



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
297.617.612.271.073.402

Arespcj

Município

DAE Analândia

CC

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 2

23/10/2025 10:45

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ANALÂNDIA

PRESTADOR: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

Verificação de Não Conformidades

Americana, Outubro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Analândia

Prefeita: Silvana Perin

Endereço: Avenida 04 nº 381 – Centro – Analândia – CEP 13.550-000

Telefone: 19 – 3566-9095/3566-9090

E-mail: gabinete@analandia.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 1.710/2011

1.2 PRESTADOR

Nome: Departamento de Água e Esgoto - DAE

Responsável legal: Silvana Perin

Endereço: Avenida 04 nº 381 – Centro – Analândia – CEP 13.550-000

Telefone: 19 – 3566-9095/3566-9090

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Fabio de Melo Sotelo – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Cláudio Alex de Carvalho – Químico

3. FISCALIZAÇÃO

Em 22/10/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto de Analândia para verificação de não conformidades nos termos da Resolução ARES PCJ nº 48/2014. A inspeção também teve o intuito de verificar a adequação de não conformidades constantes no CAC nº 05/2025.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

As inspeções permitiram verificar a adequação de não conformidades constantes no CAC nº 05/2025.

Tabela 1. Não conformidades solucionadas, constantes no CAC.

Local	Relatório	Código	Item Não Conforme	Situação atual	Observação
EEEB	201/2024	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	<i>Solucionado</i>	Verificou-se a existência de rotina de limpeza no gradeamento, de forma a evitar o acúmulo e passagem de sólidos.
EEEB	201/2024	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	<i>Solucionado</i>	Verificou-se que houve limpeza nos barriletes da bomba.

Também foram verificadas novas não conformidades, exibidas na tabela a seguir.

Tabela 2. Não conformidades verificadas na Fiscalização.

Local	Código	Item Não Conforme	Detalhamento	Prazo
ETE JOSÉ BATISTA MARINHO	ETE-8.9	Ausência de extintor de incêndio	Recomenda-se instalar extintor próximo às instalações elétricas do bombeamento de produto químico.	Imediato
ETE JOSÉ BATISTA MARINHO	ETE-8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Não conformidade apontada considerando análise realizada pela Agência em outubro de 2025, segundo a qual a remoção de DBO pela ETE resultou em 43,03%.	Até 180 dias.
EEEB	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Devem ser feitas adequações para instalação de uma bomba reserva no poço de sucção, de forma que possa entrar em funcionamento quando a bomba instalada sofrer paralisação.	Até 180 dias

RESERVATÓRIO POÇO 8 - ROSIM	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados		Até 180 dias
POÇO 8 - ROSIM	CSB-2.4	Ausência de identificação da área		Até 180 dias
RESERVATÓRIO POÇO 8 - ROSIM	RES-6.2	Ausência de identificação da área		Até 180 dias
POÇO 2 - SÃO CARLOS	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Vazamento verificado no local, aparentemente proveniente da caixa do macromedidor.	Imediato
RES. CENTRAL - POÇO 9 - 400m³	RES-6.1	A área não está devidamente cercada		Até 180 dias

Na Tabela a seguir constam as não conformidades que seguem pendentes, ainda não solucionadas.

Tabela 3. Não conformidades pendentes.

Tipo de Fiscalização	Local	Relatório	Código	Item Não Conforme	Notific	Advert.	Data Limite CAC
Captação Subterrânea	POÇO 8	76/2025	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	58/2025		31/12/2025
Condições Gerais	Condições Gerais	126/2017	CG-9.14	Não obedecer aos prazos para execução dos serviços	155/2017	174/2019	31/12/2025
Condições Gerais	Condições Gerais	126/2017	CG-9.25	Não realizar a comunicação ao usuário dos motivos do corte do fornecimento e condições para religação	155/2017	174/2019	31/12/2025
Condições Gerais	Condições Gerais	126/2017	CG-9.18	Não realizar aferição de hidrômetros	155/2017	174/2019	31/12/2025
Condições Gerais	Ponto 1 - Av. Um / Av. Cinco	95/2021	CG-9.1	Não atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário	99/2021	65/2021	31/07/2026
Condições Gerais	Ponto 2 - Salto Major Levy	95/2021	CG-9.1	Não atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário	99/2021	65/2021	31/07/2026
Condições Gerais	Ponto 3 - Recanto da Saúde	95/2021	CG-9.1	Não atendimento às condições gerais de prestação de serviços de	99/2021	65/2021	31/07/2026

				abastecimento de água e esgotamento sanitário			
ETE	JOSÉ BATISTA MARINHO	201/2024	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	195/2024		31/07/2026
Monitoramento de Pressão	Av. 5, 80 - Analândia/SP	126/2024	CG-9.37	Pressão no ponto de fornecimento de água em desacordo com os limites mínimo dinâmico (10 mca) e máximo estático (50 mca)	112/2024	41/2025	31/07/2026
Monitoramento de Pressão	Rua Um, 80 - Portal da Samambaia	1173/2015	CG-9.37.1	Pressão no ponto de fornecimento de água em desacordo com os limites mínimo dinâmico (10 mca) e máximo estático (50 mca)	0/2015	259/2017	31/07/2026
Reservatório	POÇO 8	76/2025	RES-6.2	Ausência de identificação da área	58/2025		31/12/2025
Reservatório	RES POÇO 7 - APOIADOS	201/2024	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	195/2024		31/12/2025
Reservatório	RES POÇO 7	201/2024	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	195/2024		31/12/2025
Reservatório	RES. POÇO 2	201/2024	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	195/2024		31/12/2025
Reservatório	RES. POÇO 2	201/2024	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	195/2024		31/12/2025
Reservatório	RES. POÇO 2	201/2024	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	195/2024	51/2025	31/12/2025

5. RECOMENDAÇÕES

São feitas as seguintes recomendações ao prestador:

- Quando for executada elevatória de água na área do poço 9 (Central) para bombeamento para o Reservatório 1 e outros, – considerando o planejamento informado – prever espaço e estrutura adequada para instalação de dois conjuntos motobombas, de modo que um fique como reserva.
- Verificar possíveis causas para formação excessiva de espuma na ETE, conforme verificado na inspeção, e adotar soluções cabíveis.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 13.293 - JOSÉ BATISTA MARINHO (Analândia)

JOSÉ BATISTA MARINHO

JOSÉ BATISTA MARINHO

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [JOSÉ BATISTA MARINHO](#)

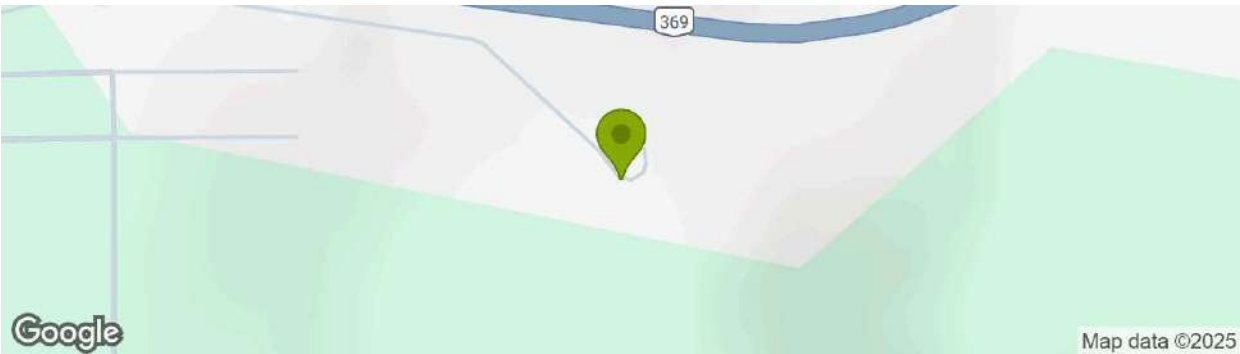

Endereço: V86M+CX, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. . **CEP:** 13550-000 / **Cidade:** Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.1388952, long=-47.6651072, accuracy=13.653

Fiscalizado	#169288945
Data de início da fiscalização	22/10/2025
Data de término da fiscalização	22/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Gradeamento do tratamento preliminar instalado por loteamento cujo efluente é encaminhado diretamente para a ETE. O efluente das demais partes da cidade é encaminhado primeiramente à elevatória de esgoto.



Foto 2 - Tratamento preliminar de loteamento.



Foto 3 - Caixa de areia da ETE.



Foto 4 - Chegada do efluente proveniente da elevatória de esgoto.



Foto 5 - Caixa de areia na chegada do efluente.



Foto 6 - Lagoa anaeróbia



Foto 7 - Lagoa anaeróbia.



Foto 8 - Lagoa anaeróbia.



Foto 9 - Lagoa anaeróbia



Foto 10 - Saídas de efluente da lagoa anaeróbia



Foto 11 - Tubulação que servirá de bypass entre a caixa de areia, na chegada do esgoto à estação, para a lagoa facultativa. Será utilizado quando houver manutenção na lagoa anaeróbia.



Foto 12 - Caixa na entrada de efluente na lagoa anaeróbia.



Foto 13 - Caixa na entrada de efluente na lagoa anaeróbia



Foto 14 - Obra para instalação da tubulação do bypass entre a caixa de areia e a lagoa facultativa, desviando o efluente da lagoa anaeróbia.



Foto 15 - Caixa de entrada na lagoa anaeróbia.



Foto 16 - Obra para bypass para lagoa facultativa



Foto 17 - Material para obra do bypass para lagoa facultativa.



Foto 18 - Tubulação para bypass para lagoa facultativa



Foto 19 - Obra para bypass para lagoa facultativa



Foto 20 - Lagoa facultativa



Foto 21 - entradas lagoa facultativa



Foto 22 - Saída da lagoa anaeróbia



Foto 23 - Calha parshall situada entre a Lagoa anaeróbia e a lagoa facultativa



Foto 24 - Calha parshall



Foto 25 - Entrada de efluente na lagoa facultativa, após passar pela lagoa anaeróbia.



Foto 26 - Entradas de efluente na lagoa facultativa.



Foto 27 - Tubulação de entrada de efluente na lagoa facultativa.



Foto 28 - Tubulação de entrada de efluente na lagoa facultativa.



Foto 29 - Tubulação de entrada de efluente na lagoa facultativa.



Foto 30 - Área com Bags de lodo removido para secagem há cerca de 3 anos. Houve um incêndio no local; desde então, o prestador está avaliando formas para remoção do material.



Foto 31 - Lodo ressecado.



Foto 32 - Bags com lodo ressecado.



Foto 33 - Bags com lodo ressecado, removido das lagoas.



Foto 34 - Saídas da lagoa facultativa



Foto 35 - Caixa de saída da lagoa facultativa



Foto 36 - Saída lagoa facultativa



Foto 37 - Caixa saída lagoa facultativa



Foto 38 - Caixa de saída da lagoa facultativa.



Foto 39 - Sobrenadante na lagoa facultativa



Foto 40 - Calha parshall antes do lançamento.
Espuma acumulada.



Foto 41 - Bombeamento de hipoclorito de sódio.



Foto 42 - Armazenamento e dosagem de hipoclorito de sódio.



Foto 44 - Detalhe de canaleta para retorno de eventual extravasamento de efluente.



Foto 47 - Saída das chicanas



Foto 49 - Espuma acumulada na saída das chicanas, antes do lançamento final.



Foto 43 - Calha parshall na saída com espuma acumulada.



Foto 45 - Chicanas do tanque de contato



Foto 46 - Entrada do efluente nas chicanas



Foto 48 - Saída do tanque de contato



Foto 50 - Espuma acumulada na saída das chicanas, antes do lançamento final.



Foto 51 - Construção que abriga o hipoclorito de sódio.



Foto 52 - Chicanas antes do lançamento final



Foto 53 - Placa de identificação



Foto 54 - Entrada da ETE



Foto 55 - Portão de entrada

[ETE8.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[ETE8.10] Ausência de identificação da área	Conforme
[ETE8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	N/A
[ETE8.2] Observações	Não se aplica.
[ETE8.5] Ausência de conjunto motobomba reserva	N/A
[ETE8.5] Observações	Não se aplica.
[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Conforme
[ETE8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás	N/A
[ETE8.11] Observações	Não utilizado.
[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Conforme
[ETE8.27] Observações	Houve dragagem das lagoas em 2022 e a previsão é que a próxima seja realizada em cerca de 3 anos.
[ETE8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Conforme

Fotos de [ETE8.20]



Foto 1 - Relatórios de análise da ETE datados de agosto de 2025.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Não Conforme

[ETE8.13] Observações

Considerando análise realizada pela Agência em outubro de 2025, a remoção de DBO pela ETE resultou em 43,03%.

Fotos de [ETE8.13]



Foto 1 - Relatório de análise do efluente bruto, referente a amostra coletada em 06/10/2025.



Foto 2 - Relatório de análise do efluente tratado, referente a amostra coletada em 06/10/2025. Exibição da remoção de DBO em relação ao efluente bruto.

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Conforme

Fotos de [ETE8.26]



Foto 1

[ETE8.9] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme


Novo Item Fiscalizado 13.294 - EEEB (Analândia)

EEEB

EEEB

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB](#)

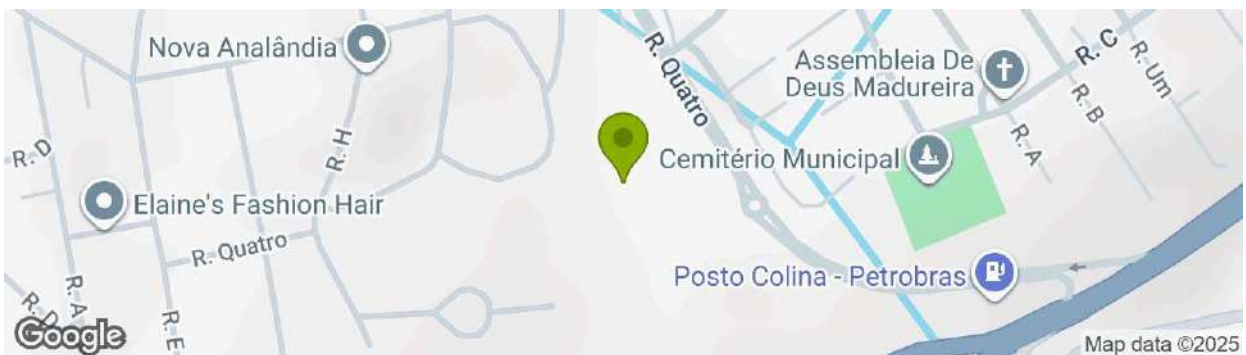

Endereço: R. Quatro, 2, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 2. . CEP: 13550-000 / Cidade: Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.134326, long=-47.6625082, accuracy=13.653

Fiscalizado	Elevatória de Esgoto
Data de início da fiscalização	22/10/2025
Data de término da fiscalização	22/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Entrada do efluente na elevatória.



Foto 2 - Gradeamento.



Foto 3 - Etapa preliminar e calha parshall



Foto 4 - Calha parshall



Foto 5 - Saída do efluente após calha parshall



Foto 6 - Gerador



Foto 7 - Poço de sucção com uma bomba em operação.



Foto 8 - Barrilete



Foto 9 - Barrilete. Apenas uma bomba instalada e em funcionamento.



Foto 10 - Saída do extravasor do poço de sucção



Foto 11 - Entrada de efluente no poço de sucção



Foto 12 - Painel de comando da bomba



Foto 13 - Extintor



Foto 14 - Identificação



Foto 15 - Visão geral da elevatória



Foto 16 - Barrilete da bomba



Foto 17 - Poço de sucção

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE7.6] Ausência de identificação da área	Conforme
[EEE7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme
[EEE7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Conforme
[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	Não Conforme
[EEE7.3] Observações	Apesar de o prestador informar que há bomba reserva no almoxarifado, é necessário fazer as

adequações
necessárias para
instalar outra bomba na
elevatória.

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[EEE7.10] Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

[EEE7.12] Observações

Em relação à
fiscalização anterior
realizada no local,
verificou-se que está
sendo feita rotina de
limpeza e manutenção
na elevatória.


Novo Item Fiscalizado 13.295 - POÇO 8 - ROSIM - ANALÂNDIA (Analândia)

POÇO 8 - ROSIM - ANALÂNDIA

POÇO 8 - ROSIM - ANALÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 8 - ROSIM - ANALÂNDIA](#)

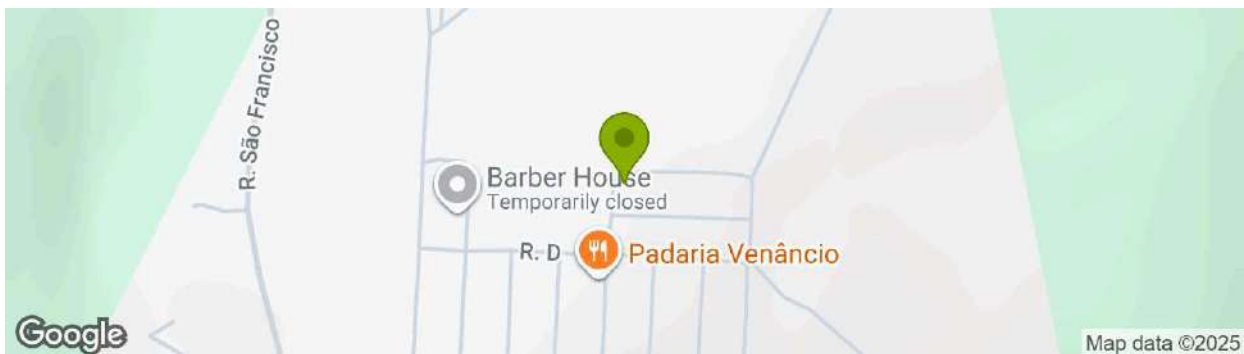

Endereço: R. Cinco, 4, Analândia - SP, 13550-122, Brasil. nº 4. . **CEP:** 13550-122 / **Cidade:** Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.1236744, long=-47.6670134, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço 8 - Rosim
--------------------	----------------

Data de início da fiscalização	22/10/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	22/10/2025
--	------------

Observações Gerais	
---------------------------	--

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Poço e laje de proteção



Foto 2 - Tubo para medição no nível do poço



Foto 3 - Macromedidor



Foto 4 - Abrigo de produtos químicos



Foto 5 - Identificação do hipoclorito de sódio



Foto 6 - Identificação do flúor



Foto 7 - Armazenamento de hipoclorito de sódio



Foto 8 - Fichas dos produtos químicos



Foto 9 - Painéis elétricos e transmissão de telemetria.



Foto 10 - Extintor junto ao painel elétrico



Foto 11 - Alimentação do reservatório pelo poço



Foto 12 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 13 - Portão de acesso

[CSB2.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de CSB2.1



Foto 1 - Portão de acesso.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB2.5] Ausência de laje de proteção

Conforme

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Conforme

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos

Conforme

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

[CSB2.10] Captação de água com outorga vencida

Conforme

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[CSB2.13] Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 13.296 - RESERVATÓRIO POÇO 8 - ROSIM (Analândia)

RESERVATÓRIO POÇO 8 - ROSIM

RES. POÇO 8 - ROSIM - ANALÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. POÇO 8 - ROSIM - ANALÂNDIA](#)

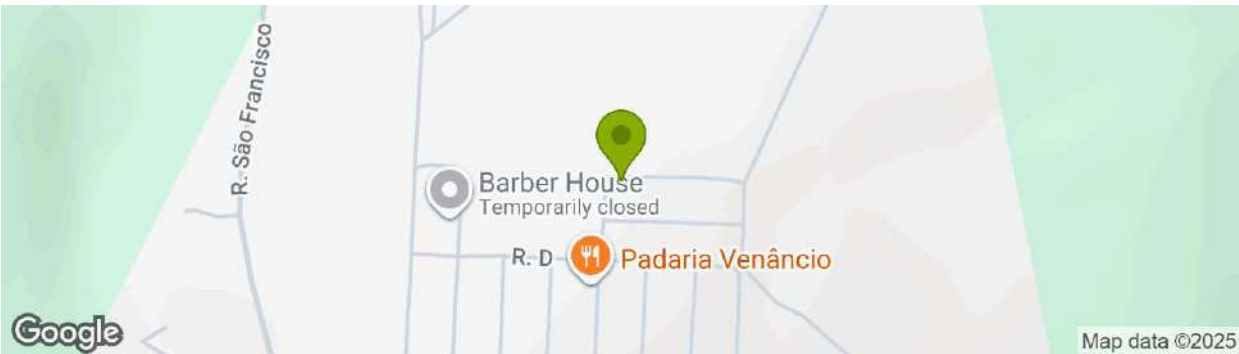

Endereço: R. Cinco, 14 - antonio rosin sobrinho, Analândia - SP, 13550-141, Brasil. nº 14. .
CEP: 13550-141 / Cidade: Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.1143859, long=-47.6623809, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Poço 8
Data de início da fiscalização	22/10/2025
Data de término da fiscalização	22/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
---------------------------------------	----------

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Monitoramento do nível do reservatório por telemetria.



Foto 2 - Monitoramento do nível do reservatório por telemetria.



Foto 3 - Reservatório elevado com escada, proteção e Guarda-corpo



Foto 4 - Alimentação do reservatório a partir do poço 4, que complementar o abastecimento pelo poço 8.



Foto 5 - Saída do reservatório



Foto 6 - Manômetro na saída



Foto 7 - Escada para manutenção



Foto 8 - Tubulação proveniente do poço 4 para complementar o abastecimento do reservatório.



Foto 9 - Portão de acesso

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Cercamento da área.

[RES6.2] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Não Conforme
[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 13.297 - POÇO 4 - NOVA ESPERANÇA (Analândia)

POÇO 4 - NOVA ESPERANÇA

POÇO 4 - NOVA ESPERANÇA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 4 - NOVA ESPERANÇA](#)

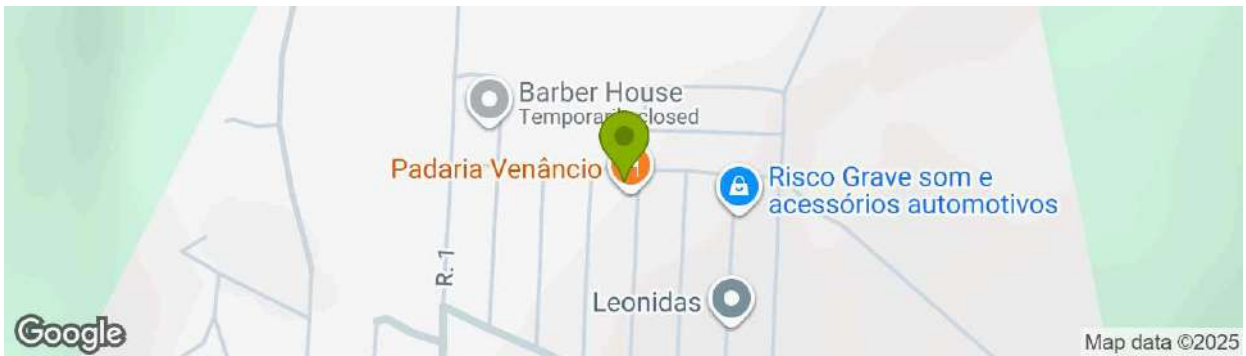

Endereço: R. São Francisco, 257, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 257. . **CEP:** 13550-000 /
Cidade: Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.1153243, long=-47.6628905, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO 4 - NOVA ESPERANÇA
Data de início da fiscalização	22/10/2025
Data de término da fiscalização	22/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Poço 4. Laje estava coberta por grama



Foto 2 - Torneira para coleta de água bruta



Foto 3 - Macromedidor



Foto 4 - Tubulação que encaminha água do poço para o reservatório 8.



Foto 5 - Laje de concreto.



Foto 6 - Poço 4 e reservatório desativado



Foto 7 - Identificação



Foto 8 - Visão geral do local. Reservatórios estão desativados.

[CSB2.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de CSB2.1



Foto 1 - Portão de acesso.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Conforme

[CSB2.5] Ausência de laje de proteção

Conforme

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Conforme

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

N/A

[CSB2.15] Observações

Produtos são aplicados no poço 8, cujo reservatório recebe a água do poço 4.

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos

N/A

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

[CSB2.10] Captação de água com outorga vencida	Conforme
[CSB2.11] Captação de água sem outorga	Conforme
[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Conforme
[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[CSB2.13] Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 13.298 - RES. POÇO 1 - ANALÂNDIA (Analândia)

RES. POÇO 1 - ANALÂNDIA

RES. POÇO 1

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. POÇO 1](#)

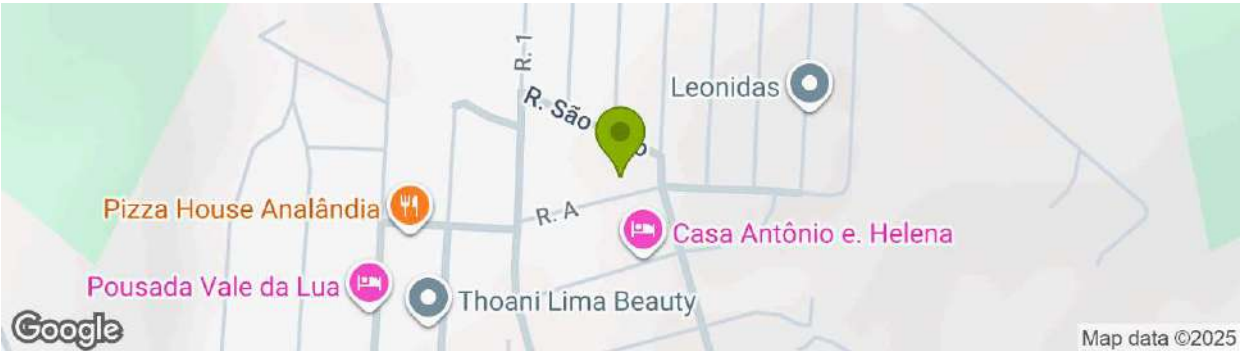

Endereço: R. D, 30, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 30. . **CEP:** 13550-000 / **Cidade:** Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.1221555, long=-47.6648536, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. POÇO 1
Data de início da fiscalização	22/10/2025
Data de término da fiscalização	22/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
---------------------------------------	----------

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório do poço 1



Foto 2 - Escada e Guarda-corpo



Foto 3 - Saída do reservatório



Foto 4 - Manômetro



Foto 5 - Alimentação do reservatório



Foto 6 - Alimentação do reservatório



Foto 7 - Escada e proteção



Foto 8 - Descida do SPDA



Foto 9 - Descida do SPDA para aterramento



Foto 10 - Aterramento



Foto 11 - Portão de acesso



Foto 12 - Monitoramento do nível por telemetria

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES6.2] Ausência de identificação da área	Conforme
[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 13.299 - POÇO 1 - ALTO BOA VISTA - ANALÂNDIA (Analândia)



Novo Item Fiscalizado 13.300 - RES. POÇO 2 (Analândia)

Novo Item Fiscalizado 13.301 - POÇO 2 - SÃO CARLOS (Analândia)

Novo Item Fiscalizado 13.302 - RES. CENTRAL - POÇO 9 - 400m³ (Analândia)

Novo Item Fiscalizado 13.303 - RES. ELEVADO POÇO 9 - CENTRAL - ANALÂNDIA (Analândia)

Novo Item Fiscalizado 13.304 - POÇO 9 - CENTRAL - ANALÂNDIA (Analândia)

Novo Item Fiscalizado 13.305 - EEAT RES. POÇO 2 - ANALÂNDIA (Analândia)

Novo Item Fiscalizado 13.306 - RES. POÇO 5 (Analândia)

Novo Item Fiscalizado 13.307 - POÇO 5 - NOVA ANALÂNDIA (Analândia)

Novo Item Fiscalizado 13.308 - POÇO 3 - JARDIM SANTANA (Analândia)

Novo Item Fiscalizado 13.309 - RES. POÇO 6 (Analândia)

Novo Item Fiscalizado 13.310 - POÇO 6 - ANALÂNDIA (Analândia)

Novo Item Fiscalizado 13.311 - POÇO 7 - ANALÂNDIA (Analândia)

Novo Item Fiscalizado 13.312 - RES. POÇO 7 - ENTERRADO - ANALÂNDIA (Analândia)

DOCUMENTOS

1. Planilhas de monitoramento dos parâmetros básicos de qualidade da água realizado pelo prestador
2. Laudo de análise de laboratório terceirizado
3. Relatório Técnico Geral – Monitoramento de cloro residual, flúor e parâmetros bacteriológicos – referente a setembro/2025
4. Relatórios de análise do efluente bruto e tratado pela ETE José Batista Marinho, realizada por laboratório contratado pela ARES PCJ em outubro de 2025.
5. Outorgas das captações subterrâneas
6. Outorga de lançamento de efluente da ETE
7. Laudo de análise de DBO da ETE realizada por laboratório contratado pelo DAE Analândia, datado de agosto de 2025
8. Fotos de bombas reservas de poços no almoxarifado da Prefeitura.

Fabio de Melo Sotelo

Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

(editado 15 vezes - última modificação: 13/11/2025 14:30:43)

É base de:

[Auto de Notificação 250/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

Memorando 880/2025 - Relatório de Fiscalização - Analândia - Outubro/2025

Proc. Administrativo 274/2025 - COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - CAC

Ofício 1.778/2025 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 507/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

ANALANDIA ETE SAO JOSE BATISTA MARINHO RELATORIO 20116 ARESPCJ amostra 256 b ruto_06102025.pdf (1,18 MB)	1 download
ANALANDIA ETE SAO JOSE BATISTA MARINHO RELATORIO 20117 ARESPCJ amostra 257 tr atado_06102025.pdf (1,19 MB)	1 download
Captacao Subterranea Aquifero Guarani.pdf (227,14 KB)	0 downloads
Captacao Subterranea Aquifero Serra Geral.pdf (223,24 KB)	0 downloads
CLORO DIARIO SETEMBRO.pdf (50,60 KB)	0 downloads
ESCHERICHIA COLI SETEMBRO.pdf (122,07 KB)	0 downloads
FLUOR SETEMBRO.pdf (50,49 KB)	0 downloads
Imagem do WhatsApp de 2025_11_13 a s_10_28_00_15e8014b.jpg (180,47 KB)	0 downloads
Imagem do WhatsApp de 2025_11_13 a s_10_28_00_6d9176fc.jpg (216,31 KB)	0 downloads
Lancamento Superficial.pdf (219,87 KB)	0 downloads
Laudo 155136 e 155137 ref Agosto DBO Entrada e Saida Municipio de Analandia.pdf (75,73 KB)	1 download
Laudo de Analises Setembro 2025.pdf (3,40 MB)	1 download
Outorga Pocos.pdf (289,97 KB)	0 downloads
Outorga Poco 7.pdf (229,90 KB)	0 downloads
Outorga Poco 8.pdf (223,73 KB)	0 downloads
RELATORIO TECNICO GERAL SETEMBRO 2025.pdf (97,81 KB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

23/10/2025 15:21:40	Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.293..
07/11/2025 11:49:39	Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.293..
07/11/2025 11:58:05	Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.293..
13/11/2025 14:25:02	Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.293..

13/11/2025 15:46:09

Fábio de Melo Sotelo D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 274/2025** com o certificado **FÁBIO DE MELO SOTELO** CPF 399.XXX.XXX-36 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

13/11/2025 15:47:35

Fábio de Melo Sotelo D1 emitiu o [Auto de Notificação 250/2025](#) a partir deste documento.

Tramitação 1- 274/2025

13/11/2025 15:49

(Encaminhado)

Fábio S. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.

CC

Prezada Vanessa Naccarato Piffer - DTO

Por gentileza encaminhar ao prestador junto ao Auto de Notificação correspondente.

Obrigado

Att,

—

Fabio de Melo Sotelo

Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

13/11/2025 15:49:27

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido, clicado (3) 