



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
581.817.613.403.871.933

Arespcj

CC

24/10/2025 18:13

Município

SAAE - Salto

· 11 4602-6370

CNPJ 11.065.186/0001-83

D2

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALTO

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SALTO

Verificação de Não Conformidades

Americana, novembro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Salto

Prefeito: José Geraldo Garcia

Endereço: Av. Tranquillo Gianinni, 861 - Dist. Ind. Santos Dumont, Salto/SP

Telefone: (11) 4602-8500

E-mail: gabineteprefeito@salto.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.250, de 20 de fevereiro de 2014.

1.2 PRESTADOR

Nome: SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Responsável legal: Ângelo César Turqui Piva (Superintendente)

Endereço: Rua Nove de Julho, 1053 - Vila Nova, Salto/SP

Telefone: (11) 4602-6370

E-mail: cesar.piva@saaesalto.sp.gov.br | superintendencia@saaesalto.sp.gov.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari – Analista de Regulação e Fiscalização

Diego Ruiz Soares – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Esdras Santos Borges - SAAE Salto

Marcio Rodrigo Akamatsu - Engenheiro SAAE Salto

3. FISCALIZAÇÃO

Em 24/10/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de esgotamento sanitário de Salto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas novas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, além de ter sido observado que não conformidades já apontadas em fiscalizações anteriores permanecem sem adequações.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descricao NC	Prazo para solução
EEEB - GUARAU 2	EEE-7.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
EEEB - GUARAU 2	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB 01	EEE-7.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
EEEB GUARAU 1	EEE-7.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
SANTA ISABEL	ETE-8.26	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Em até 180 dias
SANTA ISABEL	ETE-8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Em até 180 dias
SANTA ISABEL	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

Além das documentações enviadas pelo prestador referentes aos subsistemas fiscalizados, também foi apresentado relatório de obras referente à EEEB Ribeirão Preto, que foi desativada após extensão de redes e interligação por gravidade com o PV para o qual a EEEB recalcava. Assim, serão excluídas as NCs referentes a este subsistema.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 13.327 - ETE SANTA ISABEL - SALTO (Salto)

ETE SANTA ISABEL - SALTO

SANTA ISABEL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [SANTA ISABEL](#)



Endereço: RM48+PM, Salto - SP, Brasil. . **Cidade:** Salto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1931855, long=-47.3332838, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE SANTA ISABEL #169579054
Data de início da fiscalização	24/10/2025
Data de término da fiscalização	24/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Placa de identificação da ETE



Foto 2 - Lateral dos reatores



Foto 3 - Tratamento preliminar



Foto 4 - Entrada do esgoto bruto



Foto 5 - Gradeamento



Foto 6 - Gradeamento



Foto 7 - Entrada do esgoto bruto



Foto 8 - Caçamba para retirada do material retido



Foto 9 - Vista geral do tratamento preliminar



Foto 10 - Desarenador



Foto 11 - Macromedidor de entrada



Foto 12 - Visor da medição de entrada



Foto 13 - Tanque de equalização



Foto 14 - Container da empresa Solos Solutions



Foto 15 - Reator 1 da empresa Solos Solutions



Foto 16 - Reator 2 da empresa Solos Solutions



Foto 17 - Destaque para o bombeamento



Foto 18 - Lateral do reator UASB 3 e suas tubulações



Foto 19 - Reator UASB 3



Foto 20 - Destaque para vertedores do reator UASB 3



Foto 21 - Reator UASB 4



Foto 22 - Tanques de aeração



Foto 23 - Decantador pós aeração



Foto 24 - Vazamento resolvido na tubulação dos tanques de aeração de chegada do efluente no tanque de aeração



Foto 25 - Tanques de aeração



Foto 26 - Painéis elétricos da etapa de aeração



Foto 27 - Extintor disponível



Foto 28 - Soprador do tanque de aeração



Foto 29 - Içamento para manutenções



Foto 30 - Decantador



Foto 31 - Bombas de recirculação do lodo



Foto 32 - Vertedores do decantador



Foto 33 - Calha Parshall de passagem do efluente final



Foto 34 - Queimadores de gás metano produzidos nos reatores UASB



Foto 35 - Queimadores de gás metano produzidos nos reatores UASB



Foto 36 - Caçambas de lodo após centrifuga



Foto 37 - Armazenamento de polímero para adensamento de lodo.



Foto 38 - Preparação do polímero



Foto 39 - Equipamentos de proteção individual disponíveis para a utilização



Foto 40 - Centrifuga de lodo



Foto 41 - Içamento para manutenções



Foto 42 - Tanque de água para preparo de polímero no tratamento do lodo



Foto 43 - Extintor de incêndio disponível no prédio de tratamento do lodo



Foto 44 - Análise de sedimentáveis e pH são feitas na ETE (restante das análises são pela Quimiquali)



Foto 45 - Bancada do laboratório



Foto 46 - Equipamento de proteção individual disponível no laboratório



Foto 47 - Chuveiro de emergência próximo ao laboratório

[ETE8.5] Ausência de conjunto motobomba reserva

N/A

[ETE8.5] Observações

Não há bombas reservas para recirculação e de centrífuga do lodo. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

Fotos de [ETE8.5]



Foto 1 - Ausência de bomba reserva na recirculação do lodo



Foto 2 - Ausência de bomba reserva na recirculação do lodo



Foto 3 - Bomba centrífuga (uma das bombas não tem o sensor)



Foto 4 - Ausência de bomba reserva

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE8.28] Observações

Ausência de macromedição adequada na saída do efluente da ETE.

Fotos de [ETE8.28]



Foto 1 - A macromedição de saída não está sendo feita

[ETE8.15] Existência de locais sem guardacorpos ou escadas adequadas

N/A

[ETE8.15] Observações

Não há guardacorpo na lateral do desarenador. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para

evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

Fotos de [ETE8.15]



Foto 1 - Ausência de guardacorpo na lateral do desarenador

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Conforme

[ETE8.27] Observações

Está sendo realizado o adensamento (centrífuga) de lodo e destinação via caçambas para aterro. Recomenda-se que o prestador de serviços assegure a troca tempestiva das caçambas cheias por unidades vazias, evitando a paralisação ou o comprometimento das atividades da ETE em razão da indisponibilidade de caçamba vazia para recebimento do lodo adensado.

[ETE8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos

N/A

[ETE8.23] Observações

Há retorno do lodo para os tanques de polímero. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para

evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

Fotos de [ETE8.23]



Foto 1 - Retorno de lodo nos tanques dos polímeros

[ETE8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

Conforme

[ETE8.20] Observações

Prestador enviou as últimas análises feitas pela empresa Quimi Quali

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

N/A

[ETE8.13] Observações

Os laudos apresentados pelo prestador para coletas realizadas em 26/09/2025 mostra que não há redução do parâmetro DBO como estabelece a legislação estadual vigente. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior. Recomenda-se ao prestador que solicite à empresa que realiza as coletas e análises e que emite os laudos que indique

objetivamente nos laudos o atendimento ou não atendimento do parâmetro DBO ao que prevê a legislação específica.

Fotos de [ETE8.13]



Foto 1 - Laudo do efluente na entrada da ETE



Foto 2 - Laudo do efluente na saída da ETE

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida Conforme

[ETE8.25] Observações Enviada a Licença de Operação com validade 19/12/2028

[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida Não Conforme

[ETE8.26] Observações Solicitação de outorga protocolada em 01/08/2025. Destaca-se que este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

[ETE8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido Conforme

[ETE8.3] Observações Prestador enviou os CADRIs válidos 61003253, 61003372 e 61003561, referentes ao material retido no tratamento preliminar (gradeamento e desarenador), resíduo do decantador e lodo

do adensador e
resíduos do tanque de
equalização.

[ETE8.16] Existência de vazamentos aparentes

N/A

[ETE8.16] Observações

Foram verificados
vazamentos nas
paredes dos reatores 1,
3 e 4 e do decantador.
Contudo, este item já
foi apontado em
fiscalização anterior e
segue no devido
processo sancionatório,
não sendo apontado
aqui novamente para
evitar duplicidade sem
estar findado o
processo anterior.

Fotos de [ETE8.16]



Foto 1 - Vazamento nas paredes do reator 4



Foto 2 - Vazamento nas paredes do reator 3



Foto 3 - vazamento na tubulação do reator 4



Foto 4 - Vazamento nas paredes do reator 4



Foto 5 - Vazamento na bomba de recirculação de
lodo



Foto 6 - Vazamento parede do decantador



Foto 7 - Vazamento no decantador



Foto 8 - Vazamento no decantador

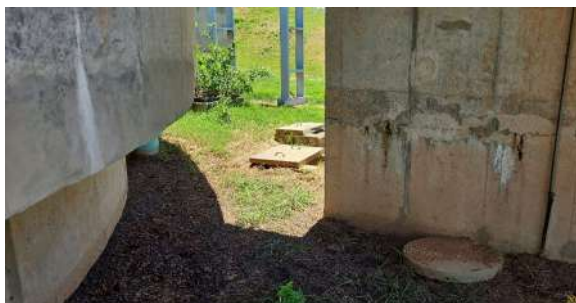


Foto 9 - Vazamento no decantador



Foto 10 - Vazamento nas paredes do reator 1



Foto 11 - Vazamento nas paredes do reator 1

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETE8.29] Observações

Durante a fiscalização, foi verificado que ainda permanecem irregularidades constatadas em fiscalização anterior, como: **a)** Tubulações entupidas na entrada dos reatores (3 e 4) (Fotos 4, 5, 6 e 7). Como este item já foi apontado fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não será apontado aqui novamente para evitar duplicidade. Contudo, foram observadas outras irregularidades, que resultam em novo apontamento, o qual o

prestador deve resolver conjuntamente com o apontamento anterior:

- 1 novo)** Tubulações corroídas nos reatores UASB (3 e 4) (Fotos 1, 2 e 3);
- 2 novo)** Ausência de soprador reserva (o antigo havia sido destruído por causa de incêndio no local) (Foto 9). É necessário equipamento reserva de modo a garantir funcionamento adequado do processo de aeração;
- 3 novo)** Aeração irregular nos tanques, comprometendo a eficiência do tratamento (Foto 8).

Fotos de [ETE8.29]



Foto 1 - Corrosão na tubulação do reator 3



Foto 2 - Tubulação corroída no reator 3 (drenagem/ladrão)



Foto 3 - Corrosão na tubulação do reator 4



Foto 4 - Tubulação entupida (reator 3)



Foto 5 - Tubulação entupida (reator 3)



Foto 6 - Tubulação entupida (reator 4)



Foto 7 - Tubulação entupida (reator 4)



Foto 8 - Distribuição de ar irregular no sistema de aeração



Foto 9 - Ausência de soprador reserva


Novo Item Fiscalizado 13.335 - EEEB BURU 2 - SALTO (Salto)

EEEB BURU 2 - SALTO

EEEB BURU 2

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB BURU 2](#)

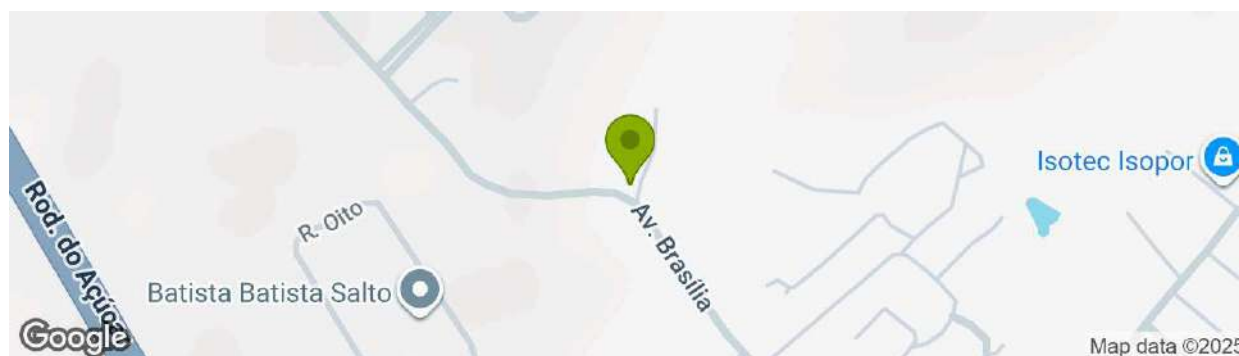

Endereço: Av. Brasília, 1850 - Condomínio Fechado Piccolo Paese, Salto - SP, 13328-302, Brasil. nº 1850. . **CEP:** 13328-302 / **Cidade:** Salto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1754643, long=-47.3266763, accuracy=13.653

Fiscalizado EEEB BURU 2 #169622276

Data de início da fiscalização 24/10/2025

Data de término da fiscalização 24/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Içamento para manutenções



Foto 2 - Tubulação de recalque



Foto 3 - Tubulação de recalque



Foto 4 - Painéis elétricos



Foto 5 - Gradeamento



Foto 6 - Gradeamento

[EEE7.6] Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEE7.6]



Foto 1 - Placa de identificação da elevatória

[EEE7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

N/A

[EEE7.11] Observações

Foi observado durante a fiscalização que o gradeamento está em más condições. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

Fotos de [EEE7.11]



Foto 1 - Gradeamento em más condições de conservação

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

N/A

[EEE7.3] Observações

Estação elevatória sem bomba reserva. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para

evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

[EEE7.10] Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

[EEE7.10] Observações

Extintor de incêndio disponível (validade junho/2026)

Fotos de [EEE7.10]



Foto 1 - Extintores de incêndio disponível na elevatória

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

[EEE7.12] Observações

O grupo gerador a diesel do local não está em condições de operação. O prestador deve providenciar manutenção e reativação para uso caso seja necessário. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Gerador inoperante no local.

Novo Item Fiscalizado 13.332 - EEEB GUARAU 2 - SALTO (Salto)

EEEB GUARAU 2 - SALTO

EEEB - GUARAU 2

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB - GUARAU 2](#)



Endereço: Av. Estado do Rio Grande do Sul, 815 - Lot. Terras de Sao Pedro e Sao Paulo, Salto - SP, 13324-450, Brasil. nº 815. . CEP: 13324-450 / Cidade: Salto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.2031616, long=-47.3066914, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB GUARAU 2 #169618394
Data de início da fiscalização	24/10/2025
Data de término da fiscalização	24/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Placa de identificação da unidade



Foto 2 - Painéis elétricos



Foto 3 - Extintor de incêndio disponível na elevatória



Foto 4 - Destaque para informações de validade do extintor



Foto 5 - Dosador de produtos



Foto 6 - Destaque para tubulações e conexões



Foto 7 - Chegada do efluente na elevatória

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de [EEE7.1]



Foto 1 - Alambrado em más condições

[EEE7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

N/A

[EEE7.11] Observações

Foi observado durante a fiscalização que o gradeamento está em más condições. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

Fotos de [EEE7.11]



Foto 1 - Gradeamento em más condições de conservação

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

N/A

[EEE7.3] Observações

Estação elevatória sem bomba reserva. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

[EEE7.9] Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEE7.9] Observações

Não foram verificados vazamentos na data da fiscalização

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE7.12] Observações

Durante a fiscalização foi observado que a tampa, além de estar com sinais de oxidação e corrosão, estava desalinhada e solta, sendo necessário que o prestador proceda com reforma e adequação da instalação e fechamento adequado após uso. Esta NC difere da apontada em fiscalização anterior no mesmo local (Relatório 139/2024), devendo o prestador resolver ambas as NCs.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Tampa solta e desalinhada


Novo Item Fiscalizado 13.330 - EEEB 01 - SALTO (Salto)

EEEB 01 - SALTO

EEEB 01

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB 01](#)

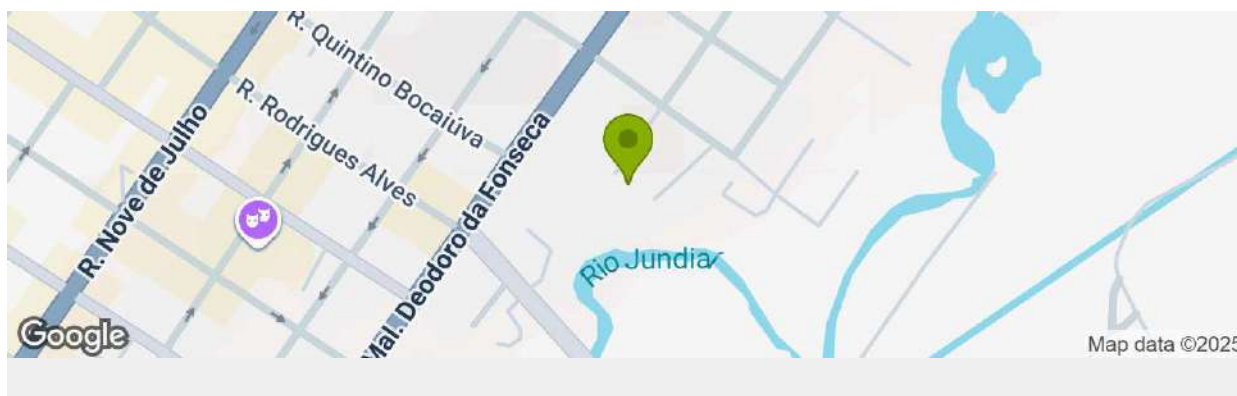

Endereço: R. Cesário Mota, 4 - Vila Nova, Salto - SP, 13322-040, Brasil. nº 4. . **CEP:** 13322-040
/ **Cidade:** Salto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.2042303, long=-47.2859167, accuracy=13.653

Fiscalizado EEEB 1 #169613949

Data de início da fiscalização 24/10/2025

Data de término da fiscalização 24/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Placa de identificação da unidade



Foto 2 - Vista geral da unidade



Foto 3 - Barrilete da estação elevatória



Foto 4 - Poço de gradeamento



Foto 5 - Painel elétrico

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de [EEE7.1]



Foto 1 - Trecho sem cercamento nos fundos da EEEB

[EEE7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

N/A

[EEE7.11] Observações

Durante a fiscalização novamente foi observado que o gradeamento fica afogado. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

N/A

[EEE7.3] Observações

Na data da fiscalização só havia uma bomba instalada, a outra está em manutenção. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

[EEE7.10] Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEE7.10]



Foto 1 - Extintor de incêndio disponível na elevatória



Foto 2 - Destaque para as informações de validade do extintor (junho/2026)

[EEE7.9] Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEE7.9] Observações

Não foram localizados vazamentos na data da fiscalização

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

[EEE7.12] Observações

Na fiscalização foi verificado que a plataforma de acesso estava molhada, problema na tampa de acesso e guarda-corpo corroído. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Patamar de acesso com esgoto



Foto 2 - Patamar de acesso com esgoto



Foto 3 - Tampa de acesso aberta



Foto 4 - Guarda-corpo corroído



Foto 5 - Guarda-corpo corroído

Novo Item Fiscalizado 13.329 - EEEB 2 - SALTO (Salto)

EEEB 2 - SALTO

EEEB 2 SALTO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB 2 SALTO](#)



Endereço: Av. Vicente Schivitaro, 44 - Centro, Salto - SP, 13320-190, Brasil. nº 44. . **CEP:** 13320-190 / **Cidade:** Salto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.2104864, long=-47.2928138, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB 2 SALTO #169611968
Data de início da fiscalização	24/10/2025
Data de término da fiscalização	24/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Placa de identificação da unidade

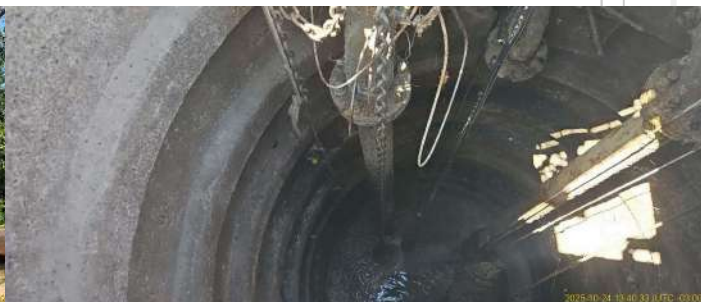


Foto 2 - Poço de passagem do efluente



Foto 3 - Painéis elétricos



Foto 4 - Poço de passagem do efluente

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada

N/A

[EEE7.1] Observações

Não há cercamento ao redor da elevatória. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

Fotos de [EEE7.1]



Foto 1 - Área da elevatória não possui cercamento



Foto 2 - Área da elevatória não possui cercamento

[EEE7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

N/A

[EEE7.11] Observações

Foi verificado que o gradeamento em más condições. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

Fotos de [EEE7.11]

Foto 1 - Gradeamento em más condições de conservação

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

N/A

[EEE7.3] Observações

Bomba reserva em manutenção. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

N/A

[EEE7.4] Observações

Não há extintor de incêndio disponível no local. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para

evitar duplicidade sem
estar findado o
processo anterior.

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

[EEE7.12] Observações

O bombeamento
estava funcionando na
data da fiscalização.

Novo Item Fiscalizado 13.328 - EEEB GUARAU 1 - SALTO (Salto)

EEEB GUARAU 1 - SALTO

EEEB GUARAU 1

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB GUARAU 1](#)



Endereço: R. dos Tanchins, 664 - Salto de São José, Salto - SP, 13324-276, Brasil. nº 664. .

CEP: 13324-276 / **Cidade:** Salto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.2150881, long=-47.3136132, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB GUARAU 1 #169599646
--------------------	--------------------------

Data de início da fiscalização	24/10/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	24/10/2025
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Placa de identificação da Estação Elevatória



Foto 2 - Destaque para a tubulação



Foto 3 - Chegada do esgoto



Foto 4 - Chegada do esgoto e gradeamento



Foto 5 - Painéis elétricos da elevatória



Foto 6 - Painéis elétricos da elevatória

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de [EEE7.1]



Foto 1 - Alambrado do cercamento danificado

[EEE7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

N/A

[EEE7.11] Observações

Foi observado durante a fiscalização que o gradeamento está em más condições. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

Fotos de [EEE7.11]



Foto 1 - Gradeamento em más condições de conservação

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

N/A

[EEE7.3] Observações

Estação elevatória sem bomba reserva. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEE7.4]



Foto 1 - Extintor disponível no local



Foto 2 - Destaque para os dados de validade do extintor

[EEE7.9] Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEE7.9] Observações

Na data da fiscalização, não havia lançamento irregular no rio ao lado da elevatória como havia sido apontado em fiscalização anterior (138/2024) e nem foram localizados vazamentos aparentes.

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

[EEE7.12] Observações

Em fiscalização anterior, foi apontado que a bomba não estava funcionando e por este motivo o esgoto encaminhado pela elevatória estava sendo lançado diretamente no rio. Na data da fiscalização, a bomba estava em pleno funcionamento, faltando apenas a bomba reserva.


Novo Item Fiscalizado 13.442 - EEEB RIBEIRÃO PRETO - SALTO (DESATIVADA) (Salto)

EEEB RIBEIRÃO PRETO - SALTO (DESATIVADA)

EEEB RIBEIRÃO PRETO - SALTO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB RIBEIRÃO PRETO - SALTO](#)

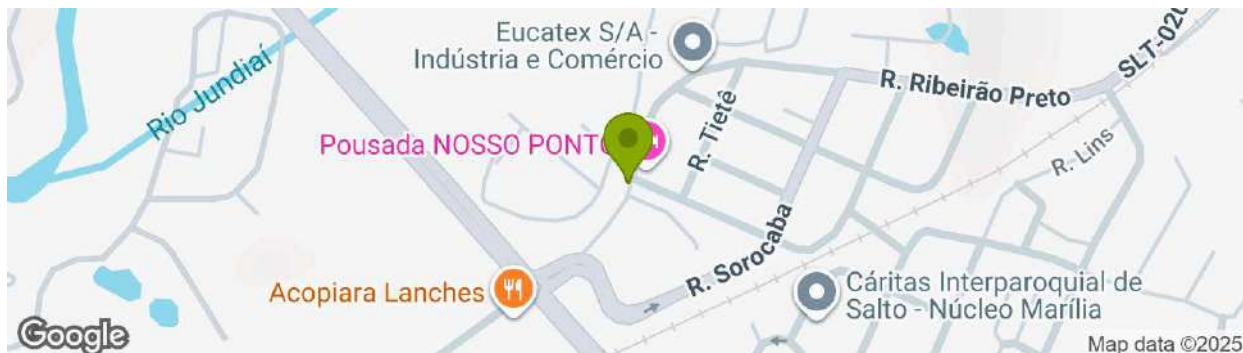

Endereço: R. Atibaia, 2 - Jardim Marília, Salto - SP, 13323-014, Brasil. nº 2. . **CEP:** 13323-014 /
Cidade: Salto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375292, long=-47.3189374, accuracy=13.653

Fiscalizado	eeeb Ribeirão preto - Salto #172094718
Data de início da fiscalização	24/10/2025
Data de término da fiscalização	24/10/2025
Observações Gerais	Esta elevatória foi desativada, após extensão de redes e interligação por gravidade com o PV para o qual a EEEB recalrava.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

- DESATIVADA

Att,

Diego Ruiz Soares

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: diego@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 141)

(editado 3 vezes - última modificação: 14/11/2025 11:22:05)

É base de:

[Auto de Notificação 253/2025 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 882/2025 - Relatório de Fiscalização 277/2025 - Salto](#)

[Ofício 1.786/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 512/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

13/11/2025 17:13:38

Diego Ruiz Soares **D2** emitiu o [Auto de Notificação 253/2025](#) a partir deste documento.

14/11/2025 11:26:35

Diego Ruiz Soares **D2** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 277/2025** com o certificado **DIEGO RUIZ SOARES** CPF **387.XXX.XXX-00** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

Tramitação 1- 277/2025

14/11/2025 11:27

(Encaminhado)

Diego S. **D2**

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.

CC

Prezada **Vanessa Naccarato Piffer - DTO** , segue para providências.

Obrigado.

—
Att,

Diego Ruiz Soares

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: diego@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 141)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

14/11/2025 11:27:06

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido, clicado (3) 