



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
555.417.618.322.730.672

Arespcj

CC

30/10/2025 10:51

Município

Saaesp - São Pedro

· 193481-8111

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 2

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Objeto: [Fiscalização Programada](#)

Objeto: [FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO

Verificação de Não Conformidades

Americana, outubro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São Pedro

Prefeito: Thiago Silvério da Silva

Endereço: Rua Valentim Amaral, 748, Centro - São Pedro/SP - CEP: 13520-033

Telefone: (19) 9481-9200

E-mail: contato@saopedro.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.041, de 20/03/2013

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro – SAAESP

Responsável legal: Carlos Eduardo de Souza Mendes (Diretor-presidente)

Endereço: Rua Malaquias Guerra, 37 - Centro - São Pedro/SP - CEP: 13520-000

Telefone: (19) 3481-8111 | (19) 3481-8130

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Fabio de Melo Sotelo – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Daniel Vieira de Campos - Coordenadoria de Água e Esgoto

3. FISCALIZAÇÃO

Em **29/10/2025** foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de **água e esgoto** para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos os formulários de fiscalização.**

Tabela 1. Não conformidades Verificadas na Fiscalização.

SUBSISTEMA / LOCAL	CÓDIGO NC	ITEM NÃO CONFORME	DETALHAMENTO	PRAZOS
ETA II - MILTON DE MIRANDA	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	-	Até 180 dias
ETA II - MILTON DE MIRANDA	ETA-5.7	Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	-	Até 180 dias
ETA II - MILTON DE MIRANDA	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Infiltrações no exterior na ETA.	Até 180 dias
EEAT ETA II - SÃO PEDRO - p/ Alpes	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Utilizar a destinação para identificar as elevatórias.	90 dias
EEAT ETA II - SÃO PEDRO - p/ Alpes	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Vazamentos verificados nas duas elevatórias da ETA II. Necessário realizar ajustes nos conjuntos motobombas para conter os vazamentos.	Imediato
EEAT ETA II - SÃO PEDRO - p/ Colinas	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Utilizar a destinação para identificar as elevatórias.	90 dias
EEAT ETA II - SÃO PEDRO -	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Vazamentos verificados nas duas elevatórias da ETA II. Necessário	Imediato

p/ Colinas			realizar ajustes nos conjuntos motobombas para conter os vazamentos.	
ETE HORTO FLORESTAL	ETE-8.4	Ausência de chuveiros de emergência		Imediato
RES. HORTO FLORESTAL	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados		Até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 13.341 - RESERVATÓRIO RESIDENCIAL SÃO PEDRO (São Pedro)

RESERVATÓRIO RESIDENCIAL SÃO PEDRO

RESERVATÓRIO RESIDENCIAL SÃO PEDRO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO RESIDENCIAL SÃO PEDRO](#)



Endereço: R. Antenor Saqui, 271 - Chácara Bela Vista, São Pedro - SP, 13522-642, Brasil. nº 271. . **CEP:** 13522-642 / **Cidade:** São Pedro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5508769, long=-47.8834112, accuracy=13.653

Fiscalizado	#170191135
Data de início da fiscalização	29/10/2025
Data de término da fiscalização	29/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Visão geral do reservatório.



Foto 3 - Escada para manutenção.



Foto 4 - Visão do captor do para-raio.



Foto 5 - Saída do reservatório.



Foto 6 - Alimentação do reservatório



Foto 7 - Escada, tubulação de alimentação e extravasor.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Portão de acesso.

[RES6.2] Ausência de identificação da área	Conforme
[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Conforme

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Medidor de nível por contrapeso.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar.

Novo Item Fiscalizado 13.342 - RES. HORTO FLORESTAL (São Pedro)

RES. HORTO FLORESTAL

RES. HORTO FLORESTAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. HORTO FLORESTAL](#)


Fiscalizado	#170193660
Data de início da fiscalização	29/10/2025
Data de término da fiscalização	29/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
---------------------------------------	----------

Fotos de RES6.0

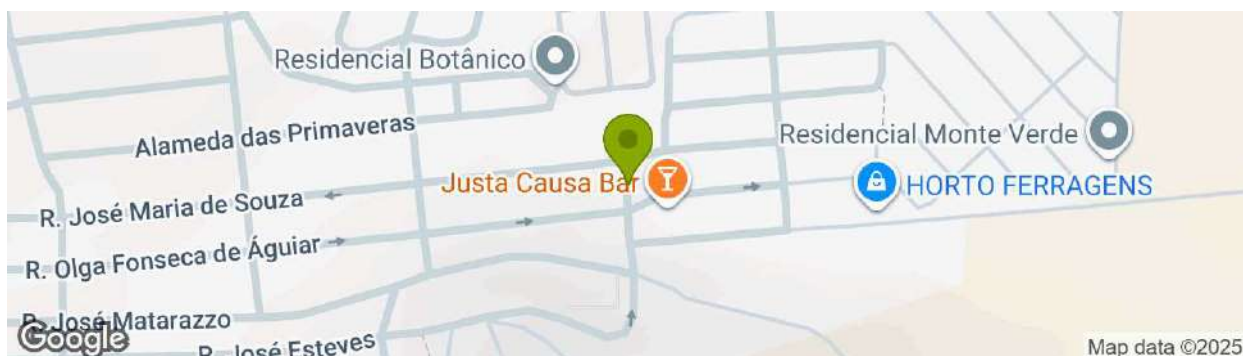

Endereço: R. Geraldo de Moraes Leitão, 21 - Horto Florestal, São Pedro - SP, 13522-256, Brasil. nº 21. . **CEP:** 13522-256 / **Cidade:** São Pedro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5511087, long=-47.8886582, accuracy=13.653



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Visão geral do reservatório.



Foto 3 - Escada para manutenção.



Foto 4 - Medidor de nível por contrapeso.



Foto 5 - Saída do reservatório.



Foto 6 - Alimentação do reservatório

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Medidor de nível por contrapeso.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar.


Novo Item Fiscalizado 13.343 - POÇO HORTO FLORESTAL (São Pedro)

POÇO HORTO FLORESTAL

POÇO HORTO FLORESTAL

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO HORTO FLORESTAL](#)

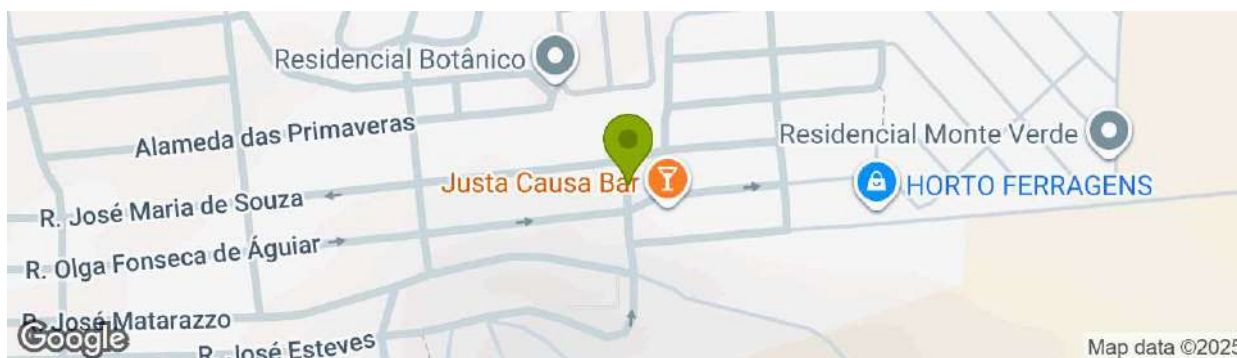

Endereço: R. Geraldo de Moraes Leitão, 21 - Horto Florestal, São Pedro - SP, 13522-256, Brasil. nº 21. . CEP: 13522-256 / Cidade: São Pedro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5510367, long=-47.8885673, accuracy=13.653

Fiscalizado #170194299

Data de início da fiscalização 29/10/2025

Data de término da fiscalização 29/10/2025

Observações Gerais

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Visão geral do poço.



Foto 2 - Laje de concreto no poço.



Foto 3 - Medidor de vazão.



Foto 4 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 5 - Tubo para medição do nível.



Foto 6 - Cloração por pastilhas.



Foto 7 - Abrigo para o flúor.



Foto 8 - Abrigo para o flúor.



Foto 9 - Aplicação de flúor

Fotos de CSB2.11

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Fotos de CSB2.14

[illegible]

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Conforme

POÇO SANTA MÔNICA

POÇO SANTA MÔNICA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO SANTA MÔNICA](#)



Endereço: R. Benedito Cyrino da Fonseca, 738 - Chácara Bela Vista, São Pedro - SP, 13520-000, Brasil. nº 738. . **CEP:** 13520-000 / **Cidade:** São Pedro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5619406, long=-47.8993475, accuracy=13.653

Fiscalizado #170198342

Data de início da fiscalização 29/10/2025

Data de término da fiscalização 29/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Clorador por pastilhas.



Foto 2 - Clorador por pastilhas.



Foto 3 - Armazenamento de flúor.



Foto 4 - Flúor e extintor.



Foto 5 - Aplicação de flúor.



Foto 6 - Visão geral do poço.



Foto 7 - Tubo para medição do nível.



Foto 8 - Medidor de vazão.



Foto 9 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 10 - Laje de concreto do poço.

[CSB2.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[CSB2.4] Ausência de identificação da área	Conforme
[CSB2.5] Ausência de laje de proteção	Conforme
[CSB2.6] Ausência de Macromedidor	Conforme
[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Conforme
[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível	Conforme
[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	Conforme
[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	N/A

Ata de registro de
preços para aquisição
de bombas.

Conforme

[illegible]

Conforme

Conforme

[illegible]

Conforme

Sistema: ELEVADO SANTA MÔNICA



Endereço: R. Benedito Cyrino da Fonseca, 738 - Chácara Bela Vista, São Pedro - SP, 13520-000, Brasil. nº 738. . **CEP:** 13520-000 / **Cidade:** São Pedro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5618617, long=-47.8993383, accuracy=13.653

Fiscalizado	#170197107
Data de início da fiscalização	29/10/2025
Data de término da fiscalização	29/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Visão geral dos reservatórios.



Foto 3 - Reservatórios apoiados sobre base elevada.



Foto 4 - Conexão entre os reservatórios.



Foto 5 - Alimentação do reservatório a partir do poço.



Foto 6 - Alimentação e extravasor.



Foto 7 - Extravasor.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Portão de acesso.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Saaesp utiliza plataforma elevatória para fazer manutenção em locais desse tipo, nos quais não há escada.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Medidor de nível por contrapeso.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de RES6.12



Foto 1 - Extravasor.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível avaliar.

Novo Item Fiscalizado 13.349 - ETA II - MILTON DE MIRANDA (São Pedro)

ETA II - MILTON DE MIRANDA

ETA II - MILTON DE MIRANDA

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA II - MILTON DE MIRANDA](#)

Fiscalizado #170148183

Data de início da fiscalização 29/10/2025

Data de término da fiscalização 29/10/2025


Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETA-5.0]

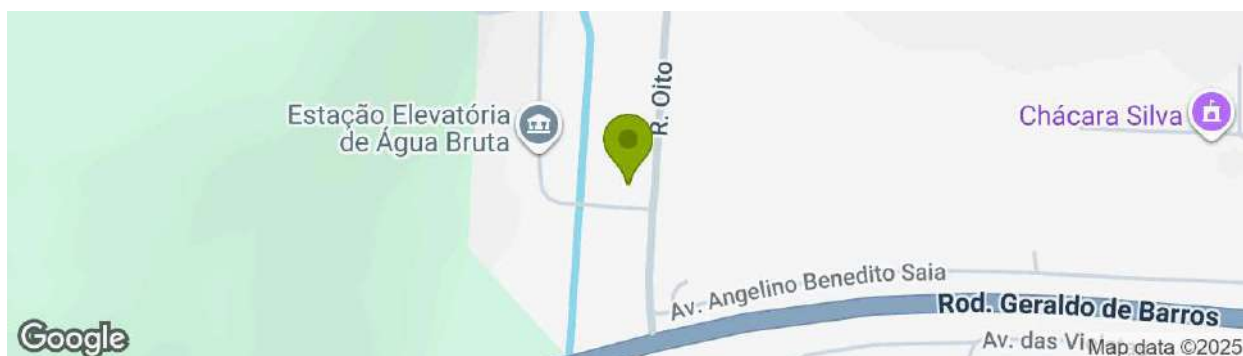

Endereço: C2QW+3X - Chácaras Abc, São Pedro - SP, 13520-000, Brasil. . **CEP:** 13520-000 /

Cidade: São Pedro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5415796, long=-47.9140552, accuracy=13.653



Foto 1 - Entrada de água bruta



Foto 2 - Floculadores com misturadores mecanizados



Foto 3 - Decantadores



Foto 4 - Saída dos decantadores



Foto 5 - Filtros



Foto 6 - Vertedor dos decantadores



Foto 7 - Misturadores mecânicos dos floculadores



Foto 8 - Entrada de água bruta



Foto 9 - Tubulações para limpeza dos filtros



Foto 10 - Tanque onde há aplicação de flúor e cloro



Foto 11 - Placa de identificação



Foto 12 - Diques de contenção dos produtos químicos



Foto 13 - Armazenamento de produtos químicos



Foto 14 - Armazenamento de flúor



Foto 15 - Armazenamento de hipoclorito de sódio



Foto 16 - Bomba dosadora



Foto 17 - Armazenamento e dosagem de PAC



Foto 18 - Armazenamento de PAC



Foto 19 - Bombas para dosagem de produtos químicos



Foto 20 - Medidor de vazão, sem funcionamento. Nesta tubulação também é realizada pré cloração



Foto 21 - Medidor de vazão inoperante e aplicação de pré cloração



Foto 22 - Tubulação de entrada de água bruta



Foto 23 - Placa referente a reforma da ETA



Foto 24 - Laboratório e chuveiro de emergência



Foto 25 - Planilha de controle dos parâmetros básicos de qualidade da água.



Foto 26 - Planilha de controle dos parâmetros básicos de qualidade da água.



Foto 27 - Equipamentos para análises de parâmetros.



Foto 28 - Equipamentos para análises de parâmetros.



Foto 29 - Planilha para controle de parâmetros de qualidade da água



Foto 30 - Chuveiro de emergência



Foto 31 - Tubulação na qual ocorre pré cloração



Foto 32 - Tubulação na qual ocorre pré cloração



Foto 33 - Tubulações para limpeza dos filtros



Foto 34 - Chuveiro de emergência próximo aos produtos químicos



Foto 35 - Visão geral da ETA



Foto 36 - Laboratório

[ETA-5.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[ETA-5.6] - Ausência de identificação da área	Conforme
[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	Não Conforme
[ETA-5.15] - Não aplicação de Flúor à água tratada	Conforme
[ETA-5.16] - Não realização de desinfecção na água tratada	Conforme
[ETA-5.8] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás	N/A
[ETA-5.8] Observações	Não utilizado.
[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Não Conforme
[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos	Conforme
[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos	Conforme

Fotos de [ETA-5.21]



Foto 1 - Laudo Flúor.



Foto 2 - Laudo Hipoclorito de sódio.



Foto 3 - Laudo PAC

[ETA-5.9] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	Conforme
[ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência	Conforme

[ETA-5.17] - Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo
(Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

Conforme

Fotos de [ETA-5.17]



A planilha de automonitoramento dos parâmetros básicos, intitulada 'DIÁRIO DIÁRIO DE CONTROLE DE OPERAÇÃO'. Ela contém uma tabela com múltiplas colunas para registrar dados diários de operação, incluindo parâmetros como pH, Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez. A planilha é organizada em abas e possui uma interface de usuário com botões e menus.

Foto 1 - Planilha de automonitoramento dos parâmetros básicos.

[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade

Conforme

Fotos de [ETA-5.19]



Laudo de análise de água tratada - ETA 2. O documento apresenta os resultados das análises realizadas no laboratório SUPREMA ANALÍTICA. A tabela de resultados mostra os valores obtidos para diversos parâmetros, incluindo pH, Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez, comparados com os limites estabelecidos.

Foto 1 - Laudo de análise de água tratada - ETA 2.



Laudo de análise de água tratada - ETA 2. O documento apresenta os resultados das análises realizadas no laboratório SUPREMA ANALÍTICA. A tabela de resultados mostra os valores obtidos para diversos parâmetros, incluindo pH, Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez, comparados com os limites estabelecidos.

Foto 2 - Laudo de análise de água tratada - ETA 2.



Laudo de análise de água tratada - ETA 2. O documento apresenta os resultados das análises realizadas no laboratório SUPREMA ANALÍTICA. A tabela de resultados mostra os valores obtidos para diversos parâmetros, incluindo pH, Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez, comparados com os limites estabelecidos.

Foto 3 - Laudo de análise de água tratada - ETA 2.



Laudo de análise de água tratada - ETA 2. O documento apresenta os resultados das análises realizadas no laboratório SUPREMA ANALÍTICA. A tabela de resultados mostra os valores obtidos para diversos parâmetros, incluindo pH, Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez, comparados com os limites estabelecidos.

Foto 4 - Laudo de análise de água tratada - ETA 2.



Laudo de análise de água tratada - ETA 2. O documento apresenta os resultados das análises realizadas no laboratório SUPREMA ANALÍTICA. A tabela de resultados mostra os valores obtidos para diversos parâmetros, incluindo pH, Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez, comparados com os limites estabelecidos.

Foto 5 - Laudo de análise de água tratada - ETA 2.

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Conforme

Fotos de [ETA-5.20]



Foto 1 - LO da ETA II.



Foto 2 - LO da ETA II.

[ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Vazamentos provenientes de infiltrações.



Foto 2 - Vazamentos provenientes de infiltrações.



Foto 3 - Vazamentos provenientes de infiltrações.

[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme


Novo Item Fiscalizado 13.350 - RES. ETA II - SÃO PEDRO (São Pedro)

RES. ETA II - SÃO PEDRO

RES. ETA II - SÃO PEDRO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ETA II - SÃO PEDRO](#)

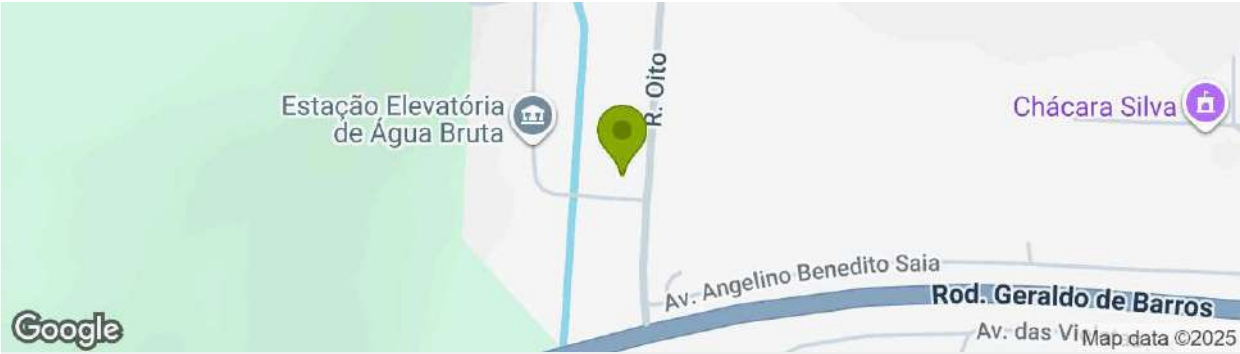

Endereço: C2QW+3X - Chácaras Abc, São Pedro - SP, 13520-000, Brasil. . **CEP:** 13520-000 /
Cidade: São Pedro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5623757, long=-47.9525464, accuracy=13.653

Fiscalizado	#170155389
--------------------	------------

Data de início da fiscalização	29/10/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	29/10/2025
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
--	----------

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Entrada do reservatório



Foto 2 - Visão do reservatório



Foto 3 - Tubulação de saída



Foto 4 - Tubulação de saída. A água acumulada era proveniente de tubulação de drenagem de casa de bombas.



Foto 5 - Extravasor



Foto 6 - Alimentação do reservatório



Foto 7 - Ventilação com tela de proteção



Foto 8 - Visão geral do reservatório

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES6.2] Ausência de identificação da área	N/A
[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES6.7] Observações	Não se aplica.
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Conforme

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Marcas para monitoramento do nível



Foto 2 - Medidor de nível por contrapeso




Foto 3 - Medidor de nível

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme

Novo Item Fiscalizado 13.351 - EEAT ETA II SÃO PEDRO (São Pedro)

EEAT ETA II SÃO PEDRO

EEAT ETA II SÃO PEDRO

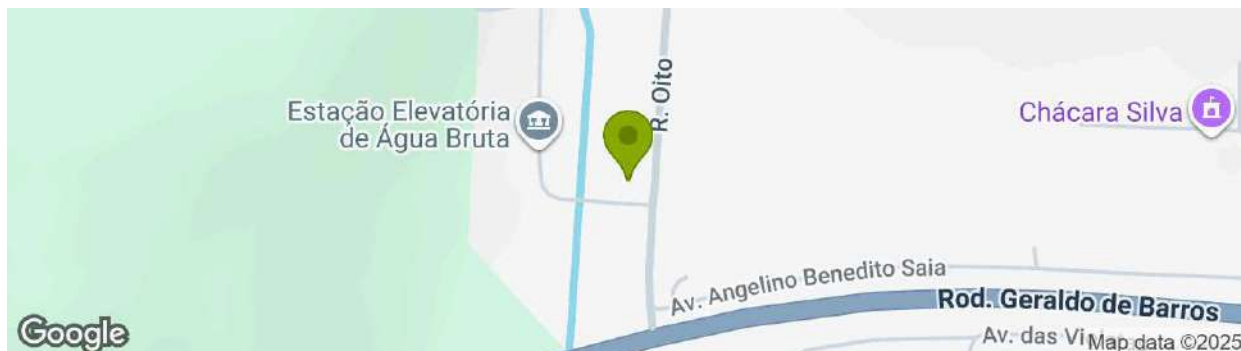Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)Sistema: [EEAT ETA II SÃO PEDRO](#)

Endereço: C2QW+3X - Chácara Abc, São Pedro - SP, 13520-000, Brasil. . **CEP:** 13520-000 /
Cidade: São Pedro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375065, long=-47.3189127, accuracy=13.653

Fiscalizado EEAT ETA II para Alpes #170151919

Data de início da fiscalização 29/10/2025

Data de término da fiscalização 29/10/2025

Observações Gerais**Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)**

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]

Foto 1 - Entrada da elevatória



Foto 2 - Bombas da elevatória



Foto 3 - Canaleta e tubulação para drenar água



Foto 4 - Extintor de incêndio



Foto 5 - Pannel de comando das bombas



Foto 6 - Pannel das bombas



Foto 7 - Visão da elevatória

[EEA4.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEA4.5] Observações

Indicar o nome da elevatória, utilizando a destinação para identificar.

[EEA4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Canaletas para drenar água de lubrificação das gaxetas



Foto 2 - Canaletas para drenar água de lubrificação das gaxetas

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - É necessário realizar ajustes nos equipamentos para conter o vazamento.



Foto 2 - Local do vazamento


Novo Item Fiscalizado 13.352 - EEAT ETA II SÃO PEDRO (São Pedro)

EEAT ETA II SÃO PEDRO

EEAT ETA II SÃO PEDRO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT ETA II SÃO PEDRO](#)

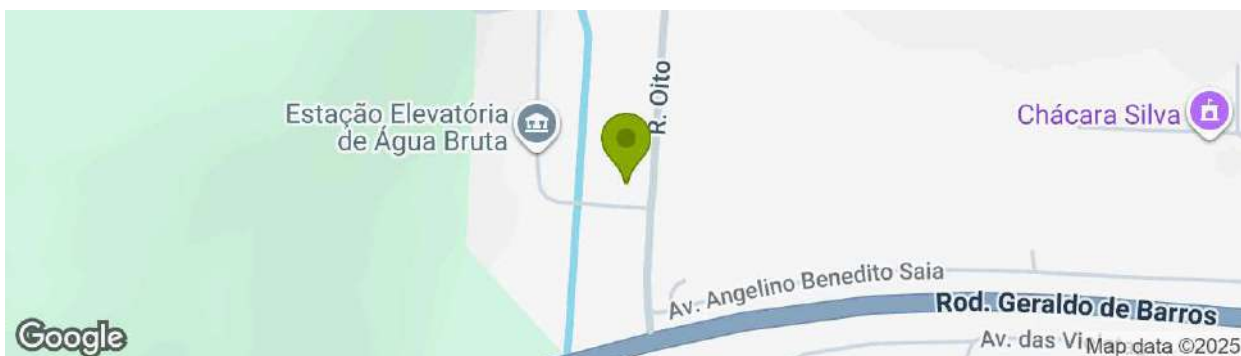

Endereço: C2QW+3X - Chácaras Abc, São Pedro - SP, 13520-000, Brasil. . CEP: 13520-000 /
Cidade: São Pedro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375132, long=-47.318918, accuracy=13.653

Fiscalizado EEAT ETA II para Colinas #170153148

Data de início da fiscalização 29/10/2025

Data de término da fiscalização 29/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Entrada da elevatória



Foto 2 - Bombas da elevatória



Foto 3 - Ponte rolante para içamento de equipamentos



Foto 4 - Conjunto motobomba da elevatória



Foto 5 - Paine de comando das bombas



Foto 6 - Tubulação de recalque das bombas

[EEA4.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEA4.5] Observações

Indicar o nome da elevatória, utilizando a destinação para identificar

[EEA4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Tubulação para drenagem



Foto 2 - Tubulação de drenagem

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEA4.4]



Foto 1

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Realizar ajustes para conter o vazamento

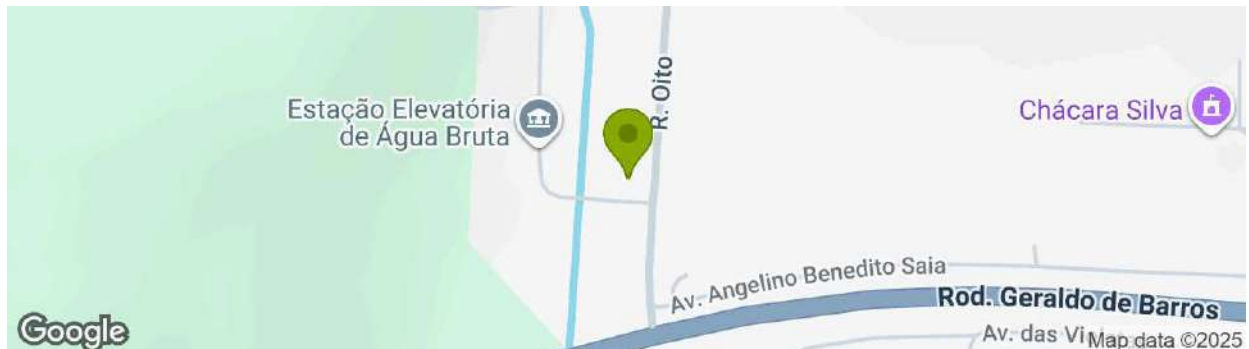


Foto 2 - Vazamento verificado

Novo Item Fiscalizado 13.353 - RIBEIRÃO DO MEIO (São Pedro)

RIBEIRÃO DO MEIO

RIBEIRÃO DO MEIO

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)Sistema: [RIBEIRÃO DO MEIO](#)

Endereço: C2QW+3X - Chácaras Abc, São Pedro - SP, 13520-000, Brasil. . CEP: 13520-000 /
Cidade: São Pedro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375183, long=-47.3189288, accuracy=13.653

Fiscalizado #170156768

Data de início da fiscalização 29/10/2025

Data de término da fiscalização 29/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP3.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Casa de bombas da captação



Foto 2 - Entrada da casa de bombas e identificação



Foto 3 - Painel de comando das bombas



Foto 4 - Bombas da captação



Foto 5 - conjunto motobomba



Foto 6 - conjunto motobomba



Foto 7 - Extintor



Foto 8 - Visão da barragem da captação



Foto 9 - Tubulação de recalque



Foto 10 - Poço de sucção



Foto 11 - Barragem da captação



Foto 12 - Barragem da captação



Foto 13 - Barragem da captação

[CSP3.5] Ausência de identificação da área Conforme

[CSP3.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória Conforme

[CSP3.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada Conforme

[CSP3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva Conforme

[CSP3.8] Captação de água sem outorga Conforme

Fotos de CSP3.8



Foto 1 - Outorga da captação.

[CSP3.13] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água Conforme

Fotos de CSP3.13



Foto 1 - Relatório de análise da água bruta da captação.

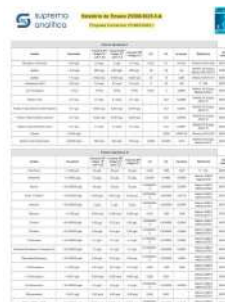


Foto 2 - Relatório de análise da água bruta da captação.



Foto 3 - Relatório de análise da água bruta da captação.



Foto 4 - Relatório de análise da água bruta da captação.



Foto 5 - Relatório de análise da água bruta da captação.

[CSP3.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme


Novo Item Fiscalizado 13.354 - ETE SAMAMBAIA - SÃO PEDRO (São Pedro)

ETE SAMAMBAIA - SÃO PEDRO

ETE SAMAMBAIA - SÃO PEDRO

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE SAMAMBAIA - SÃO PEDRO](#)

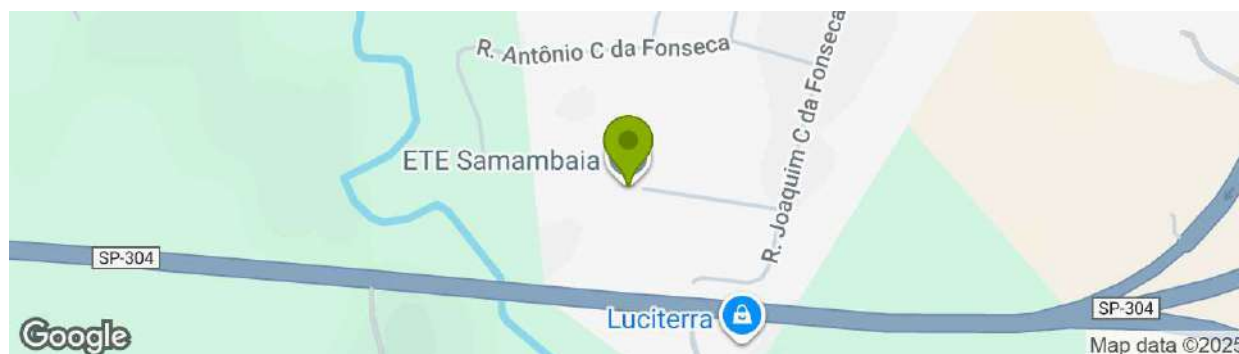

Endereço: Rod. Geraldo de Barros, 2012 - Nova São Pedro I, São Pedro - SP, 13520-000, Brasil. nº 2012. . **CEP:** 13520-000 / **Cidade:** São Pedro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5653475, long=-47.9115242, accuracy=13.653

Fiscalizado #170175314

Data de início da fiscalização 29/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETE8.0]

**Foto 1** - Placa de identificação**Foto 2** - Visão geral dos reatores**Foto 3** - Gradeamento na entrada do efluente**Foto 4** - Sucção das bombas no tratamento preliminar**Foto 5** - Bomba para encaminhar o efluente ao peneiramento**Foto 6** - Peneira rotativa**Foto 7** - Peneiramento e caçamba para remoção de detritos



Foto 8 - Entrada do efluente na caixa de areia, após passar pelo peneiramento.



Foto 9 - Caixa de areia



Foto 10 - Saída da caixa de areia, após passagem pela calha parshall



Foto 11 - Sucção das bombas para encaminhar o efluente para os reatores



Foto 12 - Painéis elétricos



Foto 13 - Painéis de comando das bombas.



Foto 14 - Identificação da bomba no painel



Foto 15 - Painel de comando



Foto 16 - Extintores



Foto 17 - Sopradores



Foto 18 - Escada para acessar os reatores



Foto 19 - Visão dos reatores



Foto 20 - Identificação de tubulação do difusores



Foto 21 - Tubulações identificadas



Foto 22 - Visão dos reatores



Foto 23 - Visão da calha parshall na saída a partir dos reatores



Foto 24 - Aplicação de antiespumante pelas mangueiras e aspersores.



Foto 25 - Reatores



Foto 26 - Identificação em tubulação



Foto 28 - Tubulações dos sopradores



Foto 30 - Tubulações de saída dos reatores e para controle do lodo.



Foto 33 - Calha parshall na saída do tanque de contato



Foto 27 - Visão geral dos reatores



Foto 29 - Identificação da desinfecção



Foto 31 - Tanque de contato para desinfecção



Foto 32 - Entrada do efluente no tanque de contato, após saída dos reatores.



Foto 34 - Lançamento do efluente



Foto 35 - Lançamento do efluente



Foto 36 - Visão de um dos reatores.

[ETE8.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[ETE8.10] Ausência de identificação da área

Conforme

[ETE8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [ETE8.2]



Foto 1 - Elevatória para bombeamento do efluente
aos reatores, após tratamento preliminar

[ETE8.5] Ausência de conjunto motobomba reserva

Conforme

Fotos de [ETE8.5]



Foto 1 - Bomba reserva

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Conforme

Fotos de [ETE8.28]



Foto 1 - Calha parshall na saída

[ETE8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

N/A

[ETE8.11] Observações

Não utilizado

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Conforme

Fotos de [ETE8.27]



Foto 1 - Caminhão removendo caçamba com lodo ressecado.



Foto 2 - Instruções para aplicação do polímero no tratamento do lodo.



Foto 3 - Saída do lodo após passar pela centrífuga.

[ETE8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos

Conforme

Fotos de [ETE8.23]



Foto 1 - Dique de contenção no armazenamento de hipoclorito de sódio



Foto 2 - Dosagem de hipoclorito de sódio no tanque de contato



Foto 3 - Armazenamento de hipoclorito de sódio

[ETE8.24] Produtos químicos vencidos

Conforme

[ETE8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

Conforme

Fotos de [ETE8.12]



Foto 1 - Laboratório da ETE



Foto 2 - Laboratório



Foto 3 - Laboratório

[ETE8.4] Ausência de chuveiros de emergência

Conforme

Fotos de [ETE8.4]



Foto 1 - Chuveiro no laboratório



Foto 2 - Chuveiro próximo ao hipoclorito de sódio.

[ETE8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

Conforme

Fotos de [ETE8.20]



Foto 1 - Planilha de controle operacional



Foto 2 - Planilha de controle operacional

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Conforme

Fotos de [ETE8.13]

Foto 1 - Relatório de análise do esgoto tratado pela ETE Samambaia.

Foto 2 - Indicação da remoção de DBO.

Foto 3 - Relatório de análise do esgoto tratado pela ETE Samambaia.

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Conforme

Fotos de [ETE8.25]

Formulário de Licença de Operação emitido pelo Estado de São Paulo, Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. O documento contém informações sobre a ETE Samambaia, incluindo o nome do titular, o endereço, e o prazo de validade da licença.

Foto 1 - Licença de operação ETE Samambaia.

Formulário de Licença de Operação emitido pelo Estado de São Paulo, Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. O documento contém informações sobre a ETE Samambaia, incluindo o nome do titular, o endereço, e o prazo de validade da licença.

Foto 2 - Licença de operação ETE Samambaia.

[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Conforme

Fotos de [ETE8.26]

Formulário de Outorga de Lançamento emitido pelo Estado de São Paulo, Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. O documento contém informações sobre a outorga de lançamento de efluente, incluindo o nome do titular, o endereço, e o prazo de validade da outorga.

Foto 1 - Outorga de lançamento.

[ETE8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

Conforme

Fotos de [ETE8.3]

Formulário de CADRI (Cadastro de Resíduos) emitido pelo Estado de São Paulo, Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. O documento contém informações sobre o transporte de lodo, incluindo o nome do titular, o endereço, e o prazo de validade do CADRI.

Foto 1 - CADRI lodo ETE Samambaia.

Formulário de CADRI (Cadastro de Resíduos) emitido pelo Estado de São Paulo, Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. O documento contém informações sobre o transporte de lodo, incluindo o nome do titular, o endereço, e o prazo de validade do CADRI.

Foto 2 - CADRI lodo ETE Samambaia.

[ETE8.9] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Novo Item Fiscalizado 13.355 - ETE HORTO FLORESTAL (São Pedro)

ETE HORTO FLORESTAL

ETE HORTO FLORESTAL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE HORTO FLORESTAL](#)



Endereço: R. Luís Borba, 1 - Sao Pedro, São Pedro - SP, 13520-000, Brasil. nº 1. . **CEP:** 13520-000 / **Cidade:** São Pedro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.56534767150879, long=-47.91152572631836, accuracy=13.653

Fiscalizado	#170184332
Data de início da fiscalização	29/10/2025
Data de término da fiscalização	29/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Lagoa de aeração



Foto 3 - Peneira rotativa



Foto 4 - Gradeamento preliminar



Foto 5 - Entrada do efluente



Foto 6 - Gradeamento preliminar



Foto 7 - Peneiramento



Foto 8 - Caixa de areia e calha parshall.



Foto 9 - Caixa de areia



Foto 10 - Visão geral da lagoa de aeração



Foto 11 - Lagoa de aeração



Foto 12 - Peneiramento



Foto 13 - Caçamba para remoção de detritos da peneira



Foto 14 - Calha parshall



Foto 15 - Entrada de efluente na lagoa



Foto 16 - Tubulação de recirculação



Foto 17 - Lagoa de aeração



Foto 18 - Visão geral dos decantadores



Foto 19 - Decantador secundário



Foto 20 - Bombas de recirculação



Foto 21 - Adensador



Foto 22 - Decantador químico



Foto 23 - Remoção de fósforo



Foto 24 - Tanque de contato



Foto 25 - Calha parshall antes do lançamento



Foto 26 - Aplicação de cloro



Foto 27 - Painelelétrico



Foto 28 - Dosagem de produtos químicos



Foto 29 - Armazenamento de PAC no decantador químicos



Foto 30 - Tanque de contato



Foto 31 - Bombas para recirculação



Foto 32 - Bomba de recirculação da lagoa

[ETE8.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[ETE8.10] Ausência de identificação da área

Conforme

[ETE8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Conforme

[ETE8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

N/A

[ETE8.11] Observações

Não utilizado

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Conforme

Fotos de [ETE8.27]



Foto 1 - Estufas para secagem de lodo químico, proveniente do decantador químico.



Foto 2 - Estufas para secagem de lodo químico.



Foto 3 - Estufas para secagem de lodo biológico, proveniente do decantador secundário



Foto 4 - Lodo biológico na estufa



Foto 5 - Lodo biológico

[ETE8.24] Produtos químicos vencidos

Conforme

[ETE8.24] Observações

Pac e hipoclorito de sódio

Fotos de [ETE8.24]



Foto 1 - Laudo PAC



Foto 2 - Laudo hipoclorito de sódio.

[ETE8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

N/A

[ETE8.12] Observações

Não há laboratório na ETE. Análises são realizadas no laboratório da ETE Samambaia e por laboratório contratado.

[ETE8.4] Ausência de chuveiros de emergência

Não Conforme

[ETE8.4] Observações

Prestador informou que vai instalar chuveiro próximo aos tanques de produtos químicos.

[ETE8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

Conforme

Fotos de [ETE8.20]



Foto 1 - Relatório de monitoramento do efluente tratado pela ETE.



Foto 2 - Relatório de monitoramento do efluente tratado pela ETE.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Conforme

Fotos de [ETE8.13]

Ecosystem		Report on activities 2019/2020 & 2020/2021										Status	
Project		Project description											
Ecosystems/Programs													
Activity	Location	Start Date	End Date	Duration	Start Date	End Date	Duration	Start Date	End Date	Duration	Start Date	End Date	
1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.2	1.1.1.1.3	1.1.1.1.4	1.1.1.1.5	1.1.1.1.6	1.1.1.1.7	1.1.1.1.8	1.1.1.1.9	1.1.1.1.10	1.1.1.1.11	
1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.1.1	1.1.2.1.2	1.1.2.1.3	1.1.2.1.4	1.1.2.1.5	1.1.2.1.6	1.1.2.1.7	1.1.2.1.8	1.1.2.1.9	1.1.2.1.10	1.1.2.1.11	
1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1.1	1.1.3.1.2	1.1.3.1.3	1.1.3.1.4	1.1.3.1.5	1.1.3.1.6	1.1.3.1.7	1.1.3.1.8	1.1.3.1.9	1.1.3.1.10	1.1.3.1.11	
1.1.4	1.1.4.1	1.1.4.1.1	1.1.4.1.2	1.1.4.1.3	1.1.4.1.4	1.1.4.1.5	1.1.4.1.6	1.1.4.1.7	1.1.4.1.8	1.1.4.1.9	1.1.4.1.10	1.1.4.1.11	
1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.1.1	1.1.5.1.2	1.1.5.1.3	1.1.5.1.4	1.1.5.1.5	1.1.5.1.6	1.1.5.1.7	1.1.5.1.8	1.1.5.1.9	1.1.5.1.10	1.1.5.1.11	
1.1.6	1.1.6.1	1.1.6.1.1	1.1.6.1.2	1.1.6.1.3	1.1.6.1.4	1.1.6.1.5	1.1.6.1.6	1.1.6.1.7	1.1.6.1.8	1.1.6.1.9	1.1.6.1.10	1.1.6.1.11	
1.1.7	1.1.7.1	1.1.7.1.1	1.1.7.1.2	1.1.7.1.3	1.1.7.1.4	1.1.7.1.5	1.1.7.1.6	1.1.7.1.7	1.1.7.1.8	1.1.7.1.9	1.1.7.1.10	1.1.7.1.11	
1.1.8	1.1.8.1	1.1.8.1.1	1.1.8.1.2	1.1.8.1.3	1.1.8.1.4	1.1.8.1.5	1.1.8.1.6	1.1.8.1.7	1.1.8.1.8	1.1.8.1.9	1.1.8.1.10	1.1.8.1.11	
1.1.9	1.1.9.1	1.1.9.1.1	1.1.9.1.2	1.1.9.1.3	1.1.9.1.4	1.1.9.1.5	1.1.9.1.6	1.1.9.1.7	1.1.9.1.8	1.1.9.1.9	1.1.9.1.10	1.1.9.1.11	
1.1.10	1.1.10.1	1.1.10.1.1	1.1.10.1.2	1.1.10.1.3	1.1.10.1.4	1.1.10.1.5	1.1.10.1.6	1.1.10.1.7	1.1.10.1.8	1.1.10.1.9	1.1.10.1.10	1.1.10.1.11	
1.1.11	1.1.11.1	1.1.11.1.1	1.1.11.1.2	1.1.11.1.3	1.1.11.1.4	1.1.11.1.5	1.1.11.1.6	1.1.11.1.7	1.1.11.1.8	1.1.11.1.9	1.1.11.1.10	1.1.11.1.11	
1.1.12	1.1.12.1	1.1.12.1.1	1.1.12.1.2	1.1.12.1.3	1.1.12.1.4	1.1.12.1.5	1.1.12.1.6	1.1.12.1.7	1.1.12.1.8	1.1.12.1.9	1.1.12.1.10	1.1.12.1.11	
1.1.13	1.1.13.1	1.1.13.1.1	1.1.13.1.2	1.1.13.1.3	1.1.13.1.4	1.1.13.1.5	1.1.13.1.6	1.1.13.1.7	1.1.13.1.8	1.1.13.1.9	1.1.13.1.10	1.1.13.1.11	
1.1.14	1.1.14.1	1.1.14.1.1	1.1.14.1.2	1.1.14.1.3	1.1.14.1.4	1.1.14.1.5	1.1.14.1.6	1.1.14.1.7	1.1.14.1.8	1.1.14.1.9	1.1.14.1.10	1.1.14.1.11	
1.1.15	1.1.15.1	1.1.15.1.1	1.1.15.1.2	1.1.15.1.3	1.1.15.1.4	1.1.15.1.5	1.1.15.1.6	1.1.15.1.7	1.1.15.1.8	1.1.15.1.9	1.1.15.1.10	1.1.15.1.11	
1.1.16	1.1.16.1	1.1.16.1.1	1.1.16.1.2	1.1.16.1.3	1.1.16.1.4	1.1.16.1.5	1.1.16.1.6	1.1.16.1.7	1.1.16.1.8	1.1.16.1.9	1.1.16.1.10	1.1.16.1.11	
1.1.17	1.1.17.1	1.1.17.1.1	1.1.17.1.2	1.1.17.1.3	1.1.17.1.4	1.1.17.1.5	1.1.17.1.6	1.1.17.1.7	1.1.17.1.8	1.1.17.1.9	1.1.17.1.10	1.1.17.1.11	
1.1.18	1.1.18.1	1.1.18.1.1	1.1.18.1.2	1.1.18.1.3	1.1.18.1.4	1.1.18.1.5	1.1.18.1.6	1.1.18.1.7	1.1.18.1.8	1.1.18.1.9	1.1.18.1.10	1.1.18.1.11	
1.1.19	1.1.19.1	1.1.19.1.1	1.1.19.1.2	1.1.19.1.3	1.1.19.1.4	1.1.19.1.5	1.1.19.1.6	1.1.19.1.7	1.1.19.1.8	1.1.19.1.9	1.1.19.1.10	1.1.19.1.11	
1.1.20	1.1.20.1	1.1.20.1.1	1.1.20.1.2	1.1.20.1.3	1.1.20.1.4	1.1.20.1.5	1.1.20.1.6	1.1.20.1.7	1.1.20.1.8	1.1.20.1.9	1.1.20.1.10	1.1.20.1.11	
1.1.21	1.1.21.1	1.1.21.1.1	1.1.21.1.2	1.1.21.1.3	1.1.21.1.4	1.1.21.1.5	1.1.21.1.6	1.1.21.1.7	1.1.21.1.8	1.1.21.1.9	1.1.21.1.10	1.1.21.1.11	
1.1.22	1.1.22.1	1.1.22.1.1	1.1.22.1.2	1.1.22.1.3	1.1.22.1.4	1.1.22.1.5	1.1.22.1.6	1.1.22.1.7	1.1.22.1.8	1.1.22.1.9	1.1.22.1.10	1.1.22.1.11	
1.1.23	1.1.23.1	1.1.23.1.1	1.1.23.1.2	1.1.23.1.3	1.1.23.1.4	1.1.23.1.5	1.1.23.1.6	1.1.23.1.7	1.1.23.1.8	1.1.23.1.9	1.1.23.1.10	1.1.23.1.11	
1.1.24	1.1.24.1	1.1.24.1.1	1.1.24.1.2	1.1.24.1.3	1.1.24.1.4	1.1.24.1.5	1.1.24.1.6	1.1.24.1.7	1.1.24.1.8	1.1.24.1.9	1.1.24.1.10	1.1.24.1.11	
1.1.25	1.1.25.1	1.1.25.1.1	1.1.25.1.2	1.1.25.1.3	1.1.25.1.4	1.1.25.1.5	1.1.25.1.6	1.1.25.1.7	1.1.25.1.8	1.1.25.1.9	1.1.25.1.10	1.1.25.1.11	
1.1.26	1.1.26.1	1.1.26.1.1	1.1.26.1.2	1.1.26.1.3	1.1.26.1.4	1.1.26.1.5	1.1.26.1.6	1.1.26.1.7	1.1.26.1.8	1.1.26.1.9	1.1.26.1.10	1.1.26.1.11	
1.1.27	1.1.27.1	1.1.27.1.1	1.1.27.1.2	1.1.27.1.3	1.1.27.1.4	1.1.27.1.5	1.1.27.1.6	1.1.27.1.7	1.1.27.1.8	1.1.27.1.9	1.1.27.1.10	1.1.27.1.11	
1.1.28	1.1.28.1	1.1.28.1.1	1.1.28.1.2	1.1.28.1.3	1.1.28.1.4	1.1.28.1.5	1.1.28.1.6	1.1.28.1.7	1.1.28.1.8	1.1.28.1.9	1.1.28.1.10	1.1.28.1.11	
1.1.29	1.1.29.1	1.1.29.1.1	1.1.29.1.2	1.1.29.1.3	1.1.29.1.4	1.1.29.1.5	1.1.29.1.6	1.1.29.1.7	1.1.29.1.8	1.1.29.1.9	1.1.29.1.10	1.1.29.1.11	
1.1.30	1.1.30.1	1.1.30.1.1	1.1.30.1.2	1.1.30.1.3	1.1.30.1.4	1.1.30.1.5	1.1.30.1.6	1.1.30.1.7	1.1.30.1.8	1.1.30.1.9	1.1.30.1.10	1.1.30.1.11	
1.1.31	1.1.31.1	1.1.31.1.1	1.1.31.1.2	1.1.31.1.3	1.1.31.1.4	1.1.31.1.5	1.1.31.1.6	1.1.31.1.7	1.1.31.1.8	1.1.31.1.9	1.1.31.1.10	1.1.31.1.11	
1.1.32	1.1.32.1	1.1.32.1.1	1.1.32.1.2	1.1.32.1.3	1.1.32.1.4	1.1.32.1.5	1.1.32.1.6	1.1.32.1.7	1.1.32.1.8	1.1.32.1.9	1.1.32.1.10	1.1.32.1.11	
1.1.33	1.1.33.1	1.1.33.1.1	1.1.33.1.2	1.1.33.1.3	1.1.33.1.4	1.1.33.1.5	1.1.33.1.6	1.1.33.1.7	1.1.33.1.8	1.1.33.1.9	1.1.33.1.10	1.1.33.1.11	
1.1.34	1.1.34.1	1.1.34.1.1	1.1.34.1.2	1.1.34.1.3	1.1.34.1.4	1.1.34.1.5	1.1.34.1.6	1.1.34.1.7	1.1.34.1.8	1.1.34.1.9	1.1.34.1.10	1.1.34.1.11	
1.1.35	1.1.35.1	1.1.35.1.1	1.1.35.1.2	1.1.35.1.3	1.1.35.1.4	1.1.35.1.5	1.1.35.1.6	1.1.35.1.7	1.1.35.1.8	1.1.35.1.9	1.1.35.1.10	1.1.35.1.11	
1.1.36	1.1.36.1	1.1.36.1.1	1.1.36.1.2	1.1.36.1.3	1.1.36.1.4	1.1.36.1.5	1.1.36.1.6	1.1.36.1.7	1.1.36.1.8	1.1.36.1.9	1.1.36.1.10	1.1.36.1.11	
1.1.37	1.1.37.1	1.1.37.1.1	1.1.37.1.2	1.1.37.1.3	1.1.37.1.4	1.1.37.1.5	1.1.37.1.6	1.1.37.1.7	1.1.37.1.8	1.1.37.1.9	1.1.37.1.10	1.1.37.1.11	
1.1.38	1.1.38.1	1.1.38.1.1	1.1.38.1.2	1.1.38.1.3	1.1.38.1.4	1.1.38.1.5	1.1.38.1.6	1.1.38.1.7	1.1.38.1.8	1.1.38.1.9	1.1.38.1.10	1.1.38.1.11	
1.1.39	1.1.39.1	1.1.39.1.1	1.1.39.1.2	1.1.39.1.3	1.1.39.1.4	1.1.39.1.5	1.1.39.1.6	1.1.39.1.7	1.1.39.1.8	1.1.39.1.9	1.1.39.1.10	1.1.39.1.11	
1.1.40	1.1.40.1	1.1.40.1.1	1.1.40.1.2	1.1.40.1.3	1.1.40.1.4	1.1.40.1.5	1.1.40.1.6	1.1.40.1.7	1.1.40.1.8	1.1.40.1.9	1.1.40.1.10	1.1.40.1.11	
1.1.41	1.1.41.1	1.1.41.1.1	1.1.41.1.2	1.1.41.1.3	1.1.41.1.4	1.1.41.1.5	1.1.41.1.6	1.1.41.1.7	1.1.41.1.8	1.1.41.1.9	1.1.41.1.10	1.1.41.1.11	
1.1.42	1.1.42.1	1.1.42.1.1	1.1.42.1.2	1.1.42.1.3	1.1.42.1.4	1.1.42.1.5	1.1.42.1.6	1.1.42.1.7	1.1.42.1.8	1.1.42.1.9	1.1.42.1.10	1.1.42.1.11	
1.1.43	1.1.43.1	1.1.43.1.1	1.1.43.1.2	1.1.43.1.3	1.1.43.1.4	1.1.43.1.5	1.1.43.1.6	1.1.43.1.7	1.1.43.1.8	1.1.43.1.9	1.1.43.1.10	1.1.43.1.11	
1.1.44	1.1.44.1	1.1.44.1.1	1.1.44.1.2	1.1.44.1.3	1.1.44.1.4	1.1.44.1.5	1.1.44.1.6	1.1.44.1.7	1.1.44.1.8	1.1.44.1.9	1.1.44.1.10	1.1.44.1.11	
1.1.45	1.1.45.1	1.1.45.1.1	1.1.45.1.2	1.1.45.1.3	1.1.45.1.4	1.1.45.1.5	1.1.45.1.6	1.1.45.1.7	1.1.45.1.8	1.1.45.1.9	1.1.45.1.10	1.1.45.1.11	
1.1.46	1.1.46.1	1.1.46.1.1	1.1.46.1.2	1.1.46.1.3	1.1.46.1.4	1.1.46.1.5	1.1.46.1.6	1.1.46.1.7	1.1.46.1.8	1.1.46.1.9	1.1.46.1.10	1.1.46.1.11	
1.1.47	1.1.47.1	1.1.47.1.1	1.1.47.1.2	1.1.47.1.3	1.1.47.1.4	1.1.47.1.5	1.1.47.1.6	1.1.47.1.7	1.1.47.1.8	1.1.47.1.9	1.1.47.1.10	1.1.47.1.11	
1.1.48	1.1.48.1	1.1.48.1.1	1.1.48.1.2	1.1.48.1.3	1.1.48.1.4	1.1.48.1.5	1.1.48.1.6	1.1.48.1.7	1.1.48.1.8	1.1.48.1.9	1.1.48.1.10	1.1.48.1.11	
1.1.49	1.1.49.1	1.1.49.1.1	1.1.49.1.2	1.1.49.1.3	1.1.49.1.4	1.1.49.1.5	1.1.49.1.6	1.1.49.1.7	1.1.49.1.8	1.1.49.1.9	1.1.49.1.10	1.1.49.1.11	
1.1.50	1.1.50.1	1.1.50.1.1	1.1.50.1.2	1.1.50.1.3	1.1.50.1.4	1.1.50.1.5	1.1.50.1.6	1.1.50.1.7	1.1.50.1.8	1.1.50.1.9	1.1.50.1.10	1.1.50.1.11	
1.1.51	1.1.51.1	1.1.51.1.1	1.1.51.1.2	1.1.51.1.3	1.1.51.1.4	1.1.51.1.5	1.1.51.1.6	1.1.51.1.7	1.1.51.1.8	1.1.51.1.9	1.1.51.1.10	1.1.51.1.11	
1.1.52	1.1.52.1	1.1.52.1.1	1.1.52.1.2	1.1.52.1.3	1.1.52.1.4	1.1.52.1.5	1.1.52.1.6	1.1.52.1.7	1.1.52.1.8	1.1.52.1.9	1.1.52.1.10	1.1.52.1.11	
1.1.53	1.1.53.1	1.1.53.1.1	1.1.53.1.2	1.1.53.1.3	1.1.53.1.4	1.1.53.1.5	1.1.53.1.6	1.1.53.1.7	1.1.53.1.8	1.1.53.1.9	1.1.53.1.10	1.1.53.1.11	
1.1.54	1.1.54.1	1.1.54.1.1	1.1.54.1.2	1.1.54.1.3	1.1.54.1.4	1.1.54.1.5	1.1.54.1.6	1.1.54.1.7	1.1.54.1.8	1.1.54.1.9	1.1.54.1.10	1.1.54.1.11	
1.1.55	1.1.55.1	1.1.55.1.1	1.1.55.1.2	1.1.55.1.3	1.1.55.1.4	1.1.55.1.5	1.1.55.1.6	1.1.55.1.7	1.1.55.1.8	1.1.55.1.9	1.1.55.1.10	1.1.55.1.11	
1.1.56	1.1.56.1	1.1.56.1.1	1.1.56.1.2	1.1.56.1.3	1.1.56.1.4	1.1.56.1.5	1.1.56.1.6	1.1.56.1.7	1.1.56.1.8	1.1.56.1.9	1.1.56.1.10	1.1.56.1.11	
1.1.57	1.1.57.1	1.1.57.1.1	1.1.57.1.2	1.1.57.1.3	1.1.57.1.4	1.1.57.1.5	1.1.57.1.6	1.1.57.1.7	1.1.57.1.8	1.1.57.1.9	1.1.57.1.10	1.1.57.1.11	
1.1.58	1.1.58.1	1.1.58.1.1	1.1.58.1.2	1.1.58.1.3	1.1.58.1.4	1.1.58.1.5	1.1.58.1.6	1.1.58.1.7	1.1.58.1.8	1.1.58.1.9	1.1.58.1.10	1.1.58.1.11	
1.1.59	1.1.59.1	1.1.59.1.1	1.1.59.1.2	1.1.59.1.3	1.1.59.1.4	1.1.59.1.5	1.1.59.1.6	1.1.59.1.7	1.1.59.1.8	1.1.59.1.9	1.1.59.1.10	1.1.59.1.11	
1.1.60	1.1.60.1	1.1.60.1.1	1.1.60.1.2	1.1.60.1.3	1.1.60.1.4	1.1.60.1.5	1.1.60.1.6	1.1.60.1.7	1.1.60.1.8	1.1.60.1.9	1.1.60.1.10	1.1.60.1.11	
1.1.61	1.1.61.1	1.1.61.1.1	1.1.61.1.2	1.1.61.1.3	1.1.61.1.4	1.1.61.1.5	1.1.61.1.6	1.1.61.1.7	1.1.61.1.8	1.1.61.1.9	1.1.61.1.10	1.1.61.1.11	
1.1.62	1.1.62.1	1.1.62.1.1	1.1.62.1.2	1.1.62.1.3	1.1.62.1.4	1.1.62.1.5	1.1.62.1.6	1.1.62.1.7	1.1.62.1.8	1.1.62.1.9	1.1.62.1.10	1.1.62.1.11	
1.1.63	1.1.63.1	1.1.63.1.1	1.1.63.1.2										

Foto 1 - Indicação da remoção de DBO pela ETE.

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Conforme

Fotos de [ETE8.25]

[illegible]

Foto 1 - Licença de operação da ETE Horto.

	REPUBLIKA SRBIJA	Ministarstvo Prosvete i Nauke
	MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE	Ministarstvo Prosvete i Nauke
LICENZA ZA OPOSREDOVANJE POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI		POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI
		POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

Foto 2 - Licença de operação da ETE Horto.

[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Conforme

[ETE8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

Conforme

Fotos de [ETE8.3]

[illegible]

Foto 1 - CADRI Iodo ETE Horto.

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	Página: 38 Protocolo nº 2103274324
	12

Nº 21004811 Versão: 01 Data: 09/10/2024

CERTIFICADO DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL Validade até: 09/10/2029
--

Foto 2 - CADRI lodo ETE Horto.

[ETE8.9] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fábio de Melo Sotelo
Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

(editado 5 vezes - última modificação: 13/11/2025 14:39:27)

É base de:

[Auto de Notificação 251/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 881/2025 - Relatório de Fiscalização - São Pedro - Outubro/2025](#)

[Ofício 1.779/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 508/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/11/2025 10:32:48	Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.349..
07/11/2025 10:39:24	Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.354..
07/11/2025 10:53:27	Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.355..
07/11/2025 10:56:39	Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.353..
07/11/2025 10:57:43	Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.352..
07/11/2025 10:58:47	Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.351..
07/11/2025 11:00:01	Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.350..

07/11/2025 11:01:53

Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.346..](#)

07/11/2025 11:20:03

Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.345..](#)

07/11/2025 11:22:07

Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.343..](#)

07/11/2025 11:27:55

Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.342..](#)

13/11/2025 15:53:44

Fábio de Melo Sotelo D1 emitiu o [Auto de Notificação 251/2025](#) a partir deste documento.

13/11/2025 15:55:37

Fábio de Melo Sotelo D1 assinou digitalmente [Relatório de Fiscalização 279/2025](#) com o certificado **FÁBIO DE MELO SOTELO** CPF 399.XXX.XXX-36 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1-279/2025

13/11/2025 15:56

(Encaminhado)

Fábio S. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Prezada Vanessa Naccarato Piffer - DTO

Por gentileza encaminhar o Relatório ao prestador junto ao Auto de Notificação correspondente.

Obrigado

Att,

—

Fabio de Melo Sotelo
Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

13/11/2025 15:56:51

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido, clicado (4)

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 01/12/2025 10:16:11 por Vanessa Naccarato Piffer - Assistente Administrativa

1Doc