

**Relatório de Fiscalização 280/2025**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
125.417.618.419.453.374

Arespcj

CC

30/10/2025 13:32

Município

Holambra

· 19 3802-8002

CNPJ 67.172.437/0001-83

D3

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

PRESTADOR: Águas de Holambra

Verificação de Não Conformidades

Americana, outubro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Holambra

Prefeito: Fernando Henrique Capato

Endereço: Alameda Maurício de Nassau, 444 - Centro

Telefone: (19) 3802-8000

E-mail: diretoria.meioambiente@holambra.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 857, de 19/05/2015

1.2 PRESTADOR

Nome: Águas de Holambra

Responsável legal: Daniel Mantovani - Diretor-Presidente

Endereço: Rua Petúnia, 14 - Jardim das Tulipas

Telefone: (19) 3512-3411

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

João Mateus Boll Gallas – Analista de Regulação e Fiscalização

Pedro Henrique Damada – Analista de Regulação e Fiscalização

Gustavo Bueno – Estagiário

2.2 PRESTADOR

Luciano de Paiva Ferreira - Coordenador de Operações

Natali Galdino Medeiros - Supervisora de Operações

3. FISCALIZAÇÃO

Em 21/10/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
Booster Vila das Tulipas	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES Florabela	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES Moinho Residencial	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES Van Den Broek	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
ETE Cachoeira	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Captação Camanducaia	CSP-3.8	Captação de água com outorga vencida	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Booster

13.271 - Booster Camanducaia (Holambra)

Booster Camanducaia

BOOSTER CAMANDUCAIA - HOLAMBRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [BOOSTER CAMANDUCAIA - HOLAMBRA](#)



Endereço: R. Petunia, 14 - Jardim das Tulipas, Holambra - SP, 13825-000, Brasil. nº 14. . **CEP:** 13825-000 / **Cidade:** Holambra, São Paulo

Fiscalizado	#169126918
Data de início da fiscalização	21/10/2025
Data de término da fiscalização	21/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
---------------------------------------	-----

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Conjunto de moto bomba.



Foto 2 - Vista geral das tubulações.



Foto 3 - Vista das linhas de tubulação direcionadas para as motobombas.



Foto 4 - Tubulações de saída do reservatório conectadas às bombas para manutenção da pressão na rede.



Foto 5 - Vista Geral do Booster.



Foto 6 - Extintor de incêndio.

13.291 - BOOSTER Vila das Tulipas (Holambra)

BOOSTER Vila das Tulipas

BOOSTER VILA DAS TULIPAS - HOLAMBRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [BOOSTER VILA DAS TULIPAS - HOLAMBRA](#)



Endereço: R. 4, 150 - Colinas Do, Holambra - SP, 13825-000, Brasil. nº 150. . **CEP:** 13825-000 / **Cidade:** Holambra, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374786, long=-47.3189295, accuracy=13.653

Fiscalizado	#169334757
Data de início da fiscalização	21/10/2025
Data de término da fiscalização	21/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Motobomba em operação.



Foto 2 - Local da motobomba.



Foto 3 - Extintor.



Foto 4 - Detalhe da tubulação de ligação entre o reservatório e a motobomba de recalque.

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Vazamento observado na tubulação próxima à motobomba.

Reservatórios

13.266 - RES Taça Vila das Tulipas (Holambra)

RES Taça Vila das Tulipas

RES. TAÇA VILA DAS TULIPAS - HOLAMBRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. TAÇA VILA DAS TULIPAS - HOLAMBRA](#)



Endereço: R. 4, 150 - Colinas Do, Holambra - SP, 13825-000, Brasil. nº 150. . **CEP:** 13825-000 / **Cidade:** Holambra, São Paulo

Fiscalizado	#169114695
Data de início da fiscalização	21/10/2025
Data de término da fiscalização	21/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Base do reservatório.

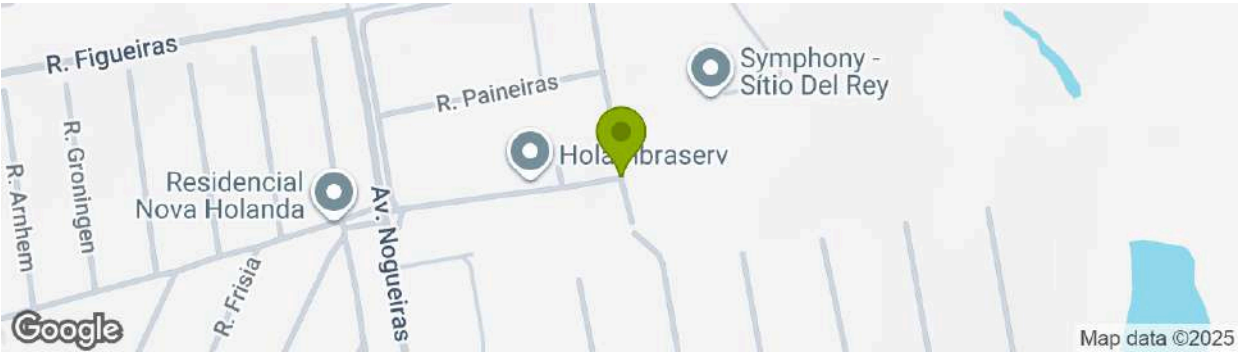


Foto 4 - Escada de acesso ao topo do reservatório e sistema de para-raios (fiação e haste).

RES Jd. Europa

RES JD. EUROPA - HOLAMBRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES JD. EUROPA - HOLAMBRA](#)



Endereço: R. Embauvas, 1 - Holambra, SP, 13825-000, Brasil. nº 1. . **CEP:** 13825-000 / **Cidade:** Holambra, São Paulo

Fiscalizado	#169118793
Data de início da fiscalização	21/10/2025
Data de término da fiscalização	21/10/2025
Observações Gerais	O reservatório está localizado em uma área onde há outros três reservatórios. No local, também está em andamento a construção de um novo reservatório, que irá substituir um dos existentes.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Vista geral do reservatório



Foto 3 - Monômetro.



Foto 4 - Tubulação de entrada/saída de água.



Foto 5 - Tubo de saída para condução da água até a rede de distribuição.



Foto 6 - Saída do tubo extravasor.



Foto 7 - Escada de acesso ao topo do reservatório e fiação do para-raios.



Foto 8 - Topo do reservatório.


13.269 - RES Moinho Residencial (Holambra)

RES Moinho Residencial

RES. APOIADO RESIDENCIAL MOINHO - HOLAMBRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADO RESIDENCIAL MOINHO - HOLAMBRA](#)

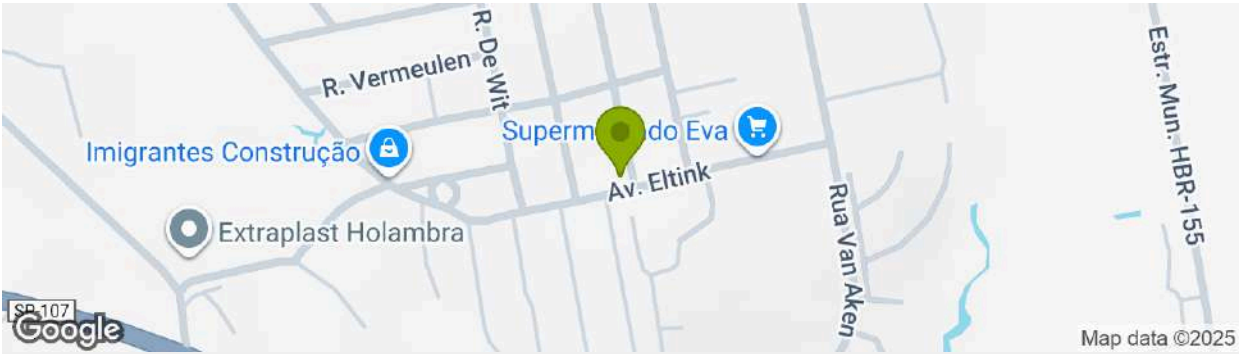

Endereço: R. Hendrikx, 270 - Parque Res. Imigrantes, Holambra - SP, 13825-000, Brasil. nº 270.
CEP: 13825-000 / Cidade: Holambra, São Paulo

Fiscalizado	#169121157
Data de início da fiscalização	21/10/2025
Data de término da fiscalização	21/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
---------------------------------------	-----

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Placa de identificação.



Foto 3 - Escada de acesso ao topo e fiação do para-raio.



Foto 4 - Base do reservatório.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[RES6.14] Observações	Tubo de entrada de água apresenta avançado estado de

oxidação ao longo de sua extensão, com corrosão visivelmente acentuada, especialmente nas áreas próximas às abraçadeiras de fixação

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Tubo de entrada de água com avançado estado de oxidação.



Foto 2 - Tubo de entrada de água, com destaque para a região das braçadeiras de fixação.

13.270 - RES Van Den Broek (Holambra)

RES Van Den Broek

RES. ELEVADO VAN DEN BROEK - HOLAMBRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO VAN DEN BROEK - HOLAMBRA](#)



Endereço: R. van Ham, 381 - Parque Res. Imigrantes, Holambra - SP, 13825-000, Brasil. nº 381.
CEP: 13825-000 / Cidade: Holambra, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6126491, long=-47.0645542, accuracy=13.653

Fiscalizado #169123419

Data de início da fiscalização 21/10/2025

Data de término da fiscalização 21/10/2025

Observações Gerais**Constatações (Fiscalização no Reservatório)****[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização**

N/A

Fotos de RES6.0**Foto 1** - Vista da área em que o reservatório está instalado.**Foto 2** - Vista geral do reservatório.**Foto 3** - Extintor de incêndio**Foto 4** - Imagem detalhada das tubulações.**Foto 5** - Tubulações de entrada e saída de água.**Foto 6** - Tubo extravasor.**Foto 7** - Área em torno do reservatório.**[RES6.2] Ausência de identificação da área****Não Conforme****[RES6.2] Observações**

Não há placas de identificação.


13.273 - RES Florabela (Holambra)

RES Florabela

RES FLORABELA - HOLAMBRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES FLORABELA - HOLAMBRA](#)

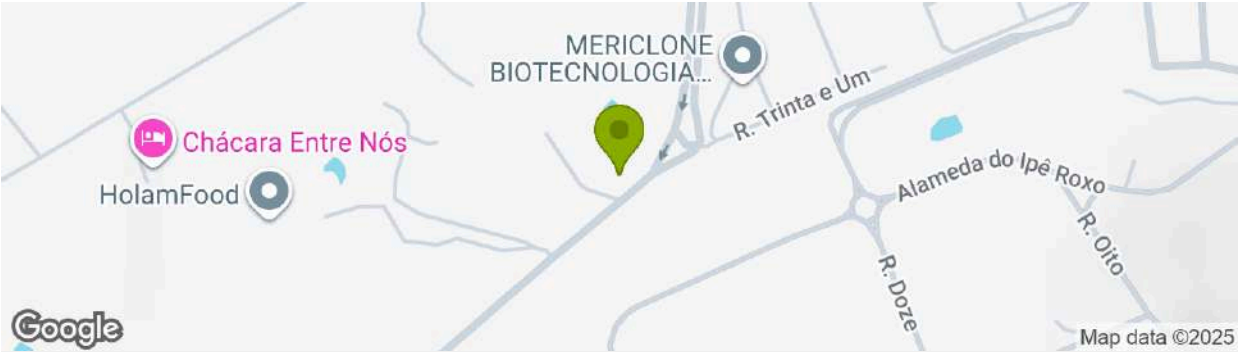

Endereço: Estr. Mun. HBR-020, 1382 - Condomínio Fazenda Duas Marias, Holambra - SP, 13825-000, Brasil. nº 1382. . **CEP:** 13825-000 / **Cidade:** Holambra, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6463955, long=-47.0618495, accuracy=13.653

Fiscalizado	#169133862
Data de início da fiscalização	21/10/2025
Data de término da fiscalização	21/10/2025
Observações Gerais	O reservatório está localizado atrás de um canteiro de obras, o que limita o acesso ao local.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Entrada do reservatório.



Foto 3 - Escada de acesso ao topo e fiação do para-raio.



Foto 4 - Tubo extravasor com a extremidade final direcionada para um ralo, para a liberação do excesso de água.



Foto 5 - Base do reservatório.

[RES6.2] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[RES6.2] Observações	A área não possui identificação.

ETE

13.264 - ETE Camanducaia (Holambra)

ETE Camanducaia

ETE CAMANDUCAIA - HOLAMBRA

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE CAMANDUCAIA - HOLAMBRA](#)


Fiscalizado	#169110110
Data de início da fiscalização	21/10/2025
Data de término da fiscalização	21/10/2025
Observações Gerais	ETE de pequeno porte para atender bairro afastado da cidade.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [ETE8.0]

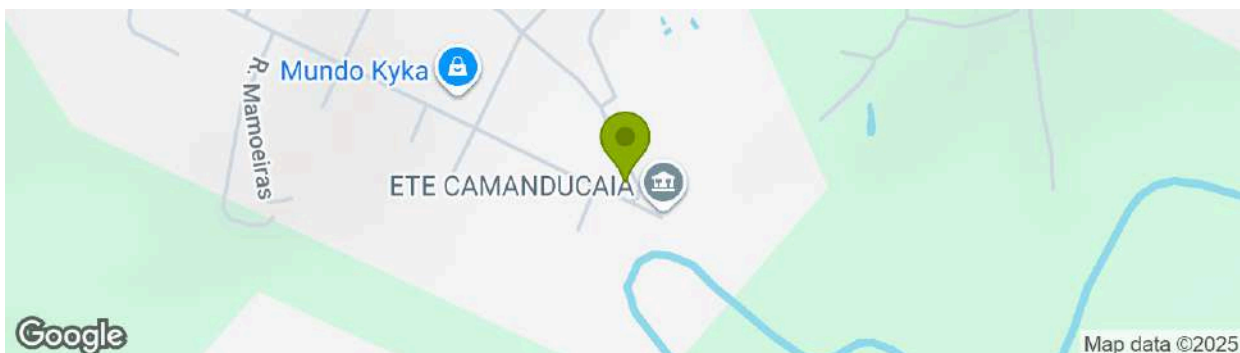

Endereço: R. Laranjeiras, 100 - Parque Penha, Holambra - SP, 13825-000, Brasil. nº 100. .

CEP: 13825-000 / **Cidade:** Holambra, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6585609, long=-47.0287569, accuracy=13.653



Foto 1 - Entrada de esgoto bruto.



Foto 2 - Gradeamento.



Foto 3 - Tanques de rotação (para aeração) e decantação.



Foto 4 - Passagem do lodo.



Foto 5 - Parte traseira dos tanques.



Foto 6 - Placa de identificação.



Foto 7 - Vista geral da ETE compacta.



Foto 8 - Extintor.

13.272 - ETE Cachoeira (Holambra)

ETE Cachoeira

ETE CACHOEIRA HOLAMBRA

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE CACHOEIRA HOLAMBRA](#)



Endereço: Estr. Mun. HBR-333, Holambra - SP, 13825-000, Brasil. . CEP: 13825-000 / Cidade: Holambra, São Paulo

Fiscalizado	#169130106
Data de início da fiscalização	21/10/2025
Data de término da fiscalização	21/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Gradeamento.



Foto 2 - Entrada de esgoto bruto.



Foto 3 - Calha Parshall e sensor para medição do volume de entrada de esgoto bruto.



Foto 4 - Passagem do esgoto bruto para as lagoas.



Foto 5 - Lagoa de equalização.



Foto 6 - Lagoa aerada. Com destaque para aeradores flutuantes.



Foto 7 - Entrada do esgoto.



Foto 8 - Lagoa de maturação e "bags" para secagem de lodo.



Foto 9 - Lagoa de maturação.



Foto 10 - "Bag" para secagem de lodo.



Foto 11 - Saída de esgoto tratado.



Foto 12 - Placa de identificação.

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETE8.29] Observações

Estrutura de passagem de esgoto bruto apresenta sinais de deterioração, com rachaduras e infiltrações visíveis nas paredes de contenção.

Fotos de [ETE8.29]



Foto 1 - Vista geral da estrutura com sinais de deterioração.



Foto 2 - Detalhe da estrutura.

Captação Superficial


13.265 - Captação Superficial Camanducaia (Holambra)

Captação Superficial Camanducaia

CAPTAÇÃO DO CAMANDUCAIA - HOLAMBRA

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO DO CAMANDUCAIA - HOLAMBRA](#)





Endereço: R. Laranjeiras, 100 - Parque Penha, Holambra - SP, 13825-000, Brasil. nº 100. .
CEP: 13825-000 / **Cidade:** Holambra, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6585684, long=-47.0288171, accuracy=13.653

Fiscalizado	#169111426
Data de início da fiscalização	21/10/2025
Data de término da fiscalização	21/10/2025
Observações Gerais	Na captação Camanducaia foi instalado um ponto alternativo de captação para realização de melhorias no ponto original.

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP3.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Painel de controle do ponto de captação



Foto 2 - Medidor de vazão da captação.



Foto 3 - Bomba de captação.



Foto 4 - Extintor.



Foto 5 - Tubulação de captação alternativo.



Foto 6 - Tubulação e ponto de captação original.



Foto 7 - Local de captação alternativo.



Foto 8 - Gerador de energia para captação alternativa.



Foto 9 - Gerador de energia para captação alternativa.

[CSP3.7] Captação de água com outorga vencida

Não Conforme

[CSP3.7] Observações

A outorga encontra-se vencida, porém, conforme documento anexado, o processo de renovação foi iniciado em julho de 2024.

Pedro Henrique Damada

Analista de Regulação e Fiscalização - Químico

E-mail: pedro@arespcj.com.br

(editado 2 vezes - última modificação: 05/11/2025 09:28:16)

É base de:

Auto de Notificação 249/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

- Memorando 851/2025 - Aprovação de Relatório de Fiscalização de Holambra
- Ofício 1.769/2025 - Encaminhamento de Ofício
- Proc. Administrativo 503/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

AGUAS DE HOLAMBRA CADRI 37004033 LODO LAGOA ETE CACHOEIRA val 23 02 2026.pdf (307,26 KB)	1 download
AGUAS DE HOLAMBRA CADRI 37005432 RESIDUO DE GRADEAMENTO ETE CAMANDUCAIA val 30 01 2030 2 .pdf (69,71 KB)	1 download
AGUAS DE HOLAMBRA CADRI 37005532 GRADEAMENTO ETE Cachoeira val 31 03 30.pdf (69,23 KB)	1 download
AGUAS DE HOLAMBRA CAPTACAO SUPERFICIAL RIO CAMANDUCAIA PORTARIA 1999 2023 val 30 10 2024 8 1 .pdf (77,41 KB)	2 downloads
AGUAS DE HOLAMBRA LO 37006191 ETE CAMANDUCAIA VAL 17 07 2030.pdf (15,06 KB)	1 download
AGUAS DE HOLAMBRA LO ETE CACHOEIRA 37004893 val 28 03 2027.pdf (669,32 KB)	1 download
AGUAS DE HOLAMBRA PORTARIA 2050 2018 OUTORGA LANCAMENTO ETE CAMANDUCAIA val 18 04 2028.pdf (577,84 KB)	2 downloads
AGUAS DE HOLAMBRA PORTARIA 6836 2018 OUTORGA LANCAMENTO SUPERFICIAL RIO J AGUARI val 12 12 2028.pdf (2,32 MB)	1 download
Analise DBO ETE Cachoeira.pdf (3,65 MB)	2 downloads
Analise DBO ETE Camanducaia.pdf (1,49 MB)	1 download
Automonitoramento Camnducaia.pdf (3,74 MB)	1 download
Protocolo de recebimento n PABMT2024002422 6 1 .pdf (27,63 KB)	2 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

30/10/2025 14:38:04	Pedro Henrique Damada D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.272..
30/10/2025 15:09:39	Pedro Henrique Damada D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.272..
30/10/2025 16:34:41	Pedro Henrique Damada D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.265..
04/11/2025 08:40:04	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.272..

04/11/2025 08:51:19	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.264..
04/11/2025 08:53:05	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.265..
05/11/2025 08:56:45	Pedro Henrique Damada D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.265..
05/11/2025 08:57:52	Pedro Henrique Damada D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.272..
05/11/2025 08:59:21	Pedro Henrique Damada D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.264..
12/11/2025 15:33:22	Pedro Henrique Damada D3 emitiu o Auto de Notificação 249/2025 a partir deste documento.
12/11/2025 15:34:18	Pedro Henrique Damada D3 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 280/2025 com o certificado PEDRO HENRIQUE DAMADA CPF 389.XXX.XXX-27 conforme MP nº 2.200/2001 .

1 Despacho não lido

**Tramitação 1-
280/2025**

12/11/2025 15:35
(Encaminhado)

Pedro D. D3

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Prezada Vanessa Naccarato Piffer - DTO , encaminhar para providências.

Obrigado!

—

Pedro Henrique Damada
Analista de Regulação e Fiscalização - Químico
E-mail: pedro@arespcj.com.br

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

12/11/2025 15:35:33 E-mail para vanessa@arespcj.com.br E-mail entregue, lido, clicado (3)