



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
220.117.623.740.730.714

Arespcj

CC

05/11/2025 17:21

Município

Dois Córregos

· 14 3652-9524

CNPJ 45.671.120/0001-59

D1

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

PRESTADOR: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Dois Córregos - SAAEDOCO

Relatório de Fiscalização Programada – Verificação de Não Conformidades

Americana, novembro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Dois Córregos

Prefeito: Alceu Antonio Mazziere

Endereço: Praça Francisco Simões, S/N - Centro - Dois Córregos/SP

Telefone: (14) 3652-9500

E-mail: ouvidoria@doiscorregos.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 4.589, de 13/05/2020

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Dois Córregos - SAAEDOCO

Responsável legal: Fernando Carlos Mashorca (superintendente)

Endereço: Rua João de Oliveira Simões, nº 862 - Centro

Telefone: (14) 3652-9494

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Mariane Parra Grazina Coutinho – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Alan Barros - Engenheiro Civil

3. FISCALIZAÇÃO

Em 24/09/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descricao NC	Prazo para solução
EEAT - ETA LAGEADO	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEAT - ETA LAGEADO	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEAT - ETA LAGEADO	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEEB - ÚNICA CENTRAL	EEE-7.10	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEEB - ÚNICA CENTRAL	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEEB - ÚNICA CENTRAL	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB - ÚNICA CENTRAL	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
ETA DO LAGEADO	ETA-5.11	Estocagem inadequada de produtos químicos	Em até 180 dias
ETA DO LAGEADO	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETA DO LAGEADO	ETA-5.20	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETA DO LAGEADO	ETA-5.7	Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	Em até 180 dias
ETE - ÚNICA CENTRAL	ETE-8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Em até 180 dias
ETE - ÚNICA CENTRAL	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETE - ÚNICA CENTRAL	ETE-8.26	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Em até 180 dias

ETE - ÚNICA CENTRAL	ETE-8.27	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETE - ÚNICA CENTRAL	ETE-8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Em até 180 dias
POÇO VILLAGIO COLLINA	CSB-2.10	Captação de água com outorga vencida	Em até 180 dias
POÇO VILLAGIO COLLINA	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO VILLAGIO COLLINA	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO VILLAGIO COLLINA	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO VILLAGIO COLLINA	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO VILLAGIO COLLINA	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO VILLAGIO COLLINA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RIBEIRAO DO LAGEADO	CSP-3.13	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
RIBEIRAO DO LAGEADO	CSP-3.8	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

LAGEADO


Item Fiscalizado 13.102 - CAPTAÇÃO RIBEIRAO DO LAGEADO

EEAB - ETA LAGEADO

EEAB - ETA LAGEADO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAB - ETA LAGEADO](#)

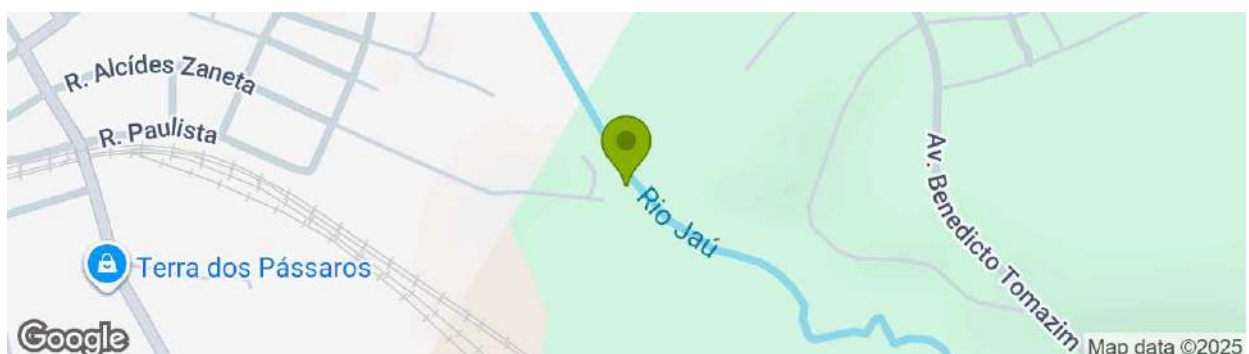

Endereço: JJHH+GH Dois Córregos, SP, Brasil. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Fiscalizado	EEAB - ETA LAGEADO
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	24/09/2025
Observações Gerais	A EEAB - ETA Lageado está localizada na mesma área da captação Ribeirão do Lageado, da EEAT - ETA Lageado e da ETA do Lageado.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 2 - Placa de identificação afixada no portão de acesso.



Foto 3 - Acesso para a sala que abriga as elevatórias de água bruta e de água tratada.



Foto 4 - Vista geral da elevatória.



Foto 5 - Vista geral da elevatória.



Foto 6 - Há dois conjuntos moto-bomba instalados, um em funcionamento e o segundo como reserva.



Foto 7 - Painéis elétricos instalados no interior da edificação.

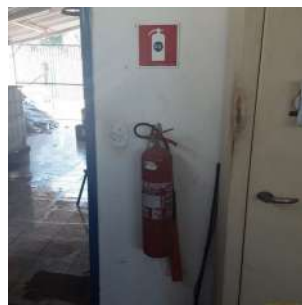



Foto 8 - Extintor de incêndio instalado na sala das elevatórias, próximo ao painel elétrico.

EEAB - ETA LAGEADO

EEAB - ETA LAGEADO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAB - ETA LAGEADO](#)

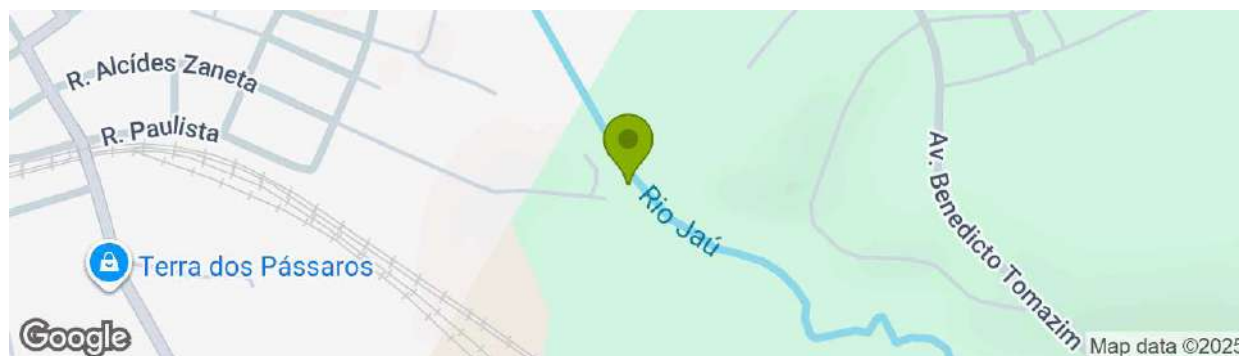

Endereço: JJHH+GH Dois Córregos, SP, Brasil. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Fiscalizado	EEAB - ETA LAGEADO
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	24/09/2025
Observações Gerais	A EEAB - ETA Lageado está localizada na mesma área da captação Ribeirão do Lageado, da EEAT - ETA Lageado e da ETA do Lageado.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 2 - Placa de identificação afixada no portão de acesso.

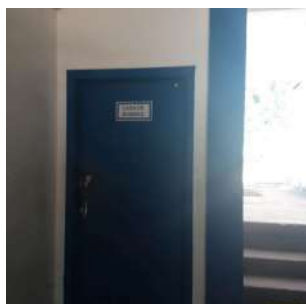


Foto 3 - Acesso para a sala que abriga as elevatórias de água bruta e de água tratada.



Foto 4 - Vista geral da elevatória.



Foto 5 - Vista geral da elevatória.



Foto 6 - Há dois conjuntos moto-bomba instalados, um em funcionamento e o segundo como reserva.



Foto 7 - Painéis elétricos instalados no interior da edificação.




Foto 8 - Extintor de incêndio instalado na sala das elevatórias, próximo ao painel elétrico.

EEAB - ETA LAGEADO

EEAB - ETA LAGEADO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAB - ETA LAGEADO](#)

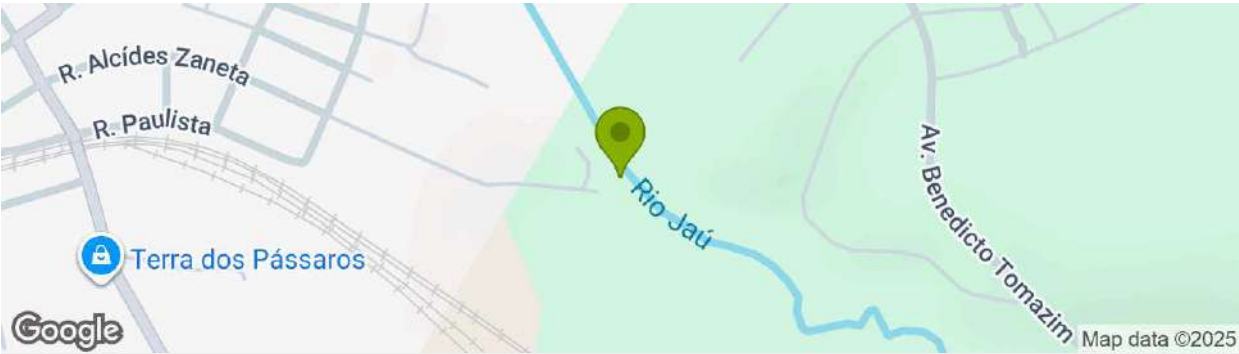

Endereço: JJHH+GH Dois Córregos, SP, Brasil. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Fiscalizado	EEAB - ETA LAGEADO
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	24/09/2025
Observações Gerais	A EEAB - ETA Lageado está localizada na mesma área da captação Ribeirão do Lageado, da EEAT - ETA Lageado e da ETA do Lageado.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 2 - Placa de identificação afixada no portão de acesso.



Foto 3 - Acesso para a sala que abriga as elevatórias de água bruta e de água tratada.



Foto 4 - Vista geral da elevatória.



Foto 5 - Vista geral da elevatória.



Foto 6 - Há dois conjuntos moto-bomba instalados, um em funcionamento e o segundo como reserva.



Foto 7 - Painéis elétricos instalados no interior da edificação.



Foto 8 - Extintor de incêndio instalado na sala das elevatórias, próximo ao painel elétrico.

EEAB - ETA LAGEADO

EEAB - ETA LAGEADO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [EEAB - ETA LAGEADO](#)



Endereço: JJHH+GH Dois Córregos, SP, Brasil. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Fiscalizado	EEAB - ETA LAGEADO
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	24/09/2025
Observações Gerais	A EEAB - ETA Lageado está localizada na mesma área da captação Ribeirão do Lageado, da EEAT - ETA Lageado e da ETA do Lageado.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 2 - Placa de identificação afixada no portão de acesso.

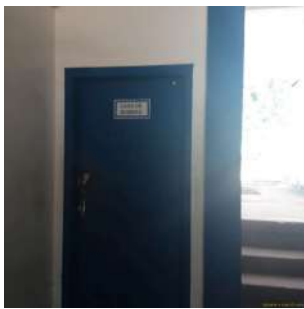


Foto 3 - Acesso para a sala que abriga as elevatórias de água bruta e de água tratada.



Foto 4 - Vista geral da elevatória.



Foto 5 - Vista geral da elevatória.



Foto 6 - Há dois conjuntos moto-bomba instalados, um em funcionamento e o segundo como reserva.



Foto 7 - Painéis elétricos instalados no interior da edificação.

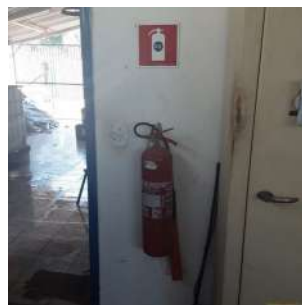


Foto 8 - Extintor de incêndio instalado na sala das elevatórias, próximo ao painel elétrico.

Item Fiscalizado 13.103 - ETA DO LAGEADO


Item Fiscalizado 13.104 - EEAT - ETA LAGEADO

VILLAGIO COLLINA

Item Fiscalizado 13.105 - RESERVATÓRIO VILLAGIO COLLINA

ETE - ÚNICA CENTRAL

ETE - ÚNICA CENTRAL

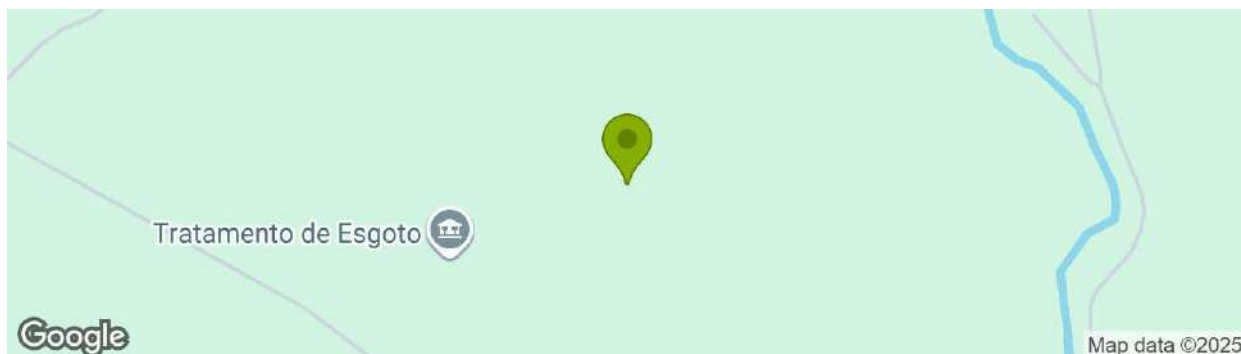Checklist: [Fiscalização na ETE](#)Sistema: [ETE - ÚNICA CENTRAL](#)

Endereço: MJ36+RX - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.34544, long=-48.3876223, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE - ÚNICA CENTRAL
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	24/09/2025
Observações Gerais	A ETE Central consiste em um sistema composto por três lagoas: a primeira anaeróbica, a segunda facultativa e a terceira uma lagoa de maturação. O esgoto recebido nesta ETE vem da EEEB - Única Central.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Observações

A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o esgoto bruto para a primeira lagoa.



Foto 2 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de entrada do esgoto.



Foto 3 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 4 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa anaeróbica.



Foto 5 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o efluente da lagoa anaeróbica para a lagoa facultativa.



Foto 6 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 7 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa facultativa.



Foto 8 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.



Foto 9 - Porção final da lagoa de maturação.



Foto 10 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de saída do efluente tratado.



Foto 11 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE8.28] Observações

Não há nenhum macromedidor de vazão instalado na ETE. É necessário providenciar a instalação de macromedidor na entrada de esgoto bruto e/ou saída de efluente tratado da ETE.

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETE8.27] Observações

Não foi identificada qualquer estrutura destinada ao tratamento e/ou destinação de lodo na área da ETE. É preciso

esclarecer qual manejo será realizado quando houver a remoção de lodo das lagoas, bem como as estruturas que deverão ser implantadas para essa finalidade.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Não Conforme

[ETE8.13] Observações

O prestador apresentou os laudos de análise do efluente bruto e do efluente tratado referentes aos meses julho, agosto e setembro de 2025. Apenas no mês de julho o padrão de eficiência foi atingido. É preciso tomar as medidas necessárias para o aumento da eficiência do tratamento.

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETE8.25] Observações

É necessário providenciar a obtenção da Licença de Operação junto à CETESB.

[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Não Conforme


[ETE8.26] Observações

Providenciar a obtenção de outorga de lançamento de efluente.

ETE - ÚNICA CENTRAL

ETE - ÚNICA CENTRAL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)
Sistema: [ETE - ÚNICA CENTRAL](#)

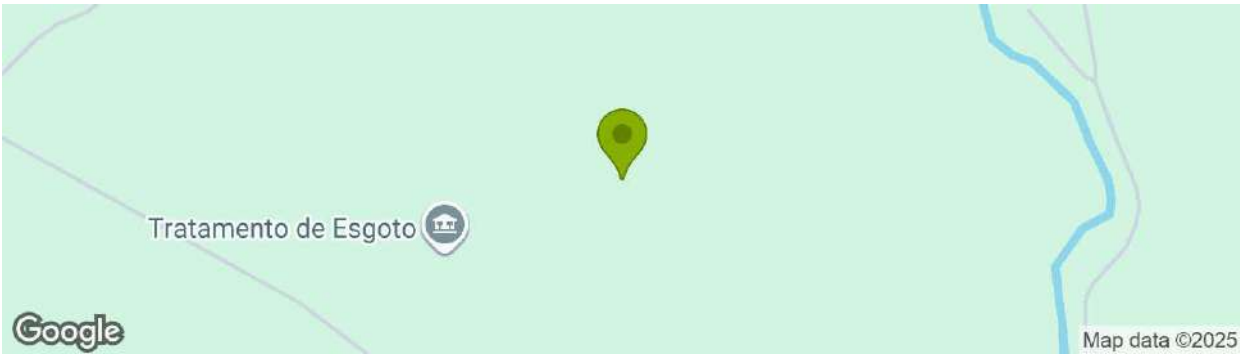

Endereço: MJ36+RX - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.34544, long=-48.3876223, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE - ÚNICA CENTRAL
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	24/09/2025
Observações Gerais	A ETE Central consiste em um sistema composto por três lagoas: a primeira anaeróbica, a segunda facultativa e a terceira uma lagoa de maturação. O esgoto recebido nesta ETE vem da EEEB - Única Central.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Observações

A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o esgoto bruto para a primeira lagoa.



Foto 2 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de entrada do esgoto.



Foto 3 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 4 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa anaeróbica.



Foto 5 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o efluente da lagoa anaeróbica para a lagoa facultativa.



Foto 6 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 7 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa facultativa.



Foto 8 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.



Foto 9 - Porção final da lagoa de maturação.



Foto 10 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de saída do efluente tratado.



Foto 11 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE8.28] Observações

Não há nenhum macromedidor de vazão instalado na ETE. É necessário providenciar a instalação de macromedidor na entrada de esgoto bruto e/ou saída de efluente tratado da ETE.

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETE8.27] Observações

Não foi identificada qualquer estrutura destinada ao tratamento e/ou destinação de lodo na área da ETE. É preciso esclarecer qual manejo será realizado quando houver a remoção de lodo das lagoas, bem como as estruturas que deverão ser implantadas para essa finalidade.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Não Conforme

[ETE8.13] Observações

O prestador apresentou os laudos de análise do efluente bruto e do efluente tratado referentes aos meses julho, agosto e setembro de 2025.

Apenas no mês de julho o padrão de eficiência foi atingido. É preciso tomar as medidas necessárias para o aumento da eficiência do tratamento.

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Não Conforme
--	--------------

[ETE8.25] Observações	É necessário providenciar a obtenção da Licença de Operação junto à CETESB.
-----------------------	---


[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Não Conforme
--	--------------

[ETE8.26] Observações	Providenciar a obtenção de outorga de lançamento de efluente.
-----------------------	---

ETE - ÚNICA CENTRAL

ETE - ÚNICA CENTRAL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)
Sistema: [ETE - ÚNICA CENTRAL](#)

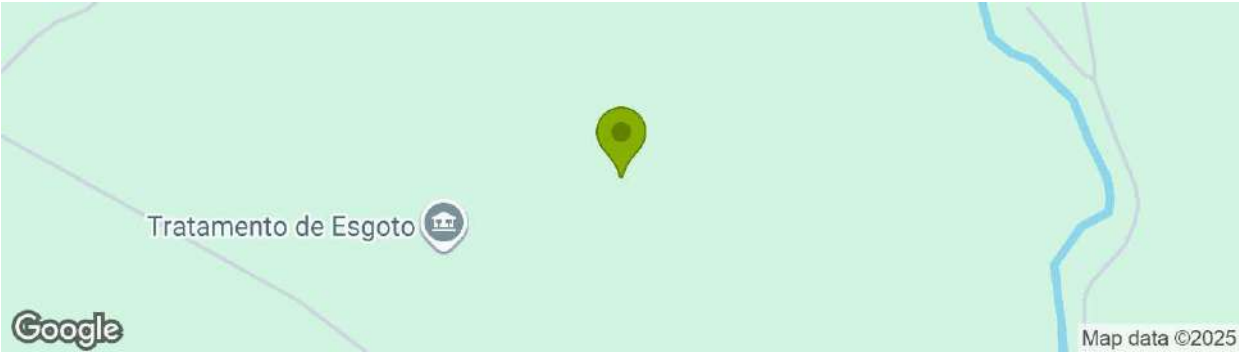

Endereço: MJ36+RX - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. . CEP: 17300-000 / Cidade: Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.34544, long=-48.3876223, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE - ÚNICA CENTRAL
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	24/09/2025

Observações Gerais

A ETE Central consiste em um sistema composto por três lagoas: a primeira anaeróbica, a segunda facultativa e a terceira uma lagoa de maturação. O esgoto recebido nesta ETE vem da EEEB - Única Central.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Observações

A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o esgoto bruto para a primeira lagoa.



Foto 2 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de entrada do esgoto.



Foto 3 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 4 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa anaeróbica.



Foto 5 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o efluente da lagoa anaeróbica para a lagoa facultativa.



Foto 6 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 7 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa facultativa.



Foto 8 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.



Foto 9 - Porção final da lagoa de maturação.



Foto 10 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de saída do efluente tratado.



Foto 11 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE8.28] Observações

Não há nenhum macromedidor de vazão instalado na ETE. É necessário providenciar a instalação de macromedidor na entrada de esgoto bruto e/ou saída de efluente tratado da ETE.

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETE8.27] Observações

Não foi identificada qualquer estrutura destinada ao tratamento e/ou destinação de lodo na área da ETE. É preciso

esclarecer qual manejo será realizado quando houver a remoção de lodo das lagoas, bem como as estruturas que deverão ser implantadas para essa finalidade.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Não Conforme

[ETE8.13] Observações

O prestador apresentou os laudos de análise do efluente bruto e do efluente tratado referentes aos meses julho, agosto e setembro de 2025. Apenas no mês de julho o padrão de eficiência foi atingido. É preciso tomar as medidas necessárias para o aumento da eficiência do tratamento.

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETE8.25] Observações

É necessário providenciar a obtenção da Licença de Operação junto à CETESB.

[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Não Conforme


[ETE8.26] Observações

Providenciar a obtenção de outorga de lançamento de efluente.

ETE - ÚNICA CENTRAL

ETE - ÚNICA CENTRAL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)
Sistema: [ETE - ÚNICA CENTRAL](#)

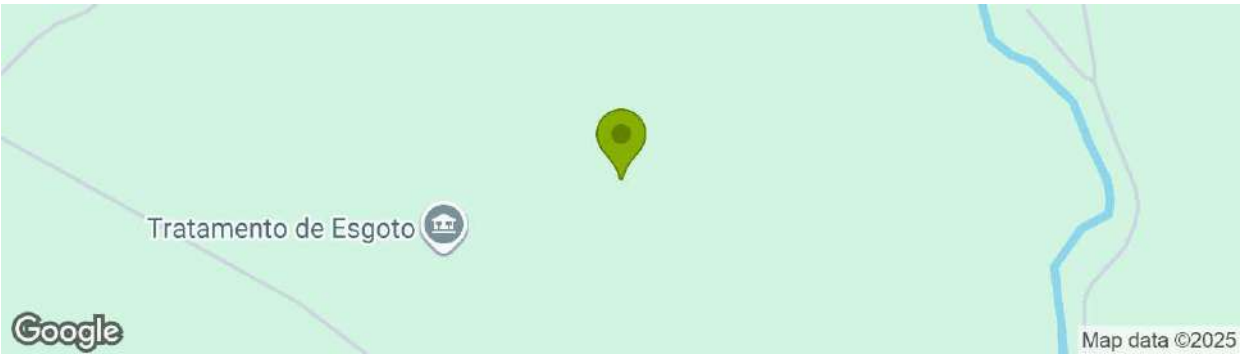

Endereço: MJ36+RX - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.34544, long=-48.3876223, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE - ÚNICA CENTRAL
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	24/09/2025
Observações Gerais	A ETE Central consiste em um sistema composto por três lagoas: a primeira anaeróbica, a segunda facultativa e a terceira uma lagoa de maturação. O esgoto recebido nesta ETE vem da EEEB - Única Central.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Observações

A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o esgoto bruto para a primeira lagoa.



Foto 2 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de entrada do esgoto.



Foto 3 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 4 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa anaeróbica.



Foto 5 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o efluente da lagoa anaeróbica para a lagoa facultativa.



Foto 6 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 7 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa facultativa.



Foto 8 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.



Foto 9 - Porção final da lagoa de maturação.



Foto 10 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de saída do efluente tratado.



Foto 11 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE8.28] Observações

Não há nenhum macromedidor de vazão instalado na ETE. É necessário providenciar a instalação de macromedidor na entrada de esgoto bruto e/ou saída de efluente tratado da ETE.

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETE8.27] Observações

Não foi identificada qualquer estrutura destinada ao tratamento e/ou destinação de lodo na área da ETE. É preciso esclarecer qual manejo será realizado quando houver a remoção de lodo das lagoas, bem como as estruturas que deverão ser implantadas para essa finalidade.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Não Conforme

[ETE8.13] Observações

O prestador apresentou os laudos de análise do efluente bruto e do efluente tratado referentes aos meses julho, agosto e setembro de 2025.

Apenas no mês de julho o padrão de eficiência foi atingido. É preciso tomar as medidas necessárias para o aumento da eficiência do tratamento.

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETE8.25] Observações

É necessário providenciar a obtenção da Licença de Operação junto à CETESB.

[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Não Conforme

[ETE8.26] Observações

Providenciar a obtenção de outorga de lançamento de efluente.


Item Fiscalizado 13.106 - POÇO VILLAGIO COLLINA

ETE - ÚNICA CENTRAL

ETE - ÚNICA CENTRAL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE - ÚNICA CENTRAL](#)

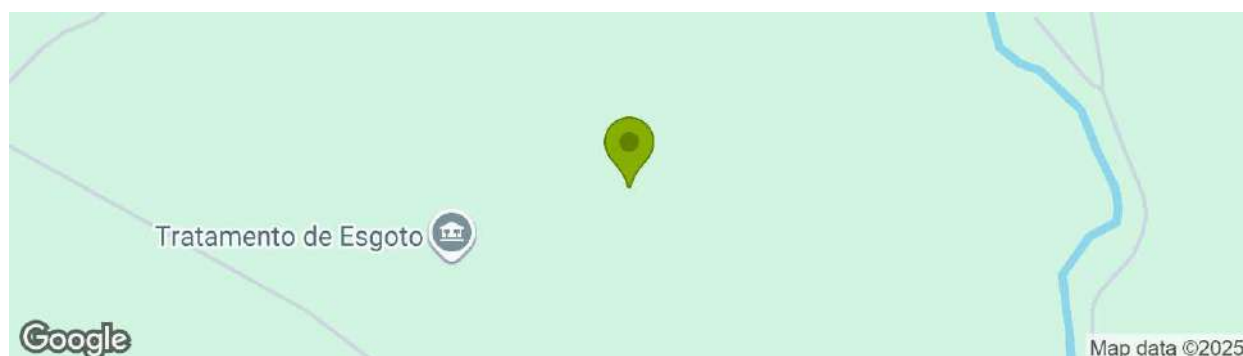

Endereço: MJ36+RX - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.34544, long=-48.3876223, accuracy=13.653

Fiscalizado

ETE - ÚNICA CENTRAL

Data de início da fiscalização

24/09/2025

Observações Gerais

A ETE Central consiste em um sistema composto por três lagoas: a primeira anaeróbica, a segunda facultativa e a terceira uma lagoa de maturação. O esgoto recebido nesta ETE vem da EEEB - Única Central.

Constatações (Fiscalização na ETE)**[ETE8.0] Observações**

A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.

Fotos de [ETE8.0]

Foto 1 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o esgoto bruto para a primeira lagoa.



Foto 2 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de entrada do esgoto.



Foto 3 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 4 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa anaeróbica.



Foto 5 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o efluente da lagoa anaeróbica para a lagoa facultativa.



Foto 6 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 7 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa facultativa.



Foto 8 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.



Foto 9 - Porção final da lagoa de maturação.



Foto 10 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de saída do efluente tratado.



Foto 11 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE8.28] Observações

Não há nenhum macromedidor de vazão instalado na ETE. É necessário providenciar a instalação de macromedidor na entrada de esgoto bruto e/ou saída de efluente tratado da ETE.

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETE8.27] Observações

Não foi identificada qualquer estrutura destinada ao tratamento e/ou destinação de lodo na área da ETE. É preciso

esclarecer qual manejo será realizado quando houver a remoção de lodo das lagoas, bem como as estruturas que deverão ser implantadas para essa finalidade.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Não Conforme

[ETE8.13] Observações

O prestador apresentou os laudos de análise do efluente bruto e do efluente tratado referentes aos meses julho, agosto e setembro de 2025. Apenas no mês de julho o padrão de eficiência foi atingido. É preciso tomar as medidas necessárias para o aumento da eficiência do tratamento.

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETE8.25] Observações

É necessário providenciar a obtenção da Licença de Operação junto à CETESB.

[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Não Conforme


[ETE8.26] Observações

Providenciar a obtenção de outorga de lançamento de efluente.

ETE - ÚNICA CENTRAL

ETE - ÚNICA CENTRAL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)
Sistema: [ETE - ÚNICA CENTRAL](#)

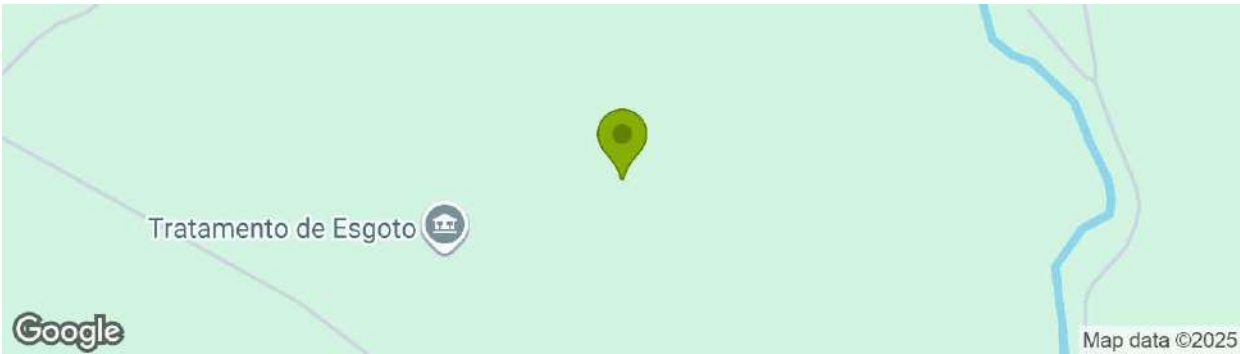

Endereço: MJ36+RX - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.34544, long=-48.3876223, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE - ÚNICA CENTRAL
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	24/09/2025
Observações Gerais	A ETE Central consiste em um sistema composto por três lagoas: a primeira anaeróbica, a segunda facultativa e a terceira uma lagoa de maturação. O esgoto recebido nesta ETE vem da EEEB - Única Central.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Observações

A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o esgoto bruto para a primeira lagoa.



Foto 2 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de entrada do esgoto.



Foto 3 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 4 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa anaeróbica.



Foto 5 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o efluente da lagoa anaeróbica para a lagoa facultativa.



Foto 6 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 7 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa facultativa.



Foto 8 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.



Foto 9 - Porção final da lagoa de maturação.



Foto 10 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de saída do efluente tratado.



Foto 11 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE8.28] Observações

Não há nenhum macromedidor de vazão instalado na ETE. É necessário providenciar a instalação de macromedidor na entrada de esgoto bruto e/ou saída de efluente tratado da ETE.

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETE8.27] Observações

Não foi identificada qualquer estrutura destinada ao tratamento e/ou destinação de lodo na área da ETE. É preciso esclarecer qual manejo será realizado quando houver a remoção de lodo das lagoas, bem como as estruturas que deverão ser implantadas para essa finalidade.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Não Conforme

[ETE8.13] Observações

O prestador apresentou os laudos de análise do efluente bruto e do efluente tratado referentes aos meses julho, agosto e setembro de 2025.

Apenas no mês de julho o padrão de eficiência foi atingido. É preciso tomar as medidas necessárias para o aumento da eficiência do tratamento.

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETE8.25] Observações

É necessário providenciar a obtenção da Licença de Operação junto à CETESB.

[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Não Conforme

[ETE8.26] Observações


Providenciar a obtenção de outorga de lançamento de efluente.

ETE - ÚNICA CENTRAL

ETE - ÚNICA CENTRAL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE - ÚNICA CENTRAL](#)

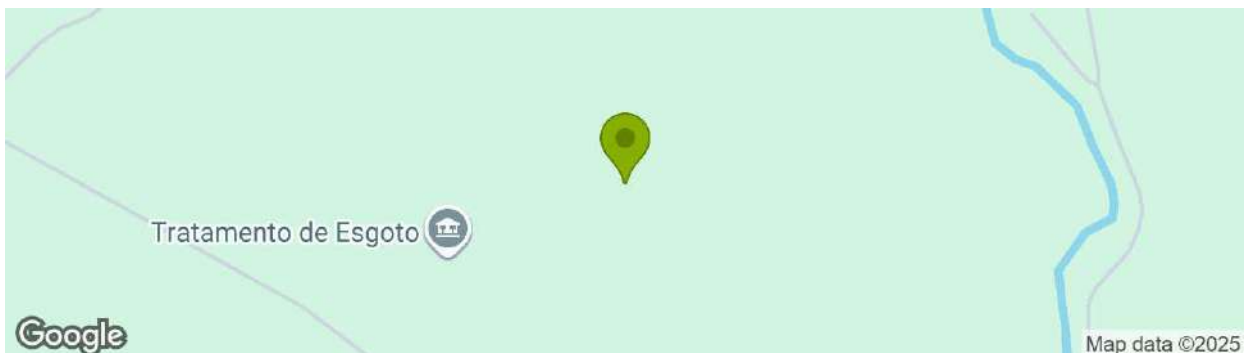

Endereço: MJ36+RX - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.34544, long=-48.3876223, accuracy=13.653

Fiscalizado

ETE - ÚNICA CENTRAL

Data de início da fiscalização

24/09/2025

Data de término da fiscalização

24/09/2025

Observações Gerais

A ETE Central consiste em um sistema composto por três lagoas: a primeira anaeróbica, a segunda facultativa e a terceira uma lagoa de maturação. O esgoto recebido nesta ETE vem da EEEB - Única Central.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Observações

A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o esgoto bruto para a primeira lagoa.



Foto 2 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de entrada do esgoto.



Foto 3 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 4 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa anaeróbica.



Foto 5 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o efluente da lagoa anaeróbica para a lagoa facultativa.



Foto 6 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 7 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa facultativa.



Foto 8 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.



Foto 9 - Porção final da lagoa de maturação.



Foto 10 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de saída do efluente tratado.



Foto 11 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE8.28] Observações

Não há nenhum macromedidor de vazão instalado na ETE. É necessário providenciar a instalação de macromedidor na entrada de esgoto bruto e/ou saída de efluente tratado da ETE.

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETE8.27] Observações

Não foi identificada qualquer estrutura destinada ao tratamento e/ou destinação de lodo na área da ETE. É preciso

esclarecer qual manejo será realizado quando houver a remoção de lodo das lagoas, bem como as estruturas que deverão ser implantadas para essa finalidade.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual **Não Conforme**

[ETE8.13] Observações O prestador apresentou os laudos de análise do efluente bruto e do efluente tratado referentes aos meses julho, agosto e setembro de 2025. Apenas no mês de julho o padrão de eficiência foi atingido. É preciso tomar as medidas necessárias para o aumento da eficiência do tratamento.

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida **Não Conforme**

[ETE8.25] Observações É necessário providenciar a obtenção da Licença de Operação junto à CETESB.


[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida **Não Conforme**

[ETE8.26] Observações Providenciar a obtenção de outorga de lançamento de efluente.

ETE - ÚNICA CENTRAL

ETE - ÚNICA CENTRAL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)
Sistema: [ETE - ÚNICA CENTRAL](#)

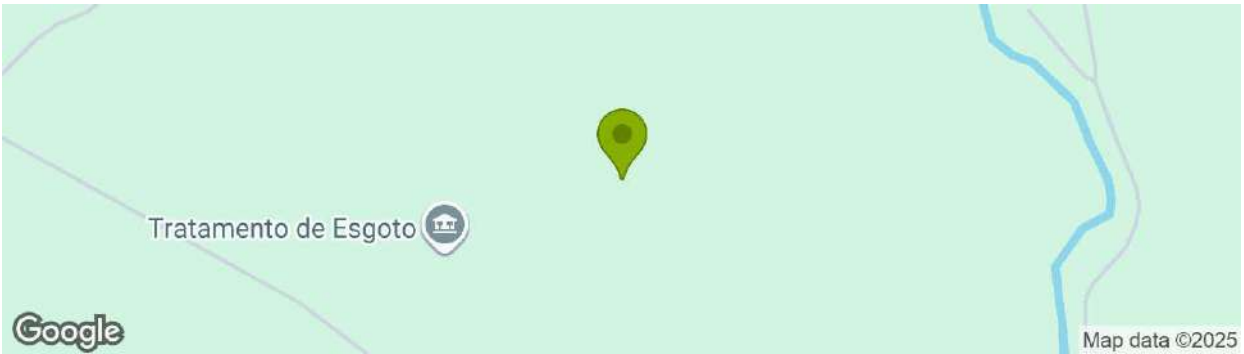

Endereço: MJ36+RX - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.34544, long=-48.3876223, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE - ÚNICA CENTRAL
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	24/09/2025
Observações Gerais	A ETE Central consiste em um sistema composto por três lagoas: a primeira anaeróbica, a segunda facultativa e a terceira uma lagoa de maturação. O esgoto recebido nesta ETE vem da EEEB - Única Central.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Observações

A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o esgoto bruto para a primeira lagoa.



Foto 2 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de entrada do esgoto.



Foto 3 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 4 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa anaeróbica.



Foto 5 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o efluente da lagoa anaeróbica para a lagoa facultativa.



Foto 6 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 7 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa facultativa.



Foto 8 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.



Foto 9 - Porção final da lagoa de maturação.



Foto 10 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de saída do efluente tratado.



Foto 11 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE8.28] Observações

Não há nenhum macromedidor de vazão instalado na ETE. É necessário providenciar a instalação de macromedidor na entrada de esgoto bruto e/ou saída de efluente tratado da ETE.

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETE8.27] Observações

Não foi identificada qualquer estrutura destinada ao tratamento e/ou destinação de lodo na área da ETE. É preciso esclarecer qual manejo será realizado quando houver a remoção de lodo das lagoas, bem como as estruturas que deverão ser implantadas para essa finalidade.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Não Conforme

[ETE8.13] Observações

O prestador apresentou os laudos de análise do efluente bruto e do efluente tratado referentes aos meses julho, agosto e setembro de 2025.

Apenas no mês de julho o padrão de eficiência foi atingido. É preciso tomar as medidas necessárias para o aumento da eficiência do tratamento.

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETE8.25] Observações

É necessário providenciar a obtenção da Licença de Operação junto à CETESB.

[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Não Conforme

[ETE8.26] Observações

Providenciar a obtenção de outorga de lançamento de efluente.

OUTROS SISTEMAS


Item Fiscalizado 13.107 - EEEB - ÚNICA CENTRAL

ETE - ÚNICA CENTRAL

ETE - ÚNICA CENTRAL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE - ÚNICA CENTRAL](#)

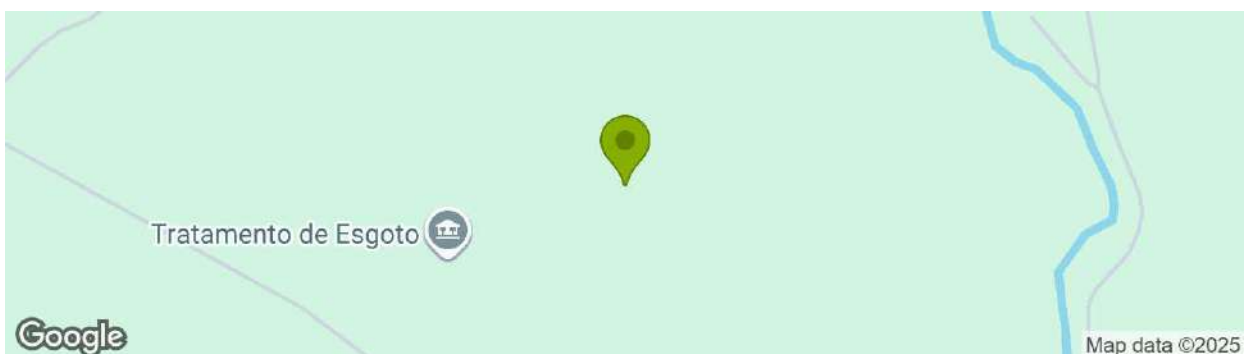

Endereço: MJ36+RX - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.34544, long=-48.3876223, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE - ÚNICA CENTRAL
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	24/09/2025
Observações Gerais	A ETE Central consiste em um sistema composto por três lagoas: a primeira anaeróbica, a segunda facultativa e a terceira uma lagoa de maturação. O esgoto recebido nesta ETE vem da EEEB - Única Central.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Observações

A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o esgoto bruto para a primeira lagoa.



Foto 2 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de entrada do esgoto.



Foto 3 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 4 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa anaeróbica.



Foto 5 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o efluente da lagoa anaeróbica para a lagoa facultativa.



Foto 6 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 7 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa facultativa.



Foto 8 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.



Foto 9 - Porção final da lagoa de maturação.



Foto 10 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de saída do efluente tratado.



Foto 11 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE8.28] Observações

Não há nenhum macromedidor de vazão instalado na ETE. É necessário providenciar a instalação de macromedidor na entrada de esgoto bruto e/ou saída de efluente tratado da ETE.

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETE8.27] Observações

Não foi identificada qualquer estrutura destinada ao tratamento e/ou destinação de lodo na área da ETE. É preciso

esclarecer qual manejo será realizado quando houver a remoção de lodo das lagoas, bem como as estruturas que deverão ser implantadas para essa finalidade.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual **Não Conforme**

[ETE8.13] Observações O prestador apresentou os laudos de análise do efluente bruto e do efluente tratado referentes aos meses julho, agosto e setembro de 2025. Apenas no mês de julho o padrão de eficiência foi atingido. É preciso tomar as medidas necessárias para o aumento da eficiência do tratamento.

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida **Não Conforme**

[ETE8.25] Observações É necessário providenciar a obtenção da Licença de Operação junto à CETESB.


[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida **Não Conforme**

[ETE8.26] Observações Providenciar a obtenção de outorga de lançamento de efluente.

ETE - ÚNICA CENTRAL

ETE - ÚNICA CENTRAL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)
Sistema: [ETE - ÚNICA CENTRAL](#)

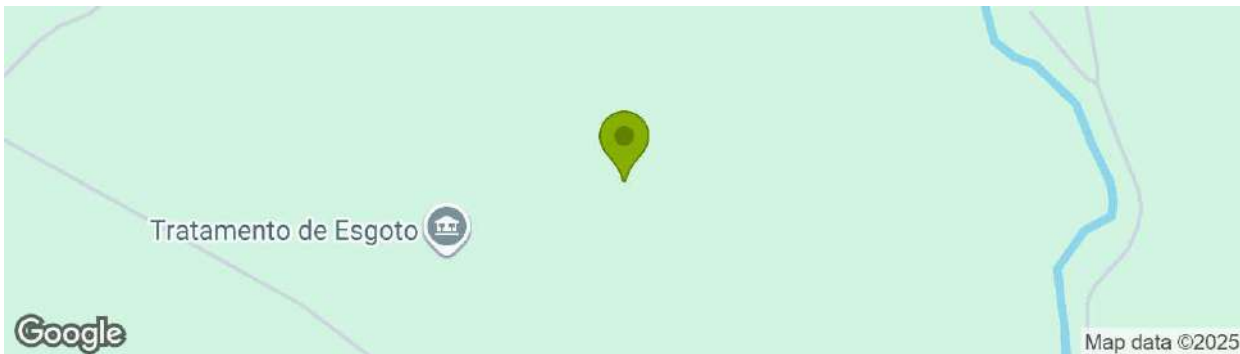

Endereço: MJ36+RX - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.34544, long=-48.3876223, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE - ÚNICA CENTRAL
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	24/09/2025
Observações Gerais	A ETE Central consiste em um sistema composto por três lagoas: a primeira anaeróbica, a segunda facultativa e a terceira uma lagoa de maturação. O esgoto recebido nesta ETE vem da EEEB - Única Central.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Observações

A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o esgoto bruto para a primeira lagoa.



Foto 2 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de entrada do esgoto.



Foto 3 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 4 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa anaeróbica.



Foto 5 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o efluente da lagoa anaeróbica para a lagoa facultativa.



Foto 6 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 7 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa facultativa.



Foto 8 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.



Foto 9 - Porção final da lagoa de maturação.



Foto 10 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de saída do efluente tratado.



Foto 11 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE8.28] Observações

Não há nenhum macromedidor de vazão instalado na ETE. É necessário providenciar a instalação de macromedidor na entrada de esgoto bruto e/ou saída de efluente tratado da ETE.

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETE8.27] Observações

Não foi identificada qualquer estrutura destinada ao tratamento e/ou destinação de lodo na área da ETE. É preciso esclarecer qual manejo será realizado quando houver a remoção de lodo das lagoas, bem como as estruturas que deverão ser implantadas para essa finalidade.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Não Conforme

[ETE8.13] Observações

O prestador apresentou os laudos de análise do efluente bruto e do efluente tratado referentes aos meses julho, agosto e setembro de 2025.

Apenas no mês de julho o padrão de eficiência foi atingido. É preciso tomar as medidas necessárias para o aumento da eficiência do tratamento.

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETE8.25] Observações

É necessário providenciar a obtenção da Licença de Operação junto à CETESB.

[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Não Conforme

[ETE8.26] Observações


Providenciar a obtenção de outorga de lançamento de efluente.

ETE - ÚNICA CENTRAL

ETE - ÚNICA CENTRAL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE - ÚNICA CENTRAL](#)

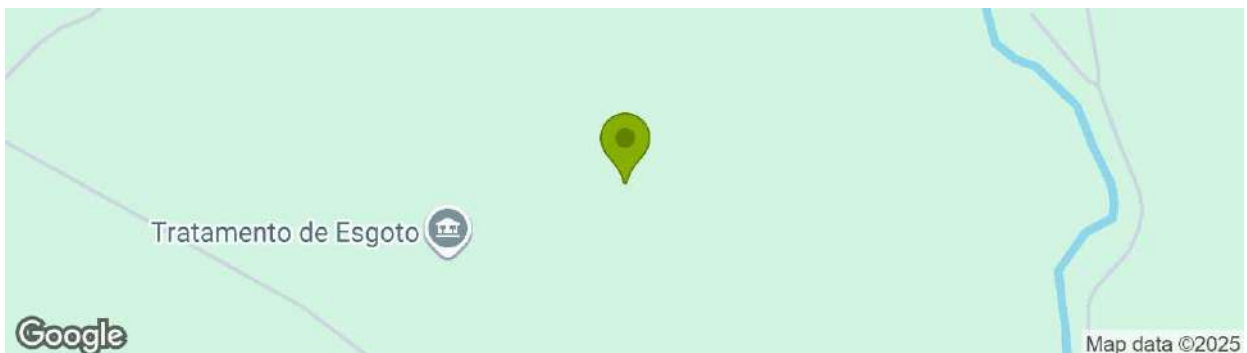

Endereço: MJ36+RX - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.34544, long=-48.3876223, accuracy=13.653

Fiscalizado

ETE - ÚNICA CENTRAL

Data de início da fiscalização

24/09/2025

Data de término da fiscalização

24/09/2025

Observações Gerais

A ETE Central consiste em um sistema composto por três lagoas: a primeira anaeróbica, a segunda facultativa e a terceira uma lagoa de maturação. O esgoto recebido nesta ETE vem da EEEB - Única Central.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Observações

A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o esgoto bruto para a primeira lagoa.



Foto 2 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de entrada do esgoto.



Foto 3 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 4 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa anaeróbica.



Foto 5 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o efluente da lagoa anaeróbica para a lagoa facultativa.



Foto 6 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 7 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa facultativa.



Foto 8 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.



Foto 9 - Porção final da lagoa de maturação.



Foto 10 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de saída do efluente tratado.



Foto 11 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE8.28] Observações

Não há nenhum macromedidor de vazão instalado na ETE. É necessário providenciar a instalação de macromedidor na entrada de esgoto bruto e/ou saída de efluente tratado da ETE.

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETE8.27] Observações

Não foi identificada qualquer estrutura destinada ao tratamento e/ou destinação de lodo na área da ETE. É preciso

esclarecer qual manejo será realizado quando houver a remoção de lodo das lagoas, bem como as estruturas que deverão ser implantadas para essa finalidade.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual **Não Conforme**

[ETE8.13] Observações O prestador apresentou os laudos de análise do efluente bruto e do efluente tratado referentes aos meses julho, agosto e setembro de 2025. Apenas no mês de julho o padrão de eficiência foi atingido. É preciso tomar as medidas necessárias para o aumento da eficiência do tratamento.

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida **Não Conforme**

[ETE8.25] Observações É necessário providenciar a obtenção da Licença de Operação junto à CETESB.


[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida **Não Conforme**

[ETE8.26] Observações Providenciar a obtenção de outorga de lançamento de efluente.

ETE - ÚNICA CENTRAL

ETE - ÚNICA CENTRAL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)
Sistema: [ETE - ÚNICA CENTRAL](#)

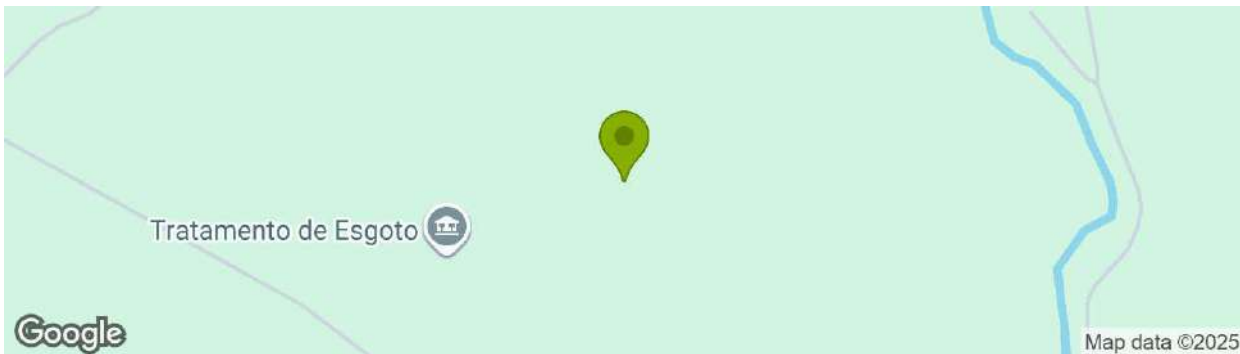

Endereço: MJ36+RX - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.34544, long=-48.3876223, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE - ÚNICA CENTRAL
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	24/09/2025
Observações Gerais	A ETE Central consiste em um sistema composto por três lagoas: a primeira anaeróbica, a segunda facultativa e a terceira uma lagoa de maturação. O esgoto recebido nesta ETE vem da EEEB - Única Central.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Observações

A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o esgoto bruto para a primeira lagoa.



Foto 2 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de entrada do esgoto.



Foto 3 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 4 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa anaeróbica.



Foto 5 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o efluente da lagoa anaeróbica para a lagoa facultativa.



Foto 6 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 7 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa facultativa.



Foto 8 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.



Foto 9 - Porção final da lagoa de maturação.



Foto 10 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de saída do efluente tratado.



Foto 11 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE8.28] Observações

Não há nenhum macromedidor de vazão instalado na ETE. É necessário providenciar a instalação de macromedidor na entrada de esgoto bruto e/ou saída de efluente tratado da ETE.

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETE8.27] Observações

Não foi identificada qualquer estrutura destinada ao tratamento e/ou destinação de lodo na área da ETE. É preciso esclarecer qual manejo será realizado quando houver a remoção de lodo das lagoas, bem como as estruturas que deverão ser implantadas para essa finalidade.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Não Conforme

[ETE8.13] Observações

O prestador apresentou os laudos de análise do efluente bruto e do efluente tratado referentes aos meses julho, agosto e setembro de 2025.

Apenas no mês de julho o padrão de eficiência foi atingido. É preciso tomar as medidas necessárias para o aumento da eficiência do tratamento.

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETE8.25] Observações

É necessário providenciar a obtenção da Licença de Operação junto à CETESB.

[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Não Conforme

[ETE8.26] Observações

Providenciar a obtenção de outorga de lançamento de efluente.


Item Fiscalizado 13.108 - ETE - ÚNICA CENTRAL

ETE - ÚNICA CENTRAL

ETE - ÚNICA CENTRAL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE - ÚNICA CENTRAL](#)

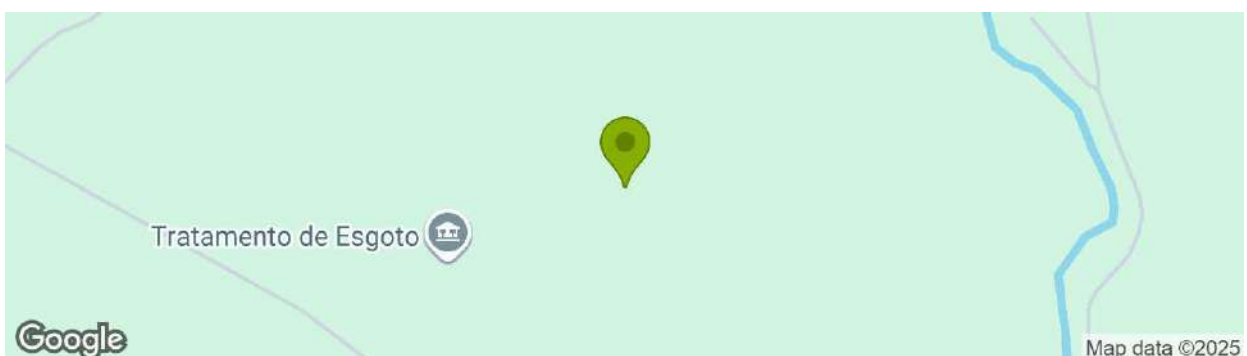

Endereço: MJ36+RX - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.34544, long=-48.3876223, accuracy=13.653

Fiscalizado

ETE - ÚNICA CENTRAL

Data de início da fiscalização

24/09/2025

Observações Gerais

A ETE Central consiste em um sistema composto por três lagoas: a primeira anaeróbica, a segunda facultativa e a terceira uma lagoa de maturação. O esgoto recebido nesta ETE vem da EEEB - Única Central.

Constatações (Fiscalização na ETE)**[ETE8.0] Observações**

A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.

Fotos de [ETE8.0]

Foto 1 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o esgoto bruto para a primeira lagoa.



Foto 2 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de entrada do esgoto.



Foto 3 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 4 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa anaeróbica.



Foto 5 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o efluente da lagoa anaeróbica para a lagoa facultativa.



Foto 6 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 7 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa facultativa.



Foto 8 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.



Foto 9 - Porção final da lagoa de maturação.



Foto 10 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de saída do efluente tratado.



Foto 11 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE8.28] Observações

Não há nenhum macromedidor de vazão instalado na ETE. É necessário providenciar a instalação de macromedidor na entrada de esgoto bruto e/ou saída de efluente tratado da ETE.

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETE8.27] Observações

Não foi identificada qualquer estrutura destinada ao tratamento e/ou destinação de lodo na área da ETE. É preciso

esclarecer qual manejo será realizado quando houver a remoção de lodo das lagoas, bem como as estruturas que deverão ser implantadas para essa finalidade.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual **Não Conforme**

[ETE8.13] Observações O prestador apresentou os laudos de análise do efluente bruto e do efluente tratado referentes aos meses julho, agosto e setembro de 2025. Apenas no mês de julho o padrão de eficiência foi atingido. É preciso tomar as medidas necessárias para o aumento da eficiência do tratamento.

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida **Não Conforme**

[ETE8.25] Observações É necessário providenciar a obtenção da Licença de Operação junto à CETESB.


[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida **Não Conforme**

[ETE8.26] Observações Providenciar a obtenção de outorga de lançamento de efluente.

ETE - ÚNICA CENTRAL

ETE - ÚNICA CENTRAL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)
Sistema: [ETE - ÚNICA CENTRAL](#)

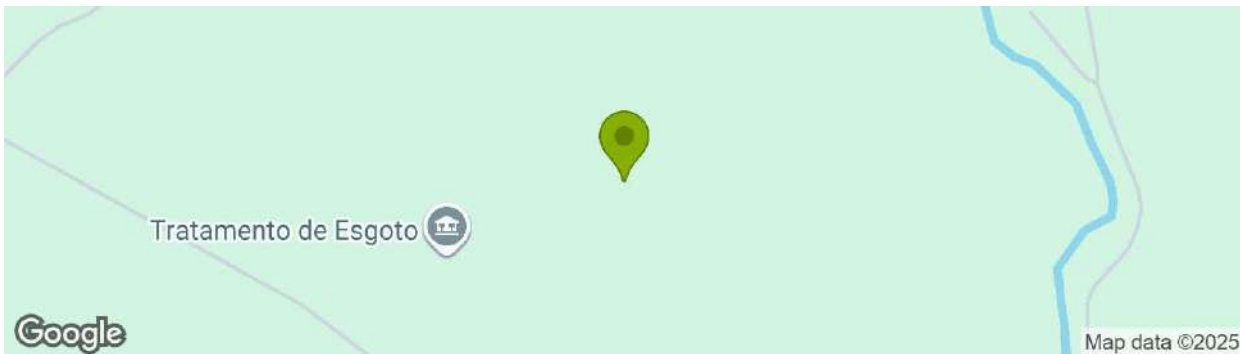

Endereço: MJ36+RX - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.34544, long=-48.3876223, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE - ÚNICA CENTRAL
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	24/09/2025
Observações Gerais	A ETE Central consiste em um sistema composto por três lagoas: a primeira anaeróbica, a segunda facultativa e a terceira uma lagoa de maturação. O esgoto recebido nesta ETE vem da EEEB - Única Central.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Observações

A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o esgoto bruto para a primeira lagoa.



Foto 2 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de entrada do esgoto.



Foto 3 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 4 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa anaeróbica.



Foto 5 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o efluente da lagoa anaeróbica para a lagoa facultativa.



Foto 6 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 7 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa facultativa.



Foto 8 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.



Foto 9 - Porção final da lagoa de maturação.



Foto 10 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de saída do efluente tratado.



Foto 11 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE8.28] Observações

Não há nenhum macromedidor de vazão instalado na ETE. É necessário providenciar a instalação de macromedidor na entrada de esgoto bruto e/ou saída de efluente tratado da ETE.

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETE8.27] Observações

Não foi identificada qualquer estrutura destinada ao tratamento e/ou destinação de lodo na área da ETE. É preciso esclarecer qual manejo será realizado quando houver a remoção de lodo das lagoas, bem como as estruturas que deverão ser implantadas para essa finalidade.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Não Conforme

[ETE8.13] Observações

O prestador apresentou os laudos de análise do efluente bruto e do efluente tratado referentes aos meses julho, agosto e setembro de 2025.

Apenas no mês de julho o padrão de eficiência foi atingido. É preciso tomar as medidas necessárias para o aumento da eficiência do tratamento.

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Não Conforme
--	--------------

[ETE8.25] Observações	É necessário providenciar a obtenção da Licença de Operação junto à CETESB.
-----------------------	---


[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Não Conforme
--	--------------

[ETE8.26] Observações	Providenciar a obtenção de outorga de lançamento de efluente.
-----------------------	---

ETE - ÚNICA CENTRAL

ETE - ÚNICA CENTRAL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)
Sistema: [ETE - ÚNICA CENTRAL](#)

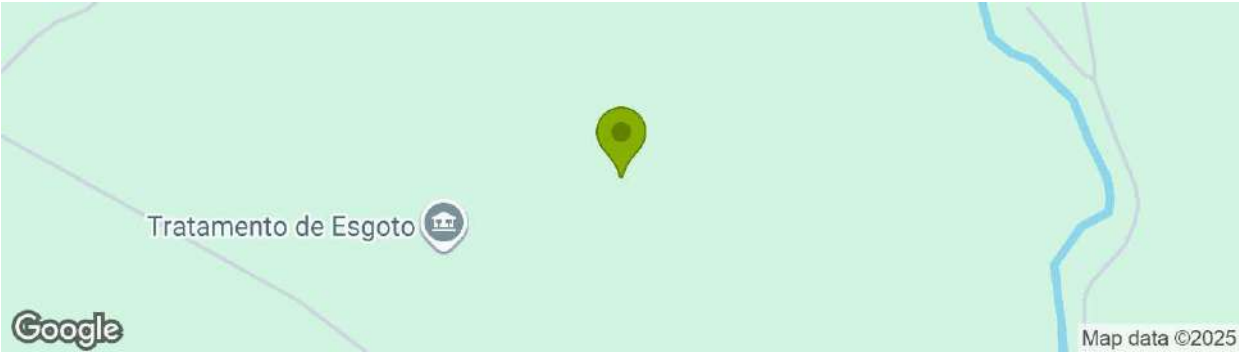

Endereço: MJ36+RX - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. . CEP: 17300-000 / Cidade: Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.34544, long=-48.3876223, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE - ÚNICA CENTRAL
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	24/09/2025

Observações Gerais

A ETE Central consiste em um sistema composto por três lagoas: a primeira anaeróbica, a segunda facultativa e a terceira uma lagoa de maturação. O esgoto recebido nesta ETE vem da EEEB - Única Central.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Observações

A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o esgoto bruto para a primeira lagoa.



Foto 2 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de entrada do esgoto.



Foto 3 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 4 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa anaeróbica.



Foto 5 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o efluente da lagoa anaeróbica para a lagoa facultativa.



Foto 6 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 7 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa facultativa.



Foto 8 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.



Foto 9 - Porção final da lagoa de maturação.



Foto 10 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de saída do efluente tratado.



Foto 11 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE8.28] Observações

Não há nenhum macromedidor de vazão instalado na ETE. É necessário providenciar a instalação de macromedidor na entrada de esgoto bruto e/ou saída de efluente tratado da ETE.

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETE8.27] Observações

Não foi identificada qualquer estrutura destinada ao tratamento e/ou destinação de lodo na área da ETE. É preciso

esclarecer qual manejo será realizado quando houver a remoção de lodo das lagoas, bem como as estruturas que deverão ser implantadas para essa finalidade.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual **Não Conforme**

[ETE8.13] Observações O prestador apresentou os laudos de análise do efluente bruto e do efluente tratado referentes aos meses julho, agosto e setembro de 2025. Apenas no mês de julho o padrão de eficiência foi atingido. É preciso tomar as medidas necessárias para o aumento da eficiência do tratamento.

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida **Não Conforme**

[ETE8.25] Observações É necessário providenciar a obtenção da Licença de Operação junto à CETESB.


[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida **Não Conforme**

[ETE8.26] Observações Providenciar a obtenção de outorga de lançamento de efluente.

ETE - ÚNICA CENTRAL

ETE - ÚNICA CENTRAL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)
Sistema: [ETE - ÚNICA CENTRAL](#)

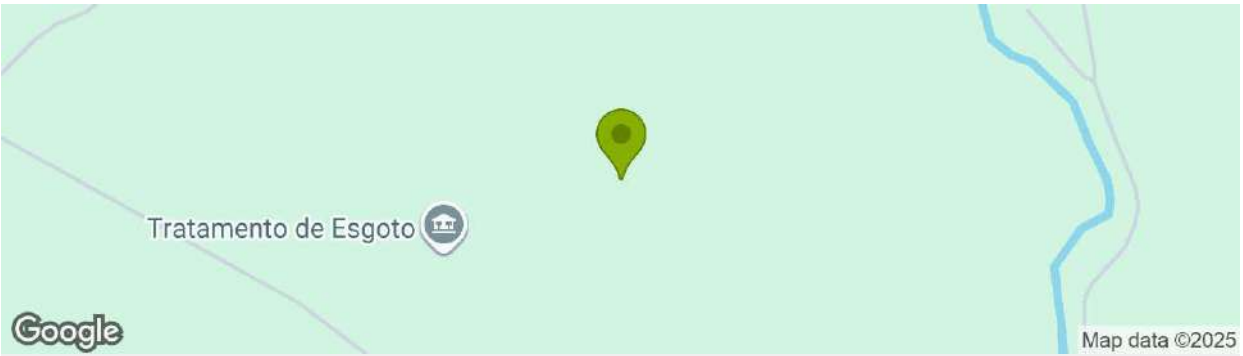

Endereço: MJ36+RX - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.34544, long=-48.3876223, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE - ÚNICA CENTRAL
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	24/09/2025
Observações Gerais	A ETE Central consiste em um sistema composto por três lagoas: a primeira anaeróbica, a segunda facultativa e a terceira uma lagoa de maturação. O esgoto recebido nesta ETE vem da EEEB - Única Central.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Observações

A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o esgoto bruto para a primeira lagoa.



Foto 2 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de entrada do esgoto.



Foto 3 - Vista geral da lagoa anaeróbica a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 4 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa anaeróbica.



Foto 5 - Tampas de proteção das tubulações que conduzem o efluente da lagoa anaeróbica para a lagoa facultativa.



Foto 6 - Vista geral da lagoa facultativa a partir do ponto de saída do efluente.



Foto 7 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de entrada do efluente proveniente da lagoa facultativa.



Foto 8 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.



Foto 9 - Porção final da lagoa de maturação.



Foto 10 - Vista geral da lagoa de maturação a partir do ponto de saída do efluente tratado.



Foto 11 - Canaleta de drenagem de águas pluviais implantada no talude da lagoa de maturação.

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE8.28] Observações

Não há nenhum macromedidor de vazão instalado na ETE. É necessário providenciar a instalação de macromedidor na entrada de esgoto bruto e/ou saída de efluente tratado da ETE.

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETE8.27] Observações

Não foi identificada qualquer estrutura destinada ao tratamento e/ou destinação de lodo na área da ETE. É preciso esclarecer qual manejo será realizado quando houver a remoção de lodo das lagoas, bem como as estruturas que deverão ser implantadas para essa finalidade.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Não Conforme

[ETE8.13] Observações

O prestador apresentou os laudos de análise do efluente bruto e do efluente tratado referentes aos meses julho, agosto e setembro de 2025.

Apenas no mês de julho o padrão de eficiência foi atingido. É preciso tomar as medidas necessárias para o aumento da eficiência do tratamento.

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Não Conforme
--	--------------

[ETE8.25] Observações	É necessário providenciar a obtenção da Licença de Operação junto à CETESB.
-----------------------	---

[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Não Conforme
--	--------------

[ETE8.26] Observações	Providenciar a obtenção de outorga de lançamento de efluente.
-----------------------	---

Mariane P. G. Coutinho

Analista de fiscalização e regulação

(editado 6 vezes - última modificação: 18/11/2025 13:47:55)

É base de:

[Auto de Notificação 260/2025 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 885/2025 - Relatório de Fiscalização Programada 288/2025 - Dois Córregos](#)

[Ofício 1.804/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 522/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

laudo_analise_captacao_Lageado_agua_bruta_junho_25.pdf (1,26 MB)	0 downloads
--	-------------

laudo_analise_ETA_saida_tratamento_julho_25.pdf (447,33 KB)	0 downloads
---	-------------

laudo_analise_mensal_ETE_entrada_agosto_25.pdf (402,40 KB)	0 downloads
--	-------------

laudo_analise_mensal_ETE_entrada_julho_25.pdf (408,85 KB)	0 downloads
---	-------------

laudo_analise_mensal_ETE_entrada_setembro_25.pdf (408,70 KB)	0 downloads
--	-------------

laudo_analise_mensal_ETE_saida_agosto_25.pdf (401,81 KB)	0 downloads
laudo_analise_mensal_ETE_saida_julho_25.pdf (408,69 KB)	0 downloads
laudo_analise_mensal_ETE_saida_setembro_25.pdf (408,71 KB)	0 downloads
laudo_analise_Villagio_Colina_saida_tratamento_julho_25.pdf (1,09 MB)	0 downloads
outorga_captacao_sub_Poco_Villagio_Collina_vencida.pdf (64,07 KB)	0 downloads
planilhas_de_controle_parametros_minimos ETA.pdf (2,67 MB)	0 downloads
validade_produtos_quimicos.pdf (1,89 MB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

18/11/2025 10:53:06 Mariane Parra Grazina Coutinho D1 emitiu o [Auto de Notificação 260/2025](#) a partir deste documento.

18/11/2025 13:48:37 Mariane Parra Grazina Coutinho D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 288/2025** com o certificado **MARIANE PARRA GRAZINA COUTINHO** CPF 370.XXX.XXX-38 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1- 288/2025

18/11/2025 13:49
(Encaminhado)

Mariane C. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Vanessa Naccarato Piffer - DTO, boa tarde!

Segue o relatório para providências e envio ao prestador.
Obrigada!

—
Mariane P. G. Coutinho
Analista de fiscalização e regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

18/11/2025 13:49:29 E-mail para vanessa@arespcj.com.br E-mail entregue, lido, clicado (4) ⇐