



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
743.917.628.019.016.884

Ares Pcj

CC

10/11/2025 16:11

Município

Santa Rita Do Passa Quatro

· 19 3582-9026

CNPJ 45.749.819/0001-94

D3

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
SANTA RITA DO PASSA QUATRO

PRESTADOR: COMPANHIA ÁGUAS DE SANTA RITA - COMASA

Verificação de Não Conformidades

Ribeirão Preto, novembro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro

Prefeito: Marcelo Simão

Endereço: Rua Vitor Meirelles, 89 - Centro

Telefone: (19) 3582-9026

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei nº 3.588, de 22/12/2020

1.2 PRESTADOR

Nome: Companhia Águas de Santa Rita - COMASA

Responsável legal: Carlos Roberto Ferreira

Endereço: Av. São Paulo s/n - Jardim Cinelândia

Telefone: (19) 3582-3231

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Mateus Spinelli da Silva – Analista de Regulação e Fiscalização

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Isabelly Giroto Pucci - Operação e Manutenção de Redes

Maria Eduarda Zanchetta - Operação

3. FISCALIZAÇÃO

Em 14/10/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descricao_NC	Prazo para solução
EEAT JARDIM BONANZA / ELEVADO - SANTA RITA DO PASSA QUATRO	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
CAP. SUPER. REPRESA PASSA QUATRO I e II	CSP-3.13	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
ETE MARINHO	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
JARDIM PLANALTO	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Captação superficial


Novo Item Fiscalizado 13.228 - CAP. SUPER. REPRESA PASSA QUATRO I e II (Santa Rita Do Passa Quatro)

CAP. SUPER. REPRESA PASSA QUATRO I e II

CAP. SUPER. REPRESA PASSA QUATRO I e II

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAP. SUPER. REPRESA PASSA QUATRO I e II](#)

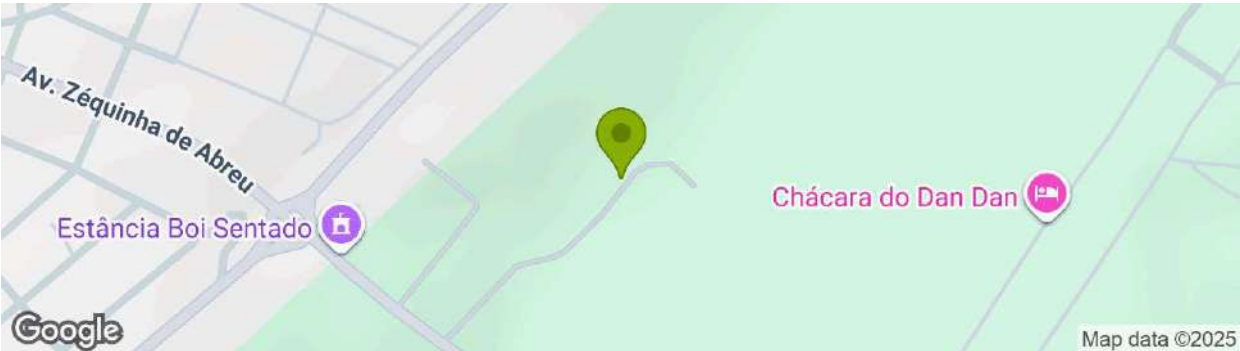

Endereço: 7GPP+WF - Santa Rita do Passa Quatro, SP, 13670-000, Brasil. . **CEP:** 13670-000 /
Cidade: Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7127298, long=-47.4638054, accuracy=13.653

Fiscalizado	CAP. SUPER. REPRESA PASSA QUATRO I e II #168200608
Data de início da fiscalização	14/10/2025
Data de término da fiscalização	14/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP3.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Portão de acesso à área da captação, evidenciando cercamento da área.



Foto 2 - Chegada da água bruta vinda da captação São Valentim, usada em complementação a captação da unidade fiscalizada.



Foto 3 - Medidor de vazão da água que chega a partir da represa São Valentim.



Foto 4 - Tomada de água para a casa de bombas da captação I.



Foto 5 - Vista geral da Represa Passa Quatro.



Foto 6 - Ponto de sucção da água bruta na captação I (água tomada do córrego que chega na represa).



Foto 7 - Vista externa da casa de bombas da captação I.



Foto 8 - Conjuntos motobomba principal e reserva na captação I.



Foto 9 - Extintor de Incêndio no interior da casa de bombas da captação I.



Foto 10 - Painel de comando na casa de bombas na captação I.



Foto 11 - Vista externa da casa de bombas da captação II.



Foto 12 - Conjuntos motobomba principal e reserva na captação II.



Foto 13 - Painel de comando na casa de bombas na captação II.



Foto 14 - Ponto de sucção da água bruta na captação II (água tomada da represa).



Foto 15 - Vista geral da represa Passa Quatro.



Foto 16 - Vista geral da represa Passa Quatro evidenciando régua de nível.

[CSP3.8] Captação de água sem outorga

Conforme

[CSP3.8] Observações

Outorga DAEE nº 1982 de 28/03/2023, anexa ao relatório de fiscalização.

[CSP3.13] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSP3.13] Observações

Os relatórios de automonitoramento de qualidade da água apresentados pelo prestador estão anexos ao relatório de fiscalização. Foram apresentados relatórios de análise para amostras coletadas na entrada da ETA do município. Não foram apresentados os resultados de análise da qualidade da água bruta para cada ponto de captação, em desacordo estabelecido no artigo 42 do anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº5/2017, alterado pela

Portaria GM/MS
888/2021. Cite-se que os relatórios de ensaio números 155122/2025-1.0 e 155131/2025-1.0, emitidos pelo laboratório CEIMIC, apresentam a seguinte divergência: em ambas as amostras é identificada como "Entrada da ETA" e a matriz é descrita como "água tratada".

Estações elevatórias de água


Novo Item Fiscalizado 13.223 - EEAT JARDIM BONANZA / BELAVISTA (Santa Rita Do Passa Quatro)

EEAT JARDIM BONANZA / BELAVISTA

EEAT JARDIM BONANZA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT JARDIM BONANZA](#)

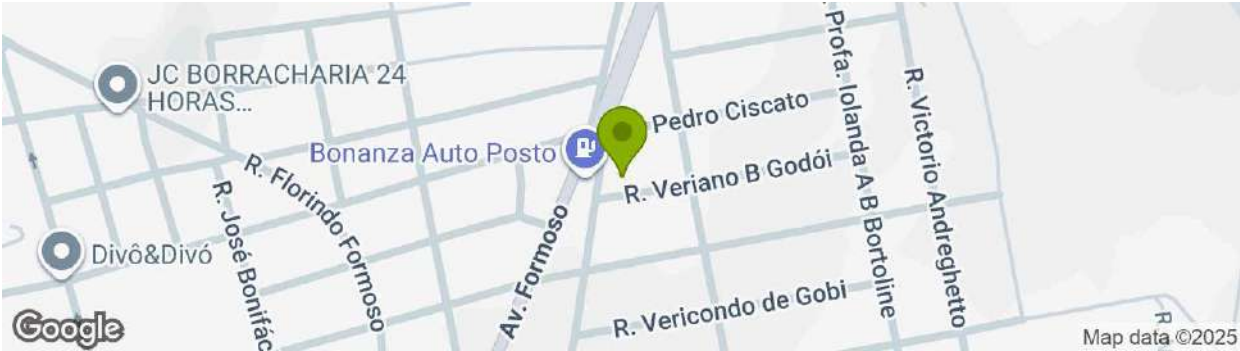

Endereço: R. Veriano B Godói, 1 - Jardim Bonanza, Santa Rita do Passa Quatro - SP, 13670-000, Brasil. nº 1. . **CEP:** 13670-000 / **Cidade:** Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6974784, long=-47.4757991, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT JARDIM BONANZA / BELAVISTA #168153948
Data de início da fiscalização	14/10/2025
Data de término da fiscalização	14/10/2025
Observações Gerais	Nesta unidade há um conjunto motor bomba reserva, que pode ser usado para atender também a EEA Jd Bonanza / Jd São Luiz Booster, conforme informado pelo prestador.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista externa da estação elevatória.



Foto 2 - Placa de identificação da unidade.



Foto 3 - Vista geral evidenciando cercamento da área.



Foto 4 - Conjunto motobomba da unidade.



Foto 5 - Extintor de incêndio com pressão e validade adequadas, disponível na unidade.



Foto 6 - Extintor de incêndio com pressão e validade adequadas, disponível na unidade.



Foto 7 - EExtintor de incêndio com pressão e validade adequadas, disponível na unidade.



Foto 8 - Painel de comando da unidade.



Foto 9 - Detalhe evidenciando travessa para auxílio do içamento do motor e bomba em eventos de manutenção.



Foto 10 - Detalhe da interface motor bomba em funcionamento.



Foto 11 - Motor reserva armazenado na unidade.



Foto 12 - Rotor reserva armazenado na unidade.


Novo Item Fiscalizado 13.229 - EEAT JARDIM BONANZA / ELEVADO (Santa Rita Do Passa Quatro)

EEAT JARDIM BONANZA / ELEVADO

EEAT JARDIM BONANZA / ELEVADO - SANTA RITA DO PASSA QUATRO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT JARDIM BONANZA / ELEVADO - SANTA RITA DO PASSA QUATRO](#)

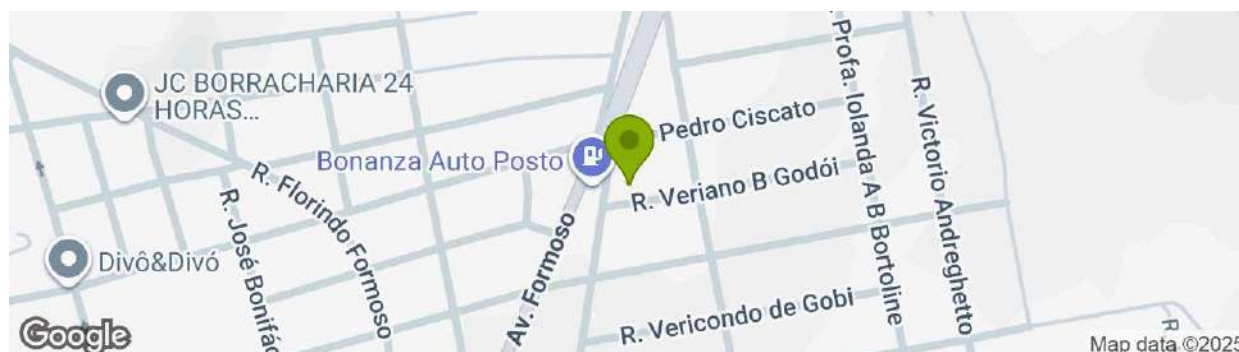

Endereço: R. Veriano B Godói, 1 - Jardim Bonanza, Santa Rita do Passa Quatro - SP, 13670-000, Brasil. nº 1. . **CEP:** 13670-000 / **Cidade:** Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.698061, long=-47.4755092, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT JARDIM BONANZA / ELEVADO #168200624
Data de início da fiscalização	14/10/2025
Data de término da fiscalização	14/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista externa da unidade.



Foto 2 - Placa de identificação da unidade (no mesmo recinto se encontra o recalque Jardim Bonanza / Elevado e o Booster Jardim Bonanza / São Luiz).



Foto 3 - Vista interna da unidade (conjunto motobomba da EEA na parte inferior).



Foto 4 - Detalhe conjunto motobomba da EEA.



Foto 5 - Extintor de incêndio com pressão e validade adequadas, disponível na unidade.



Foto 6 - PAINEL DE COMANDO DA UNIDADE.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Drenagem inadequada da água de lubrificação de gaxeta leva ao acúmulo de água no piso.



Foto 2 - Acúmulo de água no piso da unidade.

Novo Item Fiscalizado 13.233 - EEA JARDIM BONANZA / SÃO LUIZ BOOSTER (Santa Rita Do Passa Quatro)


EEA JARDIM BONANZA / SÃO LUIZ BOOSTER

EEAT JARDIM BONANZA / SÃO LUIZ BOOSTER - SANTA RITA DO PASSA QUATRO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT JARDIM BONANZA / SÃO LUIZ BOOSTER - SANTA RITA DO PASSA QUATRO](#)

Fiscalizado	EEA JARDIM BONANZA / SÃO LUIZ BOOSTER #168450211
Data de início da fiscalização	14/10/2025
Data de término da fiscalização	14/10/2025
Observações Gerais	Há um conjunto motobomba reserva no abrigo da EEA Jd Bonanza / Bela Vista, que atende tanto àquela quanto esta unidade. A água acumulada sobre o piso desta unidade é devido à drenagem inadequada da água de lubrificação de gaxetas na EEA Jardim Bonanza / Elevado, já apontado na respectiva ficha de fiscalização.

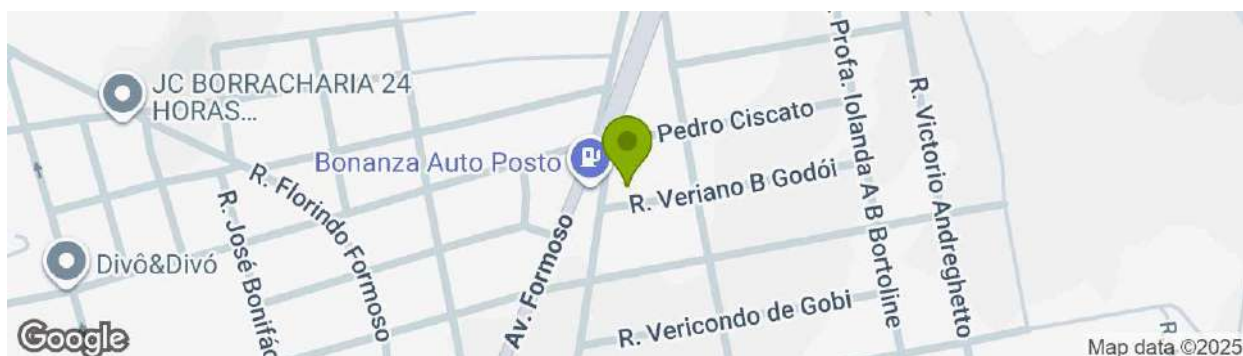

Endereço: R. Veriano B Godói, 1 - Jardim Bonanza, Santa Rita do Passa Quatro - SP, 13670-000, Brasil. nº 1. . **CEP:** 13670-000 / **Cidade:** Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2053711, long=-47.8100603, accuracy=13.653

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista externa da estação elevatória.



Foto 2 - Placa de identificação da unidade (no mesmo recinto se encontra o recalque Jardim Bonanza / Elevado e o Booster Jardim Bonanza / São Luiz).



Foto 3 - Painel de comando da unidade.



Foto 4 - Extintor de incêndio com pressão e validade adequadas, disponível na unidade.



Foto 5 - Vista geral da área evidenciando cercamento.

Reservatórios


Novo Item Fiscalizado 13.224 - Reservatório Residencial Nova Primavera (Santa Rita Do Passa Quatro)

Reservatório Residencial Nova Primavera

RES. NOVA PRIMAVERA - SANTA RITA DO PASSA QUATRO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. NOVA PRIMAVERA - SANTA RITA DO PASSA QUATRO](#)

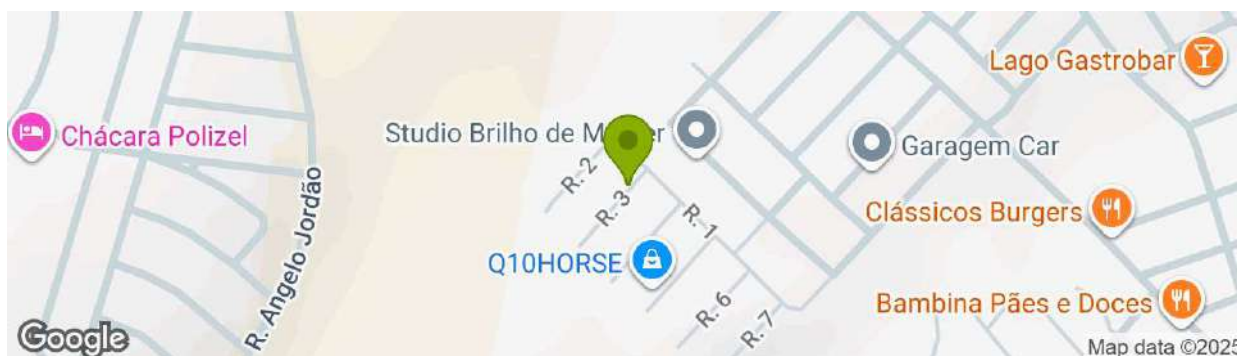

Endereço: R. 3, 2 - Jardim Primavera, Santa Rita do Passa Quatro - SP, 13670-000, Brasil. nº 2.
. CEP: 13670-000 / Cidade: Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6985031, long=-47.4931385, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Residencial Nova Primavera #168158688
Data de início da fiscalização	14/10/2025
Data de término da fiscalização	14/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral área interna, evidenciando cercamento do local.



Foto 2 - Placa de identificação da unidade.



Foto 3 - Vista geral reservatório, evidenciando escadas e guarda corpos.



Foto 4 - Vista da base do reservatório.



Foto 5 - Detalhe do aterramento do reservatório.



Foto 6 - À direita, tubos de alimentação e à esquerda tubos de saída de água do reservatório.



Foto 7 - Detalhe do extravasor (topo do reservatório, à esquerda da escada) protegido com grade.



Foto 8 - Equipamento para medição de nível (telemetria).



Foto 9 - Painel exibindo níveis dos reservatório no CCO do prestador.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível verificar durante a inspeção.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível verificar durante a inspeção.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível verificar durante a inspeção.

Novo Item Fiscalizado 13.225 - Reservatório Residencial Vigor (Santa Rita Do Passa Quatro)

Reservatório Residencial Vigor

RESERVATÓRIO RESIDENCIAL VIGOR - SANTA RITA DO PASSA QUATRO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO RESIDENCIAL VIGOR - SANTA RITA DO PASSA QUATRO](#)



Endereço: R. Alcides de Freitas, 585 - Vila Kennedy, Santa Rita do Passa Quatro - SP, 13670-000, Brasil. nº 585. . **CEP:** 13670-000 / **Cidade:** Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório Residencial Vigor #168161209
Data de início da fiscalização	14/10/2025
Data de término da fiscalização	14/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme



Foto 1 - Placa de identificação da unidade.



Foto 2 - Vista geral área interna do local, evidenciando cercamento.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Detalhe evidenciando aterramento da estrutura.



Foto 5 - Escada e guarda corpo instalados na estrutura.



Foto 6 - Tubo de alimentação do reservatório à direita e tubo extravasor à esquerda.



Foto 7 - Painel de telemetria do nível do reservatório.



Foto 8 - Painel exibindo níveis dos reservatório no CCO do prestador.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível verificar na inspeção.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível verificar na inspeção.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível
verificar na inspeção.

Estações elevatórias de esgoto e ETEs


Novo Item Fiscalizado 13.220 - EEE JARDIM PLANALTO (Santa Rita Do Passa Quatro)

EEE JARDIM PLANALTO

JARDIM PLANALTO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [JARDIM PLANALTO](#)

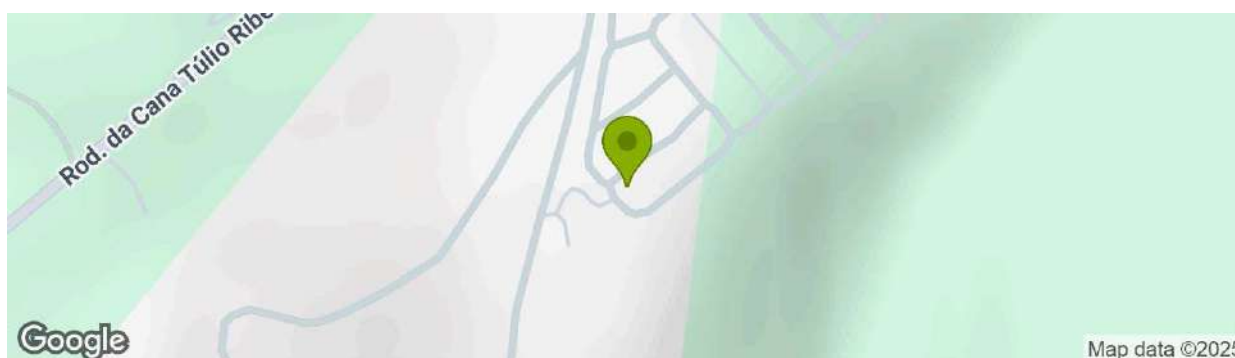

Endereço: R. Eneas Pontes, 26 - Santa Rita do Passa Quatro, SP, 13670-000, Brasil. nº 26. .
CEP: 13670-000 / **Cidade:** Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7244026, long=-47.4757864, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE Jardim Planalto #168134435
--------------------	--------------------------------

Data de início da fiscalização	14/10/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	14/10/2025
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista externa da EEEB Jardim Planalto.



Foto 2 - Placa de identificação.



Foto 3 - Vista interna do poço de sucção.



Foto 4 - Chegada de esgoto bruto e gradeamento.



Foto 5 - Vista da área interna da estação elevatória, evidenciando trave para suporte de talha quando da manutenção.



Foto 6 - Painel de comando da unidade.



Foto 7 - Extintor de incêndio disponível na unidade.



Foto 8 - Vista interna da EEEB Jardim Planalto.

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEE7.1] Observações

Durante a fiscalização foi evidenciada uma abertura no alambrado

que cerca a área,
porém antes da
elaboração do relatório
de fiscalização o
prestador realizou o
fechamento da
abertura e encaminhou
registro fotográfico via
e-mail, evidenciando a
devida correção.

Fotos de [EEE7.1]



Foto 1 - Abertura no alambrado que cerca a área, evidenciada durante a fiscalização.



Foto 2 - Registro fotográfico enviado pelo prestador, evidenciando o fechamento da abertura antes existente.

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE7.12] Observações

Realizar a pintura das
peças que apresentam
corrosão.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - As três tampas à esquerda exibem pintura recente. As outras tampas e a estrutura metálica apresentam corrosão.

Novo Item Fiscalizado 13.227 - EEEB JARDIM SÃO LUIZ (Santa Rita Do Passa Quatro)

EEEB JARDIM SÃO LUIZ

EEEB JARDIM SÃO LUIZ



Endereço: R. Jaime de Franceschi, 512 - Santa Rita do Passa Quatro, SP, 13670-000, Brasil. nº 512. . **CEP:** 13670-000 / **Cidade:** Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Fiscalizado	EEEB JARDIM SÃO LUIZ #168164613
Data de início da fiscalização	14/10/2025
Data de término da fiscalização	14/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista geral do abrigo do quadro de comando da unidade.



Foto 2 - Placa de identificação da unidade.



Foto 3 - Painel de controle e telemetria da EEE.

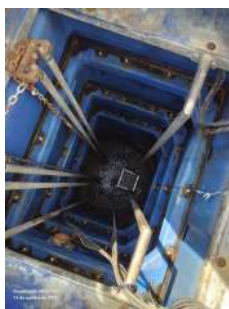


Foto 4 - Poço de sucção da EEE. À esquerda bombas principal e reserva. No fundo cesto para remoção de sólidos grosseiros.



Foto 6 - Extintor com pressão e validade adequadas, disponível na unidade.



Foto 5 - Vista da parte externa do poço de sucção da EEE. Detalhe evidencia braço para içamento de bombas em ocorrências de manutenção.



Foto 7 - Extintor com pressão e validade adequadas, disponível na unidade.

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEE7.1] Observações

Durante a fiscalização, verificou-se que a edificação que abriga o quadro de comando da EEE possui fechamento com portão de aço e cadeado, porém, o poço de sucção possuía apenas uma tampa sem nenhum tipo de trava/fechadura, permitindo o acesso de pessoas estranhas ao poço e equipamentos ali instalados. Antes da conclusão do relatório de fiscalização, o prestador encaminhou registro fotográfico evidenciando a instalação de trava e cadeado na tampa do poço de sucção.

Fotos de [EEE7.1]



Foto 1 - Vista externa da unidade, a partir do passeio público.



Foto 2 - Detalhe da tampa do poço de sucção em foto tirada durante a fiscalização.



Foto 3 - Registro fotográfico enviado pelo prestador, antes da conclusão do relatório de fiscalização, evidenciando instalação de trava e cadeado no acesso ao poço de sucção.



Foto 4 - Registro fotográfico enviado pelo prestador, antes da conclusão do relatório de fiscalização, evidenciando instalação de trava e cadeado no acesso ao poço de sucção.


Novo Item Fiscalizado 13.222 - ETE MARINHO (Santa Rita Do Passa Quatro)

ETE MARINHO

ETE MARINHO

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE MARINHO](#)

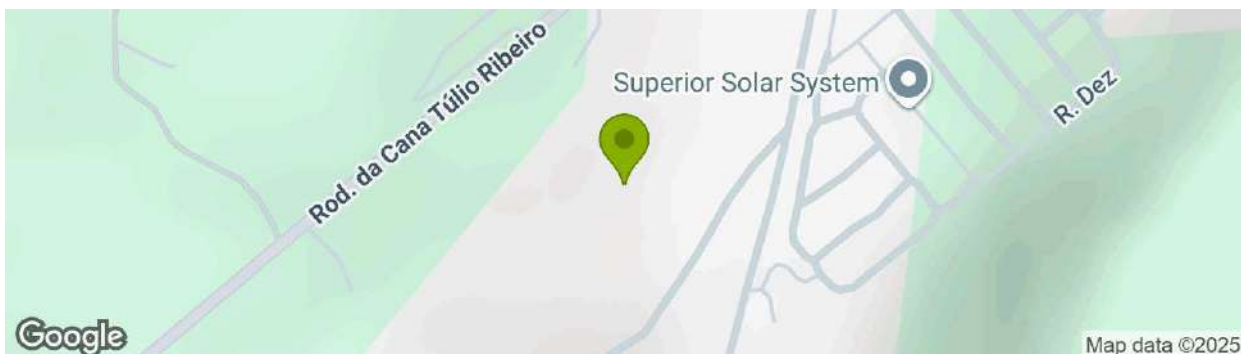

Endereço: 7GGC+GRVQ - Santa Rita do Passa Quatro, SP, 13670-000, Brasil. . **CEP:** 13670-000 / **Cidade:** Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.721535, long=-47.4781134, accuracy=13.653

Fiscalizado

ETE Marinho #168141484

Data de início da fiscalização

14/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[ETE8.0] Observações

O prestador informou que 12 Aeradores da primeira lagoa foram substituídos por aeradores do tipo cachoeira de 5.5 CV, havendo previsão para instalação de mais dois equipamentos do mesmo tipo.

Fotos de [ETE8.0]

**Foto 1** - Portão de acesso a ETE.**Foto 2** - Placa de identificação na entrada da ETE.**Foto 3** - Placa orientativa no interior da unidade.**Foto 4** - Chegada esgoto bruto.**Foto 5** - Gradeamento grosso na chegada do esgoto bruto.**Foto 6** - Gradeamento fino e desarenador antes da lagoa de estabilização.



Foto 7 - Lagoa de aeração para estabilização.



Foto 8 - Medição de vazão na entrada da lagoa aerada.



Foto 9 - Placa orientativa no interior da unidade.



Foto 10 - Casa de comando dos aeradores.



Foto 11 - Lagoa de sedimentação em série.



Foto 12 - Lagoa de polimento em série.



Foto 13 - Saída esgoto tratado.



Foto 14 - Vista externa do laboratório da ETE.



Foto 15 - Extintor de incêndio no laboratório da ETE.



Foto 16 - Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros disponível no laboratório da unidade.



Foto 17 - Fluxogramas das ETES do Município.



Foto 18 - Vista interna do laboratório da unidade.



Foto 19 - Chuveiro de emergência e lava olhos no laboratório da unidade.



Foto 20 - Armário com reagentes químicos usados no laboratório.



Foto 21 - Detalhe evidenciando rótulo de reagente químico.



Foto 22 - Detalhe evidenciando rótulo de reagente químico.

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

N/A

[ETE8.27] Observações

Previsão da próxima retirada de lodo das lagoas da unidade em 2030, aproximadamente.

[ETE8.24] Produtos químicos vencidos

Conforme

[ETE8.24] Observações

Durante a fiscalização, foram evidenciados dois reagentes químicos no laboratório da ETE com prazo de validade vencido . Porém, antes do fechamento do relatório de fiscalização, o prestador informou que os mesmos foram retirados de uso e substituídos por

reagentes dentro da validade, apresentando os respectivos certificados de análise como evidência da correção.

Fotos de [ETE8.24]



Foto 1 - Produto químico vencido, disponível no laboratório no momento da fiscalização e então retirado de uso.



Foto 2 - Produto químico vencido, disponível no laboratório no momento da fiscalização e então retirado de uso.



Foto 3 - Certificado de análise da solução tampão 10 colocada em uso em substituição à solução vencida.



Foto 4 - Certificado de análise da solução de sulfato de sódio colocada em uso em substituição à solução vencida.

[ETE8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

Conforme

[ETE8.20] Observações

O prestador apresentou resultados de automonitoramento do padrão de efluente obtidos em laboratório contratado (01/2025) e laboratório próprio (09/2025), anexados ao relatório de fiscalização.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Conforme

[ETE8.13] Observações

Em que pese o resultado de automonitoramento realizado em 01/2025

ter demonstrado desacordo no parâmetro DBO no efluente lançado (DBO 90 mg/L no efluente tratado, sendo redução da carga poluidora, em termos de DBO, quando comparada à entrada do sistema, 78,4%), os resultados de automonitoramento realizado ao longo do mês 09/2025 evidenciam a normalização do parâmetro, frente ao padrão de lançamento legislado.

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Conforme

[ETE8.25] Observações

Licença de operação nº 4011149 anexa ao Relatório de Fiscalização.

[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Conforme

[ETE8.26] Observações

Outorga conforme Portaria DAEE 183 de 28/03/2023, anexa ao relatório de fiscalização.

[ETE8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

Conforme

[ETE8.3] Observações

CADRI nº 04004147, anexo ao relatório de fiscalização.

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETE8.29] Observações

Foi constatado um rompimento na manta de impermeabilização de uma das lagoas do tratamento. É necessário a manutenção/conservação dos bens afetos à concessão, de acordo com cláusula 26.3 do contrato de concessão.

Fotos de [ETE8.29]



Foto 1 - Rompimento da manta de impermeabilização em uma das lagoas da unidade.

Mateus Spinelli da Silva
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 2 vezes - última modificação: 12/11/2025 15:45:47)

É base de:

[Auto de Notificação 248/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

- [Memorando 872/2025 - Avaliação/aprovação de relatório de fiscalização](#)
- [Ofício 1.771/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)
- [Proc. Administrativo 504/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

ETA_03_25_AM00004612_2025_Entrada_ETA_Completa.pdf (881,16 KB)	0 downloads
ETA_Outorga_Captacao_Passa_Quatro_DAEE_1982.pdf (77,12 KB)	0 downloads
ETA_Rel_2_Entrada_ETA_Set_25.pdf (218,96 KB)	0 downloads
ETA_Rel_Entrada_ETA_Set_25.pdf (306,95 KB)	0 downloads
ETE_09_Laudo_de_Analises_Set_2025_ETE_Marinho.pdf (206,44 KB)	0 downloads
ETE_CADRI_ETE_MARINHO.pdf (27,14 KB)	0 downloads
ETE_LO_ETE_Marinho_SRPQ.pdf (25,41 KB)	0 downloads
ETE_OS00355_2025_AM00001200_2025_ETE_Marinho_Efluente_Bruto.pdf (485,80 KB)	0 downloads
ETE_OS00355_2025_AM00001201_2025_ETE_Marinho_Efluente_Tratado.pdf (879,31 KB)	0 downloads
ETE_Outorga_Lancamento_Marinho_DAEE_1983_2023.pdf (60,79 KB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

12/11/2025 14:56:19 Mateus Spinelli da Silva  emitiu o [Auto de Notificação 248/2025](#) a partir deste documento.

12/11/2025 15:48:19 Mateus Spinelli da Silva  assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 294/2025** com o certificado **MATEUS SPINELLI DA SILVA** CPF 368.XXX.XXX-33 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

12/11/2025 15:48:20 Mateus Spinelli da Silva  arquivou.

12/11/2025 15:49:31 Mateus Spinelli da Silva  reabriu para resolução.

Tramitação 1- 294/2025

12/11/2025 15:55
(Encaminhado)

Mateus S. 

[DTO - Diretoria ...](#)

A/C Vanessa P.
CC

Prezada Vanessa, boa tarde.

Estou encaminhando relatório de fiscalização referente à fiscalização programada nos sistemas de água e esgoto de Santa Rita do Passa Quatro, para prosseguimento. Dado que o serviço nesse município é concedido à COMASA, por favor enviar cópia também ao poder concedente. Nos contatos cadastrados no Stip temos os endereços:

prefeito@santaritadopassaquatro.sp.gov.br

gabinete@santaritadopassaquatro.sp.gov.br

Obrigado.

—
Mateus Spinelli da Silva
Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas