



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
272.417.634.081.960.283

 Arespcj

CC

17/11/2025 16:36

Município

SEMAE - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

· 17 3211-8100

CNPJ 04.691.691/0001-78

D2 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**PRESTADOR: SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -
SeMAE**

Verificação de Não Conformidades

São José do Rio Preto, novembro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

Prefeito: Fábio Rogério Candido

Endereço: Av. Alberto Andaló, 3030

Telefone: (17) 3203-1100 / (17) 3203-1380

E-mail: gabpref@riopreto.sp.gov.br

Instrumento legal de definição do ente regulador: Convênio de Cooperação nº 01/2024

1.2 PRESTADOR

Nome: SeMAE - Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de São Jose do Rio Preto

Responsável legal: Rodrigo Renato Carmona (Superintendente)

Endereço: Rua Antônio de Godoy, 2.181 - Jardim Seixas - São José do Rio Preto/SP

Telefone: (17) 3211-8102

E-mail: superintendencia@semae.riopreto.sp.gov.br | rodcarmona@semae.riopreto.sp.gov.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Diego Ruiz Soares – Analista de Regulação e Fiscalização

Tiago Duarte Santos Pereira – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Graciana Dalexandre Barborn - Agente Administrativo - DPO SeMAE
Polianna Pereira de Melo - Agente de Saneamento - DPO SeMAE
Carlos Eduardo Fossa - Gestor de Saneamento - DSA SeMAE
Joao Paulo Correa - Agente de Saneamento - DSA SeMAE
Daniella Cristine Menezes Elias - Agente de Saneamento - DSA SeMAE
Clodoaldo Donizete Ortunho - Agente de Saneamento - DSA SeMAE
Aline Reggiani De Moura - Agente de Saneamento - DSE SeMAE
Gilberto Scandiuizzi Filho - Gestor de Saneamento - DSE SeMAE
Giovanne Barone Dantas - Agente de Saneamento - DSE SeMAE
Gabriel Rodrigues Dejavite - Agente de Saneamento - DSE SeMAE
Evelyn Jacqueline Naves Salvador - Agente de Saneamento - DSE SeMAE
Guilherme Junqueira Jeronimo – Gestor de Saneamento - DSE SeMAE

3. FISCALIZAÇÃO

Em 16/09/2025 e 17/09/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto de São José do Rio Preto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descricao_NC	Prazo para solução
RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO CONCRETO PALESTRA PTG - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO CONCRETO PALESTRA PTG - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO NATO VETORASSO - CÉLULA 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO NATO VETORASSO - CÉLULA 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias

RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO J. LISO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO DOCA VETORASSO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO DOCA VETORASSO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO AROEIRA II - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO ANTONIETA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO ANTONIETA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO ANTONIETA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
POÇO PTB 402 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO PTB 402 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO PTB 402 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO PTB 383 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO PTB 375 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
POÇO PTB 352 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO PTB 352 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO PTB 260 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO PTB 260 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO PTB 259 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO PTB 256 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO PTB 256 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO PTB 256 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO PTB 253 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO PTB 253 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO PTB 253 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO PTB 253 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
POÇO PTB 253 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias

POÇO PTB 202 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO PTB 202 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO PTB 201 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias
POÇO PTB 188 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO PTB 188 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO PTB 188 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO PTB 187 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO PTB 187 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO PTB 187 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO PTB 180 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
POÇO PTB 180 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO PTB 168 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
POÇO PTB 168 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.13	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
POÇO PTB 168 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO PTB 168 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO PTB 165 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO PTB 165 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO PTB 148 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO PTB 148 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO PTB 115 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO PTB 115 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO PTB 115 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO PTB 115 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
EEE VILA NOBRE 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE SETJARDIM ENG SCHMITT - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE PORTO DE AREIA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEE PORTO DE AREIA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

EEE PORTO DE AREIA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEE PORTO DE AREIA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	EEE-7.9	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEE ANA CLÁUDIA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	EEE-7.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
EEE ANA CLÁUDIA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	EEE-7.2	Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Em até 180 dias
EEE ANA CLÁUDIA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEE ANA CLÁUDIA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEAT PALESTRA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

5. OBSERVAÇÕES GERAIS DA FISCALIZAÇÃO

Durante a inspeção das captações subterrâneas que utilizam dosagem de produtos químicos e possuem abrigos para tanques e bombas dosadoras instaladas in loco, foi constatada a necessidade de melhorias nas condições de limpeza e organização desses locais. Recomenda-se ao SeMAE:

- 1. Realizar limpeza imediata dos abrigos, tanques de armazenamento de produtos químicos e bombas dosadoras, garantindo condições adequadas de higiene e segurança.
- 2. Criar e implementar um padrão de identificação visual para os tanques de armazenamento de Cloro (Cl) e Flúor (Fl), contendo informações claras e legíveis sobre o produto armazenado.
- 3. Definir e implementar um procedimento de rotina de limpeza preventiva, com cronograma estabelecido, para evitar recorrência das não conformidades.

Cabe destacar que essa mesma recomendação já havia sido apontada no Relatório de Fiscalização nº 264/2024, referente a outras captações subterrâneas, evidenciando a necessidade de adoção imediata dessas medidas.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO EM CAMPO:

1. Captações Subterrâneas

Novo Item Fiscalizado 12.997 - POÇO PTB 352 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

POÇO PTB 352 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

POÇO PTB 352 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PTB 352 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)



Endereço: R. José Osterno Diógenes de Aquino, 2846 - Res. Palestra, São José do Rio Preto - SP, 15040-713, Brasil. nº 2846. . **CEP:** 15040-713 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.8055267, long=-49.43139, accuracy=13.653

Fiscalizado	PTB 352 Rio preto #161705573
Data de início da fiscalização	16/09/2025
Data de término da fiscalização	16/09/2025
Observações Gerais	Captação do aquífero Bauru.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral da localização do poço e condição do cercamento da área.



Foto 2 - Detalhe da gaiola de proteção ao redor do cavalete do poço.



Foto 3 - Em detalhe a tubulação para monitoramento do nível do lençol freático.



Foto 4 - Detalhe da gaiola de proteção ao redor do cavalete do poço.



Foto 5 - Vista do macromedidor de vazão.



Foto 6 - Vista do macromedidor de vazão.



Foto 7 - Detalhe da condição da laje de proteção.



Foto 8 - Detalhe do ponto de coleta de água bruta.



Foto 9 - Vista dos painéis elétricos do local.



Foto 10 - Vista externa da Sala do painel de comando elétrico do poço de captação subterrânea.



Foto 11 - Extintor de incêndio próximo ao local.



Foto 12 - Extintor de incêndio dentro da validade.



Foto 13 - Painel de automação do poço.



Foto 14 - Vista interna da Sala do painel de comando elétrico do poço de captação subterrânea.



Foto 15 - Extintor de incêndio dentro da validade.



Foto 16 - Vista do local de armazenamento e de dosagem de cloro e flúor.



Foto 17 - Vista da Local de armazenamento e dosagem de produtos químicos com detalhe para a ausência do tanque de armazenamento de flúor.



Foto 18 - Armazenamento e dosagem de cloro

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Não Conforme

[CSB2.15] Observações

Durante a fiscalização foi constatada a ausência de tanque de armazenamento dosagem de flúor. Providenciar a readequação do processo de fluoretação.

Fotos de CSB2.15



Foto 1 - Evidência da ausência de tanque de armazenamento e de dosagem de flúor.

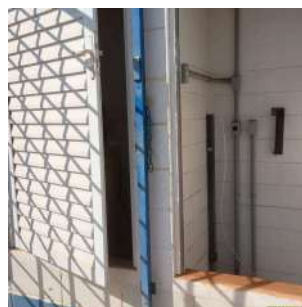


Foto 2 - Evidência da ausência de tanque de armazenamento e de dosagem de flúor.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB2.12] Observações

Foram constatados vazamentos aparentes durante a fiscalização.

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Evidência de vazamentos aparentes.



Foto 2 - Evidência de vazamentos aparentes.



Foto 3 - Evidência de vazamentos aparentes.

Novo Item Fiscalizado 13.015 - POÇO PTB 259 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

POÇO PTB 259 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

POÇO PTB 259 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PTB 259 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)



Endereço: R. José Aparecido Pinto, 1411 - Res. Ary Attab, São José do Rio Preto - SP, 15040-668, Brasil. nº 1411. . **CEP:** 15040-668 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Fiscalizado poço PTB 259 #161739620

Data de início da fiscalização 16/09/2025

Data de término da fiscalização 16/09/2025

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Em detalhe a placa de identificação do poço.



Foto 2 - Detalhe da gaiola de proteção ao redor do cavalete do poço.



Foto 3 - Detalhe da condição da laje de proteção.



Foto 4 - Detalhe do ponto de coleta água bruta.



Foto 5 - Em detalhe a tubulação para monitoramento do nível do lençol freático.



Foto 6 - Vista do macromedidor de vazão.



Foto 7 - Vista do local de armazenamento e de dosagem de cloro e flúor.



Foto 8 - Armazenamento e dosagem de Flúor.



Foto 9 - Armazenamento e dosagem de cloro



Foto 10 - Vista geral da localização do poço e condição do cercamento da área.



Foto 11 - Vista geral do poço e reservatório adjacente.

[CSB2.3] Observações

Não conformidade já apontada na ficha de fiscalização 13.034

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Constatou-se a necessidade de limpeza imediata da bombas dosadoras e da casa de armazenamento/dosagem de cloro e flúor. Houve acúmulo de areia após manutenção no poço. Providenciar limpeza do local, retirada da areia e limpeza das bombas dosadoras. Providenciar também a substituição ou tratamento e pintura do suporte metálico das bombas devido ao estado avançado de corrosão.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Evidência do armazenamento de areia na casa de produtos-químicos.



Foto 2 - Evidência de acúmulo de areia e crescimento de vegetação na base da estrutura, junto à parede do reservatório.



Foto 3 - Evidência da condição do suporte da bomba (corrosão avançada).



Foto 4 - Evidência do acúmulo excessivo de sujeira sobre a bomba dosadora, impossibilitando a visualização do display e a verificação de seus parâmetros operacionais.


Novo Item Fiscalizado 13.016 - POÇO PTB 260 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

POÇO PTB 260 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

POÇO PTB 260 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PTB 260 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)

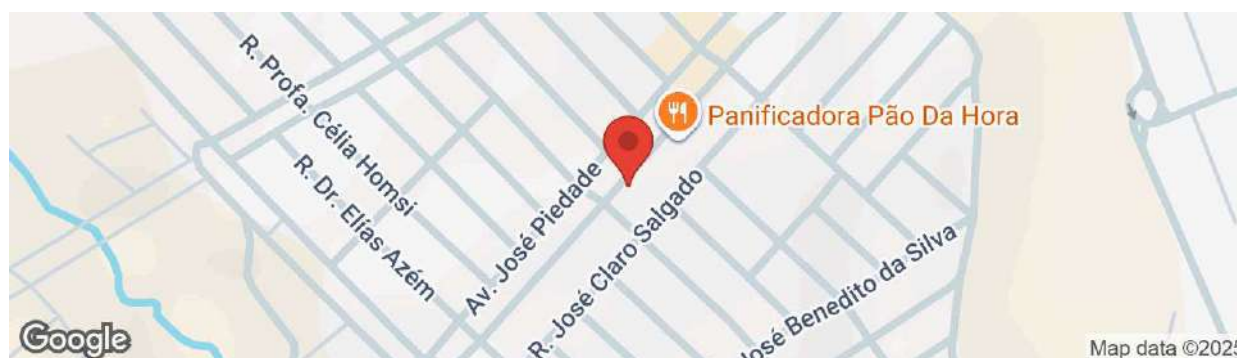

Endereço: Av. José Piedade, 2151 - J MACEDO, São José do Rio Preto - SP, 15040-667, Brasil.
nº 2151. . **CEP:** 15040-667 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Fiscalizado

PTB 260 Rio preto #161743746

Data de início da fiscalização

16/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

Capta do aquífero
Bauru e abastece o
reservatório J. Macedo,
junto com o poço PTB
259

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Detalhe do portão metálico, para controle de acesso, com placa de identificação do poço.



Foto 2 - Vista geral da localização do poço.



Foto 3 - Detalhe da gaiola de proteção ao redor do cavalete do poço.



Foto 4 - Detalhe do ponto de coleta de água bruta.



Foto 5 - Em detalhe a tubulação para monitoramento do nível do lençol freático.



Foto 6 - Vista do macromedidor de vazão.



Foto 7 - Detalhe da condição da laje de proteção.



Foto 8 - Vista geral da localização do poço, condição do cercamento da área e abrigo de painéis elétricos do poço.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

N/A

[CSB2.15] Observações

Realizado no reservatório J. Macedo.
Fiscalizado na ficha técnica 13.015.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB2.3] Observações

Durante a inspeção, constatou-se a ausência de extintores de incêndio nas instalações da estação e/ou nas viaturas de serviço. Providenciar a regularização imediata, alocando os equipamentos conforme a legislação vigente e as boas práticas de segurança.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Identificada a falta de vedação na extremidade do tubo de aferição de nível. Providenciar a instalação imediata de uma tampa de proteção. Além disso, foi constatado que o visor do macromedidor está quebrado e embaçado, o que impede a coleta de leitura. Providenciar a troca do visor do macromedidor.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Tubo de verificação de nível do reservatório encontrado sem a devida tampa de proteção.



Foto 2 - Macromedidor sem visibilidade e/ou quebrado.


Novo Item Fiscalizado 13.017 - POÇO PTB 375 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

POÇO PTB 375 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

POÇO PTB 375 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PTB 375 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)

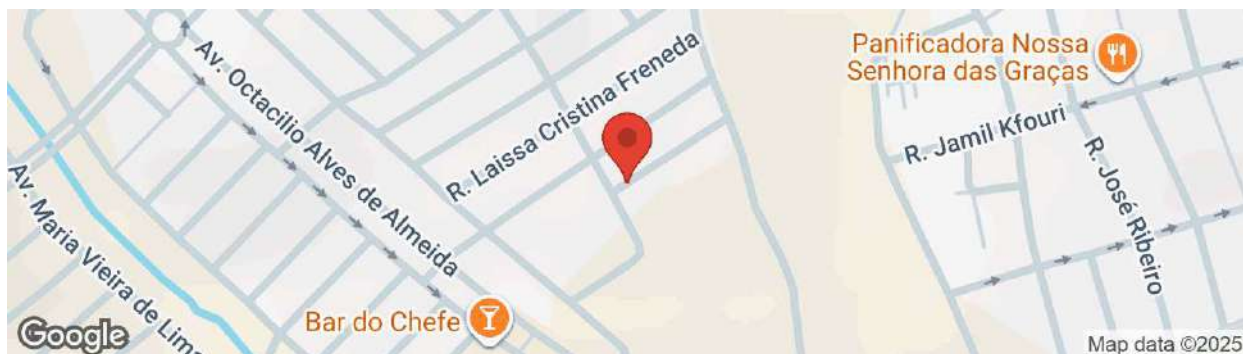

Endereço: R. Reginaldo Waitman, 289 - Res. Ary Attab, São José do Rio Preto - SP, 15040-672, Brasil. nº 289. . **CEP:** 15040-672 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Fiscalizado	PTB j liso 375 #161745664
Data de início da fiscalização	16/09/2025
Data de término da fiscalização	16/09/2025
Observações Gerais	Poço aparentemente não se encontra em operação.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

Foi constatado que o poço tubular profundo PTB 375 encontra-se inoperante no momento

da inspeção. O prestador de serviços informou que a paralisação da operação decorreu do furto de componentes eletromecânicos essenciais, especificamente os cabos de alimentação e o softstarter. O abastecimento do reservatório associado é atualmente realizado por uma fonte alternativa, proveniente do Reservatório J. Macedo.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral da localização do poço e condição do cercamento da área. com portão metálico para o controle de acesso.



Foto 2 - Vista geral do poço e reservatório adjacente.



Foto 3 - Detalhe da gaiola de proteção ao redor do cavalete do poço.



Foto 4 - Detalhe da placa de identificação do poço.



Foto 5 - Detalhe da placa de identificação do poço.



Foto 6 - Detalhe da condição da laje de proteção.



Foto 7 - Em detalhe da ausência de tubulação para monitoramento do nível do lençol freático.



Foto 8 - Vista do macromedidor de vazão.



Foto 9 - Vista do local de armazenamento e de dosagem de cloro e flúor sem produto porque o poço não está em operação.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Não Conforme

[CSB2.9] Observações

Constatada a ausência da tubulação de medição de nível (tubo piezométrico), essencial para o monitoramento do lençol freático. Caso o prestador decida reativar o poço, providenciar a instalação da tubulação de monitoramento.

Fotos de CSB2.9



Foto 1 - Evidência da falta de tubulação para medição de nível do lençol freático.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

N/A

[CSB2.15] Observações	A exigência não se aplica, pois foi informado pelo prestador que o poço PTB 375 não está em operação.
[CSB2.16] Produtos químicos vencidos	N/A
[CSB2.16] Observações	A exigência não se aplica, pois foi informado pelo prestador que o poço PTB 375 não está em operação.
[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	N/A
[CSB2.14] Observações	A exigência não se aplica, pois foi informado pelo prestador que o poço PTB 375 não está em operação.
[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio	N/A
[CSB2.3] Observações	A exigência não se aplica, pois foi informado pelo prestador que o poço PTB 375 não está em operação.


Novo Item Fiscalizado 13.018 - POÇO PTB 148 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

POÇO PTB 148 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

POÇO PTB 148 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PTB 148 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)

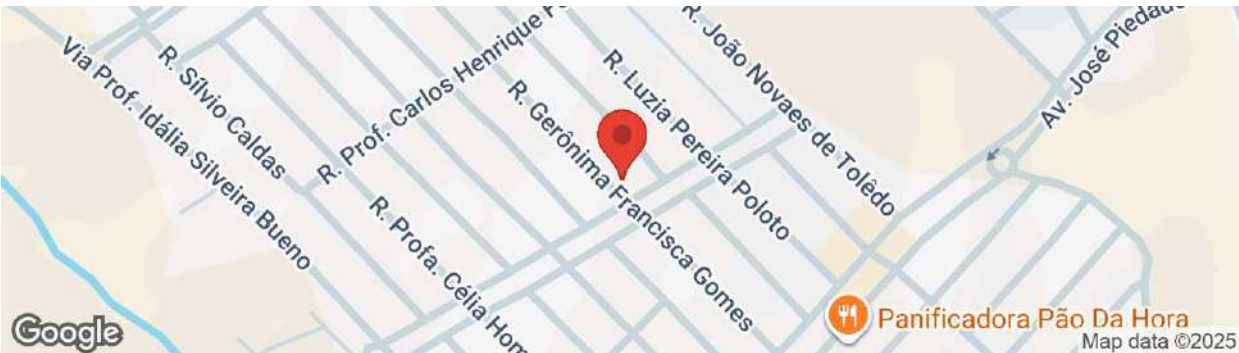

Endereço: R. Gerônima Francisca Gomes, 1776 - Res. Nato Vitorasso, São José do Rio Preto - SP, 15042-013, Brasil. nº 1776. . **CEP:** 15042-013 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Fiscalizado PTB 148 #161750499

Data de início da fiscalização 16/09/2025

Data de término da fiscalização 16/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

Abastece o Res. Antonieta, sendo lá dosados os produtos químicos.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Em detalhe a placa de identificação do poço.



Foto 2 - Em detalhe a placa de identificação do poço.



Foto 3 - Vista geral do poço evidenciando cercamento da área e portão para controle de acesso.



Foto 4 - Painel de controle do poço.



Foto 5 - Detalhe da gaiola de proteção ao redor do cavalete do poço.



Foto 6 - Detalhe da condição da laje de proteção.



Foto 7 - Em detalhe a tubulação para monitoramento do nível do lençol freático e ponto para coleta de água bruta.



Foto 8 - Vista do macromedidor de vazão.



Foto 9 - Detalhe do cercamento do local em boas condições de conservação

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB2.3] Observações

Durante a inspeção, constatou-se a ausência de extintores de incêndio nas instalações da estação e/ou nas viaturas de serviço. Providenciar a regularização imediata, alocando os equipamentos conforme a legislação vigente e as boas práticas de segurança.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Identificada a falta de vedação na extremidade do tubo de aferição de nível. Providenciar a instalação imediata de uma tampa de proteção.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Tubo de verificação de nível do reservatório encontrado sem a devida tampa de proteção.


Novo Item Fiscalizado 13.021 - POÇO PTB 383 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

POÇO PTB 383 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

POÇO PTB 383 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PTB 383 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)

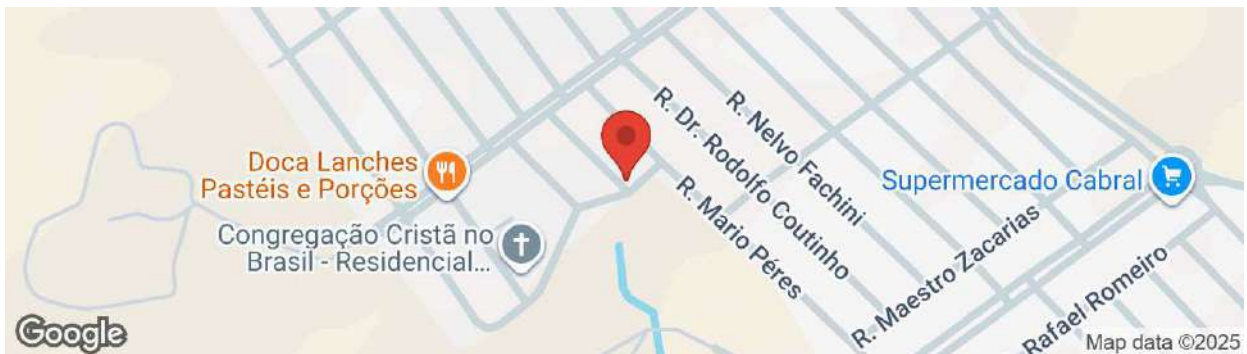

Endereço: R. Leonildo Zampierri, 400 - Res. Nato Vetorezzo, São José do Rio Preto - SP, 15042-124, Brasil. nº 400. . **CEP:** 15042-124 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Fiscalizado PTB 383 #161784556

Data de início da fiscalização 16/09/2025

Data de término da fiscalização 16/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

Abastece o reservatório elevado de concreto Nato Vetorasso.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral da localização do poço e condição do cercamento da área.



Foto 3 - Vista geral do poço com placa de identificação externa.



Foto 2 - Detalhe da boa condição do cercamento da área de entorno ao poço.



Foto 4 - Detalhe da condição da laje de proteção.



Foto 5 - Detalhe da placa de identificação do poço.



Foto 6 - Vista do macromedidor de vazão.



Foto 7 - Detalhe do ponto de coleta de água bruta.



Foto 8 - Detalhe da condição da laje de proteção e sensor de medição de nível do lençol freático.



Foto 9 - Vista do local de armazenamento e de dosagem de cloro e flúor. Local estava fechado.

[CSB2.3] Observações

Durante a inspeção, constatou-se a ausência de extintores de incêndio nas instalações da estação e/ou nas viaturas de serviço. Providenciar a regularização imediata, alocando os equipamentos conforme a legislação vigente e as boas práticas de segurança.

[CSB2.13] Extintor de incêndio com validade expirada

N/A

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

[CSB2.17] Observações

Durante a fiscalização constatou-se que a gaiola de proteção do poço foi retirada para manutenção e não foi reinstalada. Providenciar instalação.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Evidência da gaiola fora do local.


Novo Item Fiscalizado 13.023 - POÇO PTB 165 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

POÇO PTB 165 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

POÇO PTB 165 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PTB 165 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)

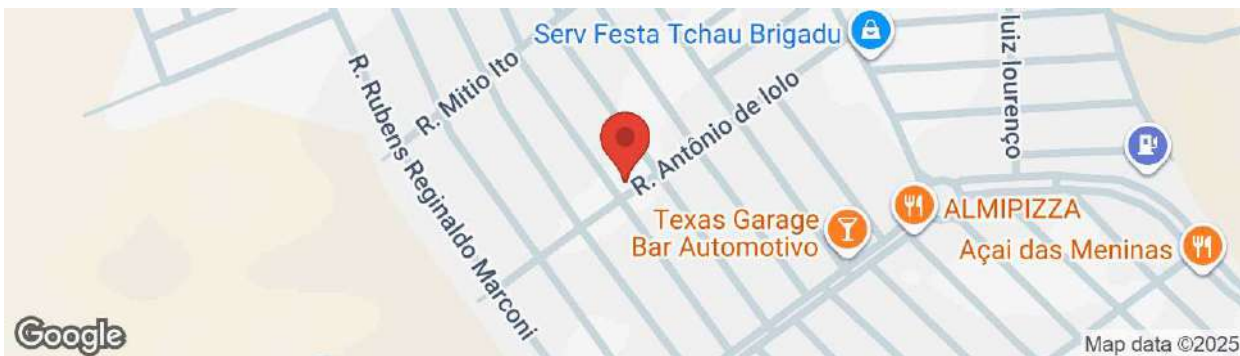

Endereço: R. Guido Chinello, 240 - Res. Aroeiras II, São José do Rio Preto - SP, 15042-127, Brasil. nº 240. . **CEP:** 15042-127 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Fiscalizado	PTB 165 #161796092
Data de início da fiscalização	16/09/2025
Data de término da fiscalização	16/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

Capta do aquífero Bauru e abastece o reservatório elevado Nato Vitorasso.

Fotos de CSB2.0

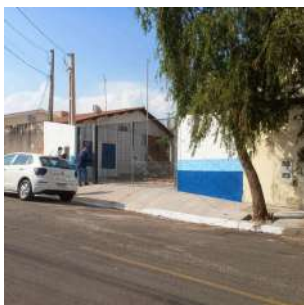


Foto 1 - Detalhe do portão metálico, para controle de acesso ao poço.



Foto 2 - Detalhe da gaiola de proteção ao redor do cavalete do poço.



Foto 3 - Detalhe da placa de identificação do poço.



Foto 4 - Em detalhe a tubulação para monitoramento do nível do lençol freático.



Foto 5 - Detalhe do ponto de coleta de água bruta.



Foto 6 - Vista do macromedidor de vazão.



Foto 7 - Detalhe da condição da laje de proteção.



Foto 8 - Vista do painel de comando elétrico do poço.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB2.3] Observações

Durante a inspeção, constatou-se a ausência de extintores de incêndio nas instalações da estação e/ou nas viaturas de serviço. Providenciar a regularização imediata, alocando os equipamentos conforme a legislação vigente e as boas práticas de segurança.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

A gaiola de proteção metálica do cavalete do poço apresenta pontos de corrosão (ferrugem) em toda a sua estrutura. Executar serviço de recuperação e pintura da estrutura.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Vista geral da gaiola de proteção, evidenciando o estado de conservação e a necessidade de limpeza da área.



Foto 2 - Detalhe da lateral da estrutura, com pontos de corrosão avançada e descascamento da pintura.



Foto 3 - Vista superior mostrando a oxidação nas grade

Novo Item Fiscalizado 13.024 - POÇO PTB 188 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

POÇO PTB 188 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

POÇO PTB 188 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PTB 188 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)



Endereço: R. Rogério Arado, 1490 - Res. Nato Vektorasso, São José do Rio Preto - SP, 15042-135, Brasil. nº 1490. . **CEP:** 15042-135 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Fiscalizado	PTB 188 Rio Preto #161800915
Data de início da fiscalização	16/09/2025
Data de término da fiscalização	16/09/2025

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral da localização do poço e condição do cercamento da área e portão metálico para controle de acesso.



Foto 2 - Vista geral do poço.



Foto 3 - Detalhe da condição da laje de proteção.



Foto 4 - Vista do macromedidor de vazão.



Foto 5 - Em detalhe a tubulação para monitoramento do nível do lençol freático (sem tampa)



Foto 6 - Detalhe do ponto de coleta de água bruta.



Foto 7 - Em detalhe a tubulação para monitoramento do nível do lençol freático.



Foto 8 - Vista do macromedidor de vazão.



Foto 9 - Vista do painel de comando elétrico do poço.



Foto 10 - Detalhe da placa de identificação do poço.

[CSB2.15] Observações

cloração e fluoretação realizados no reservatório aroeira

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

Não Conforme

[CSB2.11] Observações

Foi constatada a operação de poço tubular profundo (PTB 188) para captação de água subterrânea sem a devida Outorga de Direito de Uso (ODU), conforme exigido pela legislação estadual. O documento apresentado pelo fiscalizado, um "Requerimento de Regularização para Captação de Água Subterrânea" (Protocolo nº 20250045586-SDB), não possui validade legal como outorga provisória ou definitiva, conforme explicitamente indicado no próprio formulário e em consonância com o

Decreto Estadual nº
63.262/2018.
Apresentar a Portaria
de Outorga de Direito
de Uso válida para o
poço tubular PTB 188,
emitida pelo órgão
competente.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB2.3] Observações

Durante a inspeção,
constatou-se a
ausência de extintores
de incêndio nas
instalações da estação
e/ou nas viaturas de
serviço. Providenciar a
regularização imediata,
alocando os
equipamentos
conforme a legislação
vigente e as boas
práticas de segurança.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Durante a fiscalização
foi identificada a falta
de vedação na
extremidade do tubo de
aferição de nível.
Providenciar a
instalação imediata de
uma tampa de
proteção.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Tubo de verificação de nível do reservatório encontrado sem a devida tampa de proteção.



Foto 2 - Evidência da falta de vedação na extremidade do tubo de aferição de nível.

POÇO PTB 256 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

POÇO PTB 256 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PTB 256 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)



Endereço: R. Maria Aparecida Germann, 361 - Res. Aroeiras II, São José do Rio Preto - SP, 15042-220, Brasil. nº 361. . **CEP:** 15042-220 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Fiscalizado	poço PTB 256 #161811553
Data de início da fiscalização	16/09/2025
Data de término da fiscalização	16/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Detalhe da indicação improvisada do poço.



Foto 2 - Vista geral da localização do poço.



Foto 3 - Detalhe da condição da laje de proteção.



Foto 4 - Em detalhe a tubulação para monitoramento do nível do lençol freático.



Foto 6 - Vista do macromedidor de vazão.



Foto 8 - Vista interna da Sala do painel de comando elétrico do poço de captação subterrânea.



Foto 11 - Armazenamento e dosagem de cloro.



Foto 5 - Vista do macromedidor de vazão e da gaiola de proteção ao redor do cavalete do poço.



Foto 7 - Detalhe do ponto de coleta de água bruta.



Foto 9 - Vista do local de armazenamento e de dosagem de cloro e flúor.



Foto 10 - Armazenamento e dosagem de Flúor.



Foto 12 - Armazenamento de cloro.



Foto 13 - Armazenamento de Flúor.



Foto 14 - Vista geral da localização do poço e da boa condição do cercamento da área.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB2.4] Observações

Ausência de identificação do poço no padrão do SeMAE (com logo e telefone de contato). Providenciar instalação.

Fotos de CSB2.4



Foto 1 - Identificação do poço fora do padrão SEMAE.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB2.3] Observações

Durante a inspeção, constatou-se a ausência de extintores de incêndio nas instalações da estação e/ou nas viaturas de serviço. Providenciar a regularização imediata, alocando os equipamentos conforme a legislação vigente e as boas práticas de segurança.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Constatou-se a necessidade de limpeza imediata da

bombas dosadoras e
da casa de
armazenamento/dosag
em de cloro e flúor.
Providenciar limpeza
do local.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Evidência da má condição de limpeza do local.



Foto 2 - Evidência da má condição de limpeza do local.



Foto 3 - Evidência de acúmulo de poeira na casa de químicos.


Novo Item Fiscalizado 13.030 - POÇO PTG 09 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

POÇO PTG 09 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

POÇO PTG 09 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PTG 09 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)

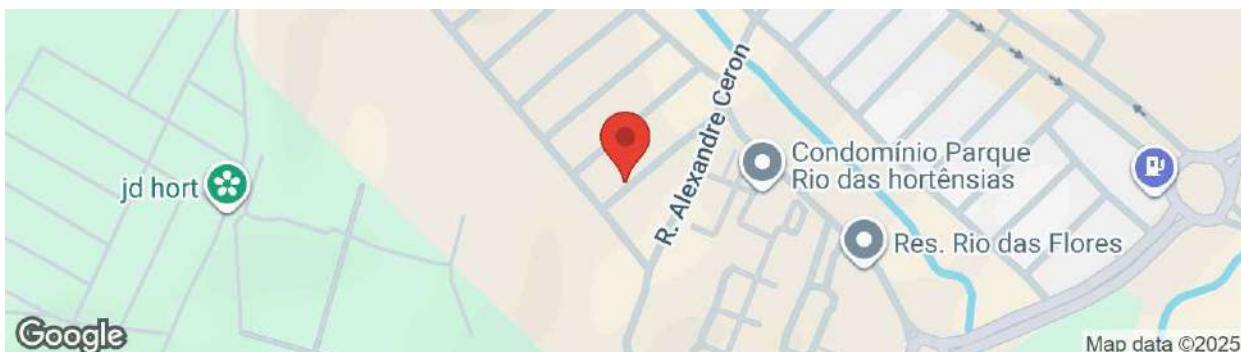

Endereço: R. Jose Osterno D De Aquino, 2896 - Res. Palestra, São José do Rio Preto - SP, 15040-713, Brasil. nº 2896. . **CEP:** 15040-713 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.8059755, long=-49.4314269, accuracy=13.653

Fiscalizado	PTG09 #161899708
Data de início da fiscalização	16/09/2025
Data de término da fiscalização	16/09/2025
Observações Gerais	Captação do aquífero Guarani

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista da condição de cercamento da área.



Foto 2 - Vista geral do poço.



Foto 3 - Vista geral da condição de cercamento da área.



Foto 4 - Detalhe da condição da laje de proteção.



Foto 5 - Detalhe do ponto de coleta de água bruta.



Foto 6 - Em detalhe a tubulação para monitoramento do nível do lençol freático.



Foto 7 - Vista de um dos extintores do local.



Foto 8 - Extintor de incêndio com manutenção de 2o e 3o nível dentro da validade.



Foto 9 - Vista interna da Sala do painel de comando elétrico do poço de captação subterrânea.



Foto 10 - Vista do macromedidor de vazão.



Foto 11 - Vista do macromedidor de vazão.



Foto 12 - Sistema de armazenamento e dosagem de Dióxido de Carbono (CO2).



Foto 13 - Detalhe do painel de instrumentação e controle do tanque de Dióxido de Carbono (CO2).



Foto 14 - Vista do local de armazenamento e de dosagem de cloro e flúor.



Foto 15 - Ponto de adição de CO2.

[CSB2.15] Observações

Foi constatada a falta de identificação no tanque de cloro e que o sistema de fluoretação está inoperante. Providenciar placa de identificação e reativar imediatamente o sistema de fluoretação. Não conformidade apontada na ficha 12.997.

Fotos de CSB2.15



Foto 1 - Tanque de armazenamento de cloro sem identificação.



Foto 2 - Evidência da ausência de Flúor.

Novo Item Fiscalizado 13.032 - POÇO PTB 202 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

POÇO PTB 202 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

POÇO PTB 202 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PTB 202 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)



Endereço: R. José Aparecido Pinto, 1411 - Res. Ary Attab, São José do Rio Preto - SP, 15040-668, Brasil. nº 1411. . **CEP:** 15040-668 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Fiscalizado	PTB202 #161899682
Data de início da fiscalização	16/09/2025
Data de término da fiscalização	16/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral da localização do poço e condição do cercamento da área.



Foto 2 - Detalhe do cercamento do local em boas condições de conservação.



Foto 3 - Vista geral do poço



Foto 4 - Detalhe do portão metálico, para controle de acesso ao poço.



Foto 5 - etalhe do portão metálico, para controle de acesso ao poço.



Foto 7 - Detalhe da placa de identificação do poço.



Foto 9 - Detalhe da condição da laje de proteção.



Foto 11 - Vista do macromedidor de vazão.



Foto 13 - Em detalhe a tubulação para monitoramento do nível do lençol freático.



Foto 6 - Vista do reservatório com detalhe para a identificação do local com telefone de contato.



Foto 8 - Detalhe da gaiola de proteção ao redor do cavalete do poço.



Foto 10 - Vista do macromedidor de vazão.



Foto 12 - Detalhe do macromedidor de vazão.



Foto 14 - Local de armazenamento de produto químico.



Foto 15 - Armazenamento e dosagem de Flúor.



Foto 16 - Armazenamento e dosagem de cloro.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB2.3] Observações

Durante a inspeção, constatou-se a ausência de extintores de incêndio nas instalações da estação e/ou nas viaturas de serviço. Providenciar a regularização imediata, alocando os equipamentos conforme a legislação vigente e as boas práticas de segurança.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Constatou-se a necessidade de limpeza imediata da bombas dosadoras e da casa de armazenamento/dosagem de cloro e flúor. Providenciar limpeza.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Evidência da necessidade de limpeza imediata da bombas dosadoras e da casa de armazenamento/dosagem de cloro e flúor.



Foto 2 - Evidência da necessidade de limpeza imediata da bombas dosadoras e da casa de armazenamento/dosagem de cloro e flúor.

POÇO PTB 201 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

POÇO PTB 201 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PTB 201 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)



Endereço: 6H26+45, São José do Rio Preto - SP, Brasil. . **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.8014529, long=-49.4328018, accuracy=13.653

Fiscalizado	PTB 201 #161899694
Data de início da fiscalização	16/09/2025
Data de término da fiscalização	16/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral da localização do poço e condição do cercamento da área.



Foto 2 - Detalhe da gaiola de proteção ao redor do cavalete do poço.



Foto 3 - Detalhe da condição da laje de proteção.



Foto 4 - Vista do macromedidor de vazão.



Foto 5 - Vista do macromedidor de vazão.



Foto 6 - Em detalhe a tubulação para monitoramento do nível do lençol freático.



Foto 7 - Detalhe do ponto de coleta de água bruta.



Foto 8 - Detalhe do ponto de coleta de água bruta.



Foto 9 - Vista do local de armazenamento e de dosagem de cloro e flúor. Local estava fechado.



Foto 10 - vista geral do poço.



Foto 11 - Em detalhe a placa de identificação do poço.



Foto 12 - Vista do local de armazenamento e de dosagem de cloro e flúor. Local estava fechado.



Foto 13 - Vista geral do reservatório evidenciando cercamento da área e portão para controle de acesso.

[CSB2.5] Ausência de laje de proteção

Não Conforme

[CSB2.5] Observações

Durante a inspeção, constatou-se uma fissura na laje de proteção do poço. Providenciar reparo.

Fotos de CSB2.5



Foto 1 - Evidência da fissura na laje de proteção do poço.

Novo Item Fiscalizado 13.036 - POÇO PTB 115 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

POÇO PTB 115 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

POÇO PTB 115 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PTB 115 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)



Endereço: R. João de O Martins Alves, 2050 - Res. Nato Vitorasso, São José do Rio Preto - SP, 15042-108, Brasil. nº 2050. . **CEP:** 15042-108 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7954389, long=-49.4332806, accuracy=13.653

Fiscalizado	PTB 115 Antonieta #161899693
Data de início da fiscalização	16/09/2025
Data de término da fiscalização	16/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Em detalhe a placa de identificação do poço.



Foto 2 - Detalhe do ponto de coleta de água bruta.



Foto 3 - Em detalhe a tubulação para monitoramento do nível do lençol freático.



Foto 4 - Em detalhe a tubulação para monitoramento do nível do lençol freático.



Foto 5 - Detalhe da condição da laje de proteção.



Foto 6 - Detalhe da gaiola de proteção ao redor do cavalete do poço.



Foto 7 - Vista da gaiola de proteção ao redor do cavalete do poço.



Foto 8 - Vista geral do poço com reservatório ao fundo.



Foto 9 - Em detalhe o portão metálico para controle de acesso ao local.



Foto 10 - Vista geral da localização do poço e condição do cercamento da área.



Foto 11 - - Detalhe do ponto de dosagem de cloro e flúor.



Foto 12 - Armazenamento e dosagem de Cloro.



Foto 13 - Armazenamento e dosagem de cloro



Foto 14 - Local de armazenamento e dosagem de produtos químicos.



Foto 15 - Local de armazenamento e dosagem de produtos químicos.

[CSB2.6] Observações

Durante a fiscalização foram constatadas trincas no visor do macromedidor de vazão do poço. Providenciar substituição do visor..

Fotos de CSB2.6



Foto 1 - Evidência de trincas no visor do macromedidor.



Foto 2 - Evidência de trincas no visor do macromedidor.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Não Conforme

[CSB2.15] Observações

Durante a fiscalização foi observado que a bomba dosadora de flúor estava parada. Providenciar regularização do processo de fluoretação, conforme legislação vigente.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB2.3] Observações

Durante a inspeção, constatou-se a ausência de extintores de incêndio nas instalações da estação e/ou nas viaturas de serviço. Providenciar a regularização imediata, alocando os equipamentos conforme a legislação vigente e as boas práticas de segurança.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Durante a inspeção, constatou-se má condição de limpeza do

local de armazenamento/dosagem de cloro e flúor. Providenciar limpeza imediata e definir um procedimento de rotina de limpeza. Além disso, foi observada a ausência de identificação padronizada nos tanques de armazenamento de produtos químicos (Cloro e Flúor). Providenciar a criação de um padrão de identificação para os tanques de armazenamento de Cloro (Cl) e Flúor (Fl). Implementar este padrão na unidade inspecionada e replicá-lo em todas as demais unidades para garantir a conformidade e a segurança operacional.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Evidência da necessidade de limpeza imediata da bomba dosadora e da casa de armazenamento/dosagem de cloro e flúor.

Novo Item Fiscalizado 13.037 - POÇO PTB 180 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

POÇO PTB 180 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

POÇO PTB 180 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



Endereço: Av. Aparecida de São Vitorazzo, 680 - Res. Aroeiras II, São José do Rio Preto - SP, 15055-165, Brasil. nº 680. . CEP: 15055-165 / Cidade: São José do Rio Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7922483, long=-49.440809, accuracy=13.653

Fiscalizado	PTB 180 nat0razzo #161899714
Data de início da fiscalização	16/09/2025
Data de término da fiscalização	16/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Em detalhe o portão metálico para controle de acesso ao local.



Foto 2 - Vista geral da localização do poço e condição do cercamento da área.



Foto 3 - Em detalhe a placa de identificação do poço.



Foto 4 - Detalhe da condição da laje de proteção.



Foto 5 - Detalhe do ponto de coleta de água bruta.



Foto 6 - Em detalhe a tubulação para monitoramento do nível do lençol freático.



Foto 7 - Vista do macromedidor da vazão.

[CSB2.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[CSB2.1] Observações

Durante a fiscalização constatou-se que alguns trechos da cerca não estão em boas condições. Providenciar reparo.

Fotos de CSB2.1



Foto 1 - Evidência da necessidade de manutenção do certamento.



Foto 2 - Evidência da necessidade de manutenção no cercamento.



Foto 3 - Evidência da necessidade de manutenção no cercamento.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB2.3] Observações

Durante a inspeção, constatou-se a ausência de extintores de incêndio nas instalações da estação e/ou nas viaturas de serviço. Providenciar a regularização imediata, alocando os equipamentos conforme a legislação vigente e as boas práticas de segurança.

Novo Item Fiscalizado 13.038 - POÇO PTB 168 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

POÇO PTB 168 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

POÇO PTB 168 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PTB 168 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)



Endereço: R. Otávio Ciconi, 1500 - Res. Aroeiras II, São José do Rio Preto - SP, 15052-864, Brasil. nº 1500. . **CEP:** 15052-864 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.788186, long=-49.4400615, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço PTB 168 Mato Vernazzo #161899680
--------------------	---------------------------------------

Data de início da fiscalização	16/09/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	16/09/2025
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral do poço e do portão metálico para controle de acesso ao local.



Foto 2 - Em detalhe a tubulação para monitoramento do nível do lençol freático.



Foto 3 - Em detalhe o ponto de coleta de água bruta.



Foto 4 - Vista do macromedidor de vazão.



Foto 5 - Detalhe da condição da laje de proteção.

[CSB2.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[CSB2.1] Observações

Durante a inspeção, constatou-se que o cercamento perimetral da unidade encontra-se em estado precário e danificado em múltiplos pontos. Foram observados mourões de concreto quebrados, tela de alambrado rompida e o uso de arame farpado de forma improvisada e insegura. Realizar a reparação imediata e completa de todo o cercamento, substituindo os mourões quebrados,

consertando ou
trocando os trechos de
tela danificados

Fotos de CSB2.1



Foto 1 - Vista geral do cercamento, evidenciando mourão de concreto quebrado e a inclinação da estrutura, o que compromete a integridade de todo o perímetro.



Foto 2 - Detalhe da cerca ao lado do portão de acesso, mostrando a falta de alinhamento e a precariedade da sustentação, indicando falha estrutural e de conservação.



Foto 3 - Evidência de reparo improvisado com arame farpado emaranhado na base do cercamento, representando um risco de acidente e demonstrando a ineficácia da proteção.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB2.4] Observações

Durante a inspeção, constatou-se a placa de identificação oficial do poço fora do padrão do Sema. Adequar a identificação da unidade, instalando uma nova placa no padrão SEMAE em local de boa visibilidade, e realizando a pintura da estrutura para remover a marcação improvisada.

Fotos de CSB2.4



Foto 1 - Evidência da falta de placa de identificação padronizada. A identificação da unidade (PTB 168) foi feita fora do padrão exigido.



Foto 2 - Evidência do estado de conservação da placa de identificação.

[CSB2.15] Observações	Processos de cloração e Fluoretação realizados no reservatório próximo ao local.
[CSB2.16] Produtos químicos vencidos	N/A
[CSB2.13] Extintor de incêndio com validade expirada	Não Conforme
[CSB2.13] Observações	Durante a inspeção, constatou-se a ausência de extintores de incêndio nas instalações da estação e/ou nas viaturas de serviço. Providenciar a regularização imediata, alocando os equipamentos conforme a legislação vigente e as boas práticas de segurança.
[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[CSB2.17] Observações	Durante a inspeção, constatou-se a ausência de manutenção e conservação na unidade. Foram identificados presença de entulho, crescimento de vegetação e corrosão avançada na gaiola de proteção do cavalete. Providenciar a regularização imediata da unidade, executando a remoção

dos resíduos, a supressão vegetal (capina) e o tratamento anticorrosivo com pintura da estrutura metálica.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Registro de materiais inservíveis (entulho) e vegetação na área operacional.



Foto 2 - Vista complementar da disposição inadequada de resíduos e da ausência de supressão vegetal.



Foto 3 - Vista geral da gaiola de proteção, onde se observa o processo de corrosão e o destacamento da película de tinta.



Foto 4 - Detalhe da estrutura metálica da gaiola de proteção, evidenciando o estágio avançado do processo de oxidação e a necessidade de tratamento de superfície e pintura.

Novo Item Fiscalizado 13.039 - POÇO PTB 187 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

POÇO PTB 187 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

POÇO PTB 187 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PTB 187 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)



Endereço: R. João Arcanjo, 511 - Res. Aroeiras II, São José do Rio Preto - SP, 15042-237, Brasil. nº 511. . **CEP:** 15042-237 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7876079, long=-49.4419177, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço ptb 187 #161899679
Data de início da fiscalização	16/09/2025
Data de término da fiscalização	16/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - cercamento



Foto 3 - Em detalhe o ponto de coleta de água bruta.



Foto 2 - vista geral



Foto 4 - dosagem



Foto 5 - Ponto de dosagem de Cloro.



Foto 6 - Armazenamento de flúor sem identificação



Foto 7 - Armazenamento e dosagem de Cloro.



Foto 8 - Local de armazenamento e dosagem de produtos químicos.



Foto 9 - Detalhe da placa de identificação do poço.



Foto 10 - Vista do macromedidor de vazão.



Foto 11 - Em detalhe a tubulação para monitoramento do nível do lençol freático.



Foto 12 - Detalhe da condição da laje de proteção.

[CSB2.3] Observações

Durante a inspeção, constatou-se a ausência de extintores de incêndio nas instalações da estação e/ou nas viaturas de serviço. Providenciar a regularização imediata, alocando os equipamentos conforme a legislação vigente e as boas práticas de segurança.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB2.12] Observações

Durante a inspeção, foi constatado um vazamento no ponto de conexão da linha de dosagem de Cloro (Cl). Providenciar o reparo imediato do ponto de vazamento, garantindo a estanqueidade completa da conexão.

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - vazamento na dosagem de cl

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Durante a inspeção, foram constatadas falhas de manutenção e segurança na laje do reservatório. Identificou-se a ausência de tampa de proteção na extremidade do tubo de aferição de nível, expondo o sistema a contaminações, e a

presença de terra solta, indicativo de infestação por insetos (formigas). Providenciar a limpeza imediata da laje, a instalação de uma tampa de proteção no tubo de nível e a aplicação de medidas para controle dos insetos. Constatou-se a necessidade de limpeza imediata da bombas dosadoras e da casa de armazenamento/dosagem de cloro e flúor. Providenciar limpeza e identificação para os tanques de armazenamento de Cloro (Cl) e Flúor (Fl).

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Acúmulo de terra na laje do reservatório, indicativo de atividade de insetos e falha no procedimento de limpeza.



Foto 2 - Detalhe do tubo de aferição de nível sem a tampa de vedação, configurando um ponto de vulnerabilidade para a contaminação da água.



Foto 3 - Evidência da necessidade de limpeza imediata da bombas dosadoras e da casa de armazenamento/dosagem de cloro e flúor.

POÇO PTB 253 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

POÇO PTB 253 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PTB 253 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)



Endereço: Zona Rural - R. José dos Reis Pereira, 204 - Estância Santa Catarina, São José do Rio Preto - SP, 15062-064, Brasil. nº 204. . **CEP:** 15062-064 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7841672, long=-49.4404681, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço PTB 253 #161899689
Data de início da fiscalização	16/09/2025
Data de término da fiscalização	16/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral da localização do poço e condição do cercamento da área em boas condições.



Foto 2 - Detalhe da condição da laje de proteção.



Foto 3 - Detalhe do ponto de coleta de água bruta.



Foto 4 - Vista do local de armazenamento e de dosagem de cloro e flúor.



Foto 5 - Vista do local de armazenamento e de dosagem de cloro e flúor.



Foto 6 - Detalhe da gaiola de proteção ao redor do cavalete do poço.



Foto 7 - Vista geral da localização do poço e condição do cercamento da área.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB2.4] Observações

Durante a inspeção, constatou-se a ausência de uma placa de identificação oficial da área, conforme o padrão SEMAE. A identificação existente (PTB 68) foi realizada de forma improvisada e precária, o que dificulta a legibilidade e compromete a padronização visual das. Adequar a identificação da unidade, instalando uma placa oficial no

padrão SeMAE, em local de boa visibilidade.

Fotos de CSB2.4



Foto 1 - Evidência da falta de placa de identificação padronizada. A identificação da unidade (PTB 253) foi feita fora padrão SEMAE exigido.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Não Conforme

[CSB2.6] Observações

Durante a inspeção, constatou-se que o visor (relojoaria) do macromedidor encontra-se com acúmulo de sujeira e/ou condensação interna, dificultando a leitura dos dados de volume. A impossibilidade de uma leitura precisa compromete o controle operacional e a apuração de perdas. Providenciar a limpeza imediata do visor. Caso a limpeza não solucione o problema de visualização, programar a substituição do relógio do medidor.

Fotos de CSB2.6



Foto 1 - Detalhe do visor do macromedidor com visibilidade prejudicada, impossibilitando a coleta de leitura.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Não Conforme

[CSB2.9] Observações

Durante a inspeção, constatou-se a ausência da tubulação para monitoramento de nível (tubo piezométrico) na laje do poço. A falta deste dispositivo impede a medição dos níveis estático e dinâmico, impossibilitando a gestão adequada do aquífero e a avaliação da performance do poço. Providenciar a instalação de um tubo piezométrico, conforme as normas técnicas aplicáveis, para permitir o correto monitoramento do lençol freático.

Fotos de CSB2.9



Foto 1 - Vista superior da laje do poço, evidenciando a ausência de um tubo piezométrico para medição de nível.



Foto 2 - Evidência da ausência da tubulação de monitoramento do nível do lençol freático.



Foto 3 - Evidência da ausência da tubulação de monitoramento do nível do leçol freático.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB2.3] Observações

Durante a inspeção, constatou-se a ausência de extintores de incêndio nas instalações da estação e/ou nas viaturas de serviço. Providenciar a regularização imediata, alocando os equipamentos conforme a legislação vigente e as boas práticas de segurança.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Durante a inspeção, constatou-se a ausência de identificação padronizada nos tanques de armazenamento de produtos químicos (Cloro e Flúor). Providenciar a criação de um padrão de identificação para os tanques de armazenamento de Cloro (Cl) e Flúor (Fl). Implementar este padrão na unidade inspecionada e replicá-lo em todas as demais unidades para garantir a conformidade e a segurança operacional.

POÇO PTB 402 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

POÇO PTB 402 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PTB 402 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)



Endereço: R. Maria Corrêa Petrocilo, 60 - Res. Aroeiras II, São José do Rio Preto - SP, 15042-236, Brasil. nº 60. . **CEP:** 15042-236 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7841768, long=-49.443491, accuracy=13.653

Fiscalizado	PTB402 #161899713
Data de início da fiscalização	16/09/2025
Data de término da fiscalização	16/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

Processo de cloração e fluoretação são realizados nos reservatórios Mirante e Marialva Melo.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral do poço e do portão metálico para controle de acesso ao local.



Foto 2 - Vista geral da localização do poço e condição do cercamento da área em boas condições..



Foto 3 - Detalhe da condição da laje de proteção.



Foto 5 - em detalhe o ponto de coleta de água bruta.



Foto 7 - Detalhe do poço sem a gaiola de proteção ao redor do cavalete.



Foto 4 - Vista do macromedidor de vazão.



Foto 6 - Detalhe da placa de identificação do poço.



Foto 8 - Em detalhe a tubulação para monitoramento do nível do lençol freático.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Não foi apresentado o último laudo de análise da qualidade da água bruta, comprovando o monitoramento semestral obrigatório. Apresentar o laudo de análise da água bruta do poço PTB 402, realizado por laboratório acreditado, conforme Portaria GM/MS nº 888/2021.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB2.3] Observações

Durante a inspeção, constatou-se a ausência de extintores de incêndio nas

instalações da estação e/ou nas viaturas de serviço. Providenciar a regularização imediata, alocando os equipamentos conforme a legislação vigente e as boas práticas de segurança.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB2.12] Observações

Foram constatados indícios de vazamentos aparentes no cavalete. Providenciar reparo.

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Evidência de vazamentos aparentes.



Foto 2 - Evidência de vazamentos aparentes.

2. Reservatórios

Novo Item Fiscalizado 13.013 - RESERVATÓRIO ELEVADO RESIDENCIAL PALESTRA (São José do Rio Preto)

RESERVATÓRIO ELEVADO RESIDENCIAL PALESTRA

RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO - RESIDENCIAL PALESTRA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO - RESIDENCIAL PALESTRA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)



Endereço: R. José Barbosa, 2911 - Res. Palestra, São José do Rio Preto - SP, 15040-720, Brasil. nº 2911. . **CEP:** 15040-720 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.80242, long=-49.43504, accuracy=13.653

Fiscalizado	res elevado Palestra Rio preto #161723044
Data de início da fiscalização	17/09/2025
Data de término da fiscalização	17/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

O reservatório é abastecido pelos poços 202 e 201.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral externa do reservatório evidenciando cercamento da área e controle de acesso através de portão metálico.



Foto 2 - Detalhe do guarda corpo na escada e plataforma intermediária na parte superior do reservatório.



Foto 3 - vista do reservatório com detalhe para a identificação do local com telefone de contato.



Foto 4 - Vista geral do reservatório elevado.



Foto 5 - Vista interna do reservatório: detalhe do quadro de automação e instrumentação, incluindo sensor de nível e manômetro da tubulação.

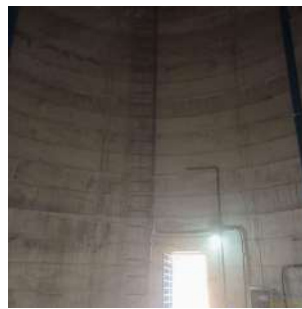


Foto 6 - Vista da escada e guarda-corpo na parte inferior interna do reservatório

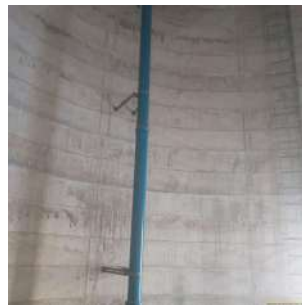


Foto 7 - Detalhe da tubulação de entrada do reservatório.



Foto 8 - Vista do quadro elétrico e sensor de nível para controle operacional.



Foto 9 - Detalhe do manômetro do reservatório.



Foto 10 - Detalhe do sensor para medição de nível do reservatório.



Foto 11 - Em detalhe a fita condutora do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)



Foto 12 - Em detalhe a fita condutora do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)



Foto 13 - Detalhe da placa de indicação do poço que abastece o reservatório.



Foto 14 - Vista geral do reservatório elevado com detalhe ao posicionamento da haste do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)


Novo Item Fiscalizado 13.019 - RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO ANTONIETA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO ANTONIETA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO ANTONIETA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO ANTONIETA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)

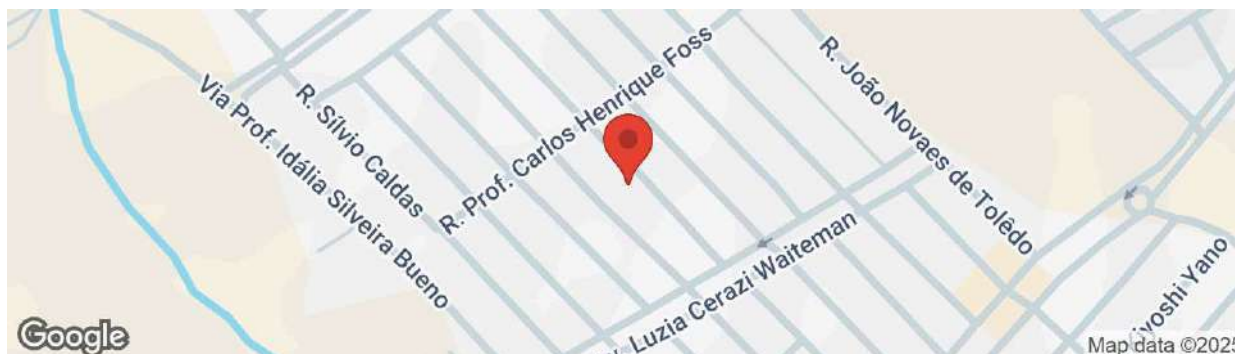

Endereço: R. Mafalda Rillo, 1939 - Res. Nato Vitorasso, São José do Rio Preto - SP, 15042-010, Brasil. nº 1939. . **CEP:** 15042-010 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Fiscalizado	res elevado Antonieta Rio preto #161752144
Data de início da fiscalização	16/09/2025
Data de término da fiscalização	16/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral externa do reservatório, evidenciando cercamento da área e controle de acesso através de portão metálico.



Foto 2 - Vista geral do reservatório elevado com detalhe ao posicionamento da haste do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).



Foto 3 - vista do reservatório com detalhe para a identificação do local com telefone de contato.



Foto 4 - Vista interna do reservatório: detalhe do sensor para medição de nível do reservatório.



Foto 5 - Detalhe do sensor para medição de nível do reservatório.



Foto 6 - Tubulação de entrada de água no reservatório.



Foto 7 - Detalhe do ponto de dosagem de cloro.



Foto 8 - Vista do macromedidor de saída do reservatório.



Foto 9 - Vista do macromedidor de saída do reservatório.



Foto 10 - Vista da nova casa de comando (abrigo de alvenaria) construída para a realocação dos

painéis elétricos. A medida visa retirar os equipamentos da área interna do reservatório, em conformidade com as normas de segurança e facilitando o acesso para manutenção.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Ausência de plataformas intermediárias a cada lance de 5,00 metros de altura na escada do reservatório, em desacordo com o item 5.16.3 da NBR 12217/1994.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Escada com guarda fora das especificações da NBR 12217/1994.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES6.12] Observações

Durante a fiscalização não foi identificado tubo extravasor no reservatório. Providenciar adequação

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Constatada a ausência de tampa ou grade na caixa de passagem, expondo trabalhadores a risco iminente de queda e acidentes. Providenciar o fechamento imediato da abertura com tampa ou grade resistente, garantindo o acesso seguro para operações.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Evidência da ausência de tampa ou grade horizontal sobre a caixa de passagem de válvulas.



Foto 2 - Detalhe da ausência de tampa ou grade horizontal sobre a caixa de passagem de válvulas.

Novo Item Fiscalizado 13.022 - RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO NATO VETORASSO - CÉLULA 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO NATO VETORASSO - CÉLULA 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO NATO VETORASSO - CÉLULA 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO NATO VETORASSO - CÉLULA 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)



Endereço: R. Jaime dos Santos Pereira, 401 - Res. Aroeiras II, São José do Rio Preto - SP, 15042-172, Brasil. nº 401. . **CEP:** 15042-172 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Fiscalizado	res elevado nato vetorazi Rio preto #161791284
--------------------	--

Data de início da fiscalização	16/09/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	16/09/2025
--	------------

Observações Gerais	
---------------------------	--

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral externa do reservatório, evidenciando cercamento da área e controle de acesso através de portão metálico.



Foto 2 - Vista do reservatório com detalhe para a identificação do local com telefone de contato.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Detalhe do guarda corpo na escada do reservatório.



Foto 5 - Em detalhe manômetro e registro para coleta de água para análise.



Foto 6 - Válvula **sem o seu dispositivo de acionamento** (volante/manopla).



Foto 7 - Vista da nova casa de comando (abrigo de alvenaria) construída para a realocação dos painéis elétricos.



Foto 8 - Armazenamento e dosagem de Flúor.



Foto 9 - Armazenamento e dosagem de cloro



Foto 10 - Detalhe do ponto de dosagem de produto químico.



Foto 11 - Detalhe do ponto de dosagem de outro ponto de produto químico.



Foto 12 - Detalhe do macromedidor para medição da vazão de entrada da água captada pelos poços.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

A plataforma intermediária da escada apresenta uma abertura, e os lances da escada estão alinhados no mesmo eixo, expondo o trabalhador a um risco de queda de grande altura. Esta configuração anula a função da plataforma como dispositivo de interrupção de queda. Verificar o caso com equipe de Engenharia de segurança e readequar.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Evidência de lances de escada alinhados de forma inadequada no mesmo eixo.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Presença de rachaduras de grande porte na parede interna do reservatório e possível risco estrutural. Providenciar reparo./ Constatou-se a necessidade de limpeza imediata da bombas dosadoras e da casa de armazenamento/dosagem de cloro e flúor. Providenciar limpeza.

Fotos de RES6.14

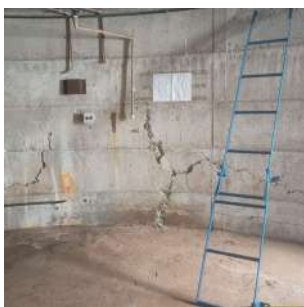


Foto 1 - Vista geral do interior do reservatório, evidenciando rachaduras na parede e a necessidade de manutenção.



Foto 2 - Detalhe de fissura na parede de concreto, indicando patologia estrutural.



Foto 3 - Detalhe de outra rachadura significativa na estrutura interna.



Foto 4 - Detalhe de outra rachadura significativa na estrutura interna.



Foto 5 - Vista geral do interior do reservatório, evidenciando rachaduras na parede e a necessidade de manutenção.



Foto 6 - Evidência de fissura na parede de concreto.



Foto 7 - Constatou-se a necessidade de limpeza imediata da bombas dosadoras e da casa de armazenamento/dosagem de cloro e flúor.

Novo Item Fiscalizado 13.025 - RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO AROEIRA II - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO AROEIRA II - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO AROEIRA II - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO AROEIRA II - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)



Endereço: R. João Arcanjo, 529 - Parque Das Aroeiras II, São José do Rio Preto - SP, 15042-166, Brasil. nº 529. . **CEP:** 15042-166 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7877117, long=-49.4418267, accuracy=13.653

Fiscalizado

res elevado aroeira Rio preto #161797739

Data de início da fiscalização

16/09/2025

Data de término da fiscalização

16/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório elevado.



Foto 2 - Detalhe do cercamento do local em boas condições de conservação.



Foto 3 - Em detalhe o posicionamento da haste do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).



Foto 4 - Vista do reservatório com detalhe para a identificação do local com telefone de contato.



Foto 5 - Detalhe do guarda corpo na escada e plataforma intermediária na parte superior do reservatório.

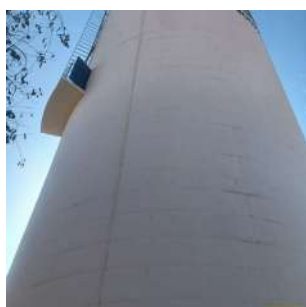


Foto 6 - Detalhe da fita do SPDA.



Foto 7 - Vista do macromedidor da vazão de saída do reservatório.



Foto 8 - Saída do tubo extravasor.



Foto 9 - Vista interna do reservatório: detalhe do quadro de automação e instrumentação.



Foto 10 - Detalhe das tubulações de entrada e saída do reservatório.



Foto 11 - Vista interna do reservatório: detalhe do sensor de nível para controle operacional.

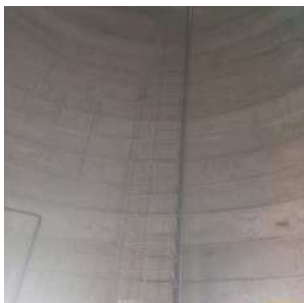


Foto 12 - Vista da escada e guarda-corpo na parte inferior interna do reservatório.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Constatada a ausência de tampa ou grade na caixa de passagem, expondo trabalhadores a risco iminente de queda e acidentes. Providenciar o fechamento imediato da abertura com tampa ou grade resistente, garantindo o acesso seguro para operações.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Evidência da ausência de tampa ou grade horizontal sobre a caixa de passagem de válvulas.



Foto 2 - Detalhe do interior da caixa de passagem, mostrando a profundidade e os equipamentos expostos. A ausência de tampa ou grade de proteção é uma falha crítica de segurança.



Foto 3 - Vista geral da área operacional, evidenciando a caixa de passagem de válvulas completamente aberta e sem qualquer tipo de proteção contra quedas, configurando risco iminente de acidente.

Novo Item Fiscalizado 13.026 - RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO MIRANTE - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO MIRANTE - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO MIRANTE - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO MIRANTE - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)



Endereço: Zona Rural - R. José dos Reis Pereira, 204 - Estância Santa Catarina, São José do Rio Preto - SP, 15062-064, Brasil. nº 204. . **CEP:** 15062-064 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.78408, long=-49.4404367, accuracy=13.653

Fiscalizado	res elevado mirante #161804782
Data de início da fiscalização	16/09/2025
Data de término da fiscalização	16/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

Este reservatório é vaso comunicante com o reservatório Marilda Melo

Fotos de RES6.0



Foto 1 - vista do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório com detalhe a fita condutora do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).



Foto 3 - Vista do local de armazenamento e de dosagem de cloro e flúor localizado na base do reservatório.



Foto 4 - Vista do tudo extravasor do reservatório.



Foto 5 - Detalhe do guarda corpo na escada e plataforma intermediária na parte superior do reservatório.



Foto 6 - Vista geral externa do reservatório, evidenciando as boas condições de cercamento da área.



Foto 7 - Em detalhe a identificação do local com telefone de contato.



Foto 8 - Detalhe do sensor para medição de nível do reservatório.



Foto 9 - Detalhe das tubulações de entrada e saída do reservatório.



Foto 10 - Detalhe do ponto de coleta de água do reservatório para amostragem .

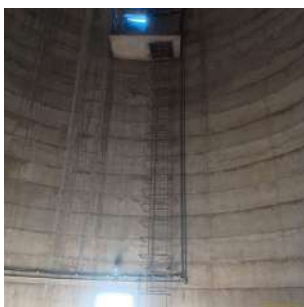


Foto 11 - Vista da escada e guarda-corpo na parte inferior interna do reservatório.



Foto 12 - Macromedidor de saída.



Foto 13 - Caixa de passagem de tubulação com tampa.

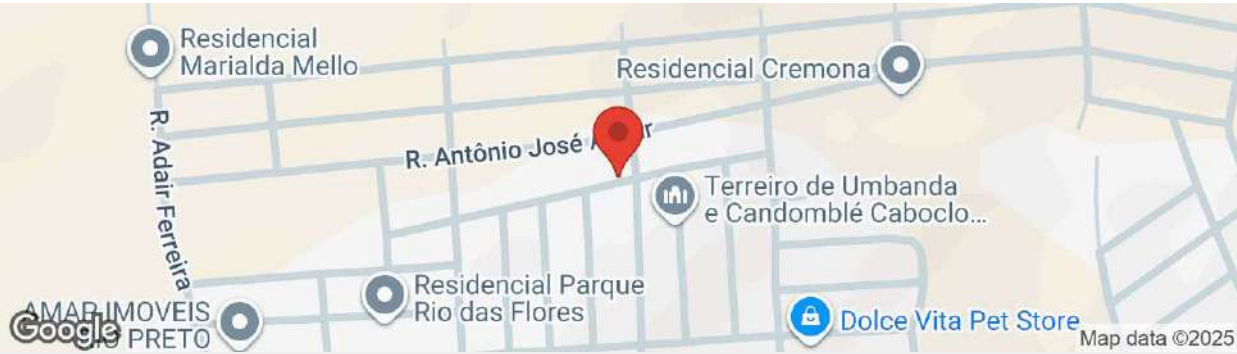


Foto 14 - Em detalhe o macromedidor de vazão de saída do reservatório Mirante.

Novo Item Fiscalizado 13.028 - RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO MARILDA MELO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO MARILDA MELO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO MARILDA MELO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO MARILDA MELO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)



Endereço: Zona Rural - R. José dos Reis Pereira, 204 - Estância Santa Catarina, São José do Rio Preto - SP, 15062-064, Brasil. nº 204. . **CEP:** 15062-064 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7841633, long=-49.4403717, accuracy=13.653

Fiscalizado	res elevado marilda melo #161804740
Data de início da fiscalização	16/09/2025
Data de término da fiscalização	16/09/2025
Observações Gerais	Este reservatório é vaso comunicante com o reservatório Mirante.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Detalhe do guarda corpo na escada e plataforma intermediária na parte superior do reservatório.



Foto 2 - vista do reservatório com detalhe para a identificação do local com telefone de contato.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Em detalhe a fita condutora do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e o guarda corpo na escada e plataforma intermediária na parte superior do reservatório.

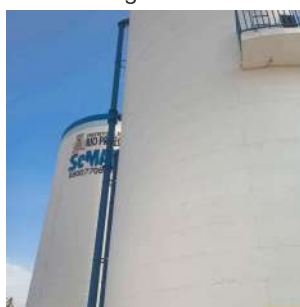


Foto 5 - Detalhe do Tubo extravasor do reservatório.



Foto 6 - Vista da extremidade de saída tubo extravasor do reservatório.



Foto 7 - Vista da escada e guarda-corpo na parte inferior interna do reservatório.



Foto 8 - Detalhe do ponto de coleta de água do reservatório para amostragem .



Foto 9 - Detalhe do sensor para medição de nível do reservatório.



Foto 10 - Em detalhe o macromedidor de vazão de saída do reservatório Marilda Melo

Novo Item Fiscalizado 13.031 - RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO CONCRETO PALESTRA PTG - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO CONCRETO PALESTRA PTG - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO CONCRETO PALESTRA PTG - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO CONCRETO PALESTRA PTG - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)



Endereço: R. José Osterno Diógenes de Aquino, 2906 - Res. Palestra, São José do Rio Preto - SP, 15040-713, Brasil. nº 2906. . **CEP:** 15040-713 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.805361, long=-49.4313584, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório sistema Palestra #161899698
Data de início da fiscalização	16/09/2025
Data de término da fiscalização	16/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Detalhe do guarda corpo na escada do reservatório.



Foto 2 - Detalhe do cercamento do local em boas condições de conservação.



Foto 3 - Detalhe do cercamento do local em boas condições de conservação.



Foto 4 - Vista do Tubo extravasor.



Foto 5 - Vista do reservatório com detalhe para a identificação do local com telefone de contato.



Foto 6 - Vista da tampa de inspeção com tela de proteção contra entrada de animais.



Foto 7 - Detalhe da tampa de inspeção.



Foto 8 - Detalhe do portão metálico para controle de acesso ao local com placa de identificação do poço.



Foto 9 - Detalhe para a identificação do local com telefone de contato.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Contatada a presença de escada com altura superior a 5 metros sem guarda corpo. Providenciar instalação de guarda corpo.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Evidência da ausência de guarda corpo.



Foto 2 - Evidência da ausência de guarda corpo.



Foto 3 - Evidência da ausência de guarda corpo.



Foto 4 - Evidência da ausência de guarda corpo.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Foram constatados indícios de vazamentos aparentes no reservatório. Providenciar reparo.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Evidência de vazamentos aparentes.



Foto 2 - Evidência de vazamentos aparentes.



Foto 3 - Evidência de vazamentos aparentes.



Foto 4 - Evidência de vazamentos aparentes.


Novo Item Fiscalizado 13.034 - RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO MACEDO TELES - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO MACEDO TELES - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO MACEDO TELES - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO MACEDO TELES - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)

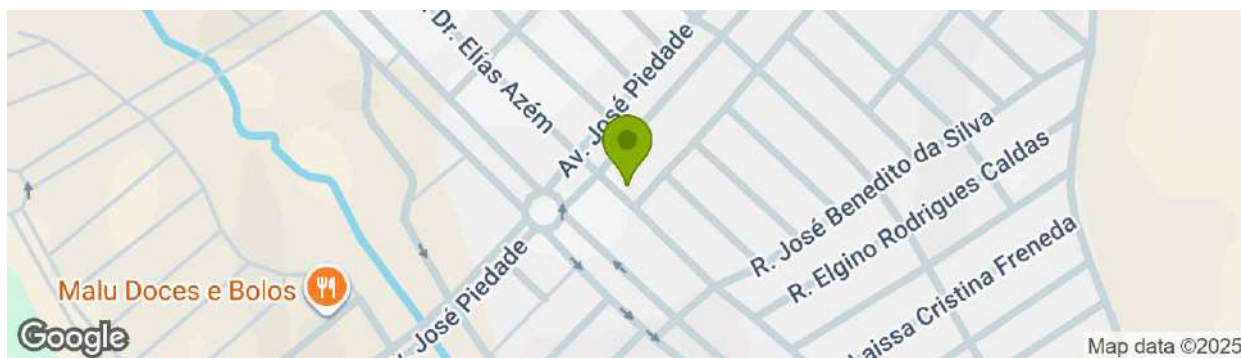

Endereço: R. José Aparecido Pinto, 1411 - Res. Ary Attab, São José do Rio Preto - SP, 15040-668, Brasil. nº 1411. . **CEP:** 15040-668 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.8003935, long=-49.4308587, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório Macedo Teles PTB 259 #161899681
Data de início da fiscalização	16/09/2025
Data de término da fiscalização	16/09/2025

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Detalhe do guarda corpo na escada e plataforma intermediária na parte superior do reservatório.



Foto 2 - Vista do tubo extravasor do reservatório.



Foto 3 - Vista da fita do SPDA.



Foto 4 - Detalhe do guarda corpo na escada e plataforma intermediária na parte superior do reservatório.



Foto 5 - Detalhe da fita do SPDA.



Foto 6 - Vista do reservatório com detalhe para a identificação do local com telefone de contato.



Foto 7 - Vista do macromedidor da vazão de saída do reservatório.



Foto 8 - Vista do macromedidor da vazão de saída do reservatório.



Foto 9 - Portão de acesso interno soldado como alternativa para impedir furtos



Foto 10 - Vista geral do reservatório elevado.



Foto 11 - Detalhe do cercamento do local em boas condições de conservação.



Foto 12 - Em detalhe o posicionamento da haste do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).



Foto 13 - Painel de controle do reservatório.



Foto 14 - Vista interna do reservatório: detalhe do sensor de nível para controle operacional.



Foto 15 - Vista interna do reservatório: detalhe do quadro de automação e instrumentação.



Foto 16 - Vista interna do reservatório: detalhe do quadro de automação e instrumentação.



Foto 17 - Vista da escada e guarda-corpo na parte inferior interna do reservatório.



Foto 18 - Vista da escada e guarda-corpo na parte inferior interna do reservatório.


Novo Item Fiscalizado 13.035 - RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO J. LISO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO J. LISO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO J. LISO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO J. LISO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)

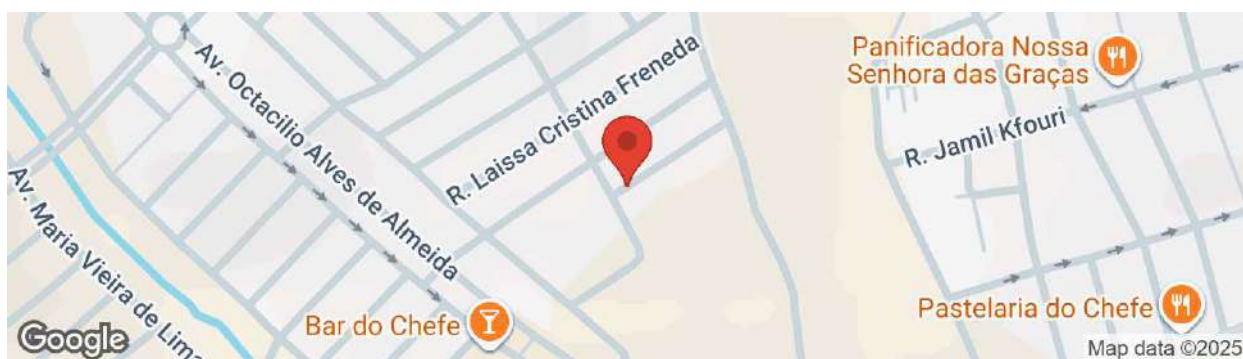

Endereço: R. Reginaldo Waitman, 289 - Res. Ary Attab, São José do Rio Preto - SP, 15040-672, Brasil. nº 289. . **CEP:** 15040-672 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7952543, long=-49.4302381, accuracy=13.653

Fiscalizado RESERVATÓRIO J. LISO PTB375 #161899724

Data de início da fiscalização 16/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral externa do reservatório, evidenciando cercamento da área e controle de acesso através de portão metálico.



Foto 4 - Detalhe do cercamento do local em boas condições de conservação.



Foto 5 - Vista do reservatório com detalhe para a identificação do local com telefone de contato.



Foto 6 - Vista do tubo extravasor do reservatório.



Foto 7 - Vista interna do reservatório: detalhe do quadro de automação e instrumentação.



Foto 8 - Evidência do furto do painel elétrico de controle .



Foto 9 - Detalhe da ausência de Soft-Starter por roubo ao local.



Foto 10 - Fita metálica do SPDA.



Foto 11 - Detalhe do guarda corpo na escada do reservatório.



Foto 12 - Em detalhe o posicionamento da haste do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).



Foto 13 - Vista do reservatório com detalhe para a identificação do local com telefone de contato.



Foto 14 - Detalhe da fita do SPDA.



Foto 15 - Vista da escada e guarda-corpo na parte inferior interna do reservatório.

[RES6.11] Observações

Durante a fiscalização constatou-se que o sensor de nível e o painel de controle foram furtados. Providenciar reposição.

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Painel de controle.



Foto 2 - Evidência de componente integrante do equipamento de medição de nível furtado.



Foto 3 - Evidência do furto do painel elétrico de controle .


Novo Item Fiscalizado 13.042 - RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO DOCA VETORASSO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO DOCA VETORASSO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO DOCA VETORASSO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO DOCA VETORASSO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)

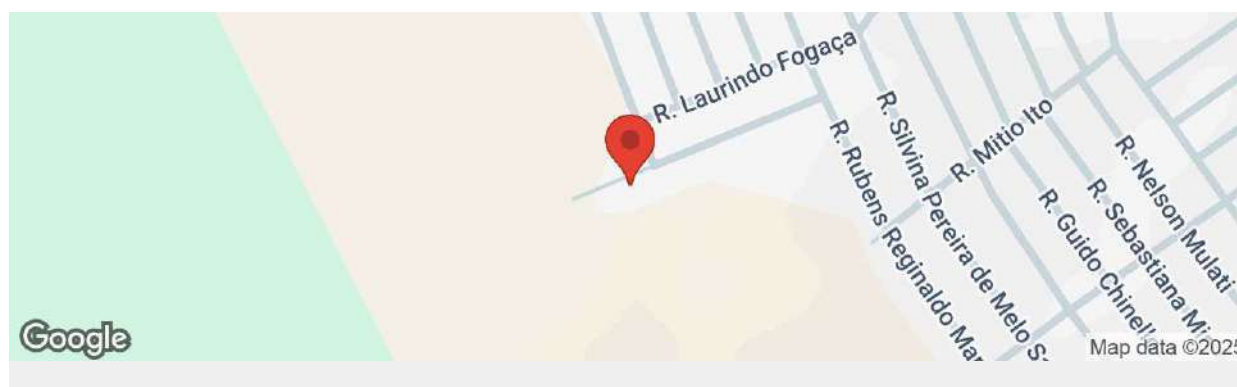

Endereço: R. Willian Gabriel Bassitt, 301 - Res. Santa Cruz, São José do Rio Preto - SP, 15042-212, Brasil. nº 301. . **CEP:** 15042-212 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.8305216, long=-49.3929775, accuracy=13.653

Fiscalizado reservatório doca vetorazzo #161899709

Data de início da fiscalização 16/09/2025

Data de término da fiscalização 16/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Detalhe do guarda corpo na escada do reservatório.



Foto 3 - Detalhe de anotações para controle manual de nível de acordo com a cota piezométrica.



Foto 4 - Vista interna do reservatório: detalhe do quadro de automação e instrumentação.



Foto 5 - Vista interna do reservatório.



Foto 6 - Vista interna do reservatório.



Foto 7 - Detalhe da extremidade de saída do tubo extravasor.



Foto 8 - Vista do tubo extravasor.



Foto 9 - Detalhe do guarda corpo na escada e plataforma intermediária na parte superior do reservatório.



Foto 10 - Detalhe do fosso de drenagem da água extravasada.



Foto 11 - Vista do reservatório com detalhe para a identificação do local com telefone de contato.



Foto 12 - Detalhe do cercamento do local em boas condições de conservação e controle de acesso através de portão metálico.



Foto 13 - Detalhe do sensor de nível para controle operacional.



Foto 14 - Vista do cabeamento do sensor de nível para controle operacional.



Foto 15 - Vista interna do reservatório: detalhe do quadro de automação e instrumentação.



Foto 16 - Detalhe da fita Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).



Foto 17 - Detalhe da identificação do local com telefone de contato.



Foto 18 - Em detalhe o posicionamento da haste do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).



Foto 19 - Vista geral externa do reservatório, evidenciando cercamento da área.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

A plataforma intermediária da escada marinho apresenta uma abertura, e os lances da escada estão alinhados no mesmo eixo, expondo o trabalhador a um risco de queda de grande altura. Esta configuração anula a função da plataforma como dispositivo de interrupção de queda. Verificar o caso com

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Evidência de lances de escada alinhados de forma inadequada no mesmo eixo.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vista do macromedidor da vazão de saída do reservatório.



Foto 2 - Evidência de vazamentos aparentes próximos ao macromedidor de vazão.



Foto 3 - Evidência de vazamentos aparentes próximos ao macromedidor de vazão.

3. Estações Elevatórias de água

Novo Item Fiscalizado 13.002 - EEAT PALESTRA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

EEAT PALESTRA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EEAT PALESTRA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



Endereço: R. José Osterno Diógenes de Aquino, 2906 - Res. Palestra, São José do Rio Preto - SP, 15040-713, Brasil. nº 2906. . **CEP:** 15040-713 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.806075, long=-49.4314783, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Palestra - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO #161707906
Data de início da fiscalização	16/09/2025
Data de término da fiscalização	16/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Observações

Esta EEAT recalca
direto para o
reservatório apoiado El
Dorado

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Detalhe do painel de comando e controle da estação elevatória de água tratada



Foto 2 - Vista interna da Sala do painel de comando elétrico da estação elevatória.



Foto 3 - Extintor de incêndio dentro da validade próximo ao local.



Foto 4 - vista do reservatório para onde a água é recalçada com detalhe para a identificação do local com telefone de contato.



Foto 5 - Detalhe do sistema de adutoras e válvulas de manobra na base do reservatório.



Foto 6 - Detalhe do sistema de adutoras e válvulas de manobra na base do reservatório.



Foto 7 - Detalhe do macromedidor de vazão com ponto de amostragem de água



Foto 8 - Detalhe do sistema de adutoras e válvulas de manobra na base do reservatório.



Foto 9 - Detalhe do conjunto motobomba 2 (marca Hidra).



Foto 10 - Detalhe do conjunto motobomba 1 (marca Hidra).



Foto 11 - Delahe da especificação do conjunto moto-bomba com registro de patrimônio do SE

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[EEA4.8] Observações

Foram identificados vazamentos nos conjuntos motobombas da unidade fiscalizada. Providenciar o devido reparo.

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Evidência de vazamentos aparentes.



Foto 2 - Evidência de vazamentos aparentes.



Foto 3 - Evidência de vazamentos aparentes.



Foto 4 - Evidência de vazamentos aparentes.



Foto 5 - Evidência de vazamentos aparentes.

4. Estações Elevatórias de Esgoto

Novo Item Fiscalizado 13.043 - EEE PORTO DE AREIA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

EEE PORTO DE AREIA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EEE PORTO DE AREIA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



Endereço: Est. Vicinal Vicente Polachini, 171 - Jardim Vitoria Régia, São José do Rio Preto - SP, 15075-215, Brasil. nº 171. . CEP: 15075-215 / Cidade: São José do Rio Preto, São Paulo

Fiscalizado	EE Esgoto - Porto de areia #161902032
Data de início da fiscalização	17/09/2025
Data de término da fiscalização	17/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista superior do canal de entrada da EEE, evidenciando o esgoto bruto.



Foto 2 - Vista superior do poço de sucção (poço úmido).



Foto 3 - Vista geral da Estação Elevatória de Esgoto (EEE) e da área externa.



Foto 4 - Vista geral da EEE por outro ângulo.



Foto 5 - Vista superior do poço de sucção (poço úmido).



Foto 6 - Vista superior do canal de entrada e do sistema de gradeamento.



Foto 7 - Vista do canal de entrada e do sistema de peneiramento (gradeamento fino).



Foto 8 - Vista do caval de distribuição de esgoto para desarenadores.



Foto 9 - Registro do extintor de incêndio (Pó Químico BC), dentro do prazo de validade, localizado na casa de bombas.



Foto 10 - Detalhe do extintor de incêndio, mostrando sua localização próxima ao acesso.



Foto 11 - Vista da tubulação de recalque na casa de bombas.



Foto 12 - Detalhe do sistema de içamento para manutenção dos conjuntos motobomba, composto por talha, trilho (monovia) e correntes



Foto 13 - Vista complementar do sistema de içamento, evidenciando a estrutura do trilho

(monovia) e a talha posicionada sobre o poço de sucção.



Foto 14 - Detalhe da placa de identificação do motor elétrico do conjunto motobomba.



Foto 15 - Detalhe da placa de identificação da bomba.



Foto 16 - Detalhe da placa de identificação do motor elétrico do conjunto motobomba.



Foto 17 - Detalhe da placa de identificação da bomba.



Foto 18 - Vista dos conjuntos motobomba instalados na casa de bombas.



Foto 19 - Detalhe do macromedidor de vazão.



Foto 20 - Vista do Quadro de Comando Elétrico (QCE) na casa de bombas.



Foto 21 - Vista dos Quadros de Comando Elétrico (QCE) na casa de bombas.



Foto 22 - Detalhe do painel de controle e automação.



Foto 23 - Detalhe do compressor de ar e seu painel de controle, utilizado para a limpeza ou acionamento de válvulas pneumáticas.



Foto 24 - Vista geral da EEE e da área externa.



Foto 25 - Detalhe da placa de identificação da EEE sem telefone de contato.



Foto 26 - Detalhe da identificação da EEE na parede externa.



Foto 27 - Vista do cercamento perimetral da EEE.



Foto 28 - Detalhe da identificação da EEE na parede externa.



Foto 29 - Detalhe do cercamento, guarita com vigia e do portão metálico para controle de acesso.

[EEE7.5] Observações

Durante a inspeção, constatou-se que o sistema de peneiramento (gradeamento fino) encontra-se inoperante e em estado de sucateamento. O mecanismo de rosca sem fim não está funcionando, e a estrutura apresenta corrosão e danos, comprometendo a retenção de sólidos. A inoperância do sistema permite que materiais não tratados cheguem ao poço de sucção, causando obstruções e danos aos conjuntos motobomba. Providenciar a reforma completa ou a substituição do sistema de peneiramento, garantindo o pleno funcionamento do mecanismo de rosca sem fim e a retenção adequada de sólidos.

Fotos de [EEE7.5]



Foto 1 - Vista da peneira de retenção de sólidos, evidenciando o esgoto bruto e a ausência de retenção de sólidos no canal.



Foto 2 - Vista complementar da peneira de retenção de sólidos, confirmando a passagem de sólidos devido à inoperância do sistema de peneiramento.



Foto 3 - Vista geral da estrutura do sistema de peneiramento, evidenciando o estado de sucateamento e a inoperância do equipamento.



Foto 4 - Vista geral da estrutura do sistema de peneiramento, evidenciando o estado de sucateamento e a inoperância do equipamento.



Foto 5 - Detalhe do sistema de peneiramento, mostrando a rosca sem fim inoperante e a corrosão da estrutura.

[EEE7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Não Conforme
[EEE7.9] Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[EEE7.9] Observações	Durante a inspeção, constatou-se a existência de vazamentos aparentes na casa de bombas, evidenciados pelo piso molhado e com manchas de esgoto/ água. Vazamentos representam um risco sanitário, comprometem a integridade do piso e da base dos equipamentos, e indicam falha na estanqueidade do sistema. Providenciar a identificação e o reparo imediato dos pontos de vazamento, seguido da limpeza e higienização completa da casa de bombas.



Foto 1 - Vista do conjunto motobomba, evidenciando o piso molhado e com manchas, indicativo de vazamento.



Foto 3 - Vista do conjunto motobomba, evidenciando o piso molhado e com manchas, indicativo de vazamento.



Foto 5 - Vista do conjunto motobomba, evidenciando o piso molhado e com manchas, indicativo de vazamento.



Foto 2 - Vista do conjunto motobomba, evidenciando o piso molhado e com manchas, indicativo de vazamento.



Foto 4 - Vista do conjunto motobomba, evidenciando o piso molhado e com manchas, indicativo de vazamento.



Foto 6 - Vista do piso da casa de bombas, evidenciando o escoamento de efluente/água, confirmando a existência de vazamento aparente.

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE7.12] Observações

Durante a inspeção, constatou-se um estado geral de abandono e falha crônica na manutenção e conservação dos ativos da unidade. As irregularidades incluem: **1) Desarenador:** Acúmulo excessivo de areia no fundo, indicando falha na rotina de limpeza. O sistema de remoção

mecanizada de areia encontra-se inoperante.

2) Peneira de Sólidos:

Estrutura em corrosão avançada e inoperante, comprometendo a retenção de sólidos. **3)**

Guarda-Corpos:

Apresentam falhas estruturais (quebras), corrosão avançada e **instabilidade**

estrutural (fixação comprometida), representando alto risco de acidentes aos operadores. **4)**

Comportas:

Apresentam corrosão e **dificuldade de manobra** (travamento mecânico).

Providenciar a limpeza geral do local e a definição de uma rotina de limpeza. Realizar a limpeza e remoção imediata da areia do desarenador. O

sistema de remoção mecanizada de areia e a Peneira de Sólidos devem ser avaliados para reforma ou substituição imediata. Realizar o tratamento anticorrosivo e a manutenção mecânica de todos os guarda-corpos e comportas para restabelecer a segurança e a operacionalidade.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Vista de parte da estrutura da peneira de remoção de sólidos, evidenciando o estado de corrosão e o dispositivo de remoção de areia inoperante.



Foto 2 - Detalhe da comporta, mostrando a corrosão e o registro de abertura enferrujado e com dificuldade de manobra.



Foto 3 - Vista complementar da comporta, reforçando o estado de deterioração.



Foto 4 - Vista frontal da estrutura da peneira de remoção de sólidos, evidenciando o estado de corrosão e o dispositivo de remoção de areia inoperante.



Foto 5 - Vista frontal da estrutura da peneira de remoção de sólidos, evidenciando o estado de corrosão e o dispositivo de remoção de areia inoperante.



Foto 6 - Detalhe do guarda-corpo, evidenciando a corrosão e a falta de manutenção.



Foto 7 - Vista do desarenador, mostrando o grande acúmulo de areia no fundo.



Foto 8 - Vista do desarenador, mostrando o grande acúmulo de areia no fundo.



Foto 9 - Vista da estrutura, evidenciando a ausência de comporta em um dos canais.



Foto 10 - guarda corpo bambo e enferrujado



Foto 11 - Detalhe do guarda-corpo, evidenciando a corrosão e o estado de conservação precário.



Foto 12 - Detalhe da caixa de comando, evidenciando a falta de tampa.



Foto 13 - Detalhe da caixa de comando, evidenciando a falta de tampa.

Novo Item Fiscalizado 13.044 - EEE SETJARDIM ENG SCHMITT - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

EEE SETJARDIM ENG SCHMITT - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EEE SETJARDIM ENG SCHMITT - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE SETJARDIM ENG SCHMITT - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)



Endereço: R. Adilson Targas, 5 - Eng. Schmitt, São José do Rio Preto - SP, 15062-510, Brasil. nº 5. . **CEP:** 15062-510 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.87247, long=-49.3062, accuracy=13.653

Fiscalizado	eee set jardim Rio preto #161919573
Data de início da fiscalização	17/09/2025
Data de término da fiscalização	17/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista do cercamento da área em boas condições com portão metálico para controle de acesso.



Foto 2 - Vista geral da localização da Estação Elevatória de Esgoto.



Foto 3 - Vista da área externa da casa de bombas.



Foto 4 - Detalhe da identificação da unidade (EEE SETJARDIM 08-02).



Foto 5 - Vista externa do poço de sucção.



Foto 6 - Vista lateral da casa de bombas e poço de sucção.



Foto 7 - Vista interna da casa de bombas, mostrando o Grupo Motor Gerador (GMG) e o Quadro de Transferência Automática (QTA).



Foto 8 - Detalhe dos conjuntos motobomba em operação no local.



Foto 9 - Vista do conjunto motobomba 01 (CMB-01), com destaque para a válvula de gaveta e a válvula de retenção na linha de recalque.



Foto 10 - Detalhe da placa de identificação do motor elétrico do CMB-01.



Foto 11 - Vista do conjunto motobomba 02 (CMB-02).



Foto 12 - Detalhe da placa de identificação da bomba do CMB-01 (marca IMBIL).



Foto 13 - Detalhe do extintor de incêndio, mostrando sua localização próxima ao acesso.



Foto 14 - Registro do extintor de incêndio (Pó Químico BC), dentro do prazo de validade, localizado na casa de bombas.



Foto 15 - Vista geral do barrilete de recalque com as duas linhas de bombeamento e seus respectivos manômetros.



Foto 16 - Detalhe da tampa do poço de sucção, exibindo processo de corrosão avançada na estrutura metálica.



Foto 17 - Outro ângulo da tampa do poço de sucção, reforçando o comprometimento estrutural devido à corrosão.



Foto 18 - Vista interna do poço de sucção e do cesto de retenção de sólidos, mostrando corrosão severa na estrutura metálica de suporte e na face interna da tampa.

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE7.12] Observações

Durante a inspeção, constatou-se que a estrutura metálica e a tampa do poço de

sucção apresentam corrosão em estágio avançado, comprometendo sua integridade estrutural e a segurança operacional do local. Providenciar o tratamento anticorrosivo completo da estrutura e pintura.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Evidência de corrosão avançada na estrutura metálica da tampa do poço de sucção.

Novo Item Fiscalizado 13.045 - EEE ANA CLÁUDIA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

EEE ANA CLÁUDIA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EEE ANA CLÁUDIA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE ANA CLÁUDIA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)



Endereço: R. Flavio Bianchini, 8475 - Parque das Amoras II, São José do Rio Preto - SP, 15062-000, Brasil. nº 8475. . **CEP:** 15062-000 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.859004, long=-49.3141839, accuracy=13.653

Fiscalizado

EE ESGOTO Ana Cláudia #161925102

Data de início da fiscalização

17/09/2025

Data de término da fiscalização

17/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista do canal de entrada da EEE, evidenciando a ausência de um sistema de gradeamento grosseiro antes da caixa de areia (desarenador), que precede o poço de sucção.



Foto 2 - Detalhe do desarenador que precede o poço de sucção.



Foto 3 - Detalhe da tubulação de recalque.



Foto 4 - Vista complementar da tubulação de recalque, destacando a plataforma metálica para acesso e manutenção sobre o poço de sucção.



Foto 5 - Vista interna da casa de bombas, mostrando o Grupo Motor Gerador (GMG) para fornecimento de energia em emergência e o respectivo tanque de diesel diário.



Foto 6 - Detalhe do extintor de incêndio, mostrando sua localização próxima ao acesso



Foto 7 - Registro do extintor de incêndio (Pó Químico BC), dentro do prazo de validade, localizado na casa de bombas.



Foto 8 - Vista interna da casa de bombas, mostrando o Grupo Motor Gerador (GMG) e o Quadro de Transferência Automática (QTA).



Foto 9 - Vista do cercamento da área com portão metálico para controle de acesso.



Foto 10 - Detalhe da identificação da unidade (EEE ANA CLÁUDIA 08-01).



Foto 11 - Por outro ângulo a identificação da unidade (EEE ANA CLÁUDIA 08-01).



Foto 12 - Estrutura de acesso (guarda-corpo e piso metálico) sobre o poço de sucção.

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[EEE7.1] Observações

Durante a inspeção, constatou-se que o cercamento perimetral da unidade está danificado. Foram observados mourões quebrados e tela de alambrado rompida, comprometendo a segurança patrimonial e deixando a unidade vulnerável a acessos não autorizados. Providenciar o reparo imediato de todo o cercamento, substituindo os componentes danificados para

restabelecer a integridade do perímetro.

Fotos de [EEE7.1]



Foto 1 - Evidência de mourão quebrado e inclinação da estrutura do cercamento.



Foto 2 - Detalhe de outro ponto do cercamento com danos na estrutura e na tela.



Foto 3 - Vista geral do trecho do cercamento danificado.

[EEE7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Não Conforme

[EEE7.2] Observações

Durante a inspeção, constatou-se a ausência de um sistema de içamento dedicado, como talha, pórtico ou monovia, para a remoção dos conjuntos motobomba do poço de sucção. A falta deste equipamento torna a manutenção uma operação de risco e não ergonômica. Providenciar a instalação de um sistema de içamento apropriado sobre o poço de sucção para garantir a segurança e a eficiência nas atividades de manutenção.

Fotos de [EEE7.2]



Foto 1 - Vista do poço de sucção, evidenciando a ausência de um ponto de ancoragem ou estrutura dedicada para o içamento dos conjuntos motobomba.



Foto 2 - Plataforma de acesso sobre o poço de sucção, onde se confirma a inexistência de um sistema de içamento (talha, pórtico ou monovia).



Foto 3 - Detalhe da abertura na plataforma sem qualquer dispositivo auxiliar de içamento, aumentando o risco da atividade.

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

Não Conforme

[EEE7.5] Observações

Durante a inspeção, constatou-se a ausência de um sistema de gradeamento grosseiro no canal de entrada da estação. Providenciar a instalação de um sistema de gradeamento, por exemplo, cesto removível, para a retenção e remoção adequada de sólidos.

Fotos de [EEE7.5]



Foto 1 - Vista do canal de entrada da EEE, evidenciando a chegada do esgoto bruto diretamente à caixa de areia, sem a passagem por um sistema de gradeamento para retenção de sólidos grosseiros.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEE7.3] Observações

Durante a inspeção, constatou-se a ausência de um conjunto motobomba reserva na unidade. Providenciar a instalação de um conjunto motobomba reserva com as mesmas características operacionais dos equipamentos existentes ou apresentar evidência da existência e disponibilidade de um equipamento reserva compatível.


Novo Item Fiscalizado 13.046 - EEE VILA NOBRE 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

EEE VILA NOBRE 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EEE VILA NOBRE 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE VILA NOBRE 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)

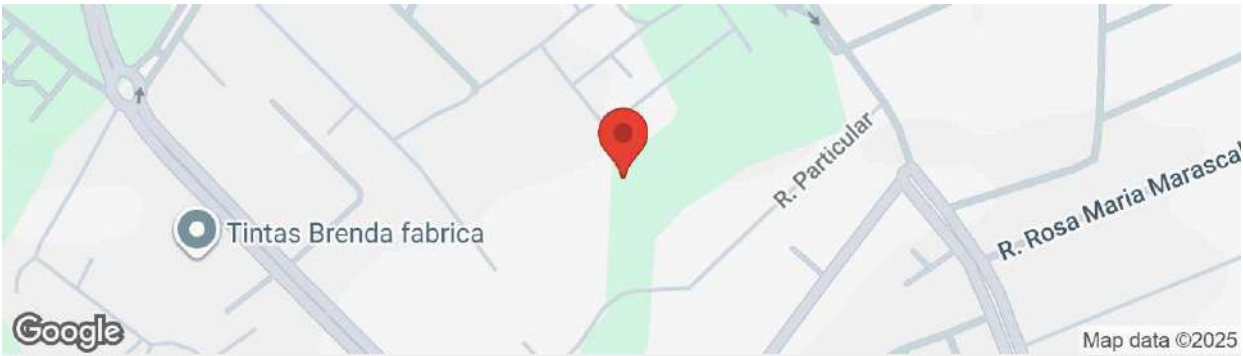

Endereço: R. Projetada Vinte e Sete, 471 - Centro, São José do Rio Preto - SP, 15895-970, Brasil. nº 471. . **CEP:** 15895-970 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.8496717, long=-49.3227967, accuracy=13.653

Fiscalizado	eee vila nobre 1 #161931177
Data de início da fiscalização	17/09/2025
Data de término da fiscalização	17/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista geral da Estação Elevatória de Esgoto (EEE), mostrando o acesso e o cercamento perimetral.



Foto 2 - Detalhe do portão de acesso principal e do cercamento da unidade.



Foto 3 - Vista da casa de bombas da EEE.



Foto 4 - Detalhe da identificação da unidade (EEE VILA NOBRE 1 - 10-02) na parede externa da casa de bombas.



Foto 5 - Vista da estrutura de içamento cesto de retenção de sólidos sobre o poço de sucção.

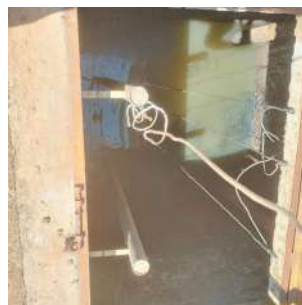


Foto 6 - Vista do interior do poço de sucção, mostrando as tubulações e o sistema de içamento do cesto móvel de separação de sólidos..



Foto 7 - Detalhe de gerador



Foto 8 - Vista do Quadro de Comando Elétrico (QCE) e do Quadro de Transferência Automática (QTA) na casa de bombas.



Foto 9 - Vista geral do barrilete de recalque com as duas linhas de bombeamento em paralelo..



Foto 10 - Vista do conjunto motobomba 01 (CMB-01) e da tubulação de recalque.



Foto 11 - Detalhe da placa de identificação da bomba do CMB-01.



Foto 12 - Detalhe da placa de identificação da bomba do CMB-02



Foto 13 - Vista do conjunto motobomba 02 (CMB-02) e da tubulação de recalque.



Foto 14 - Vista do conjunto motobomba 01 (CMB-01) e da tubulação de recalque.



Foto 15 - Registro do extintor de incêndio (Pó Químico BC), dentro do prazo de validade, localizado na casa de bombas.



Foto 16 - Vista superior do poço de sucção, evidenciando o nível do esgoto bruto.



Foto 17 - Vista complementar do poço de sucção.

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE7.12] Observações

Durante a inspeção, constatou-se que a estrutura metálica e a tampa do poço de sucção apresentam corrosão em estágio avançado, comprometendo sua integridade estrutural e a segurança

operacional do local.
Providenciar o
tratamento
anticorrosivo completo
da estrutura e pintura.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Evidência de corrosão avançada na estrutura metálica da tampa do poço de sucção.


Novo Item Fiscalizado 13.047 - EEE DAHMA VI - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto)

EEE DAHMA VI - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EEE DAHMA VI - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE DAHMA VI - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)

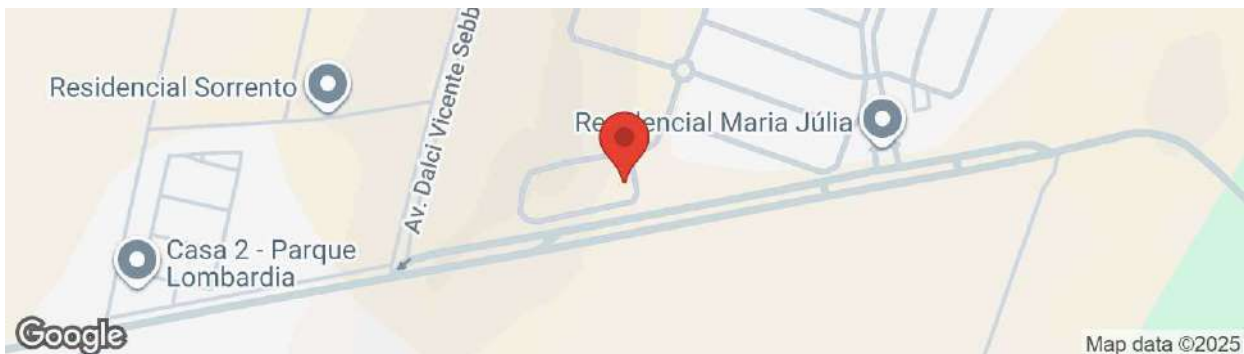

Endereço: R. João Garcia Martins, 10 - Parque Res. Damha, São José do Rio Preto - SP, 15063-000, Brasil. nº 10. . **CEP:** 15063-000 / **Cidade:** São José do Rio Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.80528, long=-49.3239717, accuracy=13.653

Fiscalizado	eee dahma vi Rio preto #161936427
Data de início da fiscalização	17/09/2025
Data de término da fiscalização	17/09/2025

Observações Gerais

Foi informada a necessidade de limpeza diária do gradeamento, devido ao acúmulo de materiais grosseiros indevidamente lançados na rede de esgoto, como lenços umedecidos, o que tem gerado recorrentes transtornos à operação do sistema.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista geral da Estação Elevatória de Esgoto (EEE), mostrando o cercamento perimetral e a área externa.



Foto 2 - Vista da fachada da casa de bombas e da tubulação de recalque externa.



Foto 3 - Detalhe da identificação da unidade (EEE- 07-02 - DAHMA VI) na parede externa da casa de bombas.



Foto 4 - Vista da tubulação de recalque, válvulas e da estrutura de acesso ao poço de sucção.



Foto 5 - Vista dos conjuntos motobomba de superfície (sucção a seco) instalados na casa de bombas. O sistema é composto por duas unidades de bombeamento, responsáveis pela elevação do esgoto para a linha de recalque.



Foto 6 - Vista do barrilete de recalque da estação elevatória, evidenciando a interligação das linhas de bombeamento em paralelo..



Foto 7 - Vista do conjunto motobomba 01 (CMB-01) e do extintor de incêndio.



Foto 8 - Vista do conjunto motobomba 02 (CMB-02).



Foto 9 - Detalhe da placa de identificação do motor elétrico (VOG) do CMB-01.



Foto 10 - Detalhe da placa de identificação da bomba (KSB) do CMB-01.



Foto 11 - Vista superior do motor elétrico do CMB-02.



Foto 12 - Detalhe da placa de identificação do motor elétrico do CMB-02.



Foto 13 - Vista do Quadro de Comando Elétrico (QCE) e do Quadro de Transferência Automática (QTA) na casa de bombas.



Foto 14 - Detalhe do painel de controle e automação da EEE.



Foto 15 - Registro do extintor de incêndio (Pó Químico BC), dentro do prazo de validade, localizado na casa de bombas.



Foto 16 - Vista do poço de sucção, evidenciando o sistema de gradeamento, a estrutura interna e a tubulação de recalque.



Foto 17 - Vista complementar do poço de sucção, evidenciando o estado de conservação da estrutura.

Tiago Duarte Santos Pereira

Analistas de Fiscalização e Regulação

(editado 8 vezes - última modificação: 23/12/2025 11:21:10)

É base de:

[Auto de Notificação 303/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 891/2025 - Relatório de Fiscalização 302/2025 para aprovação](#)

[Ofício 2.018/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 597/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

[Controle_de_estoque__.zip](#) (29,59 KB)

1 download

[Documentacao_captaca__\(1\).zip](#) (51,49 MB)

2 downloads

[Documentacao_captaca__.zip](#) (56,35 MB)

0 downloads

[Nota_fiscal_dos_prod__.zip](#) (92,50 KB)

0 downloads

[Relatorio_de_Qualida__.zip](#) (10,79 MB)

0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

22/11/2025 14:33:26 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.030..](#)

22/11/2025 14:33:50 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.002..](#)

22/11/2025 14:38:01 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.002..](#)

22/11/2025 14:38:59 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.013..](#)

22/11/2025 14:50:03 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.015..](#)

22/11/2025 15:00:18 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.016..](#)

22/11/2025 15:04:56 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.017..](#)

22/11/2025 15:07:36 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.018..](#)

22/11/2025 15:19:14 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.019..](#)

22/11/2025 15:23:58 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.021..](#)

22/11/2025 15:28:57 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.022..](#)

22/11/2025 15:32:29 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.023..](#)

22/11/2025 15:34:50 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.024..](#)

22/11/2025 15:38:18 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.024..](#)

22/11/2025 15:39:06 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.025..](#)

22/11/2025 15:39:11 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.026..](#)

22/11/2025 15:40:25 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.029..](#)

22/11/2025 15:40:30 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.028..](#)

22/11/2025 15:40:35 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.029..](#)

22/11/2025 15:40:46 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.030..](#)

22/11/2025 15:41:01 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.036..](#)

22/11/2025 15:41:08 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.031..](#)

22/11/2025 15:41:10 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.032..](#)

22/11/2025 15:41:13 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.033..](#)

22/11/2025 15:41:15 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.034..](#)

22/11/2025 15:41:19 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.035..](#)

22/11/2025 15:41:40 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.042..](#)

22/11/2025 15:41:47 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.037..](#)

22/11/2025 15:41:49 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.038..](#)

22/11/2025 15:41:53 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.039..](#)

22/11/2025 15:41:58 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.040..](#)

22/11/2025 15:42:03 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.041..](#)

22/11/2025 15:43:03 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.025..](#)

22/11/2025 15:44:02	Diego Ruiz Soares D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.028..
22/11/2025 15:47:04	Diego Ruiz Soares D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.031..
22/11/2025 15:49:44	Diego Ruiz Soares D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.032..
22/11/2025 15:54:26	Diego Ruiz Soares D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.034..
22/11/2025 15:59:21	Diego Ruiz Soares D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.035..
22/11/2025 16:13:11	Diego Ruiz Soares D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.038..
22/11/2025 16:22:02	Diego Ruiz Soares D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.040..
22/11/2025 16:26:39	Diego Ruiz Soares D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.040..
22/11/2025 16:33:37	Diego Ruiz Soares D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.042..
17/12/2025 17:04:03	Tiago Duarte Santos Pereira D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.031..
17/12/2025 17:18:56	Tiago Duarte Santos Pereira D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.030..
19/12/2025 09:54:15	Tiago Duarte Santos Pereira D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.040..
19/12/2025 10:01:00	Tiago Duarte Santos Pereira D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.015..
19/12/2025 10:02:54	Tiago Duarte Santos Pereira D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.016..
19/12/2025 10:04:51	Tiago Duarte Santos Pereira D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.018..
19/12/2025 10:08:10	Tiago Duarte Santos Pereira D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.019..
19/12/2025 10:10:26	Tiago Duarte Santos Pereira D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.021..

19/12/2025 10:14:10	Tiago Duarte Santos Pereira D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.023..
19/12/2025 10:19:21	Tiago Duarte Santos Pereira D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.024..
19/12/2025 10:20:32	Tiago Duarte Santos Pereira D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.024..
19/12/2025 10:22:04	Tiago Duarte Santos Pereira D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.035..
19/12/2025 14:26:47	Tiago Duarte Santos Pereira D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.031..
19/12/2025 14:31:21	Tiago Duarte Santos Pereira D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.038..
19/12/2025 14:34:09	Tiago Duarte Santos Pereira D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.040..
19/12/2025 14:35:36	Tiago Duarte Santos Pereira D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.041..
23/12/2025 09:17:04	Tiago Duarte Santos Pereira D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.015..
23/12/2025 09:18:20	Tiago Duarte Santos Pereira D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.033..
23/12/2025 09:19:11	Tiago Duarte Santos Pereira D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.035..
23/12/2025 09:55:48	Tiago Duarte Santos Pereira D2 emitiu o Auto de Notificação 303/2025 a partir deste documento.
23/12/2025 12:08:37	Tiago Duarte Santos Pereira D2 finalizou para edição.
23/12/2025 12:08:55	Tiago Duarte Santos Pereira D2 finalizou para edição.
23/12/2025 12:09:53	Tiago Duarte Santos Pereira D2 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 302/2025 com o certificado TIAGO DUARTE SANTOS PEREIRA CPF 076.XXX.XXX-13 conforme MP nº 2.200/2001 .

Tramitação 1-302/2025

23/12/2025 12:15
(Encaminhado)

Prezadas **Vanessa Naccarato Piffer - DTO** e **Thânia Cristina Rodrigues - DTO** ,

Tiago P. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Segue o Relatório de Fiscalização 302/2025 para providências. Aproveito a oportunidade para dar ciência ao Diego Ruiz Soares - D2, sobre a conclusão e encaminhamento do relatório.

Muito obrigado.

Att,

—
Tiago Duarte Santos Pereira
Analistas de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

23/12/2025 12:15:30

E-mail para vanessa@arespcj.com.br, thania@arespcj.com.br, diego@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido, clicado (10) 