



Relatório de Fiscalização 319/2025



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
835.017.641.803.248.238

Arespcj

CC

26/11/2025 15:05

Município

Dae - Corumbataí

· 199612-0085

2 setores envolvidos

D1 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 2

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Objeto: [Fiscalização Programada](#)

Objeto: [FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ

PRESTADOR: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Verificação de Não Conformidades

Americana, novembro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Corumbataí

Prefeito: João Batista Altarugio Filho

Endereço: R. Quatro, 147, Corumbataí - SP, 13540-000

Telefone: (19) 3577-9000

E-mail: gabinete@corumbatai.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 1.416 de 2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Corumbataí

Responsável legal: João Batista Altarugio Filho

Endereço: R. Quatro, 147, Corumbataí - SP, 13540-000

E-mail: meioambiente@corumbatai.sp.gov.br

Telefone: (19) 3577-1209

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Fabio de Melo Sotelo – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Juliana Nardone – Química

3. FISCALIZAÇÃO

Em 14/11/2024 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Tabela 1. Não conformidades verificadas na Fiscalização.

Subsistema	Código	Item Não Conforme	Detalhamento	Prazos
EEEB 01	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro		Em até 180 dias
EEEB 01	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Apenas uma bomba instalada na elevatória. Providenciar instalação ou justificar.	Em até 180 dias
EEEB 01	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Mato alto prejudicando acesso e manutenção.	Imediato
ETE	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Uma das tubulações de entrada estava aparentemente obstruída.	Em até 180 dias
ETE	ETE-8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Conforme relatórios de análise mais recentes apresentados pelo prestador, em anexo a este Relatório de Fiscalização.	Em até 180 dias
POÇO NOSSO RECANTO	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque		Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

POÇO NOSSO RECANTO 2

Fiscalização na Captação Subterrânea



Endereço: Rod. Wilsom Finardi, 1117, Corumbataí - SP, 13540-000, Brasil. nº 1117. . **CEP:** 13540-000 / **Cidade:** Corumbataí, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.265939, long=-47.6047514, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Nosso Recanto 2 #172410544
Data de início da fiscalização	14/11/2025
Data de término da fiscalização	14/11/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSB2.0] Observações	O poço serve para complementar o abastecimento dos reservatórios Nosso Recanto, assim como para diluir a água do poço 1, que possui concentração de flúor elevada.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista do poço 2



Foto 2 - Vista do poço 2

[CSB2.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[CSB2.5] Ausência de laje de proteção

Conforme

Fotos de CSB2.5



Foto 1 - Laje de concreto.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de CSB2.6



Foto 1 - Medidor de vazão no cavalete.

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de CSB2.8



Foto 1 - Torneira para coleta de água bruta.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	N/A
[CSB2.15] Observações	Não há cloração e fluoretção, as quais são feitas no Poço 1.
[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Conforme

Novo Item Fiscalizado 13.505 - ETA 01 - CORUMBATAÍ (Corumbataí)

ETA 01 - CORUMBATAÍ

ETA 01 - CORUMBATAÍ

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)
Sistema: [ETA 01 - CORUMBATAÍ](#)



Endereço: Av. 3, 229 - Corumbatai, Corumbataí - SP, 13540-000, Brasil. nº 229. . **CEP:** 13540-000 / **Cidade:** Corumbataí, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375125, long=-47.3189175, accuracy=13.653

Fiscalizado	#172388903
Data de início da fiscalização	14/11/2025
Data de término da fiscalização	14/11/2025
Observações Gerais	

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Entrada de água bruta no filtro.



Foto 3 - Filtro



Foto 5 - Filtros ascendentes.



Foto 7 - Filtro lento



Foto 9 - entrada de água no filtro lento.



Foto 2 - Entrada de água bruta



Foto 4 - Entrada de água bruta



Foto 6 - entrada de água nos filtros ascendentes.



Foto 8 - entrada de água no filtro lento.



Foto 10 - Filtros ascendentes.



Foto 11 - Filtro lento em manutenção.



Foto 12 - Saída dos filtros ascendentes.



Foto 13 - Filtro lento.



Foto 14 - Visão geral da ETA

[ETA-5.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [ETA-5.1]



Foto 1 - Portão de acesso.



Foto 2 - Cerca da área.

[ETA-5.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [ETA-5.6]



Foto 1 - Placa de identificação.

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

Conforme

Fotos de [ETA-5.7]



Foto 1 - Macromedidor na entrada.



Foto 2 - Macromedidor de entrada

[ETA-5.15] - Não aplicação de Flúor à água tratada

Conforme

Fotos de [ETA-5.15]



Foto 1 - Armazenamento de flúor.



Foto 2 - Bomabs dosadoras de produtos químicos (cloro e flúor).

[ETA-5.16] - Não realização de desinfecção na água tratada

Conforme

Fotos de [ETA-5.16]



Foto 1 - Dosagem de hipoclorito de sódio.

[ETA-5.8] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

N/A

[ETA-5.8] Observações

Não utilizado.

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

N/A

[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Conforme

Fotos de [ETA-5.11]



Foto 1 - Armazenamento de produtos químicos.



Foto 2 - Armazenamento de produtos químicos.



Foto 3 - Bombonas com hipoclorito de sódio.



Foto 4 - Bombonas com hipoclorito de sódio.

[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos

N/A

Fotos de [ETA-5.21]



Foto 1 - Certificado de análise do hipoclorito de sódio utilizado no tratamento.



Foto 2 - Certificado de análise do produtos utilizado para fluoretação.



Foto 3 - Certificado do flúor.

[ETA-5.9] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

Conforme

Fotos de [ETA-5.9]



Foto 1 - Visão do laboratório.



Foto 2 - Equipamentos para análises dos parâmetros.



Foto 3 - Equipamentos para análises dos parâmetros.



Foto 4 - Equipamentos para análises dos parâmetros.



Foto 5 - Visão do laboratório.

[ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência

Conforme

Fotos de [ETA-5.3]



Foto 1 - Chuveiro de emergência no laboratório.

[ETA-5.17] - Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

Conforme

Fotos de [ETA-5.17]



Foto 1 - Planilha de monitoramento dos parâmetros básicos de qualidade de água. Obs.: a planilha de outubro não havia sido consolidada.



Foto 2 - Planilha de monitoramento dos parâmetros básicos de qualidade de água. Obs.: a planilha de outubro não havia sido consolidada.



Foto 3 - Equipamento que realiza análises dos parâmetros



Foto 4 - Equipamento que realiza análises dos parâmetros



Foto 5 - Monitoramento de coliformes.

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Conforme

Fotos de [ETA-5.20]



Foto 1 - Licença de operação da ETA.



Foto 2 - Licenças da ETA.



Foto 3 - Licenças da ETA.

[ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [ETA-5.5]



Foto 1 - Extintor na ETA.

Novo Item Fiscalizado 13.506 - ALVENARIA JUNTO A ETA (Corumbataí)

ALVENARIA JUNTO A ETA

ALVENARIA JUNTO A ETA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [ALVENARIA JUNTO A ETA](#)



Endereço: Av. 3, 229 - Corumbataí, Corumbataí - SP, 13540-000, Brasil. nº 229. . **CEP:** 13540-000 / **Cidade:** Corumbataí, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375085, long=-47.3189361, accuracy=13.653

Fiscalizado

#172392010

Data de início da fiscalização	14/11/2025
Data de término da fiscalização	14/11/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
---------------------------------------	-----

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral do reservatório.



Foto 2 - Visão geral do reservatório.



Foto 3 - Laje de cobertura do reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
--	----------

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
---	-----

[RES6.7] Observações	Não se aplica.
----------------------	----------------

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
--	----------

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Guarda-corpo na cobertura.



Foto 2 - Guarda-corpo no perímetro da cobertura.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Conforme
---	----------

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Medidores de nível dos reservatórios da ETA.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Conforme

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tela de proteção em tubulação de ventilação.



Foto 2 - Tela de proteção em tubulação de ventilação.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de RES6.13



Foto 1 - Tubo de ventilação na cobertura.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampas de inspeção em boas condições.



Foto 2 - Tampas de inspeção em boas condições.

Novo Item Fiscalizado 13.507 - RESERVATÓRIO CIRCULAR JUNTO A ETA (Corumbataí)

RESERVATÓRIO CIRCULAR JUNTO A ETA

CIRCULAR JUNTO A ETA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [CIRCULAR JUNTO A ETA](#)



Endereço: Av. 3, 229 - Corumbataí, Corumbataí - SP, 13540-000, Brasil. nº 229. . CEP: 13540-000 / Cidade: Corumbataí, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.218443, long=-47.6335252, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO CIRCULAR JUNTO A ETA #172392337
Data de início da fiscalização	14/11/2025
Data de término da fiscalização	14/11/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral do reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada Conforme

[RES6.2] Ausência de identificação da área Conforme

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados N/A

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada Conforme

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Escada e guarda-corpo.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível Conforme

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Medidores de nível dos reservatórios da ETA.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor Conforme

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação Conforme

Fotos de RES6.13



Foto 1 - Ventilação na cobertura.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção em boas condições.

Novo Item Fiscalizado 13.508 - EEAT 1 - ETA CORUMBATAÍ (Corumbataí)

EEAT 1 - ETA CORUMBATAÍ

EEAT 1 - ETA CORUMBATAÍ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT 1 - ETA CORUMBATAÍ](#)



Endereço: Av. 3, 229 - Corumbatai, Corumbataí - SP, 13540-000, Brasil. nº 229. . **CEP:** 13540-000 / **Cidade:** Corumbataí, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375081, long=-47.3189343, accuracy=13.653

Fiscalizado

EEAT ETA #172392771

Data de início da fiscalização	14/11/2025
Data de término da fiscalização	14/11/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Bomba que recalca água do tanque de mistura dos produtos químicos para os reservatórios da ETA.



Foto 3 - Bomba que recalca água do tanque de mistura dos produtos químicos para os reservatórios da ETA.

[EEA4.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA4.1] Observações

Na área da ETA.

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEA4.5]



Foto 1 - Placa de identificação.

Novo Item Fiscalizado 13.509 - EEAT ETA - RESERVATÓRIO MONTOANA (Corumbataí)

EEAT ETA - RESERVATÓRIO MONTOANA

EEAT ETA - RESERVATÓRIO MONTOANA - CORUMBATAÍ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)Sistema: [EEAT ETA - RESERVATÓRIO MONTOANA - CORUMBATAÍ](#)

Endereço: Av. 3, 229 - Corumbatai, Corumbataí - SP, 13540-000, Brasil. nº 229. . **CEP:** 13540-000 / **Cidade:** Corumbataí, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.22634506225586, long=-47.61467742919922, accuracy=13.653

Fiscalizado

EEAT Montoana #172394666

Data de início da fiscalização

14/11/2025

Data de término da fiscalização

14/11/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEA4.0] Observações

Bomba que recalca água do reservatório apoiado da ETA para o reservatório situado no sítio Montoana.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Bomba situada na laje do reservatório apoiado.



Foto 2 - Tubulação de recalque.

[EEA4.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEA4.5]



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Placa de identificação.



Foto 3 - Placa de identificação.

[EEA4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme


Novo Item Fiscalizado 13.510 - RESERVATÓRIO MONTOANA - CORUMBATAÍ (Corumbatai)

RESERVATÓRIO MONTOANA - CORUMBATAÍ

RES. SÍTIO MONTOANA - CORUMBATAÍ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SÍTIO MONTOANA - CORUMBATAÍ](#)

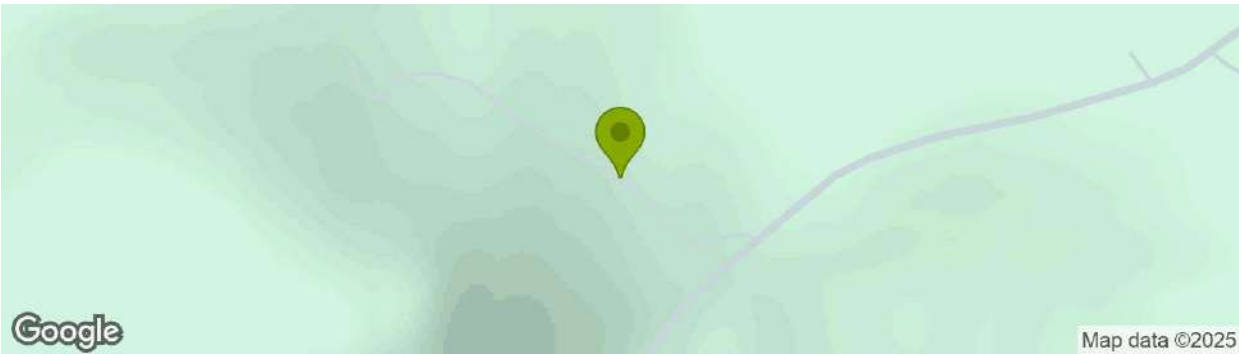

Endereço: Q8HX+CR Corumbataí - SP, Brasil. . **CEP:** 13540-000 / **Cidade:** Corumbataí, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.218442916870117, long=-47.63352584838867, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Montoana #172399441
Data de início da fiscalização	14/11/2025
Data de término da fiscalização	14/11/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Abastecido pela elevatória montoana, situada na ETA.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral do reservatório. Foto 2 - Visão geral do reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES6.1] Observações	Situado em propriedade particular.

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Cerca ao redor do reservatório.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de RES6.2



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Placa de identificação.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Captor do SPDA.



Foto 2 - Descida do aterramento.



Foto 3 - Para-raios.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Escada com proteção e guarda-corpo.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Manômetro que possibilita a medição do nível indiretamente.



Foto 2 - Manômetro que possibilita a medição do nível indiretamente.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível avaliar.


Novo Item Fiscalizado 13.511 - EEEB 01 (Corumbataí)

EEEB 01

EEEB 01

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB 01](#)

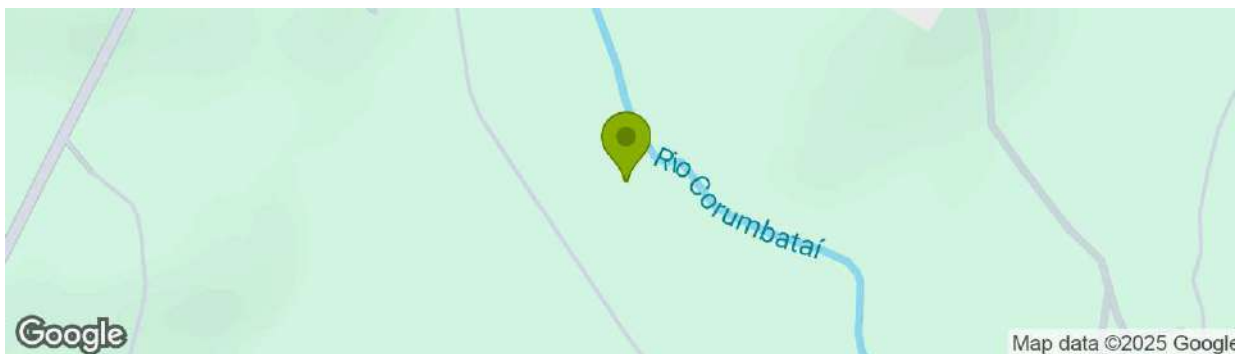

Endereço: Q98J+MQ, Corumbataí - SP, 13540-000, Brasil. . **CEP:** 13540-000 / **Cidade:** Corumbataí, São Paulo

Fiscalizado	#172404012
Data de início da fiscalização	14/11/2025
Data de término da fiscalização	14/11/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Visão geral da elevatória de esgoto.

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [EEE7.1]



Foto 1 - Cerca e portão de acesso.



Foto 2 - Cercamento.

[EEE7.6] Ausência de identificação da área Conforme

Fotos de [EEE7.6]



Foto 1 - Placa de identificação.

[EEE7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

Não Conforme

Fotos de [EEE7.5]



Foto 1 - Ausência de gradeamento ou cesto peneira.

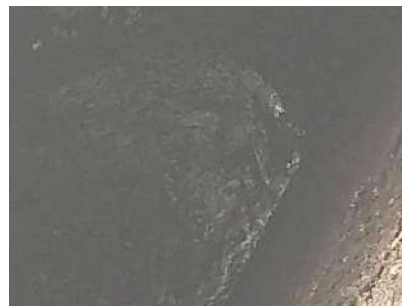


Foto 2 - Ausência de gradeamento ou cesto peneira.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Apenas uma bomba instalada.



Foto 2 - Apenas uma bomba instalada.



Foto 3 - Apenas uma bomba instalada.

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEE7.4]



Foto 1 - Extintor junto ao painel de comando.

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE7.12] Observações

O prestador deve manter a capina na área e limpeza para possibilitar manutenção na elevatória.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Mato alto no local.



Foto 2 - Mato alto



Foto 3 - Vegetação no barrilete.



Foto 4 - Mato alto


Novo Item Fiscalizado 13.512 - ETE 01 - CORUMBATAÍ (Corumbataí)

ETE 01 - CORUMBATAÍ

ETE 01

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE 01](#)

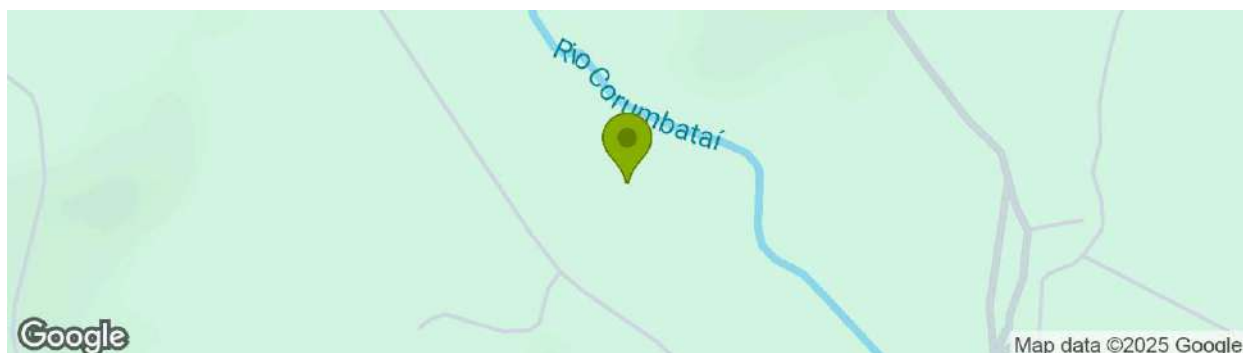

Endereço: Q98M+66, Corumbataí - SP, 13540-000, Brasil. . **CEP:** 13540-000 / **Cidade:** Corumbataí, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375154, long=-47.3189383, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE CORUMBTAÍ #172406047
Data de início da fiscalização	14/11/2025
Data de término da fiscalização	14/11/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Chegada do efluente à ETE, proveniente da elevatória.



Foto 2 - Entrada de efluente na lagoa.



Foto 3 - entrada de efluente na lagoa.



Foto 4 - Entrada de efluente na lagoa.



Foto 5 - Visão geral da lagoa.



Foto 6 - entrada de efluente na lagoa.



Foto 7 - Uma das tubulações de entrada está aparentemente obstruída por mato



Foto 8 - Tubulação de entrada do efluente obstruída.



Foto 9 - Entrada de efluente na lagoa.

[ETE8.10] Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [ETE8.10]



Foto 1 - Placa de identificação.

[ETE8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

N/A

[ETE8.11] Observações

Não utilizado.

[ETE8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos

N/A

[ETE8.23] Observações

Não são aplicados produtos químicos.

[ETE8.24] Produtos químicos vencidos

N/A

[ETE8.24] Observações

Não são aplicados produtos químicos.

[ETE8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

N/A

[ETE8.12] Observações

Não há laboratório.

[ETE8.4] Ausência de chuveiros de emergência

N/A

[ETE8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Conforme
[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Não Conforme
[ETE8.13] Observações	Conforme relatórios de análise mais recentes. Em anexo no Relatório de Fiscalização.
[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Conforme
[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Conforme
[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[ETE8.29] Observações	Apontamento referente a uma das tubulações de entrada na lagoa, que estava obstruída com mato e detritos, impedido a circulação de efluente pela mesma.

Novo Item Fiscalizado 13.513 - POÇO NOSSO RECANTO (Corumbataí)

POÇO NOSSO RECANTO

POÇO NOSSO RECANTO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO NOSSO RECANTO](#)



Endereço: Rod. Wilsom Finardi, 1126, Corumbataí - SP, 13540-000, Brasil. nº 1126. . **CEP:** 13540-000 / **Cidade:** Corumbataí, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.22634506225586, long=-47.61467742919922, accuracy=13.653

Fiscalizado

POÇO NOSSO RECANTO #172409153

Data de início da fiscalização 14/11/2025

Data de término da fiscalização 14/11/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Visão geral do poço.



Foto 2 - Poço e laje de concreto.



Foto 3 - Tubo para medição do nível do poço.

[CSB2.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de CSB2.4



Foto 1 - Placa de identificação.

[CSB2.5] Ausência de laje de proteção

Conforme

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de CSB2.6



Foto 1 - Medidor de vazão no cavalete do poço.

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de CSB2.8



Foto 1 - Torneira para coleta de água bruta.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de CSB2.9



Foto 1 - Tubo para medição do nível do poço.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

[CSB2.15] Observações

Apenas cloração, visto
que há concentração
natural de flúor.

Fotos de CSB2.15



Foto 1 - Bombona com hipoclorito de sódio aplicado no poço.



Foto 2 - Armazenamento de cloro.



Foto 3 - Aplicação de cloro na saída do poço.

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos

Conforme

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB2.2] Observações

Prestador deverá comprovar que possui bomba reserva disponível para o poço.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

Fotos de CSB2.14



Foto 1 - Planilha de monitoramento dos parâmetros de qualidade da água do Poço Nosso Recanto.



Foto 2 - Planilha de monitoramento dos parâmetros de qualidade da água do Poço Nosso Recanto.



Foto 3 - Planilha de monitoramento dos parâmetros de qualidade da água do Poço Nosso Recanto.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de CSB2.3



Foto 1 - Extintor

Novo Item Fiscalizado 13.514 - RESERVATÓRIOS NOSSO RECANTO (Corumbataí)

RESERVATÓRIOS NOSSO RECANTO

Res NOSSO RECANTO - CORUMBATAÍ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [Res NOSSO RECANTO - CORUMBATAÍ](#)

Fiscalizado

RESERVATÓRIOS NOSSO RECANTO
#172414557

Data de início da fiscalização

14/11/2025

Data de término da fiscalização

14/11/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Endereço: Rod. Wilsom Finardi, 1126-1282, Corumbataí - SP, 13540-000, Brasil. nº 1126-1282. .

CEP: 13540-000 / **Cidade:** Corumbataí, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.22634506225586, long=-47.61467742919922, accuracy=13.653



Foto 1 - Reservatórios Nosso Recanto.



Foto 2 - Tubulações de entrada e saída.



Foto 3 - Visão geral do reservatório.



Foto 4 - Tubulação proveniente do poço 2, misturando com a água do poço 1.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de RES6.2



Foto 1 - Placa de identificação.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Captor do SPDA.



Foto 2 - Descida do aterramento.



Foto 3



Foto 4 - SPDA.

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Manômetro para monitoramento do nível do reservatório.

Fotos de RES6.12



Foto 1 - Extravasor.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar.


Novo Item Fiscalizado 13.515 - ELEVATÓRIA COLINA (Corumbataí)

ELEVATÓRIA COLINA

ELEVATÓRIA COLINA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [ELEVATÓRIA COLINA](#)

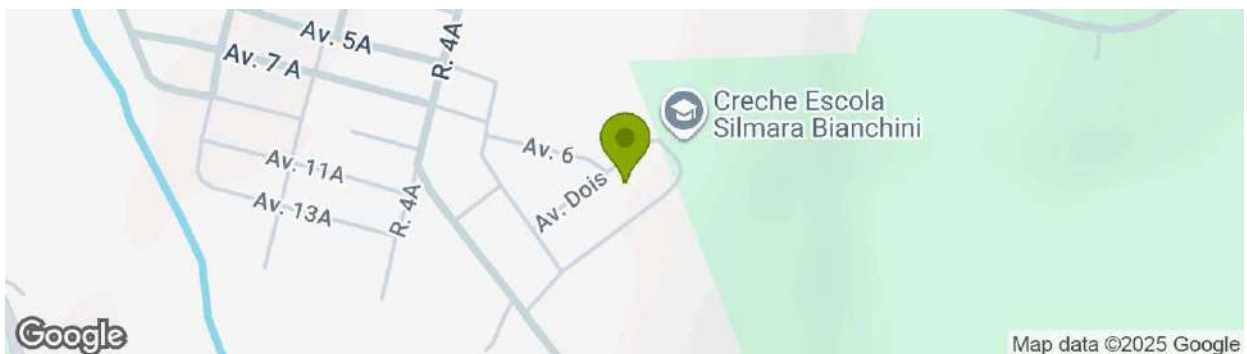

Endereço: Av. Dois, 150 - Jd residencial Colina, Corumbataí - SP, 13540-000, Brasil. nº 150. .
CEP: 13540-000 / **Cidade:** Corumbataí, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.2265458, long=-47.6147671, accuracy=13.653

Fiscalizado #172412728

Data de início da fiscalização 14/11/2025

Data de término da fiscalização 14/11/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Bomba que recalca para o reservatório.



Foto 3 - Visão do sistema de bombeamento.

[EEA4.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Conforme

[EEA4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme


Novo Item Fiscalizado 13.516 - RESERVATÓRIO JARDIM COLINA (Corumbataí)

RESERVATÓRIO JARDIM COLINA

RES JARDIM DA COLINA - CORUMBATAÍ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES JARDIM DA COLINA - CORUMBATAÍ](#)

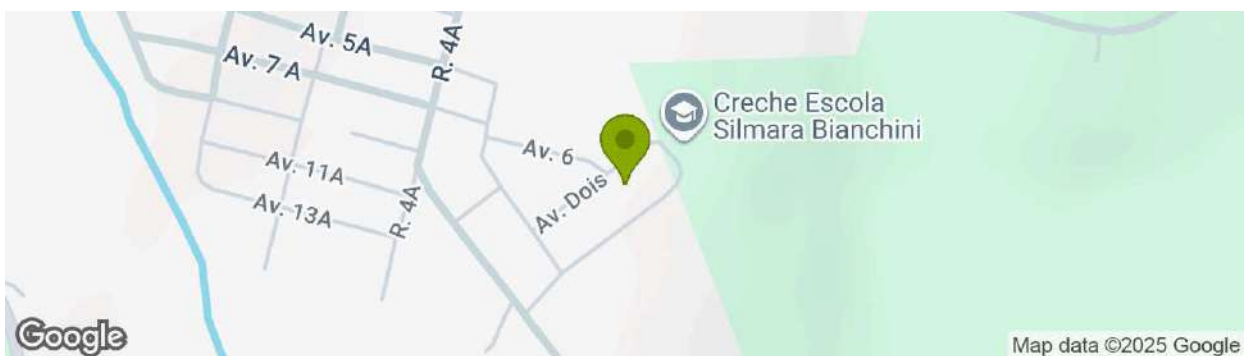

Endereço: Av. Dois, 150 - Jd residencial Colina, Corumbataí - SP, 13540-000, Brasil. nº 150. .

CEP: 13540-000 / **Cidade:** Corumbataí, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.2263455, long=-47.6146761, accuracy=13.653

Fiscalizado

Reservatório Jardim Colina #172412969

Data de início da fiscalização	14/11/2025
Data de término da fiscalização	14/11/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral do reservatório.



Foto 2 - Bomba que abastece o reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Cerca no perímetro da área.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de RES6.2



Foto 1 - Placa de identificação.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Captor do SPDA.



Foto 2 - Captor do SPDA.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Manômetro para medição do nível do reservatório.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível avaliar.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível avaliar.

DOCUMENTOS

1. Relatórios de análises de água bruta, tratada e distribuída (ETA e Nosso Recanto)
2. Relatórios de análise do efluente bruto, tratado, à montante e à jusante

Fabio de Melo Sotelo

Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

É base de:

Auto de Notificação 277/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

- Memorando 921/2025 - Relatório de Fiscalização - Corumbataí - Novembro/2025
- Ofício 1.879/2025 - Encaminhamento de Ofício
- Proc. Administrativo 545/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Água Bruta ETA.pdf (306,51 KB)	0 downloads
Água Bruta poco 1.pdf (303,81 KB)	0 downloads
Água Bruta poco 2.pdf (306,23 KB)	0 downloads
Água Consumo ETA.pdf (303,59 KB)	1 download
Água Consumo Recanto.pdf (304,43 KB)	1 download
Água Tratada ETA.pdf (306,64 KB)	1 download
Água Tratada Recanto.pdf (304,87 KB)	1 download
Efluente Bruto.pdf (176,54 KB)	0 downloads
Efluente Tratado.pdf (215,03 KB)	0 downloads
Rio Jusante.pdf (212,29 KB)	0 downloads
Rio Montante.pdf (211,82 KB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

26/11/2025 15:22:55	Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.513..
26/11/2025 15:32:35	Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.515..
26/11/2025 15:44:27	Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.512..
02/12/2025 09:16:19	Fábio de Melo Sotelo D1 emitiu o Auto de Notificação 277/2025 a partir deste documento.
02/12/2025 09:17:27	Fábio de Melo Sotelo D1 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 319/2025 com o certificado FÁBIO DE MELO SOTELO CPF 399.XXX.XXX-36 conforme MP nº 2.200/2001 .

Tramitação 1-319/2025

02/12/2025 09:18

(Encaminhado)

Fábio S. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Vanessa Naccarato Piffer - DTO, por gentileza enviar ao prestador junto ao Auto de Notificação.

Obrigado

Att

—
Fabio de Melo Sotelo

Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

02/12/2025 09:18:30

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido, clicado (3) 

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 03/12/2025 17:06:07 por Vanessa Naccarato Piffer - Assistente Administrativa

1Doc