



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
321.017.646.937.405.801

Arespcj

Município

Sanel - Luiz Antônio

CC

2 setores envolvidos

D3 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

02/12/2025 13:42

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
LUIZ ANTÔNIO

PRESTADOR: SANEL - LUIZ ANTÔNIO

FISCALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Americana, dezembro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Luiz Antônio

Prefeito: Rodrigo Mello Marques

Endereço: Av. da Saudade, 30

Telefone: (16) 3983-9000

E-mail: imprensa@luizantonio.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 1542, de 18/05/2015

1.2 PRESTADOR

Nome: Sanel - Saneamento de Luiz Antônio

Responsável legal: Carlos Roberto Ferreira

Endereço: Rua Luis Rampazo, 1385

Telefone: 0800 899-7900

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Edilinson Martins de Albuquerque – Analista de Regulação e Fiscalização.

Mateus Spinelli da Silva – Analista de Regulação e Fiscalização.

2.2 PRESTADOR

Isabelly Giroto Pucci - Operação.

Maria Eduarda Zanchetta - Operação.

3. FISCALIZAÇÃO

Em 23/10/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código Não Conformidade	Item Não Conforme	Prazos
POÇO 4 (ALTO DO MIRANTE) - LUIZ ANTÔNIO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO 4 (ALTO DO MIRANTE) - LUIZ ANTÔNIO	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
POÇO 3 (BELA VISTA) - LUIZ ANTÔNIO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO 3 (BELA VISTA) - LUIZ ANTÔNIO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO 2 (JATAÍ) - LUIZ ANTÔNIO	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO 2 (JATAÍ) - LUIZ ANTÔNIO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO 1 (CENTRO) - LUIZ ANTÔNIO	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 13.405 - POÇO 1 - CENTRAL (Luiz Antônio)

POÇO 1 - CENTRAL

POÇO 1 (CENTRO) - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 1 \(CENTRO\) - LUIZ ANTÔNIO](#)



Endereço: R. Luís Rampazo, 1385 - Centro, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 1385. .
CEP: 14210-000 / **Cidade:** Luís Antônio, São Paulo

Fiscalizado	POÇO 1 - CENTRAL #170777412
Data de início da fiscalização	23/10/2025
Data de término da fiscalização	23/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Painel com mostrador do macromedidor da captação.



Foto 2 - Vista geral da captação.



Foto 3 - Reservatório com produto químico para tratamento da água captada.



Foto 4 - Dosadora de reagente químico empregado no tratamento da água;



Foto 5 - Reservatório com produto químico para tratamento da água captada, e equipamento dosador..



Foto 6 - Chuveiro de emergência instalado próximo ao laboratório da unidade.



Foto 7 - Estrutura para análises laboratoriais presente na área.



Foto 8 - Reagentes químicos utilizados nas análises laboratoriais realizadas na unidade.



Foto 9 - Bombas reserva (de todos os poços).

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB2.12] Observações

Foram observados indícios de vazamento no dosador das pastilhas de cloro.

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Foi constatado durante a fiscalização indícios de vazamento no dosador de cloro ativo.

Novo Item Fiscalizado 13.406 - Reservatório 1 Apoiado - Centro (Luiz Antônio)

Reservatório 1 Apoiado - Centro

RES. 1 APOIADO (CENTRO) - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. 1 APOIADO \(CENTRO\) - LUIZ ANTÔNIO](#)



Endereço: R. Luís Rampazo, 1385 - Centro, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 1385. .
CEP: 14210-000 / **Cidade:** Luís Antônio, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório 1 Apoiado - Centro #170778211
Data de início da fiscalização	23/10/2025
Data de término da fiscalização	23/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
---------------------------------------	-----

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório, evidenciando escada e guarda corpos instalados.



Foto 2 - Vista geral da área da unidade, evidenciando cercamento.



Foto 3 - Escadas e guarda corpos instalados.



Foto 4 - Identificação da unidade.



Foto 5 - Condutor de aterramento da estrutura.



Foto 6 - Condutor de aterramento da estrutura.



Foto 7 - Condutor de aterramento da estrutura.



Foto 8 - Tubulação de alimentação do reservatório, à esquerda.



Foto 9 - Manômetro para inferência de nível do reservatório.



Foto 10 - Painel do CCO do Prestador, exibindo nível dos reservatórios em tempo real.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A


Novo Item Fiscalizado 13.407 - POÇO 2 - Jataí (Luiz Antônio)

POÇO 2 - Jataí

POÇO 2 (JATAÍ) - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 2 \(JATAÍ\) - LUIZ ANTÔNIO](#)

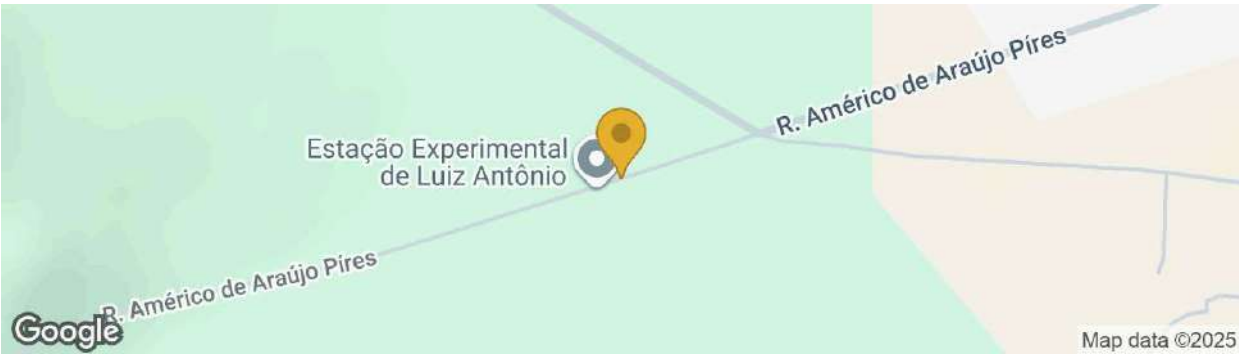

Endereço: R. Américo de Araújo Pires, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. . **CEP:** 14210-000 / **Cidade:** Luís Antônio, São Paulo

Fiscalizado	POÇO 2 - Jataí #170778611
Data de início da fiscalização	23/10/2025
Data de término da fiscalização	23/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral da parte externa, indicando cercamento da área.



Foto 2 - Vista geral da captação.



Foto 3 - Reservatório com produto químico para tratamento da água captada.



Foto 4 - Chuveiro de emergência instalado na unidade.



Foto 5 - Extinto de incêndio instalado na unidade.



Foto 6 - Quadro de comando elétrico da captação.



Foto 7 - Painel do macromedidor instalado na unidade.



Foto 8 - Dosadora de cloro para tratamento da água captada.



Foto 9 - Ponto de adição de reagente para tratamento da água. À direita, macromedidor instalado na captação.



Foto 10 - Tubo para medição de nível do poço. Recomenda-se trocar a extremidade do tubo, que está quebrada, e fechá-la com um cap.



Foto 11 - Tanque de dosadora para fluoretação da água captada.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

O monitoramento da água bruta deve ser realizado semestralmente. Atualizar o monitoramento da água bruta do poço.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB2.12] Observações

Durante a fiscalização foi evidenciado indícios de vazamento na dosadora de cloro empregada no tratamento da água.

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Foi evidenciado vazamento na dosadora de cloro da unidade.


Novo Item Fiscalizado 13.408 - Reservatório 2 - Jataí (Luiz Antônio)

Reservatório 2 - Jataí

RES. 2 - JATAÍ - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. 2 - JATAÍ - LUIZ ANTÔNIO](#)

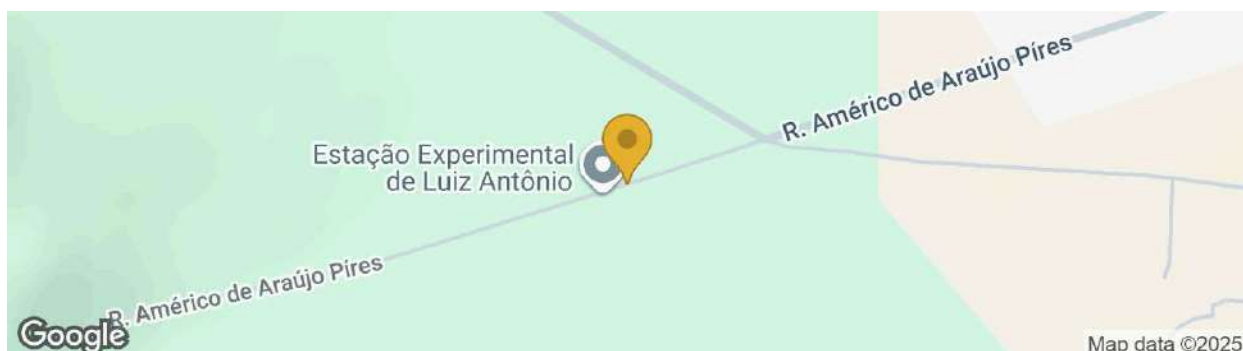

Endereço: R. Américo de Araújo Pires, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. . **CEP:** 14210-000 / **Cidade:** Luís Antônio, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório 2 - Jataí #170779016
Data de início da fiscalização	23/10/2025
Data de término da fiscalização	23/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista externa da unidade, evidenciando cercamento da área.



Foto 2 - Vista interna da unidade, evidenciando cercamento da área.



Foto 3 - Vista geral do reservatório, tubulação de alimentação à frente.



Foto 4 - Manômetro para inferência de nível do reservatório.



Foto 5 - Escada e guarda corpos instalados no reservatório.



Foto 6 - Placa com identificação da unidade, afixada no corpo do reservatório.



Foto 7 - Vista da captação localizada na mesma área do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 13.409 - Reservatório 3 - Bela Vista (Luiz Antônio)

Reservatório 3 - Bela Vista

RES. 3 - BELA VISTA - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. 3 - BELA VISTA - LUIZ ANTÔNIO](#)



Endereço: R. das Violetas, 250, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 250. . CEP: 14210-000 / Cidade: Luís Antônio, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório 3 - Bela Vista #170779392
Data de início da fiscalização	23/10/2025
Data de término da fiscalização	23/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da unidade a partir do passeio público, evidenciando cercamento da área.



Foto 2 - Vista geral do reservatório, evidenciando escada e guarda corpos à esquerda, tubo de alimentação à frente e saída de extravasor no topo, ao lado da tubulação de alimentação.



Foto 3 - Escadas e guarda corpos instalados.



Foto 4 - Condutor de aterramento da estrutura.



Foto 5 - Condutor de aterramento da estrutura.



Foto 6 - Identificação da unidade afixada no corpo do reservatório.



Foto 7 - Manômetro para inferência de nível do reservatório.



Foto 8 - Tubo extravasor no topo do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 13.410 - POÇO 3 - Bela Vista (Luiz Antônio)

POÇO 3 - Bela Vista

POÇO 3 (BELA VISTA) - LUIZ ANTÔNIO



Endereço: R. das Violetas, 250, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 250. . CEP: 14210-000
/ Cidade: Luís Antônio, São Paulo

Fiscalizado	POÇO 3 - Bela Vista #170779714
Data de início da fiscalização	23/10/2025
Data de término da fiscalização	23/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista da unidade a partir do passeio público, evidenciando cercamento da área.



Foto 2 - Extintor de incêndio instalado na unidade.



Foto 3 - Painel de comando elétrico da captação.



Foto 4 - Quadros de energia instalados em edificação presente na área.



Foto 5 - Vista geral da captação.



Foto 6 - Reservatório de produto químico e dosadora para tratamento da água captada.



Foto 7 - Detalhe evidenciando tubo de medição e macromedidor da captação.



Foto 8 - Dosadora de cloro utilizada no tratamento da água captada.



Foto 9 - Reservatório de produto químico e dosadora para tratamento da água captada.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

O monitoramento da água bruta deve ser realizado semestralmente. Atualizar o monitoramento da água bruta do poço.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Tubo de nível do poço está com extremidade superior aberta. É necessário fechamento com cap.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Tubo de medição de nível com extremidade superior aberta.


Novo Item Fiscalizado 13.411 - POÇO 4 - Alto do Mirante (Luiz Antônio)

POÇO 4 - Alto do Mirante

POÇO 4 (ALTO DO MIRANTE) - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 4 \(ALTO DO MIRANTE\) - LUIZ ANTÔNIO](#)

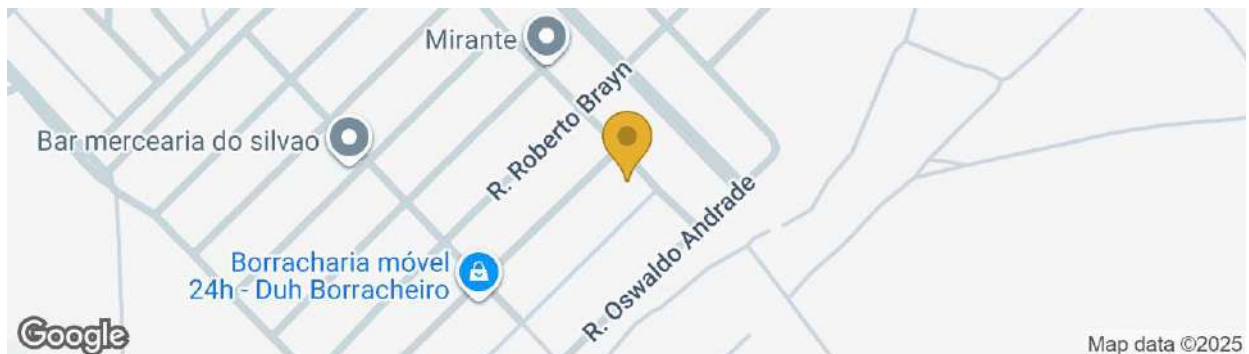

Endereço: Av. Manoel Pedrosa Filho, 432, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 432. . **CEP:** 14210-000 / **Cidade:** Luís Antônio, São Paulo

Fiscalizado	POÇO 4 - Alto do Mirante #170780156
Data de início da fiscalização	23/10/2025
Data de término da fiscalização	23/10/2025
Observações Gerais	

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral da captação.



Foto 2 - Placa de identificação no portão que faz o fecho o cercamento da área.



Foto 3 - Extinto de incêndio disponível na unidade.



Foto 4 - Vista geral da captação. Ao fundo um novo poço está sendo perfurado, o qual substituirá o atual poço presente na unidade.



Foto 5 - Vista da captação evidenciando macromedidor e ponto de adição de reagentes utilizados no tratamento da água.



Foto 6 - Reservatório de produto químico e dosadora para tratamento da água captada.



Foto 7 - Painel do macromedidor instalado na unidade.



Foto 8 - Orifício para tubo de medição de nível do poço.



Foto 9 - Durante a fiscalização foi verificado que um novo poço está sendo perfurado no local.



Foto 10 - Dosadora de cloro utilizada no tratamento da água captada.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Não Conforme

[CSB2.9] Observações

Não foi evidenciado tubo de medição de nível instalado no poço, durante a fiscalização.

Fotos de CSB2.9



Foto 1 - Detalhe evidenciando a abertura por onde deveria passar o tubo para medição de nível.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações


O monitoramento da água bruta deve ser realizado semestralmente. Atualizar o monitoramento da água bruta do poço.

Reservatório 4 - Alto do Mirante

RES. 4 - ALTO DO MIRANTE - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. 4 - ALTO DO MIRANTE - LUIZ ANTÔNIO](#)

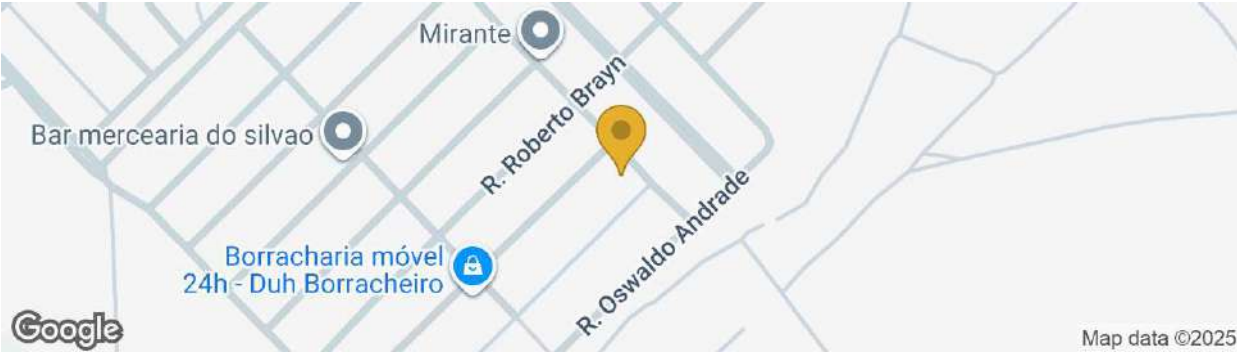

Endereço: Av. Manoel Pedrosa Filho, 432, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 432. . CEP: 14210-000 / Cidade: Luís Antônio, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório 4 - Alto do Mirante #170781308
Data de início da fiscalização	23/10/2025
Data de término da fiscalização	23/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação afixada no portão que fecha o cercamento da área.



Foto 2 - Vista geral do reservatório, evidenciando tubo de alimentação à esquerda e tubo extravasor à direita.



Foto 3 - Escadas e guarda corpos instalados na unidade, no acesso à parte elevada onde está o reservatório.



Foto 4 - Condutor de aterramento da estrutura, à esquerda das tubulações de saída do reservatório.



Foto 5 - Alimentação do reservatório,



Foto 6 - Condutor de aterramento da estrutura, à esquerda das tubulações de saída do reservatório.



Foto 7 - Hastes de aterramento presentes na unidade.



Foto 8 - Manômetro para inferência de nível do reservatório.



Foto 9 - Macromedidor instalado na unidade.



Foto 10 - Escada e guarda corpos instalados no reservatório.



Foto 11 - Tubulação utilizada, temporariamente, em manobra para abastecimento do reservatório enquanto a captação ao lado está sob manutenção.



Foto 12 - Placa de identificação afixada no reservatório.

Novo Item Fiscalizado 13.413 - ETE Luiz Antônio (Luiz Antônio)

ETE Luiz Antônio

ETE LUIZ ANTÔNIO - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE LUIZ ANTÔNIO - LUIZ ANTÔNIO](#)



Endereço: F79X+Q8, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. . **CEP:** 14210-000 / **Cidade:** Luís Antônio, São Paulo

Fiscalizado	ETE Luiz Antônio #170781750
Data de início da fiscalização	23/10/2025
Data de término da fiscalização	23/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Vista geral da lagoa aeróbica de estabilização. Ao fundo, reatores tipo UASB, modulares. Placa de identificação à frente.



Foto 2 - Vista geral da lagoa aeróbica de estabilização. Ao fundo, reatores tipo UASB, modulares.



Foto 3 - Vista geral da lagoa aeróbica de estabilização. Ao fundo, reatores tipo UASB, modulares.



Foto 4 - Gerador e instalação para desidratação de lodo instalados na unidade.



Foto 5 - Tratamento preliminar da unidade.



Foto 6 - Gradeamento primário.



Foto 7 - Placa de identificação no interior da área.



Foto 8 - Placa de identificação no interior da área.



Foto 9 - Calha Parshall na entrada da unidade.



Foto 10 - Tanque de equalização após o tratamento preliminar.



Foto 11 - Tanque de equalização após o tratamento preliminar.



Foto 12 - Reatores UASB responsáveis pelo tratamento do efluente.



Foto 13 - Placa de identificação no interior da área.



Foto 14 - Tubulações de entrada de esgoto no UASB e coleta de amostras do lodo, para análise.



Foto 15 - Vista geral da lagoa de estabilização, aeróbica, no momento da fiscalização dois aeradores em operação.



Foto 16 - Tanque de equalização após os UASBs, à montante de lagoa.



Foto 17 - Equipamento, em testes, para dosagem de microbiota no afluente à lagoa, objetivando maior estabilização da matéria orgânica.



Foto 18 - Vista geral da lagoa de estabilização, aeróbica, no momento da fiscalização dois aeradores em operação.



Foto 19 - Vista geral da lagoa de estabilização, aeróbica, no momento da fiscalização dois aeradores em operação.



Foto 20 - Quadro de comando elétrico presente na unidade.



Foto 21 - Gerador de energia elétrica instalado na unidade.



Foto 22 - Unidade para desidratação de lodos.



Foto 23 - Unidade para desidratação de lodos.

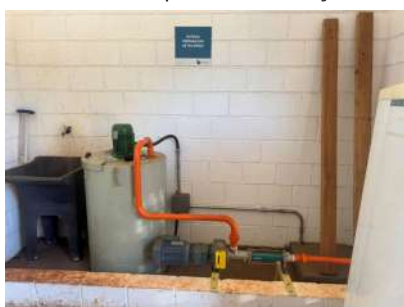


Foto 24 - Sistema para adição de reagente auxiliar ao processo de desidratação do lodo.

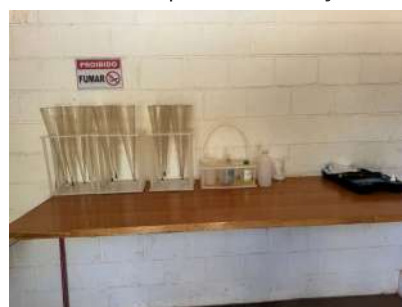


Foto 25 - Vidraria para testes de sólidos sedimentáveis.



Foto 26 - EPIs disponíveis na unidade.



Foto 27 - EPIs disponíveis na unidade.



Foto 28 - Calha Parshall na saída da unidade.



Foto 29 - Tanque de reagente químico e dosadora para adição de desinfetante no efluente final, antes do lançamento.

Novo Item Fiscalizado 13.414 - EEA 2 - Bela Vista - Booster (Luiz Antônio)

EEA 2 - Bela Vista - Booster

EEA - 2 - BELA VISTA - BOOSTER - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA - 2 - BELA VISTA - BOOSTER - LUIZ ANTÔNIO](#)



Endereço: R. das Violetas, 250, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 250. . **CEP:** 14210-000
/ **Cidade:** Luís Antônio, São Paulo

Fiscalizado	EEA 2 - Bela Vista - Booster #170782255
--------------------	---

Data de início da fiscalização	23/10/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	23/10/2025
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista da área a partir do passeio público, evidenciando cercamento da área.



Foto 2 - Placa de identificação da área.



Foto 3 - Vista geral da elevatória.



Foto 4 - Acesso a registros de manobra na saída da elevatória.



Foto 5 - Vista geral da elevatória.



Foto 6 - Extintor disponível na unidade.



Foto 7 - Quadro de comando elétrico presente na unidade.



Foto 8 - Quadros de energia presentes na unidade.

(editado 4 vezes - última modificação: 04/12/2025 10:49:56)

É base de:

Auto de Notificação 284/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 942/2025 - Relatório de fiscalização programada de Luiz Antônio.

Ofício 1.903/2025 - Encaminhamento de Ofício

08 AGOSTO Laudo SANEL.pdf (215,13 KB)	1 download
09 SETEMBRO Laudo SANEL.pdf (200,50 KB)	1 download
10 OUTUBRO Laudo SANEL.pdf (204,92 KB)	1 download
2031 05 Outorga Poco 1 Centro.pdf (881,26 KB)	0 downloads
2031 06 Outorgas Pocos 2 3 e 4.pdf (714,34 KB)	0 downloads
2035 02 Outorga ETE.pdf (275,06 KB)	0 downloads
25 04 Saida do Poco 02.pdf (880,18 KB)	0 downloads
25 05 Saida do Poco 03.pdf (880,14 KB)	0 downloads
25 06 Saida do Poco 04.pdf (880,19 KB)	0 downloads
25 07 Rede de Distribuicao Poco 01.pdf (886,11 KB)	0 downloads
25 08 Rede de Distribuicao Poco 02 Portaria completa.pdf (886,13 KB)	1 download
25 08 Rede de Distribuicao Poco 03 Portaria Completa.pdf (886,08 KB)	0 downloads
25 09 Rede de distribuicao Poco n 4 Alto do Mirante.pdf (885,99 KB)	0 downloads
25 09 Saida do Poco 01.pdf (880,63 KB)	0 downloads
25 10 Laudo de analises pocos rede dist.pdf (291,77 KB)	0 downloads
28 11 Licenca operacao parcial ETE.pdf (37,70 KB)	0 downloads
Autorizacao de Perfuracao Poco 06.pdf (384,52 KB)	0 downloads
CADRI SANEL.pdf (29,55 KB)	0 downloads
Esgoto Bruto ETE Luiz Antonio.pdf (482,14 KB)	1 download
Esgoto Tratado ETE Luiz Antonio.pdf (875,33 KB)	1 download
E mail sobre CADRI do lodo da ETE.pdf (1,12 MB)	2 downloads
Jusante do Lancamento Ribeirao das Oncas.pdf (875,19 KB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

02/12/2025 15:40:51 André Aukar B. de Camargo D3 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.407..](#)

02/12/2025 15:41:54 André Aukar B. de Camargo D3 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.410..](#)

02/12/2025 15:42:43 André Aukar B. de Camargo D3 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.411..](#)

03/12/2025 19:35:52 André Aukar B. de Camargo D3 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.405..](#)

04/12/2025 08:25:04 André Aukar B. de Camargo D3 emitiu o [Auto de Notificação 284/2025](#) a partir deste documento.

04/12/2025 10:52:18 André Aukar B. de Camargo D3 assinou digitalmente [Relatório de Fiscalização 329/2025](#) com o certificado **ANDRÉ AUKAR B. DE CAMARGO** CPF 331.XXX.XXX-69 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1-329/2025

04/12/2025 10:53
(Encaminhado)

André C. D3

[DTO - Diretoria ...](#)
A/C Vanessa P.
CC

Prezada Vanessa Naccarato Piffer - D3

Para providências, por gentileza.
Grato.

—
André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou? 0 pessoas

04/12/2025 10:53:30 E-mail para vanessa@arespcj.com.br E-mail entregue, lido, clicado (3)