



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
681.817.647.739.866.324

Arespcj

CC

03/12/2025 11:59

Município

Diretoria de Serviços Públicos de Monte Alegre do Sul

· 19 38999120

3 setores envolvidos

D3 D1 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL

PRESTADOR: Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul

Verificação de Não Conformidades

Americana, dezembro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul

Prefeito: José Rafael Vezzan

Endereço: Avenida João Girardelli, 500 – Centro

Telefone: (19) 3899-9120

E-mail: prefeito@montealegredosul.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 1.574, de 2011

1.2 PRESTADOR

Nome: Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul

Responsável legal: João Luiz de Souza Junior

Endereço: Avenida João Girardelli, 500 – Centro

Telefone: (19) 3899-9120

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Tiago Antônio Caichiolo - Químico Responsável

Hilário Piffer Junior - Diretor de Meio Ambiente

3. FISCALIZAÇÃO

Em 14/11/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
RIBEIRÃO MONTE ALEGRE	CSP-3.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RIBEIRÃO MONTE ALEGRE	CSP-3.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RIBEIRÃO MONTE ALEGRE	CSP-3.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
RIBEIRÃO MONTE ALEGRE	CSP-3.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RIBEIRÃO MONTE ALEGRE	CSP-3.8	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRAT DE AGUA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRAT DE AGUA	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
ETE TERRAS DE MONTE ALEGRE - MONTE ALEGRE DO SUL	ETE-8.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
ETE TERRAS DE MONTE ALEGRE - MONTE ALEGRE DO SUL	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETA - MONTE ALEGRE DO SUL	ETA-5.10	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Imediato
ETA - MONTE ALEGRE DO SUL	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETA - MONTE ALEGRE DO SUL	ETA-5.22	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEAT PARQUE DOS IPÊS	EEA-4.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
EEAT 2 - ETA	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEAT 2 - ETA	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

EEAT 1 - ETA	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
--------------	---------	----------------------------------	----------

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 13.493 - ETA - MONTE ALEGRE DO SUL (Monte Alegre Do Sul)

ETA - MONTE ALEGRE DO SUL

ETA - MONTE ALEGRE DO SUL

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA - MONTE ALEGRE DO SUL](#)

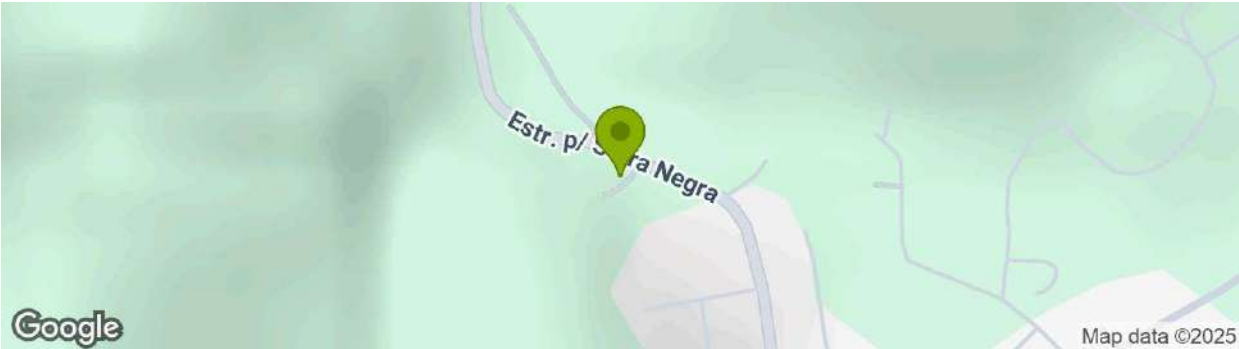

Endereço: Estr. p/ Serra Negra, 1 - Monte Alegre do Sul, SP, 13820-000, Brasil. nº 1. . **CEP:** 13820-000 / **Cidade:** Monte Alegre do Sul, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737520217895508, long=-47.318931579589844, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETA - MONTE ALEGRE DO SUL #172401996
Data de início da fiscalização	14/11/2025
Data de término da fiscalização	14/11/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETA)

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Tanques de armazenamento de hipoclorito



Foto 2 - Instalações do laboratório



Foto 3 - Instalações do laboratório



Foto 4 - Equipamento de Proteção Individual disponível para os operadores



Foto 5 - Armazenamento de sulfato de alumínio



Foto 6 - Tanque de flúor para aplicação



Foto 7 - Área por onde passa a tubulação de entrada de água



Foto 8 - Visão geral da Estação de Tratamento de Água



Foto 9 - Floculadores



Foto 10 - Decantadores colmeia



Foto 11 - Vista dos filtros

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

N/A

[ETA-5.7] Observações

A ETA não possui medição de vazão, foi informado pelo prestador que estão em processo de licitação para a instalação de macromedidores. Este item já foi apontado em fiscalização anterior (Relatório 208/2024) e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

[ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.10]



Foto 1 - Ausência de guarda-corpo na escada de acesso aos tanques



Foto 2 - Ausência de guarda-corpo nos tanques

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETA-5.2] Observações

Não é realizado o tratamento/destinação correta do lodo

[ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência

N/A

[ETA-5.3] Observações

O chuveiro de emergência não estava funcionando na data da fiscalização. Este item já foi apontado em fiscalização anterior (Relatório 208/2024) e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

Fotos de [ETA-5.3]



Foto 1 - Chuveiro de emergência necessita de manutenção

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

N/A

[ETA-5.20] Observações

Licença de Operação vencida em 03/2024.
Este item já foi apontado em

fiscalização anterior (Relatório 208/2024) e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETA-5.22] Observações

Durante a fiscalização, foi verificado que as membranas estavam em más condições. Além disso, itens apontados anteriormente (tampa do tanque de contato e necessidade de limpeza dos floculadores) já foram apontados em fiscalização anterior (Relatório 208/2024) e segue no devido processo sancionatório

Fotos de [ETA-5.22]



Foto 1 - Membrana em mas condições



Foto 2 - Floculadores necessitando de limpeza



Foto 3 - Tampa do tanque de contato em más condições




Foto 4 - Membrana em mas condições

Reservatório ETA

RESERVATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRAT DE AGUA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRAT DE AGUA](#)

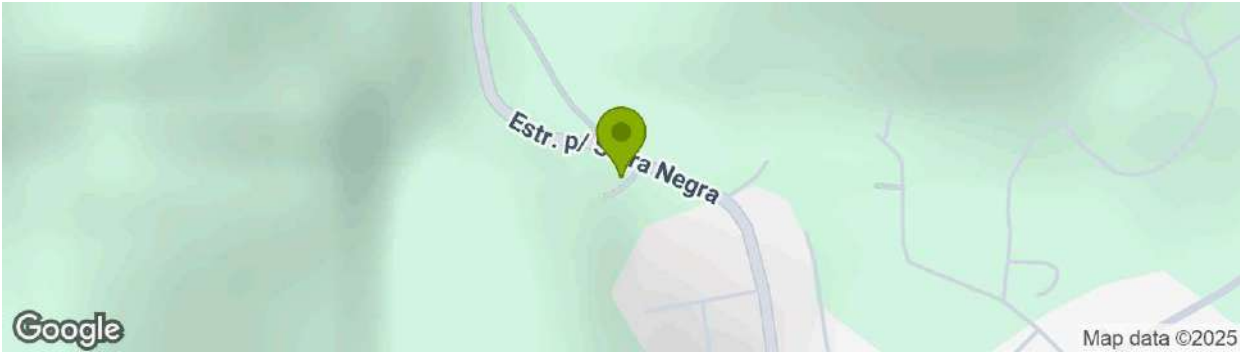

Endereço: Estr. p/ Serra Negra, 1 - Monte Alegre do Sul, SP, 13820-000, Brasil. nº 1. . CEP: 13820-000 / Cidade: Monte Alegre do Sul, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6754815, long=-46.6826014, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório ETA #172404595
Data de início da fiscalização	14/11/2025
Data de término da fiscalização	14/11/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório



Foto 2 - Tubulação de ventilação do reservatório



Foto 3 - Placa de identificação do reservatório



Foto 4 - Vista da lateral



Foto 5 - Vista geral do reservatório

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Utilização de uma escada solta e sem guarda-corpo

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES6.11] Observações

Não foi apresentada nenhuma comprovação que é feita a medição do nível do reservatório

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

A tela de proteção existente está rasgada. Este item já foi apontado em fiscalização anterior (Relatório 208/2024) e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado

aqui novamente para
evitar duplicidade sem
estar findado o
processo anterior.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tela de proteção danificada


Novo Item Fiscalizado 13.495 - EEAT1 - ETA (Monte Alegre Do Sul)

EEAT1 - ETA

EEAT 1 - ETA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT 1 - ETA](#)

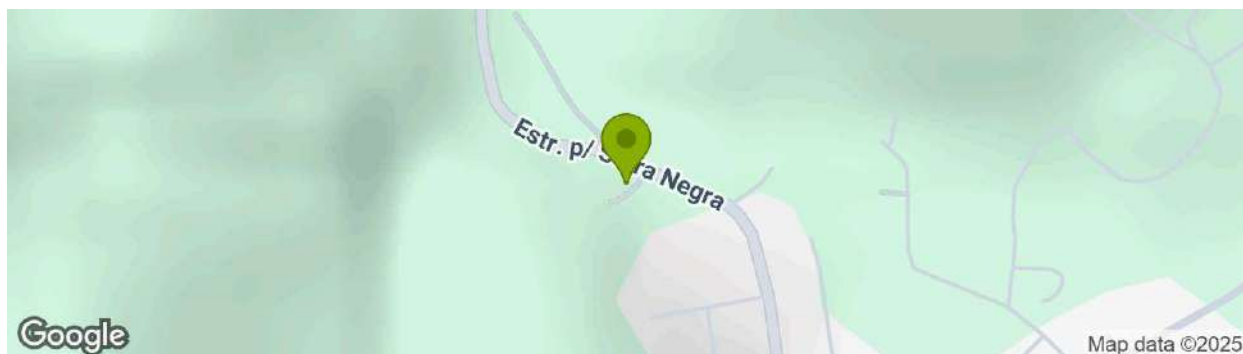

Endereço: Estr. p/ Serra Negra, 1 - Monte Alegre do Sul, SP, 13820-000, Brasil. nº 1. . **CEP:**
13820-000 / **Cidade:** Monte Alegre do Sul, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6755099, long=-46.6825474, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT1 - ETA #172405087
--------------------	------------------------

Data de início da fiscalização	14/11/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	14/11/2025
--	------------

Observações Gerais	
---------------------------	--

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Placa de identificação da Elevatória de Água



Foto 2 - Vista interna das instalações



Foto 3 - Painéis elétricos



Foto 4 - Vista para uma das bombas



Foto 5 - Bombas da Estação

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

[EEA4.7] Observações

Não foi verificado vazamento na tubulação na data da fiscalização

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEA4.4] Observações

Ausência de extintor de incêndio

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

[EEA4.10] Observações

O material depositado no local que havia sido apontado em fiscalização anterior foi retirado e as instalações da elevatória estão conservadas


Novo Item Fiscalizado 13.497 - EEAT2 - ETA (Monte Alegre Do Sul)

EEAT2 - ETA

EEAT 2 - ETA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT 2 - ETA](#)

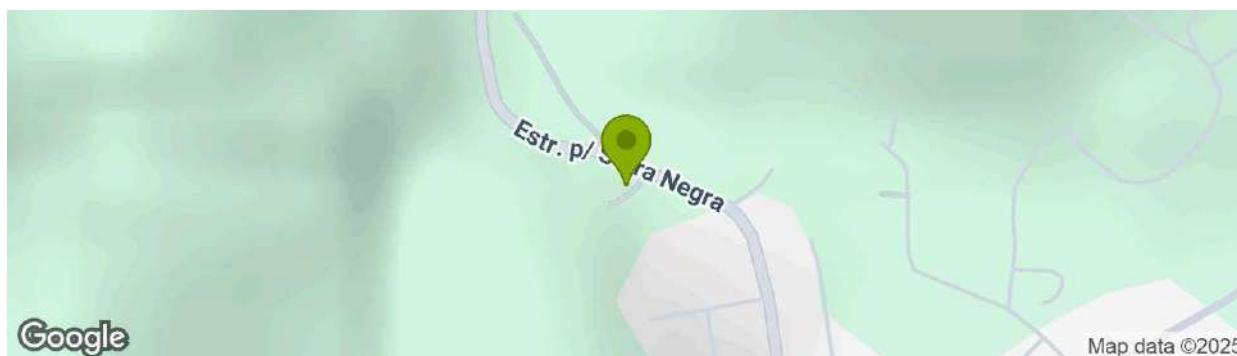

Endereço: Estr. p/ Serra Negra, 1 - Monte Alegre do Sul, SP, 13820-000, Brasil. nº 1. . CEP: 13820-000 / Cidade: Monte Alegre do Sul, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6755822, long=-46.6824479, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT2 - ETA #172405413
-------------	------------------------

Data de início da fiscalização	14/11/2025
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	14/11/2025
---------------------------------	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Placa de identificação da Elevatória de Água



Foto 2 - Vista interna das instalações



Foto 3 - Painéis elétricos



Foto 4 - Destaque para a bomba

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEA4.4] Observações

Ausência de extintor de incêndio

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Vazamento na tubulação da elevatória




Foto 2 - Vazamento na tubulação da elevatória

Captação Ribeirão Monte Alegre

RIBEIRÃO MONTE ALEGRE

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [RIBEIRÃO MONTE ALEGRE](#)

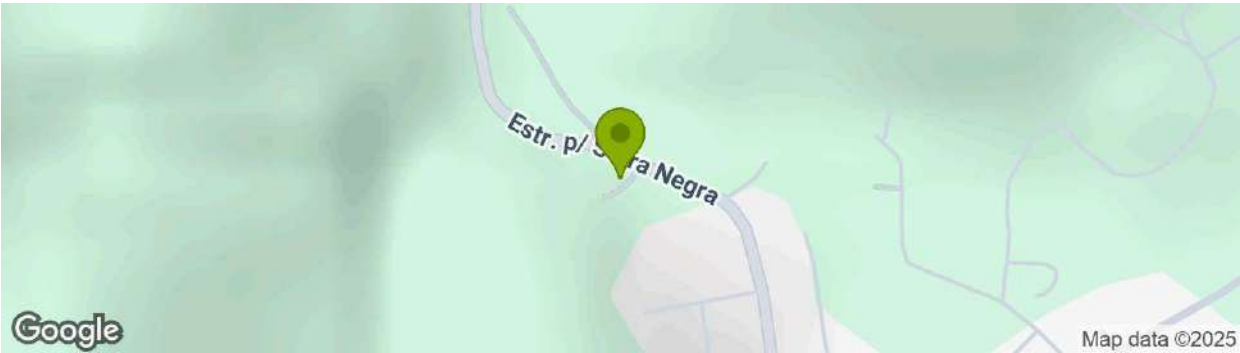

Endereço: Estr. p/ Serra Negra, 1 - Monte Alegre do Sul, SP, 13820-000, Brasil. nº 1. . CEP: 13820-000 / Cidade: Monte Alegre do Sul, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6754787, long=-46.6826034, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação Ribeirão Monte Alegre #172406152
Data de início da fiscalização	14/11/2025
Data de término da fiscalização	14/11/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Área da captação



Foto 2 - Vista geral do sistema de captação



Foto 3 - Vista das bombas



Foto 4 - Local onde ocorre a captação



Foto 5 - Entrada da água ao sistema

[CSP3.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de CSP3.1



Foto 1 - Cercamento em más condições

[CSP3.5] Ausência de identificação da área

Não Conforme

Fotos de CSP3.5



Foto 1 - Entrada para a área da captação sem identificação

[CSP3.8] Captação de água sem outorga

Não Conforme

[CSP3.8] Observações

Não foi enviada a outorga de captação solicitada

[CSP3.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSP3.4] Observações

Ausência de extintor de incêndio

[CSP3.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de CSP3.14



Foto 1 - Área da captação com restos de materiais, tubulações, grelhas, entre outros. Fazer a limpeza da área.


Novo Item Fiscalizado 13.500 - EEAT Parque dos Ipes (Monte Alegre Do Sul)

EEAT Parque dos Ipes

EEAT PARQUE DOS IPÊS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT PARQUE DOS IPÊS](#)

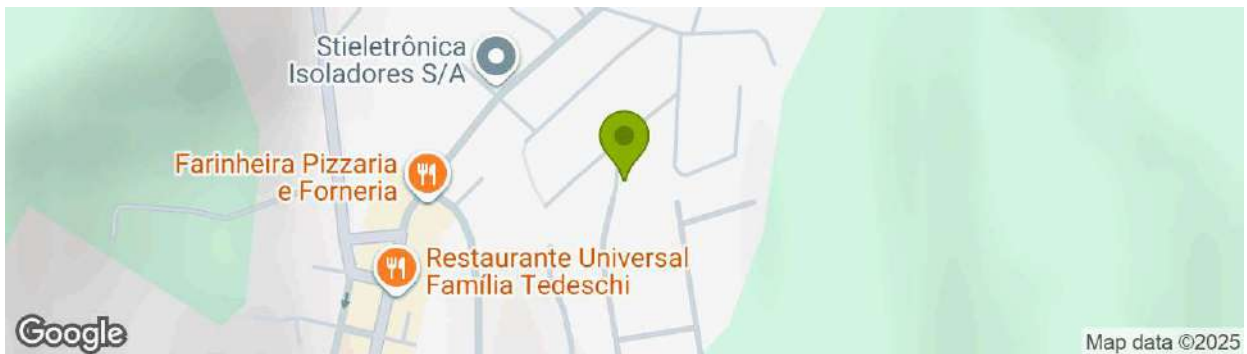

Endereço: R. da Igualdade, 61 - Monte Alegre do Sul, SP, 13820-000, Brasil. nº 61. . **CEP:** 13820-000 / **Cidade:** Monte Alegre do Sul, São Paulo

Fiscalizado	EEAT Parque dos Ipes #172407795
Data de início da fiscalização	14/11/2025
Data de término da fiscalização	14/11/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
[EEA4.0] Observações	Na data da fiscalização, não foi possível acessar a área interna da elevatória,

tendo sido fiscalizado
apenas os itens visíveis
pela área externa

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Placa de identificação da EEAT



Foto 2 - Parte externa da elevatória



Foto 3 - Sem acesso à parte interna da elevatória
para a fiscalização

[EEA4.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de [EEA4.1]



Foto 1 - Ausência de cercamento da área

Novo Item Fiscalizado 13.501 - Reservatório Parque dos Ipês (Monte Alegre Do Sul)

Reservatório Parque dos Ipês

RES. PARQUE DOS IPÊS - MONTE ALEGRE DO SUL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PARQUE DOS IPÊS - MONTE ALEGRE DO SUL](#)



Endereço: R. Cap. José Inácio, 389 - Monte Alegre do Sul, SP, 13820-000, Brasil. nº 389. . **CEP:** 13820-000 / **Cidade:** Monte Alegre do Sul, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6804524, long=-46.6798988, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Parque dos Ipês #172407224
Data de início da fiscalização	14/11/2025
Data de término da fiscalização	14/11/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação do reservatório



Foto 2 - Vista geral do reservatório



Foto 3 - Vista geral do reservatório



Foto 4 - Destaque para a base do reservatório

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	N/A
[RES6.4] Observações	Na data da fiscalização foi apontada a ausência de guarda-corpo. Este item já foi

apontado em
fiscalização anterior e
segue no devido
processo sancionatório,
não sendo apontado
aqui novamente para
evitar duplicidade sem
estar findado o
processo anterior.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Ausência de guarda-corpo

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

N/A

[RES6.11] Observações

Não foi apresentada
nenhuma comprovação
que é feita a medição
do nível do
reservatório. Este item
já foi apontado em
fiscalização anterior e
segue no devido
processo sancionatório,
não sendo apontado
aqui novamente para
evitar duplicidade sem
estar findado o
processo anterior.


Novo Item Fiscalizado 13.503 - ETE Terras de Monte Alegre (Monte Alegre Do Sul)

ETE Terras de Monte Alegre

ETE TERRAS DE MONTE ALEGRE - MONTE ALEGRE DO SUL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE TERRAS DE MONTE ALEGRE - MONTE ALEGRE DO SUL](#)

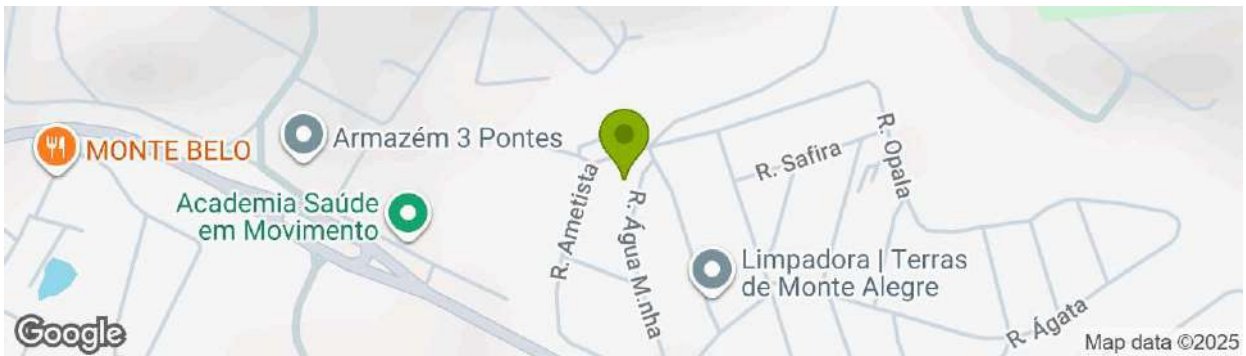

Endereço: R. Água M.nha, 225 - Chácara das Águas (Tres Pontes), Monte Alegre do Sul - SP, 13820-000, Brasil. nº 225. . **CEP:** 13820-000 / **Cidade:** Monte Alegre do Sul, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6920839, long=-46.71902, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE Terras de Monte Alegre #172420729
Data de início da fiscalização	14/11/2025
Data de término da fiscalização	14/11/2025
Observações Gerais	Atualmente todo o esgoto da cidade é encaminhado para a ETE Terras de Monte Alegre. A previsão é que ela deixe de funcionar como Estação de Tratamento e funcione como Estação Elevatória, encaminhando o esgoto do bairro para a nova ETE que está em construção e fará o tratamento de todo o esgoto coletado. O prestador não informou a previsão para essa desativação. Enquanto isso não ocorre, o tratamento está precarizado, com ausência de bombas, aeradores sem funcionar, tanques de lodo sem utilização. Não foi apresentado pelo prestador nenhuma análise feita no esgoto, impossibilitando a fiscalização da qualidade do tratamento do efluente

Constatações (Fiscalização na ETE)

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Identificação da Estação de Tratamento



Foto 2 - Tanque de lodo sem utilização



Foto 3 - Painéis elétricos, sala administrativa da ETE e laboratório, sem acesso na data da fiscalização



Foto 4 - Entrada do efluente bruto

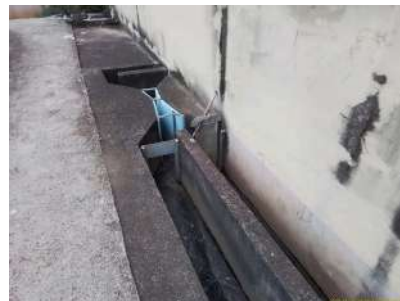


Foto 5 - Calha de entrada do efluente



Foto 6 - Aeradores não estão em funcionamento



Foto 7 - tanque sem utilização



Foto 8 - Aeradores não estão em funcionamento



Foto 9 - Aeradores não estão em funcionamento



Foto 10 - Tanque de decantação



Foto 11 - Tanque de aeração



Foto 12 - Saída do esgoto

[ETE8.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de [ETE8.1]



Foto 1 - A área está em obras e atualmente cercada parte por muro recém construído e parte por chapas de metal

[ETE8.5] Ausência de conjunto motobomba reserva

N/A

[ETE8.5] Observações

Não há bomba reserva. Este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

[ETE8.15] Existência de locais sem guardacorpos ou escadas adequadas

N/A

[ETE8.15] Observações

Ausência de guarda-corpo ao redor de todos os tanques da ETE. Este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para

evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

Fotos de [ETE8.15]



Foto 1 - Áreas cercadas com tela de segurança

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

N/A

[ETE8.27] Observações

A ETE atualmente não está executando o tratamento e a destinação correta do lodo. Este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

[ETE8.4] Ausência de chuveiros de emergência

N/A

[ETE8.4] Observações

O local não possui chuveiro de emergência. Este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

[ETE8.6] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

N/A

[ETE8.6] Observações

Não foi possível verificar a disponibilidade de EPI pois as áreas

	administrativas estavam trancadas no momento da fiscalização
[ETE8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	N/A
[ETE8.20] Observações	Prestador não apresentou nenhum relatório de análise de amostras do tratamento. Este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.
[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	N/A
[ETE8.13] Observações	Prestador não apresentou nenhuma análise comprovando a eficiência do tratamento e os valores de DBO de lançamento. Este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.
[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	N/A
[ETE8.25] Observações	A ETE não possui Licença de Operação. Prestador não apresentou nenhum relatório de análise de amostras do tratamento. Este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido

processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

N/A

[ETE8.26] Observações

A ETE não possui outorga de lançamento do efluente tratado. Prestador não apresentou nenhum relatório de análise de amostras do tratamento. Este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

[ETE8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

N/A

[ETE8.3] Observações

Não possui CADRI para o transporte de lodo. Prestador não apresentou nenhum relatório de análise de amostras do tratamento. Este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

[ETE8.9] Ausência de extintor de incêndio

N/A

[ETE8.9] Observações

Não há extintor de incêndio disponível na área da ETE. Prestador não apresentou nenhum relatório de análise de amostras do

tratamento. Este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETE8.29] Observações

O relatório anterior (208/2024) elencou alguns pontos de atenção que se mantiveram sem resolução: limpeza de decantadores, sistema de aeração inoperante, utilização de by-pass, inoperação do tanque de lodo). Este apontamento de Não Conformidade complementa o já apresentado, acrescentando a disposição inadequada de material de obra nas dependências da ETE

Fotos de [ETE8.29]



Foto 1 - Material de obra nas dependências da ETE (a obra não aparenta estar em andamento)

(editado 2 vezes - última modificação: 04/12/2025 15:15:45)

É base de:

Auto de Notificação 283/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

- Memorando 945/2025 - Relatório de Fiscalização - Monte Alegre do Sul
- Ofício 1.911/2025 - Encaminhamento de Ofício
- Proc. Administrativo 566/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

ETA_Agua_bruta.pdf (321,92 KB)	0 downloads
ETA_Agua_Bruta_003_.pdf (108,24 KB)	0 downloads
ETA_Saida_do_Tratamento.pdf (288,60 KB)	0 downloads
E_mail_pendencias.pdf (564,75 KB)	0 downloads
licenca_de_operacao_ETA.pdf (1,43 MB)	2 downloads
outorga_ETA.pdf (485,95 KB)	1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

- 03/12/2025 13:25:42

Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D3 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 13.493..**
- 03/12/2025 13:39:55

Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D3 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 13.503..**

Tramitação 1-330/2025

03/12/2025 13:43

(Encaminhado)

Isabella M. D3

D1 - Adm Direta ...

CC

Para setor

—

Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari
Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

03/12/2025 17:22:02

Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D1 emitiu o Auto de Notificação 283/2025 a partir deste documento.

04/12/2025 15:17:41

Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari **D1** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 330/2025** com o certificado **ISABELLA VARGAS ORTIZ PICAZO MONTANARI** CPF 374.XXX.XXX-00 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 2-330/2025

04/12/2025 15:19

(Encaminhado)

Isabella M. **D1**

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.

CC

Vanessa,

Segue relatório de fiscalização de Monte Alegre do Sul para dar continuidade ao processo.

Obrigada!

—
Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari
Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas