



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
661.917.676.133.286.476

Ares Pcj

CC

05/01/2026 08:42

Município

Mogi Das Cruzes

· 11 4798-5028

CNPJ 46.523.270/0001-88

D2

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PRESTADOR: SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Verificação de Não Conformidades

Americana, janeiro de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes

Prefeita: Maria Luisa Piccolomini Bertaiolli

Endereço: Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 - Centro Cívico - Prédio I

Telefone: (11) 4798-5020

E-mail: gabinete@mogidascruzes.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei Autorizativa nº 7.945/2023 - Convênio de Cooperação nº 03/2023 - AE

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes - SEMAE

Responsável legal: José Luiz Furtado

Endereço: Rua Otto Unger, nº 450 - Centro

Telefone: (11) 3786-1400

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Mariane Parra Grazina Coutinho – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Cristiano Von Steinkirch de Oliveira - Engenheiro Ambiental

3. FISCALIZAÇÃO

Em 16 e 17/10/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descrição NC	Prazo para solução
BOOSTER VILA NATAL (RB 1)	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
BOOSTER VILA OLIVEIRA (RB 1)	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEA TAIACUPEBA	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEA VILA MORAES (RB 1)	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE SABAUNA I	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEE SABAUNA I	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE SABAUNA II	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE SABAUNA II	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE SABAUNA III	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
ETE SABAUNA	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETE SABAUNA	ETE-8.27	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETE SABAUNA	ETE-8.4	Ausência de chuveiros de emergência	Imediato
POÇO BIRITIBA USSU	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO BIRITIBA USSU	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO BIRITIBA USSU	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
POÇO BOA VISTA I	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO BOA VISTA I	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato

POÇO BOA VISTA II	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
RESERVATÓRIO APOIADO BIRITIBA USSU	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RESERVATÓRIO APOIADO BIRITIBA USSU	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO ELEVADO BIRITIBA USSU	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ELEVADO BIRITIBA USSU	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO TAIACUPEBA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO TAIACUPEBA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO TAIACUPEBA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIOS RB 1 (I E II)	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIOS RB 1 (I E II)	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIOS RB 1 (I E II)	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

RB 1


Item Fiscalizado 13.245 - BOOSTER VILA NATAL (RB 1)

EEA VILA MORAES (RB 1)

EEA VILA MORAES (RB 1) - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA VILA MORAES \(RB 1\) - MOGI DAS CRUZES](#)

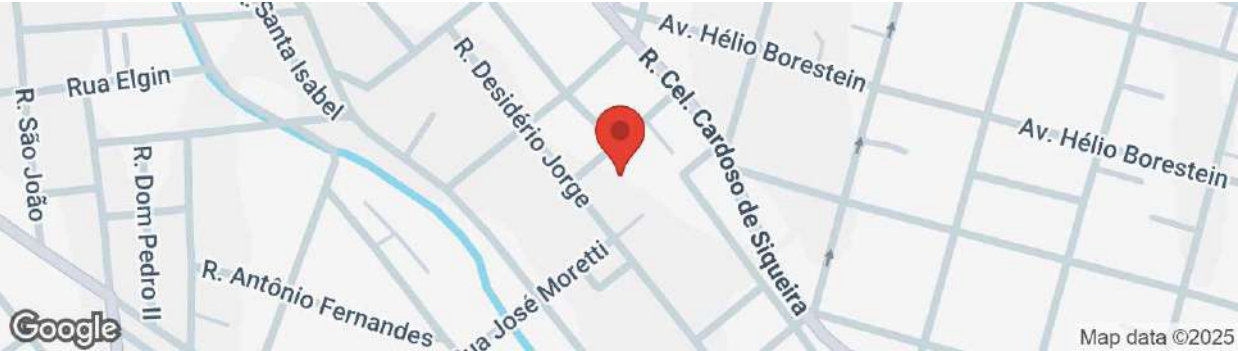

Endereço: R. Prof. Emílio Augusto Ferreira, 469 - Vila Natal, Mogi das Cruzes - SP, 08715-150, Brasil. nº 469. . **CEP:** 08715-150 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.5293497, long=-46.1816848, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA VILA MORAES (RB 1)
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	Na área denominada "RB 1" estão implantados os seguintes subsistemas: os boosters Vila Natal e Vila Oliveira, instalados na mesma casa de bombas; a EEA Vila Moraes, localizada em edificação própria; os reservatórios RB 1 I e II, interligados como vasos comunicantes; além de um reservatório elevado atualmente desativado.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Painéis elétricos da elevatória.



Foto 2 - Vista geral do galpão que abriga a elevatória.



Foto 3 - Os conjuntos motobomba da elevatória estão instalados no interior de uma estrutura de isolamento acústico, para reduzir o incômodo aos moradores vizinhos.



Foto 4 - Vista geral do interior da estrutura de proteção acústica.



Foto 5 - Há dois conjuntos motobomba instalados, um em funcionamento e o segundo como reserva.



Foto 6 - Detalhe do motor do conjunto motobomba



Foto 7 - Detalhe do motor do conjunto motobomba

1.

2.



Foto 8 - Tubulações sobre a estrutura de isolamento acústico.



Foto 9 - Talha utilizada para içamento das bombas.

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA4.10] Observações

Existem aberturas no piso que estão sem a devida proteção. É preciso providenciar a instalação de proteção adequada nestes locais para evitar acidentes.

Fotos de [EEA4.10]

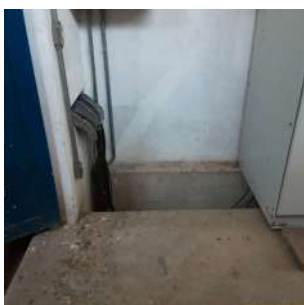


Foto 1 - Abertura no piso ao lado do painel elétrico.



Foto 2 - Abertura no piso em frente ao painel elétrico.




Foto 3 - Abertura no piso próxima ao painel elétrico.

EEA VILA MORAES (RB 1)

EEA VILA MORAES (RB 1) - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA VILA MORAES \(RB 1\) - MOGI DAS CRUZES](#)

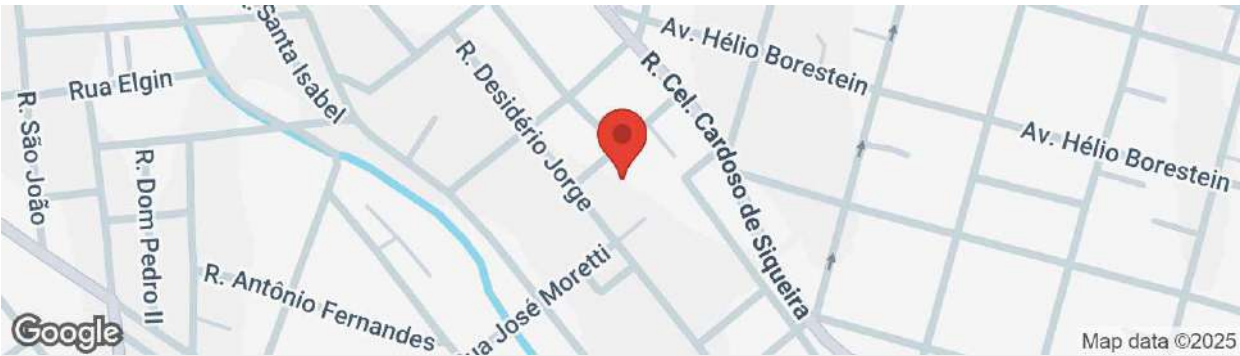

Endereço: R. Prof. Emílio Augusto Ferreira, 469 - Vila Natal, Mogi das Cruzes - SP, 08715-150, Brasil. nº 469. . CEP: 08715-150 / Cidade: Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.5293497, long=-46.1816848, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA VILA MORAES (RB 1)
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	Na área denominada "RB 1" estão implantados os seguintes subsistemas: os boosters Vila Natal e Vila Oliveira, instalados na mesma casa de bombas; a EEA Vila Moraes, localizada em edificação própria; os reservatórios RB 1 I e II, interligados como vasos comunicantes; além de um reservatório elevado atualmente desativado.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Painéis elétricos da elevatória.



Foto 2 - Vista geral do galpão que abriga a elevatória.



Foto 3 - Os conjuntos motobomba da elevatória estão instalados no interior de uma estrutura de isolamento acústico, para reduzir o incômodo aos moradores vizinhos.



Foto 4 - Vista geral do interior da estrutura de proteção acústica.



Foto 5 - Há dois conjuntos motobomba instalados, um em funcionamento e o segundo como reserva.



Foto 6 - Detalhe do motor do conjunto motobomba 1.



Foto 7 - Detalhe do motor do conjunto motobomba 2.



Foto 8 - Tubulações sobre a estrutura de isolamento acústico.

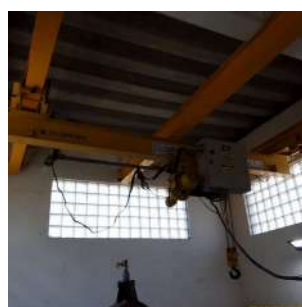


Foto 9 - Talha utilizada para içamento das bombas.

[EEA4.10] Observações

Existem aberturas no piso que estão sem a devida proteção. É preciso providenciar a instalação de proteção adequada nestes locais para evitar acidentes.

Fotos de [EEA4.10]

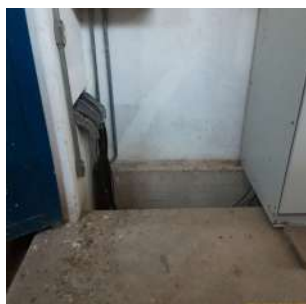


Foto 1 - Abertura no piso ao lado do painel elétrico.



Foto 2 - Abertura no piso em frente ao painel elétrico.

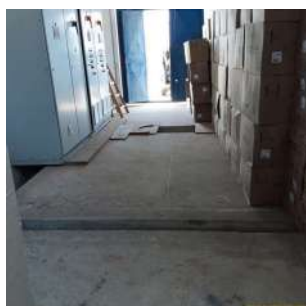



Foto 3 - Abertura no piso próxima ao painel elétrico.

EEA VILA MORAES (RB 1)

EEA VILA MORAES (RB 1) - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA VILA MORAES \(RB 1\) - MOGI DAS CRUZES](#)

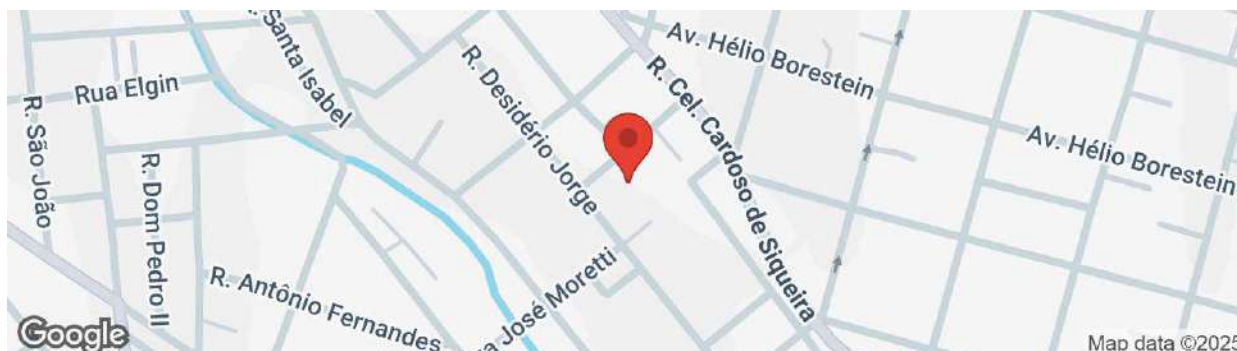

Endereço: R. Prof. Emílio Augusto Ferreira, 469 - Vila Natal, Mogi das Cruzes - SP, 08715-150, Brasil. nº 469. . CEP: 08715-150 / Cidade: Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.5293497, long=-46.1816848, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA VILA MORAES (RB 1)
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	Na área denominada "RB 1" estão implantados os seguintes subsistemas: os boosters Vila Natal e Vila Oliveira, instalados na mesma casa de bombas; a EEA Vila Moraes, localizada em edificação própria; os reservatórios RB 1 I e II, interligados como vasos comunicantes; além de um reservatório elevado atualmente desativado.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Painéis elétricos da elevatória.



Foto 2 - Vista geral do galpão que abriga a elevatória.



Foto 3 - Os conjuntos motobomba da elevatória estão instalados no interior de uma estrutura de isolamento acústico, para reduzir o incômodo aos moradores vizinhos.



Foto 4 - Vista geral do interior da estrutura de proteção acústica.



Foto 5 - Há dois conjuntos motobomba instalados, um em funcionamento e o segundo como reserva.



Foto 6 - Detalhe do motor do conjunto motobomba



Foto 7 - Detalhe do motor do conjunto motobomba

1.

2.



Foto 8 - Tubulações sobre a estrutura de isolamento acústico.



Foto 9 - Talha utilizada para içamento das bombas.

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA4.10] Observações

Existem aberturas no piso que estão sem a devida proteção. É preciso providenciar a instalação de proteção adequada nestes locais para evitar acidentes.

Fotos de [EEA4.10]

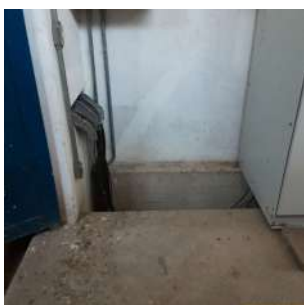


Foto 1 - Abertura no piso ao lado do painel elétrico.



Foto 2 - Abertura no piso em frente ao painel elétrico.




Foto 3 - Abertura no piso próxima ao painel elétrico.

EEA VILA MORAES (RB 1)

EEA VILA MORAES (RB 1) - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA VILA MORAES \(RB 1\) - MOGI DAS CRUZES](#)

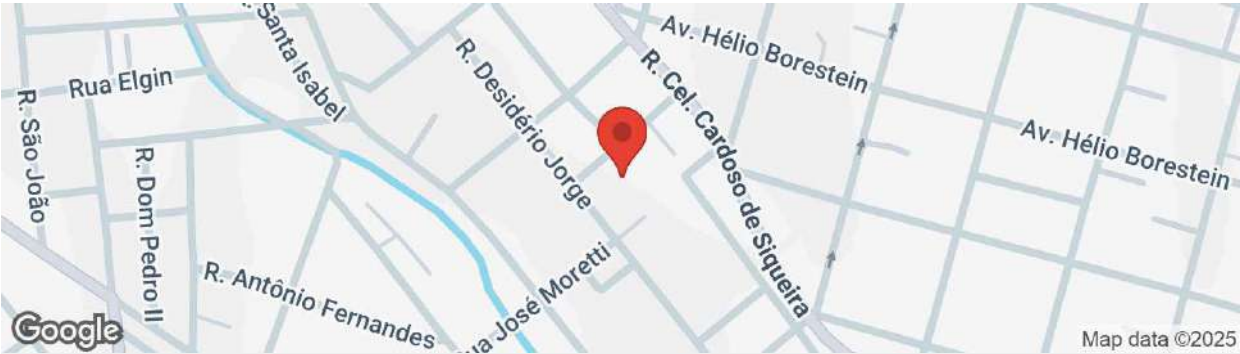

Endereço: R. Prof. Emílio Augusto Ferreira, 469 - Vila Natal, Mogi das Cruzes - SP, 08715-150, Brasil. nº 469. . CEP: 08715-150 / Cidade: Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.5293497, long=-46.1816848, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA VILA MORAES (RB 1)
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	Na área denominada "RB 1" estão implantados os seguintes subsistemas: os boosters Vila Natal e Vila Oliveira, instalados na mesma casa de bombas; a EEA Vila Moraes, localizada em edificação própria; os reservatórios RB 1 I e II, interligados como vasos comunicantes; além de um reservatório elevado atualmente desativado.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Painéis elétricos da elevatória.



Foto 2 - Vista geral do galpão que abriga a elevatória.



Foto 3 - Os conjuntos motobomba da elevatória estão instalados no interior de uma estrutura de isolamento acústico, para reduzir o incômodo aos moradores vizinhos.



Foto 4 - Vista geral do interior da estrutura de proteção acústica.



Foto 5 - Há dois conjuntos motobomba instalados, um em funcionamento e o segundo como reserva.



Foto 6 - Detalhe do motor do conjunto motobomba 1.



Foto 7 - Detalhe do motor do conjunto motobomba 2.



Foto 8 - Tubulações sobre a estrutura de isolamento acústico.



Foto 9 - Talha utilizada para içamento das bombas.

[EEA4.10] Observações

Existem aberturas no piso que estão sem a devida proteção. É preciso providenciar a instalação de proteção adequada nestes locais para evitar acidentes.

Fotos de [EEA4.10]

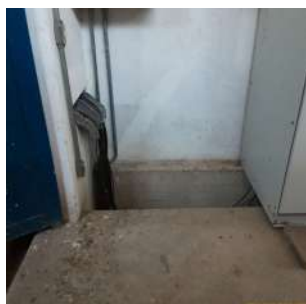


Foto 1 - Abertura no piso ao lado do painel elétrico.



Foto 2 - Abertura no piso em frente ao painel elétrico.

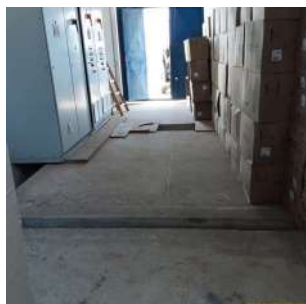


Foto 3 - Abertura no piso próxima ao painel elétrico.

Item Fiscalizado 13.246 - BOOSTER VILA OLIVEIRA (RB1)

Item Fiscalizado 13.247 - RESERVATÓRIO RB 1 (I E II)

Item Fiscalizado 13.248 - EEA VILA MORAES (RB 1)

Item Fiscalizado 13.250 - POÇO BOA VISTA I

RESERVATÓRIO BOA VISTA

RESERVATÓRIO BOA VISTA - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RESERVATÓRIO BOA VISTA - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: Av. Mogi Bertioiga, 111 - Biritiba-Ussu, Mogi das Cruzes - SP, 08767-030, Brasil. nº 111. . CEP: 08767-030 / Cidade: Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.6339664, long=-46.1412714, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO BOA VISTA
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	O Reservatório Boa Vista recebe a água captada nos Poços Boa Vista I e II, trata-se de um reservatório elevado, de concreto com capacidade de 100m³. Na edificação localizada ao lado do reservatório estão instalados os equipamentos utilizados para a fluoretação da água do Poço Boa Vista I e cloração e fluoretação da água do Poço Boa Vista II.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Placa de identificação afixada no cercamento da área.



Foto 2 - Vista de geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 3 - Vista geral da área.



Foto 4 - Edificação de apoio que abriga os equipamentos de cloração e fluoretação da água que vem dos Poços Boa Vista I e II.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral da base do reservatório.



Foto 8 - Vista geral da base do reservatório.



Foto 9 - Escada de acesso ao topo do reservatório.



Foto 10 - Detalhe da tubulação de chegada da água captada no Poço Bela Vista II, é possível visualizar os pontos de aplicação de cloro e flúor na água bruta.

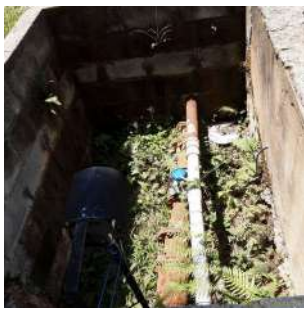


Foto 11 - Tubulação de saída para abastecimento.



Foto 12 - Filtros empregados para remoção de ferro e manganês da água captada no Poço Boa Vista II.



Foto 13 - Detalhe da tubulação de chegada da água captada no Poço Bela Vista I, é possível visualizar o ponto de aplicação de flúor na água bruta (a cloração é realizada na área onde o poço está instalado).



Foto 14 - Filtro empregado para remoção de ferro e manganês da água captada no Poço Boa Vista I.



Foto 15 - Equipamento de telemetria utilizado para monitoramento remoto do nível do reservatório.



Foto 16 - Bomba dosadora e tanque de Hipoclorito de Sódio.



Foto 17 - Tanque de Ácido Fluossilícico.

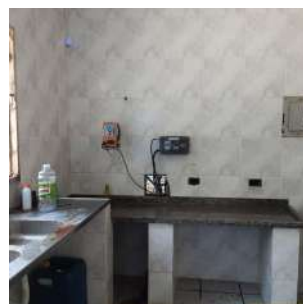


Foto 18 - Bomba dosadora de Ácido Fluossilícico.

RESERVATÓRIO BOA VISTA

RESERVATÓRIO BOA VISTA - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO BOA VISTA - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: Av. Mogi Bertiooga, 111 - Biritiba-Ussu, Mogi das Cruzes - SP, 08767-030, Brasil. nº 111. . **CEP:** 08767-030 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.6339664, long=-46.1412714, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO BOA VISTA
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	O Reservatório Boa Vista recebe a água captada nos Poços Boa Vista I e II, trata-se de um reservatório elevado, de concreto com capacidade de 100m³. Na edificação localizada ao lado do reservatório estão instalados os equipamentos utilizados para a fluoretação da água do Poço Boa Vista I e cloração e fluoretação da água do Poço Boa Vista II.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Placa de identificação afixada no cercamento da área.



Foto 2 - Vista de geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 3 - Vista geral da área.



Foto 4 - Edificação de apoio que abriga os equipamentos de cloração e fluoretação da água que vem dos Poços Boa Vista I e II.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral da base do reservatório.



Foto 8 - Vista geral da base do reservatório.



Foto 9 - Escada de acesso ao topo do reservatório.



Foto 10 - Detalhe da tubulação de chegada da água captada no Poço Bela Vista II, é possível visualizar os pontos de aplicação de cloro e flúor na água bruta.

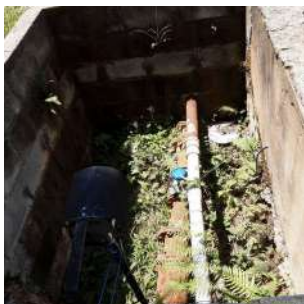


Foto 11 - Tubulação de saída para abastecimento.



Foto 12 - Filtros empregados para remoção de ferro e manganês da água captada no Poço Boa

Vista II.



Foto 13 - Detalhe da tubulação de chegada da água captada no Poço Bela Vista I, é possível visualizar o ponto de aplicação de flúor na água bruta (a cloração é realizada na área onde o poço está instalado).



Foto 14 - Filtro empregado para remoção de ferro e manganês da água captada no Poço Boa Vista I.



Foto 15 - Equipamento de telemetria utilizado para monitoramento remoto do nível do reservatório.



Foto 16 - Bomba dosadora e tanque de Hipoclorito de Sódio.



Foto 17 - Tanque de Ácido Fluossilícico.



Foto 18 - Bomba dosadora de Ácido Fluossilícico.

RESERVATÓRIO BOA VISTA

RESERVATÓRIO BOA VISTA - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO BOA VISTA - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: Av. Mogi Bertioiga, 111 - Biritiba-Ussu, Mogi das Cruzes - SP, 08767-030, Brasil. nº 111. . **CEP:** 08767-030 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.6339664, long=-46.1412714, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO BOA VISTA
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	O Reservatório Boa Vista recebe a água captada nos Poços Boa Vista I e II, trata-se de um reservatório elevado, de concreto com capacidade de 100m³. Na edificação localizada ao lado do reservatório estão instalados os equipamentos utilizados para a fluoretação da água do Poço Boa Vista I e cloração e fluoretação da água do Poço Boa Vista II.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Placa de identificação afixada no cercamento da área.



Foto 2 - Vista de geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 3 - Vista geral da área.



Foto 4 - Edificação de apoio que abriga os equipamentos de cloração e fluoretação da água que vem dos Poços Boa Vista I e II.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral da base do reservatório.



Foto 9 - Escada de acesso ao topo do reservatório.



Foto 8 - Vista geral da base do reservatório.



Foto 10 - Detalhe da tubulação de chegada da água captada no Poço Bela Vista II, é possível visualizar os pontos de aplicação de cloro e flúor na água bruta.

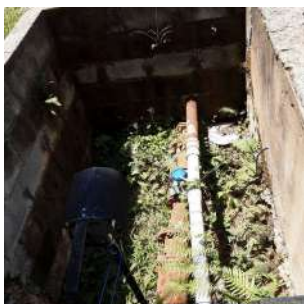


Foto 11 - Tubulação de saída para abastecimento.



Foto 12 - Filtros empregados para remoção de ferro e manganês da água captada no Poço Boa Vista II.



Foto 13 - Detalhe da tubulação de chegada da água captada no Poço Bela Vista I, é possível visualizar o ponto de aplicação de flúor na água bruta (a cloração é realizada na área onde o poço está instalado).



Foto 14 - Filtro empregado para remoção de ferro e manganês da água captada no Poço Boa Vista I.



Foto 15 - Equipamento de telemetria utilizado para monitoramento remoto do nível do reservatório.



Foto 16 - Bomba dosadora e tanque de Hipoclorito de Sódio.



Foto 17 - Tanque de Ácido Fluossilícico.



Foto 18 - Bomba dosadora de Ácido Fluossilícico.


Item Fiscalizado 13.249 - POÇO BOA VISTA II

RESERVATÓRIO BOA VISTA

RESERVATÓRIO BOA VISTA - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO BOA VISTA - MOGI DAS CRUZES](#)

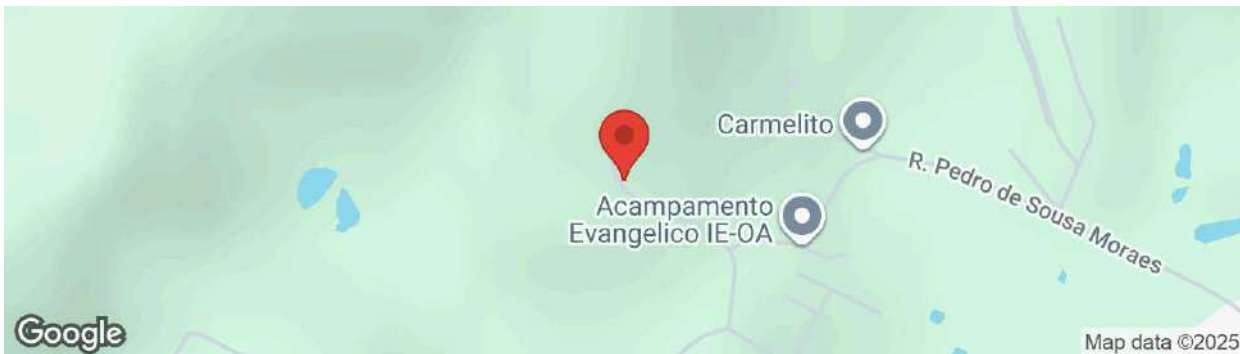

Endereço: Av. Mogi Bertioiga, 111 - Biritiba-Ussu, Mogi das Cruzes - SP, 08767-030, Brasil. nº 111. . **CEP:** 08767-030 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.6339664, long=-46.1412714, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO BOA VISTA
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	O Reservatório Boa Vista recebe a água captada nos Poços Boa Vista I e II, trata-se de um reservatório elevado, de concreto com capacidade de 100m³. Na edificação localizada ao lado do reservatório estão instalados os equipamentos utilizados para a fluoretação da água do Poço Boa Vista I e cloração e fluoretação da água do Poço Boa Vista II.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Placa de identificação afixada no cercamento da área.



Foto 2 - Vista de geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 3 - Vista geral da área.



Foto 4 - Edificação de apoio que abriga os equipamentos de cloração e fluoretação da água que vem dos Poços Boa Vista I e II.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral da base do reservatório.



Foto 9 - Escada de acesso ao topo do reservatório.



Foto 8 - Vista geral da base do reservatório.



Foto 10 - Detalhe da tubulação de chegada da água captada no Poço Bela Vista II, é possível visualizar os pontos de aplicação de cloro e flúor na água bruta.

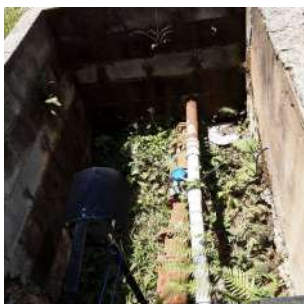


Foto 11 - Tubulação de saída para abastecimento.



Foto 12 - Filtros empregados para remoção de ferro e manganês da água captada no Poço Boa Vista II.



Foto 13 - Detalhe da tubulação de chegada da água captada no Poço Bela Vista I, é possível visualizar o ponto de aplicação de flúor na água bruta (a cloração é realizada na área onde o poço está instalado).



Foto 14 - Filtro empregado para remoção de ferro e manganês da água captada no Poço Boa Vista I.



Foto 15 - Equipamento de telemetria utilizado para monitoramento remoto do nível do reservatório.



Foto 16 - Bomba dosadora e tanque de Hipoclorito de Sódio.



Foto 17 - Tanque de Ácido Fluossilícico.

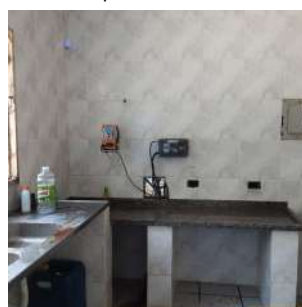



Foto 18 - Bomba dosadora de Ácido Fluossilícico.

RESERVATÓRIO BOA VISTA

RESERVATÓRIO BOA VISTA - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO BOA VISTA - MOGI DAS CRUZES](#)

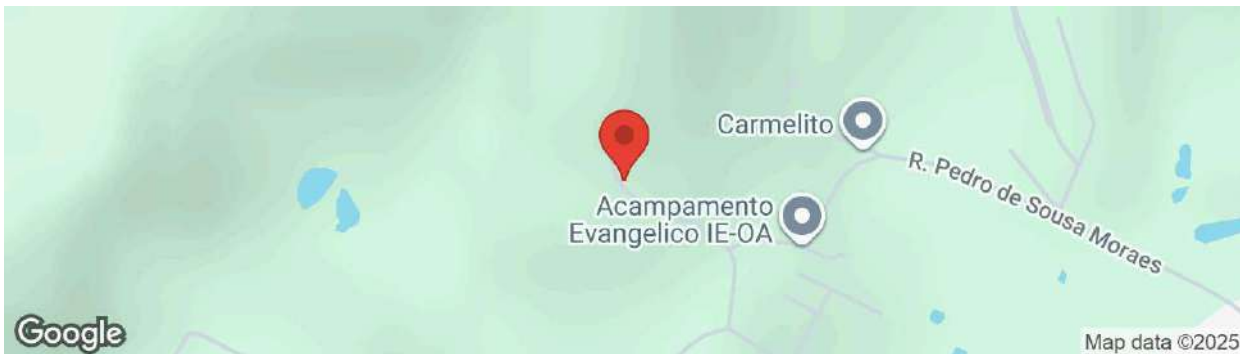

Endereço: Av. Mogi Bertioiga, 111 - Biritiba-Ussu, Mogi das Cruzes - SP, 08767-030, Brasil. nº 111. . **CEP:** 08767-030 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.6339664, long=-46.1412714, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO BOA VISTA
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	O Reservatório Boa Vista recebe a água captada nos Poços Boa Vista I e II, trata-se de um reservatório elevado, de concreto com capacidade de 100m³. Na edificação localizada ao lado do reservatório estão instalados os equipamentos utilizados para a fluoretação da água do Poço Boa Vista I e cloração e fluoretação da água do Poço Boa Vista II.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Placa de identificação afixada no cercamento da área.



Foto 2 - Vista de geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 3 - Vista geral da área.



Foto 4 - Edificação de apoio que abriga os equipamentos de cloração e fluoretação da água que vem dos Poços Boa Vista I e II.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral da base do reservatório.



Foto 9 - Escada de acesso ao topo do reservatório.



Foto 8 - Vista geral da base do reservatório.



Foto 10 - Detalhe da tubulação de chegada da água captada no Poço Bela Vista II, é possível visualizar os pontos de aplicação de cloro e flúor na água bruta.

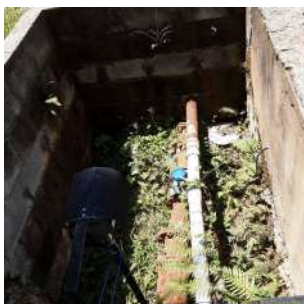


Foto 11 - Tubulação de saída para abastecimento.



Foto 12 - Filtros empregados para remoção de ferro e manganês da água captada no Poço Boa Vista II.



Foto 13 - Detalhe da tubulação de chegada da água captada no Poço Bela Vista I, é possível visualizar o ponto de aplicação de flúor na água bruta (a cloração é realizada na área onde o poço está instalado).



Foto 14 - Filtro empregado para remoção de ferro e manganês da água captada no Poço Boa Vista I.



Foto 15 - Equipamento de telemetria utilizado para monitoramento remoto do nível do reservatório.



Foto 16 - Bomba dosadora e tanque de Hipoclorito de Sódio.



Foto 17 - Tanque de Ácido Fluossilícico.

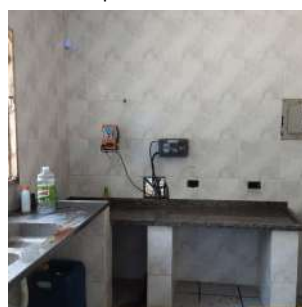



Foto 18 - Bomba dosadora de Ácido Fluossilícico.

RESERVATÓRIO BOA VISTA

RESERVATÓRIO BOA VISTA - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO BOA VISTA - MOGI DAS CRUZES](#)

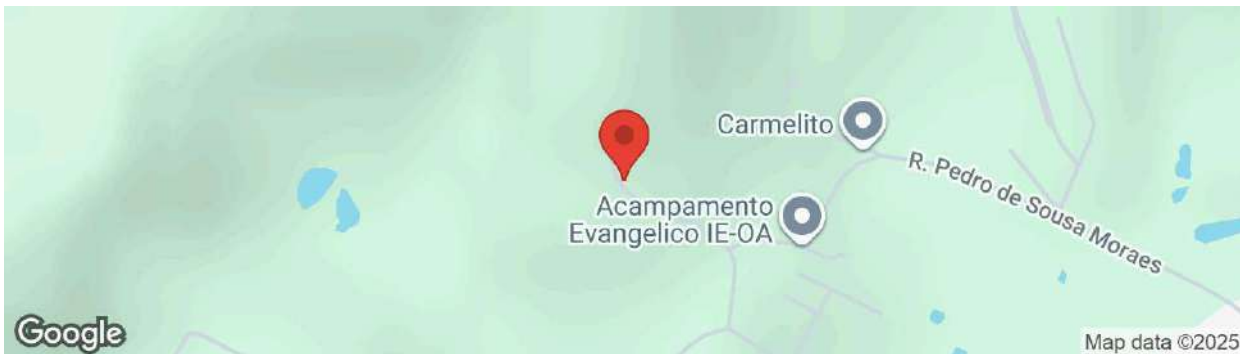

Endereço: Av. Mogi Bertioiga, 111 - Biritiba-Ussu, Mogi das Cruzes - SP, 08767-030, Brasil. nº 111. . **CEP:** 08767-030 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.6339664, long=-46.1412714, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO BOA VISTA
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	O Reservatório Boa Vista recebe a água captada nos Poços Boa Vista I e II, trata-se de um reservatório elevado, de concreto com capacidade de 100m³. Na edificação localizada ao lado do reservatório estão instalados os equipamentos utilizados para a fluoretação da água do Poço Boa Vista I e cloração e fluoretação da água do Poço Boa Vista II.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Placa de identificação afixada no cercamento da área.



Foto 2 - Vista de geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 3 - Vista geral da área.



Foto 4 - Edificação de apoio que abriga os equipamentos de cloração e fluoretação da água que vem dos Poços Boa Vista I e II.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral da base do reservatório.



Foto 9 - Escada de acesso ao topo do reservatório.



Foto 8 - Vista geral da base do reservatório.



Foto 10 - Detalhe da tubulação de chegada da água captada no Poço Bela Vista II, é possível visualizar os pontos de aplicação de cloro e flúor na água bruta.

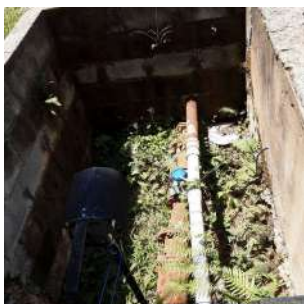


Foto 11 - Tubulação de saída para abastecimento.



Foto 12 - Filtros empregados para remoção de ferro e manganês da água captada no Poço Boa Vista II.



Foto 13 - Detalhe da tubulação de chegada da água captada no Poço Bela Vista I, é possível visualizar o ponto de aplicação de flúor na água bruta (a cloração é realizada na área onde o poço está instalado).



Foto 14 - Filtro empregado para remoção de ferro e manganês da água captada no Poço Boa Vista I.



Foto 15 - Equipamento de telemetria utilizado para monitoramento remoto do nível do reservatório.



Foto 16 - Bomba dosadora e tanque de Hipoclorito de Sódio.



Foto 17 - Tanque de Ácido Fluossilícico.

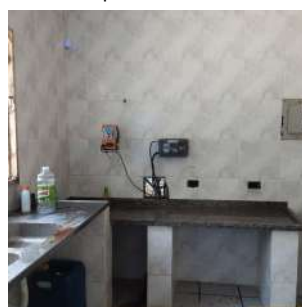


Foto 18 - Bomba dosadora de Ácido Fluossilícico.


Item Fiscalizado 13.251 - RESERVATÓRIO BOA VISTA

RESERVATÓRIO BOA VISTA

RESERVATÓRIO BOA VISTA - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO BOA VISTA - MOGI DAS CRUZES](#)

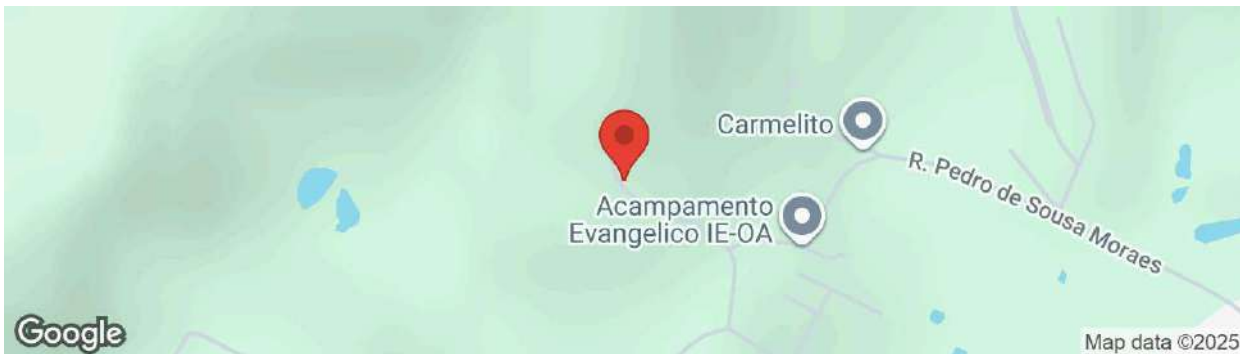

Endereço: Av. Mogi Bertioiga, 111 - Biritiba-Ussu, Mogi das Cruzes - SP, 08767-030, Brasil. nº 111. . **CEP:** 08767-030 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.6339664, long=-46.1412714, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO BOA VISTA
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	O Reservatório Boa Vista recebe a água captada nos Poços Boa Vista I e II, trata-se de um reservatório elevado, de concreto com capacidade de 100m³. Na edificação localizada ao lado do reservatório estão instalados os equipamentos utilizados para a fluoretação da água do Poço Boa Vista I e cloração e fluoretação da água do Poço Boa Vista II.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Placa de identificação afixada no cercamento da área.



Foto 2 - Vista de geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 3 - Vista geral da área.



Foto 4 - Edificação de apoio que abriga os equipamentos de cloração e fluoretação da água que vem dos Poços Boa Vista I e II.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral da base do reservatório.



Foto 9 - Escada de acesso ao topo do reservatório.



Foto 8 - Vista geral da base do reservatório.



Foto 10 - Detalhe da tubulação de chegada da água captada no Poço Bela Vista II, é possível visualizar os pontos de aplicação de cloro e flúor na água bruta.

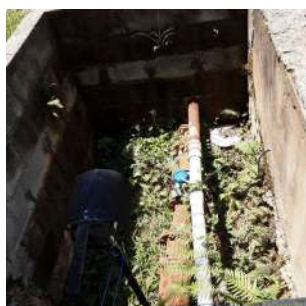


Foto 11 - Tubulação de saída para abastecimento.



Foto 12 - Filtros empregados para remoção de ferro e manganês da água captada no Poço Boa Vista II.



Foto 13 - Detalhe da tubulação de chegada da água captada no Poço Bela Vista I, é possível visualizar o ponto de aplicação de flúor na água bruta (a cloração é realizada na área onde o poço está instalado).



Foto 14 - Filtro empregado para remoção de ferro e manganês da água captada no Poço Boa Vista I.



Foto 15 - Equipamento de telemetria utilizado para monitoramento remoto do nível do reservatório.



Foto 16 - Bomba dosadora e tanque de Hipoclorito de Sódio.



Foto 17 - Tanque de Ácido Fluossilícico.

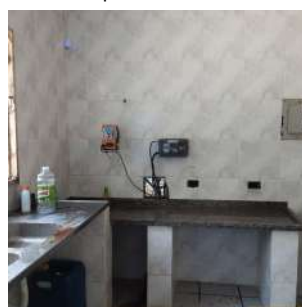



Foto 18 - Bomba dosadora de Ácido Fluossilícico.

RESERVATÓRIO BOA VISTA

RESERVATÓRIO BOA VISTA - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO BOA VISTA - MOGI DAS CRUZES](#)

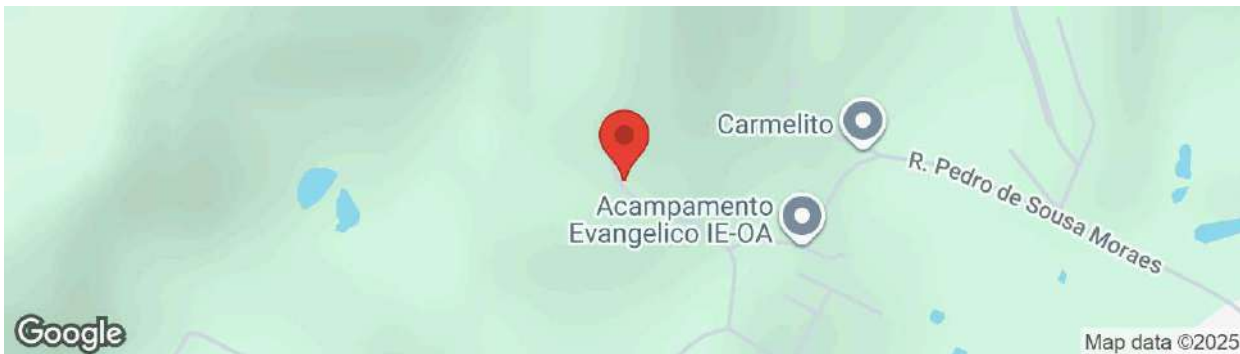

Endereço: Av. Mogi Bertioiga, 111 - Biritiba-Ussu, Mogi das Cruzes - SP, 08767-030, Brasil. nº 111. . **CEP:** 08767-030 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.6339664, long=-46.1412714, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO BOA VISTA
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	O Reservatório Boa Vista recebe a água captada nos Poços Boa Vista I e II, trata-se de um reservatório elevado, de concreto com capacidade de 100m³. Na edificação localizada ao lado do reservatório estão instalados os equipamentos utilizados para a fluoretação da água do Poço Boa Vista I e cloração e fluoretação da água do Poço Boa Vista II.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Placa de identificação afixada no cercamento da área.



Foto 2 - Vista de geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 3 - Vista geral da área.



Foto 4 - Edificação de apoio que abriga os equipamentos de cloração e fluoretação da água que vem dos Poços Boa Vista I e II.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral da base do reservatório.



Foto 9 - Escada de acesso ao topo do reservatório.



Foto 8 - Vista geral da base do reservatório.



Foto 10 - Detalhe da tubulação de chegada da água captada no Poço Bela Vista II, é possível visualizar os pontos de aplicação de cloro e flúor na água bruta.

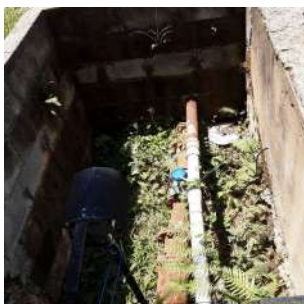


Foto 11 - Tubulação de saída para abastecimento.



Foto 12 - Filtros empregados para remoção de ferro e manganês da água captada no Poço Boa Vista II.



Foto 13 - Detalhe da tubulação de chegada da água captada no Poço Bela Vista I, é possível visualizar o ponto de aplicação de flúor na água bruta (a cloração é realizada na área onde o poço está instalado).



Foto 14 - Filtro empregado para remoção de ferro e manganês da água captada no Poço Boa Vista I.



Foto 15 - Equipamento de telemetria utilizado para monitoramento remoto do nível do reservatório.



Foto 16 - Bomba dosadora e tanque de Hipoclorito de Sódio.



Foto 17 - Tanque de Ácido Fluossilícico.

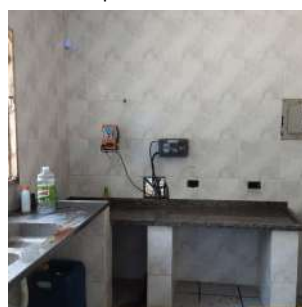



Foto 18 - Bomba dosadora de Ácido Fluossilícico.

RESERVATÓRIO BOA VISTA

RESERVATÓRIO BOA VISTA - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO BOA VISTA - MOGI DAS CRUZES](#)

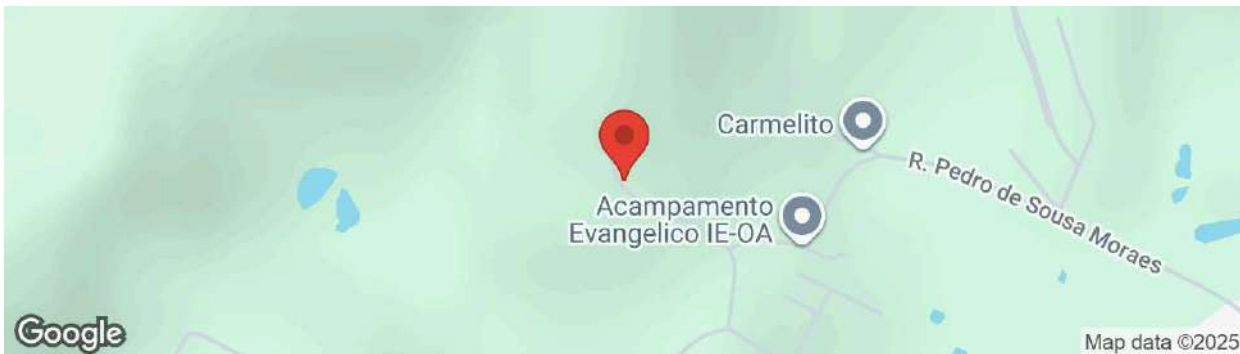

Endereço: Av. Mogi Bertioiga, 111 - Biritiba-Ussu, Mogi das Cruzes - SP, 08767-030, Brasil. nº 111. . **CEP:** 08767-030 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.6339664, long=-46.1412714, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO BOA VISTA
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	O Reservatório Boa Vista recebe a água captada nos Poços Boa Vista I e II, trata-se de um reservatório elevado, de concreto com capacidade de 100m³. Na edificação localizada ao lado do reservatório estão instalados os equipamentos utilizados para a fluoretação da água do Poço Boa Vista I e cloração e fluoretação da água do Poço Boa Vista II.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Placa de identificação afixada no cercamento da área.



Foto 2 - Vista de geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 3 - Vista geral da área.



Foto 4 - Edificação de apoio que abriga os equipamentos de cloração e fluoretação da água que vem dos Poços Boa Vista I e II.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral da base do reservatório.



Foto 9 - Escada de acesso ao topo do reservatório.



Foto 8 - Vista geral da base do reservatório.



Foto 10 - Detalhe da tubulação de chegada da água captada no Poço Bela Vista II, é possível visualizar os pontos de aplicação de cloro e flúor na água bruta.

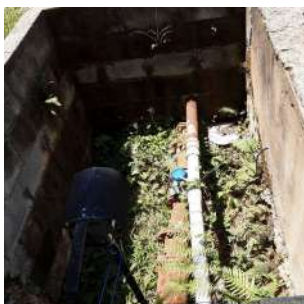


Foto 11 - Tubulação de saída para abastecimento.



Foto 12 - Filtros empregados para remoção de ferro e manganês da água captada no Poço Boa Vista II.



Foto 13 - Detalhe da tubulação de chegada da água captada no Poço Bela Vista I, é possível visualizar o ponto de aplicação de flúor na água bruta (a cloração é realizada na área onde o poço está instalado).



Foto 14 - Filtro empregado para remoção de ferro e manganês da água captada no Poço Boa Vista I.



Foto 15 - Equipamento de telemetria utilizado para monitoramento remoto do nível do reservatório.



Foto 16 - Bomba dosadora e tanque de Hipoclorito de Sódio.



Foto 17 - Tanque de Ácido Fluossilícico.

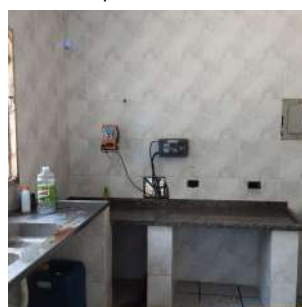


Foto 18 - Bomba dosadora de Ácido Fluossilícico.

BIRITIBA USSU

Item Fiscalizado 13.252 - RESERVATÓRIO ELEVADO BIRITIBA USSU

POÇO BIRITIBA USSU

POÇO BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES



Endereço: R. Thiago Silvestre Furtado, 98 - Biritiba-Ussu, Mogi das Cruzes - SP, 08767-315, Brasil. nº 98. . CEP: 08767-315 / Cidade: Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.63877, long=-46.121154, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO BIRITIBA USSU
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	A água captada no poço Biritiba Ussu abastece o reservatório apoiado Biritiba Ussu. A cloração e fluoretação da água bruta captada é realizada na área do reservatório.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações	A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.
----------------------	--

Fotos de CSB2.0

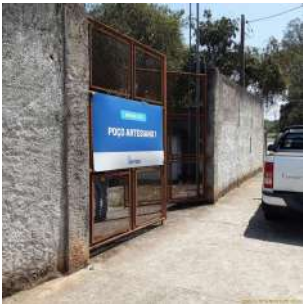


Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área. Há uma placa de identificação afixada no portão de acesso.



Foto 2 - Vista geral da estrutura do poço.



Foto 3 - Detalhe da laje de proteção.

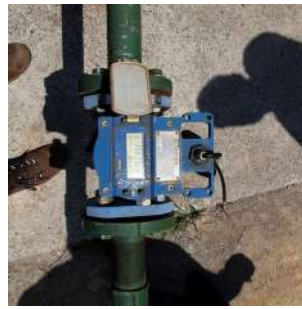


Foto 4 - Macromedidor de vazão.



Foto 5 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 6 - Abrigo do painel elétrico do poço.



Foto 7 - Bombas dosadoras e tanques de cloro e flúor instaladas na área dos reservatórios Biritiba Ussu.



Foto 8 - Ponto aplicação de cloro e flúor na água bruta, localizado na área dos reservatórios, os produtos são aplicados antes da água entrar no reservatório apoiado.



Foto 9 - Detalhe do ponto de aplicação de cloro e flúor na água bruta, localizado na área dos reservatórios.



Foto 10 - Bombas reserva dos poços.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Não Conforme

[CSB2.9] Observações

Providenciar adequação do tubo de medição de nível, conforme Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE.



Foto 1 - Detalhe do cavalete do poço sem tubo de medição de nível.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

N/A

[CSB2.11] Observações

O prestador apresentou a Portaria DAEE nº 1161, de 19/04/2016, reti-ratificada em 02/06/2016, que outorga a captação subterrânea por 10 anos, com vazão de 7,20 m³/h, 20 horas por dia, todos os dias do mês.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

N/A

[CSB2.14] Observações

O prestador apresentou o Relatório de Análises 184796/2025, referente à análise semestral de água bruta, com amostragem realizada em 02/09/2025.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB2.3] Observações

Providenciar a instalação de extintor, conforme Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB2.12] Observações

Providenciar reparo da mangueira de aplicação de cloro na água bruta, que está localizada na área dos reservatórios.



Foto 1 - Detalhe do vazamento na mangueira de aplicação de cloro na água bruta.

POÇO BIRITIBA USSU

POÇO BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)
Sistema: [POÇO BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: R. Thiago Silvestre Furtado, 98 - Biritiba-Ussu, Mogi das Cruzes - SP, 08767-315, Brasil. nº 98. . **CEP:** 08767-315 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.63877, long=-46.121154, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO BIRITIBA USSU
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	A água captada no poço Biritiba Ussu abastece o reservatório apoiado Biritiba Ussu. A cloração e fluoretação da água bruta captada é realizada na área do reservatório.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações	A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.
----------------------	--

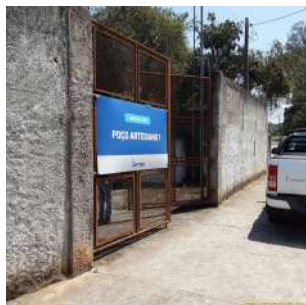


Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área. Há uma placa de identificação afixada no portão de acesso.



Foto 2 - Vista geral da estrutura do poço.



Foto 3 - Detalhe da laje de proteção.

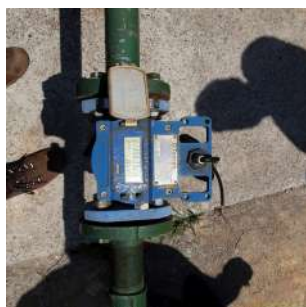


Foto 4 - Macromedidor de vazão.



Foto 5 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 6 - Abrigo do painel elétrico do poço.



Foto 7 - Bombas dosadoras e tanques de cloro e flúor instaladas na área dos reservatórios Biritiba Ussu.



Foto 8 - Ponto aplicação de cloro e flúor na água bruta, localizado na área dos reservatórios, os produtos são aplicados antes da água entrar no reservatório apoiado.



Foto 9 - Detalhe do ponto de aplicação de cloro e flúor na água bruta, localizado na área dos reservatórios.



Foto 10 - Bombas reserva dos poços.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Não Conforme

[CSB2.9] Observações

Providenciar adequação do tubo de medição de nível, conforme Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE.

Fotos de CSB2.9



Foto 1 - Detalhe do cavalete do poço sem tubo de medição de nível.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

N/A

[CSB2.11] Observações

O prestador apresentou a Portaria DAEE nº 1161, de 19/04/2016, reti-ratificada em 02/06/2016, que outorga a captação subterrânea por 10 anos, com vazão de 7,20 m³/h, 20 horas por dia, todos os dias do mês.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

N/A

[CSB2.14] Observações

O prestador apresentou o Relatório de Análises 184796/2025, referente à análise semestral de

água bruta, com amostragem realizada em 02/09/2025.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB2.3] Observações

Providenciar a instalação de extintor, conforme Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB2.12] Observações

Providenciar reparo da mangueira de aplicação de cloro na água bruta, que está localizada na área dos reservatórios.

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Detalhe do vazamento na mangueira de aplicação de cloro na água bruta.

POÇO BIRITIBA USSU

POÇO BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: R. Thiago Silvestre Furtado, 98 - Biritiba-Ussu, Mogi das Cruzes - SP, 08767-315, Brasil. nº 98. . **CEP:** 08767-315 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.63877, long=-46.121154, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO BIRITIBA USSU
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	A água captada no poço Biritiba Ussu abastece o reservatório apoiado Biritiba Ussu. A cloração e fluoretação da água bruta captada é realizada na área do reservatório.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área. Há uma placa de identificação afixada no portão de acesso.



Foto 2 - Vista geral da estrutura do poço.



Foto 3 - Detalhe da laje de proteção.

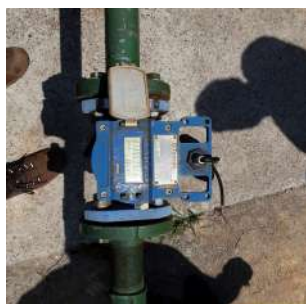


Foto 4 - Macromedidor de vazão.



Foto 5 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 6 - Abrigo do painel elétrico do poço.



Foto 7 - Bombas dosadoras e tanques de cloro e flúor instaladas na área dos reservatórios Biritiba Ussu.



Foto 8 - Ponto aplicação de cloro e flúor na água bruta, localizado na área dos reservatórios, os produtos são aplicados antes da água entrar no reservatório apoiado.



Foto 9 - Detalhe do ponto de aplicação de cloro e flúor na água bruta, localizado na área dos reservatórios.



Foto 10 - Bombas reserva dos poços.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Não Conforme

[CSB2.9] Observações

Providenciar adequação do tubo de medição de nível, conforme Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE.

Fotos de CSB2.9



Foto 1 - Detalhe do cavalete do poço sem tubo de medição de nível.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

N/A

[CSB2.11] Observações

O prestador apresentou a Portaria DAEE nº 1161, de 19/04/2016, reti-ratificada em 02/06/2016, que outorga a captação subterrânea por 10 anos, com vazão de 7,20 m³/h, 20 horas por dia, todos os dias do mês.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

N/A

[CSB2.14] Observações

O prestador apresentou o Relatório de Análises 184796/2025, referente à análise semestral de água bruta, com amostragem realizada em 02/09/2025.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB2.3] Observações

Providenciar a instalação de extintor, conforme Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB2.12] Observações

Providenciar reparo da mangueira de aplicação de cloro na água bruta, que está localizada na área dos reservatórios.

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Detalhe do vazamento na mangueira de aplicação de cloro na água bruta.

Item Fiscalizado 13.253 - RESERVATÓRIO APOIADO BIRITIBA USSU

POÇO BIRITIBA USSU

POÇO BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: R. Thiago Silvestre Furtado, 98 - Biritiba-Ussu, Mogi das Cruzes - SP, 08767-315, Brasil. nº 98. . **CEP:** 08767-315 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.63877, long=-46.121154, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO BIRITIBA USSU
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	A água captada no poço Biritiba Ussu abastece o reservatório apoiado Biritiba Ussu. A cloração e fluoretação da água bruta captada é realizada na área do reservatório.

[CSB2.0] Observações

A documentação citada
nesta ficha está anexa
ao relatório.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área. Há uma placa de identificação afixada no portão de acesso.



Foto 2 - Vista geral da estrutura do poço.



Foto 3 - Detalhe da laje de proteção.

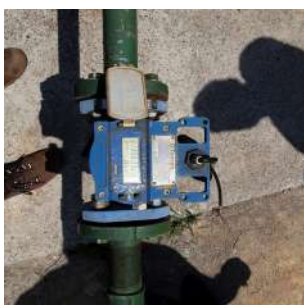


Foto 4 - Macromedidor de vazão.



Foto 5 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 6 - Abrigo do painel elétrico do poço.



Foto 7 - Bombas dosadoras e tanques de cloro e flúor instaladas na área dos reservatórios Biritiba Ussu.



Foto 8 - Ponto aplicação de cloro e flúor na água bruta, localizado na área dos reservatórios, os produtos são aplicados antes da água entrar no reservatório apoiado.



Foto 9 - Detalhe do ponto de aplicação de cloro e flúor na água bruta, localizado na área dos reservatórios.



Foto 10 - Bombas reserva dos poços.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Não Conforme

[CSB2.9] Observações

Providenciar adequação do tubo de medição de nível, conforme Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE.

Fotos de CSB2.9



Foto 1 - Detalhe do cavalete do poço sem tubo de medição de nível.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

N/A

[CSB2.11] Observações

O prestador apresentou a Portaria DAEE nº 1161, de 19/04/2016, reti-ratificada em 02/06/2016, que outorga a captação

subterrânea por 10 anos, com vazão de 7,20 m³/h, 20 horas por dia, todos os dias do mês.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água N/A

[CSB2.14] Observações O prestador apresentou o Relatório de Análises 184796/2025, referente à análise semestral de água bruta, com amostragem realizada em 02/09/2025.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio Não Conforme

[CSB2.3] Observações Providenciar a instalação de extintor, conforme Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes Não Conforme

[CSB2.12] Observações Providenciar reparo da mangueira de aplicação de cloro na água bruta, que está localizada na área dos reservatórios.

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Detalhe do vazamento na mangueira de aplicação de cloro na água bruta.

POÇO BIRITIBA USSU

POÇO BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)
Sistema: [POÇO BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: R. Thiago Silvestre Furtado, 98 - Biritiba-Ussu, Mogi das Cruzes - SP, 08767-315, Brasil. nº 98. . **CEP:** 08767-315 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.63877, long=-46.121154, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO BIRITIBA USSU
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	A água captada no poço Biritiba Ussu abastece o reservatório apoiado Biritiba Ussu. A cloração e fluoretação da água bruta captada é realizada na área do reservatório.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.

Fotos de CSB2.0

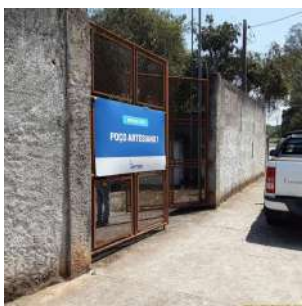


Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área. Há uma placa de identificação afixada no portão de acesso.



Foto 2 - Vista geral da estrutura do poço.



Foto 3 - Detalhe da laje de proteção.

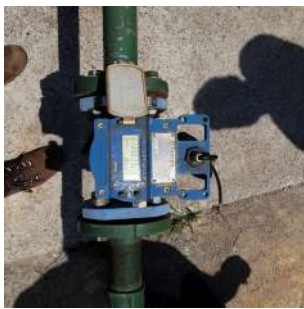


Foto 4 - Macromedidor de vazão.



Foto 5 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 6 - Abrigo do painel elétrico do poço.



Foto 7 - Bombas dosadoras e tanques de cloro e flúor instaladas na área dos reservatórios Biritiba Ussu.



Foto 8 - Ponto aplicação de cloro e flúor na água bruta, localizado na área dos reservatórios, os produtos são aplicados antes da água entrar no reservatório apoiado.



Foto 9 - Detalhe do ponto de aplicação de cloro e flúor na água bruta, localizado na área dos reservatórios.



Foto 10 - Bombas reserva dos poços.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Não Conforme

[CSB2.9] Observações

Providenciar adequação do tubo de medição de nível, conforme Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE.



Foto 1 - Detalhe do cavalete do poço sem tubo de medição de nível.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

N/A

[CSB2.11] Observações

O prestador apresentou a Portaria DAEE nº 1161, de 19/04/2016, reti-ratificada em 02/06/2016, que outorga a captação subterrânea por 10 anos, com vazão de 7,20 m³/h, 20 horas por dia, todos os dias do mês.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

N/A

[CSB2.14] Observações

O prestador apresentou o Relatório de Análises 184796/2025, referente à análise semestral de água bruta, com amostragem realizada em 02/09/2025.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB2.3] Observações

Providenciar a instalação de extintor, conforme Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB2.12] Observações

Providenciar reparo da mangueira de aplicação de cloro na água bruta, que está localizada na área dos reservatórios.



Foto 1 - Detalhe do vazamento na mangueira de aplicação de cloro na água bruta.

POÇO BIRITIBA USSU

POÇO BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: R. Thiago Silvestre Furtado, 98 - Biritiba-Ussu, Mogi das Cruzes - SP, 08767-315, Brasil. nº 98. . **CEP:** 08767-315 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.63877, long=-46.121154, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO BIRITIBA USSU
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	A água captada no poço Biritiba Ussu abastece o reservatório apoiado Biritiba Ussu. A cloração e fluoretação da água bruta captada é realizada na área do reservatório.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.

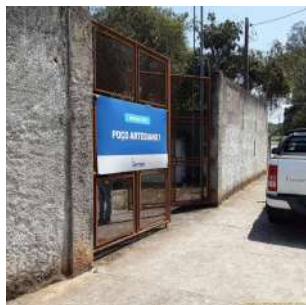


Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área. Há uma placa de identificação afixada no portão de acesso.



Foto 2 - Vista geral da estrutura do poço.



Foto 3 - Detalhe da laje de proteção.

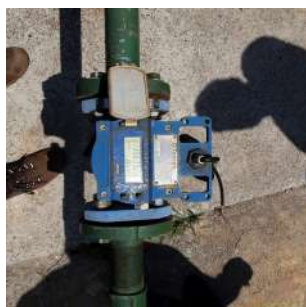


Foto 4 - Macromedidor de vazão.



Foto 5 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 6 - Abrigo do painel elétrico do poço.



Foto 7 - Bombas dosadoras e tanques de cloro e flúor instaladas na área dos reservatórios Biritiba Ussu.



Foto 8 - Ponto aplicação de cloro e flúor na água bruta, localizado na área dos reservatórios, os produtos são aplicados antes da água entrar no reservatório apoiado.



Foto 9 - Detalhe do ponto de aplicação de cloro e flúor na água bruta, localizado na área dos reservatórios.



Foto 10 - Bombas reserva dos poços.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Não Conforme

[CSB2.9] Observações

Providenciar adequação do tubo de medição de nível, conforme Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE.

Fotos de CSB2.9



Foto 1 - Detalhe do cavalete do poço sem tubo de medição de nível.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

N/A

[CSB2.11] Observações

O prestador apresentou a Portaria DAEE nº 1161, de 19/04/2016, reti-ratificada em 02/06/2016, que outorga a captação subterrânea por 10 anos, com vazão de 7,20 m³/h, 20 horas por dia, todos os dias do mês.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

N/A

[CSB2.14] Observações

O prestador apresentou o Relatório de Análises 184796/2025, referente à análise semestral de

água bruta, com amostragem realizada em 02/09/2025.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB2.3] Observações

Providenciar a instalação de extintor, conforme Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB2.12] Observações

Providenciar reparo da mangueira de aplicação de cloro na água bruta, que está localizada na área dos reservatórios.

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Detalhe do vazamento na mangueira de aplicação de cloro na água bruta.


Item Fiscalizado 13.254 - POÇO BIRITIBA USSU

POÇO BIRITIBA USSU

POÇO BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES](#)

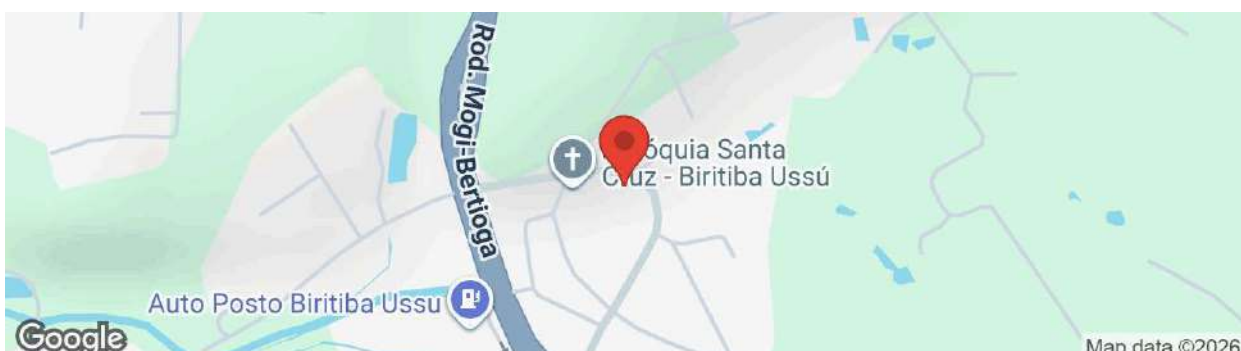

Endereço: R. Thiago Silvestre Furtado, 98 - Biritiba-Ussu, Mogi das Cruzes - SP, 08767-315, Brasil. nº 98. . CEP: 08767-315 / Cidade: Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.63877, long=-46.121154, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO BIRITIBA USSU
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	A água captada no poço Biritiba Ussu abastece o reservatório apoiado Biritiba Ussu. A cloração e fluoretação da água bruta captada é realizada na área do reservatório.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área. Há uma placa de identificação afixada no portão de acesso.



Foto 2 - Vista geral da estrutura do poço.



Foto 3 - Detalhe da laje de proteção.

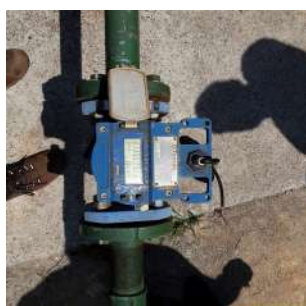


Foto 4 - Macromedidor de vazão.



Foto 5 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 6 - Abrigo do painel elétrico do poço.



Foto 7 - Bombas dosadoras e tanques de cloro e flúor instaladas na área dos reservatórios Biritiba Ussu.



Foto 8 - Ponto aplicação de cloro e flúor na água bruta, localizado na área dos reservatórios, os produtos são aplicados antes da água entrar no reservatório apoiado.



Foto 9 - Detalhe do ponto de aplicação de cloro e flúor na água bruta, localizado na área dos reservatórios.



Foto 10 - Bombas reserva dos poços.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Não Conforme

[CSB2.9] Observações

Providenciar adequação do tubo de medição de nível, conforme Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE.

Fotos de CSB2.9



Foto 1 - Detalhe do cavalete do poço sem tubo de medição de nível.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

N/A

[CSB2.11] Observações

O prestador apresentou a Portaria DAEE nº 1161, de 19/04/2016, reti-ratificada em 02/06/2016, que outorga a captação subterrânea por 10 anos, com vazão de 7,20 m³/h, 20 horas por dia, todos os dias do mês.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

N/A

[CSB2.14] Observações

O prestador apresentou o Relatório de Análises 184796/2025, referente à análise semestral de água bruta, com amostragem realizada em 02/09/2025.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB2.3] Observações

Providenciar a instalação de extintor, conforme Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB2.12] Observações

Providenciar reparo da mangueira de aplicação de cloro na água bruta, que está localizada na área dos reservatórios.

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Detalhe do vazamento na mangueira de aplicação de cloro na água bruta.

POÇO BIRITIBA USSU

POÇO BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: R. Thiago Silvestre Furtado, 98 - Biritiba-Ussu, Mogi das Cruzes - SP, 08767-315, Brasil. nº 98. . CEP: 08767-315 / Cidade: Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.63877, long=-46.121154, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO BIRITIBA USSU
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	A água captada no poço Biritiba Ussu abastece o reservatório apoiado Biritiba Ussu. A cloração e fluoretação da água bruta captada é realizada na área do reservatório.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.

Fotos de CSB2.0

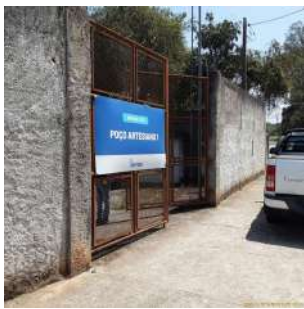


Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área. Há uma placa de identificação afixada no portão de acesso.



Foto 2 - Vista geral da estrutura do poço.



Foto 3 - Detalhe da laje de proteção.

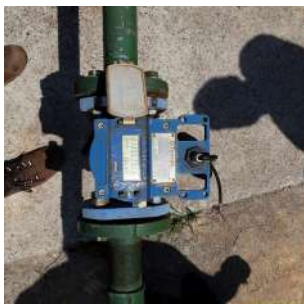


Foto 4 - Macromedidor de vazão.



Foto 5 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 6 - Abrigo do painel elétrico do poço.



Foto 7 - Bombas dosadoras e tanques de cloro e flúor instaladas na área dos reservatórios Biritiba Ussu.



Foto 8 - Ponto aplicação de cloro e flúor na água bruta, localizado na área dos reservatórios, os produtos são aplicados antes da água entrar no reservatório apoiado.



Foto 9 - Detalhe do ponto de aplicação de cloro e flúor na água bruta, localizado na área dos reservatórios.



Foto 10 - Bombas reserva dos poços.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Não Conforme

[CSB2.9] Observações

Providenciar adequação do tubo de medição de nível, conforme Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE.

Fotos de CSB2.9



Foto 1 - Detalhe do cavalete do poço sem tubo de medição de nível.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

N/A

[CSB2.11] Observações

O prestador apresentou a Portaria DAEE nº 1161, de 19/04/2016, reti-ratificada em 02/06/2016, que outorga a captação subterrânea por 10 anos, com vazão de 7,20 m³/h, 20 horas por dia, todos os dias do mês.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

N/A

[CSB2.14] Observações

O prestador apresentou o Relatório de Análises 184796/2025, referente à análise semestral de

água bruta, com amostragem realizada em 02/09/2025.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB2.3] Observações

Providenciar a instalação de extintor, conforme Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB2.12] Observações

Providenciar reparo da mangueira de aplicação de cloro na água bruta, que está localizada na área dos reservatórios.

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Detalhe do vazamento na mangueira de aplicação de cloro na água bruta.

POÇO BIRITIBA USSU

POÇO BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: R. Thiago Silvestre Furtado, 98 - Biritiba-Ussu, Mogi das Cruzes - SP, 08767-315, Brasil. nº 98. . **CEP:** 08767-315 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.63877, long=-46.121154, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO BIRITIBA USSU
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	A água captada no poço Biritiba Ussu abastece o reservatório apoiado Biritiba Ussu. A cloração e fluoretação da água bruta captada é realizada na área do reservatório.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área. Há uma placa de identificação afixada no portão de acesso.



Foto 2 - Vista geral da estrutura do poço.



Foto 3 - Detalhe da laje de proteção.

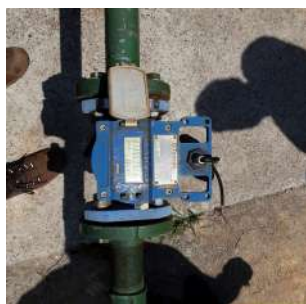


Foto 4 - Macromedidor de vazão.



Foto 5 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 6 - Abrigo do painel elétrico do poço.



Foto 7 - Bombas dosadoras e tanques de cloro e flúor instaladas na área dos reservatórios Biritiba Ussu.



Foto 8 - Ponto aplicação de cloro e flúor na água bruta, localizado na área dos reservatórios, os produtos são aplicados antes da água entrar no reservatório apoiado.



Foto 9 - Detalhe do ponto de aplicação de cloro e flúor na água bruta, localizado na área dos reservatórios.



Foto 10 - Bombas reserva dos poços.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Não Conforme

[CSB2.9] Observações

Providenciar adequação do tubo de medição de nível, conforme Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE.

Fotos de CSB2.9



Foto 1 - Detalhe do cavalete do poço sem tubo de medição de nível.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

N/A

[CSB2.11] Observações

O prestador apresentou a Portaria DAEE nº 1161, de 19/04/2016, reti-ratificada em 02/06/2016, que outorga a captação subterrânea por 10 anos, com vazão de 7,20 m³/h, 20 horas por dia, todos os dias do mês.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

N/A

[CSB2.14] Observações

O prestador apresentou o Relatório de Análises 184796/2025, referente à análise semestral de água bruta, com amostragem realizada em 02/09/2025.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB2.3] Observações

Providenciar a instalação de extintor, conforme Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB2.12] Observações

Providenciar reparo da mangueira de aplicação de cloro na água bruta, que está localizada na área dos reservatórios.

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Detalhe do vazamento na mangueira de aplicação de cloro na água bruta.

TAIAÇUPEBA

Item Fiscalizado 13.255 - EEA TAIACUPEBA

RESERVATÓRIO TAIACUPEBA
RESERVATÓRIO TAIACUPEBA - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RESERVATÓRIO TAIACUPEBA - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: R. Seis de Junho, 50 - Taiaçupeba, Mogi das Cruzes - SP, 08765-120, Brasil. nº 50. .
CEP: 08765-120 / Cidade: Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.6808943, long=-46.1859317, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO TAIACUPEBA
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	O Reservatório Taiaçupeba recebe a água que vem da adutora Rio Claro (SABESP), recalçada pela EEA Taiaçupeba. Trata-se de um reservatório elevado, de concreto, com capacidade de reservação de 100m³.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 2 - Vista geral da área.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Tubulações de entrada e saída de água no reservatório.



Foto 5 - Detalhe da tubulação de saída da água do reservatório.



Foto 6 - Detalhe da tubulação de entrada da água do reservatório. Ao lado está o tubo extravasor.



Foto 7 - Escada de acesso ao topo do reservatório.



Foto 8 - Portão de acesso ao interior do reservatório.



Foto 9 - Detalhe da base do reservatório.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.2] Observações

Providenciar a instalação de placa de identificação do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

O fio de aterramento do para raios está partido, o equipamento deve receber manutenção adequada.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Detalhe do fio do para raios partido.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Há uma abertura no piso do entorno do reservatório que está sem a devida proteção. É preciso providenciar a instalação de proteção adequada neste ponto para evitar acidente.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Abertura no piso próximo ao reservatório.

RESERVATÓRIO TAIACUPEBA

RESERVATÓRIO TAIACUPEBA - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO TAIACUPEBA - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: R. Seis de Junho, 50 - Taiaçupeba, Mogi das Cruzes - SP, 08765-120, Brasil. nº 50. .
CEP: 08765-120 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.6808943, long=-46.1859317, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO TAIACUPEBA
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	O Reservatório Taiaçupeba recebe a água que vem da adutora Rio Claro (SABESP), recalçada pela EEA Taiaçupeba. Trata-se de um reservatório elevado, de concreto, com capacidade de reservação de 100m³.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 2 - Vista geral da área.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Tubulações de entrada e saída de água no reservatório.



Foto 5 - Detalhe da tubulação de saída da água do reservatório.



Foto 6 - Detalhe da tubulação de entrada da água do reservatório. Ao lado está o tubo extravasor.



Foto 7 - Escada de acesso ao topo do reservatório.



Foto 8 - Portão de acesso ao interior do reservatório.



Foto 9 - Detalhe da base do reservatório.

[RES6.2] Observações

Providenciar a instalação de placa de identificação do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

O fio de aterramento do para raios está partido, o equipamento deve receber manutenção adequada.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Detalhe do fio do para raios partido.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Há uma abertura no piso do entorno do reservatório que está sem a devida proteção. É preciso providenciar a instalação de proteção adequada neste ponto para evitar acidente.

Fotos de RES6.14

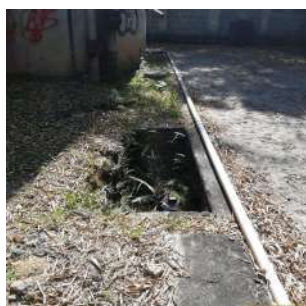


Foto 1 - Abertura no piso próximo ao reservatório.

RESERVATÓRIO TAIACUPEBA

RESERVATÓRIO TAIACUPEBA - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO TAIACUPEBA - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: R. Seis de Junho, 50 - Taiaçupeba, Mogi das Cruzes - SP, 08765-120, Brasil. nº 50. .
CEP: 08765-120 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.6808943, long=-46.1859317, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO TAIACUPEBA
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	O Reservatório Taiaçupeba recebe a água que vem da adutora Rio Claro (SABESP), recalçada pela EEA Taiaçupeba. Trata-se de um reservatório elevado, de concreto, com capacidade de reservação de 100m³.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 2 - Vista geral da área.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Tubulações de entrada e saída de água no reservatório.



Foto 5 - Detalhe da tubulação de saída da água do reservatório.



Foto 6 - Detalhe da tubulação de entrada da água do reservatório. Ao lado está o tubo extravasor.



Foto 7 - Escada de acesso ao topo do reservatório.



Foto 8 - Portão de acesso ao interior do reservatório.



Foto 9 - Detalhe da base do reservatório.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.2] Observações

Providenciar a instalação de placa de identificação do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

O fio de aterramento do para raios está partido, o equipamento deve

receber manutenção adequada.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Detalhe do fio do para raios partido.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Há uma abertura no piso do entorno do reservatório que está sem a devida proteção. É preciso providenciar a instalação de proteção adequada neste ponto para evitar acidente.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Abertura no piso próximo ao reservatório.

RESERVATÓRIO TAIACUPEBA

RESERVATÓRIO TAIACUPEBA - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO TAIACUPEBA - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: R. Seis de Junho, 50 - Taiaçupeba, Mogi das Cruzes - SP, 08765-120, Brasil. nº 50. .
CEP: 08765-120 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.6808943, long=-46.1859317, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO TAIACUPEBA
Data de início da fiscalização	16/10/2025
Data de término da fiscalização	16/10/2025
Observações Gerais	O Reservatório Taiaçupeba recebe a água que vem da adutora Rio Claro (SABESP), recalçada pela EEA Taiaçupeba. Trata-se de um reservatório elevado, de concreto, com capacidade de reservação de 100m³.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 2 - Vista geral da área.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Tubulações de entrada e saída de água no reservatório.



Foto 5 - Detalhe da tubulação de saída da água do reservatório.



Foto 6 - Detalhe da tubulação de entrada da água do reservatório. Ao lado está o tubo extravasor.



Foto 7 - Escada de acesso ao topo do reservatório.

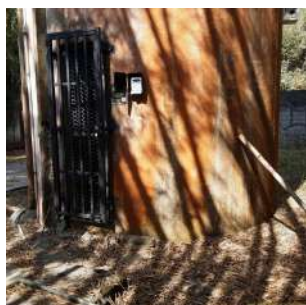


Foto 8 - Portão de acesso ao interior do reservatório.



Foto 9 - Detalhe da base do reservatório.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.2] Observações

Providenciar a instalação de placa de identificação do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

O fio de aterramento do para raios está partido, o equipamento deve receber manutenção adequada.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Detalhe do fio do para raios partido.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Há uma abertura no piso do entorno do reservatório que está sem a devida proteção. É preciso providenciar a instalação de proteção adequada neste ponto para evitar acidente.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Abertura no piso próximo ao reservatório.

SABAÚNA

Item Fiscalizado 13.260 - ETE SABAÚNA

EEE SABAÚNA III

EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: Rua Antônio Alabarce Lopes, 41 - Vila Andrade, Mogi das Cruzes - SP, 08850-240, Brasil. nº 41. . **CEP:** 08850-240 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Fiscalizado	EEE SABAÚNA III
Data de início da fiscalização	17/10/2025
Data de término da fiscalização	17/10/2025
Observações Gerais	A EEE Sabaúna III está instalada na mesma área da ETE Sabaúna. Esta elevatória recebe os efluentes das EEEs Sabaúna II e recalca para o tratamento na ETE.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista geral da elevatória.



Foto 2 - Há um conjunto moto bomba em funcionamento na elevatória.



Foto 3 - Detalhe do motor do conjunto moto bomba em funcionamento.



Foto 4 - Vista geral da elevatória.



Foto 5 - Vista interna do poço de sucção das bombas. É possível visualizar o gradeamento no ponto de chegada do efluente.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEE7.3] Observações

Providenciar a instalação de conjunto moto bomba reserva no local.

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Detalhe da ausência de conjunto moto bomba reserva no local.

EEE SABAÚNA III

EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: Rua Antônio Alabarce Lopes, 41 - Vila Andrade, Mogi das Cruzes - SP, 08850-240, Brasil. nº 41. . **CEP:** 08850-240 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Fiscalizado	EEE SABAÚNA III
Data de início da fiscalização	17/10/2025
Data de término da fiscalização	17/10/2025
Observações Gerais	A EEE Sabaúna III está instalada na mesma área da ETE Sabaúna. Esta elevatória recebe os efluentes das EEEs Sabaúna II e recalca para o tratamento na ETE.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista geral da elevatória.



Foto 2 - Há um conjunto moto bomba em funcionamento na elevatória.



Foto 3 - Detalhe do motor do conjunto moto bomba em funcionamento.



Foto 4 - Vista geral da elevatória.



Foto 5 - Vista interna do poço de sucção das bombas. É possível visualizar o gradeamento no ponto de chegada do efluente.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Detalhe da ausência de conjunto moto bomba reserva no local.

EEE SABAÚNA III

EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: Rua Antônio Alabarce Lopes, 41 - Vila Andrade, Mogi das Cruzes - SP, 08850-240, Brasil. nº 41. . CEP: 08850-240 / Cidade: Mogi das Cruzes, São Paulo

Fiscalizado	EEE SABAÚNA III
Data de início da fiscalização	17/10/2025
Data de término da fiscalização	17/10/2025
Observações Gerais	A EEE Sabaúna III está instalada na mesma área da ETE Sabaúna. Esta elevatória recebe os efluentes das EEES Sabaúna II e recalca para o tratamento na ETE.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista geral da elevatória.



Foto 2 - Há um conjunto moto bomba em funcionamento na elevatória.



Foto 3 - Detalhe do motor do conjunto moto bomba em funcionamento.



Foto 4 - Vista geral da elevatória.



Foto 5 - Vista interna do poço de sucção das bombas. É possível visualizar o gradeamento no ponto de chegada do efluente.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEE7.3] Observações

Providenciar a instalação de conjunto moto bomba reserva no local.

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Detalhe da ausência de conjunto moto bomba reserva no local.

EEE SABAÚNA III

EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: Rua Antônio Alabarce Lopes, 41 - Vila Andrade, Mogi das Cruzes - SP, 08850-240, Brasil. nº 41. . CEP: 08850-240 / Cidade: Mogi das Cruzes, São Paulo

Fiscalizado	EEE SABAÚNA III
Data de início da fiscalização	17/10/2025
Data de término da fiscalização	17/10/2025
Observações Gerais	A EEE Sabaúna III está instalada na mesma área da ETE Sabaúna. Esta elevatória recebe os efluentes das EEEs Sabaúna II e recalca para o tratamento na ETE.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista geral da elevatória.



Foto 2 - Há um conjunto moto bomba em funcionamento na elevatória.



Foto 3 - Detalhe do motor do conjunto moto bomba em funcionamento.



Foto 4 - Vista geral da elevatória.



Foto 5 - Vista interna do poço de sucção das bombas. É possível visualizar o gradeamento no ponto de chegada do efluente.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEE7.3] Observações

Providenciar a instalação de conjunto moto bomba reserva no local.

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Detalhe da ausência de conjunto moto bomba reserva no local.

EEE SABAÚNA III

EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: Rua Antônio Alabarce Lopes, 41 - Vila Andrade, Mogi das Cruzes - SP, 08850-240, Brasil. nº 41. . CEP: 08850-240 / Cidade: Mogi das Cruzes, São Paulo

Fiscalizado	EEE SABAÚNA III
Data de início da fiscalização	17/10/2025
Data de término da fiscalização	17/10/2025
Observações Gerais	A EEE Sabaúna III está instalada na mesma área da ETE Sabaúna. Esta elevatória recebe os efluentes das EEEs Sabaúna II e recalca para o tratamento na ETE.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista geral da elevatória.



Foto 2 - Há um conjunto moto bomba em funcionamento na elevatória.



Foto 3 - Detalhe do motor do conjunto moto bomba em funcionamento.



Foto 4 - Vista geral da elevatória.



Foto 5 - Vista interna do poço de sucção das bombas. É possível visualizar o gradeamento no ponto de chegada do efluente.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEE7.3] Observações

Providenciar a instalação de conjunto moto bomba reserva no local.

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Detalhe da ausência de conjunto moto bomba reserva no local.

EEE SABAÚNA III

EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: Rua Antônio Alabarce Lopes, 41 - Vila Andrade, Mogi das Cruzes - SP, 08850-240, Brasil. nº 41. . **CEP:** 08850-240 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Fiscalizado	EEE SABAÚNA III
Data de início da fiscalização	17/10/2025
Data de término da fiscalização	17/10/2025
Observações Gerais	A EEE Sabaúna III está instalada na mesma área da ETE Sabaúna. Esta elevatória recebe os efluentes das EEEs Sabaúna II e recalca para o tratamento na ETE.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista geral da elevatória.



Foto 2 - Há um conjunto moto bomba em funcionamento na elevatória.



Foto 3 - Detalhe do motor do conjunto moto bomba em funcionamento.



Foto 4 - Vista geral da elevatória.



Foto 5 - Vista interna do poço de sucção das bombas. É possível visualizar o gradeamento no ponto de chegada do efluente.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEE7.3] Observações

Providenciar a instalação de conjunto moto bomba reserva no local.

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Detalhe da ausência de conjunto moto bomba reserva no local.

EEE SABAÚNA III

EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: Rua Antônio Alabarce Lopes, 41 - Vila Andrade, Mogi das Cruzes - SP, 08850-240, Brasil. nº 41. . **CEP:** 08850-240 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Fiscalizado	EEE SABAÚNA III
Data de início da fiscalização	17/10/2025
Data de término da fiscalização	17/10/2025
Observações Gerais	A EEE Sabaúna III está instalada na mesma área da ETE Sabaúna. Esta elevatória recebe os efluentes das EEEs Sabaúna II e recalca para o tratamento na ETE.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista geral da elevatória.



Foto 2 - Há um conjunto moto bomba em funcionamento na elevatória.



Foto 3 - Detalhe do motor do conjunto moto bomba em funcionamento.



Foto 4 - Vista geral da elevatória.



Foto 5 - Vista interna do poço de sucção das bombas. É possível visualizar o gradeamento no ponto de chegada do efluente.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Detalhe da ausência de conjunto moto
bomba reserva no local.

EEE SABAÚNA III

EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: Rua Antônio Alabarce Lopes, 41 - Vila Andrade, Mogi das Cruzes - SP, 08850-240, Brasil. nº 41. . CEP: 08850-240 / Cidade: Mogi das Cruzes, São Paulo

Fiscalizado	EEE SABAÚNA III
Data de início da fiscalização	17/10/2025
Data de término da fiscalização	17/10/2025
Observações Gerais	A EEE Sabaúna III está instalada na mesma área da ETE Sabaúna. Esta elevatória recebe os efluentes das EEES Sabaúna II e recalca para o tratamento na ETE.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista geral da elevatória.



Foto 2 - Há um conjunto moto bomba em funcionamento na elevatória.



Foto 3 - Detalhe do motor do conjunto moto bomba em funcionamento.



Foto 4 - Vista geral da elevatória.



Foto 5 - Vista interna do poço de sucção das bombas. É possível visualizar o gradeamento no ponto de chegada do efluente.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEE7.3] Observações

Providenciar a instalação de conjunto moto bomba reserva no local.

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Detalhe da ausência de conjunto moto bomba reserva no local.

Item Fiscalizado 13.438 - EEE SABAÚNA II

EEE SABAÚNA III

EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: Rua Antônio Alabarce Lopes, 41 - Vila Andrade, Mogi das Cruzes - SP, 08850-240, Brasil. nº 41. . CEP: 08850-240 / Cidade: Mogi das Cruzes, São Paulo

Fiscalizado	EEE SABAÚNA III
Data de início da fiscalização	17/10/2025
Data de término da fiscalização	17/10/2025
Observações Gerais	A EEE Sabaúna III está instalada na mesma área da ETE Sabaúna. Esta elevatória recebe os efluentes das EEEs Sabaúna II e recalca para o tratamento na ETE.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista geral da elevatória.



Foto 2 - Há um conjunto moto bomba em funcionamento na elevatória.



Foto 3 - Detalhe do motor do conjunto moto bomba em funcionamento.



Foto 4 - Vista geral da elevatória.



Foto 5 - Vista interna do poço de sucção das bombas. É possível visualizar o gradeamento no ponto de chegada do efluente.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEE7.3] Observações

Providenciar a instalação de conjunto moto bomba reserva no local.

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Detalhe da ausência de conjunto moto bomba reserva no local.

EEE SABAÚNA III

EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: Rua Antônio Alabarce Lopes, 41 - Vila Andrade, Mogi das Cruzes - SP, 08850-240, Brasil. nº 41. . **CEP:** 08850-240 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Fiscalizado	EEE SABAÚNA III
Data de início da fiscalização	17/10/2025
Data de término da fiscalização	17/10/2025
Observações Gerais	A EEE Sabaúna III está instalada na mesma área da ETE Sabaúna. Esta elevatória recebe os efluentes das EEEs Sabaúna II e recalca para o tratamento na ETE.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista geral da elevatória.



Foto 2 - Há um conjunto moto bomba em funcionamento na elevatória.



Foto 3 - Detalhe do motor do conjunto moto bomba em funcionamento.



Foto 4 - Vista geral da elevatória.



Foto 5 - Vista interna do poço de sucção das bombas. É possível visualizar o gradeamento no ponto de chegada do efluente.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEE7.3] Observações

Providenciar a instalação de conjunto moto bomba reserva no local.

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Detalhe da ausência de conjunto moto bomba reserva no local.

EEE SABAÚNA III

EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: Rua Antônio Alabarce Lopes, 41 - Vila Andrade, Mogi das Cruzes - SP, 08850-240, Brasil. nº 41. . **CEP:** 08850-240 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Fiscalizado	EEE SABAÚNA III
Data de início da fiscalização	17/10/2025
Data de término da fiscalização	17/10/2025
Observações Gerais	A EEE Sabaúna III está instalada na mesma área da ETE Sabaúna. Esta elevatória recebe os efluentes das EEEs Sabaúna II e recalca para o tratamento na ETE.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista geral da elevatória.



Foto 2 - Há um conjunto moto bomba em funcionamento na elevatória.



Foto 3 - Detalhe do motor do conjunto moto bomba em funcionamento.



Foto 4 - Vista geral da elevatória.



Foto 5 - Vista interna do poço de sucção das bombas. É possível visualizar o gradeamento no ponto de chegada do efluente.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEE7.3] Observações

Providenciar a instalação de conjunto moto bomba reserva no local.

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Detalhe da ausência de conjunto moto bomba reserva no local.

EEE SABAÚNA III

EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: Rua Antônio Alabarce Lopes, 41 - Vila Andrade, Mogi das Cruzes - SP, 08850-240, Brasil. nº 41. . **CEP:** 08850-240 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Fiscalizado	EEE SABAÚNA III
Data de início da fiscalização	17/10/2025
Data de término da fiscalização	17/10/2025
Observações Gerais	A EEE Sabaúna III está instalada na mesma área da ETE Sabaúna. Esta elevatória recebe os efluentes das EEEs Sabaúna II e recalca para o tratamento na ETE.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista geral da elevatória.



Foto 2 - Há um conjunto moto bomba em funcionamento na elevatória.



Foto 3 - Detalhe do motor do conjunto moto bomba em funcionamento.



Foto 4 - Vista geral da elevatória.



Foto 5 - Vista interna do poço de sucção das bombas. É possível visualizar o gradeamento no ponto de chegada do efluente.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEE7.3] Observações

Providenciar a instalação de conjunto moto bomba reserva no local.

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Detalhe da ausência de conjunto moto bomba reserva no local.

Item Fiscalizado 13.340 - EEE SABAÚNA III

EEE SABAÚNA III

EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: Rua Antônio Alabarce Lopes, 41 - Vila Andrade, Mogi das Cruzes - SP, 08850-240, Brasil. nº 41. . **CEP:** 08850-240 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Fiscalizado	EEE SABAÚNA III
Data de início da fiscalização	17/10/2025
Data de término da fiscalização	17/10/2025
Observações Gerais	A EEE Sabaúna III está instalada na mesma área da ETE Sabaúna. Esta elevatória recebe os efluentes das EEEs Sabaúna II e recalca para o

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista geral da elevatória.



Foto 2 - Há um conjunto moto bomba em funcionamento na elevatória.



Foto 3 - Detalhe do motor do conjunto moto bomba em funcionamento.



Foto 4 - Vista geral da elevatória.



Foto 5 - Vista interna do poço de sucção das bombas. É possível visualizar o gradeamento no ponto de chegada do efluente.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEE7.3] Observações

Providenciar a instalação de conjunto moto bomba reserva no local.

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Detalhe da ausência de conjunto moto bomba reserva no local.

EEE SABAÚNA III

EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: Rua Antônio Alabarce Lopes, 41 - Vila Andrade, Mogi das Cruzes - SP, 08850-240, Brasil. nº 41. . CEP: 08850-240 / Cidade: Mogi das Cruzes, São Paulo

Fiscalizado	EEE SABAÚNA III
Data de início da fiscalização	17/10/2025
Data de término da fiscalização	17/10/2025
Observações Gerais	A EEE Sabaúna III está instalada na mesma área da ETE Sabaúna. Esta elevatória recebe os efluentes das EEEs Sabaúna II e recalca para o tratamento na ETE.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista geral da elevatória.



Foto 2 - Há um conjunto moto bomba em funcionamento na elevatória.



Foto 3 - Detalhe do motor do conjunto moto bomba em funcionamento.



Foto 4 - Vista geral da elevatória.



Foto 5 - Vista interna do poço de sucção das bombas. É possível visualizar o gradeamento no ponto de chegada do efluente.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEE7.3] Observações

Providenciar a instalação de conjunto moto bomba reserva no local.

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Detalhe da ausência de conjunto moto bomba reserva no local.

EEE SABAÚNA III

EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: Rua Antônio Alabarce Lopes, 41 - Vila Andrade, Mogi das Cruzes - SP, 08850-240, Brasil. nº 41. . CEP: 08850-240 / Cidade: Mogi das Cruzes, São Paulo

Fiscalizado	EEE SABAÚNA III
Data de início da fiscalização	17/10/2025
Data de término da fiscalização	17/10/2025
Observações Gerais	A EEE Sabaúna III está instalada na mesma área da ETE Sabaúna. Esta elevatória recebe os efluentes das EEES Sabaúna II e recalca para o tratamento na ETE.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista geral da elevatória.



Foto 2 - Há um conjunto moto bomba em funcionamento na elevatória.



Foto 3 - Detalhe do motor do conjunto moto bomba em funcionamento.



Foto 4 - Vista geral da elevatória.



Foto 5 - Vista interna do poço de sucção das bombas. É possível visualizar o gradeamento no ponto de chegada do efluente.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEE7.3] Observações

Providenciar a instalação de conjunto moto bomba reserva no local.

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Detalhe da ausência de conjunto moto bomba reserva no local.

EEE SABAÚNA III

EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE SABAUNA III - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: Rua Antônio Alabarce Lopes, 41 - Vila Andrade, Mogi das Cruzes - SP, 08850-240, Brasil. nº 41. . **CEP:** 08850-240 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Fiscalizado	EEE SABAÚNA III
Data de início da fiscalização	17/10/2025
Data de término da fiscalização	17/10/2025
Observações Gerais	A EEE Sabaúna III está instalada na mesma área da ETE Sabaúna. Esta elevatória recebe os efluentes das EEEs Sabaúna II e recalca para o tratamento na ETE.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista geral da elevatória.



Foto 2 - Há um conjunto moto bomba em funcionamento na elevatória.



Foto 3 - Detalhe do motor do conjunto moto bomba em funcionamento.



Foto 4 - Vista geral da elevatória.



Foto 5 - Vista interna do poço de sucção das bombas. É possível visualizar o gradeamento no ponto de chegada do efluente.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEE7.3] Observações

Providenciar a instalação de conjunto moto bomba reserva no local.

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Detalhe da ausência de conjunto moto bomba reserva no local.

—
Mariane P. G. Coutinho

Analista de fiscalização e regulação

(editado 5 vezes - última modificação: 06/01/2026 09:15:29)

É base de:

[Auto de Notificação 006/2026 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 003/2026 - Relatório de Fiscalização Programada 002/2026 - Mogi das Cruzes.](#)

[Ofício 027/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 012/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

laudo agua bruta Biritiba Ussu.pdf (809,48 KB)	1 download
laudo agua bruta Boa Vista I.pdf (809,09 KB)	1 download
laudo agua bruta Boa Vista II.pdf (809,29 KB)	1 download
laudo monit efluente tratado ETE Sabauna nov 25.pdf (815,50 KB)	1 download
laudo monit efluente tratado ETE Sabauna nov 25 2.pdf (1,14 MB)	1 download
laudo monit efluente tratado ETE Sabauna out 25.pdf (815,58 KB)	1 download
licenca operacao ETE Sabauna.pdf (27,87 KB)	1 download
outorgas captacao subterranea Boa Vista I e II.pdf (101,32 KB)	2 downloads
outorga captacao subterranea Biritiba Ussu.pdf (775,36 KB)	1 download
outorga lancamento superficial ETE Sabauna.pdf (702,59 KB)	1 download
solicitacao renovacao LO ETE Sabauna.pdf (164,63 KB)	1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

05/01/2026 11:31:22 Mariane Parra Grazina Coutinho D1 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 13.260..**

05/01/2026 17:22:05 Mariane Parra Grazina Coutinho D2 emitiu o **Auto de Notificação 006/2026** a partir deste documento.

06/01/2026 09:15:59 Mariane Parra Grazina Coutinho D2 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 002/2026** com o certificado **MARIANE PARRA GRAZINA COUTINHO CPF 370.XXX.XXX-38** conforme **MP nº 2.200/2001**.

Tramitação 1-002/2026

06/01/2026 09:17
(Encaminhado)

Mariane C. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Vanessa Naccarato Piffer - DTO,

Segue o relatório para providências e envio ao prestador.
Obrigada.

—
Mariane P. G. Coutinho
Analista de fiscalização e regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/01/2026 09:17:03 E-mail para vanessa@arespcj.com.br E-mail entregue, lido, clicado (3)

