

**Relatório de Fiscalização 003/2026**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
925.117.676.206.389.389

Arespcj

CC

05/01/2026 10:43

Município

Samae Mogi Guaçu

· 19 38319870

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE MOGI GUAÇU

Relatório de Fiscalização Programada – Investimentos da Revisão Tarifária

Americana, dezembro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu

Prefeito: Rodrigo Falsetti

Endereço: Rua Henrique Coppi, 400 – Jd. Morro do Ouro

Telefone: (19) 3851-7025

Lei Municipal que autoriza Convênio de Cooperação: Lei Municipal nº 4.988/2016

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE

Responsável legal: Mario Antônio Zaia

Endereço: Rua Paula Bueno, 240 – Centro

Telefone: (19) 3831-9870

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari - Analista de Regulação e Fiscalização

Pedro Henrique Damada - Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Gabriel Aguila Slan – Gerente de Planejamento

3. FISCALIZAÇÃO

Em 09/12/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazo
RES. NOVO MARTINHO PRADO - MOGI GUAÇU	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. NOVO MARTINHO PRADO - MOGI GUAÇU	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. NOVO MARTINHO PRADO - MOGI GUAÇU	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
EEAT ETA MARTINHO PRADO	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEAB ETA MARTINHO PRADO (NOVA) - MOGI GUAÇU	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEAB ETA MARTINHO PRADO (NOVA) - MOGI GUAÇU	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEAB ETA MARTINHO PRADO (NOVA) - MOGI GUAÇU	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 13.718 - Captação Martinho Prado Jr (Mogi Guaçu)

Captação Martinho Prado Jr

CAPT MARTINHO PRADO JR.

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPT MARTINHO PRADO JR.](#)

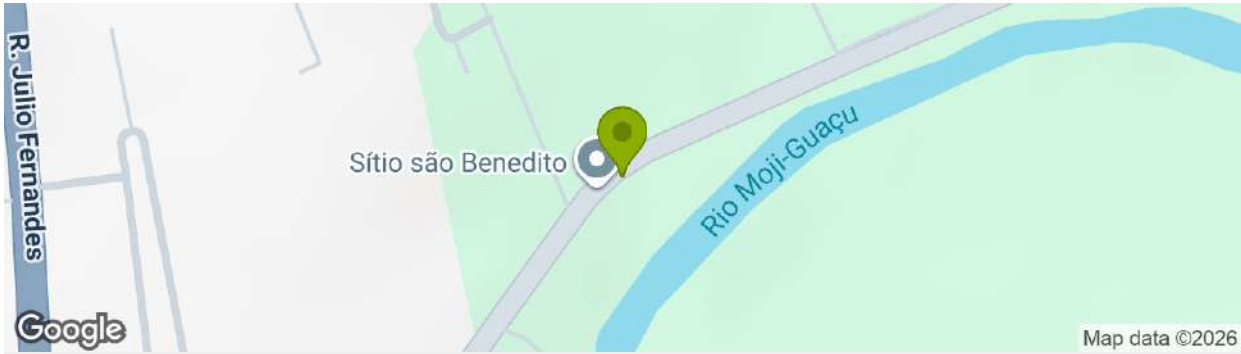

Endereço: Rod. Vice Gov. Almino Monteiro Alvares Afonso, 860 - Martinho Prado Júnior, Mogi Guaçu - SP, Brasil. nº 860. . **Cidade:** Mogi Guaçu, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.2917641, long=-47.1265303, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação Martinho Prado Jr #175332651
Data de início da fiscalização	09/12/2025
Data de término da fiscalização	09/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Instalações da captação



Foto 3 - Ponto de captação



Foto 2 - Ponto de captação



Foto 4 - Área de passagem da água bruta, que é encaminhada até a ETA Compacta Martin Prado Jr



Foto 5 - Instalações da captação



Foto 6 - Entrada da água bruta


Novo Item Fiscalizado 13.654 - EEAB ETA Martinho Prado (NOVA) (Mogi Guaçu)

EEAB ETA Martinho Prado (NOVA)

EEAB ETA MARTINHO PRADO (NOVA) - MOGI GUAÇU

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAB ETA MARTINHO PRADO \(NOVA\) - MOGI GUAÇU](#)

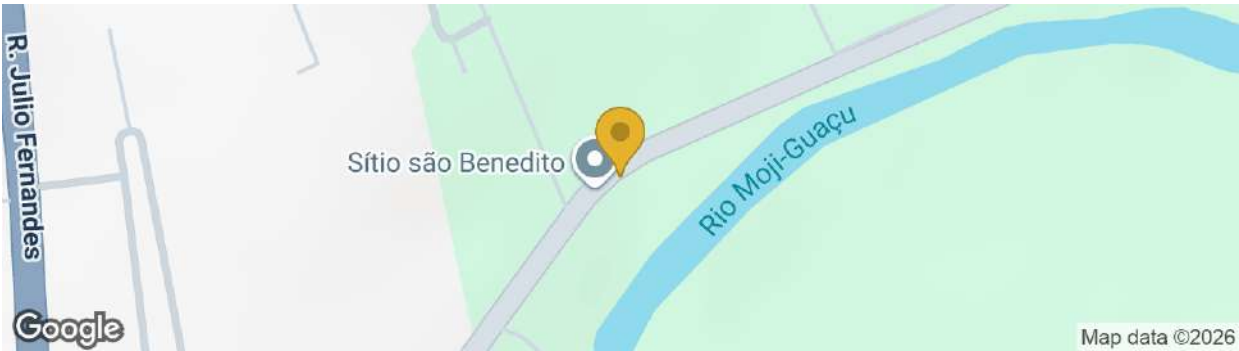

Endereço: Rod. Vice Gov. Almino Monteiro Alvares Afonso, 860 - Martinho Prado Júnior, Mogi Guaçu - SP, Brasil. nº 860. . **Cidade:** Mogi Guaçu, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.2917715, long=-47.1265552, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAB ETA Martinho Prado (NOVA) #175332041
Data de início da fiscalização	09/12/2025
Data de término da fiscalização	09/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Bomba em utilização na elevatória



Foto 2 - Destaque para a bomba em utilização



Foto 3 - Destaque para a bomba em utilização



Foto 4 - Sistema de bombeamento



Foto 5 - Painéis elétricos da elevatória



Foto 6 - Painéis elétricos da elevatória



Foto 7 - Extintor de incêndio disponível



Foto 8 - Instalações da estação elevatória



Foto 9 - Medidor de vazão

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEA4.3] Observações

As bombas instaladas
estão em
funcionamento e não
há bomba reserva, o

prestador informou na data da vistoria que chegariam novas bombas e as que estão em utilização atualmente serão mantidas como reservas

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Executar a drenagem adequada da lubrificação das gaxetas

[EEA4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

Fotos de [EEA4.9]




Foto 1 - Extintor de incêndio com manutenção prevista para maio/2024

Novo Item Fiscalizado 13.655 - EEAT ETA MARTINHO PRADO (Mogi Guaçu)

EEAT ETA MARTINHO PRADO

EEAT ETA MARTINHO PRADO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [EEAT ETA MARTINHO PRADO](#)

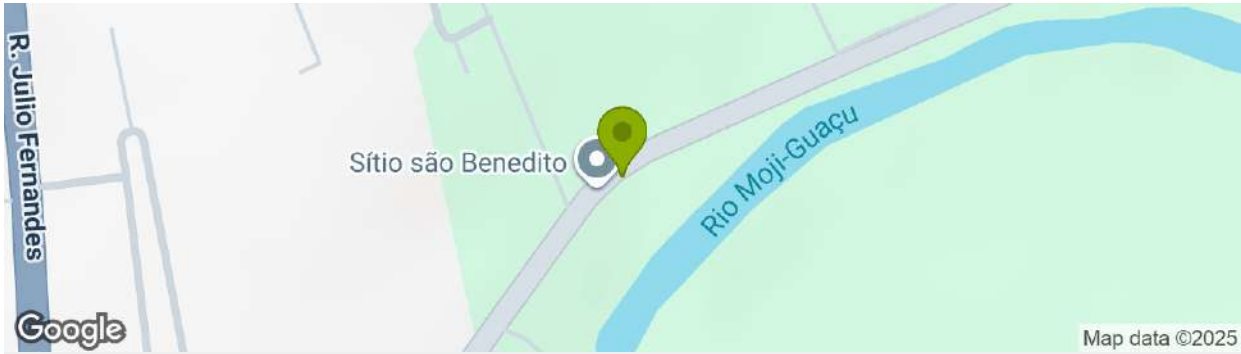

Endereço: Rod. Vice Gov. Almino Monteiro Alvares Afonso, 860 - Martinho Prado Júnior, Mogi Guaçu - SP, Brasil. nº 860. . **Cidade:** Mogi Guaçu, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.2917715, long=-47.1265528, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT ETA MARTINHO PRADO #175333524
Data de início da fiscalização	09/12/2025
Data de término da fiscalização	09/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Bomba instalada



Foto 2 - Bomba instalada



Foto 3 - Destaque para o motor 2



Foto 4 - Destaque para o motor 1



Foto 5 - Painel elétrico da elevatória



Foto 6 - Painel elétrico da elevatória



Foto 7 - Bomba reserva disponível no local



Foto 8 - Extintor de incêndio disponível no local



Foto 9 - Estação elevatória de água tratada

[EEA4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

Fotos de [EEA4.9]




Foto 1 - Extintor de incêndio com manutenção prevista para maio/2024

Novo Item Fiscalizado 13.656 - Reservatório de Água Tratada ETA Martinho Prado Jr (Mogi Guaçu)

Reservatório de Água Tratada ETA Martinho Prado Jr

RES ETA MARTINHO PRADO JR

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES ETA MARTINHO PRADO JR](#)

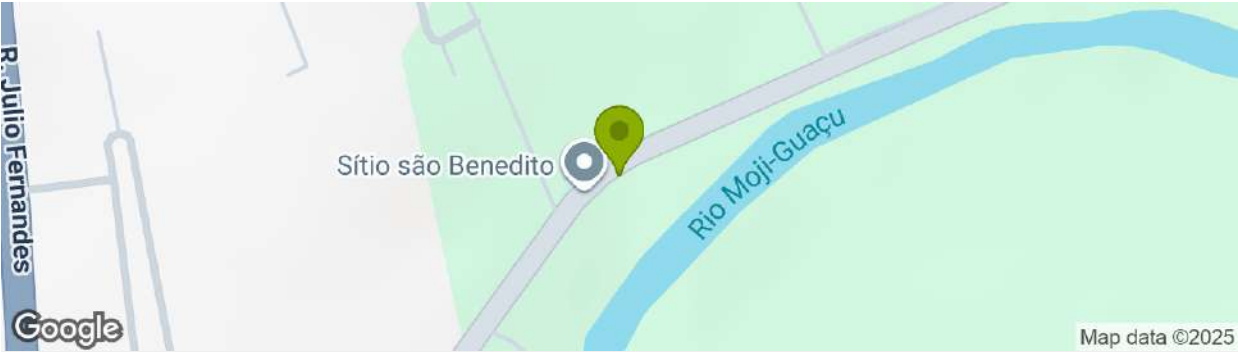

Endereço: Rod. Gov. Almino Monteiro Alv, 870 - Pádua Salles, Mogi Guaçu - SP, 13855-105, Brasil. nº 870. . **CEP:** 13855-105 / **Cidade:** Mogi Guaçu, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.2917275, long=-47.1264081, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório de Água Tratada ETA Martinho Prado Jr #175334663
Data de início da fiscalização	09/12/2025
Data de término da fiscalização	09/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Escada na lateral do reservatório



Foto 2 - Para-raio e guarda-corpo na parte superior do reservatório



Foto 3 - Lateral do reservatório



Foto 4 - Lateral do reservatório



Foto 5 - Base e válvulas do reservatório



Foto 6 - Lateral do reservatório

[RES6.11] Observações	Medição de nível feita por telemetria
[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	N/A
[RES6.3] Observações	Não foi possível verificar a presença de vazamentos devido à chuva


Novo Item Fiscalizado 13.657 - ETA Compacta Martinho Prado Jr (Mogi Guaçu)

ETA Compacta Martinho Prado Jr

ETA MARTINHO PRADO JR

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA MARTINHO PRADO JR](#)

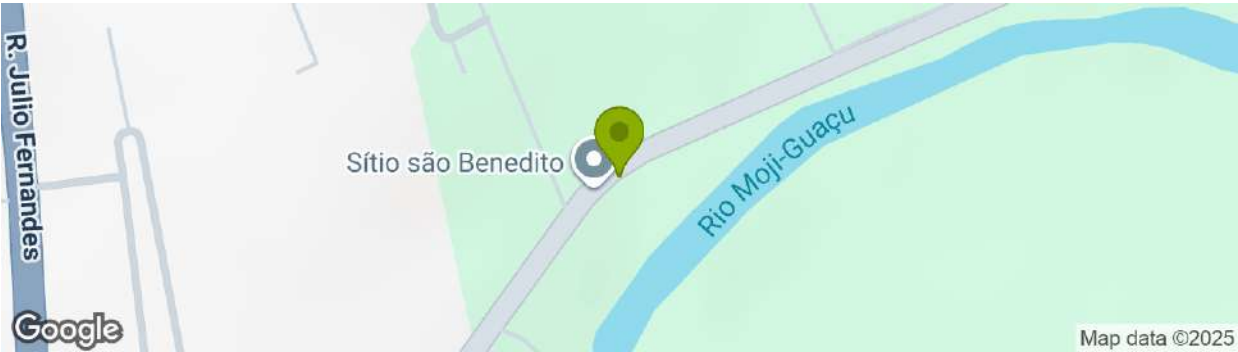

Endereço: Rod. Vice Gov. Almino Monteiro Alvares Afonso, 860 - Martinho Prado Júnior, Mogi Guaçu - SP, Brasil. nº 860. . Cidade: Mogi Guaçu, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.2917643, long=-47.1265391, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETA Compacta Martinho Prado Jr #175331208
Data de início da fiscalização	09/12/2025
Data de término da fiscalização	09/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETA)**Fotos de [ETA-5.0]****Foto 1** - Instalações do laboratório da ETA**Foto 2** - Instalações do laboratório da ETA**Foto 3** - Equipamento de proteção individual disponível no laboratório**Foto 4** - Controle de amostras e preparação de produtos químicos**Foto 5** - Controle de amostras e preparação de produtos químicos**Foto 6** - Macromedidor de entrada**Foto 7** - Dosador cloro e PAC**Foto 8** - Registro dos filtros**Foto 9** - Macromedidor de saída



Foto 10 - Reservatório, filtro e decantador



Foto 11 - Reservatórios de produtos químicos



Foto 12 - Filtro e decantador



Foto 13 - Captação água para análise



Foto 14 - Chuveiro emergência (em funcionamento)



Foto 15 - Dosadores e estoque de produtos químicos



Foto 16 - Placa de identificação na entrada da ETA



Foto 17 - Entrada da ETA

Novo Item Fiscalizado 13.658 - Reservatório Martinho Prado Jr (Mogi Guaçu)

Reservatório Martinho Prado Jr

RES. NOVO MARTINHO PRADO - MOGI GUAÇU

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. NOVO MARTINHO PRADO - MOGI GUAÇU](#)



Endereço: R. Zulmira de Freitas Costa, 342 - Martinho Prado Júnior, Mogi Guaçu - SP, 13855-030, Brasil. nº 342. . **CEP:** 13855-030 / **Cidade:** Mogi Guaçu, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.2876805, long=-47.1301195, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Martinho Prado Jr #175336848
Data de início da fiscalização	09/12/2025
Data de término da fiscalização	09/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Lateral dos dois reservatórios



Foto 2 - Reservatório novo



Foto 3 - Destaque para escada de acesso



Foto 4 - Reservatório novo com amassado na lateral, prestador informou que foi acianada empresa para fazer a avaliação e não impacta no funcionamento do reservatório



Foto 5 - Lateral do reservatório



Foto 6 - Vista geral dos reservatórios

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Ausência de para-raios, foi informado pelo prestador que havia para-raio instalado mas provavelmente havia sido furtado recentemente

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamentos na parede lateral do reservatório

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de RES6.14




Foto 1 - O local encontrava-se em obras/manutenção, com a presença de um buraco aberto, sendo necessária a colocação de proteção adequada ou o fechamento da área.

Novo Item Fiscalizado 13.659 - ETE Martinho Prado Jr (Mogi Guaçu)

ETE Martinho Prado Jr

ETE MARTINHO PRADO JR.

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)
Sistema: [ETE MARTINHO PRADO JR.](#)

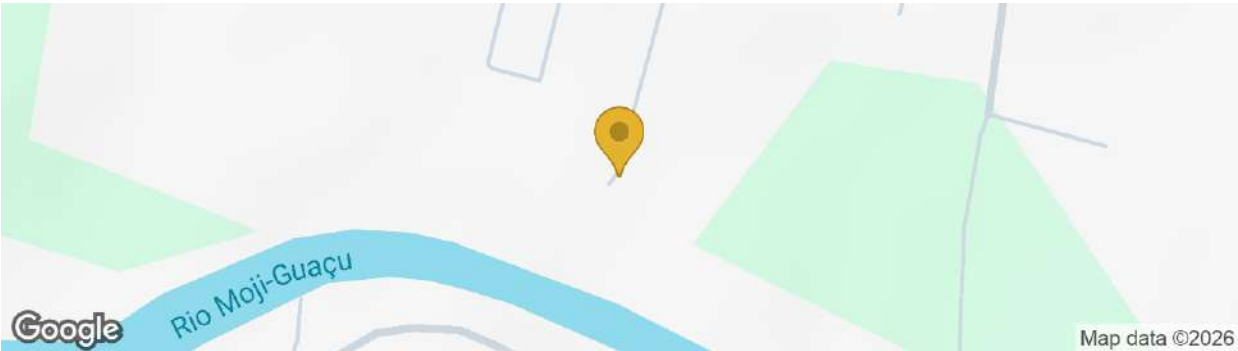

Endereço: PV45+6Q - Martinho Prado Júnior, Mogi Guaçu - SP, 13855-020, Brasil. . CEP: 13855-020 / Cidade: Mogi Guaçu, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.2944034, long=-47.1406145, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE Martinho Prado Jr #175338883
Data de início da fiscalização	09/12/2025
Data de término da fiscalização	09/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

Fotos de [ETE8.0]

**Foto 1** - Entrada do Efluente**Foto 2** - Gradeamento**Foto 3** - Instalações do laboratório da ETE**Foto 4** - Painéis elétricos no reservatório**Foto 5** - Tanques de hipoclorito**Foto 6** - Chuveiro de emergência em funcionamento**Foto 7** - Calha Parshall na entrada do tratamento**Foto 8** - Entrada da água nos tanques de aeração e decantação**Foto 9** - Aplicação de cloro no tanque**Foto 10** - Aeração



Foto 11 - Elevatória que bombeia o efluente para o tratamento



Foto 12 - Tanque de contato



Foto 13 - Tanque em decantação



Foto 14 - Reservatório de lodo



Foto 15 - Retirada do lodo que é encaminhado para a ETE Mogi



Foto 16 - Centrífuga sem funcionar (lodo transportado para ETE Mogi para seguir com a secagem adequada)



Foto 17 - Estação elevatória que bombeia o efluente para o tratamento



Foto 18 - Poço de entrada



Foto 19 - Fachada da Estação de Tratamento de Esgoto


Novo Item Fiscalizado 13.660 - EEE MARTINHO PRADO JR (Mogi Guaçu)

EEE MARTINHO PRADO JR

EEE MARTINHO PRADO JR - MOGI GUAÇU

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE MARTINHO PRADO JR - MOGI GUAÇU](#)

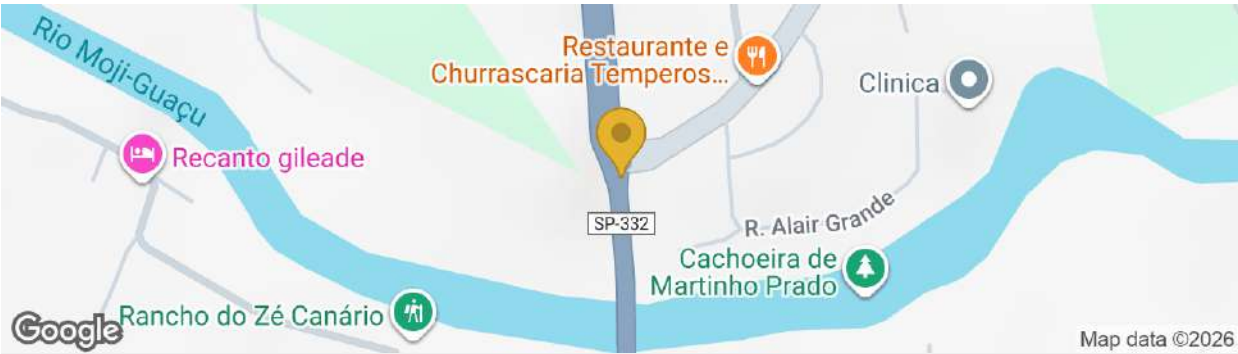

Endereço: R. Julio Fernandes, 9 - Pádua Salles, Mogi Guaçu - SP, 13855-020, Brasil. nº 9. .
CEP: 13855-020 / Cidade: Mogi Guaçu, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.2985771, long=-47.1331048, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE MARTINHO PRADO JR #175342246
Data de início da fiscalização	09/12/2025
Data de término da fiscalização	09/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Placa de identificação da Estação Elevatória de Esgoto



Foto 2 - Registros



Foto 3 - Bomba em funcionamento



Foto 4 - Painel elétrico



Foto 5 - Gradeamento na entrada do efluente



Foto 6 - Gradeamento na entrada do efluente



Foto 7 - Tubulação de entrada do efluente

Novo Item Fiscalizado 13.661 - Reservatório Samambaia (Mogi Guaçu)

Reservatório Samambaia

RES. SAMAMBAIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SAMAMBAIA](#)



Endereço: Rua Mun., 116 - Jardim California, Mogi Guaçu - SP, Brasil. nº 116. . **Cidade:** Mogi Guaçu, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.2689251, long=-46.9750924, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Samambaia #175347678
Data de início da fiscalização	09/12/2025
Data de término da fiscalização	09/12/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

O reservatório não está mais em utilização, foi substituído pelo novo reservatório instalado ao lado, no mesmo terreno

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação do reservatório



Foto 2 - Vista geral do reservatório



Foto 3 - Tubulação desconectada - Reservatório desativado

Novo Item Fiscalizado 13.662 - Reservatório Samambaia II (Novo)

Reservatório Samambaia II (Novo)

RES. SAMAMBAIA II - MOGI GUAÇU

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SAMAMBAIA II - MOGI GUAÇU](#)



Endereço: Rua Mun., 116 - Jardim California, Mogi Guaçu - SP, Brasil. nº 116. . **Cidade:** Mogi Guaçu, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.2688322, long=-46.975195, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Samambaia II (Novo) #175347903
Data de início da fiscalização	09/12/2025
Data de término da fiscalização	09/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Base do reservatório



Foto 2 - Vista lateral do reservatório



Foto 3 - Vista lateral da base do reservatório



Foto 4 - Escada de acesso e tubulação lateral



Foto 5 - Destaque para a base do reservatório


Novo Item Fiscalizado 13.663 - Poço Samambaia 3 (Mogi Guaçu)

Poço Samambaia 3

POÇO SAMAMBAIA 3 - MOGI GUAÇU

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO SAMAMBAIA 3 - MOGI GUAÇU](#)

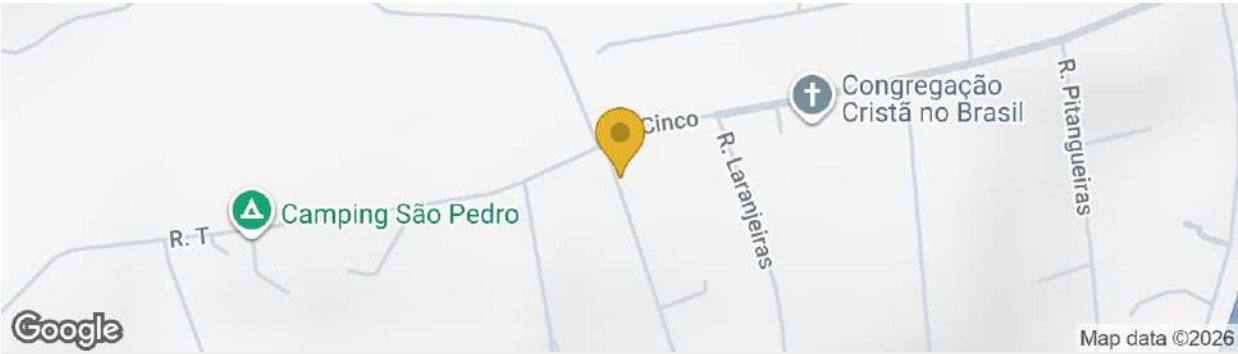

Endereço: R. Figueiras, 545 - Mogi Guaçu, SP, 13846-315, Brasil. nº 545. . **CEP:** 13846-315 /
Cidade: Mogi Guaçu, São Paulo

Fiscalizado	Poço Samambaia 3 #175347631
Data de início da fiscalização	09/12/2025
Data de término da fiscalização	09/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)**[CSB2.0] Observações**

A instalação anexa ao poço estava trancada na data da fiscalização, impossibilitando o acesso para verificação de alguns pontos.

Foram solicitados alguns esclarecimentos via e-mail, referente à presença de bomba reserva e aplicação de flúor e cloro (resposta e documentação enviada anexadas ao relatório).

Fotos de CSB2.0

Foto 1 - Placa de identificação (poço localizado dentro do terreno dos reservatórios)



Foto 2 - Estrutura do poço Samambaia



Foto 3 - Medidor instalado no poço



Foto 4 - Estrutura do poço Samambaia



Foto 5 - Torneira de captação de água para análise



Foto 6 - Destaque para a tubulação do poço

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	N/A
[CSB2.15] Observações	Esclarecido via e-mail que a cloração e fluoretação são feitas por dosador de pastilhas de ácido tricloroisocianúrico e fluorsilicato de sódio antes da distribuição
[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio	N/A
[CSB2.3] Observações	Sem acesso para verificação

Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 2 vezes - última modificação: 05/01/2026 15:56:00)

É base de:

Auto de Notificação 002/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

- Memorando 002/2026 - Relatório de Fiscalização Programada - Mogi Guaçu
- Ofício 022/2026 - Encaminhamento de Ofício
- Proc. Administrativo 007/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

2025 09 17	ETE Martinho Prado Junior Entrada efluente bruto Mensal.pdf	(297,81 KB)	1 download
2025 09 17	ETE Martinho Prado Junior Saida efluente tratado Mensal.pdf	(455,65 KB)	1 download
2025 10 28	ETE Martinho Prado Junior Entrada efluente bruto Mensal.pdf	(152,88 KB)	1 download
2025 10 28	ETE Martinho Prado Junior Saida efluente tratado Mensal.pdf	(154,62 KB)	1 download

2025 11 17 ETE Martinho Prado Junior Entrada efluente bruto Mensal.pdf (152,40 KB)	1 download
2025 11 17 ETE Martinho Prado Junior Saida efluente tratado Mensal.pdf (154,62 KB)	1 download
AUTOMONITORAMENTO SAMAMBAIA.pdf (411,05 KB)	1 download
BOMBA_RESERVA_SAMAMBAIA.jpg (162,32 KB)	1 download
CADRI ETE I.pdf (28,54 KB)	1 download
CADRI ETE MPJR.pdf (28,67 KB)	1 download
CDF ETE MPJr ETE I.jpg (301,48 KB)	1 download
CERTIFICADO DE MOVIMENTACAO DE RESIDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL ETE MMC 07 05 2029.pdf (27,47 KB)	1 download
ETA_MPJr_foto_1.jpg (145,93 KB)	1 download
ETA_MPJr_foto_2.jpg (205,05 KB)	1 download
E_mail_com_solicitacoes.pdf (513,74 KB)	2 downloads
LAUDO ETA MPJr.pdf (210,99 KB)	1 download
Licenca Ambiental ETE MPJr.pdf (39,25 KB)	1 download
LICENCA ETA MPJr.jpg (302,17 KB)	1 download
OUTORGA ANA SD 91341746.pdf (1,05 MB)	1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

05/01/2026 10:48:41	Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.662..
05/01/2026 14:34:58	Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D2 emitiu o Auto de Notificação 002/2026 a partir deste documento.
05/01/2026 15:56:15	Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari D2 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 003/2026 com o certificado ISABELLA VARGAS ORTIZ PICAZO MONTANARI CPF 374.XXX.XXX-00 conforme MP nº 2.200/2001 .

Tramitação 1- 003/2026 05/01/2026 15:59 (Encaminhado) Isabella M. D2 DTO - Diretoria ... A/C Vanessa P. CC	Boa tarde Vanessa Naccarato Piffer - DTO , segue o relatório de fiscalização em Mogi Guaçu para dar continuidade. Obrigada! — Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari <i>Analista de Regulação e Fiscalização</i>
--	--

Quem já visualizou?	2 ou mais pessoas
05/01/2026 15:59:11	E-mail para vanessa@arespcj.com.br E-mail entregue, lido, clicado (3)

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 02/03/2026 15:33:56 por João Mateus Boll Gallas - Coordenador de Água e Esgoto (matrícula 71)

