



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
820.817.676.311.017.788

Prefeitura Municipal de Dumont

Município

Dumont

CC

CNPJ 46.940.888/0001-43

Ciclo de Fiscalização*: 1

05/01/2026 13:38

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE DUMONT

PRESTADOR: Departamento Municipal de Engenharia, Obras, Meio Ambiente, Agricultura e Serviços
Municipais

Verificação de Não Conformidades

Ribeirão Preto, janeiro de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Dumont

Prefeito: Rogerson Aparecido Burjalom Ruiz

Endereço: Praça Josefina Negri, 21 - Centro

Telefone: (16) 3944-9100

E-mail: prefeitura@dumont.sp.gov.br

Instrumento de definição do ente regulador: Convênio de Cooperação nº 10/2025 - AE

1.2 PRESTADOR

Nome: Departamento Municipal de Engenharia, Obras, Meio Ambiente, Agricultura e Serviços Municipais

Responsável legal: Diretor Thiago Bovo

Endereço: Praça Josefina Negri, 21 - Centro

Telefone: (16) 3944-9100

E-mail: projetos@dumont.sp.gov.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Mateus Spinelli da Silva – Analista de Regulação e Fiscalização

João Mateus Boll Gallas - Coordenador de Água e Esgoto

2.2 PRESTADOR

Talytha Rodrigues Gaspari Paina - Química e Coordenadora de Meio Ambiente

3. FISCALIZAÇÃO

Em 02 de dezembro de 2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto do município para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descricao_NC	Prazo para solução
Tratamento da água - Dumont	CG9.1	Não atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário	
ETE DUMONT - DUMONT	ETE-8.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
ETE DUMONT - DUMONT	ETE-8.10	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
ETE DUMONT - DUMONT	ETE-8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Em até 180 dias
ETE DUMONT - DUMONT	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETE DUMONT - DUMONT	ETE-8.26	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Em até 180 dias
ETE DUMONT - DUMONT	ETE-8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Em até 180 dias

RESERVATÓRIO JAQUETO - DUMONT	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO JAQUETO - DUMONT	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO RESERVA DO ALTO 1 - DUMONT	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
ETE DUMONT - DUMONT	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO BELA VISTA - DUMONT	CSB-2.13	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
POÇO BELA VISTA - DUMONT	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO DA VILA RIZZI - DUMONT	CSB-2.13	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
POÇO DA VILA RIZZI - DUMONT	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO GUGLIELMO RIZZI - DUMONT	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO JAQUETO - DUMONT	CSB-2.13	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
POÇO JAQUETO - DUMONT	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO RESERVA DO ALTO 1 - DUMONT	CSB-2.13	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
POÇO RESERVA DO ALTO 1 - DUMONT	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO RESERVA DO ALTO 1 - DUMONT	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO RESERVA DO ALTO 2 - DUMONT	CSB-2.13	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
POÇO RESERVA DO ALTO 2 - DUMONT	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
RESERVATÓRIO BELA VISTA - DUMONT	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RESERVATÓRIO DA VILA RIZZI - DUMONT	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RESERVATÓRIO JAQUETO - DUMONT	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Captações subterrâneas

Poço Bela Vista

POÇO BELA VISTA - DUMONT

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO BELA VISTA - DUMONT](#)



Endereço: R. Antônio Maretti, 321, Dumont - SP, 14120-000, Brasil. nº 321. . **CEP:** 14120-000 /
Cidade: Dumont, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.234879, long=-47.9807194, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Bela Vista #174496831
Data de início da fiscalização	02/12/2025
Data de término da fiscalização	02/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral da área a partir do passeio público, evidenciando cercamento da área.



Foto 2 - Placa de identificação afixada no portão de acesso à área.



Foto 3 - Vista geral da captação.



Foto 4 - Vista da parte interna da unidade, indicando cercamento da área.



Foto 5 - Vista geral da captação.



Foto 6 - Tubo para medição de nível do poço.



Foto 7 - Torneira para coleta de água bruta da captação.



Foto 8 - Dosador de cloro e flúor (pastilhas) da captação.



Foto 9 - Pannel de comando da unidade.



Foto 10 - Macromedidor da captação.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

[CSB2.2] Observações

O prestador possui três bombas reservas em estoque, armazenadas na garagem municipal do município, conforme registros fotográficos apresentados.

Fotos de CSB2.2



Foto 1 - Bomba reserva para captações subterrâneas, mantida em estoque na garagem municipal. Registro fotográfico apresentado pelo Prestador.



Foto 2 - Bomba reserva para captações subterrâneas, mantida em estoque na garagem municipal. Registro fotográfico apresentado pelo Prestador.



Foto 3 - Bomba reserva para captações subterrâneas, mantida em estoque na garagem municipal. Registro fotográfico apresentado pelo Prestador.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

O prestador não apresentou dados de automonitoramento referentes às análises semestrais da qualidade da água tratada, nos termos dos artigos 27, 36, 37 e 38, e anexo 13, da Portaria GM/MS 888/2021.

[CSB2.13] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[CSB2.13] Observações

O extintor de incêndio disponível na unidade está com a manutenção vencida em 08/2025.

Fotos de CSB2.13



Foto 1 - Extintor de incêndio com validade vencida.



Foto 2 - Extintor de incêndio com validade vencida.


Novo Item Fiscalizado 13.602 - Poço Guglielmo Rizzi (Dumont)

Poço Guglielmo Rizzi

POÇO GUGLIELMO RIZZI - DUMONT

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO GUGLIELMO RIZZI - DUMONT](#)

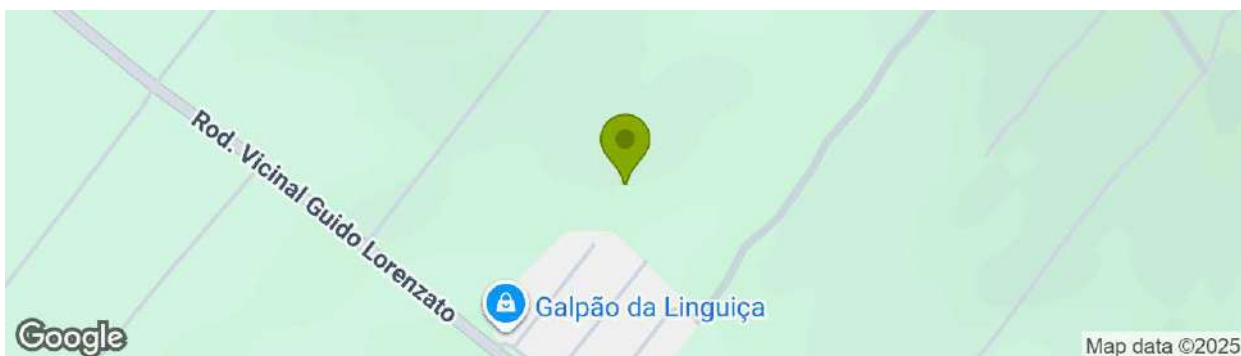

Endereço: Q299+R3, Dumont - SP, 14120-000, Brasil. . **CEP:** 14120-000 / **Cidade:** Dumont, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2303852, long=-47.982273, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Guglielmo Rizzi #174500110
--------------------	---------------------------------

Data de início da fiscalização	02/12/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	02/12/2025
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0





Foto 10 - Frasco com reagentes químicos em uso no tratamento da água.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

[CSB2.2] Observações

Conforme apresentado no item fiscalizado 13.596.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

O prestador não apresentou dados de automonitoramento referentes às análises semestrais da qualidade da água tratada, nos termos dos artigos 27, 36, 37 e 38, e anexo 13, da Portaria GM/MS 888/2021.


Novo Item Fiscalizado 13.618 - Poço Jaqueto (Dumont)

Poço Jaqueto

POÇO JAQUETO - DUMONT

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO JAQUETO - DUMONT](#)

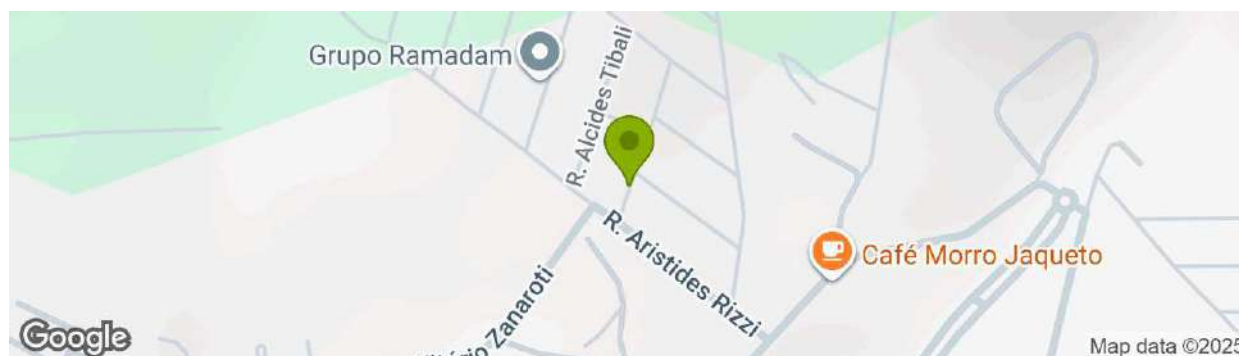

Endereço: R. Aristides Rizi, 115, Dumont - SP, 14120-000, Brasil. nº 115. . **CEP:** 14120-000 / **Cidade:** Dumont, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2053753, long=-47.8098504, accuracy=13.653

Fiscalizado Poço Jaqueto #174653560

Data de início da fiscalização 02/12/2025

Data de término da fiscalização 02/12/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Placa de identificação afixada no portão que fecha o cercamento da área.



Foto 2 - Vista geral da captação.



Foto 3 - Tubo para medição de nível.



Foto 4 - Torneira para captação de água bruta.



Foto 5 - Macromedidor instalado na captação.



Foto 6 - Equipamento dosador de reagentes para tratamento da água captada.



Foto 7 - Posicionamento do equipamento dosador de reagentes na saída do poço, antes do reservatório existente no local.



Foto 8 - Quadro de comando elétrico instalado na unidade.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

[CSB2.2] Observações

Conforme apresentado no item fiscalizado 13.596.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

O prestador não apresentou dados de automonitoramento referentes às análises semestrais da qualidade da água tratada, nos termos dos artigos 27, 36, 37 e 38, e anexo 13, da Portaria GM/MS 888/2021.

[CSB2.13] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[CSB2.13] Observações

O extintor de incêndio disponível na unidade está com a manutenção vencida em 08/2025.

Fotos de CSB2.13



Foto 1 - Extintor de incêndio disponível na unidade, com prazo para manutenção vencido em 08/2025.



Foto 2 - Extintor de incêndio disponível na unidade, com prazo para manutenção vencido em 08/2025.


Novo Item Fiscalizado 13.601 - Poço Reserva do Alto 2 (Dumont)

Poço Reserva do Alto 2

POÇO RESERVA DO ALTO 2 - DUMONT

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO RESERVA DO ALTO 2 - DUMONT](#)

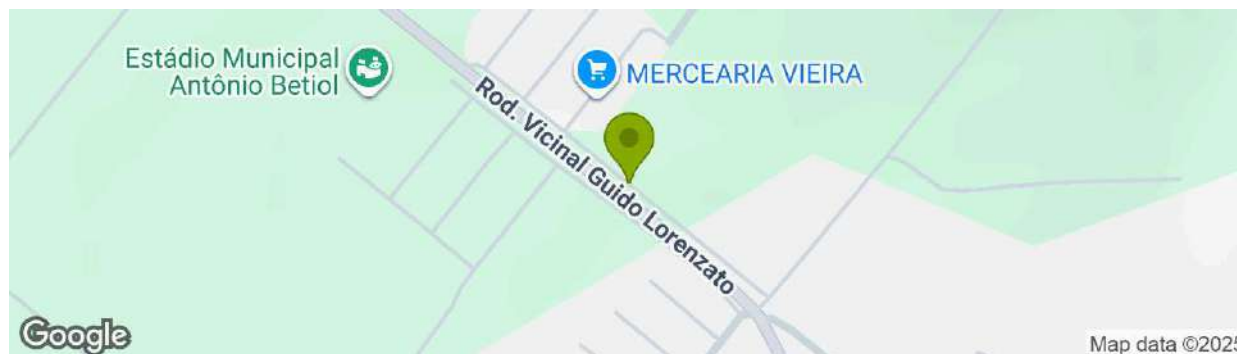

Endereço: R. Armino da Silva Carnerio, Dumont - SP, 14120-000, Brasil. . **CEP:** 14120-000 /
Cidade: Dumont, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.230615615844727, long=-47.98334503173828, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Reserva do Alto 2 #174502259
Data de início da fiscalização	02/12/2025
Data de término da fiscalização	02/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral da unidade a partir do passeio público, evidenciando cercamento da área.



Foto 2 - Placa de identificação afixada no portão de acesso à área de acesso à área.



Foto 3 - Vista geral da captação.



Foto 4 - Tubo de medição de nível do poço.



Foto 5 - Macromedidor instalado na captação.



Foto 6 - Torneira para coleta de água bruta da captação.



Foto 7 - Pontos para adição de reagentes químicos utilizados no tratamento da água.



Foto 8 - Reservatório de reagentes químicos e bombas dosadoras dispostos no interior de edificação existente na unidade.



Foto 9 - Chuveiro de emergência instalado próximo aos produtos químicos utilizados no tratamento.



Foto 10 - Quadro de comando elétrico da unidade.



Foto 11 - Quadro de comando elétrico da unidade.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

[CSB2.2] Observações

Conforme apresentado no item fiscalizado 13.596.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

O prestador não apresentou dados de automonitoramento referentes às análises semestrais da qualidade da água, nos termos dos artigos 27, 36, 37 e 38, e anexo 13, da Portaria GM/MS 888/2021, para água tratada; e do artigo 42 da mesma Portaria, para água bruta.

[CSB2.13] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[CSB2.13] Observações

O extintor de incêndio disponível na unidade está com a manutenção vencida em 08/2025.

Fotos de CSB2.13



Foto 1 - Extintor disponível na unidade apresenta prazo de validade de manutenção vencido.




Foto 2 - Extintor disponível na unidade apresenta prazo de validade de manutenção vencido.

Poço Reserva do Alto 1

POÇO RESERVA DO ALTO 1 - DUMONT

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO RESERVA DO ALTO 1 - DUMONT](#)

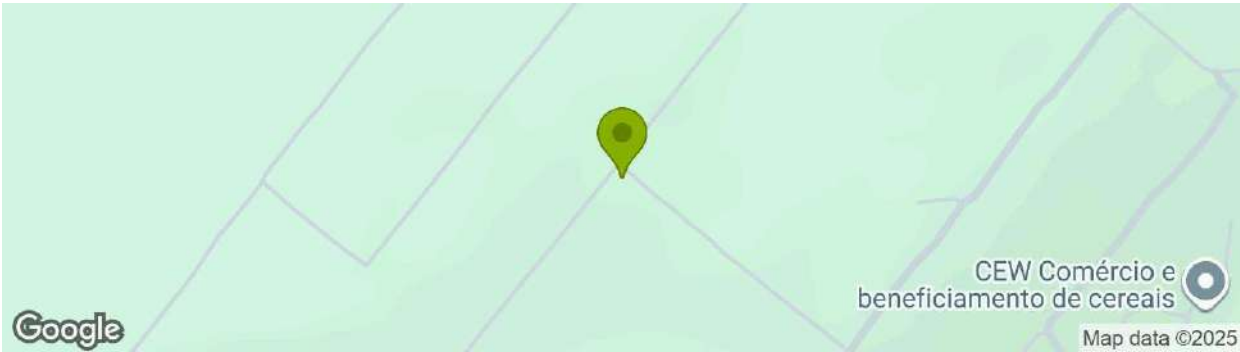

Endereço: Q2F9+8F, Dumont - SP, 14120-000, Brasil. . **CEP:** 14120-000 / **Cidade:** Dumont, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2266799, long=-47.9813185, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Reserva do Alto 1 #174504049
Data de início da fiscalização	02/12/2025
Data de término da fiscalização	02/12/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista da área a partir do passeio público, evidenciando cercamento da área.



Foto 2 - Placa de identificação afixada no portão de acesso à área.



Foto 3 - Vista geral da captação.



Foto 4 - Tubo para medição de nível do poço.



Foto 5 - Torneira para coleta de água bruta da captação.



Foto 6 - Macromedidor instalado na captação.



Foto 7 - Pontos para adição de reagentes químicos utilizados no tratamento da água.



Foto 8 - Chuveiro de emergência instalado no abrigo dos produtos químicos.



Foto 9 - Reservatório dos produtos químicos utilizados no tratamento da água.



Foto 10 - Quadro de comando elétrico da unidade.

[CSB2.2] Observações

Conforme apresentado
no item fiscalizado
13.596.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

O prestador não apresentou dados de automonitoramento referentes às análises semestrais da qualidade da água, nos termos dos artigos 27, 36, 37 e 38, e anexo 13, da Portaria GM/MS 888/2021, para água tratada; e do artigo 42 da mesma Portaria, para água bruta.

[CSB2.13] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

Fotos de CSB2.13



Foto 1 - O extintor de incêndio disponível na unidade está com a manutenção vencida em 08/2025.



Foto 2 - O extintor de incêndio disponível na unidade está com a manutenção vencida em 08/2025.



Foto 3 - O extintor de incêndio disponível na unidade está com a manutenção vencida em 08/2025.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

O poço possui outro cerceamento além do entorno da área. Entretanto, a segunda

cerca foi retirada de sua posição para manutenção do poço e até o momento não foi reposicionada. É necessário que o prestador de serviços reposicione o cerceamento do poço.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Cercamento metálico para o poço, fora de posição.



Foto 2 - Cercamento metálico para o poço, fora de posição.


Novo Item Fiscalizado 13.608 - Poço da Vila Rizzi (Dumont)

Poço da Vila Rizzi

POÇO DA VILA RIZZI - DUMONT

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO DA VILA RIZZI - DUMONT](#)

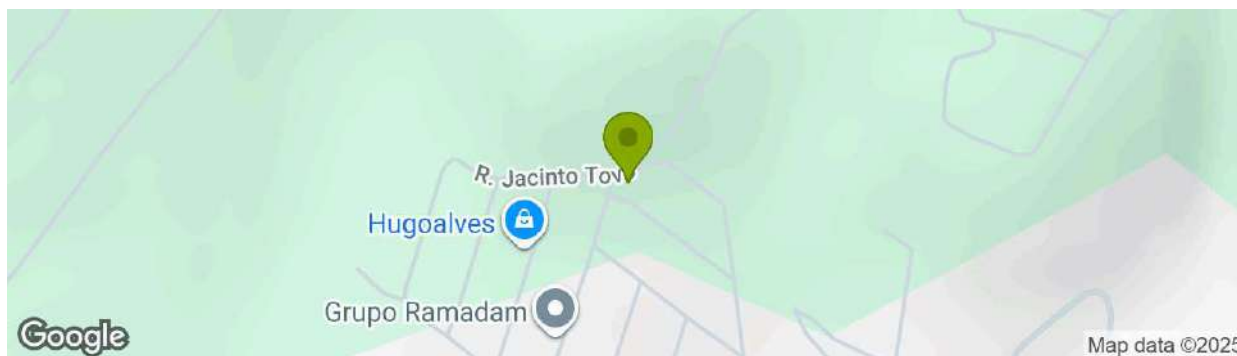

Endereço: R. Albino Negri, 500, Dumont - SP, 14120-000, Brasil. nº 500. . **CEP:** 14120-000 /

Cidade: Dumont, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.233800888061523, long=-47.97163009643555, accuracy=13.653

Fiscalizado

Poço da Vila Rizzi #174511438

Data de início da fiscalização

02/12/2025

Data de término da fiscalização

02/12/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral da unidade a partir do passeio público, evidenciando cercamento da área.



Foto 2 - Placa de identificação afixada no portão de acesso à área.



Foto 3 - Vista geral da captação.



Foto 4 - Tubo para medição de nível do poço.



Foto 5 - Macromedidor instalado na captação.



Foto 6 - Torneira para coleta de água bruta da captação.



Foto 7 - Equipamento para adição de reagentes empregados no tratamento da água (cloro e flúor em pastilhas).



Foto 8 - Quadro de comando elétrico instalado na unidade.



Foto 9 - Quadro de comando elétrico instalado na unidade.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

[CSB2.2] Observações

Conforme apresentado no item fiscalizado 13.596.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

O prestador não apresentou dados de automonitoramento referentes às análises semestrais da qualidade da água, nos termos dos artigos 27, 36, 37 e 38, e anexo 13, da Portaria GM/MS 888/2021, para água tratada; e do artigo 42 da mesma Portaria, para água bruta.

[CSB2.13] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[CSB2.13] Observações

O extintor de incêndio disponível na unidade está com a manutenção vencida em 08/2025.

Fotos de CSB2.13



Foto 1 - Extintor de incêndio disponível na unidade, com prazo para manutenção vencido em



Foto 2 - Extintor de incêndio disponível na unidade, com prazo para manutenção vencido em

Novo Item Fiscalizado 13.731 - Tratamento da água - Dumont (Dumont)

Tratamento da água - Dumont

Condições Gerais



Endereço: R. José Bruno Decare, 21, Dumont - SP, 14120-000, Brasil. nº 21. . **CEP:** 14120-000 / **Cidade:** Dumont, São Paulo

Fiscalizado	Tratamento da água - Dumont - Dumont #179202243
Data de início da fiscalização	02/12/2025
Data de término da fiscalização	02/12/2025

Observações Gerais

Constatações (Condições Gerais)	
[CG9.1] Não atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário	Não Conforme
[CG9.1] Observações	Durante a fiscalização nas captações subterrâneas do município de Dumont foi evidenciado que os processos de cloração e fluoretação da água são realizados com o uso de dosadores que empregam pastilhas sólidas contendo esses compostos. A dificuldade deste método de dosagem de cloro e flúor no tratamento da água, de


forma a atender os limites estabelecidos pela legislação sanitária, foi confirmada pelos laudos de análise da água tratada apresentados pelo Prestador e anexos ao Relatório de Fiscalização, os quais indicam que as concentrações de cloro residual livre e fluoreto têm repetidamente se apresentado em desconformidade aos limites aplicáveis. É necessário que o Prestador desenvolva e apresente um plano de ação estruturado visando à correção definitiva das falhas no controle dos processos de cloração e fluoretação da água para abastecimento público, evidenciadas pelos laudos de análise de água tratada apresentados. Referido plano deve contemplar medidas técnicas adequadas, definição de responsabilidades e prazos de implementação, assim como procedimentos de monitoramento e verificação da eficácia das ações, de modo a assegurar o atendimento contínuo à legislação vigente e a garantia da qualidade da água distribuída.

Reservatório Bela Vista

RESERVATÓRIO BELA VISTA - DUMONT

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO BELA VISTA - DUMONT](#)

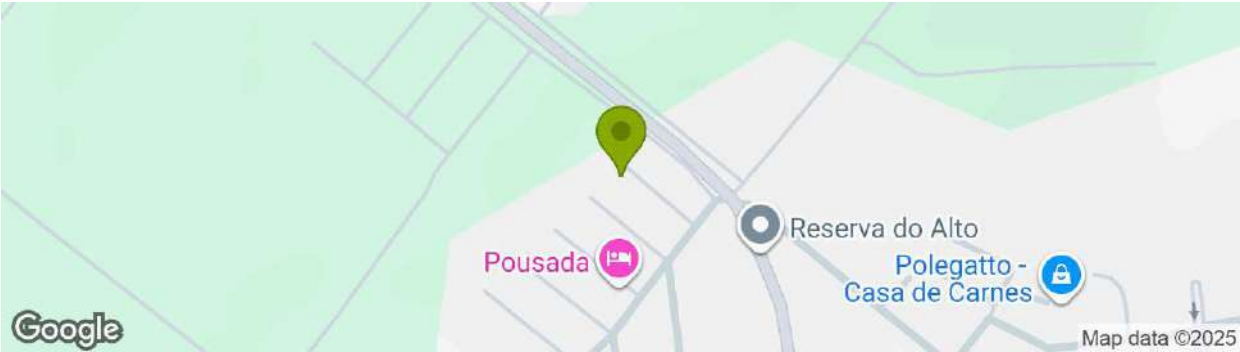

Endereço: R. Antônio Maretti, 321, Dumont - SP, 14120-000, Brasil. nº 321. . **CEP:** 14120-000 /
Cidade: Dumont, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.234242, long=-47.9815188, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Bela Vista #174497075
Data de início da fiscalização	02/12/2025
Data de término da fiscalização	02/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Placa de identificação da área, afixada no portão de acesso.



Foto 3 - Escadas e guarda corpos instalados no reservatório.



Foto 4 - Tubulações de alimentação e de saída do reservatório.



Foto 5 - Tubo extravasor do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Mangueira para medição de nível do reservatório.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES6.11] Observações

Não há sistema de telemetria, sendo utilizado nível de mangueira no reservatório. Recomenda-se ao prestador que verifique a viabilidade de se trabalhar com telemetria para medição de nível dos reservatórios.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar durante a fiscalização.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar durante a fiscalização.
[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[RES6.3] Observações	Durante a fiscalização foram detectados vários pontos de vazamento no reservatório. Há infiltração de água na base de alvenaria do reservatório, indicando possível comprometimento do fundo deste.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamentos no reservatório.



Foto 2 - Vazamentos no reservatório



Foto 3 - Vazamentos no reservatório



Foto 4 - Vazamentos no reservatório

Novo Item Fiscalizado 13.599 - Reservatório Guglielmo Rizzi (Dumont)

Reservatório Guglielmo Rizzi

RESERVATÓRIO GUGLIELMO RIZZI - DUMONT

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO GUGLIELMO RIZZI - DUMONT](#)



Endereço: Q298+QW, Dumont - SP, 14120-000, Brasil. . **CEP:** 14120-000 / **Cidade:** Dumont, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2306183, long=-47.9827093, accuracy=13.653

Fiscalizado Reservatório Guglielmo Rizzi #174500095

Data de início da fiscalização 02/12/2025

Data de término da fiscalização 02/12/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área a partir do passeio público, evidenciando cercamento da unidade.



Foto 2 - Vista geral da área a partir do passeio público, evidenciando cercamento da unidade.



Foto 3 - Placa com identificação da unidade afixada no portão de acesso.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Escadas e guarda corpos presentes na estrutura.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Vista geral do reservatório.



Foto 9 - Extravasor próximo ao topo do reservatório.



Foto 10 - Extravasor próximo ao topo do reservatório.



Foto 11 - Vista geral do reservatório.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.


[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

Novo Item Fiscalizado 13.606 - Reservatório Jaqueto (Dumont)

Reservatório Jaqueto

RESERVATÓRIO JAQUETO - DUMONT

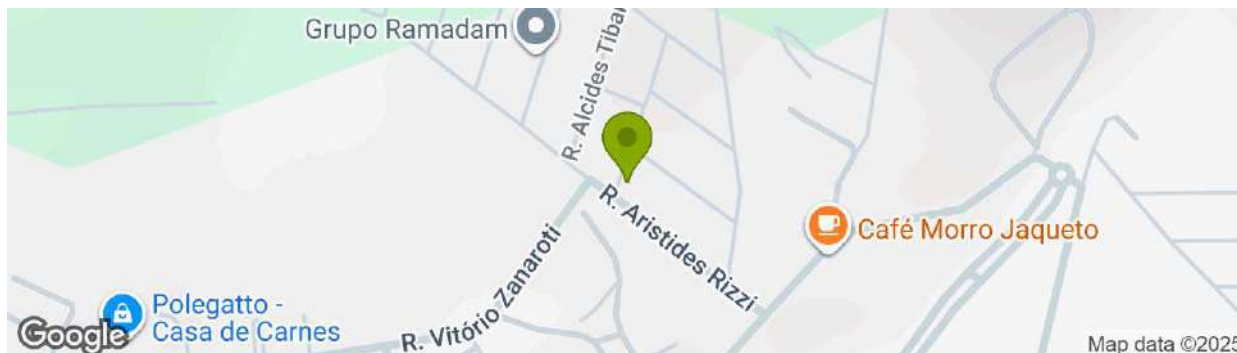Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RESERVATÓRIO JAQUETO - DUMONT](#)

Endereço: R. Esther Rizzi, 310, Dumont - SP, 14120-000, Brasil. nº 310. . **CEP:** 14120-000 /
Cidade: Dumont, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2341108, long=-47.9714222, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Jaqueto #174507491
--------------------	---------------------------------

Data de início da fiscalização	02/12/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	02/12/2025
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da unidade a partir do passeio público, evidenciando cercamento da área.



Foto 2 - Placa de identificação afixada no portão de acesso à área.



Foto 3 - Vista da área interna da unidade.



Foto 4 - Base de alvenaria construída na área, preparada para instalação de novo reservatório que substituirá o reservatório atual.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Tubulações de saída do reservatório.



Foto 7 - Tubulação de exaustão próximo ao topo do reservatório.



Foto 8 - Medidor de nível tipo mangueira.



Foto 9 - Vista geral do reservatório.



Foto 10 - Vista geral do reservatório.



Foto 11 - Bomba para recalque de água do reservatório fiscalizado para outra unidade de reservação, atualmente inativa.

[RES6.1] Observações

Existem trechos da cercamento cobertos por vegetação e colapsando, sendo necessário remoção da vegetação e reparo no cercamento.

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Trecho do cercamento da área colapsando.



Foto 2 - Trecho do cercamento da área colapsando.



Foto 3 - Trecho do cercamento da área colapsando.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Não há escada e guarda corpo para acesso à parte superior do reservatório.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Ponto onde antes havia uma escada.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar durante a fiscalização.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar durante a fiscalização.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar durante a fiscalização.
[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[RES6.3] Observações	Foram identificados vários pontos de vazamento na estrutura do reservatório.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento na estrutura do reservatório.



Foto 2 - Vazamento na estrutura do reservatório.



Foto 3 - Vazamento na estrutura do reservatório.



Foto 4 - Vazamento na estrutura do reservatório.


Novo Item Fiscalizado 13.604 - Reservatório Reserva do Alto 1 (Dumont)

Reservatório Reserva do Alto 1

RESERVATÓRIO RESERVA DO ALTO 1 - DUMONT

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO RESERVA DO ALTO 1 - DUMONT](#)

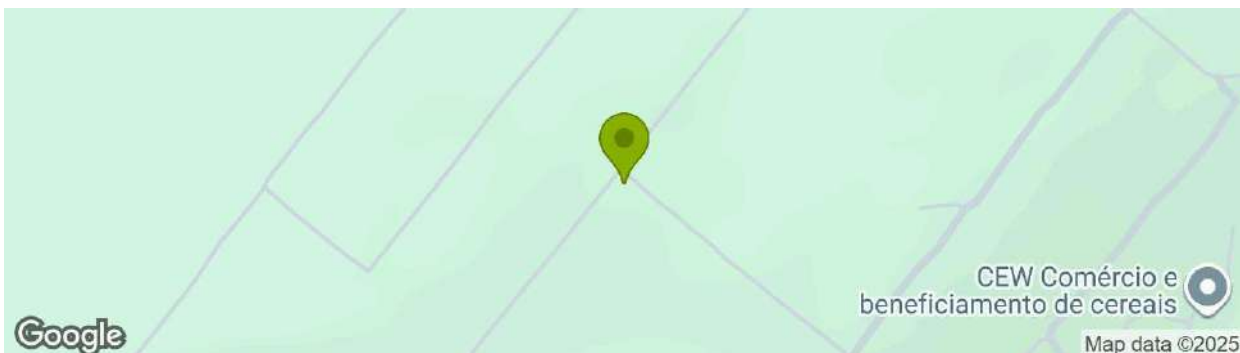

Endereço: Q2F9+8F, Dumont - SP, 14120-000, Brasil. . **CEP:** 14120-000 / **Cidade:** Dumont, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório Reserva do Alto 1 #174503967
Data de início da fiscalização	02/12/2025
Data de término da fiscalização	02/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da unidade a partir do passeio público, evidenciando cercamento da área.



Foto 2 - Placa de identificação afixada no portão de acesso à área.



Foto 3 - Vista geral do reservatório, evidenciando escada e guarda corpos.



Foto 4 - Vista da base do reservatório, evidenciando mangueira para medição de nível.



Foto 5 - Vista geral do reservatório, evidenciando mangueira para medição de nível.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 9 - Vista geral do reservatório.



Foto 11 - Vista da área interna da unidade.



Foto 6 - Vista da base do reservatório, evidenciando tubulações de saída.



Foto 8 - Vista geral do reservatório.



Foto 10 - Placa indicando capacidade do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Não foi evidenciado, durante a fiscalização, sistema de proteção de descargas atmosféricas operante no reservatório. Questionados, os representantes do prestador informaram não haver tal dispositivo.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar durante a fiscalização.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar durante a fiscalização.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar durante a fiscalização.


Novo Item Fiscalizado 13.617 - Reservatório da Vila Rizzi (Dumont)

Reservatório da Vila Rizzi

RESERVATÓRIO DA VILA RIZZI - DUMONT

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO DA VILA RIZZI - DUMONT](#)

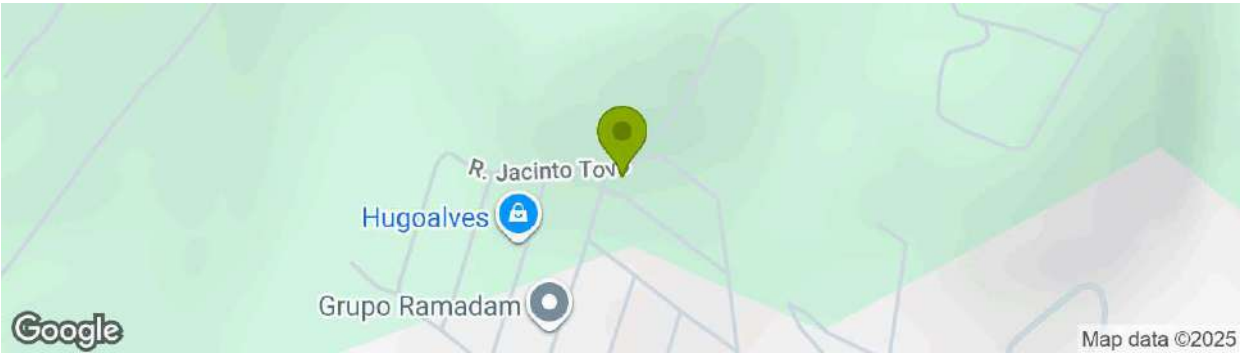

Endereço: R. Albino Negri, 500, Dumont - SP, 14120-000, Brasil. nº 500. . **CEP:** 14120-000 / **Cidade:** Dumont, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2304345, long=-47.9708141, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório da Vila Rizzi #174511593
Data de início da fiscalização	02/12/2025
Data de término da fiscalização	02/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da unidade a partir do passeio público, evidenciando cercamento da área.



Foto 2 - Placa de identificação afixada no portão de acesso à área.



Foto 3 - Vista geral do reservatório, evidenciando mangueira para medição de nível à direita.



Foto 4 - Vista geral do reservatório evidenciando escada e guarda corpos.



Foto 5 - Manchas descendentes indicando escoamento de água a partir da parte superior do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório, evidenciando mangueira para medição de nível à direita.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Foi evidenciada a presença de vazamentos na estrutura do reservatório.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento identificado no reservatório.



Foto 2 - Vazamento identificado no reservatório.

Estação de Tratamento de Esgotos


Novo Item Fiscalizado 13.610 - ETE Dumont (Dumont)

ETE Dumont

ETE DUMONT - DUMONT

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE DUMONT - DUMONT](#)

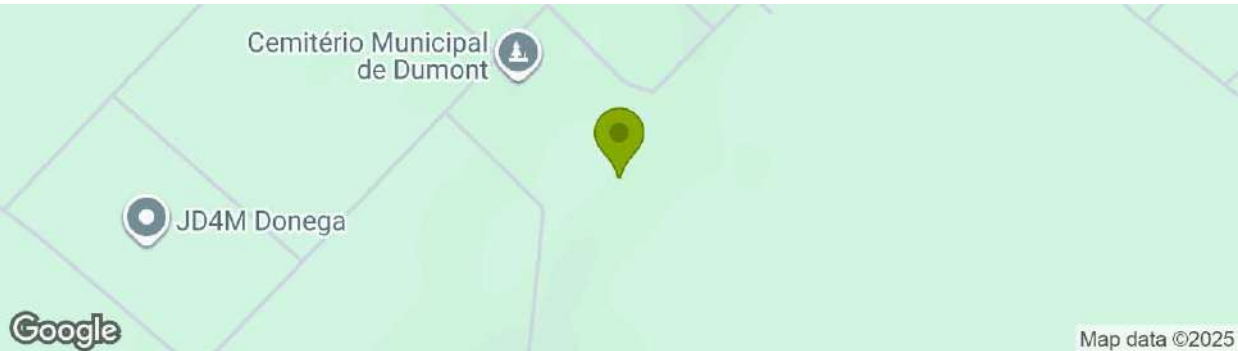

Endereço: P2X5+9W, Dumont - SP, 14120-000, Brasil. . **CEP:** 14120-000 / **Cidade:** Dumont, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.23046875, long=-47.970794677734375, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE Dumont #174525312
Data de início da fiscalização	02/12/2025
Data de término da fiscalização	02/12/2025
Observações Gerais	A ETE apresenta tratamento preliminar com gradeamento para retenção de resíduos grosseiros e caixa de areia, na sequência há duas lagoas de estabilização anaeróbicas, dispostas em paralelo, seguidas por uma terceira lagoa de estabilização, facultativa e de dimensões superiores às das primeiras; o efluente desta terceira lagoa é direcionado por um conduto tipo cascata para então

ser lançado no corpo hídrico receptor. Adjacente ao tratamento preliminar da ETE, há uma área de transbordo de resíduos sólidos, não existindo separação física entre esses espaços, o que permite que resíduos da área de transbordo sejam carreados pelo vento para dentro das lagoas de estabilização. Foi verificado que a ETE não está sendo operada da forma como foi projetada, não havendo o controle adequado dos parâmetros de operação e eficiência e não dispondo de pessoal. Informações do prestador dão conta que a ETE iniciou a operação em 2005, havendo acúmulo de sedimentos nas lagoas, sendo necessário o processo de limpeza por dragagem. Anexo ao relatório de fiscalização há Proposta Técnica Comercial, de 12/2025, sobre solução tecnológica cuja implementação na unidade se encontra em estudo.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Vista da entrada da unidade. Há cercamento com alambrado, mas não há portão no acesso.



Foto 2 - Vista da área interna, próximo ao tratamento preliminar.



Foto 3 - Vista da área interna da unidade, evidenciando alambrado cercando a área.



Foto 4 - Gradeamento primário.



Foto 5 - Gradeamento primário e caixa de desarenação, na entrada da ETE.



Foto 6 - Efluente após o tratamento preliminar.



Foto 7 - Lagoa anaeróbica à direita, vista a partir do tratamento primário, em paralelo à outra lagoa anaeróbica.



Foto 8 - Lagoa anaeróbica à esquerda, vista a partir do tratamento primário, em paralelo à outra lagoa anaeróbica.



Foto 9 - As duas lagoas anaeróbicas apresentam acúmulo de resíduos na superfície.



Foto 10 - As duas lagoas anaeróbicas apresentam acúmulo de resíduos na superfície.



Foto 11 - Passagem de terra batida, entre as duas lagoas anaeróbicas iniciais e a terceira lagoa,



Foto 12 - Vista geral da terceira lagoa, facultativa, da ETE.

facultativa, da ETE.



Foto 13 - Entrada de efluente na terceira lagoa da ETE.



Foto 14 - Vista do perímetro da terceira lagoa da ETE evidencia bordo de alvenaria para estabilização do talude.



Foto 15 - Canal de alvenaria para aeração e condução do efluente final ao corpo receptor.

[ETE8.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[ETE8.1] Observações

Não existe portão na entrada da ETE. Há uma área de transbordo de resíduos sólidos na área adjacente ao tratamento preliminar da unidade, sem nenhum tipo de separação. Observou-se que resíduos depositados na área de transbordo são levados às lagoas pela ação do vento. É necessário realizar o cercamento adequado da área. Deve haver separação que impeça o lixo acumulado na área de transbordo de alcançar a área da ETE.

Fotos de [ETE8.1]



Foto 1 - Não existe fechamento com portão na entrada da unidade.



Foto 2 - Área de transbordo de resíduos sólidos adjacente ao tratamento preliminar da ETE, não existindo nenhum tipo de separação entre a ETE e essa área.

[ETE8.10] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[ETE8.10] Observações	Durante a fiscalização não foi evidenciado nenhuma placa ou sinal identificador da área.
[ETE8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	N/A
[ETE8.2] Observações	Não há estação elevatória de esgotos na unidade.
[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Não Conforme
[ETE8.28] Observações	Não há macromedidor na unidade, nem na entrada e nem na saída.
[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	N/A
[ETE8.27] Observações	Não está sendo realizada retirada do lodo das lagoas.
[ETE8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos	N/A
[ETE8.23] Observações	Atualmente não estão sendo utilizados produtos químicos na unidade.
[ETE8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	N/A
[ETE8.12] Observações	Não existe laboratório na unidade.
[ETE8.6] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	N/A
[ETE8.6] Observações	Na unidade não existe nenhuma edificação para apoio a operadores. Foi

informado pelo prestador que periodicamente um funcionário comparece ao local para realizar a limpeza do gradeamento no tratamento preliminar. Não foi possível verificar se existem EPIs disponíveis para esse operador.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Não Conforme

[ETE8.13] Observações

Os dois últimos resultado de análises para o efluente bruto e tratado da unidade demonstra eficiência de remoção de carga poluidora em desacordo ao padrão legislado. Relatórios Bio Elementos Ambiental nº 5401/2025.0.A e 5402/2025.0.A, referentes à amostras coletadas em 30/06/2025, demonstram eficiência 72%. Relatórios Bio Elementos Ambiental nº 7483/2025.0.A e 7484/2025.0.A, referentes à amostras coletadas em 28/08/2025, demonstram eficiência -38%. Os resultados de DBO no efluente bruto e tratado da unidade, apresentados na proposta técnica de 12/2025 da empresa Enzilimp (documento anexo ao relatório de fiscalização), dão conta

de uma eficiência de 12% de remoção de carga poluidora.

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETE8.25] Observações

O prestador apresentou a licença de operação CETESB nº 52003054 para a unidade, com vencimento em 18/12/2025.

[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Não Conforme

[ETE8.26] Observações

O prestador não apresentou a outorga para lançamento do efluente final no corpo hídrico receptor.

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETE8.29] Observações

São necessárias várias intervenções para manutenção da unidade. Há mato alto crescendo ao redor do tratamento preliminar, sendo necessário roçada; há acúmulo de resíduos grosseiros na superfície das duas primeiras lagoas da ETE; existem caixas de passagem com a tampa danificada; uma caixa de passagem, localizada na saída de uma das lagoas, colapsou com o afundamento do terreno; foi verificado vazamento na estrutura de alvenaria que conduz o efluente final da unidade ao corpo receptor; é necessário dragagem para remoção do sedimento nas lagoas, acumulados desde o início da operação da unidade em 2005.



Foto 1 - Vazamento existente no canal que conduz o efluente final ao corpo receptor.



Foto 2 - Vazamento existente no canal que conduz o efluente final ao corpo receptor.



Foto 3 - Caixa de passagem com tampa danificada.



Foto 4 - Caixa de passagem na saída de uma das lagoas colapsou devido à movimentação do terreno (possível vazamento/infiltração).



Foto 5 - Crescimento de vegetação junto à estrutura de alvenaria do tratamento preliminar.



Foto 6 - As duas lagoas anaeróbicas apresentam acúmulo de resíduos na superfície.



Foto 7 - As duas lagoas anaeróbicas apresentam acúmulo de resíduos na superfície.

(editado 3 vezes - última modificação: 07/01/2026 07:36:10)

É base de:

Auto de Notificação 012/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

[Memorando 005/2026 - Revisão/aprovação de relatório de fiscalização](#)

[Ofício 050/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 022/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

5401_2025_Decreto8468_Art18_Entrada_Versao1_A.pdf (907,48 KB)	1 download
5402_2025_Decreto8468_Art18_Saida_Versao1_A.pdf (907,84 KB)	1 download
7483_2025_Decreto8468_Art18_Entrada_Versao1_A.pdf (902,69 KB)	1 download
7484_2025_Decreto8468_Art18_Saida_Versao1_A.pdf (902,89 KB)	1 download
Bela_Vista_Agua_bruta_Semestral.pdf (1.012,32 KB)	2 downloads
Bela_Vista_simplificado_01dez.pdf (279,05 KB)	2 downloads
Bela_Vista_simplificado_03dez.pdf (1,05 MB)	3 downloads
CADRI_ETE.pdf (46,15 KB)	0 downloads
Giglielmo_Rizzi_simplificado_01dez.pdf (279,25 KB)	1 download
Guglielmo_Rizzi_Agua_bruta_Semestral.pdf (698,38 KB)	0 downloads
Jaqueto_Agua_bruta_Semestral.pdf (701,81 KB)	0 downloads
Jaqueto_simplificado_01dez.pdf (279,22 KB)	1 download
Jaqueto_simplificado_03dez.pdf (278,50 KB)	1 download
Laudo_Cloro_Dumont_NF_1311.pdf (202,76 KB)	0 downloads
Laudo_Fluor_Dumont_NF_1311.pdf (202,83 KB)	0 downloads
LO_ETE.pdf (45,85 KB)	0 downloads
notas_fiscais_reagentes.pdf (2,13 MB)	0 downloads
N_10556_CLIM_CLF_50_50_L113_011232_out25.pdf (222,42 KB)	0 downloads
Outorga_5_Pocos_Bela_Vista_vazao_18_Prefeitura_vazao_22_Jaqueto_Vazao_32_Eduardo_Gioria_4_8_.pdf (725,30 KB)	0 downloads
Outorga_Poco_Guglielmo_Rizzi.pdf (61,11 KB)	0 downloads
Outorga_Poco_Reserva_do_Alto_I.pdf (835,04 KB)	0 downloads
Outorga_Poco_Reserva_do_Alto_II.pdf (302,13 KB)	0 downloads

Outorga Poco Vila Rizzi.pdf (87,39 KB)	0 downloads
PROPOSTA TECNICA COMERCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT SP ENZILIMP NO V25 REV01.pdf (3,05 MB)	2 downloads
Relatorios analise simplificada 01dez.pdf (1,11 MB)	0 downloads
Relatorios analise simplificada 01dez parte 2.pdf (983,06 KB)	0 downloads
Relatorios analise simplificada 03dez.pdf (1,09 MB)	0 downloads
Reserva do Alto 1 simplificado 01dez.pdf (278,87 KB)	1 download
Reserva do Alto 2 simplificado 01dez.pdf (278,90 KB)	1 download
Villa Rizzi casa proxima ao poco simplificado 01dez.pdf (278,22 KB)	0 downloads
Villa Rizzi simplificado 01dez.pdf (278,87 KB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/01/2026 15:30:45	Mateus Spinelli da Silva D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.610..
06/01/2026 15:38:37	Mateus Spinelli da Silva D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.610..
06/01/2026 15:55:41	Mateus Spinelli da Silva D1 emitiu o Auto de Notificação 012/2026 a partir deste documento.
07/01/2026 07:38:47	Mateus Spinelli da Silva D1 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 004/2026 com o certificado MATEUS SPINELLI DA SILVA CPF 368.XXX.XXX-33 conforme MP nº 2.200/2001 .

Tramitação 1- 004/2026	
07/01/2026 07:40 (Encaminhado)	Vanessa, bom dia!
Mateus S. D1	Estou encaminhando o relatório da fiscalização programada realizada em 02/12/2025 nos sistemas de água de água e esgoto do município de Dumont, para prosseguimento.
DTO - Diretoria ...	Muito obrigado!
A/C Vanessa P. CC	— Mateus Spinelli da Silva <i>Analista de Regulação e Fiscalização</i>
Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas	