



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
602.217.678.771.798.044

Arespcj

CC

08/01/2026 09:59

Município

Saae - Porto Feliz

· 153261-9600

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

PRESTADOR: SAAE Porto Feliz

Verificação de Não Conformidades

Americana, janeiro de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Porto Feliz

Prefeito: Célio Peixoto dos Santos

Endereço: Rua Adhemar de Barros nº 340 - Centro - Porto Feliz - SP

Telefone: (15) 3261-9000

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei nº 5.466, de 07 de março de 2016

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Porto Feliz

Responsável legal: Douglas Santos - Superintendente

Endereço: Praça Dr. José Sacramento e Silva, 50, Centro - Porto Feliz - SP

Telefone: (15) 3261-9600

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Paulo Marcos Faria Maciel – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Jônatas Gabriel Lemos Martins - Diretor Técnico Operacional

Tiara Florentino Ramos Otávio - Agente de Controle de Qualidade Chefe

3. FISCALIZAÇÃO

Em 02/12/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

Além da verificação de não conformidades, a inspeção também realizou diagnóstico das condições de subsistemas ainda não operantes, sem formalização de não conformidades, entretanto com levantamento dos pontos críticos em face à Resolução ARES-PCJ Nº 48/2014, apresentados no item 4 dos formulários anexos. Os itens de diagnóstico serão novamente fiscalizados em inspeções futuras.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

Tabela 1 - Não conformidades constatadas

Anexo	Sistema	Cód. Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
1.1	P 06 - Constal	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
1.1	P 06 - Constal	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
1.1	P 06 - Constal	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
1.1	P 06 - Constal	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
1.1	P 06 - Constal	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Em até 180 dias
1.2	P05 - São Franscisco 2	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

1.2	P05 - São Francisco 2	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
1.2	P05 - São Francisco 2	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
1.3	P01 - São Francisco	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
1.3	P01 - São Francisco	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
1.4	POÇO P4	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
1.4	POÇO P4	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
1.5	P13 - Flamboyant	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
1.5	P13 - Flamboyant	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
1.6	P14 - Soamin	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
1.6	P14 - Soamin	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
2.1	Reservatório Elevado Itaqui	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
2.2	Reservatório Apoiado Soamin	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
3.1	EEE Bora Bora	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias

1. Captação Subterrânea

1.1

Novo Item Fiscalizado 13.595 - P 06 - Constal (Porto Feliz)

P 06 - Constal

P 06 - CONSTAL - PORTO FELIZ

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [P 06 - CONSTAL - PORTO FELIZ](#)



Endereço: Luis Guitierrez, 260 - Cachoeira, Porto Feliz - SP, 18540-000, Brasil. nº 260. .

CEP: 18540-000 / Cidade: Porto Feliz, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.193138, long=-47.5070386, accuracy=13.653

Fiscalizado	p6 constal #174496220
Data de início da fiscalização	02/12/2025
Data de término da fiscalização	02/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
---------------------------------------	----------

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Macromedidor



Foto 2 - Tubo medidor de nível



Foto 3 - Ponto de tomada de água bruta



Foto 4 - Painei elétrico

[CSB2.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[CSB2.1] Observações

Não há qualquer cercamento da área.

Fotos de CSB2.1



Foto 1 - Ausência de cercamento

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB2.4] Observações

Não há qualquer identificação da área.

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

N/A

[CSB2.8] Observações

Embora não haja torneira instalada, há local para acoplamento e registro sem manopla, por estar em local aberto.

Fotos de CSB2.8



Foto 1 - Registro sem manopla pra manobra de abertura

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Não Conforme
[CSB2.2] Observações	Não há conjunto motobomba reserva.
[CSB2.11] Captação de água sem outorga	Não Conforme
[CSB2.11] Observações	Não houve apresentação de portaria de outorga.
[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Não Conforme
[CSB2.14] Observações	Não houve apresentação de laudos de monitoramento de qualidade da água.

1.2


Novo Item Fiscalizado 13.598 - P 05 - São Francisco 02 (Porto Feliz)

P 05 - São Francisco 02

P 05 - SÃO FRANCISCO 02 - PORTO FELIZ

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [P 05 - SÃO FRANCISCO 02 - PORTO FELIZ](#)

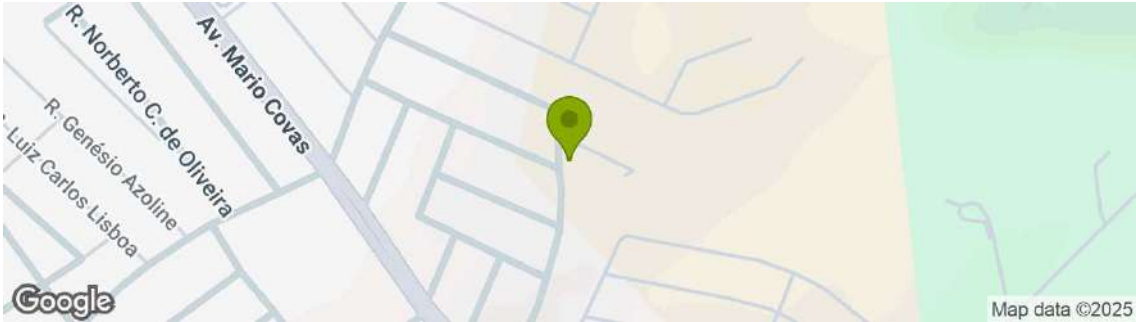

Endereço: R. Henrique Wandeveld, 284, Porto Feliz - SP, 18545-202, Brasil. nº 284. . **CEP:** 18545-202 / **Cidade:** Porto Feliz, São Paulo

Fiscalizado	p 5 #174497745
Data de início da fiscalização	02/12/2025
Data de término da fiscalização	02/12/2025
Observações Gerais	

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Visão geral e casa de química



Foto 2 - Macromedidor



Foto 3 - Tubo medidor de nível



Foto 4 - Cercamento de área



Foto 5 - Dosagem de flúor



Foto 6 - Dosagem de cloro



Foto 7 - Laje de proteção e tubo medidor de nível



Foto 8 - Portão de entrada sem identificação de área



Foto 9 - Painel elétrico



Foto 10 - Tomada de água bruta - ponto 1



Foto 11 - Tomada de água bruta - ponto 2

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB2.4] Observações

Não há qualquer identificação de área

Fotos de CSB2.4



Foto 1 - Portão de entrada sem qualquer identificação

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB2.2] Observações

Não há conjunto motobomba reserva.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB2.12] Observações

Havia pequeno vazamento em conexão de peças hidráulicas do poço.

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Chão molhado evidenciando pequeno vazamento nas peças hidráulicas


Novo Item Fiscalizado 13.600 - P 01 - São Francisco (Porto Feliz)

P 01 - São Francisco

P 01 - SÃO FRANCISCO - PORTO FELIZ

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [P 01 - SÃO FRANCISCO - PORTO FELIZ](#)

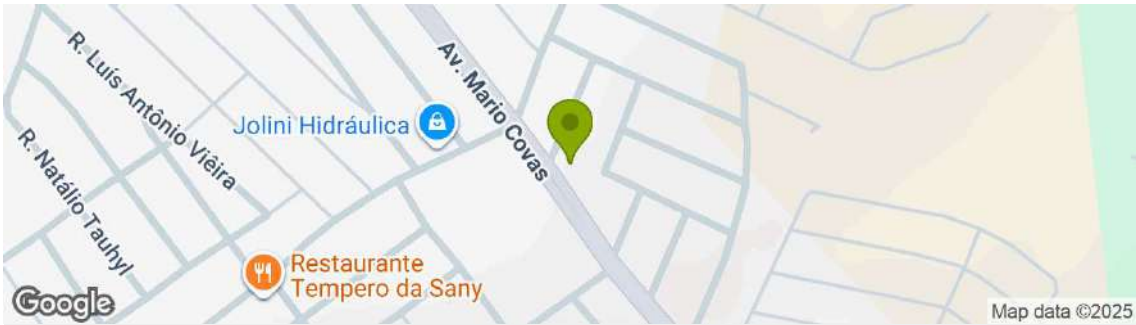

Endereço: R - Av. Mario Covas, 2136, Porto Feliz - SP, 18540-000, Brasil. nº 2136. . **CEP:** 18540-000 / **Cidade:** Porto Feliz, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.2007085, long=-47.5155902, accuracy=13.653

Fiscalizado	p 1 #174500570
Data de início da fiscalização	02/12/2025
Data de término da fiscalização	02/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Cercamento da área



Foto 2 - Macromedidor



Foto 3 - Laje de proteção



Foto 4 - Tubo medidor de nível



Foto 5 - Tomada de água para coleta de água bruta



Foto 6 - Tubos para dosagem de produtos químicos



Foto 7 - Painel com inversor de frequência

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB2.4] Observações

Não há identificação da área.

Fotos de CSB2.4



Foto 1 - Portão de acesso sem qualquer identificação

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB2.2] Observações

Não há motobomba reserva.

Novo Item Fiscalizado 13.609 - Poço P4 (Porto Feliz)

Poço P4

POÇO P4 - PORTO FELIZ

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P4 - PORTO FELIZ](#)

Fiscalizado	p 4 #174512822
Data de início da fiscalização	02/12/2025
Data de término da fiscalização	02/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Visão geral, cercamento, laje de proteção



Foto 2 - Tubo medidor de nível



Foto 3 - Tomada de água para coleta de água bruta



Foto 4 - Macromedidor



Foto 5 - Painel elétrico do conjunto

motobomba



Foto 6 - Laje de proteção



Foto 7 - Dosagem de flúor



Foto 8 - Dosagem de cloro



Foto 9 - Linha de dosagem dos produtos químicos

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Não Conforme
[CSB2.2] Observações	Não há conjunto motobomba reserva.
[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[CSB2.3] Observações	Não havia extintor de incêndio no local.

1.5


Novo Item Fiscalizado 13.611 - P 13 - Flamboyant (Porto Feliz)

P 13 - Flamboyant

P 13 FLAMBOYANT - PORTO FELIZ

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [P 13 FLAMBOYANT - PORTO FELIZ](#)

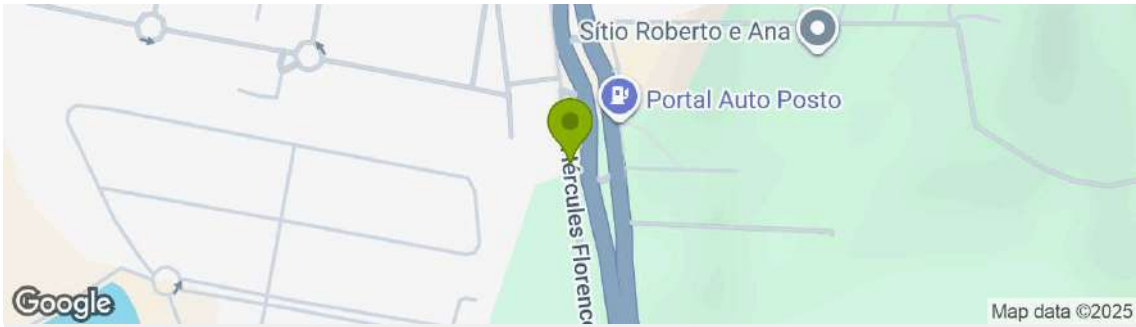

Endereço: Av. Hércules Florence, 156, Porto Feliz - SP, 18540-000, Brasil. n° 156. . **CEP:** 18540-000 / **Cidade:** Porto Feliz, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.2516141, long=-47.5195856, accuracy=13.653

Fiscalizado	Flamboyant #174529615
Data de início da fiscalização	02/12/2025
Data de término da fiscalização	02/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Visão geral - Poço P13



Foto 2 - Cercamento de área



Foto 3 - Laje de proteção



Foto 4 - Tubo medidor de nível



Foto 5 - Macromedidor



Foto 6 - Tomada de água para coleta de água bruta



Foto 7 - Dosagem de cloro e flúor

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Não Conforme
[CSB2.2] Observações	Não há conjunto motobomba reserva.
[CSB2.11] Captação de água sem outorga	Não Conforme
[CSB2.11] Observações	Não houve apresentação da portaria de outorga.

1.6

Novo Item Fiscalizado 13.614 - P 14 - Soamim (Porto Feliz)

P 14 - Soamim

P 14 - SOAMIM - PORTO FELIZ

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [P 14 - SOAMIM - PORTO FELIZ](#)



Endereço: Rod. Mal. Rondon, 126, Porto Feliz - SP, 18540-000, Brasil. nº 126. . **CEP:** 18540-000 / **Cidade:** Porto Feliz, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.2215671, long=-47.4733653, accuracy=13.653

Fiscalizado	soamin #174539193
Data de início da fiscalização	02/12/2025
Data de término da fiscalização	02/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSB2.0] Observações	A dosagem de cloro é feita no reservatório Soamin, em outra localidade.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Visão geral - Poço Soamin



Foto 2 - Macromedidor



Foto 3 - Tubo medidor de nível



Foto 4 - Laje de proteção



Foto 5 - Torneira para amostragem de água



Foto 6 - Pannel elétrico

[CSB2.4] Ausência de identificação da área	Não Conforme
--	--------------

[CSB2.4] Observações

Não há qualquer identificação da área.

Fotos de CSB2.4



Foto 1 - Ausência de identificação na entrada

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB2.2] Observações

Não há conjunto motobomba reserva.

2. Reservatórios

2.1


Novo Item Fiscalizado 13.613 - RESERVATÓRIO ELEVADO ITAQUI (DISTRITO INDUSTRIAL) (Porto Feliz)

RESERVATÓRIO ELEVADO ITAQUI (DISTRITO INDUSTRIAL)

RESERVATÓRIO ELEVADO ITAQUI (DISTRITO INDUSTRIAL)

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO ITAQUI \(DISTRITO INDUSTRIAL\)](#)

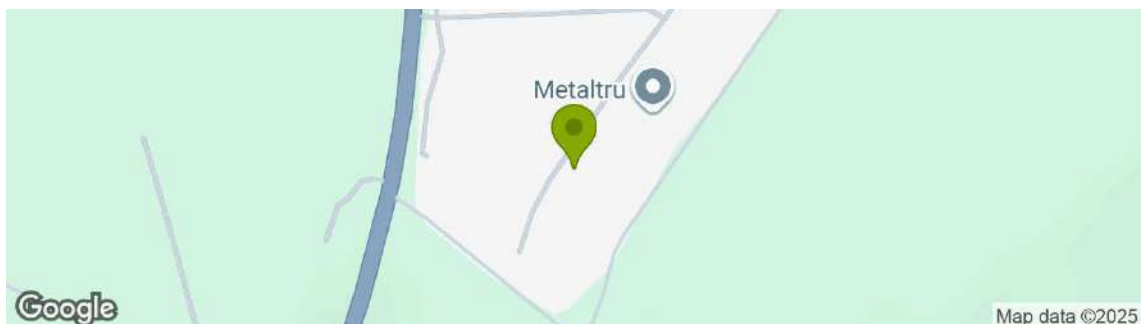

Endereço: Av. das Monções, 503, Porto Feliz - SP, 18540-000, Brasil. nº 503. . **CEP:** 18540-000 / **Cidade:** Porto Feliz, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.3521888, long=-47.52819, accuracy=13.653

Fiscalizado

res itaquí #174534015

Data de início da fiscalização

02/12/2025

Data de término da fiscalização 02/12/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório elevado Itaqui - visão geral



Foto 2 - Cercamento de área - Reservatório Itaqui

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível Não Conforme

[RES6.11] Observações Não há medição de nível

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Marcação de níveis de com volume, mas sem medidor

2.2

Novo Item Fiscalizado 13.615 - RESERVATÓRIO APOIADO SOAMIN (Porto Feliz)

RESERVATÓRIO APOIADO SOAMIN

RESERVATÓRIO APOIADO SOAMIN

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO APOIADO SOAMIN](#)



Endereço: SP-300 Via Rondon, km 125,9 oeste, Porto Feliz - SP, 18540-000, Brasil. . **CEP:** 18540-000 / **Cidade:** Porto Feliz, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.2227377, long=-47.4736305, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório soamin #174540603
Data de início da fiscalização	02/12/2025
Data de término da fiscalização	02/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Cercamento de área - Reservatório Soamin



Foto 2 - Guarda-corpos e extravasor - Reservatório Soamin



Foto 3 - Reservatório com logo do prestador de serviços



Foto 4 - Casa de química - dosagem de cloro

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme


3. Estação Elevatória de Esgoto

3.1

Novo Item Fiscalizado 13.594 - EEE Bora Bora (Porto Feliz)

EEE Bora Bora

EEE BORA BORA - PORTO FELIZ

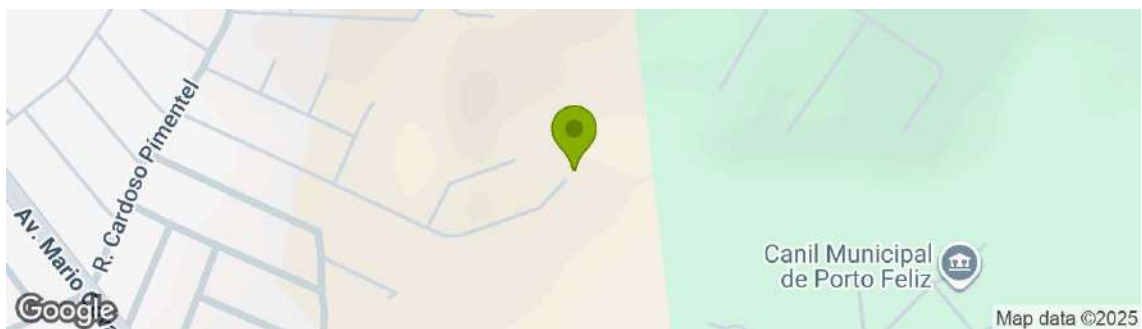Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)Sistema: [EEE BORA BORA - PORTO FELIZ](#)

Endereço: RF2Q+CW, Porto Feliz - SP, 18540-000, Brasil. . **CEP:** 18540-000 / **Cidade:** Porto Feliz, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1989833, long=-47.510194, accuracy=13.653

Fiscalizado	bora bora #174494001
--------------------	----------------------

Data de início da fiscalização	02/12/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	02/12/2025
--	------------

Observações Gerais**Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)****Fotos de [EEE7.0]**

Foto 1 - Cercamento da área



Foto 2 - Identificação de área

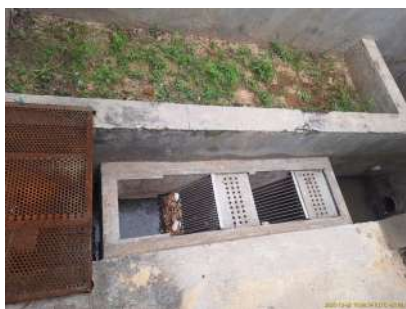


Foto 3 - Gradeamento



Foto 4 - Içamento monovia para manutenção dos conjuntos motobomba



Foto 5 - Dois conjuntos motobomba instalados



Foto 6 - Poço de sucção



Foto 7 - Abrigo com poço de sucção e conjuntos instalados



Foto 8 - Painel elétrico

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE7.12] Observações

Ausência de circulação de ar no local do poço de sucção. Há geração de gases pela natureza do esgoto, sendo necessário haver ventilação na casa de bombas,

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Face externa do abrigo da casa de bombas e poço de sucção sem ventilação adequada (1)



Foto 2 - Face externa do abrigo da casa de bombas e poço de sucção sem ventilação adequada (2)



Foto 3 - Face externa do abrigo da casa de bombas e poço de sucção sem ventilação adequada (3)

4. Fiscalização de Diagnóstico

4.1


Novo Item Fiscalizado 13.607 - ETA Compacta - Altos do Jequitibá (Porto Feliz)

ETA Compacta - Altos do Jequitibá

ETA COMPACTA - ALTOS DO JEQUITIBÁ - PORTO FELIZ

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA COMPACTA - ALTOS DO JEQUITIBÁ - PORTO FELIZ](#)

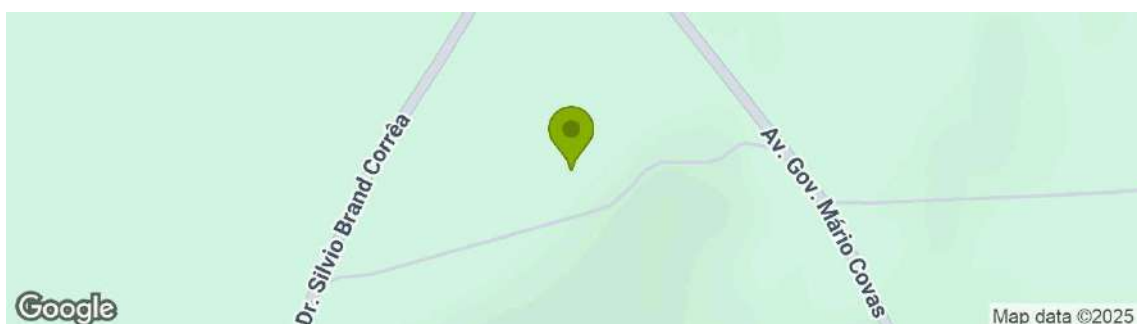

Endereço: RFF8+6Q, Porto Feliz - SP, 18540-000, Brasil. . **CEP:** 18540-000 / **Cidade:** Porto Feliz, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1894596, long=-47.5205183, accuracy=13.653

Fiscalizado	eta compacta #174501911
Data de início da fiscalização	02/12/2025
Data de término da fiscalização	02/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Cercamento da área



Foto 2 - Reservatório de água bruta



Foto 3 - Conjuntos motobomba para recalque de água bruta



Foto 4 - Bombas peristálticas dosadoras para pré-oxidação, barrilha e PAC



Foto 5 - Tanque de preparo e armazenamento de barrilha



Foto 6 - Tanque de barrilha



Foto 7 - Container para PAC



Foto 8 - Container para PAC



Foto 9 - Laboratório



Foto 10 - Ponto de coleta no decantador



Foto 11 - Tanque de acúmulo de lodo



Foto 12 - Tanque de equalização da água decantada



Foto 13 - Filtros pressurizados



Foto 14 - Tubulação da retrolavagem



Foto 15 - Dosagem de flúor



Foto 16 - Tubulação de entrada de água para retrolavagem e saída de água tratada para reservatório



Foto 17 - Visão de cima da ETA compacta - floculadores e decantador



Foto 18 - Conversor de macromedidor - entrada



Foto 19 - Conversor de macromedidor - saída

[ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência	N/A
[ETA-5.3] Observações	Não há chuveiros de emergência instalados
[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	N/A
[ETA-5.20] Observações	Não há licença de operação
[ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio	N/A
[ETA-5.5] Observações	Não há extintor de incêndio

4.2


Novo Item Fiscalizado 13.603 - ECA - Angelieri (Porto Feliz)

ECA - Angelieri

ECA - ANGELIERI - PORTO FELIZ

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [ECA - ANGELIERI - PORTO FELIZ](#)

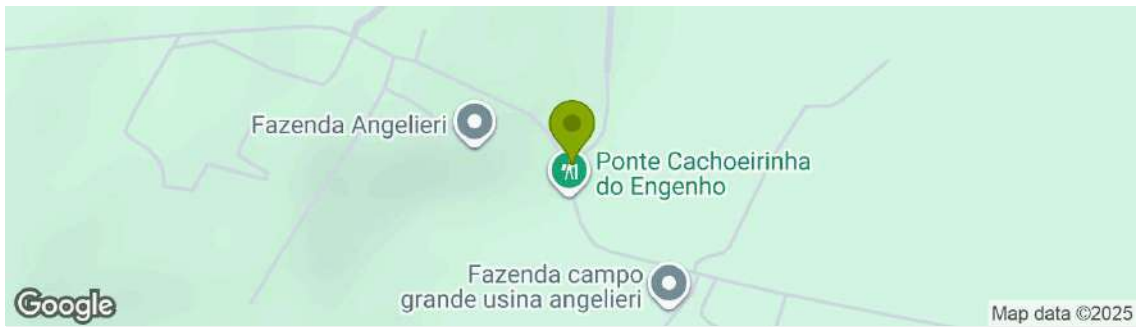

Endereço: VF3G+52, Porto Feliz - SP, 18540-000, Brasil. . **CEP:** 18540-000 / **Cidade:** Porto Feliz, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1471217, long=-47.5249481, accuracy=13.653

Fiscalizado	captação angelieri #174503425
Data de início da fiscalização	02/12/2025
Data de término da fiscalização	02/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Visão geral - área do reservatório



Foto 2 - Conjunto motobomba instalado



Foto 3 - Tubos da captação de água

[CSP3.1] A área não está devidamente cercada	N/A
[CSP3.1] Observações	Não há qualquer cercamento no local
[CSP3.5] Ausência de identificação da área	N/A

[CSP3.5] Observações	Não há qualquer identificação no local
[CSP3.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	N/A
[CSP3.12] Observações	Há locais com risco de queda, sem guarda-corpos
Fotos de CSP3.12  Foto 1 - Ponte de via pública sobre a captação sem proteção contra queda	
[CSP3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	N/A
[CSP3.3] Observações	Não há conjunto reserva.
[CSP3.8] Captação de água sem outorga	N/A
[CSP3.8] Observações	Não há outorga para captação

Paulo Marcos Faria Maciel

Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 1 vez - última modificação: 09/01/2026 11:06:08)

É base de:

[Auto de Notificação 021/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 021/2026 - Relatório de Fiscalização 019/2026 - SAAE Porto Feliz](#)

[Ofício 089/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 035/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

- 08/01/2026 10:05:50 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.595..](#)
- 08/01/2026 10:25:32 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.611..](#)
- 08/01/2026 10:33:58 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.614..](#)
- 08/01/2026 10:34:54 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.614..](#)
- 09/01/2026 10:58:39 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** emitiu o [Auto de Notificação 021/2026](#) a partir deste documento.
- 09/01/2026 11:08:41 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 019/2026** com o certificado **PAULO MARCOS FARIA MACIEL CPF 089.XXX.XXX-67** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1-019/2026

09/01/2026 11:13
(Encaminhado)

Paulo M. **D1**

DTO - Diretoria ...

CC

Prezada Vanessa Naccarato Piffer - DTO ,

segue, para providências,
Atenciosamente

—
Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/01/2026 11:13:29 E-mail para vanessa@arespcj.com.br **E-mail entregue, lido, clicado (3)**