



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
928.517.701.207.025.185

Arespcj

Município

Sanor - Saneamento de Orlandia S/A

CC

2 setores envolvidos

D3 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

03/02/2026 09:11

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA

PRESTADOR: SANEAMENTO DE ORLÂNDIA SPE S/A (SANOR)

Verificação de Não Conformidades

Americana, fevereiro de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Orlandia

Prefeito: Jorge Gabriel Grasi

Endereço: Praça Coronel Orlando, 600 - Orlandia, SP

Lei Municipal Complementar autorizativa nº 43, de 19 de dezembro de 2017 e Convênio de Cooperação nº 04/2018.

1.2 PRESTADOR

Nome: Saneamento de Orlandia SPE S/A (SANOR)

Responsável legal: Guilherme de Figueiredo Dias

Endereço Sede (ETA): Rua 10, 350 – Centro, Orlandia, SP

Telefone: (16) 2174-6300

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

André Aukar Britschgy de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização

Diego Ruiz Soares – Analista de Regulação e Fiscalização.

2.2 PRESTADOR

Roberto de Carvalho Corrêa - Gerente Geral.

3. FISCALIZAÇÃO

Em 22/01/2026, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de aducação e novas Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

Subsistema	Código NC	Item Não Conforme	Prazos
RES. ELEVADO MORADA DO SOL - ORLÂNDIA	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES. APOIADO JD. SIENA ZITA R12 - ORLÂNDIA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. APOIADO JD. SIENA ZITA R12 - ORLÂNDIA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES JARDIM SIENA - R13 - ORLÂNDIA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES JARDIM PARISI - R23 - ORLÂNDIA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES ETA - R5 - ORLÂNDIA	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
EEE - ORLÂNDIA	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEAT - 6 - ORLÂNDIA	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEAT - 3 - ORLÂNDIA	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEAT - 3 - ORLÂNDIA	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEAT - 2 - ORLÂNDIA	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

Além da identificação de novas não conformidades, as inspeções realizadas priorizaram a verificação das providências adotadas pelo prestador em relação às não conformidades anteriormente apontadas e ainda pendentes de adequação.

Nesse sentido, informamos o deferimento das adequações apresentadas para as não conformidades constantes dos Autos de Notificação nº 192/2023, nº 234/2025 e nº 28/2025, e relacionadas abaixo:

Sistema	Código NC	Descrição da Não Conformidade	Status
CAPT POÇO 6 - ORLÂNDIA	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	RESOLVIDO
CAPT POÇO SANTO EXPEDIDO - ORLÂNDIA	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	RESOLVIDO
EEAT - 1 - ORLÂNDIA	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	RESOLVIDO
EEAT - 3 - ORLÂNDIA	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	RESOLVIDO
EEAT 07 - ORLÂNDIA	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	RESOLVIDO
EEAT 07 - ORLÂNDIA	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	RESOLVIDO
ETE - ORLÂNDIA	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	RESOLVIDO
POÇO VISTA LINDA P15 - ORLÂNDIA	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	RESOLVIDO
RES ETA - R6 - ORLÂNDIA	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	RESOLVIDO
RES JARDIM PARISI - R19 - ORLÂNDIA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	RESOLVIDO
RES. APOIADO JD. JOSÉ VIEIRA BRASÃO R36 - ORLÂNDIA	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	RESOLVIDO
RES. APOIADO JD. SIENA ZITA R13 - ORLÂNDIA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	RESOLVIDO
RES. CAPÃO DO MEIO - R26 - ORLÂNDIA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	RESOLVIDO
RES. ELEVADO MORADA DO SOL - ORLÂNDIA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	RESOLVIDO

Adicionalmente, informamos o cancelamento das não conformidades relacionadas abaixo:

Sistema	Código NC	Descrição da Não Conformidade	Status	Justificativa
RES JARDIM BOA VISTA - R10 - ORLÂNDIA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	CANCELADO	Foi constatada a ausência de vazamento, mas o prestador informou a desativação do reservatório.
RES. JD. BOA VISTA R11 - ORLÂNDIA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	CANCELADO	O prestador informou a desativação do reservatório.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Captação subterrânea (poço)

Novo Item Fiscalizado 13.934 - CAPT POÇO CAPÃO DO MEIO P6 (Orlândia)

CAPT POÇO CAPÃO DO MEIO P6

CAPT POÇO 6 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT POÇO 6 - ORLÂNDIA](#)



Endereço: 74HV+5G Orlândia - SP, Brasil. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054494, long=-47.8101842, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço 6 Orlândia #182665499
Data de início da fiscalização	22/01/2026
Data de término da fiscalização	22/01/2026
Observações Gerais	Fiscalização programada para verificação de adequação de não conformidades pendentes, com registro de eventuais novas não conformidades identificadas durante a vistoria.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Conforme
[CSB2.2] Observações	O armazenamento das bombas reservas dos poços está localizado junto à ETA.

Fotos de CSB2.2



Foto 1 - Bomba reserva para os poços 06, 17 e 18.



Foto 2 - Vista geral do armazenamento de bombas de poços.



Foto 3 - Vista geral do armazenamento de bombas de poços.


Novo Item Fiscalizado 13.935 - CAPT POÇO SANTO EXPEDITO P12 (Orlândia)

CAPT POÇO SANTO EXPEDITO P12

CAPT POÇO SANTO EXPEDITO - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT POÇO SANTO EXPEDITO - ORLÂNDIA](#)

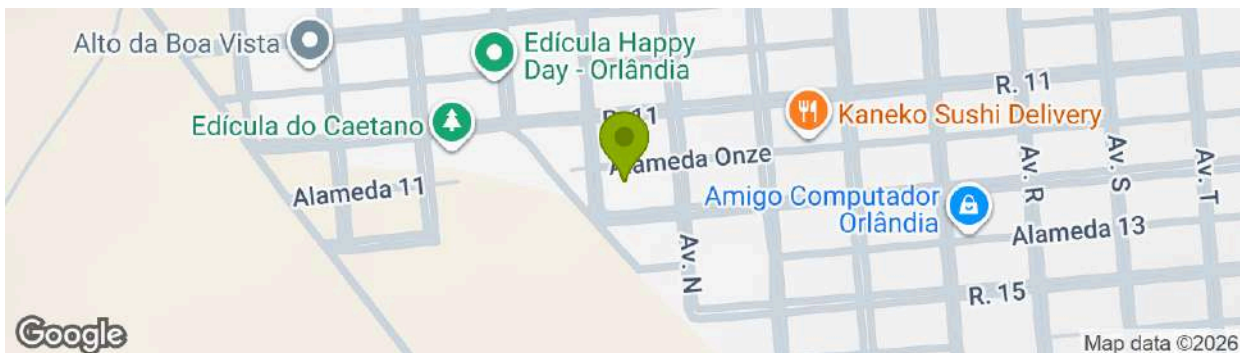

Endereço: Alameda Onze, 1310, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1310. . **CEP:** 14620-000 /
Cidade: Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054554, long=-47.8100702, accuracy=13.653

Fiscalizado poço Santo Expedito Orlândia #182665970

Data de início da fiscalização 22/01/2026

Data de término da fiscalização 22/01/2026

Observações Gerais

Fiscalização programada para verificação de adequação de não conformidades pendentes, com registro de eventuais novas não conformidades identificadas durante a vistoria.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

[CSB2.2] Observações

O armazenamento das bombas reservas dos poços está localizado junto à ETA.

Fotos de CSB2.2



Foto 1 - Bomba reserva para os poços 12 e 15.



Foto 2 - Vista geral do armazenamento de bombas de poços.



Foto 3 - Vista geral do armazenamento de bombas de poços.


Novo Item Fiscalizado 13.863 - POÇO JD. BOA VISTA P14 - ORLÂNDIA (Orlândia)

POÇO JD. BOA VISTA P14 - ORLÂNDIA

POÇO JD. BOA VISTA P14 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO JD. BOA VISTA P14 - ORLÂNDIA](#)

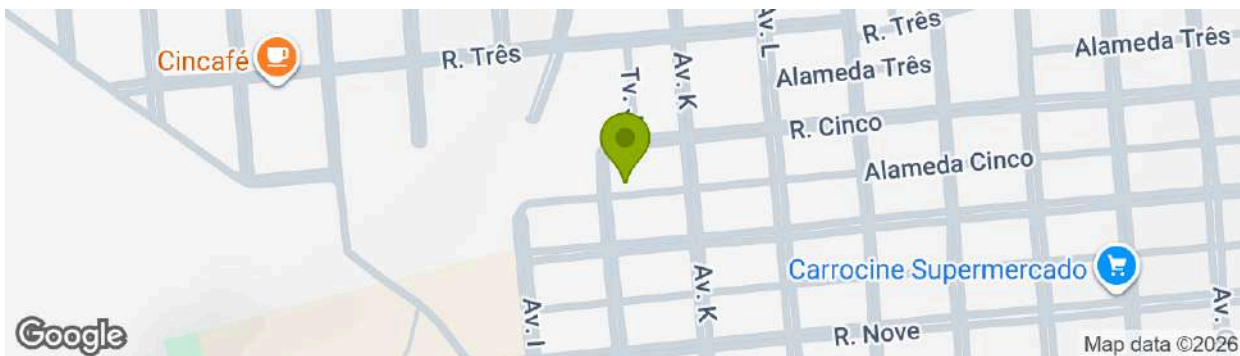

Endereço: Alameda Cinco, 1031 - Jardim Siena, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1031. .

CEP: 14620-000 / Cidade: Orlandia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.723281102884037, long=-47.87030523928126, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço p14 Orlandia #181546490
Data de início da fiscalização	22/01/2026
Data de término da fiscalização	22/01/2026
Observações Gerais	Fiscalização programada para verificação de adequação de não conformidades pendentes, com registro de eventuais novas não conformidades identificadas durante a vistoria.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSB2.0] Observações	Poço desativado.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Cabos elétricos cortados.



Foto 3 - Vista geral do poço desativado.



Foto 4 - Vista geral do poço desativado.

[CSB2.5] Ausência de laje de proteção	N/A
[CSB2.5] Observações	NC cancelada.
[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	N/A
[CSB2.15] Observações	NC cancelada.
[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	N/A
[CSB2.2] Observações	NC cancelada.
[CSB2.11] Captação de água sem outorga	N/A
[CSB2.11] Observações	NC cancelada.


Novo Item Fiscalizado 13.936 - CAPT POÇO VISTA LINDA P15 - ORLÂNDIA (Orlândia)

CAPT POÇO VISTA LINDA P15 - ORLÂNDIA

CAPT POÇO VISTA LINDA - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT POÇO VISTA LINDA - ORLÂNDIA](#)

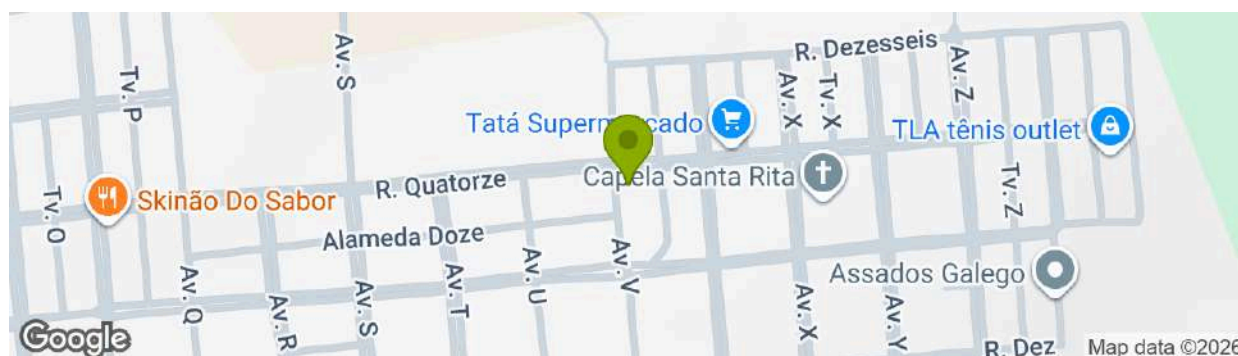

Endereço: Av. V, 1120 - Jardim Santa Rita, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1120. . CEP: 14620-000 / Cidade: Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054778, long=-47.8101202, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço 15 Orlândia #182666293
Data de início da fiscalização	22/01/2026
Data de término da fiscalização	22/01/2026
Observações Gerais	Fiscalização programada para verificação de adequação de não conformidades pendentes, com registro de eventuais novas não conformidades identificadas durante a vistoria.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque Conforme

[CSB2.2] Observações

O armazenamento das bombas reservas dos poços está localizado junto à ETA.

Fotos de CSB2.2



Foto 1 - Bomba reserva para os poços 12 e 15.



Foto 2 - Vista geral do armazenamento de bombas de poços.



Foto 3 - Vista geral do armazenamento de bombas de poços.

Estações elevatórias de água


Novo Item Fiscalizado 13.838 - EEAB - ORLÂNDIA (Orlândia)

EEAB - ORLÂNDIA

EEAB - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAB - ORLÂNDIA](#)

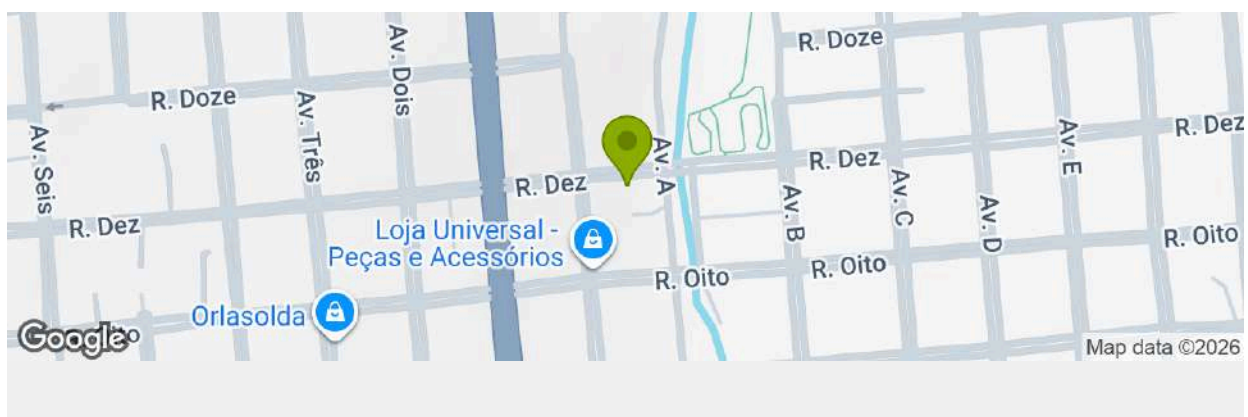

Endereço: R. Dez, 37 - Jardim Arantes, Orândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 37. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7162654, long=-47.8808421, accuracy=13.653

Fiscalizado	eeab Orândia #181507038
Data de início da fiscalização	22/01/2026
Data de término da fiscalização	22/01/2026
Observações Gerais	Fiscalização programada para verificação de adequação de não conformidades pendentes, com registro de eventuais novas não conformidades identificadas durante a vistoria.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Vista interna da casa de bombas.



Foto 3 - Drenagem adequada.



Foto 4 - Drenagem adequada.

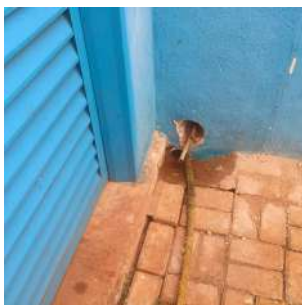


Foto 5 - Saída da drenagem.



Foto 6 - Saída da drenagem.



Foto 7 - Drenagem inadequada.



Foto 8 - Drenagem inadequada.



Foto 9 - Drenagem inadequada.



Foto 10 - EEAT ao lado, com calhas na drenagem da gaxeta. A Sanor informou que adotará a mesma solução para a EEAB.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

N/A

[EEA4.7] Observações

Uma das bombas está com a drenagem adequada, mas a outra não. Adequar a drenagem do local.


Novo Item Fiscalizado 13.840 - EEAT - 1 - ORLÂNDIA (Orlândia)

EEAT - 1 - ORLÂNDIA

EEAT - 1 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT - 1 - ORLÂNDIA](#)

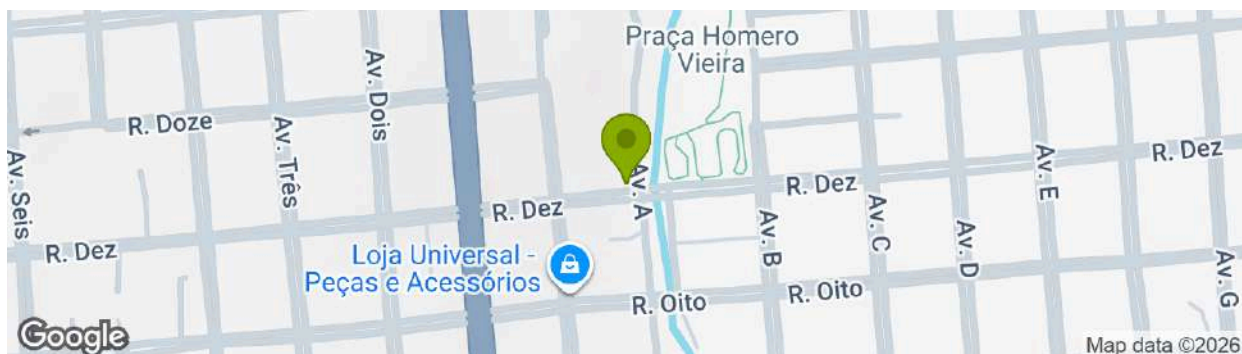

Endereço: R. Dez, 83 - Jardim Arantes, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 83. . CEP: 14620-000 / Cidade: Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.71613016198393, long=-47.880626123592, accuracy=13.653

Fiscalizado	eeat 1 Orândia #181507093
Data de início da fiscalização	22/01/2026
Data de término da fiscalização	22/01/2026
Observações Gerais	Fiscalização programada para verificação de adequação de não conformidades pendentes, com registro de eventuais novas não conformidades identificadas durante a vistoria.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Vista interna da EEAT.



Foto 3 - Sistema de drenagem da água de liberação das gaxetas.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

N/A

[EEA4.3] Observações

Quarto conjunto moto bomba ainda não instalado no local. De acordo com o Relatório de Fiscalização 212/2023: "A EEAT 1 recebe água do reservatório R23 ao lado. Possui 3 conjuntos motobomba: o conj. 1 abastece em marcha a rede, o conj.

2 recalca para o reservatório R25, já a bomba central é reserva para os outros dois conjuntos.". "É necessário uma motobomba reserva para cada conjunto, uma vez que atendem a setores específicos.".

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

N/A

[EEA4.7] Observações

Parcialmente concluído. Foi constatada a instalação de um sistema de drenagem feito de calha, no entanto, a bomba mais afastada da porta apresentava vazamento no sistema de drenagem. Corrigir o vazamento no sistema instalado.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Sistema de drenagem da bomba próxima à porta.



Foto 2 - Calha de transporte instalada sob o gradil do piso.



Foto 3 - Saída da calha de transporte.



Foto 4 - Sistema de drenagem das bombas central e oposta à porta.



Foto 5 - Calha de transporte instalada sob o gradil do piso.



Foto 6 - Sistema de drenagem da bomba central.



Foto 7 - Sistema de drenagem da bomba oposta à porta com vazamento que deve ser consertado.

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEA4.8] Observações

Foi constatada a adequação dos vazamentos apontados anteriormente.

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Registro sem vazamento.



Foto 2 - Registro sem vazamento.



Foto 3 - Registro sem vazamento.



Foto 4 - Registro sem vazamento.



Foto 5 - Registro sem vazamento.



Foto 6 - Registro sem vazamento.



Foto 7 - Vazamento da bomba oposta à porta corrigido.


Novo Item Fiscalizado 13.866 - EEAT - 2 - ORLÂNDIA (Orlândia)

EEAT - 2 - ORLÂNDIA

EEAT - 2 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT - 2 - ORLÂNDIA](#)

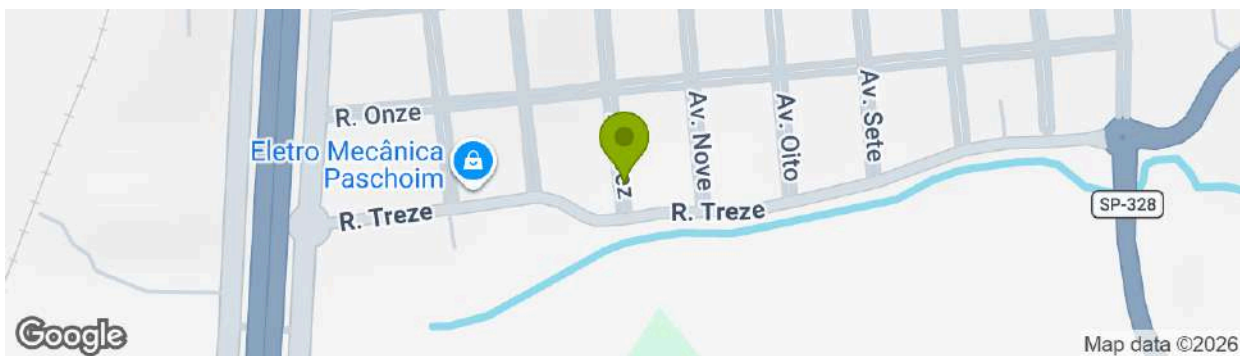

Endereço: Av. Dez, 321 - Centro, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 321. . CEP: 14620-000 /
Cidade: Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.728896227918373, long=-47.889936433865685,
accuracy=13.653

Fiscalizado eeat 2 Orlândia #181548420

Data de início da fiscalização 22/01/2026

Data de término da fiscalização 22/01/2026

Observações Gerais

Fiscalização programada para verificação de adequação de não conformidades pendentes, com registro de eventuais novas não conformidades identificadas durante a vistoria.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Placa de identificação.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

N/A

[EEA4.7] Observações

Corrigir o sistema de drenagem para conduzir a água adequadamente para fora da unidade e drenar a água acumulada no canal da adutora de recalque.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Água no entorno da bomba.



Foto 2 - Água no entorno da bomba.



Foto 3 - Água acumulada no canal de passagem da adutora de recalque. Deve ser drenada.

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[EEA4.8] Observações

EEAT não estava em operação no momento da fiscalização, mas as bombas apresentavam vazamentos. Consertar os vazamentos das duas bombas.

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Vazamento na bomba 1.



Foto 2 - Vazamento na bomba 1.



Foto 3 - Vazamento na bomba 2.


Novo Item Fiscalizado 13.869 - EEAT - 3 - ORLÂNDIA (Orlândia)

EEAT - 3 - ORLÂNDIA

EEAT - 3 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT - 3 - ORLÂNDIA](#)

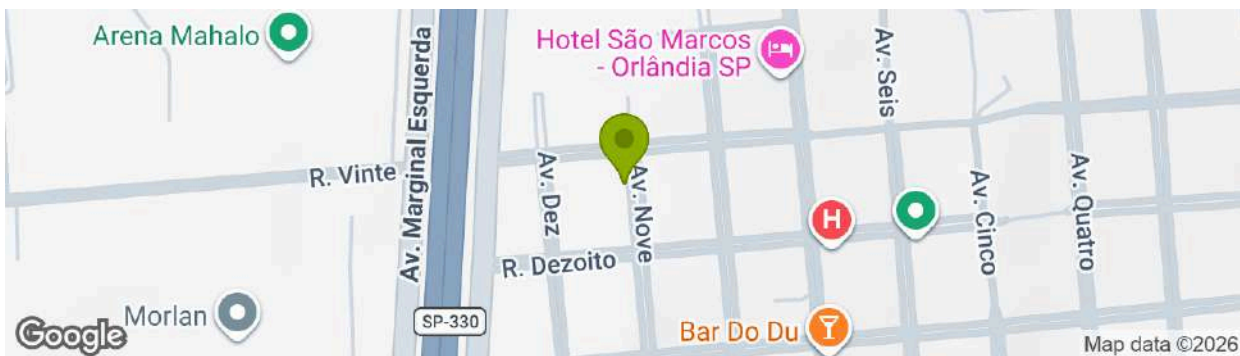

Endereço: Av. Nove, 1457a - Jardim Teixeira, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1457a. . CEP: 14620-000 / Cidade: Orlandia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7117608, long=-47.8908459, accuracy=13.653

Fiscalizado	eeat 03 Orlandia #181555203
Data de início da fiscalização	22/01/2026
Data de término da fiscalização	22/01/2026
Observações Gerais	Fiscalização programada para verificação de adequação de não conformidades pendentes, com registro de eventuais novas não conformidades identificadas durante a vistoria.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Vista geral da casa de bombas.



Foto 3 - Vista interna da casa de bombas.



Foto 4 - Conjunto motobomba instalado (direita) e motor ausente do conjunto reserva.



Foto 5 - Equipamento em operação.



Foto 6 - Equipamento em operação.



Foto 7 - Drenagem da água de lubrificação de gaxetas, conduzida até ralo próximo.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEA4.3] Observações

Instalar o motor reserva da EEAT.

Fotos de [EEA4.3]



Foto 1 - Ausência de motor reserva.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

[EEA4.7] Observações

Drenagem sendo realizada e direcionada para fora da unidade.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Tubulação de drenagem.



Foto 2 - Direcionamento da drenagem.

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA4.10] Observações

Ausência da tampa da caixa de ligação elétrica do motor do conjunto em operação.

Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Ausência da tampa da caixa de ligação elétrica do motor



Foto 2 - Ausência da tampa da caixa de ligação elétrica do motor

Novo Item Fiscalizado 13.860 - EEAT - 6 - ORLÂNDIA (Orlândia)

EEAT - 6 - ORLÂNDIA

EEAT - 6 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT - 6 - ORLÂNDIA](#)



Endereço: 74HV+2G, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. . CEP: 14620-000 / Cidade: Orlandia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7224317, long=-47.856225, accuracy=13.653

Fiscalizado	eeat 06 Orândia #181541849
Data de início da fiscalização	22/01/2026
Data de término da fiscalização	22/01/2026
Observações Gerais	Fiscalização programada para verificação de adequação de não conformidades pendentes, com registro de eventuais novas não conformidades identificadas durante a vistoria.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Vista geral da casa de bombas.



Foto 3 - Extintor do local.



Foto 4 - Vista interna da casa de bombas.



Foto 5 - Ausência de drenagem adequada.



Foto 6 - Ausência da bomba reserva.



Foto 7 - Piso molhado pela ausência de drenagem.



Foto 8 - Calha para a drenagem da água de lubrificação.



Foto 9 - Caixa para reservação da água de drenagem.



Foto 10 - Piso molhado pela falta de drenagem adequada.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEA4.3] Observações

Instalar bomba reserva na EEAT.

Fotos de [EEA4.3]



Foto 1 - Presença do motor reserva, mas ausência da bomba.



Foto 2 - Ausência da bomba reserva.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

N/A

[EEA4.7] Observações

Permanece a drenagem inadequada da água de lubrificação da gaxeta. Adequar a drenagem conduzindo a água para fora da unidade.



Foto 3 - Drenagem da água de lubrificação da gaxeta.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[EEA4.3] Observações

Conjunto reserva disponível no local. Apesar da disponibilidade do equipamento para realização de substituição, o prestador deve providenciar adaptação do barrilete para instalação definitiva do equipamento reserva.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

[EEA4.7] Observações

A drenagem está sendo realizada com auxílio de uma bomba elétrica de ar-condicionado. Devido ao desnível que a EEAT se encontra em relação ao solo, foi adotada a alternativa de bombeamento até a reforma completa da unidade.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Drenagem da água de gaxeta com pequena bomba elétrica de ar-condicionado (laranja).



Foto 2 - Bomba elétrica de ar-condicionado.



Foto 3 - Drenagem da água de gaxeta com pequena bomba elétrica de ar-condicionado (laranja).



Foto 4 - Saída da mangueira de drenagem em nível superior ao da EEAT.



Foto 5 - Saída da mangueira de drenagem em nível superior ao da EEAT.



Foto 6 - Saída da mangueira de drenagem em nível superior ao da EEAT.



Foto 7 - Vista externa da mangueira de drenagem em nível superior ao da EEAT.



Foto 8 - Vista externa da mangueira de drenagem em nível superior ao da EEAT.

Reservatórios


Novo Item Fiscalizado 13.836 - RES ETA - R5 - ORLÂNDIA (Orlândia)

RES ETA - R5 - ORLÂNDIA

RES ETA - R5 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES ETA - R5 - ORLÂNDIA](#)

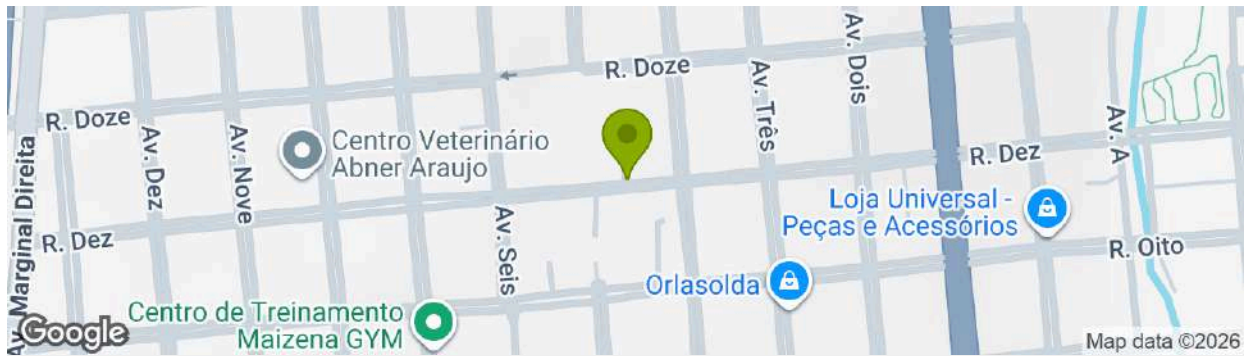

Endereço: R. Dez, 331 - Jardim Arantes, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. nº 331. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlandia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.71660850143193, long=-47.885808311196584, accuracy=13.653

Fiscalizado	res r5 orlandia #181503577
Data de início da fiscalização	22/01/2026
Data de término da fiscalização	22/01/2026
Observações Gerais	Fiscalização programada para verificação de adequação de não conformidades pendentes, com registro de eventuais novas não conformidades identificadas durante a vistoria.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Acesso à área do reservatório.



Foto 3 - Vista frontal do reservatório.



Foto 4 - Material flutuante na superfície da água.



Foto 5 - Tela mosquiteira no vão superior direito.



Foto 6 - Tela mosquiteira no vão superior esquerdo.



Foto 7 - Material flutuante na superfície da água.



Foto 8 - Escada de acesso à porta de inspeção.



Foto 9 - Tela mosquiteira no vão inferior direito.



Foto 10 - Extravasor na lateral direita sem proteção.



Foto 11 - Tubo de alimentação na lateral direita.



Foto 12 - Tela mosquiteira no vão superior direito.



Foto 13 - Tela mosquiteira no vão inferior esquerdo.



Foto 14 - Tela mosquiteira no vão inferior esquerdo.



Foto 15 - Tela mosquiteira no vão inferior esquerdo.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Adequar os degraus que devem atender os requisitos mínimos para a prevenção de acidentes. Os degraus sem espelho de escadas de acesso devem respeitar as orientações da NR-12 (última atualização 20/12/2022) “Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos” ou ainda os critérios da ABNT NBR ISO 14122-3/2023.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Degraus da escada de acesso sem profundidade mínima.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Adequado parcialmente. Corrigir as aberturas do extravasor e da tubulação de alimentação, com a instalação de telas de proteção (telas mosquiteiras), de modo a vedar adequadamente todas as frestas e impedir o acesso de vetores.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

[RES6.14] Observações

Material flutuante ainda presente no espelho d'água. Providenciar a limpeza com a retirada do material.


Novo Item Fiscalizado 13.834 - RES ETA - R6 - ORLÂNDIA (Orlândia)

RES ETA - R6 - ORLÂNDIA

RES ETA - R6 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES ETA - R6 - ORLÂNDIA](#)

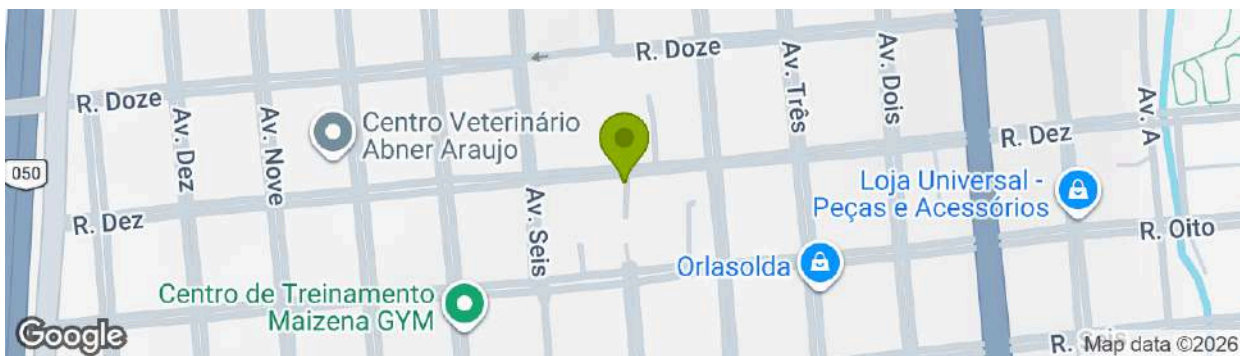

Endereço: R. Quatro, 387 - Centro, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. nº 387. . **CEP:** 14620-000 /
Cidade: Orlandia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7166827, long=-47.8862262, accuracy=13.653

Fiscalizado	res 6 Orlandia #181503328
Data de início da fiscalização	22/01/2026
Data de término da fiscalização	22/01/2026
Observações Gerais	Fiscalização programada para verificação de adequação de não conformidades pendentes, com registro de eventuais novas não conformidades identificadas durante a vistoria.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Tampa de inspeção substituída.



Foto 5 - Tampa de inspeção substituída.



Foto 6 - Tampa de inspeção substituída.



Foto 7 - Tampa de inspeção substituída.



Foto 8 - Vista geral do reservatório.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

[RES6.10] Observações

As tampas foram substituídas.


Novo Item Fiscalizado 13.845 - RES JARDIM BOA VISTA - R10 - ORLÂNDIA (Orlândia)

RES JARDIM BOA VISTA - R10 - ORLÂNDIA

RES JARDIM BOA VISTA - R10 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES JARDIM BOA VISTA - R10 - ORLÂNDIA](#)

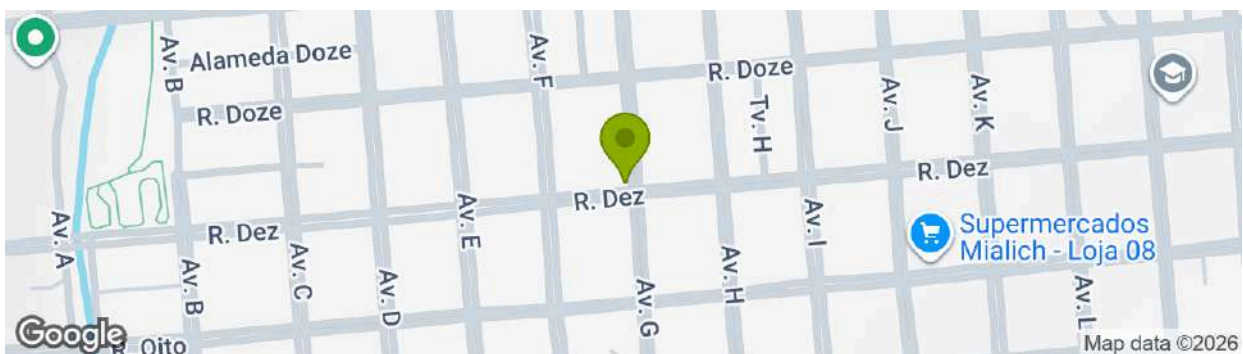

Endereço: R. Dez, 671a - Jardim Boa Vista, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 671a. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.71556381782146, long=-47.874161525640034, accuracy=13.653

Fiscalizado

res r10 Orlândia #181512189

Data de início da fiscalização 22/01/2026

Data de término da fiscalização 22/01/2026

Observações Gerais Fiscalização programada para verificação de adequação de não conformidades pendentes, com registro de eventuais novas não conformidades identificadas durante a vistoria. No CR Jd. Boa Vista existem 2 reservatórios semienterrados, de volumes diferentes: o R10 de 500m³ e o R11 de 200m³. Esta ficha trata apenas do reservatório R10. Segundo informação da SANOR em campo, os dois reservatórios não estão sendo utilizados no momento, sendo que eventual retorno à operação dependerá das conclusões dos estudos de setorização.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório desativado.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES6.3] Observações	O reservatório foi desativado e os vazamentos apontados no Novo Item Fiscalizado 11.751 não estão mais presentes.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vista do entorno do reservatório.



Foto 2 - Vista do entorno do reservatório.



Foto 3 - Vista do entorno do reservatório.



Foto 4 - Vista do entorno do reservatório.



Foto 5 - Local do apontamento do vazamento no Novo Item Fiscalizado 11.751. Ausência de vazamento.



Foto 6 - Local do apontamento do vazamento no Novo Item Fiscalizado 11.751. Ausência de vazamento.



Foto 7 - Local do apontamento do vazamento no Novo Item Fiscalizado 11.751. Ausência de vazamento.



Foto 8 - Local do apontamento do vazamento no Novo Item Fiscalizado 11.751. Ausência de vazamento.



Foto 9 - Vista do entorno do reservatório.



Foto 10 - Vista do entorno do reservatório.



Foto 11 - Vista do entorno do reservatório.



Foto 12 - Vista do entorno do reservatório.


Novo Item Fiscalizado 13.844 - RES. JD. BOA VISTA R11 - ORLÂNDIA (Orlândia)

RES. JD. BOA VISTA R11 - ORLÂNDIA

RES. JD. BOA VISTA R11 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JD. BOA VISTA R11 - ORLÂNDIA](#)

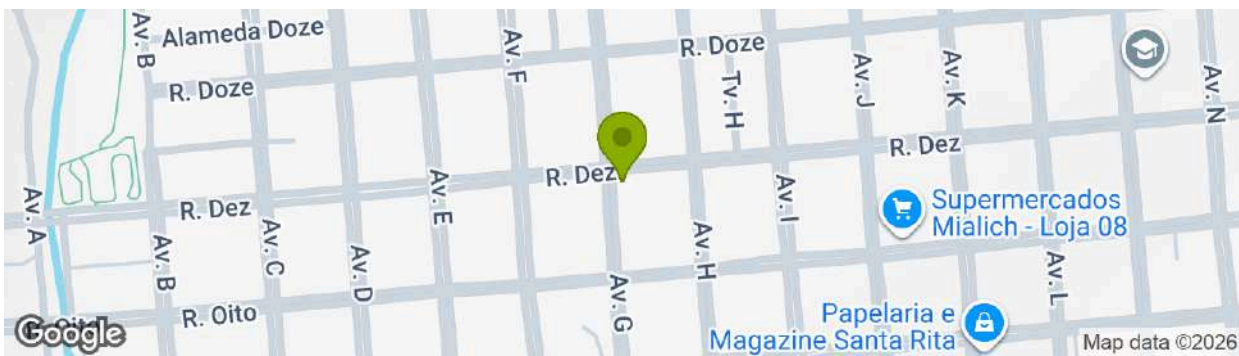

Endereço: R. Dez, 692 - Jardim Benini, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 692. . CEP: 14620-000 / Cidade: Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7156559, long=-47.8740249, accuracy=13.653

Fiscalizado	res r11 Orlândia #181513322
Data de início da fiscalização	22/01/2026
Data de término da fiscalização	22/01/2026
Observações Gerais	Fiscalização programada para verificação de adequação de não conformidades pendentes, com registro de eventuais novas não conformidades identificadas durante a vistoria. No CR Jd. Boa Vista existem 2 reservatórios semienterrados, de volumes diferentes: o R10 de 500m ³ e o R11 de 200m ³ . Esta ficha trata apenas do reservatório R11. Segundo informação da SANOR em campo, os dois reservatórios não estão sendo utilizados no

momento, sendo que eventual retorno à operação dependerá das conclusões dos estudos de setorização.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Reservatório desativado.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

[RES6.14] Observações

O reservatório foi desativado e o apontamento de aberturas na laje será cancelado.

Novo Item Fiscalizado 13.853 - RES. APOIADO JD. SIENA ZITA R12 - ORLÂNDIA (Orlândia)

RES. APOIADO JD. SIENA ZITA R12 - ORLÂNDIA

RES. APOIADO JD. SIENA ZITA R12 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADO JD. SIENA ZITA R12 - ORLÂNDIA](#)



Endereço: R. Vinte, 1802 - Parque Cecap, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1802. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7092209, long=-47.863886, accuracy=13.653

Fiscalizado	res r12 Orlândia #181534289
Data de início da fiscalização	22/01/2026
Data de término da fiscalização	22/01/2026
Observações Gerais	Fiscalização programada para verificação de adequação de não conformidades pendentes, com registro de eventuais novas não conformidades identificadas durante a vistoria.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Guarda-corpo do topo parcialmente concluído.



Foto 3 - Guarda-corpo do topo parcialmente concluído.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Guarda-corpo do topo do reservatório parcialmente concluído. Finalizar o fechamento na lateral externa do reservatório.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Consertar vazamento no registro do reservatório.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento no registro.



Foto 2 - Vazamento no registro.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Proteger a caixa de válvula contra quedas.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Local da caixa de válvula aberta e sem tampa contra queda.



Foto 2 - Caixa de válvula aberta e sem tampa contra queda.

Novo Item Fiscalizado 13.852 - RES JARDIM SIENA - R13 - ORLÂNDIA (Orlândia)

RES JARDIM SIENA - R13 - ORLÂNDIA

RES JARDIM SIENA - R13 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES JARDIM SIENA - R13 - ORLÂNDIA](#)



Endereço: Av. Q, 1531 - Parque Cecap, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1531. . CEP: 14620-000 / Cidade: Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.70959441618722, long=-47.86465486800135, accuracy=13.653

Fiscalizado	res r13 Orlândia #181534537
Data de início da fiscalização	22/01/2026
Data de término da fiscalização	22/01/2026
Observações Gerais	Fiscalização programada para verificação de adequação de não conformidades pendentes, com registro de eventuais novas não conformidades identificadas durante a vistoria.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Guarda-corpo do topo do reservatório parcialmente concluído. Finalizar o fechamento na lateral externa do reservatório.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Guarda-corpo do topo parcialmente concluído.



Foto 2 - Guarda-corpo do topo parcialmente concluído.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Conforme

[RES6.9] Observações

Telas de proteção no extravasor e tubulações de ventilação do reservatório.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Extravasor com tela.



Foto 2 - Tubulações de ventilação com tela.



Foto 3 - Tubulações de ventilação com tela.



Foto 4 - Tubulações de ventilação com tela.



Foto 5 - Tubulações de ventilação com tela.



Foto 6 - Tubulações de ventilação com tela.



Foto 7 - Tubulações de ventilação com tela.



Foto 8 - Tubulações de ventilação com tela.



Foto 9 - Tubulações de ventilação com tela.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Instalar tampas de proteção contra quedas nas caixas de válvulas.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Caixa de válvula sem proteção contra queda.



Foto 2 - Caixa de válvula sem proteção contra queda.


Novo Item Fiscalizado 13.855 - RES JARDIM PARISI - R19 - ORLÂNDIA (Orlândia)

RES JARDIM PARISI - R19 - ORLÂNDIA

RES JARDIM PARISI - R19 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES JARDIM PARISI - R19 - ORLÂNDIA](#)

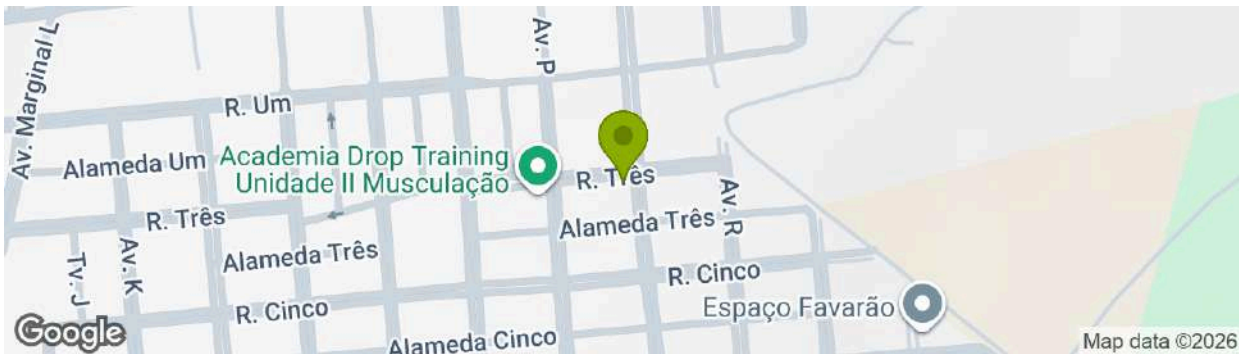

Endereço: R. Três, 1640a - Jardim Siena, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1640a. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

Fiscalizado	res 19 Orlândia #181538438
Data de início da fiscalização	22/01/2026
Data de término da fiscalização	22/01/2026
Observações Gerais	Fiscalização programada para verificação de adequação de não conformidades pendentes, com registro de eventuais novas não conformidades identificadas durante a vistoria.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Ausência de guarda-corpo no topo do reservatório. Instalar o equipamento de segurança.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Topo do reservatório sem guarda-corpo.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

[RES6.14] Observações

Caixas de válvulas protegidas com tampa.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Tampa das caixas de válvulas.




Foto 2 - Tampa das caixas de válvulas.

RES SANTO EXPEDITO - R22 - ORLÂNDIA

RES SANTO EXPEDITO - R26 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES SANTO EXPEDITO - R26 - ORLÂNDIA](#)

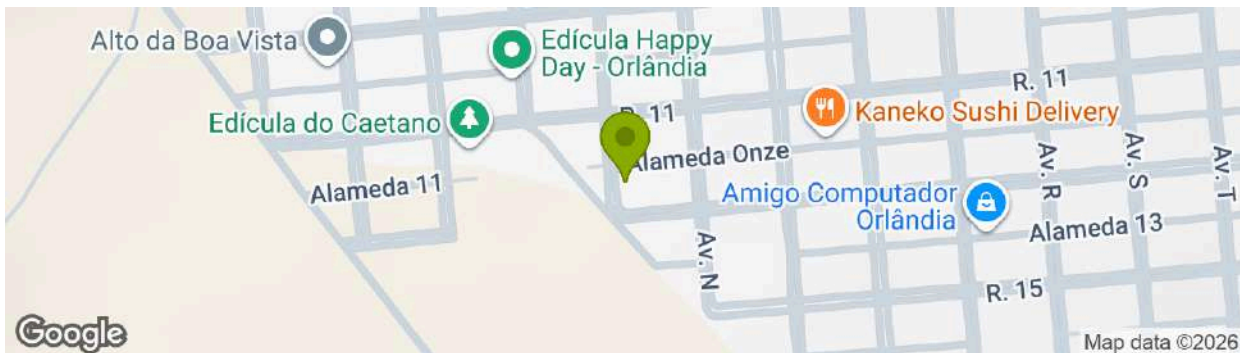

Endereço: Alameda Onze, 1300, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1300. . **CEP:** 14620-000 /
Cidade: Orlandia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.726477065881305, long=-47.86701569295501, accuracy=13.653

Fiscalizado	res r22 (r26) Orlandia #181544464
Data de início da fiscalização	22/01/2026
Data de término da fiscalização	22/01/2026
Observações Gerais	Fiscalização programada para verificação de adequação de não conformidades pendentes, com registro de eventuais novas não conformidades identificadas durante a vistoria.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

N/A

[RES6.3] Observações

Os vazamentos permanecem nas tubulações, registros e base do reservatório.
Consertar os vazamentos apontados.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamentos na base do reservatório.



Foto 2 - Vazamentos na base do reservatório.



Foto 3 - Vazamento no registro.



Foto 4 - Vazamentos na base do reservatório.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

[RES6.14] Observações

Consertar os diversos pontos com oxidação e corrosão na base do reservatório.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Diversos pontos com oxidação e corrosão.

Endereço: R. Doze, 1002 - Parque Cecap, Orândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1002. . CEP: 14620-000 / Cidade: Orândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7142704, long=-47.8710547, accuracy=13.653

Fiscalizado	res 25 Orândia #181510101
Data de início da fiscalização	22/01/2026
Data de término da fiscalização	22/01/2026
Observações Gerais	Fiscalização programada para verificação de adequação de não conformidades pendentes, com registro de eventuais novas não conformidades identificadas durante a vistoria.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Uma das entrada de tubulação pela laje do reservatório (Poço P0).



Foto 8 - Tampa de inspeção central, com tubo de ventilação.



Foto 9 - Segunda entrada de água na laje do reservatório.



Foto 10 - Vista geral do reservatório.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Apesar de a tampa central ter passado por reforma para inserção de tubo de ventilação, verificou-se in loco que ainda não está vedando completamente a abertura na laje.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa central com espaçamento entre abertura e chapa.




Foto 2 - Indicação do trecho sem vedação.

RES. CAPÃO DO MEIO - R26 - ORLÂNDIA

RES. CAPÃO DO MEIO - R26 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CAPÃO DO MEIO - R26 - ORLÂNDIA](#)

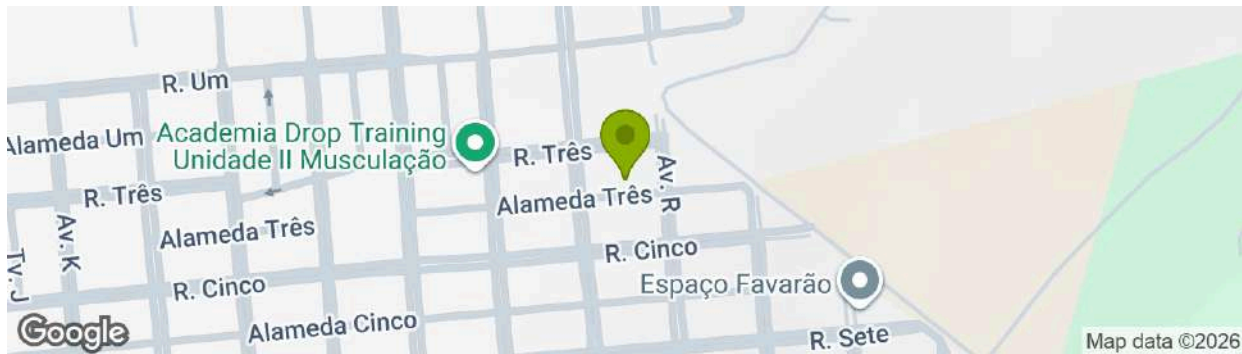

Endereço: Alameda Três, 1711a, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1711a. . **CEP:** 14620-000 /
Cidade: Orlandia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.721650181786142, long=-47.86362530046858,
accuracy=13.653

Fiscalizado	res r26 Orlandia #181541953
Data de início da fiscalização	22/01/2026
Data de término da fiscalização	22/01/2026
Observações Gerais	Fiscalização programada para verificação de adequação de não conformidades pendentes, com registro de eventuais novas não conformidades identificadas durante a vistoria.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme
[RES6.14] Observações	Sistema de desinfecção e fluoretação substituído

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Sistema de dosagem química por pastilhas.


Novo Item Fiscalizado 13.846 - RES. ELEVADO MORADA DO SOL R28 - ORLÂNDIA (Orlândia)

RES. ELEVADO MORADA DO SOL R28 - ORLÂNDIA

RES. ELEVADO MORADA DO SOL - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO MORADA DO SOL - ORLÂNDIA](#)

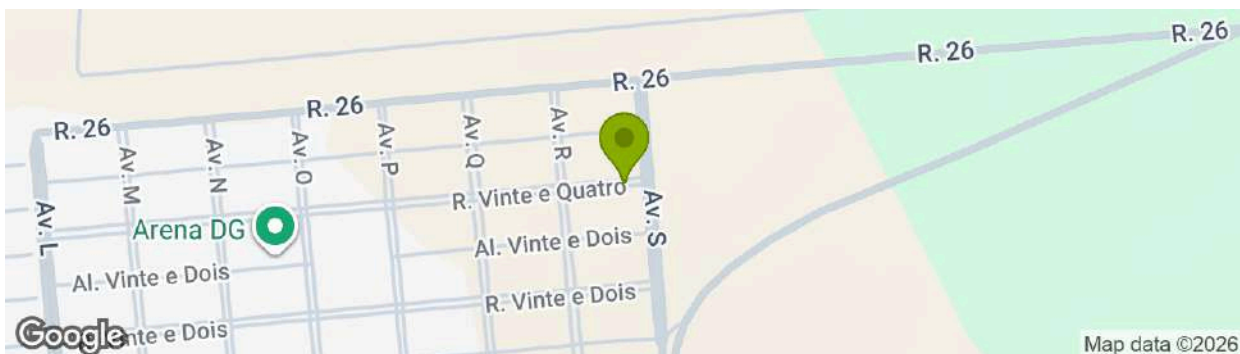

Endereço: R. Vinte e Quatro, 1862 - Parque Cecap, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1862. .
CEP: 14620-000 / **Cidade:** Orlandia, São Paulo

Fiscalizado	res r28 Orlandia #181515153
Data de início da fiscalização	22/01/2026
Data de término da fiscalização	22/01/2026
Observações Gerais	Fiscalização programada para verificação de adequação de não conformidades pendentes, com registro de eventuais novas não conformidades identificadas durante a vistoria.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.

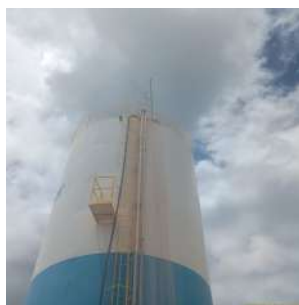


Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

Fechar a tampa de inspeção que se encontra parcialmente aberta.

Fotos de RES6.10

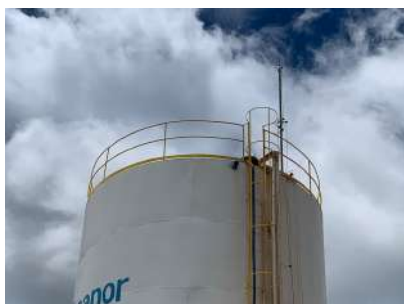


Foto 1 - Tampa aberta para abastecimento com mangueira de caminhão pipa.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES6.3] Observações

Não foram identificados vazamentos nas estruturas do reservatório.


Novo Item Fiscalizado 13.859 - RES. JARDIM PARISI II - R32 (Orlândia)

RES. JARDIM PARISI II - R32

RES. JARDIM PARISI II - R32 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JARDIM PARISI II - R32 - ORLÂNDIA](#)

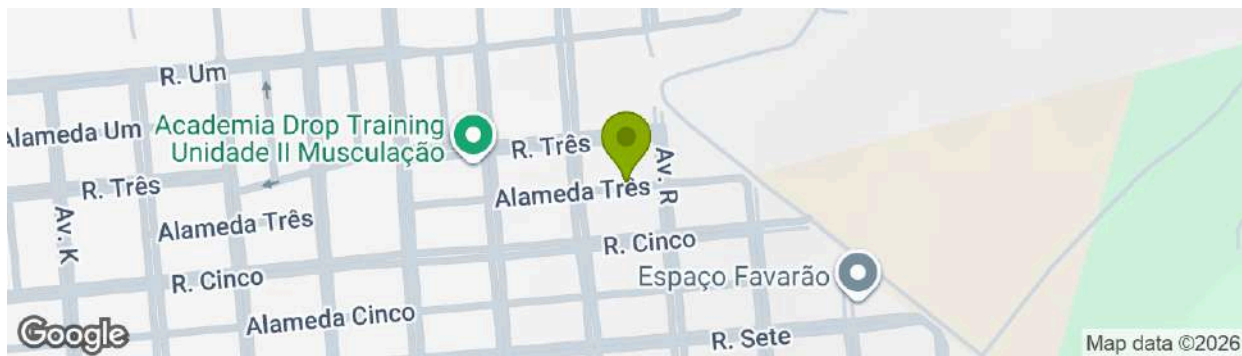

Endereço: Alameda Três, 1711 - Jardim Siena, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1711. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.721773407840754, long=-47.86348068906095, accuracy=13.653

Fiscalizado	res r32 Orlândia #181539568
Data de início da fiscalização	22/01/2026
Data de término da fiscalização	22/01/2026
Observações Gerais	Fiscalização programada para verificação de adequação de não conformidades pendentes, com registro de eventuais novas não conformidades identificadas durante a vistoria.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

N/A

[RES6.3] Observações

Consertar o vazamento no registro do reservatório.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Registro com vazamento.

Novo Item Fiscalizado 13.851 - RES. APOIADO JD. JOSÉ VIEIRA BRASÃO R36 - ORLÂNDIA (Orlândia)

RES. APOIADO JD. JOSÉ VIEIRA BRASÃO R36 - ORLÂNDIA

RES. APOIADO JD. JOSÉ VIEIRA BRASÃO R36 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADO JD. JOSÉ VIEIRA BRASÃO R36 - ORLÂNDIA](#)



Endereço: Av. Z, 1230 - Jardim Santa Rita, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1230. . CEP: 14620-000 / Cidade: Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.711083796902507, long=-47.85594425996248, accuracy=13.653

Fiscalizado	res r36 Orlândia #181521431
Data de início da fiscalização	22/01/2026
Data de término da fiscalização	22/01/2026
Observações Gerais	Fiscalização programada para verificação de adequação de não conformidades pendentes, com registro de eventuais novas não conformidades identificadas durante a vistoria.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Placa de identificação.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[RES6.4] Observações

Guarda-corpo instalado no topo do reservatório.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Vista dos guarda-corpos do reservatório.



Foto 2 - Guarda-corpo do topo do reservatório.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

[RES6.14] Observações

Tampas de proteção das caixas de válvulas.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Tampa de proteção.



Foto 2 - Tampa de proteção.

Estação elevatória de esgoto e ETE

Novo Item Fiscalizado 13.867 - EEE - ORLÂNDIA (Orlândia)

EEE - ORLÂNDIA

EEE - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE - ORLÂNDIA](#)



Endereço: R. Cinco, 2127 - Jardim Recreio, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. n° 2127. . CEP: 14620-000 / Cidade: Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.728332363121623, long=-47.90325580413994, accuracy=13.653

Fiscalizado	eee final Orlândia #181550655
Data de início da fiscalização	22/01/2026
Data de término da fiscalização	22/01/2026
Observações Gerais	Acompanhamento das condições operacionais da EEE provisória instala em substituição ao sistema colapsado descrito no Novo Item Fiscalizado 13.432.

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Dois conjuntos moto bombas adquiridos pela prestadora.



Foto 2 - Dois conjuntos moto bombas alugados pela prestadora.



Foto 3 - Tubulação de recalque do efluente até a ETE.



Foto 4 - Mangotes de sucção.



Foto 5 - Mangotes de sucção.



Foto 6 - Condição da antiga EEE colapsada.



Foto 7 - Condição da antiga EEE colapsada.



Foto 8 - Condição da antiga EEE colapsada.



Foto 9 - Área administrativa da operação.



Foto 10 - Dois conjuntos moto bombas adquiridos pela prestadora.



Foto 11 - Características da bomba 1 adquirida pela prestadora.



Foto 12 - Características da bomba 2 adquirida pela prestadora.

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE7.12] Observações

Substituir o mangote de sucção deformado.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Mangote deformado.



Foto 2 - Mangote deformado.

Novo Item Fiscalizado 13.868 - ETE - ORLÂNDIA (Orlândia)

ETE - ORLÂNDIA

ETE - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE - ORLÂNDIA](#)



Endereço: R. Cinco, 2127 - Jardim Recreio, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. nº 2127. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlandia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.726535976709265, long=-47.90449787661283, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE Orlandia #181552331
Data de início da fiscalização	22/01/2026
Data de término da fiscalização	22/01/2026
Observações Gerais	Fiscalização programada para verificação de adequação de não conformidades pendentes, com registro de eventuais novas não conformidades identificadas durante a vistoria.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme
[ETE8.29] Observações	Adequação dos apontamentos do Novo Item Fiscalizado 12.799.

Fotos de [ETE8.29]



Foto 1 - Barranco do apontamento refeito.



Foto 2 - Canal da chegada 2 do esgoto bruto.



Foto 3 - Canal da chegada 2 do esgoto bruto.



Foto 4 - Barranco do apontamento feito.



Foto 5 - Barranco do apontamento feito.

—
André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 2 vezes - última modificação: 03/02/2026 16:45:45)

É base de:

[Auto de Notificação 044/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 105/2026 - Relatório de fiscalização programada de Orândia.](#)

[Ofício 246/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 071/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

03/02/2026 14:50:00 André Aukar B. de Camargo D3 emitiu o [Auto de Notificação 044/2026](#) a partir deste documento.

03/02/2026 16:47:25 André Aukar B. de Camargo D3 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 043/2026** com o certificado **ANDRÉ AUKAR B. DE CAMARGO** CPF **331.XXX.XXX-69** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

**Tramitação 1-
043/2026**

03/02/2026 16:48

(Encaminhado)

André C. D3

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.

CC

Prezada Vanessa Naccarato Piffer - DTO,

Para Providências, por gentileza.

—
André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

03/02/2026 16:48:24

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido, clicado (3) ⇐