



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
638.517.748.758.786.779

Ares Pcj

CC

30/03/2026 10:04

Município

Tambaú

· 19 3673-9500

CNPJ 46.373.445/0001-18

D3 D1 DTO

Ciclo de Fiscalização\*: 1

## Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

### RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TAMBAÚ

PRESTADOR: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TAMBAÚ (DEMAET)

Verificação de Não Conformidades

Ribeirão Preto, abril de 2026

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

### 1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Tambaú

Prefeito: Leonardo Teixeira Spiga Real

Endereço: Praça Carlos Gomes, 40 - Centro

Telefone: (19) 3673.9501

E-mail: gabinete@tambau.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei Municipal nº 3.334 de 22 de julho de 2021 e convênio de cooperação nº 006/2021

### 1.2 PRESTADOR

Nome: Departamento Municipal de Água e Esgoto - DEMAET

Responsável legal: Sr. José Ricardo Perles de Souza

Endereço: Rua Dionísio Quaglio nº 61 - Jardim das Pitás

Telefone: (19)3673-9503

## 2. EQUIPE TÉCNICA

### 2.1 ARES-PCJ

Mateus Spinelli da Silva - Analista de Regulação e Fiscalização

André Aukar B. de Camargo - Analista de Regulação e Fiscalização

### 2.2 PRESTADOR

Leniara Valim - Diretora DEMAET

Márcio José Delsin - Oficial de Manutenção

## 3. FISCALIZAÇÃO

Em 25 de março de 2026 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Durante a fiscalização foi constatada a resolução para as não conformidades referente a ausência de tudo extravasor no Reservatório Andrezza (item fiscalizado 14451) e ausência de conjunto motobomba reserva para a EEA recalque para reservatório apoiado (item fiscalizado 14646).

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

**ATENÇÃO:** O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

## 4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram identificadas não conformidades novas**, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

**Tabela 1**

Subsistema	Código NC	Descricao_NC	Prazo para solução
BOOSTER RESERVATÓRIO ANDREAZZA - TAMBAÚ	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
BOOSTER RESERVATÓRIO ANDREAZZA - TAMBAÚ	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEA RES. ELEVADO - TAMBAÚ	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
RES JUNTO À ETA FIORAVANTE MENEGUCCI - TAMBAÚ	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias

RES JUNTO À ETA FIORAVANTE MENEGUCCI - TAMBAÚ	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES. BAIRRO FAVEIRO - TAMBAÚ	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. BAIRRO FAVEIRO - TAMBAÚ	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO (FORMA DE PARALELEPÍPEDO) BAIRRO FAVEIRO - TAMBAÚ	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO (FORMA DE PARALELEPÍPEDO) BAIRRO FAVEIRO - TAMBAÚ	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO (FORMA DE PARALELEPÍPEDO) BAIRRO FAVEIRO - TAMBAÚ	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO (FORMA DE PARALELEPÍPEDO) BAIRRO FAVEIRO - TAMBAÚ	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO JUNTO À ETA DE SÃO PEDRO DOS MORRINHOS - TAMBAÚ	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO JUNTO À ETA DE SÃO PEDRO DOS MORRINHOS - TAMBAÚ	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO JUNTO À ETA DE SÃO PEDRO DOS MORRINHOS - TAMBAÚ	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
BOOSTER RESERVATÓRIO ANDREAZZA - TAMBAÚ	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
BOOSTER RESERVATÓRIO ANDREAZZA - TAMBAÚ	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
RES JUNTO À ETA FIORAVANTE MENEGUCCI - TAMBAÚ	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES JUNTO À ETA FIORAVANTE MENEGUCCI - TAMBAÚ	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. BAIRRO FAVEIRO - TAMBAÚ	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO (FORMA DE PARALELEPÍPEDO) BAIRRO FAVEIRO - TAMBAÚ	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO (FORMA DE	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

PARALELEPÍPEDO) BAIRRO FAVEIRO - TAMBAÚ			
RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO (FORMA DE PARALELEPÍPEDO) BAIRRO FAVEIRO - TAMBAÚ	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO JUNTO À ETA DE SÃO PEDRO DOS MORRINHOS - TAMBAÚ	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO JUNTO À ETA DE SÃO PEDRO DOS MORRINHOS - TAMBAÚ	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

## ANEXOS

### FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 14.435 - Reservatório semienterrado junto à ETA de São Pedro dos Morrinhos - Tambaú

#### Reservatório semienterrado junto à ETA de São Pedro dos Morrinhos - Tambaú

RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO JUNTO À ETA DE SÃO PEDRO DOS MORRINHOS - TAMBAÚ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO JUNTO À ETA DE SÃO PEDRO DOS MORRINHOS - TAMBAÚ](#)



Endereço: FQ7X+X2, Tambaú - SP, 13710-000, Brasil. . **CEP:** 13710-000 / **Cidade:** Tambaú, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-21.5353318, long=-47.2019835, accuracy=13.653

<b>Fiscalizado</b>	Reservatório semienterrado junto à ETA de São Pedro dos Morrinhos - Tambaú #191749798
<b>Data de início da fiscalização</b>	25/03/2026
<b>Data de término da fiscalização</b>	25/03/2026

## Observações Gerais

O reservatório se encontra dentro da área da ETA Fioravante Menegucci, em São Pedro dos Morrinhos, distrito de Tambaú. Itens como cercamento e identificação da área foram discriminados no item fiscalizado 14448.

## Constatações (Fiscalização no Reservatório)

### Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Vista geral do reservatório.



**Foto 2** - Vista geral do reservatório.



**Foto 3** - Tampa de inspeção



**Foto 4** - Vista da lateral do reservatório, próximo ao nível do solo.



**Foto 5** - Vista da lateral do reservatório, próximo ao nível do solo.



**Foto 6** - Vista geral do reservatório.



**Foto 7** - Bomba instalada no interior de edificação existente no local, utilizada para recalque da água do reservatório semienterrado para o reservatório elevado também presente na área.



**Foto 8** - Tubulação para água que alimenta dosador de reagentes cloro e flúor.



**Foto 9** - Dosador de reagentes cloro e flúor, adicionados na água recalçada para o reservatório elevado existente na área.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	N/A
[RES6.1] Observações	Conforme indicado no item fiscalizado 14448.
[RES6.2] Ausência de identificação da área	N/A
[RES6.2] Observações	Conforme indicado no item fiscalizado 14448.
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	<b>Não Conforme</b>
[RES6.11] Observações	O reservatório não possui medidor de nível.
[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor	<b>Não Conforme</b>
[RES6.12] Observações	O reservatório não possui tubo extravasor.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	<b>Não Conforme</b>
[RES6.13] Observações	O reservatório não possui tubulação de ventilação.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	<b>Não Conforme</b>
[RES6.10] Observações	A tampa de inspeção do reservatório é posicionada rente à superfície superior do reservatório e não possui travamento, devendo ser realizada adequação com relação ao item 5.13 da NBR 12217/1994 (bordas da abertura de inspeção devem estar a pelo menos 10 cm da superfície da cobertura

do reservatório; a tampa deve possuir travamento).

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção do reservatório.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

N/A

[RES6.3] Observações

A presença de chuva durante a fiscalização prejudicou a avaliação deste item.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

**Não Conforme**

[RES6.14] Observações

O reservatório não possui tubulação para descarga de fundo (item 5.11 da NBR 12217/1994, "Deve ser prevista descarga de fundo, situada abaixo do nível mínimo, com diâmetro não menor que 0,15 m.")


Novo Item Fiscalizado 14.437 - Reservatório metálico elevado taça - Bairro Faveiro - Tambaú (Tambaú)

**Reservatório metálico elevado taça - Bairro Faveiro - Tambaú**

RES. BAIRRO FAVEIRO - TAMBAÚ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. BAIRRO FAVEIRO - TAMBAÚ](#)

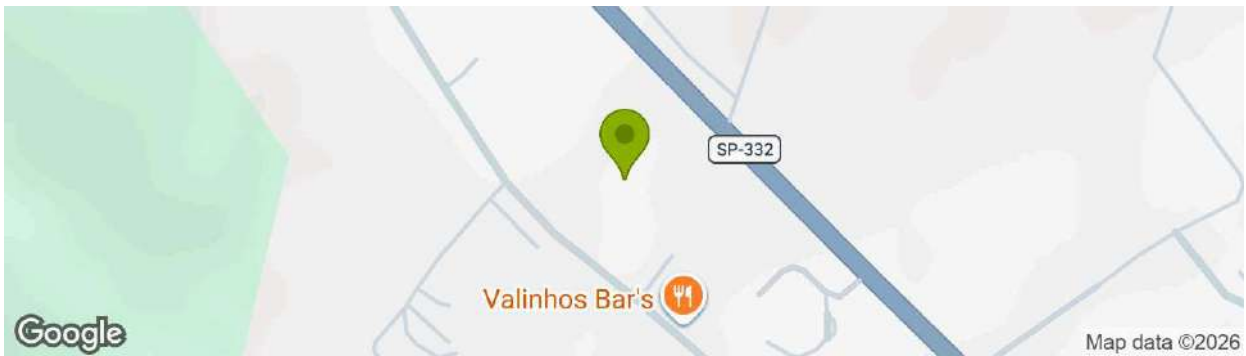

Endereço: 8MPP+2V, Tambaú - SP, 13710-000, Brasil. . **CEP:** 13710-000 / **Cidade:** Tambaú, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-21.53533172607422, long=-47.20198440551758, accuracy=13.653

<b>Fiscalizado</b>	Reservatório metálico elevado taça - Bairro Faveiro - Tambaú #191770143
<b>Data de início da fiscalização</b>	25/03/2026
<b>Data de término da fiscalização</b>	25/03/2026
<b>Observações Gerais</b>	No local existem dois reservatórios, um metálico elevado e em forma de taça, descrito nesta ficha; e um metálico, em forma de paralelepípedo e elevado (posicionado sobre uma estrutura de alvenaria), este último descrito na ficha de fiscalização 14449.

#### Constatações (Fiscalização no Reservatório)

##### Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Vista geral do reservatório.



**Foto 2** - Vista dos dois reservatório presentes no local.



**Foto 3** - Vista da base do reservatório.



**Foto 4** - Vista geral do reservatório.



**Foto 5** - Vista geral do reservatório, evidenciando escada e guarda corpo..



**Foto 6** - Tubulação de saída do reservatório.



**Foto 7** - Tubulação de saída do reservatório.



**Foto 8** - Tubulação de saída do reservatório, ligada à tubulação de saída do reservatório vizinho.



**Foto 9** - Tubulação para conexão de caminhão pipa para abastecimento dos dois reservatórios existentes no local.



**Foto 10** - Tubulação para conexão de caminhão pipa para abastecimento dos dois reservatórios existentes no local.



**Foto 11** - Tubo à esquerda abastece o reservatório em forma de taça, tubo à direita alimenta o reservatório em forma de paralelepípedo.



**Foto 12** - Vista geral da área onde se encontra o reservatório.



**Foto 13** - Antena do SPDA instalado na estrutura.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	N/A
[RES6.1] Observações	Não conformidade já apontada no item fiscalizado 14449.
[RES6.2] Ausência de identificação da área	N/A
[RES6.2] Observações	Não conformidade já apontada no item fiscalizado 14449.
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	<b>Não Conforme</b>
[RES6.11] Observações	Não há sistema para medição de nível no reservatório.
[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor	<b>Não Conforme</b>
[RES6.12] Observações	Não há tubo extravasor visível na estrutura.
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar durante a fiscalização.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar durante a fiscalização.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar durante a fiscalização.
[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	N/A
[RES6.3] Observações	Não foi possível avaliar durante a fiscalização, a presença de chuva prejudicou a avaliação deste item.
[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	<b>Não Conforme</b>
[RES6.14] Observações	Foi observado pontos de corrosão na estrutura, devendo ser realizado tratamento e pintura para proteção.

Fotos de RES6.14



**Foto 1** - Pontos de corrosão na estrutura do reservatório.



**Foto 2** - Pontos de corrosão na estrutura do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 14.448 - Reservatório metálico em forma de taça junto à ETA Fioravante Menegucci em São Pedro dos Morrinhos - Tambaú (Tambaú)

### Reservatório metálico em forma de taça junto à ETA Fioravante Menegucci em São Pedro dos Morrinhos - Tambaú

RES JUNTO À ETA FIORAVANTE MENEGUCCI - TAMBAÚ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES JUNTO À ETA FIORAVANTE MENEGUCCI - TAMBAÚ](#)



Endereço: FQ7X+X2, Tambaú - SP, 13710-000, Brasil. . **CEP:** 13710-000 / **Cidade:** Tambaú, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-21.205394744873047, long=-47.810028076171875, accuracy=13.653

<b>Fiscalizado</b>	Reservatório metálico em forma de taça junto à ETA Fioravante Menegucci em São Pedro dos Morrinhos - Tambaú #191802918
<b>Data de início da fiscalização</b>	25/03/2026
<b>Data de término da fiscalização</b>	25/03/2026
<b>Observações Gerais</b>	

## Constatações (Fiscalização no Reservatório)

### [RES6.0] Observações

No local existe um poço, uma ETA, uma captação superficial em uma represa a aproximadamente 200 metros, um reservatório semienterrado, um reservatório metálico em forma de taça.

### Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Vista geral do reservatório evidenciando escada e guarda corpo.



**Foto 2** - Vista parte inferior do reservatório.



**Foto 3** - Vista interna da área exibindo cercamento com muro e portão metálico.



**Foto 4** - Aterramento da estrutura.



**Foto 5** - Tubo extravasor (esquerda).



**Foto 6** - Placa de identificação da unidade.



**Foto 7** - Vista da fachada da unidade a partir da área externa.



**Foto 8** - Vista do reservatório, a partir do passeio público à frente da unidade.



**Foto 9** - Vista do reservatório, a partir do passeio público à frente da unidade.

**[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada**

**Não Conforme**

**[RES6.4] Observações**

A parte inferior da escada apresenta inclinação maior que 90 graus, em inobservância à NR 18 do Ministério do Trabalho. Deve ser realizada adequação.

**Fotos de RES6.4**



**Foto 1** - Parte inferior da escada em ângulo maior que 90° (ângulo negativo, centro de gravidade do operador restará fora da base da escada).

**[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível**

**Não Conforme**

**[RES6.11] Observações**

Não foi evidenciada a presença de medidor de nível no reservatório, durante a fiscalização.

**[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação**

N/A

**[RES6.9] Observações**

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

**[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação**

N/A

**[RES6.13] Observações**

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

**Não Conforme**

[RES6.10] Observações

A tampa do reservatório se encontra entreaberta, para passagem de tubulação de alimentação. É necessário realizar a adequação para correta ligação da tubulação de alimentação ao reservatório. É necessário o correto fechamento da tampa de inspeção, evitando contaminação da água reservada.

Fotos de RES6.10



**Foto 1** - Foi possível observar, durante a fiscalização, que a tampa de inspeção na parte superior do reservatório se encontra entreaberta, permitindo a passagem de tubulação para o interior do reservatório.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

N/A

[RES6.3] Observações

A presença de chuva durante a fiscalização prejudicou a avaliação deste item.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

**Não Conforme**

[RES6.14] Observações

Reservatório apresenta corrosão, sendo necessário tratamento da corrosão e pintura para proteção.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Reservatório apresenta corrosão.



Foto 2 - Reservatório apresenta corrosão.


Novo Item Fiscalizado 14.449 - Reservatório metálico em forma de paralelepípedo no Bairro Faveiro - Tambaú (Tambaú)

### Reservatório metálico em forma de paralelepípedo no Bairro Faveiro - Tambaú

RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO (FORMA DE PARALELEPÍPEDO) BAIRRO FAVEIRO - TAMBAÚ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO \(FORMA DE PARALELEPÍPEDO\) BAIRRO FAVEIRO - TAMBAÚ](#)

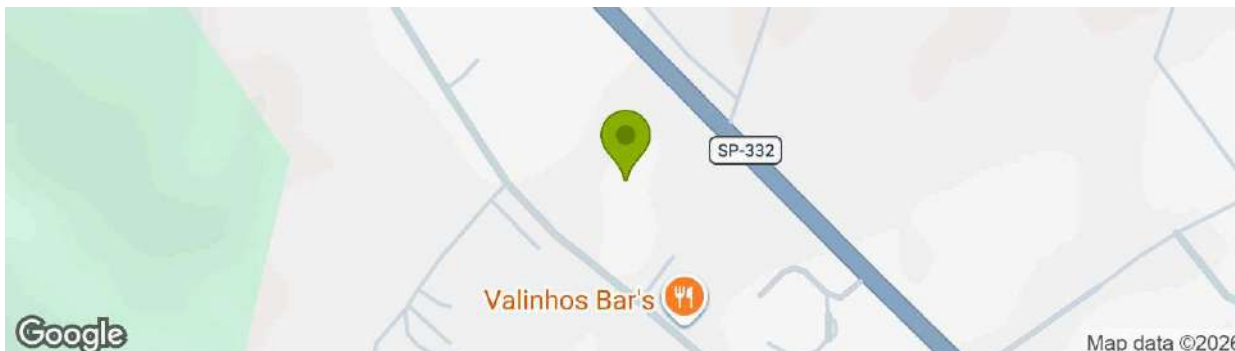

Endereço: 8MPP+2V, Tambaú - SP, 13710-000, Brasil. . CEP: 13710-000 / Cidade: Tambaú, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.205394744873047, long=-47.810028076171875, accuracy=13.653

<b>Fiscalizado</b>	Reservatório metálico em forma de paralelepípedo no Bairro Faveiro - Tambaú #191802915
<b>Data de início da fiscalização</b>	25/03/2026
<b>Data de término da fiscalização</b>	25/03/2026
<b>Observações Gerais</b>	

## Constatações (Fiscalização no Reservatório)

### [RES6.0] Observações

No local existem dois reservatórios, um metálico em forma de taça e um metálico em forma de paralelepípedo.

### Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Vista geral da área onde se encontra o reservatório.



**Foto 2** - Vista geral do reservatório.



**Foto 3** - Vista geral do reservatório.



**Foto 4** - Vista geral do reservatório, evidenciando tubo extravasor.



**Foto 5** - Vista geral do reservatório.



**Foto 6** - Vista geral da parte interna da estrutura de alvenaria sob o reservatório.



**Foto 7** - Vista geral da parte interna da estrutura de alvenaria sob o reservatório.



**Foto 8** - Vista geral da parte interna da estrutura de alvenaria sob o reservatório.

**[RES6.1] A área não está devidamente cercada**

**Não Conforme**

**[RES6.1] Observações**

Não há cercamento na área.

#### Fotos de RES6.1



**Foto 1** - Vista geral da área onde se localizam os reservatórios. Não há qualquer tipo de cercamento que evite acesso indevido.



**Foto 2** - Vista geral da área onde se localizam os reservatórios. Não há qualquer tipo de cercamento que evite acesso indevido.

**[RES6.2] Ausência de identificação da área**

**Não Conforme**

**[RES6.2] Observações**

Não há identificação na área.

**[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados**

N/A

**[RES6.7] Observações**

Item apontado na ficha de fiscalização.

**[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada**

**Não Conforme**

**[RES6.4] Observações**

Não há guarda corpos na parte superior do reservatório. Não há escada para acesso à parte superior do reservatório.

**[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível**

**Não Conforme**

**[RES6.11] Observações**

Durante a fiscalização, foi evidenciada a ausência de medidor

de nível no reservatório.

**[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação**

**Não Conforme**

**[RES6.9] Observações**

Não foi possível avaliar a parte superior do reservatório durante a avaliação.

**[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação**

N/A

**[RES6.13] Observações**

Não foi possível avaliar a parte superior do reservatório durante a avaliação.

**[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições**

N/A

**[RES6.10] Observações**

Não foi possível avaliar a parte superior do reservatório durante a avaliação.

**[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes**

**Não Conforme**

#### Fotos de RES6.3



**Foto 1** - Vazamentos na estrutura acima da porta da base do reservatório.



**Foto 2** - Vazamento no tubo extravasor.



**Foto 3** - Acúmulo da água que vaza pelo tubo extravasor.

**[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**

**Não Conforme**

**[RES6.14] Observações**

A estrutura de alvenaria que suporta o reservatório apresenta avançado sinal de deterioração pelo

tempo, assim como a parte metálica do reservatório apresenta corrosão.

#### Fotos de RES6.14



**Foto 1** - Alvenaria em mal estado de conservação e partes metálicas apresentando corrosão.



**Foto 2** - Alvenaria em mal estado de conservação e partes metálicas apresentando corrosão.



**Foto 3** - Alvenaria em mal estado de conservação e partes metálicas apresentando corrosão.



**Foto 4** - Alvenaria em mal estado de conservação e partes metálicas apresentando corrosão.



**Foto 5** - Alvenaria em mal estado de conservação e partes metálicas apresentando corrosão.



**Foto 6** - Alvenaria em mal estado de conservação e partes metálicas apresentando corrosão.




**Foto 7** - Alvenaria em mal estado de conservação e partes metálicas apresentando corrosão.

## Reservatório Andrezza - Tambaú

RESERVATÓRIO ANDREAZZA - TAMBAÚ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ANDREAZZA - TAMBAÚ](#)

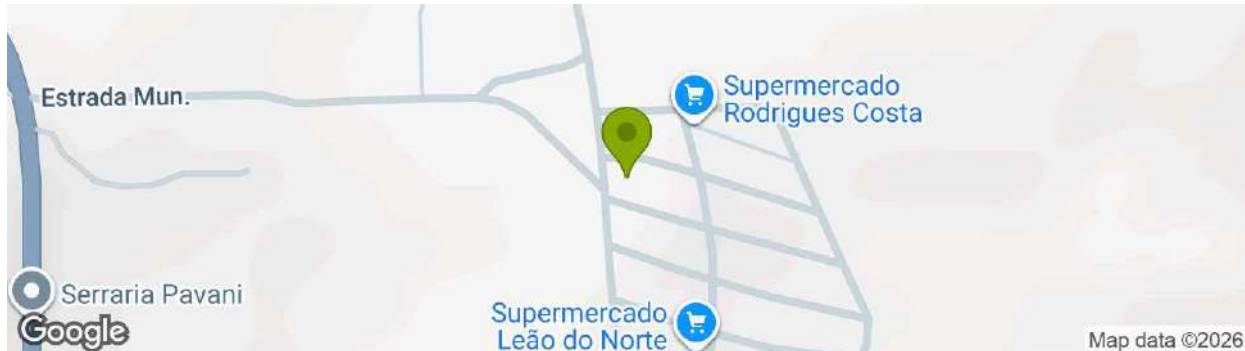

Endereço: R. Ruan Charles Tortello, 25 - Inês Corso Andrezza, Tambaú - SP, 13710-000, Brasil. nº 25. . CEP: 13710-000 / Cidade: Tambaú, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6881719, long=-47.2749264, accuracy=13.653

<b>Fiscalizado</b>	Reservatório Andrezza - Tambaú #191802917
<b>Data de início da fiscalização</b>	25/03/2026
<b>Data de término da fiscalização</b>	25/03/2026
<b>Observações Gerais</b>	Não foi possível o acesso ao interior da área, uma vez que o prestador não dispunha da chave correta para acesso ao local.

### Constatações (Fiscalização no Reservatório)

#### Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Vista geral da área onde se encontra o reservatório, a partir do passeio público, evidenciando cercamento da área.



**Foto 2** - Vista geral da área onde se encontra o reservatório, a partir do passeio público, evidenciando cercamento da área.



**Foto 3** - Tubo de alimentação, escadas e guarda corpos do reservatório.



**Foto 4** - Escadas e guarda corpos do reservatório.



**Foto 5** - Vista geral da área, a partir do passeio público.



**Foto 6** - Tubo extravasor, no alto, à direita da escada.

**[RES6.2] Ausência de identificação da área**

N/A

**[RES6.2] Observações**

Não conformidade já apontada no relatório de fiscalização 244/2025, em aberto e dentro do prazo para resolução.

**[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados**

N/A

**[RES6.7] Observações**

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

**[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível**

N/A

**[RES6.11] Observações**

Não conformidade já apontada no relatório de fiscalização 244/2025, em aberto e dentro do prazo para resolução.

**[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor**

Conforme

[RES6.12] Observações

Foi possível verificar a presença de tubo extravasor no reservatório.

Fotos de RES6.12



Foto 1 - Tubo extravasor, no alto, à direita da escada.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

Novo Item Fiscalizado 14.452 - Booster Andrezza - Tambaú (Tambaú)

**Booster Andrezza - Tambaú**

BOOSTER RESERVATÓRIO ANDREAZZA - TAMBAÚ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [BOOSTER RESERVATÓRIO ANDREAZZA - TAMBAÚ](#)



Endereço: R. Sérgio Aparecido Marsola, 55 - Inês Corso Andreazza, Tambaú - SP, 13710-000, Brasil. nº 55. . CEP: 13710-000 / Cidade: Tambaú, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-21.691575, long=-47.2738487, accuracy=13.653

<b>Fiscalizado</b>	Booster Andreazza - Tambaú #191802923
<b>Data de início da fiscalização</b>	25/03/2026
<b>Data de término da fiscalização</b>	25/03/2026
<b>Observações Gerais</b>	

### Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

#### Fotos de [EEA4.0]



**Foto 1** - Vista geral da edificação que abriga a EEA, a partir do passeio público. O acesso ao interior é limitado pela presença de portão metálico e cadeado.



**Foto 2** - Vista da parte interna da edificação onde se localiza a EEA.



**Foto 3** - Vista geral da EEA.



**Foto 4** - Conjunto moto-bomba da EEA. A posição onde se encontrava a bomba reserva está vazia.



**Foto 5** - Painel elétrico de comando das bombas.



Foto 6 - Painel elétrico de comando das bombas.

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEA4.5] Observações

Não foi evidenciado placa ou sinal que identifique a área.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEA4.3] Observações

Durante a fiscalização foi observado que a posição da bomba reserva está vazia, com a tubulação em espera. O prestador informou que a bomba reserva foi retirada para manutenção.

Fotos de [EEA4.3]



Foto 1 - Ausência de bomba reserva na EEA.

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEA4.4] Observações

Durante a fiscalização foi verificada a ausência de extintor de incêndio na unidade.

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA4.10] Observações

Foi observado que o piso no interior da unidade apresenta cortes e valetas com tubulação exposta. Resíduos de entulho

estão depositados em um canto e a valas abertas permanecem sem fechamento, havendo risco de acidente. É necessário realizar o fechamento das aberturas no piso e a remoção do entulho depositado na unidade.

#### Fotos de [EEA4.10]



**Foto 1** - Cortes no piso e valas abertas.



**Foto 2** - Cortes no piso e valas abertas. Entulho depositado na unidade.


Novo Item Fiscalizado 14.453 - EEA recalque para reservatório elevado (junto à ETA João Piovezana) - Tambaú (Tambaú)

#### EEA recalque para reservatório elevado (junto à ETA João Piovezana) - Tambaú

EEA RES. ELEVADO - TAMBAÚ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA RES. ELEVADO - TAMBAÚ](#)

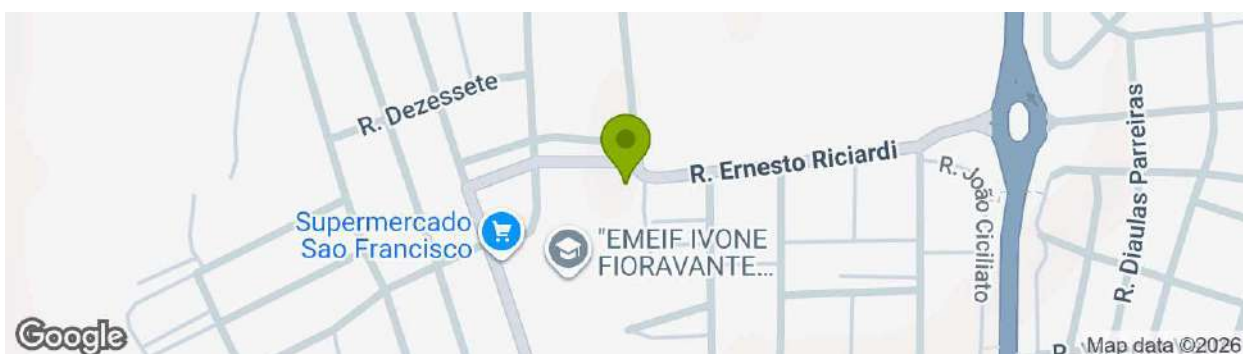

Endereço: R. Dionísio Quáglio, 469 - Jardim do Trevo, Tambaú - SP, 13710-000, Brasil. nº 469. .  
**CEP:** 13710-000 / **Cidade:** Tambaú, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-21.7076913, long=-47.2865986, accuracy=13.653

<b>Fiscalizado</b>	EEA recalque para reservatório elevado (junto à ETA João Piovezana) - Tambaú #191802922
<b>Data de início da fiscalização</b>	25/03/2026
<b>Data de término da fiscalização</b>	25/03/2026

**Observações Gerais**

A unidade se localiza no interior da área da sede do DEMAET. Esta elevatória possui três bombas que alimentam o Reservatório Elevado (bombas 1, 2 e 4) e uma que alimenta o Reservatório Apoiado (bomba 3). Separou-se o subsistema entre "RES. ELEVADO" e "RES. APOIADO". Os conjuntos 1 e 2 ficam dentro da casa de bombas enquanto os conjuntos 3 e 4 ficam do lado de fora, protegidos por abrigo metálico.

### Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

#### Fotos de [EEA4.0]



**Foto 1** - Vista geral do interior da casa de bombas, sendo possível visualizar conjuntos moto-bomba 1 e 2.



**Foto 2** - Guias metálicas para auxílio no içamento de bombas, em caso de manutenção.



**Foto 3** - Painel elétrico das bombas.



**Foto 4** - Painel elétrico das bombas, aberto. Cada bomba possui equipamento para partida em rampa.



**Foto 5** - Vista externa da edificação que abriga os conjuntos motobomba 1 e 2 (recalque para reservatório elevado).



**Foto 6** - Vista dos abrigos dos conjuntos motobomba 3 (esquerda) e 4 (direita).



**Foto 7** - Conjunto motobomba 4.



**Foto 8** - Conjunto motobomba 4.



**Foto 9** - Drenagem da água de lubrificação de gaixetas, saindo da edificação com bombas 1 e 2.



**Foto 10** - Drenagem da água de lubrificação de gaixetas das bombas 3 e 4.



**Foto 11** - Painel elétrico localizado dentro da casa de bombas.



**Foto 12** - Painel elétrico do conjunto motobomba 4.



**Foto 13** - Painel elétrico do conjunto motobomba 4, aberto.

[EEA4.7] Observações

A água de lubrificação de gaixetas está se acumulando no piso no interior da casa de bombas.

Fotos de [EEA4.7]



**Foto 1** - Acúmulo de água de lubrificação de gaixetas no piso do interior da casa de bombas.



**Foto 2** - Água de lubrificação de gaixetas.



**Foto 3** - Acúmulo de água de lubrificação de gaixetas no piso do interior da casa de bombas.

[EEA4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

N/A

[EEA4.9] Observações

Extintor de incêndio presente na unidade apresenta validade vencida. Não conformidade em aberto com emissão de auto de multa recentemente e em fase recursal.

Fotos de [EEA4.9]



**Foto 1** - Extintor de incêndio presente na unidade apresenta validade vencida.



**Foto 2** - Extintor de incêndio presente na unidade apresenta validade vencida.



**Foto 3** - Extintor de incêndio presente na unidade apresenta validade vencida.


Novo Item Fiscalizado 14.646 - EEA recalque para reservatório metálico apoiado (junto à ETA João Piovezana) - Tambaú (Tambaú)

### EEA recalque para reservatório metálico apoiado (junto à ETA João Piovezana) - Tambaú

EEA RES. APOIADO - TAMBAÚ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA RES. APOIADO - TAMBAÚ](#)

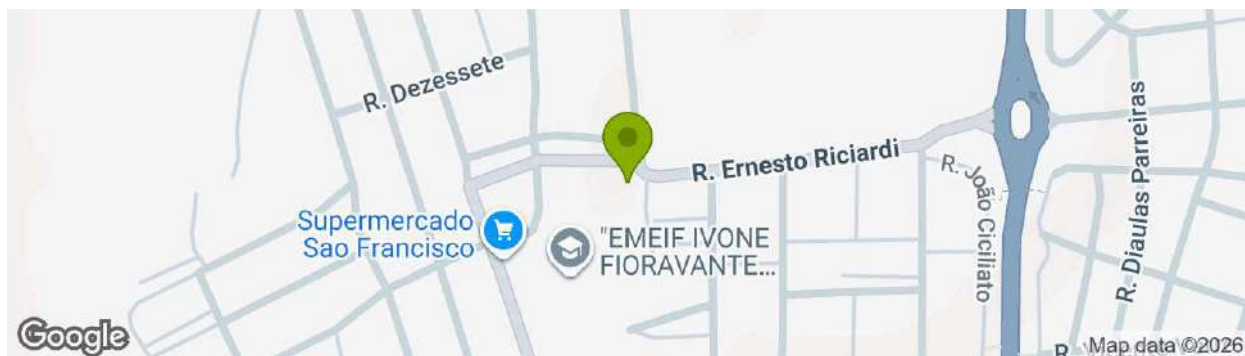

Endereço: R. Dionísio Quáglio, 469 - Jardim do Trevo, Tambaú - SP, 13710-000, Brasil. nº 469. .  
**CEP:** 13710-000 / **Cidade:** Tambaú, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-21.7074219, long=-47.2866465, accuracy=13.653

<b>Fiscalizado</b>	EEA recalque para reservatório metálico apoiado (junto à ETA João Piovezana) - Tambaú #191781655
<b>Data de início da fiscalização</b>	25/03/2026
<b>Data de término da fiscalização</b>	25/03/2026
<b>Observações Gerais</b>	A unidade se localiza no interior da área da sede do DEMAET. Esta elevatória possui três bombas que alimentam o Reservatório Elevado (bombas 1, 2 e 4) e uma que alimenta o Reservatório Apoiado (bomba 3). Separou-se o subsistema entre "RES. ELEVADO" e "RES. APOIADO". Os conjuntos 1 e 2

ficam dentro da casa de bombas enquanto os conjuntos 3 e 4 ficam do lado de fora, protegidos por abrigo metálico.

## Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

### Fotos de [EEA4.0]



**Foto 1** - Vista do abrigo metálico onde se localiza o conjunto moto bomba.



**Foto 2** - Vista do reservatório apoiado (ao fundo), que recebe a água recalçada pela EEA fiscalizada.



**Foto 3** - Conjunto moto bomba instalado.



**Foto 4** - Drenagem da água de lubrificação de gaixeta.



**Foto 5** - Tubulação de recalque.



**Foto 6** - Conjunto moto bomba instalado.



**Foto 7** - Vista geral EEA.



**Foto 8** - Vista geral da EEA (abrigo metálico à frente).

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[EEA4.3] Observações

Durante a fiscalização foi verificado a existência de equipamentos reserva em almoxarifado para a EEA.

Fotos de [EEA4.3]



**Foto 1** - Conjunto reserva (para captação) armazenado em almoxarifado.



**Foto 2** - Conjunto reserva (para EEA) armazenado em almoxarifado.



**Foto 3** - Conjunto reserva armazenado em almoxarifado.



**Foto 4** - Conjunto reserva armazenado em almoxarifado.

[EEA4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

N/A

[EEA4.9] Observações

Extintor localizado na EEA está vencido. Apontamento já registrado no item fiscalizado 14453.

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

N/A

[EEA4.8] Observações


A presença de chuva durante a fiscalização prejudicou a avaliação deste item.

## Investimentos visitados

Novo Item Fiscalizado 14.450 - Nova captação subterrânea - Bairro Faveiro - Tambaú (Tambaú)

## Nova captação subterrânea - Bairro Faveiro - Tambaú

Investimentos

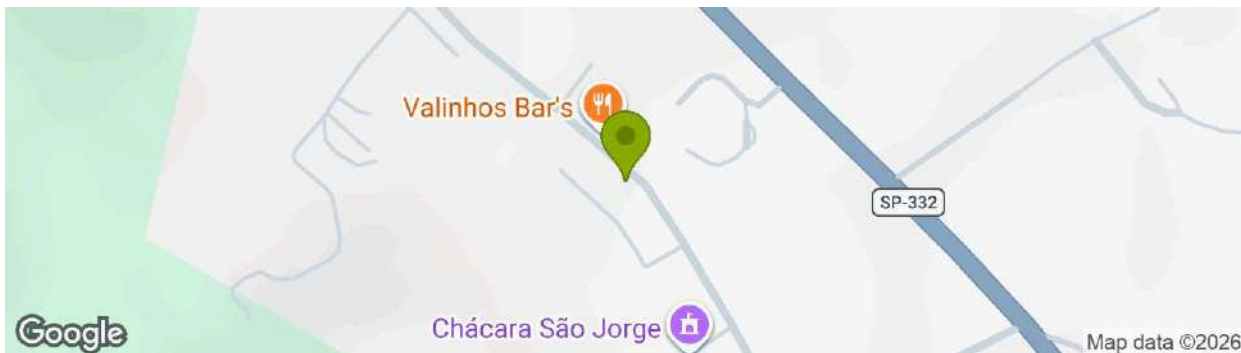

Endereço: 8MMQ+66 Tambaú - SP, Brasil. . CEP: 13710-000 / Cidade: Tambaú, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-21.205394744873047, long=-47.810028076171875, accuracy=13.653

<b>Fiscalizado</b>	Nova captação subterrânea - Bairro Faveiro - Tambaú #191802924
<b>Data de início da fiscalização</b>	25/03/2026
<b>Data de término da fiscalização</b>	25/03/2026
<b>Observações Gerais</b>	Foi inspecionada instalação do Prestador no Bairro Faveiros, na qual se encontram uma captação subterrânea e um reservatório metálico cilíndrico apoiado, ambos resultado de investimentos no sistema, porém ainda inativos. Recomenda-se a roçada e limpeza da área interna da unidade.

### Constatações (Investimentos)

#### Fotos de [CG-9.0]



**Foto 1** - Vista geral da unidade, a partir do passeio público.



**Foto 2** - Vista geral da captação.



Foto 3 - Vista geral da captação.

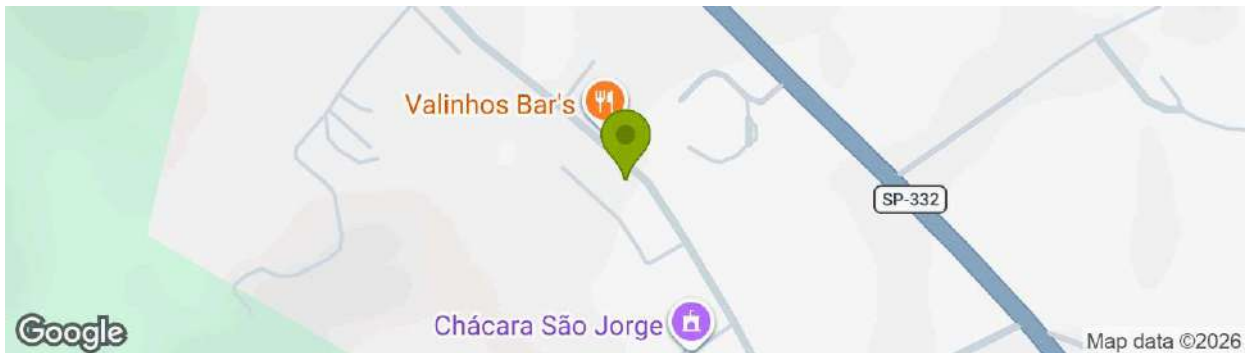


Foto 4 - Painel elétrico da bomba do poço.

Novo Item Fiscalizado 14.645 - Novo Reservatório Bairro Faveiros - Tambaú (Tambaú)

### Novo Reservatório Bairro Faveiros - Tambaú

Investimentos



Endereço: 8MMQ+66, Tambaú - SP, 13710-000, Brasil. . CEP: 13710-000 / Cidade: Tambaú, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.53533172607422, long=-47.20198440551758, accuracy=13.653

<b>Fiscalizado</b>	Novo Reservatório Bairro Faveiros - Tambaú #191772018
<b>Data de início da fiscalização</b>	25/03/2026
<b>Data de término da fiscalização</b>	25/03/2026
<b>Observações Gerais</b>	Foi inspecionada instalação do Prestador no Bairro Faveiros, na qual se encontram uma captação subterrânea e um reservatório metálico cilíndrico apoiado, ambos resultado de investimentos no sistema, porém ainda inativos. Recomenda-se a roçada e limpeza da área interna da unidade.

Constatações (Investimentos)

Fotos de [CG-9.0]



**Foto 1** - Vista geral do reservatório.



**Foto 2** - Vista geral do reservatório.



**Foto 3** - Vista geral do reservatório.



**Foto 4** - Vista geral do reservatório.



**Foto 5** - Vista geral do reservatório.

—  
**Mateus Spinelli da Silva**

*Analista de Regulação e Fiscalização*

(editado 4 vezes - última modificação: 16/04/2026 11:37:10)

É base de:

[Auto de Notificação 122/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 343/2026 - Revisão/aprovação do relatório de fiscalização 108/2026](#)

[Ofício 838/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 272/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

**Tramitação 1-  
108/2026**

07/04/2026 15:40

(Encaminhado)

Mateus S. D3

D1 - Adm Direta ...

CC

Encaminhamento para setor correto.

—  
**Mateus Spinelli da Silva**

*Analista de Regulação e Fiscalização*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

16/04/2026 08:52:11 Mateus Spinelli da Silva D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.435..](#)

16/04/2026 08:54:33 Mateus Spinelli da Silva D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.449..](#)

16/04/2026 09:05:47 Mateus Spinelli da Silva D1 emitiu o [Auto de Notificação 122/2026](#) a partir deste documento.

16/04/2026 11:38:22 Mateus Spinelli da Silva D1 assinou digitalmente [Relatório de Fiscalização 108/2026](#) com o certificado **MATEUS SPINELLI DA SILVA** CPF 368.XXX.XXX-33 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

**Tramitação 2-  
108/2026**

16/04/2026 11:39

(Encaminhado)

Mateus S. D1

DTO - Diretoria ...

*A/C Vanessa P.*

CC

Vanessa, bom dia.

Encaminho relatório de fiscalização programada ocorrida nos sistemas de água e esgoto de Tambaú, no dia 25/03/26, para prosseguimento.

Obrigado!

—  
**Mateus Spinelli da Silva**

*Analista de Regulação e Fiscalização*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

16/04/2026 11:40:02 Mateus Spinelli da Silva D1 arquivou.