



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
731.617.750.685.743.306

Arespcj

CC

01/04/2026 15:36

Município

Conchal

· 19 3866-8600

CNPJ 45.331.188/0001-99

D1

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CONCHAL

PRESTADOR: SECRETÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO - SAE

Verificação de Não Conformidades

Americana, abril de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Conchal

Prefeito: Orlando Caleffi Junior

Endereço: Francisco Ferreira Alves, 364 - Centro

Telefone: (19) 3866-8600

E-mail: prefeito@conchal.sp.gov.br

Convênio de Cooperação: nº 09/2025, assinado em 11/08/2025

1.2 PRESTADOR

Nome: Secretaria de Água e Esgoto

Responsável legal: Nilton de Praga Barbosa da Silva

Endereço: Rua Francisco ferreira Alves, 364 - Centro

Telefone: (19) 3866-8600

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Pedro Henrique Damada – Analista de Regulação e Fiscalização

Viviane Emanuelle da Silva – Estagiária

2.2 PRESTADOR

Nilton de Praga Barbosa da Silva – Secretário de Água e Esgoto

3. FISCALIZAÇÃO

Em **30/03/2026**, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

Tabela 1 - Não Conformidades identificadas no município de Conchal.

Subsistema	Código Não Conformidade	Descrição da Não Conformidade	Prazo para solução
EEE DISTRITO INDUSTRIAL	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE ESPERANÇA I	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE PRINCIPAL	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ETE CONCHAL	ETE-8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Em até 180 dias
ETE CONCHAL	ETE-8.26	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Em até 180 dias
ETE TUJUGUABA	ETE-8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Em até 180 dias
ETE TUJUGUABA	ETE-8.26	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Em até 180 dias
ETE TUJUGUABA	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETE TUJUGUABA	ETE-8.3	Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO JARDIM PORTO SEGURO	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias

RESERVATÓRIO JARDIM PORTO SEGURO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO JARDIM PORTO SEGURO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO JARDIM SANTO ANTONIO	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO JARDIM SANTO ANTONIO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO JARDIM SANTO ANTONIO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO VIVALDINI (JARDIM JÚLIA)	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO VIVALDINI (JARDIM JÚLIA)	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Reservatório

Item Fiscalizado 14.488 - RES Jd. Porto Seguro

RES Jd. Porto Seguro

RESERVATÓRIO JARDIM PORTO SEGURO - CONCHAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO JARDIM PORTO SEGURO - CONCHAL](#)




Endereço: R. Francisco Stoco, 30 - Porto Seguro, Conchal - SP, 13835-000, Brasil. nº 30. . **CEP:** 13835-000 / **Cidade:** Conchal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.348543167114258, long=-47.17237091064453, accuracy=13.653

Fiscalizado

#192584593

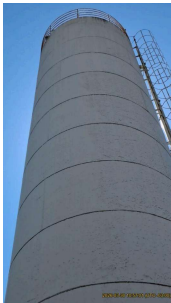Data de início da fiscalização	30/03/2026
Data de término da fiscalização	30/03/2026
Observações Gerais	
Constatações (Fiscalização no Reservatório)	
[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
Fotos de RES6.0	
	
Foto 1 - Vista geral do reservatório.	Foto 2 - Tubulação de distribuição.
	
Foto 3 - Escada de acesso ao topo, tubulação de entrada de água e tubulação extravasora.	Foto 4 - Vista lateral do reservatório.
	
Foto 5 - Base do reservatório.	
[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Não Conforme
[RES6.1] Observações	O Prestador deu início ao processo de aquisição de materiais, estando a instalação prevista para os próximos meses.
[RES6.2] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[RES6.2] Observações	Providenciar placa de identificação.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

O reservatório dispõe de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), composto por haste captora e suportes para passagem do condutor de descida; contudo, é necessário realizar o aterramento para o adequado funcionamento do sistema.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível avaliar.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível avaliar.


Item Fiscalizado 14.489 - RES Jd. Santo Antônio

RES Jd. Santo Antônio

RESERVATÓRIO JARDIM SANTO ANTONIO - CONCHAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO JARDIM SANTO ANTONIO - CONCHAL](#)

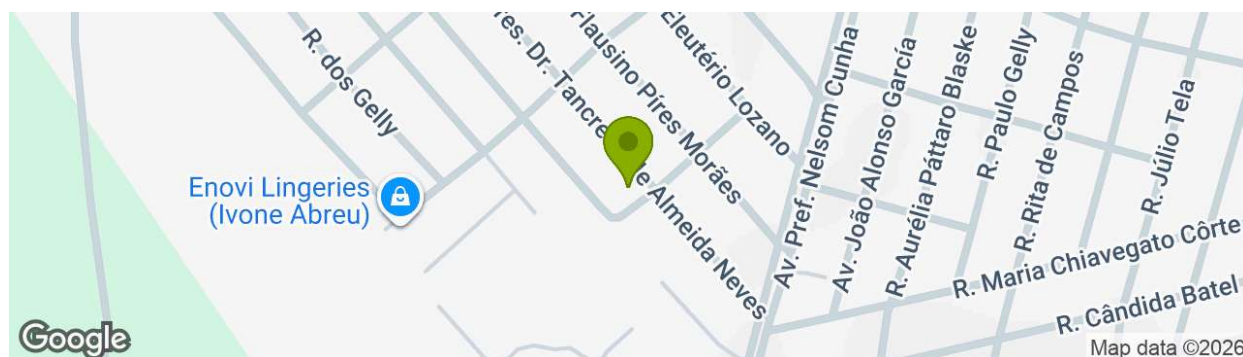

Endereço: R. Pres. Dr. Tancredo de Almeida Neves, 330 - Santo Antonio, Conchal - SP, 13835-000, Brasil. nº 330. . **CEP:** 13835-000 / **Cidade:** Conchal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3465026, long=-47.1742826, accuracy=13.653

Fiscalizado	#192584596
Data de início da fiscalização	30/03/2026
Data de término da fiscalização	30/03/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Tubulação para distribuição.



Foto 3 - Escada de acesso ao topo, tubulação de entrada de água e tubulação extravasora.



Foto 4 - Tubulação para distribuição.



Foto 5 - Base do reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[RES6.1] Observações

O Prestador deu início ao processo de aquisição de materiais, estando a instalação prevista para os próximos meses.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.2] Observações	Providenciar placa de identificação.
[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Não Conforme
[RES6.7] Observações	Providenciar a instalação de para-raios.
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar.

Item Fiscalizado 14.490 - RES Vivaldini (Jd. Júlia)

RES Vivaldini (Jd. Júlia)

RESERVATÓRIO VIVALDINI (JARDIM JÚLIA) - CONCHAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO VIVALDINI \(JARDIM JÚLIA\) - CONCHAL](#)



Endereço: R. Raimundo Carneiro dos Santos, 245 - Conchal Velho, Conchal - SP, 13835-000, Brasil. nº 245. . CEP: 13835-000 / Cidade: Conchal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3289107, long=-47.1844358, accuracy=13.653

Fiscalizado	#192584597
Data de início da fiscalização	30/03/2026
Data de término da fiscalização	30/03/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Escada de acesso ao topo do reservatório e tubulação de entrada de água.

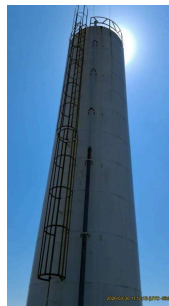


Foto 2 - Vista do topo do reservatório.



Foto 3 - Base do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista lateral do reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[RES6.1] Observações

O Prestador deu início ao processo de aquisição de materiais, estando a instalação prevista para os próximos meses.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações	Providenciar a instalação de para-raios no reservatório.
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar.

Estação Elevatória de Esgoto

Item Fiscalizado 14.482 - EEE Principal

EEE Principal

EEE PRINCIPAL - CONCHAL

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE PRINCIPAL - CONCHAL](#)

Endereço: R. Pádua Sales, 316 - Conchal Velho, Conchal - SP, 13835-000, Brasil. nº 316. .

CEP: 13835-000 / Cidade: Conchal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3261407, long=-47.1733377, accuracy=13.653

Fiscalizado	#192584579
Data de início da fiscalização	30/03/2026
Data de término da fiscalização	30/03/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

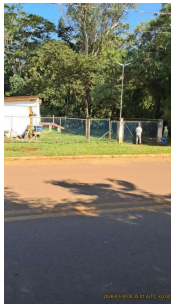


Foto 1 - Vista geral da estação elevatória de esgoto.



Foto 2 - Motobomba (Faz parte de um conjunto, sendo uma utilizada em operação, e outra em reserva).



Foto 3 - Motobomba (Faz parte de um conjunto, sendo uma utilizada em operação, e outra em reserva).

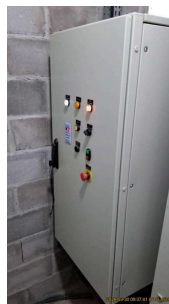


Foto 4 - Painel elétrico.



Foto 5 - Painel elétrico.



Foto 6 - Painel elétrico.



Foto 7 - Ponto de entrada de esgoto.



Foto 8 - Tubulação de recalque do esgoto para a ETE.

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

N/A

[EEE7.5] Observações

Segundo o prestador, há uma peneira instalada no ponto de entrada; contudo, não foi possível verificá-la nem avaliá-la devido ao fechamento do local.

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEE7.4] Observações

O prestador informou que o processo de compra já se encontra em fase final, e que a instalação dos extintores de incêndio deve ocorrer em breve.


Item Fiscalizado 14.484 - EEE Boa Esperança I

EEE Boa Esperança I

EEE ESPERANÇA I - CONCHAL

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE ESPERANÇA I - CONCHAL](#)

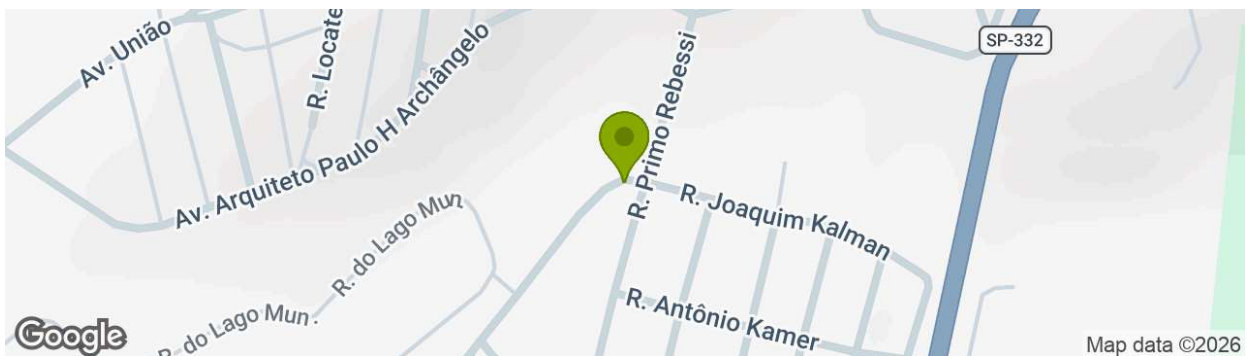

Endereço: R. Rebessi, 845 - Lago, Conchal - SP, 13836-106, Brasil. nº 845. . **CEP:** 13836-106 /
Cidade: Conchal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3354062, long=-47.1599829, accuracy=13.653

Fiscalizado #192584583

Data de início da fiscalização 30/03/2026

Data de término da fiscalização 30/03/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Portão de acesso para a estação elevatória de esgoto.



Foto 2 - Local da peneira utilizada para remoção de sólidos grosseiros.



Foto 3 - Tampas de proteção das moto bombas.



Foto 4 - Local onde se encontram instaladas as motobombas submersas, com uma unidade em operação e outra mantida como reserva.



Foto 5 - Painel elétrico.



Foto 6 - Gerador de energia.

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

N/A

[EEE7.5] Observações

A peneira encontrava-se coberta pelo esgoto no momento da inspeção, impossibilitando sua visualização.

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEE7.4] Observações

O prestador informou que o processo de compra já se encontra em fase final, e que a

instalação dos
extintores de incêndio
deve ocorrer em breve.

Item Fiscalizado 14.485 - EEE Distrito Industrial

EEE Distrito Industrial

EEE DISTRITO INDUSTRIAL - CONCHAL

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE DISTRITO INDUSTRIAL - CONCHAL](#)



Endereço: R. Ver. Reinaldo Ferreira de Melo, 456 - Água Branca, Conchal - SP, 13835-000, Brasil. nº 456. . **CEP:** 13835-000 / **Cidade:** Conchal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3513088, long=-47.1611188, accuracy=13.653

Fiscalizado #192584582

Data de início da fiscalização 30/03/2026

Data de término da fiscalização 30/03/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [EEE7.0]

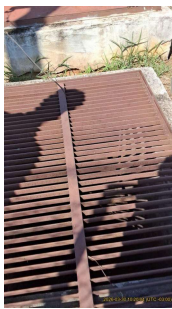


Foto 1 - Área destinada à instalação da peneira para retenção de sólidos grosseiros.

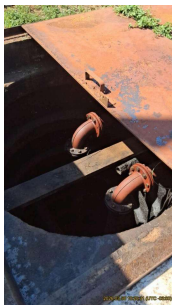


Foto 3 - Local de instalação do conjunto de motobombas.

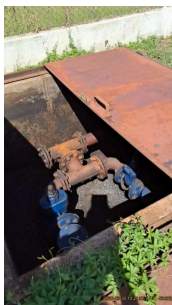


Foto 5 - Conjuntos de válvulas e registros.



Foto 7 - Painele elétrico.



Foto 2 - Área onde se encontram instalados a peneira e o conjunto de motobombas.



Foto 4 - Local de instalação do conjunto de motobombas.



Foto 6 - Gerador de energia.



Foto 8 - Vista geral da estação elevatória de esgoto.

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

N/A

[EEE7.5] Observações

A peneira encontrava-se coberta pelo esgoto no momento da inspeção, impossibilitando sua visualização.

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEE7.4] Observações

O prestador informou que o processo de compra já se encontra em fase final, e que a instalação dos extintores de incêndio deve ocorrer em breve.


Item Fiscalizado 14.487 - EEE Trevo Clarice Turco

EEE Trevo Clarice Turco

EEE TREVO CLARICE TURCO - CONCHAL

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE TREVO CLARICE TURCO - CONCHAL](#)

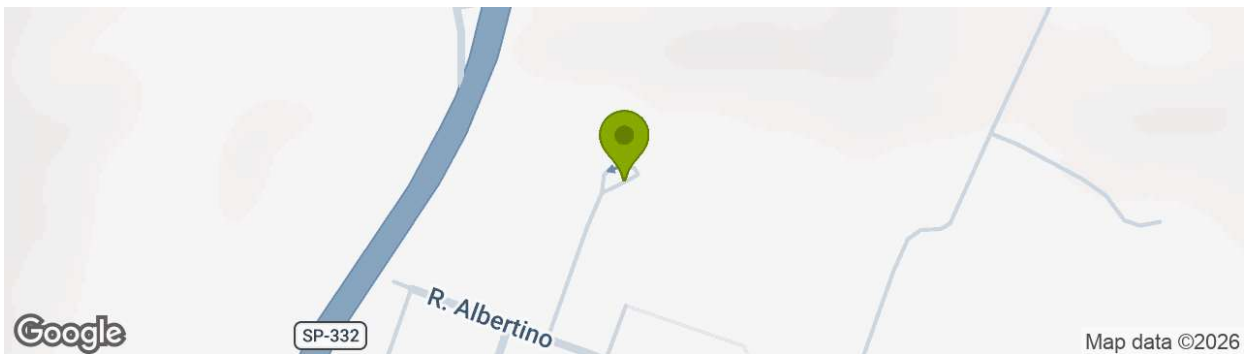

Endereço: Tv. Clarice Turco, 202 - Tujuguaba, Conchal - SP, 13839-016, Brasil. nº 202. . **CEP:** 13839-016 / **Cidade:** Conchal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.375855, long=-47.1639754, accuracy=13.653

Fiscalizado	#192584588
Data de início da fiscalização	30/03/2026
Data de término da fiscalização	30/03/2026
Observações Gerais	Estação elevatória responsável pelo bombeamento do esgoto do distrito de Tujuguaba até a ETE localizada no mesmo distrito.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Conjunto de motobombas.



Foto 2 - Vista geral da elevatória de esgoto.



Foto 3 - Vista geral da elevatória de esgoto.



Foto 4 - Moto bomba reserva.

Estação de Tratamento de Esgoto


Item Fiscalizado 14.483 - ETE Conchal

ETE Conchal

ETE CONCHAL - CONCHAL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE CONCHAL - CONCHAL](#)

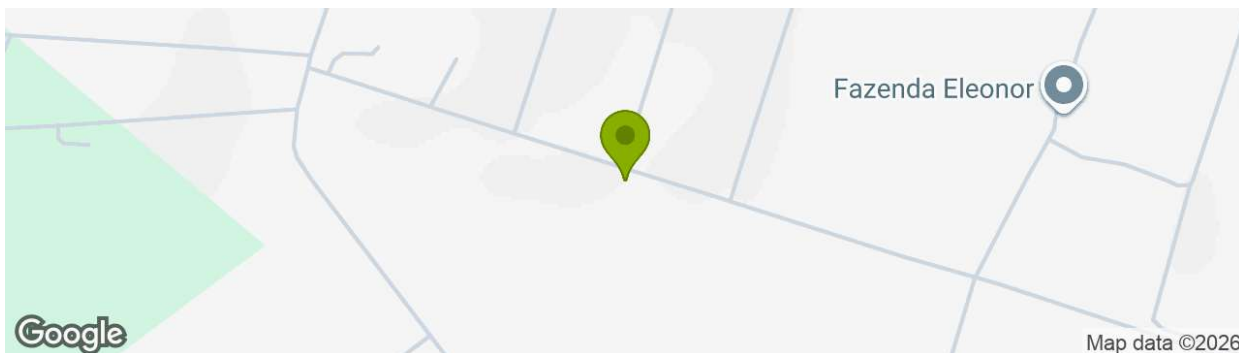

Endereço: MRRH+6J, Conchal - SP, 13835-000, Brasil. . **CEP:** 13835-000 / **Cidade:** Conchal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3094578, long=-47.1709525, accuracy=13.653

Fiscalizado #192584580

Data de início da fiscalização 30/03/2026

Data de término da fiscalização 30/03/2026

Observações Gerais

A ETE Conchal recebe cerca de 97% do esgoto advindo do município, sendo constituída por quatro lagoas: as duas primeiras anaeróbias e as duas restantes facultativas.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [ETE8.0]

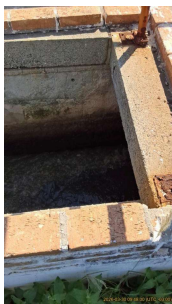


Foto 1 - Ponto de entrada do esgoto bruto.

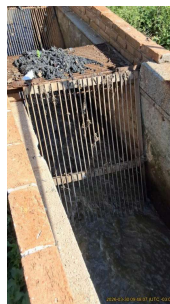


Foto 2 - Primeira unidade de gradeamento grosseiro do sistema.

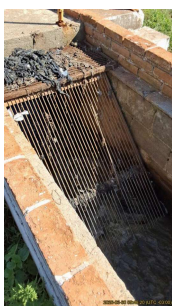


Foto 3 - Segunda unidade de gradeamento grosseiro do sistema.



Foto 4 - Passagem do esgoto bruto para as lagoas.

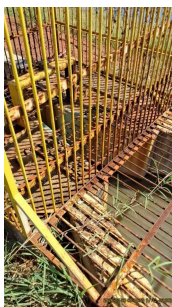


Foto 5 - Calha Parshall.



Foto 6 - Ponto de entrada do esgoto na primeira lagoa.



Foto 7 - Vista geral da primeira lagoa.



Foto 8 - Vista geral da quarta lagoa.



Foto 9 - Ponto de saída do efluente tratado. O efluente passa pela Calha Parshall e é lançado no emissário para deságue no rio.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Não Conforme

[ETE8.13] Observações

Segundo o laudo de automonitoramento do efluente, a amostragem realizada em fevereiro indicou DBO de 62 mg/L no efluente tratado, com eficiência de remoção de 74%, considerando uma DBO afluente de 245 mg/L. Esses resultados evidenciam o não atendimento aos padrões de emissão estabelecidos na legislação vigente.

[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Não Conforme

[ETE8.26] Observações


O prestador possui outorga de lançamento (documento em anexo); contudo, sua validade expira em abril de 2026. Dessa forma, o prestador deverá providenciar, junto ao órgão competente, a renovação do referido documento.

ETE Tujuguaba

ETE TUJUGUABA - CONCHAL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE TUJUGUABA - CONCHAL](#)

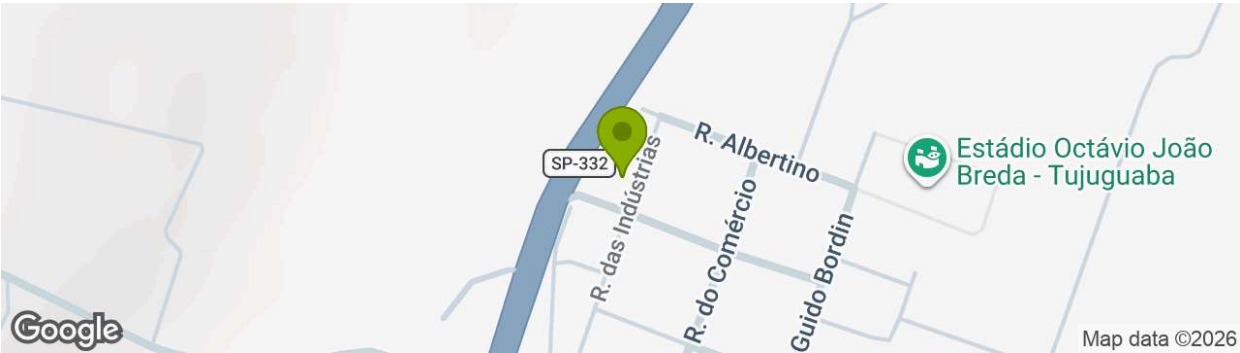

Endereço: R. das Indústrias, 69 - Tujuguaba, Conchal - SP, 13835-000, Brasil. nº 69. . **CEP:** 13835-000 / **Cidade:** Conchal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.377237, long=-47.167902, accuracy=13.653

Fiscalizado	#192584587
Data de início da fiscalização	30/03/2026
Data de término da fiscalização	30/03/2026
Observações Gerais	A ETE é responsável pelo tratamento do esgoto oriundo do distrito de Tujuguaba.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Passagem do esgoto.



Foto 2 - Primeira grade do conjunto de gradeamento grosseiro.

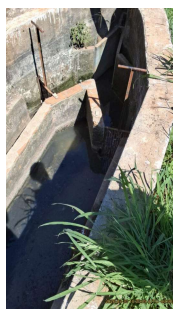


Foto 3 - Segunda grade do conjunto de gradeamento grosseiro.

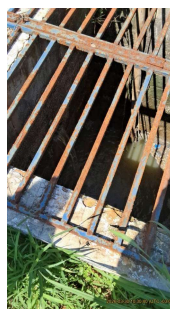


Foto 4 - Ponto de entrada do esgoto.



Foto 5 - Ponto de entrada do esgoto no tanque séptico, com controle de vazão realizado por meio do volume.

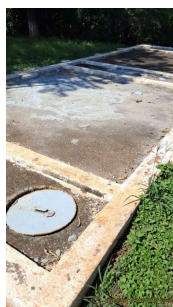


Foto 6 - Tanque séptico.



Foto 7 - Tanque séptico.



Foto 8 - Decantador.



Foto 9 - Canal de passagem do efluente após a etapa de decantação.

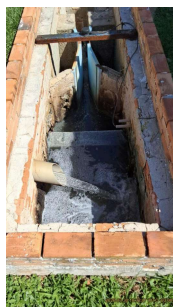


Foto 10 - Ponto de entrada do esgoto.

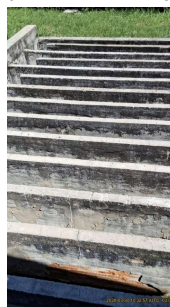


Foto 11 - Tanque de contato (não há adição de hipoclorito de sódio ou antiespumante).

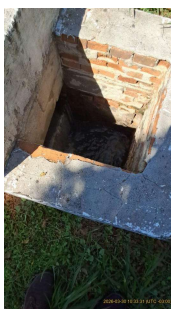


Foto 12 - Ponto de saída do efluente tratado.



Foto 13 - Leito de secagem (não utilizado).

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

N/A

[ETE8.27] Observações

O lodo gerado é removido e encaminhado para disposição em aterro sanitário.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Não Conforme

[ETE8.13] Observações

Segundo o laudo de automonitoramento do efluente, a amostragem realizada em fevereiro indicou DBO de 88 mg/L no efluente tratado, com eficiência de remoção de 68%, considerando uma DBO afluente de 275 mg/L. Esses resultados evidenciam o não atendimento aos padrões de emissão estabelecidos na legislação vigente.

[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Não Conforme

[ETE8.26] Observações

O prestador possui outorga de lançamento (documento em anexo); contudo, sua validade expira em abril de 2026. Dessa forma, o prestador deverá providenciar, junto ao órgão competente, a renovação do referido documento.

[ETE8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

Não Conforme

[ETE8.3] Observações

O lodo gerado é removido e destinado a aterro sanitário, sendo necessária a obtenção do CADRI, emitido pela CETESB, para comprovação da adequada destinação ambiental.

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETE8.29] Observações

Providenciar a instalação de grades de proteção nas aberturas identificadas, visando diminuir o risco de queda.

Fotos de [ETE8.29]



Foto 1 - Abertura identificada no decantador, representando risco de queda.



Foto 2 - Abertura na saída do efluente tratado, representando risco de queda.

Pedro Henrique Damada

Analista de Regulação e Fiscalização - Químico

E-mail: pedro@arespcj.com.br

(editado 2 vezes - última modificação: 06/04/2026 15:01:56)

É base de:

[Auto de Notificação 107/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 288/2026 - Relatório de Fiscalização para aprovação - Conchal](#)

[Ofício 713/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

Entrada da ETE Conchal mes 2.pdf (460,43 KB)	0 downloads
Entrada da ETE Tujuguaba mes 2.pdf (460,43 KB)	0 downloads
LICENCA DE OPERACAO ETE Tujuguaba.pdf (5,41 MB)	0 downloads
Licenca ETE Conchal.pdf (21,45 KB)	0 downloads
Outorga ANA ETE Conchal.pdf (160,77 KB)	3 downloads
Saida da ETE Conchal mes 2.pdf (571,66 KB)	0 downloads
Saida da ETE Tujuguaba mes 2.pdf (572,52 KB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

- 06/04/2026 13:52:12 Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.487..](#)
- 06/04/2026 13:56:43 Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.483..](#)
- 06/04/2026 14:06:29 Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.483..](#)
- 06/04/2026 14:19:45 Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.486..](#)
- 06/04/2026 14:24:04 Pedro Henrique Damada D1 emitiu o [Auto de Notificação 107/2026](#) a partir deste documento.
- 06/04/2026 15:05:40 Pedro Henrique Damada D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 113/2026** com o certificado **PEDRO HENRIQUE DAMADA** CPF **389.XXX.XXX-27** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

1 Despacho não lido

Tramitação 1- 113/2026

06/04/2026 15:07
(Encaminhado)

Pedro D. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Prezada Vanessa Naccarato Piffer - DTO, por gentileza, encaminhar para providências.

—
Pedro Henrique Damada

Analista de Regulação e Fiscalização - Químico

E-mail: pedro@arespcj.com.br

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/04/2026 15:07:23

E-mail para **vanessa@arespcj.com.br**

E-mail entregue, clicado (2) ➡

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/04/2026 10:35:51 por Thânia Cristina Rodrigues - Assistente Administrativa

1Doc