



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
603.517.755.719.580.373

Ares Pcj

CC

07/04/2026 11:25

Município

SAEP - Pirassununga

· 193565-4511

2 setores envolvidos

D2 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA

PRESTADOR: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA

Verificação de Não Conformidades

Americana, março de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Prefeito: Fernando Lubrechet

Endereço: Rua Galácio Del Nero, 51 – Centro

Telefone: (19) 3565-8000

E-mail: gabinete@pirassununga.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 4.594/2014, de 22/04/2014

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP

Responsável legal: Pedro Westphal Nunes

Endereço: Av. Newton Prado, 2664 – Centro

Telefone: (19) 3565-4511

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Sérgio Ricardo Penteado – Diretor de Projetos e Convênios

Luiz Roberto B. Rosati – Engenheiro Químico

3. FISCALIZAÇÃO

Em 23/03/2026, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

Subsistema	Código NC	Descricao_NC	Prazo para solução
ETA SANTA FÉ	ETA-5.11	Estocagem inadequada de produtos químicos	Em até 180 dias
ETA SANTA FÉ	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA SANTA FÉ	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
EEAT SANTA FÉ	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEAT SANTA FÉ	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

ANEXOS


FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Captação Superficial

Novo Item Fiscalizado 14.399 - CAPTAÇÃO CÓRREGO DA BARRA (Pirassununga)

CAPTAÇÃO CÓRREGO DA BARRA

CAPTAÇÃO CÓRREGO DA BARRA

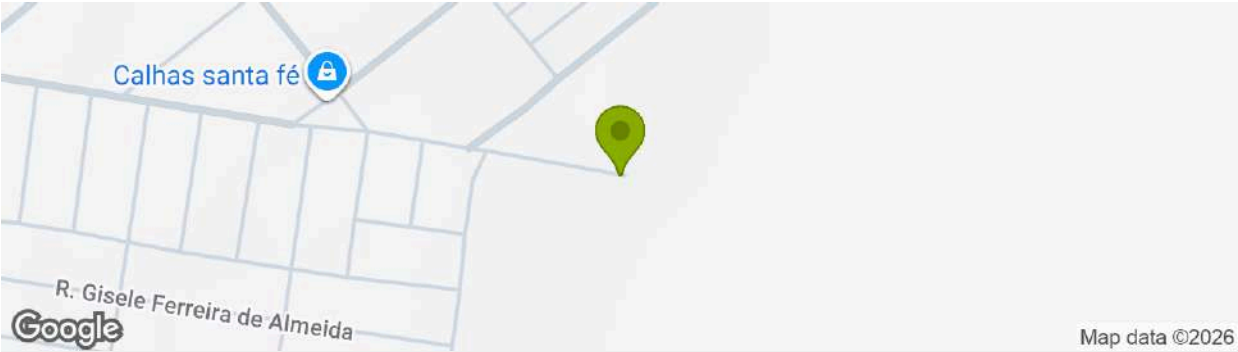

Endereço: R. Santa Helena, 289 - Vila Santa Fe, Pirassununga - SP, 13640-430, Brasil. n° 289. .
CEP: 13640-430 / **Cidade:** Pirassununga, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9529667, long=-47.3673455, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação Córrego da Barra
Data de início da fiscalização	23/03/2026
Data de término da fiscalização	23/03/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Chegada a captação Córrego da Barra



Foto 2 - Placa "Proibido nadar e pescar"



Foto 3 - Vista 1 da represa, após desassoreamento



Foto 4 - Vista 2 da represa, após desassoreamento



Foto 5 - Vista 3 da represa, após desassoreamento



Foto 7 - Tomada de água



Foto 9 - Extintor de incêndio



Foto 11 - Conjuntos motobomba



Foto 6 - Vista 4 da represa, após desassoreamento



Foto 8 - Vista do interior da captação Córrego da Barra



Foto 10 - Painele de comando e controle



Foto 12 - Guarda-corpo

Estação de Tratamento de Água


Novo Item Fiscalizado 14.407 - ETA SANTA FÉ (Pirassununga)

ETA SANTA FÉ

ETA SANTA FÉ

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA SANTA FÉ](#)

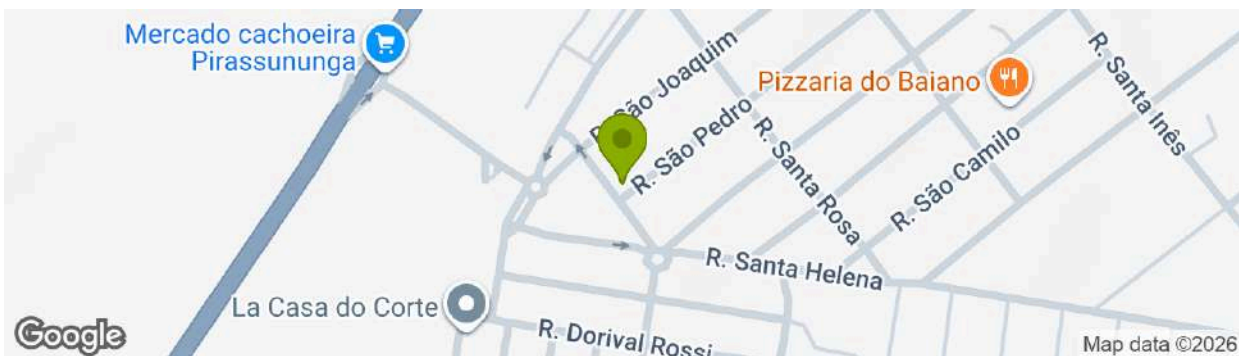

Endereço: R. Santa Gertrudes, 141 - Vila Santa Fe, Pirassununga - SP, 13640-431, Brasil. nº 141. . **CEP:** 13640-431 / **Cidade:** Pirassununga, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.95102310180664, long=-47.377986907958984, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETA Santa Fé
--------------------	--------------

Data de início da fiscalização	23/03/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	23/03/2026
--	------------

Observações Gerais	
---------------------------	--

Constatações (Fiscalização na ETA)

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Telemetria dos reservatórios desenvolvida pela equipe do SAEP



Foto 2 - Display dos analisadores on-line



Foto 3 - Analisador de cor



Foto 4 - Analisador de pH



Foto 6 - Medidor de vazão da saída I

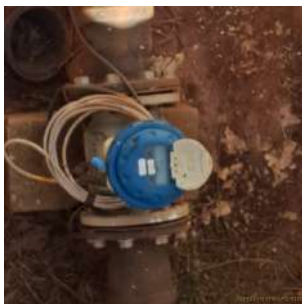


Foto 8 - Medidor de vazão da saída III



Foto 10 - Ponto de dosagem de cloro



Foto 12 - Armazenamento e dosagem de flúor



Foto 5 - Display do medidor vazão da entrada



Foto 7 - Medidor de vazão da saída II



Foto 9 - Limpeza da área da ETA e reservatórios



Foto 11 - Armazenamento e dosagem de cloro



Foto 13 - Bomba dosadora de flúor



Foto 14 - Boletim de análises realizadas em 23/03/2026



Foto 16 - Chegada da água bruta



Foto 18 - Floculadores



Foto 20 - Guarda-corpos

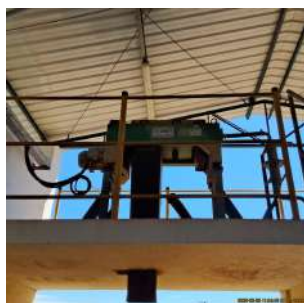


Foto 22 - Centrífuga (fora de operação)



Foto 15 - Boletim de análises realizadas em 22/03/2026



Foto 17 - Dosagem de PAC



Foto 19 - Decantadores



Foto 21 - Filtro



Foto 23 - Vista lateral da ETA Santa Fé



Foto 24 - Extintor de incêndio



Foto 25 - Painele de comando e controle



Foto 26 - Chuveiro de emergência

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETA-5.2] Observações

Atualmente o sistema de tratamento de lodo não está em operação, pois a centrífuga não está funcionando.

Fotos de [ETA-5.2]



Foto 1 - Vista frontal do sistema de tratamento de lodo fora de operação



Foto 2 - Vista lateral do sistema de tratamento de lodo fora de operação



Foto 3 - Vista do interior da caçamba

[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.11]



Foto 1 - Armazenamento de cloro



Foto 2 - Armazenamento de flúor

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[ETA-5.13] Observações

Consertar o vazamento
na região da ETA,
provavelmente em
tubulação enterrada.

Fotos de [ETA-5.13]

Foto 1 - Vazamento provocando acúmulo de água
próximo a ETAFoto 2 - Vazamento provocando acúmulo de água
próximo a ETA


Estação Elevatória de Água Tratada

Novo Item Fiscalizado 14.409 - EEAT SANTA FÉ (Pirassununga)

EEAT SANTA FÉ

EEAT SANTA FÉ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)Sistema: [EEAT SANTA FÉ](#)

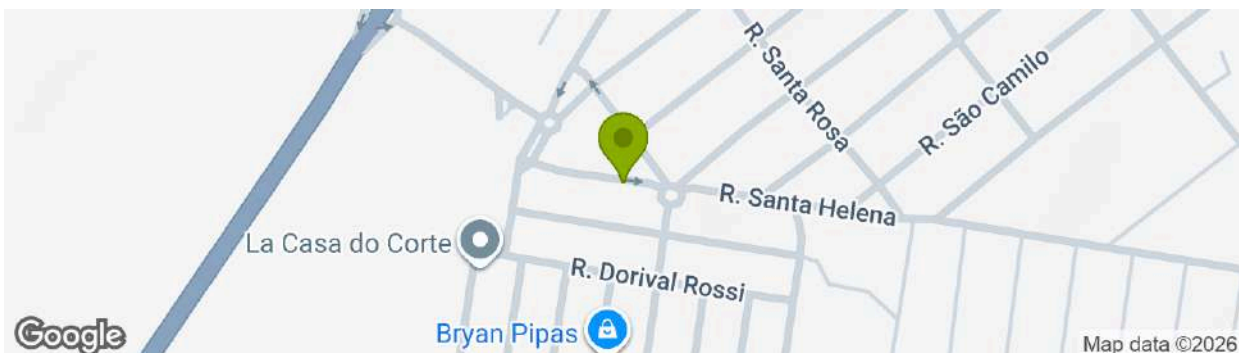

Endereço: R. Santa Helena, 1731 - Vila Santa Fe, Pirassununga - SP, 13640-430, Brasil. nº 1731. . **CEP:** 13640-430 / **Cidade:** Pirassununga, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9513987, long=-47.3777907, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Santa Fé
Data de início da fiscalização	23/03/2026
Data de término da fiscalização	23/03/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Painel de comando e controle II



Foto 2 - Extintor de incêndio



Foto 3 - Conjuntos motobombas I



Foto 4 - Conjuntos motobombas II



Foto 5 - Painel de comando e controle I

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Ausência de drenagem da gaxeta

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[EEA4.8] Observações

Consertar o vazamento
no selo mecânico da
bomba

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Vazamento no selo mecânico da bomba




Foto 2 - Vazamento no selo mecânico da bomba

Reservatórios

Novo Item Fiscalizado 14.408 - RES. ELEVADO ETA SANTA FÉ (Pirassununga)

RES. ELEVADO ETA SANTA FÉ

RES. ELEVADO ETA SANTA FÉ

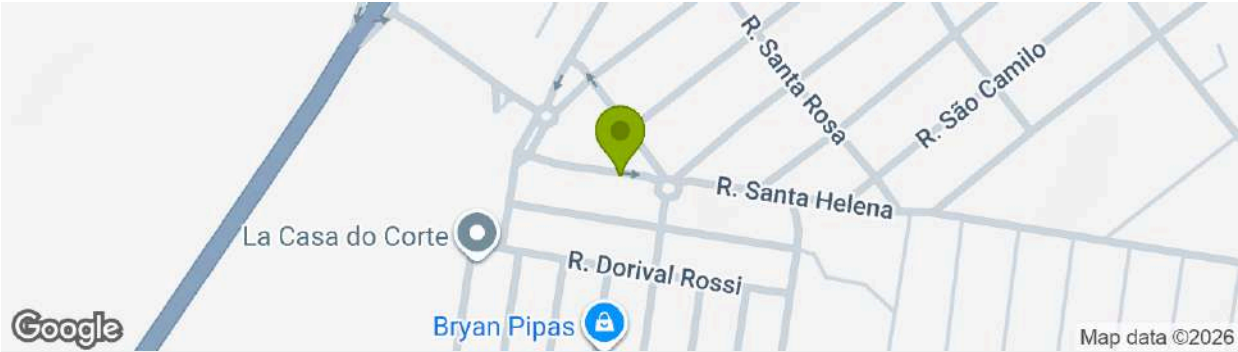

Endereço: R. Santa Helena, 1731 - Vila Santa Fe, Pirassununga - SP, 13640-430, Brasil. nº 1731. . CEP: 13640-430 / Cidade: Pirassununga, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9513175, long=-47.3777854, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório elevado Santa Fé
Data de início da fiscalização	23/03/2026
Data de término da fiscalização	23/03/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório elevado ETA Santa Fé



Foto 2 - Base do reservatório



Foto 3 - Escada de acesso e guarda-corpo




Foto 4 - Cercamento da área dos reservatórios e ETA Santa Fé

RES. APOIADOS ETA SANTA FÉ (R100M3;R85M3;R50M3)

RES. APOIADOS ETA SANTA FÉ (R100M3;R85M3;R50M3)

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADOS ETA SANTA FÉ \(R100M3;R85M3;R50M3\)](#)

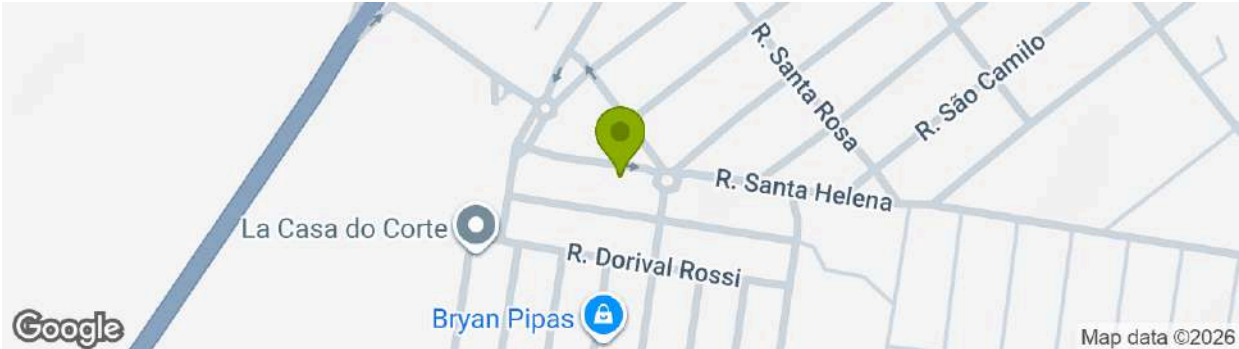

Endereço: R. Santa Helena, 1731 - Vila Santa Fé, Pirassununga - SP, 13640-430, Brasil. nº 1731. . **CEP:** 13640-430 / **Cidade:** Pirassununga, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.951263, long=-47.3777747, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatórios apoiados ETA Santa Fé (R100,R85,R50)
Data de início da fiscalização	23/03/2026
Data de término da fiscalização	23/03/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista lateral dos reservatórios apoiados ETA Santa Fé (R100,R85,R50)



Foto 2 - Reservatório apoiado Santa Fé (R85 e R50)



Foto 3 - Reservatório apoiado Santa Fé (R100)



Foto 4 - Guarda-corpos

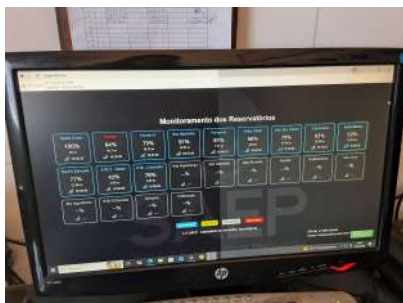


Foto 5 - Telemetria desenvolvida pela equipe do
SAEP



Foto 6 - Vista superior dos reservatórios apoiados
ETA Santa Fé (R100,R85,R50)


Novo Item Fiscalizado 14.464 - RES. SANTA FÉ (R400) (Pirassununga)

RES. SANTA FÉ (R400)

RES. SANTA FÉ (R400) - PIRASSUNUNGA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SANTA FÉ \(R400\) - PIRASSUNUNGA](#)

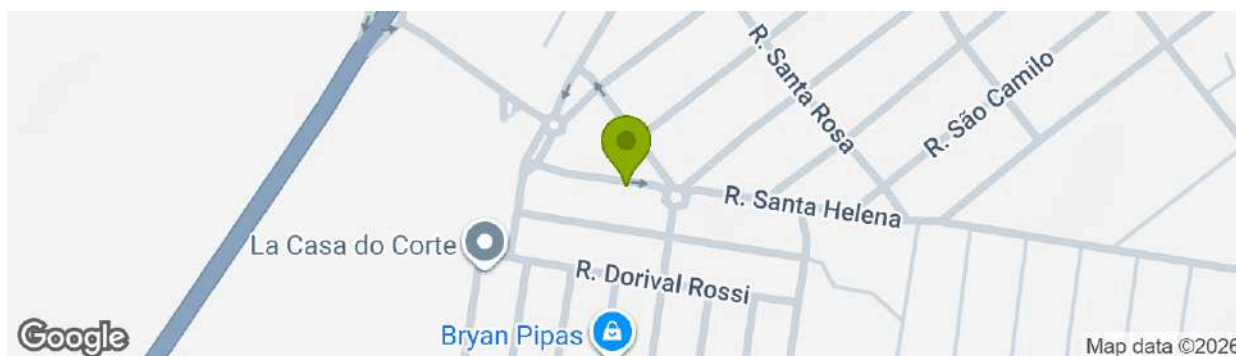

Endereço: R. Santa Helena, 1721 - Vila Santa Fe, Pirassununga - SP, 13640-430, Brasil. nº 1721. . **CEP:** 13640-430 / **Cidade:** Pirassununga, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9512984, long=-47.3779675, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatorio apoiado Santa Fé (R400)
Data de início da fiscalização	22/03/2026
Data de término da fiscalização	23/03/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista frontal do reservatório apoiado
Santa Fé



Foto 2 - Escada de acesso e guarda-corpo



Foto 3 - Tubo extravasor



Foto 4 - Vista lateral do reservatório apoiado
Santa Fé



Foto 5 - Vista da limpeza da área

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5107

É base de:

Auto de Notificação 115/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 309/2026 - Relatório de Fiscalização - Pirassununga

Ofício 741/2026 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 196/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/04/2026 08:21:10 Ludimila Turetta **D2** emitiu o Auto de Notificação 115/2026 a partir deste documento.

09/04/2026 11:04:39 Ludimila Turetta **D2** assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 121/2026 com o certificado LUDIMILA TURETTA CPF 096.XXX.XXX-77 conforme MP nº 2.200/2001 .

**Tramitação 1-
121/2026**

09/04/2026 11:31
(Encaminhado)

Ludimila T. **D2**

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Vanessa Naccarato Piffer - DTO

Para providências.

—
LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação
(19) 3471-5107

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/04/2026 11:31:52 E-mail para vanessa@arespcj.com.br E-mail entregue, clicado (2) ➡