



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
801.717.773.770.327.846

Arespcj

CC

Município

Rio Das Pedras

· 19 3493-9490

CNPJ 44.826.840/0001-83

D1

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

28/04/2026 08:50

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS PEDRAS

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO DAS PEDRAS - SAAE

Verificação de Não Conformidades

Americana, abril de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Rio das Pedras

Prefeito: Marcos Buzetto

Endereço: Ladeira Jose Leite de Negreiros, N°10 - Centro - Rio das Pedras -SP CEP 13.390-049

Telefone: (19) 3493-9490

E-mail: contato@riodaspedras.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 2.662, de 23/03/2011

1.2 PRESTADOR

Nome: SAAE Rio das Pedras

Responsável legal: Laércio Ângelo Rossi (Superintendente)

Endereço: Ladeira Jose Leite de Negreiros, N°10 - Centro - Rio das Pedras -SP CEP 13.390-049

Telefone: (19) 3493-3070

E-mail: saaerdp@saaerdp.com.br | latucarossi@gmail.com

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Filipe Pasqualini Perez – Analista de Regulação e Fiscalização

Fernanda Fonseca Rocha - Assistente Administrativo

2.2 PRESTADOR

Laércio Ângelo Rossi - Superintendente do SAAE Rio das Pedras
Rogers Rodrigues - Responsável Técnico Água e Esgoto

3. FISCALIZAÇÃO

Em 24/04/2026, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

Tabela 1

Subsistema	Código NC	Descricao_NC	Prazo para solução
ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS	ETE-8.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS	ETE-8.10	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS	ETE-8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Em até 180 dias
ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

EEEB Geral

EEEB GERAL - RIO DAS PEDRAS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB GERAL - RIO DAS PEDRAS](#)

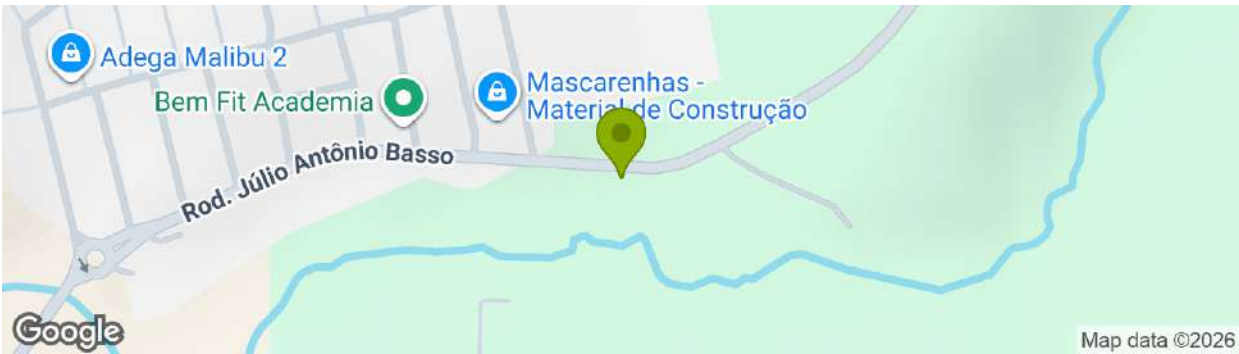

Endereço: Rod. Júlio Antônio Basso, 180, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. nº 180. .
CEP: 13390-000 / **Cidade:** Rio das Pedras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.8360979, long=-47.5916459, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE #196945625
Data de início da fiscalização	24/04/2026
Data de término da fiscalização	24/04/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Entrada EEE



Foto 2 - Vista Geral Interna



Foto 3 - Vista Geral EEE



Foto 4 - Barrilete de Recalque



Foto 5 - Vista geral do tanque de equalização



Foto 6 - Vista geral do tanque de equalização



Foto 7 - Gradeamento grosseiro



Foto 8 - Caixa de areia



Foto 9 - Barrilete de recalque

[EEE7.6] Ausência de identificação da área	N/A
[EEE7.6] Observações	Apontado no Auto de Notificação 056/2026
[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	N/A
[EEE7.12] Observações	Apontado no Auto de Notificação 056/2026

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO


Novo Item Fiscalizado 14.844 - ETE Abílio Bolzan (Rio Das Pedras)

ETE Abílio Bolzan

ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS](#)

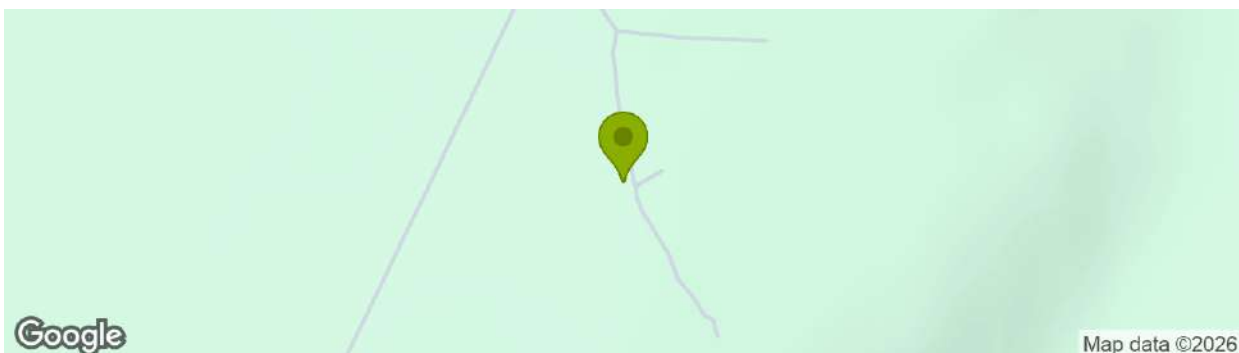

Endereço: 5C7G+62, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. . **CEP:** 13390-000 / **Cidade:** Rio das Pedras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.8369972, long=-47.5749238, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE #196950327
Data de início da fiscalização	24/04/2026
Data de término da fiscalização	24/04/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[ETE8.0] Observações

A ETE é composta por 4 lagoas divididas em dois sistemas paralelos. O esgoto bruto divide a vazão entre as lagoas 1 e 2 (lagoa facultativa), com profundidade de 2,5m. Em seguida, a vazão é unificada e distribuída para a lagoa 3 e 4, que atua também de forma facultativa, porém devido à grande área da lagoa, há maior influência das bactérias aeróbias. Possui profundidade de 2,0m. Após o tratamento secundário, o esgoto tratado passa por desinfecção com hipoclorito de sódio em um tanque de contato (chicanas) e em seguida é dosado

antiespumante. No momento da fiscalização, a ETE foi restabelecida a operação recente, pois havia um rompimento de um emissário antes da ETE Geral. Além disso, não estava sendo realizado a dosagem de cloro. Por fim, a ETE necessita de melhorias visando aumentar a eficiência do tratamento de matéria-orgânica já apontado no relatório de fiscalização nº 125/2025. Acordado no Processo do MP nº PAA nº 1096.0000021 2024 que será realizado um diagnóstico para melhorias de eficiência de matéria orgânica na ETE nos próximos 90 dias, sendo assim, não serão apontadas novas Não Conformidades referente a esse assunto até que seja apresentado as soluções de melhorias e início da reforma.

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Vista lateral da área



Foto 2 - Vista lateral da área



Foto 3 - Lagoa 1 - Recebimento do esgoto bruto



Foto 5 - Lagoa 1 - Vista Geral



Foto 7 - Lagoa 1 - Vista Geral



Foto 9 - Tanque de equalização para dividir a vazão



Foto 11 - Entrada da Lagoa 2 (desnívelamento das entradas)



Foto 4 - Saída da Lagoa 1



Foto 6 - Lagoa 3 - Vista Geral



Foto 8 - Lagoa 2 - Tubo afogado, sobrecarregando uma entrada



Foto 10 - Tanque de equalização para dividir a vazão



Foto 12 - Saída da Lagoa 2



Foto 13 - Lagoa 3 - Vista Geral



Foto 15 - Lagoa 3 - Vista Geral



Foto 17 - Lagoa 4 - Vista Geral



Foto 19 - Local da entrada de esgoto no tanque de contato e dosagem de cloro



Foto 21 - Tanque de contenção



Foto 14 - Lagoa 3 - Vista Geral



Foto 16 - Lagoa 4 - Vista Geral



Foto 18 - Tanque de Contato (Chicanas)



Foto 20 - Tanque de armazenamento de hipoclorito de sódio



Foto 22 - Dosagem de antiespumante



Foto 23 - Calha Parshall para controle de vazão de saída



Foto 24 - Esquema dos fluxos de esgoto no tratamento por lagoas até o tanque de contato

[ETE8.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[ETE8.1] Observações

Área não está cercada

[ETE8.10] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[ETE8.10] Observações

Não possui identificação da área

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE8.28] Observações

Não possui macromedidor de entrada

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETE8.29] Observações

Realizar roçada geral em torno das estruturas

Fotos de [ETE8.29]



Foto 1 - Tanque de equalização para dividir a vazão



Foto 2 - Saída Lagoa 1



Foto 3 - Tanque de Contato (Chicanas)



Foto 4 - Mato Alto

EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO (REPARADO)

Novo Item Fiscalizado 14.836 - Extravasamento de esgoto in natura por rompimento de emissário - Rio das Pedras (Reparado) (Rio Das Pedras)

Extravasamento de esgoto in natura por rompimento de emissário - Rio das Pedras (Reparado)

Condições Gerais



Endereço: Rod. Júlio Antônio Basso, 180, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. nº 180. .
CEP: 13390-000 / **Cidade:** Rio das Pedras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.8360988, long=-47.591653, accuracy=13.653

Fiscalizado	Rompimento do emissário #196944168
Data de início da fiscalização	24/04/2026
Data de término da fiscalização	24/04/2026
Observações Gerais	No dia 05/20/2026 a ARES-PCJ identificou um rompimento do emissário de esgoto no local apontado, antes da EEE Geral. Essa ficha comprova que a reparação do emissário foi realizada pelo SAAE. Cerca de 120m de tubulação foram substituídas do ponto de rompimento até a EEE Geral.

Fotos de [CG9.0]



Foto 1 - Vista geral por onde o esgoto era conduzido in natura



Foto 2 - Trecho do emissário substituído



Foto 3 - Tubulação que sobrou da manutenção



Foto 4 - Trecho do emissário substituído



Foto 5 - Trecho do emissário substituído



Foto 6 - Vista geral do trecho do emissário substituído



Foto 7 - Vista geral do trecho do emissário substituído



Foto 8 - Vista por satélite do local rompido e reparado



Foto 9 - Vista por satélite do local rompido e reparado

Filipe Pasqualini Perez
Analista de Regulação e Fiscalização - Engenheiro Ambiental

(editado 2 vezes - última modificação: 28/04/2026 09:01:16)

É base de:
[Auto de Notificação 145/2026 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Proc. Administrativo 087/2026 - FISCALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA](#)

[Ofício 952/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 290/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

[Ofício 959/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

LO_ETE.pdf (48,58 KB)	0 downloads
Outorga emissao de esgoto tratado Rio das Pedras.pdf (697,02 KB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

- 28/04/2026 09:04:05

Filipe Pasqualini Perez D1 emitiu o [Auto de Notificação 145/2026](#) a partir deste documento.
- 28/04/2026 11:53:40

Filipe Pasqualini Perez D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 155/2026** com o certificado **FILIFE PASQUALINI PEREZ CPF 384.XXX.XXX-44** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

Tramitação 1-155/2026

28/04/2026 11:55

(Encaminhado)

Filipe P. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.

CC

Prezada Vanessa Naccarato Piffer - DTO ,

Para providências, por gentileza.

Grato,

Filipe Pasqualini Perez

Analista de Regulação e Fiscalização - Engenheiro Ambiental

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

28/04/2026 11:55:29

E-mail para **vanessa@arespcj.com.br**

E-mail entregue, clicado (2) ➡

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 30/04/2026 09:15:55 por Thânia Cristina Rodrigues - Assistente Administrativa

1Doc