



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
450.817.778.956.820.744

Ares Pcj

CC

04/05/2026 08:54

Município

Coden - Nova Odessa

· 19 34768500

2 setores envolvidos

☐ D2 ☐ DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

PRESTADOR: CODEN AMBIENTAL - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

Verificação de Não Conformidades

Americana, abril de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Prefeito: Cláudio José Schooder

Endereço: Av. João Pessoa, 777 - Centro

Telefone: (19) 3476-8600

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 2.611, de 20/06/2012

1.2 PRESTADOR

Nome: CODEN Ambiental - Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Responsável legal: Rean Gustavo Sobrinho

Endereço: Rua Eduardo Leekning, 500 – Jd. Bela Vista

Telefone: (19) 3476-8500

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Alexandre Martins Viera - Engenheiro Civil

3. FISCALIZAÇÃO

Em 14/04/2026, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela abaixo resume as não conformidades identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

Subsistema	Código N.C	Não Conformidade	Prazos
ETA	ETA-5.7	Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA*	Em até 180 dias
ETA	ETA - 5.13	Existência de vazamentos aparentes	Vencido
RES. 5000	RES - 6.3	Existência de vazamentos aparentes	Vencido

*Providenciar a transmissão da leitura da vazão dos reservatórios 5000m3 e semienterrado ETA (vazão de saída da ETA).

Os vazamentos aparentes apontados na ETA e reservatório 5000 foram apontados no Relatório 166/2024. Há recurso da Advertência 001/2026 na DTO.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Estação de Tratamento de Água


Novo Item Fiscalizado 14.651 - ETA - NOVA ODESSA (Nova Odessa)

ETA - NOVA ODESSA

ETA - NOVA ODESSA

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA - NOVA ODESSA](#)

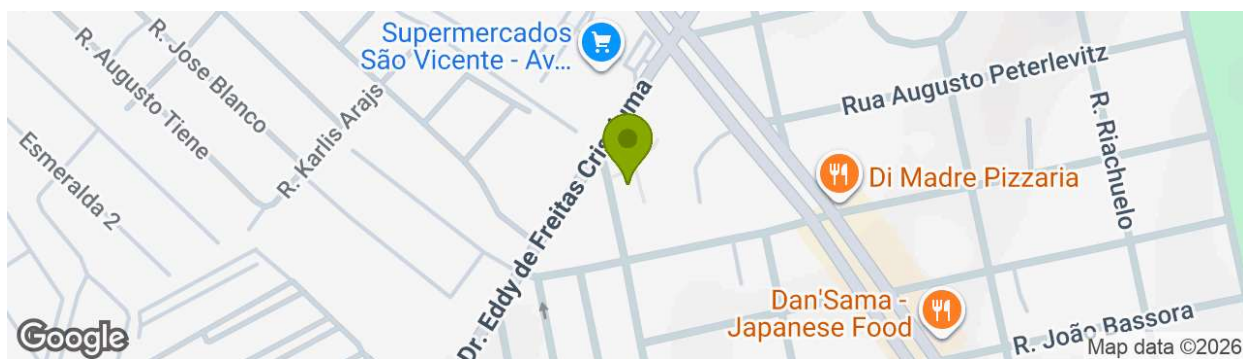

Endereço: R. Alice Gazeta, 77 - Jardim Éden, Nova Odessa - SP, 13460-000, Brasil. nº 77. .

CEP: 13460-000 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7864722, long=-47.3009006, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETA
Data de início da fiscalização	14/04/2026
Data de término da fiscalização	14/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETA)

Fotos de [ETA-5.0]

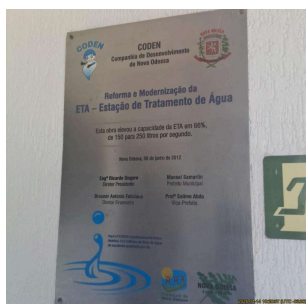


Foto 1 - Placa da última reforma (jun2012)

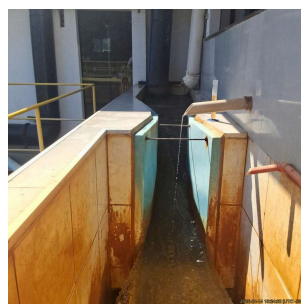


Foto 2 - Chegada de água bruta



Foto 3 - Floculadores



Foto 4 - Decantadores



Foto 5 - Decantadores



Foto 7 - Vertedouros



Foto 9 - Escada de acesso e guarda-corpos



Foto 11 - Extintor de incêndio

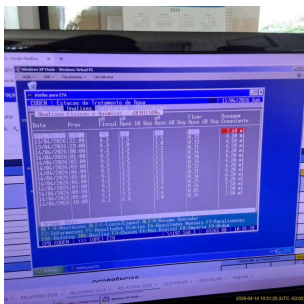


Foto 13 - Planilhas de análises de controle do processo



Foto 6 - Vista lateral da ETA



Foto 8 - Filtros



Foto 10 - Filtros

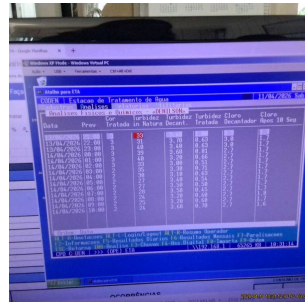


Foto 12 - Planilhas de análises de controle do processo



Foto 14 - Laboratório de análises



Foto 15 - Validade do reagente SPADNS para fluoreto (jul/2030)



Foto 16 - Estoque de produtos do laboratório

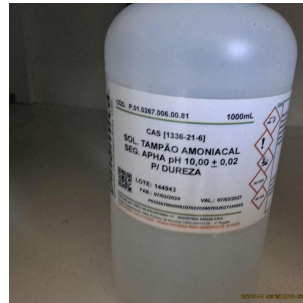


Foto 17 - Validade da solução tampão (03/2027)

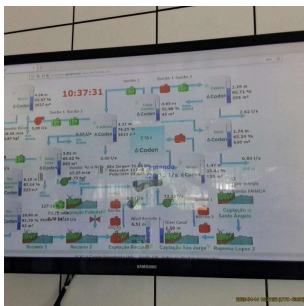


Foto 18 - Telemetria



Foto 19 - Armazenamento de Flúor



Foto 20 - Gerador de hipoclorito de sódio



Foto 21 - Chuveiro de emergência

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

Não Conforme

[ETA-5.7] Observações

Providenciar a transmissão da leitura direta da vazão dos reservatórios 5000m3 e semienterrado ETA (vazão de saída da ETA)

Fotos de [ETA-5.7]

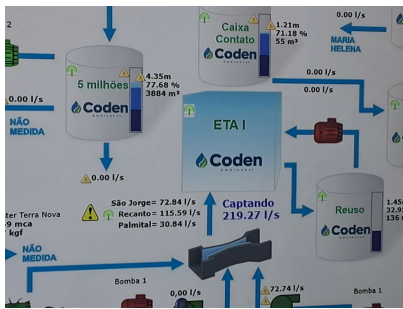


Foto 1 - Telemetria com ausência de leitura da vazão dos reservatórios 5000 e Semienterrado ETA

[ETA-5.13] Observações

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes apontado no Relatório de Fiscalização 166/2024. Advertência 001/2026. Há recurso em análise pela DTO. Nota-se que agora há vazamentos nas paredes de todos decantadores e filtros.

Fotos de [ETA-5.13]

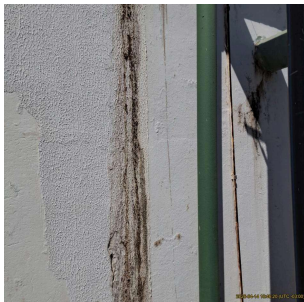


Foto 1 - Vista 1 - Vazamento na parede do decantador 1



Foto 2 - Vista 2 - Vazamento na parede do decantador 2

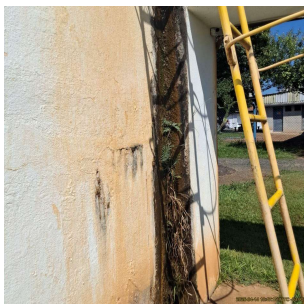


Foto 3 - Vista 3 - Vazamento na junta do decantador 1



Foto 4 - Vista 4 - Vazamento na junta do decantador 2



Foto 5 - Vista 5 - Vazamento na parede do decantador 1



Foto 6 - Vista 6 - Vazamento na parede do decantador 1



Foto 7 - Vista 7 - Vazamento na parede do decantador 2

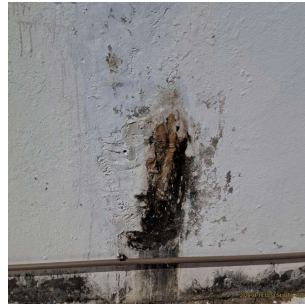


Foto 8 - Vista 8 - Vazamento na parede do decantador 2

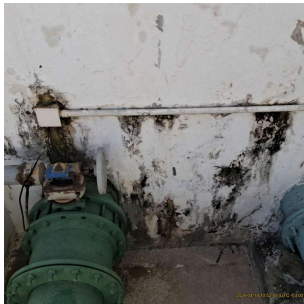


Foto 9 - Vista 9 - Vazamento na parede do filtro 2

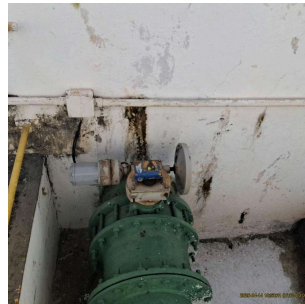


Foto 10 - Vista 10 - Vazamento na parede do filtro 2



Foto 11 - Vista 11 - Vazamento na parede do filtro 1



Foto 12 - Vista 12 - Vazamento na parede do filtro 1



Foto 13 - Vista 13 - Vazamento na parede do decantador 1



Foto 14 - Vista 14 - Vazamento na parede do filtro 1

Estação Elevatória de Água Tratada

Novo Item Fiscalizado 14.654 - EEAT KLAVIN (Nova Odessa)

EEAT KLAVIN

EEAT KLAVIN

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT KLAVIN](#)



Endereço: Av. Ampélio Gazzetta, 2445 - Jardim Éden, Nova Odessa - SP, 13380-290, Brasil. nº 2445. . CEP: 13380-290 / Cidade: Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7869635, long=-47.2997415, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Klavin
Data de início da fiscalização	14/04/2026
Data de término da fiscalização	14/04/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista lateral da EEAT Klavin



Foto 2 - Vista frontal da EEAT Klavin



Foto 3 - Conjuntos motobomba



Foto 4 - Barrilete



Foto 5 - Painel de comando e controle



Foto 6 - Placa de identificação dos registros



Foto 7 - Talha para içamento de bombas



Foto 8 - Drenagem de lubrificacao da gaxeta



Foto 9 - Extintores de incêndio

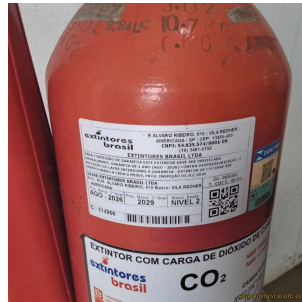


Foto 10 - Extintor de incêndio (proxima manutencao agosto 2026)

Reservatórios


Novo Item Fiscalizado 14.652 - RES. CASTELO (Nova Odessa)

RES. CASTELO

RES. CASTELO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CASTELO](#)

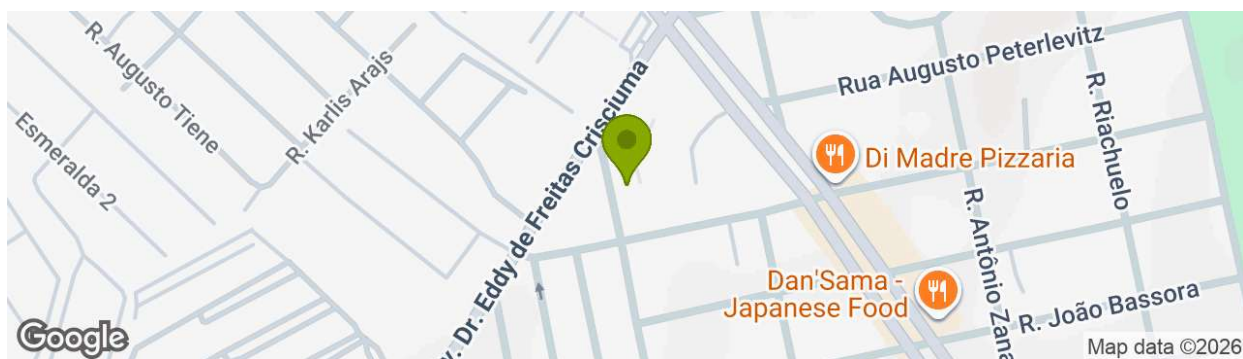

Endereço: R. Alice Gazeta, 49 - Jardim Éden, Nova Odessa - SP, 13460-000, Brasil. nº 49. .

CEP: 13460-000 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7871161, long=-47.3011358, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Castelo
Data de início da fiscalização	14/04/2026
Data de término da fiscalização	14/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0

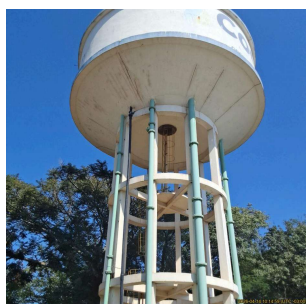


Foto 1 - Reservatório Castelo



Foto 2 - Base do reservatório Castelo

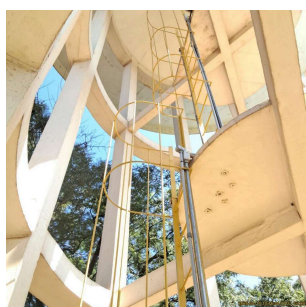


Foto 3 - Escada de acesso e guarda-corpo



Foto 4 - Placa da última reforma estrutural e impermeabilização (out.22)



Foto 5 - Vista da área e cercamento

Novo Item Fiscalizado 14.655 - RES. 5000 (Nova Odessa)

RES. 5000

RES. 5000

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. 5000](#)



Endereço: Av. Ampélio Gazzetta, 2445 - Jardim Éden, Nova Odessa - SP, 13380-290, Brasil. nº 2445. . **CEP:** 13380-290 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7868941, long=-47.2995296, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatorio 5000m3
-------------	---------------------

Data de início da fiscalização	14/04/2026
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	14/04/2026
---------------------------------	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório 5000m3



Foto 2 - Medição de nível

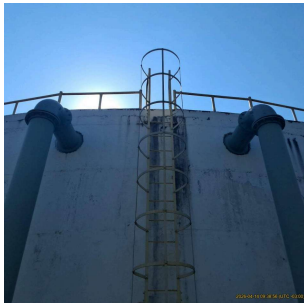


Foto 3 - Escada de acesso e guarda-corpod

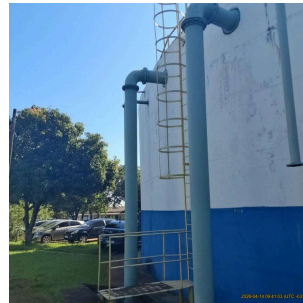


Foto 4 - Tubulação de entrada de água e extravasor



Foto 5 - Tubulação de saída de água

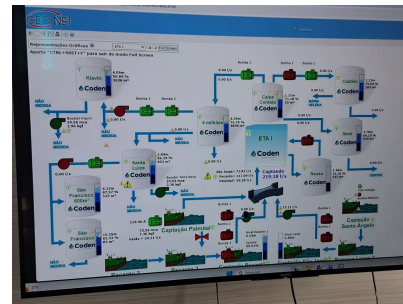


Foto 6 - Medição de nível (telemetria)

[RES6.3] Observações

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes apontado no Relatório de Fiscalização 166/2024. Advertência 001/2026. Há recurso em análise pela DTO.

Fotos de RES6.3

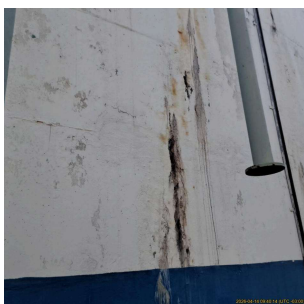


Foto 1 - Vista 1 - Vazamentos na parede do reservatório

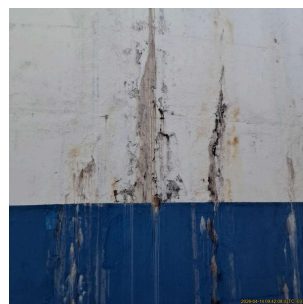


Foto 2 - Vista 2 - Vazamentos na parede do reservatório



Foto 3 - Vista 3 - Vazamentos na parede do reservatório



Foto 4 - Vista 4 - Vazamentos na parede do reservatório

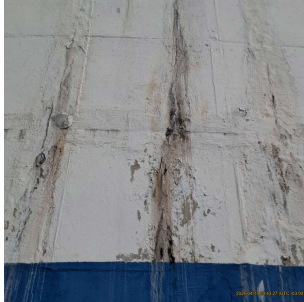


Foto 5 - Vista 5 - Vazamentos na parede do reservatório


Novo Item Fiscalizado 14.653 - RES. SEMIENTERRADO ETA (Nova Odessa)

RES. SEMIENTERRADO ETA

RES. SEMIENTERRADO ETA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SEMIENTERRADO ETA](#)

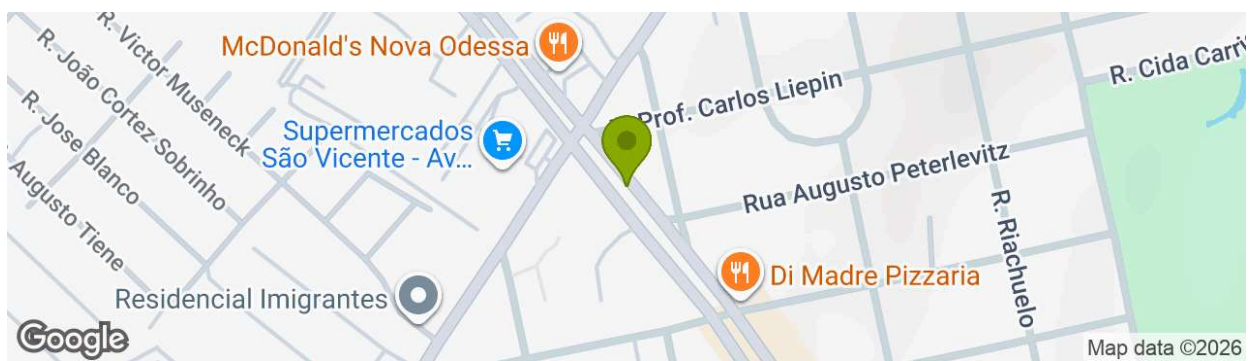

Endereço: Estação de Transferência Nova Odessa S/N - Jardim Éden, Nova Odessa - SP, 13460-000, Brasil. . **CEP:** 13460-000 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7860342, long=-47.3005463, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatorio semienterrado ETA
Data de início da fiscalização	14/04/2026
Data de término da fiscalização	14/04/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório semienterrado ETA



Foto 2 - Tampa de inspeção



Foto 3 - Vista lateral do reservatório

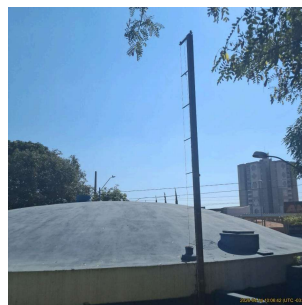


Foto 4 - Laje de cobertura do reservatório

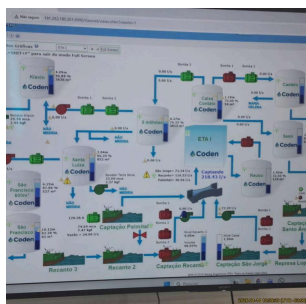


Foto 5 - Medição de nível (telemetria)

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5107

É base de:

Auto de Notificação 150/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 413/2026 - Relatório de Fiscalização Nova Odessa

Ofício 1.032/2026 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 304/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/05/2026 08:45:58 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.651..](#)

06/05/2026 13:13:59 Ludimila Turetta D2 emitiu o [Auto de Notificação 150/2026](#) a partir deste documento.

**Tramitação 1-
161/2026**

06/05/2026 13:16
(Encaminhado)

Ludimila T. D2

DTO - Diretoria ...
A/C Vanessa P.
CC

Vanessa Naccarato Piffer - DTO

Segue para providências.

—
LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação
(19) 3471-5107

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/05/2026 13:16:28 E-mail para vanessa@arespcj.com.br E-mail entregue, lido, clicado (4) ⇐

07/05/2026 13:43:44 Ludimila Turetta D2 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 161/2026** com o certificado **LUDIMILA TURETTA CPF 096.XXX.XXX-77** conforme [MP nº 2.200/2001](#).