



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
677.617.780.717.901.866

Arespcj

CC

06/05/2026 09:49

Município

DAE Analândia

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 2

Relatório de Fiscalização - Analândia

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ANALÂNDIA

PRESTADOR: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

Verificação de Não Conformidades

Americana, maio de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Analândia

Prefeita: Silvana Perin

Endereço: Avenida 04 nº 381 – Centro – Analândia – CEP 13.550-000

Telefone: 19 – 3566-9095/3566-9090

E-mail: gabinete@analandia.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 1.710/2011

1.2 PRESTADOR

Nome: Departamento de Água e Esgoto - DAE

Responsável legal: Silvana Perin

Endereço: Avenida 04 nº 381 – Centro – Analândia – CEP 13.550-000

Telefone: 19 – 3566-9095/3566-9090

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Fabio de Melo Sotelo – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Cláudio Alex de Carvalho – Químico

3. FISCALIZAÇÃO

Em 05/05/2026 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto de Analândia para verificação de não conformidades nos termos da Resolução ARES PCJ nº 48/2014. A inspeção também teve o intuito de verificar a adequação de não conformidades constantes no CAC nº 05/2025.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

As inspeções permitiram verificar a adequação de não conformidades pendentes, tanto aquelas constantes no CAC nº 05/2025 como demais itens verificados em fiscalizações anteriores.

Tabela 1. Não conformidades solucionadas

Local	Relatório	Código	Item Não Conforme	Situação atual	Observação
ETE JOSÉ BATISTA MARINHO	274/2025	ETE-8.9	Ausência de extintor de incêndio	Solucionado	Verificou-se a instalação de extintor na ETE.
ETE JOSÉ BATISTA MARINHO	274/2025	ETE-8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Solucionado	Considerando laudos recentes apresentados pelo prestador, em anexo a este Relatório.
Condições Gerais - Ponto 2 - Salto Major Levy	95/2021	CG-9.1	Não atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário (lançamento de efluente <i>in natura</i>)	Solucionado	Verificou-se a implantação de solução individual de coleta e tratamento do esgoto gerado pelo restaurante existente no local.
RES. POÇO 8 - ROSIM	274/2025	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Solucionado	Placa instalada na unidade.
POÇO 8 - ROSIM	76/2025	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Solucionado	Placa instalada na unidade.
POÇO 2 - SÃO CARLOS	274/2025	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Solucionado	Vazamento cessado.

Durante a inspeção também foram verificadas não conformidades novas, listadas na Tabela 2.

Tabela 2. Não conformidades verificadas na Fiscalização.

Local	Código	Item Não Conforme	Detalhamento	Prazo
RES. CUSCOVILLE	RES-6.2	Ausência de identificação da área		Em até 180 dias
RES. CUSCOVILLE	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados		Em até 180 dias

RES. CUSCOVILLE	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível		Em até 180 dias
POÇO CUSCOVILLE	CSB-2.4	Ausência de identificação da área		Em até 180 dias
POÇO CUSCOVILLE	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio		Imediato
RES. ANÁPOLIS	RES-6.2	Ausência de identificação da área		Em até 180 dias
POÇO ANÁPOLIS	CSB-2.4	Ausência de identificação da área		Em até 180 dias
POÇO ANÁPOLIS	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio		Imediato
EEEB ANÁPOLIS	EEE-7.6	Ausência de identificação da área		Em até 180 dias
EEEB ANÁPOLIS	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio		Imediato
EEEB ANÁPOLIS	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não conformidade referente ao mato alto na área da elevatória, prejudicando o acesso, e à ausência de operação da unidade devido a furto de instalações elétricas.	Imediato

A Tabela 3, a seguir, exibe não conformidades que contiuam pendentes nos subsistemas de Analândia.

Tabela 3. Não conformidades pendentes

Local	Relatório	Código	Item Não Conforme	Prazo	Observação
EEEB	274/2025	EEE-7.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva	30/06/2026	Necessária instalar bomba reserva na elevatória de esgoto, deixando-a apta a funcionar.
RES. CENTRAL - POÇO 9 - 400m³	274/2025	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	30/06/2026	Reservatório de 400m³ continua sem cercamento.
RES. POÇO 8 - ROSIM	274/2025	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	30/06/2026	
Ponto 1 - Av. Um / Av. Cinco	95/2021	CG-9.1	Não atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário	31/12/2026	Não conformidade referente a lançamento de esgoto <i>in natura</i> .
Ponto 3 - Recanto da Saúde	95/2021	CG-9.1	Não atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário	31/12/2026	Não conformidade referente a lançamento de esgoto <i>in natura</i> . DAE informou que local está em reforma e incluirá sistema individual para tratamento de esgoto.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 14.954 - RESERVATÓRIO CUSCOVILLE - ANALÂNDIA (Analândia)

RESERVATÓRIO CUSCOVILLE - ANALÂNDIA

RESERVATÓRIO CUSCOVILLE – ANALÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO CUSCOVILLE – ANALÂNDIA](#)



Endereço: V8P7+7M, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. . **CEP:** 13550-000 / **Cidade:** Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.1142906, long=-47.68581, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Cuscovile #198891415
Data de início da fiscalização	05/05/2026
Data de término da fiscalização	05/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Reservatório instalado pelo empreendedor do loteamento e em processo de doação para o prestador.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral do reservatório.



Foto 2 - Visão geral do reservatório.



Foto 3 - Tubulação de alimentação do reservatório e mangueiras para dosagem de cloro e flúor.



Foto 4 - Escada com proteção.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Cerca no perímetro da área.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de RES6.12



Foto 1 - Extravasor.

Novo Item Fiscalizado 14.959 - POÇO CUSCOVILLE - ANALÂNDIA (Analândia)

POÇO CUSCOVILLE - ANALÂNDIA

POÇO CUSCOVILLE - ANALÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO CUSCOVILLE - ANALÂNDIA](#)



Endereço: V8P7+7M Analândia - SP, Brasil. . **CEP:** 13550-000 / **Cidade:** Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.125123977661133, long=-47.67491149902344, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Cuscovile #198890267
Data de início da fiscalização	05/05/2026
Data de término da fiscalização	05/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Visão geral da área do poço e reservatório.



Foto 2 - Cavalete do poço.



Foto 3 - PAINEL DA BOMBA.



Foto 4 - ABRIGO DO PAINEL DA BOMBA.

[CSB2.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de CSB2.1



Foto 1 - PORTÃO DE ACESSO.



Foto 2 - CERCAMENTO NO PERÍMETRO.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB2.5] Ausência de laje de proteção

Conforme

Fotos de CSB2.5



Foto 1 - LAJE DE CONCRETO.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de CSB2.6



Foto 1 - Macromedidor.

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de CSB2.8



Foto 1 - Tomada de água bruta.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de CSB2.9



Foto 1 - Tubo de medição de nível

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

Fotos de CSB2.15



Foto 1 - Mangueiras para aplicação de cloro e flúor.



Foto 2 - Dosagem de cloro e flúor na tubulação de alimentação do reservatório.



Foto 3 - Bombas dosadoras de cloro e flúor.



Foto 4 - Abrigo dos produtos químicos.



Foto 5 - armazenamento de hipoclorito de sódio.



Foto 6 - Armazenamento de flúor.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 14.956 - RESERVATÓRIO ANÁPOLIS - ANALÂNDIA (Analândia)

RESERVATÓRIO ANÁPOLIS - ANALÂNDIA

RESERVATÓRIO ANÁPOLIS – ANALÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ANÁPOLIS – ANALÂNDIA](#)



Endereço: V8GF+3V, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. . **CEP:** 13550-000 / **Cidade:** Analândia, São Paulo

Fiscalizado

Reservatório Anápolis #198887026

Data de início da fiscalização

05/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Reservatório instalado pelo empreendedor do loteamento e em processo de doação para o prestador.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral do reservatório.



Foto 2 - Escada com proteção



Foto 3 - Tubulações de alimentação, saída e mangueiras para dosagem de cloro e flúor.



Foto 4 - Visão geral do reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Cerca no perímetro.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Descida do aterramento.



Foto 2 - Descida do aterramento.



Foto 3 - Para-raios na cobertura

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES6.11] Observações

Telemetria

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de RES6.12



Foto 1 - Descida do extravasor.

Novo Item Fiscalizado 14.957 - POÇO ANÁPOLIS - ANALÂNDIA (Analândia)

POÇO ANÁPOLIS - ANALÂNDIA

POÇO ANÁPOLIS - ANALÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO ANÁPOLIS - ANALÂNDIA](#)



Endereço: V8GF+2X, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. . **CEP:** 13550-000 / **Cidade:** Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.1249051, long=-47.6750023, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Anápolis #198885562
Data de início da fiscalização	05/05/2026
Data de término da fiscalização	05/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSB2.0] Observações	Executado por loteador, em processo de doação ao Dae. Prestador vai executar novo abrigo de produtos químicos.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Visão geral da área do poço e reservatório.



Foto 2 - Visão geral do poço.



Foto 3 - Cavalete do poço.



Foto 4 - Abrigo das bombas dosadoras de produtos químicos e da telemetria.



Foto 5 - Armazenamento de cloro e flúor.



Foto 6 - Aplicação e dosagem de cloro e flúor na entrada do reservatório.



Foto 7 - Painel de comando da bomba do poço.

[CSB2.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB2.5] Ausência de laje de proteção

Conforme

Fotos de CSB2.5



Foto 1 - Laje de concreto.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de CSB2.6



Foto 1 - Macromedidor.

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de CSB2.8



Foto 1 - Tomada de água bruta.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de CSB2.9



Foto 1 - Tubo de medição de nível

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

Fotos de CSB2.15



Foto 1 - Bombonas para armazenamento de cloro e flúor.



Foto 2 - Dosagem na tubulação de alimentação do reservatório.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme


Novo Item Fiscalizado 14.958 - EEEB ANÁPOLIS - ANALÂNDIA (Analândia)

EEEB ANÁPOLIS - ANALÂNDIA

EEEB ANÁPOLIS – ANALÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB ANÁPOLIS – ANALÂNDIA](#)

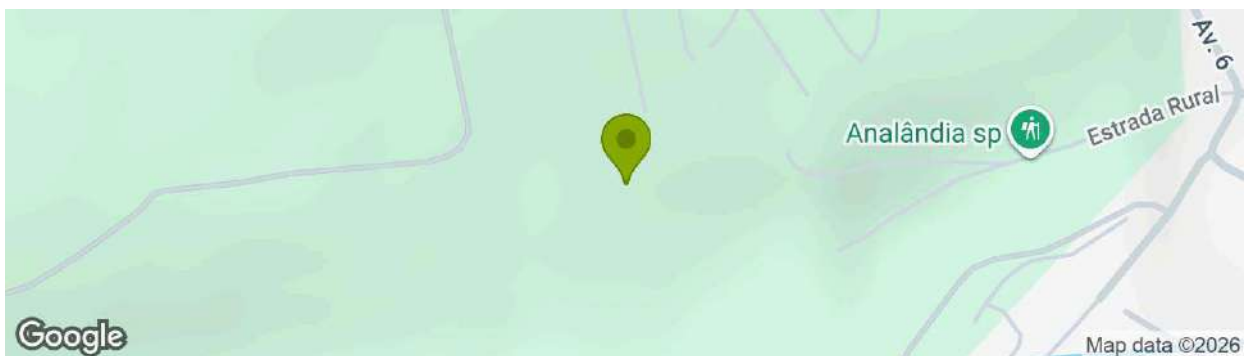

Endereço: V8CG+55, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. . **CEP:** 13550-000 / **Cidade:** Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.1296034, long=-47.6745618, accuracy=13.653

Fiscalizado	Elevatória de esgoto Anápolis #198883177
Data de início da fiscalização	05/05/2026
Data de término da fiscalização	05/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEE7.0] Observações

Elevatória executada por loteador e doada ao DAE. Não estava funcionando devido a furto de equipamentos elétricos. Prestador está realizando limpeza do poço úmido através de caminhão limpa fossa.



Foto 1 - Visão geral da elevatória de esgoto.



Foto 2 - Portão de acesso.



Foto 3 - Gerador.



Foto 4 - Poço úmido.



Foto 5 - Poço úmido com cesto peneira. Devido ao furto de equipamentos elétricos, a bomba não estava operando. O prestador está realizando remoção do esgoto com caminhão limpa fossa



Foto 6 - Portão de acesso.

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE7.6] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme
[EEE7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	N/A
[EEE7.11] Observações	Não foi possível avaliar.
[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[EEE7.12] Observações	Necessário manter capina e limpeza regular da área. Prestador deve readequar a parte elétrica da elevatória

para voltar a funcionar.

Recomenda-se
implantar soluções de
segurança para evitar
furtos no local.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Mato alto prejudicando o acesso ao local.



Foto 2 - Mato prejudicando o acesso ao abrigo do
painel das bombas.



Foto 3 - A área necessita de capina regular.



Foto 4 - A área necessita de capina regular.

Novo Item Fiscalizado 14.955 - POÇO 2 - SÃO CARLOS (Analândia)

POÇO 2 - SÃO CARLOS

POÇO 2 - SÃO CARLOS

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 2 - SÃO CARLOS](#)



Endereço: Av. 12, 14, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 14. . **CEP:** 13550-000 / **Cidade:**
Analândia, São Paulo

Fiscalizado	#198894461
Data de início da fiscalização	05/05/2026
Data de término da fiscalização	05/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSB2.0] Observações	Inspeção para verificar vazamento solucionado

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Placa de identificação do poço.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área	Conforme
[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[CSB2.12] Observações	Vazamento solucionado pelo prestador.

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Em fiscalização anterior (Relatório 274/2025) havia vazamento deixando a área alagada.



Foto 2 - O vazamento era proveniente do abrigo do macromedidor. Nesta fiscalização verificou-se que o local estava seco, sem vazamento.



Foto 3 - Ausência de vazamento.


Novo Item Fiscalizado 14.961 - RES. POÇO 9 - CENTRAL - 100m³ - ANALÂNDIA (Analândia)

RES. POÇO 9 - CENTRAL - 100m³ - ANALÂNDIA

RES. ELEVADO POÇO 9 - (100 m³) - ANALÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO POÇO 9 - \(100 m³\) - ANALÂNDIA](#)

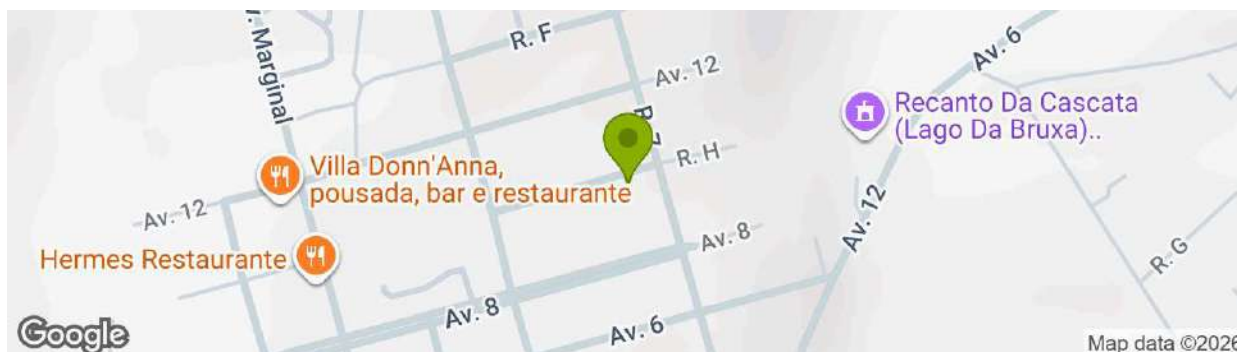

Endereço: R. H, 46, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 46. . **CEP:** 13550-000 / **Cidade:** Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.1226217, long=-47.6616475, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Central 100m³ #198896135
--------------------	---------------------------------------

Data de início da fiscalização	05/05/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	05/05/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral do reservatório.



Foto 2 - Entrada e saída do reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de RES6.2



Foto 1 - Placa de identificação.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

Fotos de RES6.7

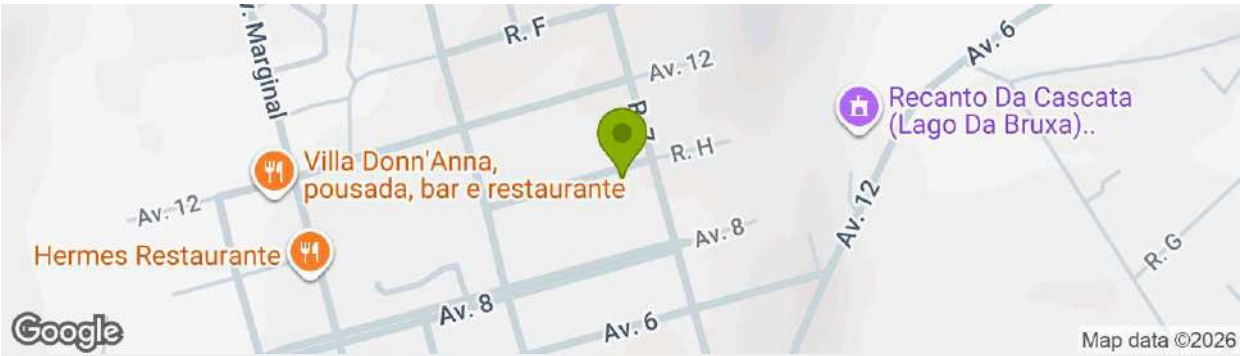


Foto 1 - Antena próxima ao reservatório.

Novo Item Fiscalizado 14.960 - RES. CENTRAL - POÇO 9 - 400m³ (Analândia)

RES. CENTRAL - POÇO 9 - 400m³

Fiscalização no Reservatório



Endereço: R. H, 46, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 46. . **CEP:** 13550-000 / **Cidade:** Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.122624, long=-47.6616381, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Central 400m³ #198895485
Data de início da fiscalização	05/05/2026
Data de término da fiscalização	05/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral do reservatório



Foto 2 - Visão geral do reservatório

[RES6.1] A área não está devidamente cercada N/A

[RES6.1] Observações Não conformidade apontada no Relatório 274/2025, ainda pendente.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível Conforme

[RES6.11] Observações Telemetria

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Monitoramento de nível do reservatório.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de RES6.12



Foto 1 - Extravasor.


Novo Item Fiscalizado 14.962 - RES. POÇO 8 - ROSIM - ANALÂNDIA (Analândia)

RES. POÇO 8 - ROSIM - ANALÂNDIA

RES. POÇO 8 - ROSIM - ANALÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. POÇO 8 - ROSIM - ANALÂNDIA](#)

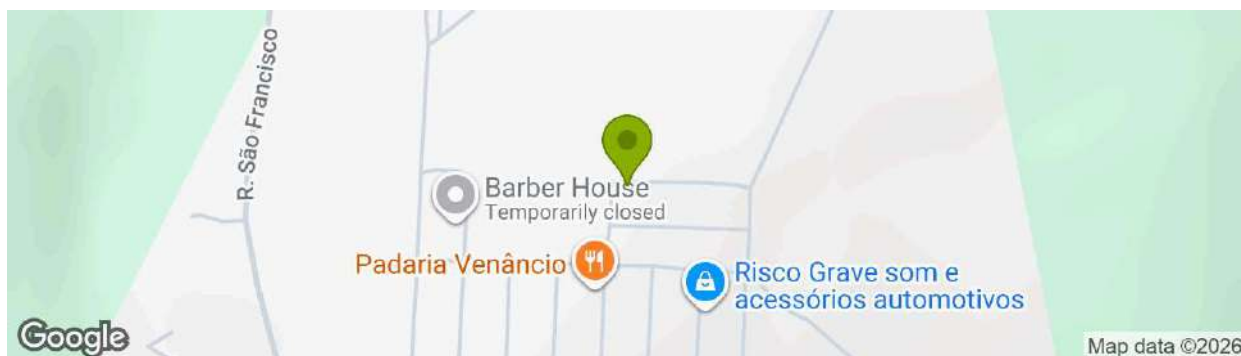

Endereço: R. Cinco, 14 - antonio rosin sobrinho, Analândia - SP, 13550-141, Brasil. nº 14. .
CEP: 13550-141 / **Cidade:** Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.1143683, long=-47.6624289, accuracy=13.653

Fiscalizado

Reservatório Poço 8 Rosim #198897356

Data de início da fiscalização	05/05/2026
Data de término da fiscalização	05/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
---------------------------------------	----------

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral do reservatório.



Foto 2 - Visão geral do reservatório.



Foto 3 - Portão de acesso.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
--	----------

[RES6.2] Ausência de identificação da área	Conforme
--	----------

[RES6.2] Observações	Não conformidade solucionada
----------------------	------------------------------

Fotos de RES6.2



Foto 1 - Placa instalada no local.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
---	-----

[RES6.7] Observações

Não conformidade
pendente, apontada no
Relatório nº 274/2025.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES6.11] Observações

Telemetria.


Novo Item Fiscalizado 14.963 - POÇO 8 - ROSIM - ANALÂNDIA (Analândia)

POÇO 8 - ROSIM - ANALÂNDIA

POÇO 8 - ROSIM - ANALÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 8 - ROSIM - ANALÂNDIA](#)

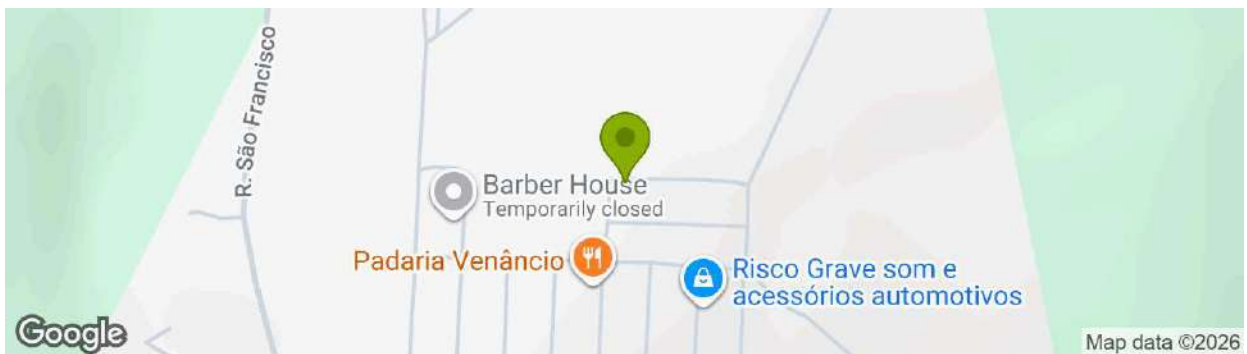

Endereço: R. Cinco, 14 - antonio rosin sobrinho, Analândia - SP, 13550-141, Brasil. nº 14. .
CEP: 13550-141 / **Cidade:** Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.1143774, long=-47.6624281, accuracy=13.653

Fiscalizado Poço 8 Rosim #198897474

Data de início da fiscalização 05/05/2026

Data de término da fiscalização 05/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Visão geral do poço.



Foto 2 - Cavalete e laje de proteção.

[CSB2.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Conforme

[CSB2.4] Observações

Não conformidade
solucionada.

Fotos de CSB2.4



Foto 1 - Placa instalada no local.

[CSB2.5] Ausência de laje de proteção

Conforme

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Conforme

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme


Novo Item Fiscalizado 14.984 - ETE JOSÉ BATISTA MARINHO (Analândia)

ETE JOSÉ BATISTA MARINHO

JOSÉ BATISTA MARINHO

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [JOSÉ BATISTA MARINHO](#)

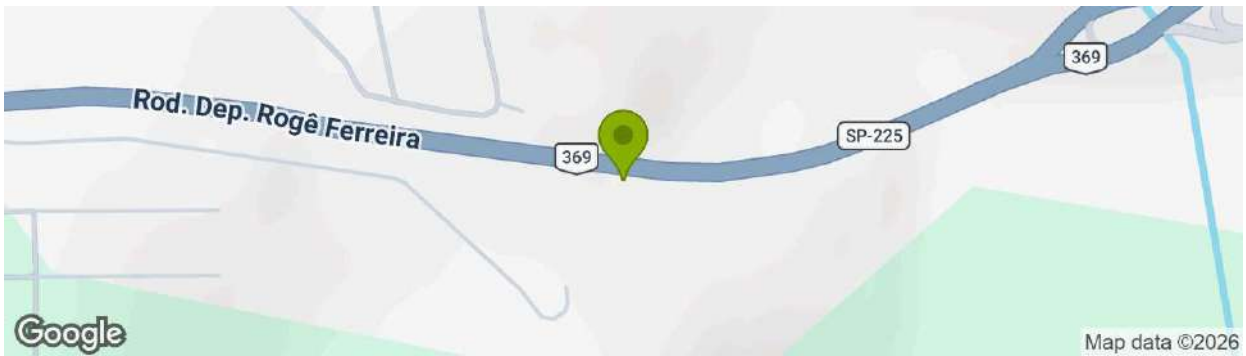

Endereço: SP-225, 500, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 500. . **CEP:** 13550-000 / **Cidade:** Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374777, long=-47.3189471, accuracy=13.653

Fiscalizado	#198948214
Data de início da fiscalização	05/05/2026
Data de término da fiscalização	05/05/2026
Observações Gerais	Inspeção para verificar a adequação de não conformidades pendentes.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Chicana na saída da ETE.



Foto 2 - Lançamento final.



Foto 3 - Chicana na saída da ETE.



Foto 4 - Extintor instalado junto ao abrigo de hipoclorito.



Foto 5 - Extintor instalado junto ao abrigo de hipoclorito.



Foto 6 - Calha parshall na saída.



Foto 7 - Hipoclorito dosado na saída.



Foto 8 - laca de identificação da ETE.

[ETE8.10] Ausência de identificação da área	Conforme
[ETE8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	N/A
[ETE8.2] Observações	Não há elevatória na ETE.
[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Conforme
[ETE8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás	N/A
[ETE8.11] Observações	Não utilizado.
[ETE8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	N/A
[ETE8.12] Observações	Não há laboratório no local.
[ETE8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Conforme
[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Conforme
[ETE8.25] Observações	Prestador informou que protocolou solicitação de renovação da LO da ETE na Cetesb.

[ETE8.9] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[ETE8.9] Observações

Não conformidade
solucionada pelo
prestador.

Fotos de [ETE8.9]



Foto 1 - Extintor instalado no abrigo do hipoclorito e bomba dosadora.



Foto 2 - Extintor instalado no abrigo do hipoclorito e bomba dosadora.


Novo Item Fiscalizado 14.985 - Ponto 2 - Salto Major Levy (Analândia)

Ponto 2 - Salto Major Levy

Condições Gerais - Analândia

Checklist: [Condições Gerais](#)

Sistema: [Condições Gerais - Analândia](#)

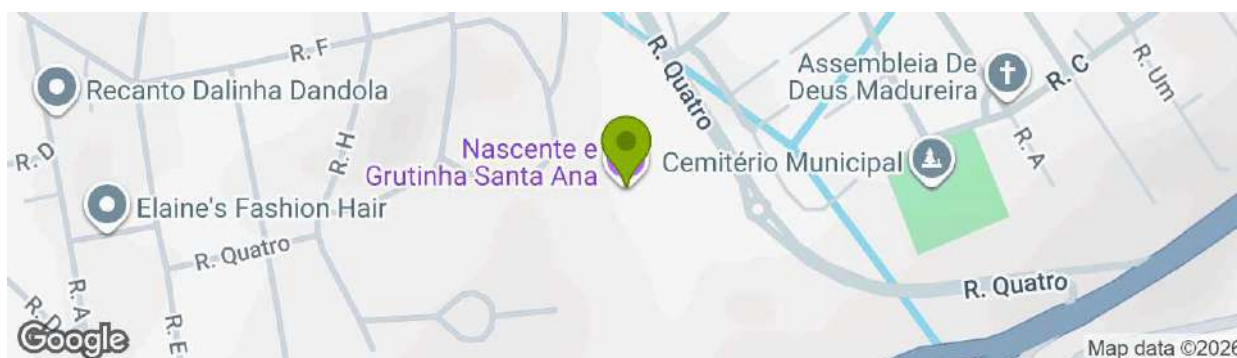

Endereço: R. Quatro, 2, Analândia - SP, 13550-000, Brasil. nº 2. . CEP: 13550-000 / Cidade: Analândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375003, long=-47.3189623, accuracy=13.653

Fiscalizado

Salto da Cachoeira #198949696

Data de início da fiscalização

05/05/2026

Data de término da fiscalização

05/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Condições Gerais)

[CG9.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[CG9.1] Não atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário

Conforme

[CG9.1] Observações

Verificou-se no local que foi executada solução individual para coleta e tratamento do esgoto, tratando-se de biodigestor.

Fotos de [CG9.1]



Foto 1 - Placa de identificação do local.



Foto 2 - Caixa e passagem do esgoto coletado no restaurante existente no local.



Foto 3 - Biodigestor.



Foto 4 - Caixa do sistema de tratamento.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (EM ANEXO)

- Planilhas de automonitoramento dos parâmetros básicos de qualidade da água nos poços operados pelo DAE;
- Laudos de análise da DBO e DQO na entrada e saída da ETE;
- Documentos referentes à solicitação de renovação da Licença de Operação da ETE junto ao órgão ambiental estadual;
- Dispensa de outorga para o "Ponto 2 - Salto Major Levy"
- Fotos de bombas reservas para poços no almoxarifado da Prefeitura.

Fabio de Melo Sotelo

Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

(editado 13 vezes - última modificação: 15/05/2026 10:00:43)

É base de:

Auto de Notificação 189/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:


Memorando 454/2026 - Relatório de Fiscalização - Analândia - maio/2026

Ofício 1.161/2026 - Encaminhamento de Ofício


Proc. Administrativo 382/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO




ANALISE_DE_01_A_30_A...

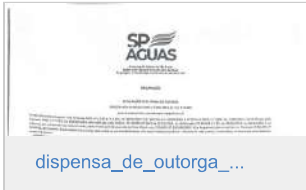

dispensa_de_outorga_...

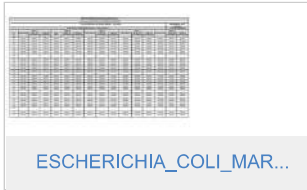

ESCHERICHIA_COLI_MAR...

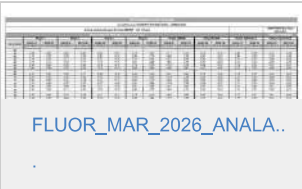

FLUOR_MAR_2026_ANALA..




Laudo_ETE_ref_DBO_En...




Laudo_ETE_ref_DQO_En...



MCE_SIMPLIFICADO.pdf

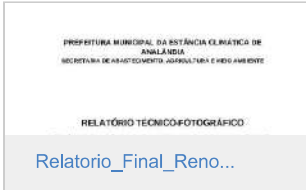

Relatorio_Final_Reno...

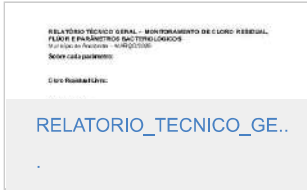

RELATORIO_TECNICO_GE..

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

13/05/2026 10:00:21 Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.961..](#)

15/05/2026 09:47:57 Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.962..](#)

15/05/2026 11:16:54 Fábio de Melo Sotelo D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 168/2026** com o certificado **FÁBIO DE MELO SOTELO** CPF 399.XXX.XXX-36 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

15/05/2026 11:18:21 Fábio de Melo Sotelo D1 emitiu o [Auto de Notificação 189/2026](#) a partir deste documento.

Tramitação 1- 168/2026

15/05/2026 11:19
(Encaminhado)

Fábio S. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Vanessa Naccarato Piffer - DTO, por gentileza encaminhar ao prestador junto ao Auto de Notificação.

Obrigado.

Att,

—
Fabio de Melo Sotelo

Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

15/05/2026 11:19:51 E-mail para vanessa@arespcj.com.br E-mail entregue, lido, clicado (3)