



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
178.217.785.284.900.109

Arespcj

Município

Águas de Matão

CC

CNPJ 19.190.721/0001-30

DTO D3

Ciclo de Fiscalização*: 1

11/05/2026 16:41

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO



ARES AGÊNCIA REGULADORA PCJ

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE MATÃO

PRESTADOR: ÁGUAS DE MATÃO

Verificação de Não Conformidades

Americana, maio de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Matão

Prefeito: Aparecido Ferrari

Endereço: Rua Oreste Bozelli nº 1165 - Centro

Telefone: (16) 3383-4077

E-mail: ouvidoria@matao.sp.gov.br

Convênio de Cooperação de definição do ente regulador: nº 01/2025, de 10/01/2025

1.2 PRESTADOR

Nome: Águas de Matão S.A.

Responsável legal: Daniel Fernando Mantovani

Endereço: Av. Tiradentes, 990 - Centro

Telefone: 0800 721 6464

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

João Mateus Boll Gallas - Coordenador de Água e Esgoto

Tiago Duarte Santos Pereira - Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Érico Fabiano Ferreira - Supervisor de Operações

Guilherme Baldo Cyrino - Coordenador de Operações

3. FISCALIZAÇÃO

Em 22/04/2026 e 23/04/2026 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descrição NC	Prazo para solução
EAT CARDIM - MATÃO	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EAT JARDIM BRASIL - MATÃO	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EAT JARDIM BRASIL - MATÃO	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEE AZUL VILLE 01 - MATÃO	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE AZUL VILLE 01 - MATÃO	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE AZUL VILLE 01 - MATÃO	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEE AZUL VILLE 02 - MATÃO	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE AZUL VILLE 02 - MATÃO	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE AZUL VILLE 02 - MATÃO	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEE BOA VISTA - MATÃO	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE BOA VISTA - MATÃO	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias

EEE GUAPORÉ - MATÃO	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE GUAPORÉ - MATÃO	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEE IMPERADOR - MATÃO	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE IMPERADOR - MATÃO	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEE IMPERADOR - MATÃO	EEE-7.9	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEE IMPERIAL - MATÃO	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE IMPERIAL - MATÃO	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE IMPERIAL - MATÃO	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEE PARQUE DOS IPÊS - MATÃO	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE PARQUE DOS IPÊS - MATÃO	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE PARQUE DOS IPÊS - MATÃO	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEE PETRÓPOLIS - MATÃO	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE PETRÓPOLIS - MATÃO	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE PETRÓPOLIS - MATÃO	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEE PORTAL TERRA DA SAUDADE - MATÃO	EEE-7.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
EEE PORTAL TERRA DA SAUDADE - MATÃO	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO JARDIM BRASIL - MATÃO	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO SANTA CRUZ - MATÃO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO SANTA CRUZ - MATÃO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
RAP BNH - MATÃO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RAP CARDIM - MATÃO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RAP CARDIM - MATÃO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RAP CARDIM - MATÃO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias

RAP JARDIM BRASIL - MATÃO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
REL BNH - MATÃO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
REL BNH - MATÃO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
REL CARDIM - MATÃO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
REL JARDIM BRASIL - MATÃO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
REL JARDIM BRASIL - MATÃO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
REL JARDIM BRASIL - MATÃO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO BENASSI - MATÃO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO LAS PALMAS - MATÃO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO LAS PALMAS - MATÃO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO LAS PALMAS - MATÃO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO SÃO JUDAS - MATÃO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO SÃO JUDAS - MATÃO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

UNIDADE SANTA CRUZ


Novo Item Fiscalizado 14.757 - POÇO SANTA CRUZ - MATÃO (Matão)

POÇO SANTA CRUZ - MATÃO

POÇO SANTA CRUZ - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO SANTA CRUZ - MATÃO](#)

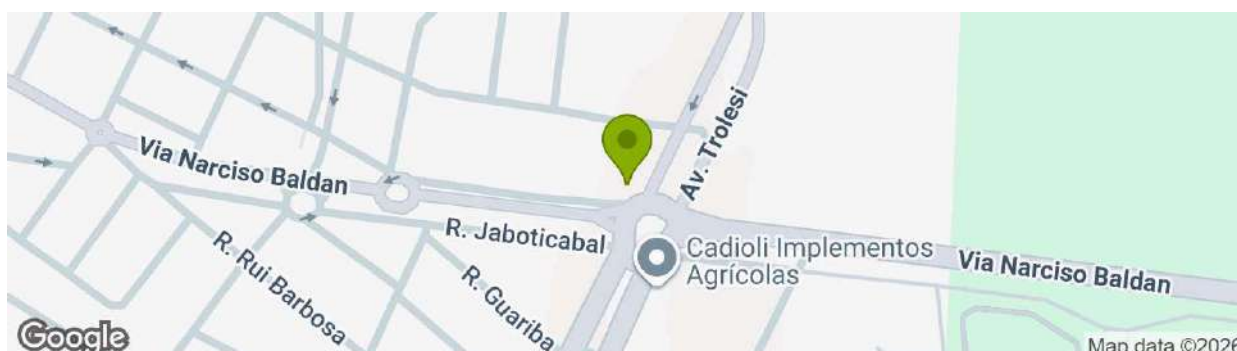

Endereço: Via Narciso Baldan, 285 - Vila Santa Cruz, Matão - SP, 15990-415, Brasil. nº 285. .
CEP: 15990-415 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.607242584228516, long=-48.349979400634766, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO SANTA CRUZ - MATÃO#196639844
Data de início da fiscalização	22/04/2026
Data de término da fiscalização	22/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

O poço estava em construção durante a fiscalização.
Atualmente, o mesmo está em operação e a água captada é encaminhada diretamente para o reservatório apoiado BNH, no qual é feita a aplicação de cloro e flúor.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Cercamento do local.



Foto 2 - Identificação do local.



Foto 3 - Vista do poço.



Foto 4 - Detalhe da laje do poço.



Foto 5 - Tubo de medição de nível.



Foto 6 - Macromedidor do poço.



Foto 7 - Manômetro junto à tomada para coleta de água bruta.



Foto 8 - Tomada para coleta de água bruta.



Foto 9 - Vista do local.



Foto 10 - Sob as placas estão os registros para contingência da água captada no poço.



Foto 11 - Painel elétrico junto ao poço.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

O automonitoramento para o Poço Santa Cruz foi solicitado complementarmente na data de 24/04/2026 e, até o momento, não foi encaminhado, razão pela qual se aponta a não conformidade.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio


Não Conforme

UNIDADE BNH

Novo Item Fiscalizado 14.755 - POÇO BNH - MATÃO (Matão)

POÇO BNH - MATÃO

POÇO BNH - MATÃO

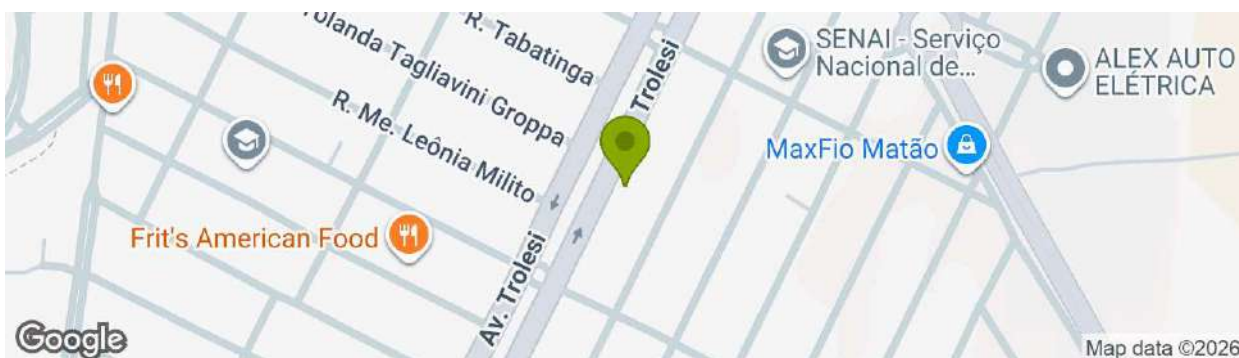Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)Sistema: [POÇO BNH - MATÃO](#)

Endereço: Av. Trolesi, 2791 - Jardim Buscardi, Matão - SP, 15991-200, Brasil. nº 2791. . **CEP:** 15991-200 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6150992, long=-48.3537773, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO BNH - MATÃO #196644157
--------------------	-----------------------------

Data de início da fiscalização	22/04/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	22/04/2026
--	------------

Observações Gerais**Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)**

[CSB2.0] Observações

O poço BNH foi desativado.

Atualmente, o reservatório apoiado BNH recebe água do Poço Santa Cruz (inaugurado em 2025). A aplicação de cloro e flúor é feita diretamente no reservatório apoiado. Parte da água tratada é bombeada

para o reservatório
elevado ao lado
através da EAT BNH.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Detalhe do tamponamento do poço.

(DESATIVADO)


Novo Item Fiscalizado 14.754 - RAP BNH - MATÃO (Matão)

RAP BNH - MATÃO

RAP BNH - MATÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RAP BNH - MATÃO](#)

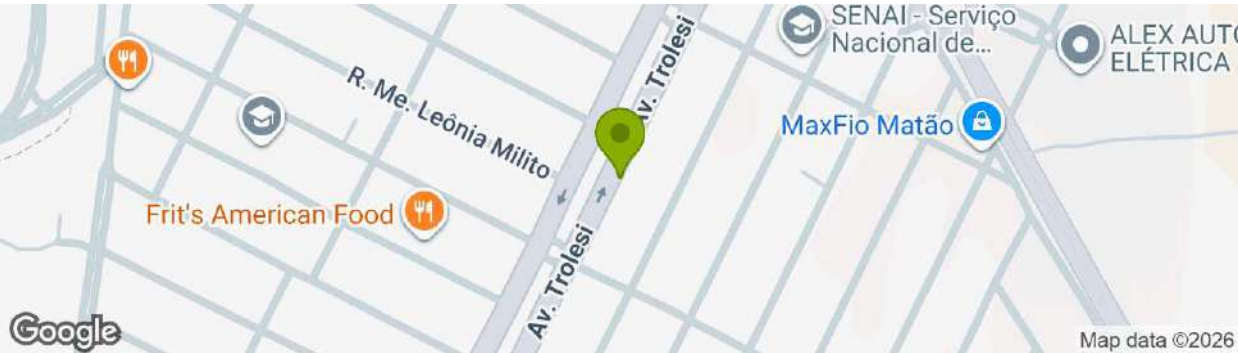

Endereço: Av. Trolesi, 2813 - Jardim Buscardi, Matão - SP, 15991-200, Brasil. nº 2813. . **CEP:** 15991-200 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6151881, long=-48.353866, accuracy=13.653

Fiscalizado	RAP BNH - MATÃO #196644766
Data de início da fiscalização	22/04/2026
Data de término da fiscalização	22/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

[RES6.0] Observações

O poço BNH foi desativado.
Atualmente, o reservatório apoiado recebe água diretamente do Poço Santa Cruz (inaugurado em 2025). A aplicação de cloro e flúor é feita junto deste reservatório. Parte da água dele é então bombeada para o elevado, ao lado, para atender usuários de cota mais alta na região. Parte das imagens foram obtidas com o auxílio de drone na data de 06/05/2026.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório apoiado BNH.



Foto 2 - Estocagem dos produtos químicos junto do reservatório.



Foto 3 - Placa de inauguração do local.



Foto 4 - Extravasador do reservatório.

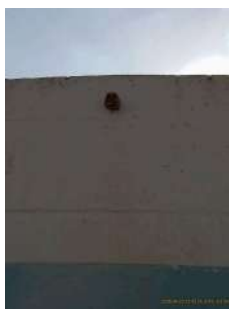


Foto 5 - Extravassor do reservatório.



Foto 6 - A tubulação azul é a que abastece o reservatório apoiado com água bruta do Poço Santa Cruz.



Foto 7 - Identificação do local.



Foto 8 - Vista do reservatório apoiado.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Próxima à tubulação de alimentação do reservatório apoiado há uma abertura sem qualquer rede de proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Alimentação e abertura.

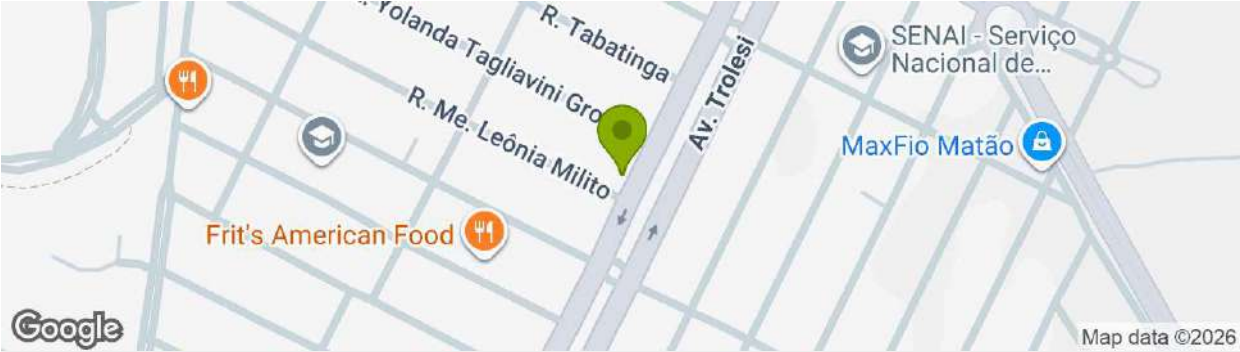


Foto 2 - Detalhe da abertura sem rede.

Novo Item Fiscalizado 14.752 - EAT BNH - MATÃO (Matão)

EAT BNH - MATÃO

EAT BNH - MATÃO



Endereço: Av. Trolesi, 2818 - Jardim Buscardi, Matão - SP, 15990-540, Brasil. nº 2818. . **CEP:** 15990-540 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6150769, long=-48.3542331, accuracy=13.653

Fiscalizado	EAT BNH - MATÃO #196645530
Data de início da fiscalização	22/04/2026
Data de término da fiscalização	22/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Observações

A EEAT se localiza junto ao reservatório BNH. O poço do local não funciona mais, recebendo água diretamente do Poço Santa Cruz cuja construção finalizou ainda em 2025.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Detalhe dos medidores novos adquiridos pelo prestador.



Foto 2 - Extintor e validade regular.



Foto 3 - Bomba da EEAT em funcionamento - a reserva está no almojarifado.



Foto 4 - Paineis elétricos da EEAT.



Foto 5 - Vista do local.


Novo Item Fiscalizado 14.753 - REL BNH - MATÃO (Matão)

REL BNH - MATÃO

REL BNH - MATÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [REL BNH - MATÃO](#)

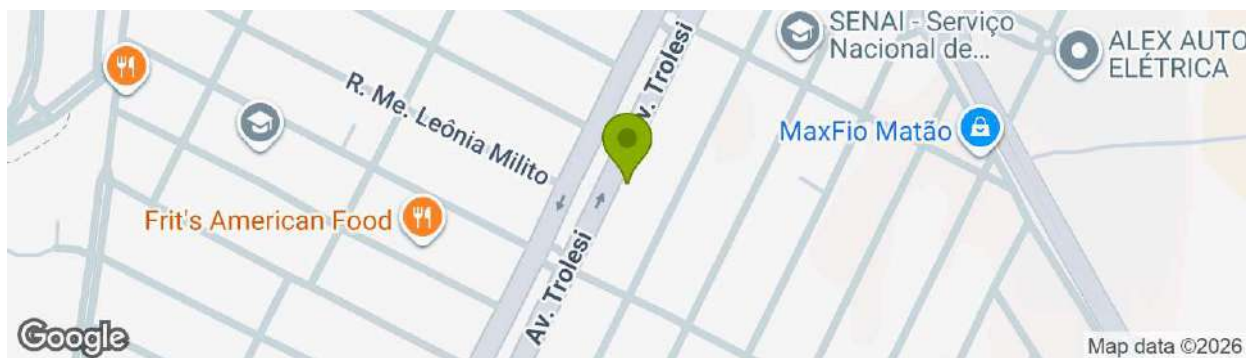

Endereço: Av. Trolesi, 2815 - Jardim Buscardi, Matão - SP, 15991-200, Brasil. nº 2815. . CEP: 15991-200 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6151408, long=-48.3538015, accuracy=13.653

Fiscalizado	REL BNH - MATÃO #196644469
--------------------	----------------------------

Data de início da fiscalização	22/04/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	22/04/2026
--	------------

Observações Gerais	
---------------------------	--

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

O reservatório está ligado ao sistema de telemetria do prestador. Parte das imagens foram obtidas com o auxílio de drone na data de 06/05/2026.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Escada e guarda-corpos do reservatório.



Foto 2 - Vista do reservatório elevado.



Foto 3 - Vista geral dos reservatórios BNH.



Foto 4 - Vista superior do reservatório elevado.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

O reservatório dispõe de haste captora, mas não há condutor de descida integrando o SPDA, sendo necessária a sua instalação.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Haste do SPDA.



Foto 2 - Detalhe do condutor de descida rompido.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção do reservatório elevado se encontra com estado avançado de corrosão e abertura que possibilita a entrada de insetos e pequenos animais no interior do reservatório.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Detalhe da tampa de inspeção.

UNIDADE CARDIM

Novo Item Fiscalizado 14.758 - POÇO CARDIM - MATÃO (Matão)

POÇO CARDIM - MATÃO

POÇO CARDIM - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO CARDIM - MATÃO](#)



Endereço: R. Cláudio Beviláqua, 588 - Vila Cardim, Matão - SP, 15997-306, Brasil. nº 588. .

CEP: 15997-306 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5908374, long=-48.3502032, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO CARDIM - MATÃO #196636939
Data de início da fiscalização	22/04/2026
Data de término da fiscalização	22/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

A água captada pelo poço é direcionada ao reservatório apoiado, junto do qual é feita a aplicação de cloro e flúor. Posteriormente, a água tratada é bombeada pela EAT Cardim para o reservatório elevado.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista do poço.



Foto 2 - Tubo de medição de nível.



Foto 3 - Medidor de vazão. O visor está junto da EAT Cardim.



Foto 4 - Tomada para coleta de água bruta.

Novo Item Fiscalizado 14.760 - RAP CARDIM - MATÃO (Matão)

RAP CARDIM - MATÃO

RAP CARDIM - MATÃO



Endereço: R. Cláudio Beviláqua, 557 - Vila Cardim, Matão - SP, 15997-306, Brasil. nº 557. .
CEP: 15997-306 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5906724, long=-48.350261, accuracy=13.653

Fiscalizado	RAP CARDIM - MATÃO #196635770
Data de início da fiscalização	22/04/2026
Data de término da fiscalização	22/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

O reservatório apoiado recebe água do Poço Cardim. A aplicação de cloro e flúor é feita junto do reservatório apoiado. Posteriormente, a água tratada é bombeada pela EAT Cardim ao reservatório elevado no local. Ambos os reservatórios estão ligados ao sistema de telemetria do prestador. Parte das imagens foram obtidas com o auxílio de drone na data de 06/05/2026.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Tanque de cloro



Foto 2 - Tanque de flúor.



Foto 3 - Extravasador do reservatório.



Foto 4 - Alimentação do reservatório (direto do poço Cardim).



Foto 5 - Vista geral dos reservatórios Cardim.



Foto 6 - Reservatório apoiado.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

Fotos de RES6.4



Foto 1 - A escada do reservatório não está adequada ao previsto nas normativas atuais. Como o prestador informou que é utilizada uma escada manual para acesso à cobertura do reservatório, é necessário que a escada da foto seja removida.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

Fotos de RES6.10



Foto 1 - A tampa de inspeção encontra-se danificada, sendo necessária a sua manutenção.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Diversos vazamentos foram constatados no entorno do reservatório e no topo. A não conformidade será considerada sanada quando todos os vazamentos tiverem sido corrigidos.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento 1.



Foto 3 - Vazamento 3.



Foto 2 - Vazamento 2.



Foto 4 - Vazamento 4.



Foto 5 - Vazamento 5 - identificado junto à ventilação no topo do reservatório.


Novo Item Fiscalizado 14.756 - EAT CARDIM - MATÃO (Matão)

EAT CARDIM - MATÃO

EAT CARDIM - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EAT CARDIM - MATÃO](#)

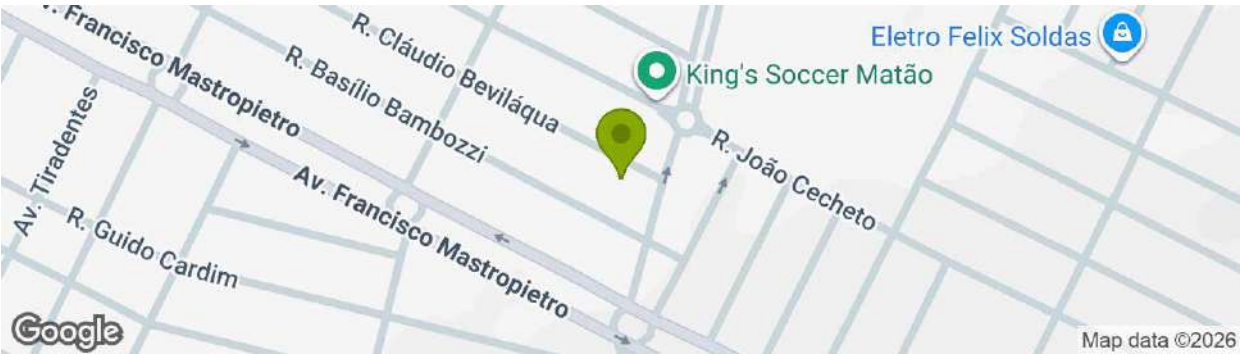

Endereço: R. Cláudio Beviláqua, 578 - Vila Cardim, Matão - SP, 15997-306, Brasil. nº 578. .
CEP: 15997-306 / Cidade: Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.590775, long=-48.3502303, accuracy=13.653

Fiscalizado	EAT CARDIM - MATAO #196637316
Data de início da fiscalização	22/04/2026
Data de término da fiscalização	22/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
[EEA4.0] Observações	A EAT Cardim bombeia água do reservatório apoiado para o reservatório elevado.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - EAT em operação.



Foto 2 - Extintor com validade regular.



Foto 3 - Detalhe dos medidores novos adquiridos pelo prestador.



Foto 4 - Visor de um dos medidores novos.



Foto 5 - Vista dos painéis elétricos e tubulação de recalque.

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[EEA4.8] Observações

Foram identificados dois vazamentos: um junto à bomba e outro próximo ao registro.

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Detalhe 1 do vazamento junto à bomba.



Foto 2 - Detalhe 2 do vazamento junto à bomba.



Foto 3 - Detalhe do vazamento junto ao registro.


Novo Item Fiscalizado 14.759 - REL CARDIM - MATÃO (Matão)

REL CARDIM - MATÃO

REL CARDIM - MATÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [REL CARDIM - MATÃO](#)

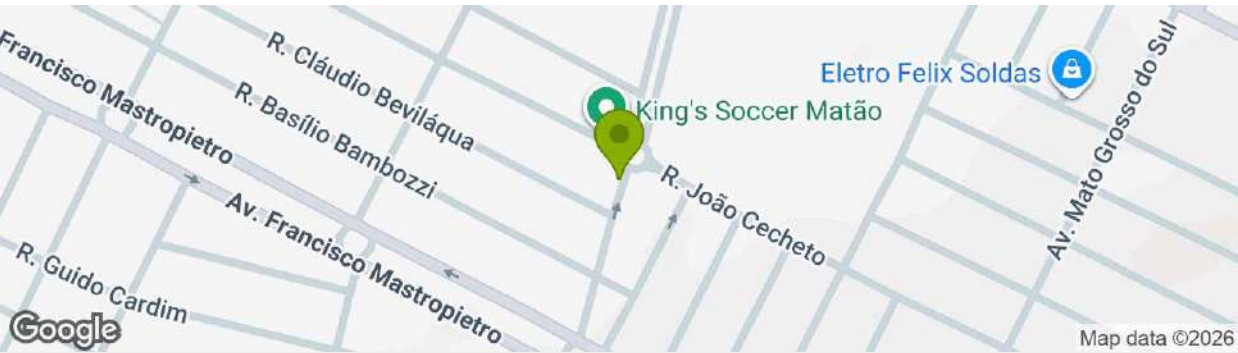

Endereço: Av. São Paulo, 1431 - Vila Cardim, Matão - SP, 15990-278, Brasil. nº 1431. . CEP: 15990-278 / Cidade: Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5904209, long=-48.3496177, accuracy=13.653

Fiscalizado	REL CARDIM - MATÃO #196634871
Data de início da fiscalização	22/04/2026
Data de término da fiscalização	22/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

O reservatório elevado (ambas as câmaras) recebe água do reservatório apoiado após a aplicação de cloro e flúor. Parte das

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Cercamento e identificação do local.



Foto 2 - Vista do reservatório.



Foto 3 - Escada e guarda-corpos.



Foto 4 - Tubulações de alimentação do reservatório, que é dividido em duas câmaras.



Foto 5 - Vista do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório elevado.



Foto 7 - Haste captora do SPDA.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção do reservatório se encontra oxidada, sendo necessária a sua manutenção ou troca.



Foto 1 - Detalhe da tampa de inspeção oxidada.

UNIDADE JARDIM BRASIL


Novo Item Fiscalizado 14.763 - POÇO JARDIM BRASIL - MATÃO (Matão)

POÇO JARDIM BRASIL - MATÃO

POÇO JARDIM BRASIL - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO JARDIM BRASIL - MATÃO](#)

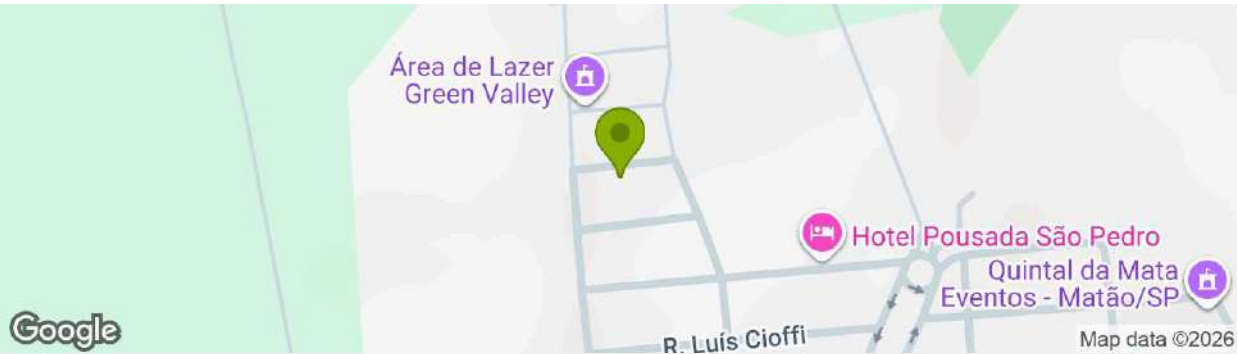

Endereço: R. Lourenço Manzi, 723 - Jardim Brasil, Matão - SP, 15996-129, Brasil. nº 723. .
CEP: 15996-129 / Cidade: Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5818885, long=-48.3782021, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO JARDIM BRASIL - MATÃO #196618030
Data de início da fiscalização	22/04/2026
Data de término da fiscalização	22/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

A água captada pelo poço é direcionada ao reservatório apoiado ao

lado. Nele, é feita a aplicação de cloro e flúor. Posteriormente a água tratada é bombeada pela EAT Jardim Brasil ao reservatório elevado próximo.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista do poço.



Foto 2 - Tomada para coleta de água bruta.



Foto 3 - Tubo de medição de nível.



Foto 4 - Apoio/laje do poço.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Vazamento junto da tomada para coleta de água bruta.

RAP JARDIM BRASIL - MATÃO

RAP JARDIM BRASIL - MATÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RAP JARDIM BRASIL - MATÃO](#)



Endereço: R. Lourenço Manzi, 743 - Jardim Brasil, Matão - SP, 15996-129, Brasil. nº 743. .
CEP: 15996-129 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5819562, long=-48.378644, accuracy=13.653

Fiscalizado	RAP JARDIM BRASIL - MATÃO #196610766
Data de início da fiscalização	22/04/2026
Data de término da fiscalização	22/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

O reservatório apoiado recebe água do poço Jardim Brasil e está ligado ao sistema de telemetria do prestador. Parte das imagens foram obtidas com o auxílio de drone na data de 06/05/2026.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório.



Foto 2 - Extravaso do reservatório.



Foto 3 - Alimentação do reservatório (poço Jardim Brasil).



Foto 4 - Vista geral dos reservatórios Jd. Brasil.



Foto 5 - Vista geral do reservatório apoiado.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

As tubulações de ventilação e extravasores do reservatório não possuem telas de proteção, o que possibilita a entrada de insetos e pequenos animais. É necessário que o prestador instale as telas de proteção nas tubulações.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Detalhe da tubulação sem tela de proteção.

EAT JARDIM BRASIL - MATÃO

EAT JARDIM BRASIL - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EAT JARDIM BRASIL - MATÃO](#)



Endereço: R. Lourenço Manzi, 733 - Jardim Brasil, Matão - SP, 15996-129, Brasil. nº 733. .
CEP: 15996-129 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5817128, long=-48.3784364, accuracy=13.653

Fiscalizado	EAT JARDIM BRASIL - MATÃO #196610872
Data de início da fiscalização	22/04/2026
Data de término da fiscalização	22/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Observações

A EAT Jardim Brasil
direciona a água
tratada no reservatório
apoiado ao reservatório
elevado no local.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Bomba em operação.



Foto 2 - Extintor com validade regular.



Foto 3 - Painéis elétricos da EAT.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEA4.3] Observações

A bomba reserva foi retirada para manutenção, sendo necessária a sua reinstalação.

Fotos de [EEA4.3]



Foto 1 - Ausência da bomba reserva.

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[EEA4.8] Observações

Foi identificado um vazamento junto da válvula.

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Detalhe 1 do vazamento.



Foto 2 - Detalhe 2 do vazamento.

REL JARDIM BRASIL - MATÃO

REL JARDIM BRASIL - MATÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [REL JARDIM BRASIL - MATÃO](#)



Endereço: R. Lourenço Manzi, 743 - Jardim Brasil, Matão - SP, 15996-129, Brasil. nº 743. .
CEP: 15996-129 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5819502, long=-48.3786596, accuracy=13.653

Fiscalizado	REL JARDIM BRASIL - MATÃOAO #196610655
Data de início da fiscalização	22/04/2026
Data de término da fiscalização	22/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

O reservatório elevado recebe água tratada através da EAT Jardim Brasil. Parte das imagens foram obtidas com o auxílio de drone na data de 06/05/2026.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista dos reservatórios Jardim Brasil.



Foto 2 - Cercamento e identificação do local.



Foto 3 - Vista do reservatório.



Foto 4 - Escada e guarda-corpos.



Foto 5 - Acesso à EAT Jardim Brasil.



Foto 6 - Estocagem dos produtos químicos. A aplicação é feita junta do reservatório apoiado.



Foto 7 - Tanque de flúor.



Foto 8 - Tanque de cloro.



Foto 9 - Vista geral do reservatório elevado.



Foto 10 - Detalhe da haste do SPDA.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Ainda que o reservatório disponha de haste captora, não há condutor de descida.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Detalhe dos suportes instalados para o condutor de descida.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção do reservatório apresenta sinais de deterioração, sendo necessária a sua manutenção ou troca.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Detalhe da tampa de inspeção.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Foi identificada uma abertura no topo do reservatório que permite a entrada de pequenos animais e insetos, sendo necessário o seu fechamento.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Detalhe da abertura no topo do reservatório.

UNIDADE BENASSI


Novo Item Fiscalizado 14.779 - POÇO BENASSI - MATÃO (Matão)

POÇO BENASSI - MATÃO

POÇO BENASSI - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO BENASSI - MATÃO](#)

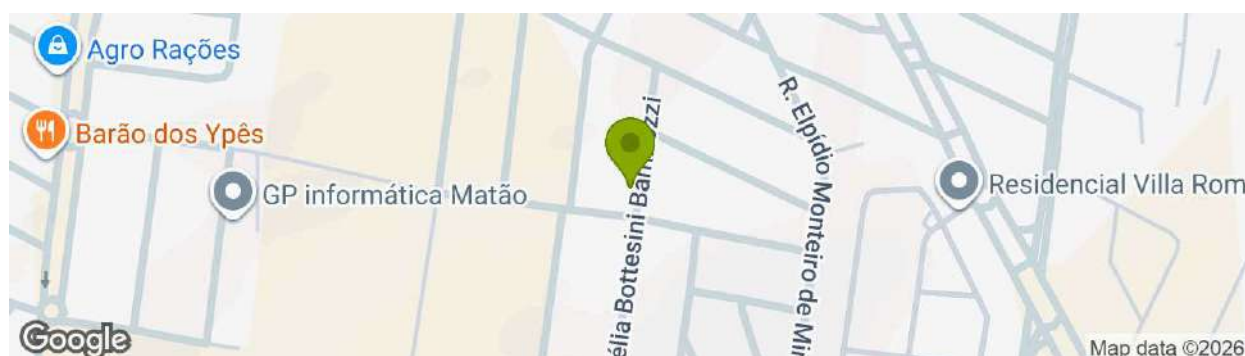

Endereço: R. Onélia Bottesini Bambozzi, 140 - Res. Olivio Benassi, Matão - SP, 15993-072, Brasil. nº 140. . **CEP:** 15993-072 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6220256, long=-48.3650805, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO BENASSI - MATÃO #196747977
--------------------	---------------------------------

Data de início da fiscalização	23/04/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	23/04/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

Tanto a cloração
quanto a fluoretação
são feitas no

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Cercamento e identificação do local.



Foto 2 - Cercamento da área.



Foto 3 - Laje de proteção do poço.



Foto 4 - Detalhe da proximidade do poço ao reservatório.



Foto 5 - Vista do reservatório.



Foto 6 - Macromedidor do poço.



Foto 7 - Tomada para coleta de água bruta.



Foto 8 - Detalhe da junção das tubulações.



Foto 9 - Tubo de medição de nível.



Foto 10 - Painéis elétricos no abrigo.



Foto 11 - Extintor do local.


Novo Item Fiscalizado 14.778 - RESERVATÓRIO BENASSI - MATÃO (Matão)

RESERVATÓRIO BENASSI - MATÃO

RESERVATÓRIO BENASSI - MATÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO BENASSI - MATÃO](#)

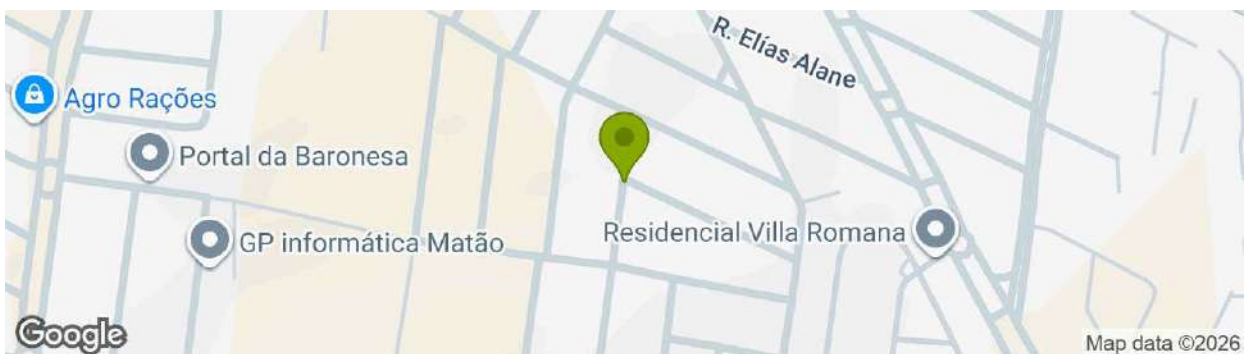

Endereço: R. Onélia Bottesini Bambozzi, 64 - Res. Olivio Benassi, Matão - SP, 15991-000, Brasil. nº 64. . **CEP:** 15991-000 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Fiscalizado	RES BENASSI - MATAO #196747743
--------------------	--------------------------------

Data de início da fiscalização	23/04/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	23/04/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
--	-----

[RES6.0] Observações	O reservatório armazena apenas água bruta. A aplicação de cloro e flúor é feita no reservatório Nova Matão. Usualmente, o
-----------------------------	---

poço do local
encaminha a água
diretamente para o
Nova Matão, sendo o
reservatório Benassi
principalmente
acionado durante finais
de semana e feriados.
O reservatório de água
bruta está ligado ao
sistema de telemetria
do prestador. Parte das
imagens foram obtidas
com o auxílio de drone
na data de 06/05/2026.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Identificação do local.



Foto 2 - Cercamento do local.



Foto 3 - Vista do reservatório.



Foto 4 - Escada e guarda-corpos.



Foto 5 - Vista do reservatório.



Foto 6 - Saída do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Vista superior do reservatório Benassi.



Foto 9 - Detalhe do topo do reservatório.



Foto 10 - Haste captora do SPDA.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tubulação sem tela.

UNIDADE LAS PALMAS


Novo Item Fiscalizado 14.750 - POÇO LAS PALMAS - MATÃO (Matão)

POÇO LAS PALMAS - MATÃO

POÇO LAS PALMAS - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO LAS PALMAS - MATÃO](#)

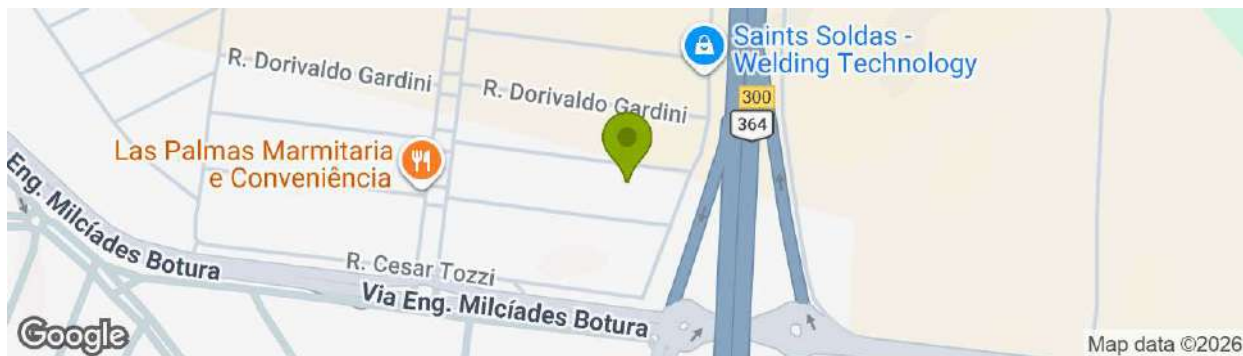

Endereço: R. Ancião João Carrasco Linhares, 452 - Jardim Buscardi, Matão - SP, 15992-008, Brasil. nº 452. . **CEP:** 15992-008 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Fiscalizado	POCO LAS PALMAS - MATAO #196648491
Data de início da fiscalização	22/04/2026
Data de término da fiscalização	22/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Identificação e muramento do local.



Foto 2 - Poço Las Palmas.



Foto 3 - Macromedidor do poço.



Foto 4 - Tubo de medição de nível.



Foto 5 - Tomada para coleta de água bruta.



Foto 6 - Detalhe da laje do poço.



Foto 7 - Extintor junto ao local.



Foto 8 - Tanque de flúor.



Foto 9 - Tanque de cloro.



Foto 10 - Bomba dosadora.


Novo Item Fiscalizado 14.751 - RESERVATÓRIO LAS PALMAS - MATÃO (Matão)

RESERVATÓRIO LAS PALMAS - MATÃO

RESERVATÓRIO LAS PALMAS - MATÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO LAS PALMAS - MATÃO](#)

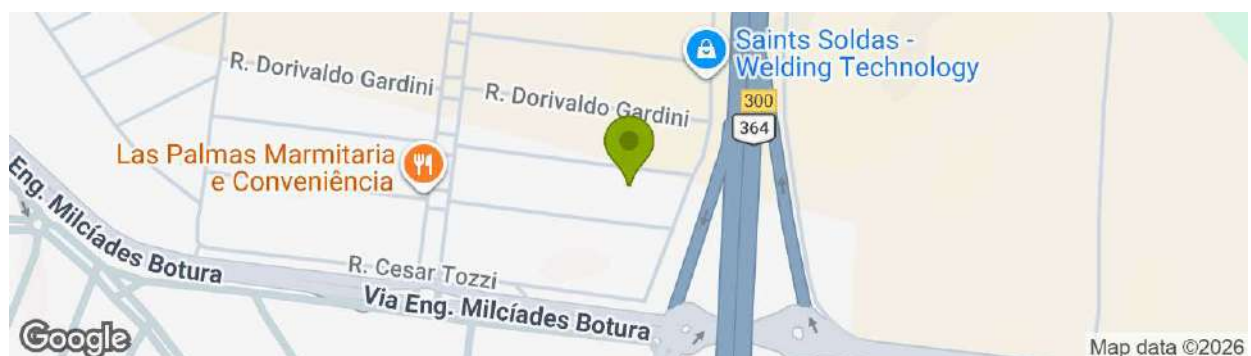

Endereço: R. Ancião João Carrasco Linhares, 452 - Jardim Buscardi, Matão - SP, 15992-008, Brasil. nº 452. . **CEP:** 15992-008 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6211382, long=-48.3361044, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO LAS PALMAS - MATÃO #196649255
Data de início da fiscalização	22/04/2026
Data de término da fiscalização	22/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

O reservatório situa-se junto ao poço Las Palmas e está conectado ao sistema de telemetria do prestador. Fotos do cercamento e identificação estão na ficha do Poço Las Palmas. Parte das imagens foram obtidas com o auxílio de drone na data de 06/05/2026.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Escadas e guarda-corpos do reservatório.



Foto 3 - Saída do reservatório.



Foto 4 - Vista geral aérea do reservatório.



Foto 5 - Vista superior.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

O reservatório não dispõe de SPDA.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Detalhe das hastes para fixação do condutor de descida.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Detalhe da ventilação no topo do reservatório sem tela de proteção.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

Na data do levantamento das imagens com auxílio de drone a tampa de inspeção do reservatório se encontrava aberta,

devendo ser fechada
afim de evitar
contaminação da água
em seu interior.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Detalhe da abertura.

UNIDADE SÃO JUDAS


Novo Item Fiscalizado 14.761 - EAT SÃO JUDAS - MATÃO (Matão)

EAT SÃO JUDAS - MATÃO

EAT SÃO JUDAS - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EAT SÃO JUDAS - MATÃO](#)

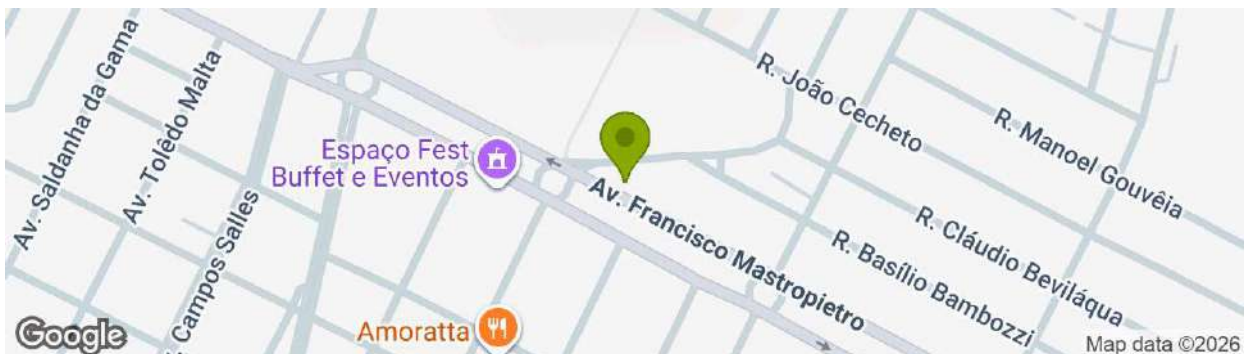

Endereço: Av. Francisco Mastropietro, 1959 - Jardim Primavera, Matão - SP, 15997-300, Brasil.
nº 1959. . **CEP:** 15997-300 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5890039, long=-48.3571282, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA SAO JUDAS - MATAO #196626538
--------------------	----------------------------------

Data de início da fiscalização	22/04/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	22/04/2026
--	------------

Observações Gerais	
---------------------------	--

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Bomba da EAT. A reserva é estocada no almoxarifado.



Foto 2 - Placa da bomba.



Foto 3 - Booster enterrado próximo à EAT.



Foto 4 - Extintor do local.


Novo Item Fiscalizado 14.762 - RESERVATÓRIO SÃO JUDAS - MATÃO (Matão)

RESERVATÓRIO SÃO JUDAS - MATÃO

RESERVATÓRIO SÃO JUDAS - MATÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO SÃO JUDAS - MATÃO](#)

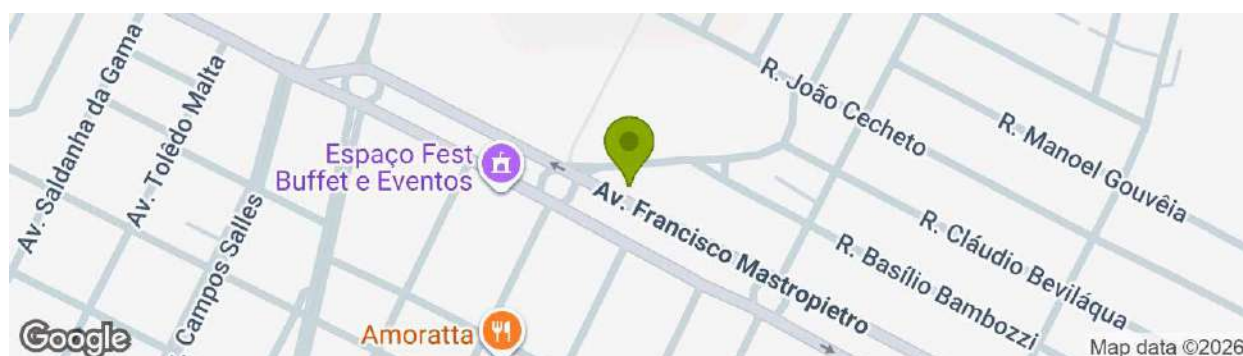

Endereço: Av. Francisco Mastropietro, 1959 - Jardim Primavera, Matão - SP, 15997-300, Brasil.
nº 1959. . **CEP:** 15997-300 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5889531, long=-48.3571378, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO SÃO JUDAS - MATÃO #196625639
Data de início da fiscalização	22/04/2026
Data de término da fiscalização	22/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

O reservatório atua como pulmão para a EAT São Judas. Parte das imagens foram obtidas com o auxílio de drone na data de 06/05/2026.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Identificação do local.



Foto 2 - Cercamento da área.



Foto 3 - Vista do reservatório.



Foto 4 - Saída do reservatório.



Foto 5 - Booster enterrado próximo ao reservatório.



Foto 6 - Vista superior do local.



Foto 7 - Detalhe da tampa de inspeção.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tubulação sem tela de proteção.



Foto 2 - Detalhe da tubulação.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Na data do levantamento aéreo com auxílio de drone, as proximidades da tampa de inspeção se encontravam deterioradas, além de haver uma abertura que permite a entrada de insetos e pequenos animais.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Detalhe da deterioração próxima à tampa de inspeção.


ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

Novo Item Fiscalizado 14.741 - EEE PORTAL TERRA DA SAUDE - MATAO (Matão)

EEE PORTAL TERRA DA SAUDE - MATAO

EEE PORTAL TERRA DA SAUDE - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)
Sistema: [EEE PORTAL TERRA DA SAUDE - MATÃO](#)

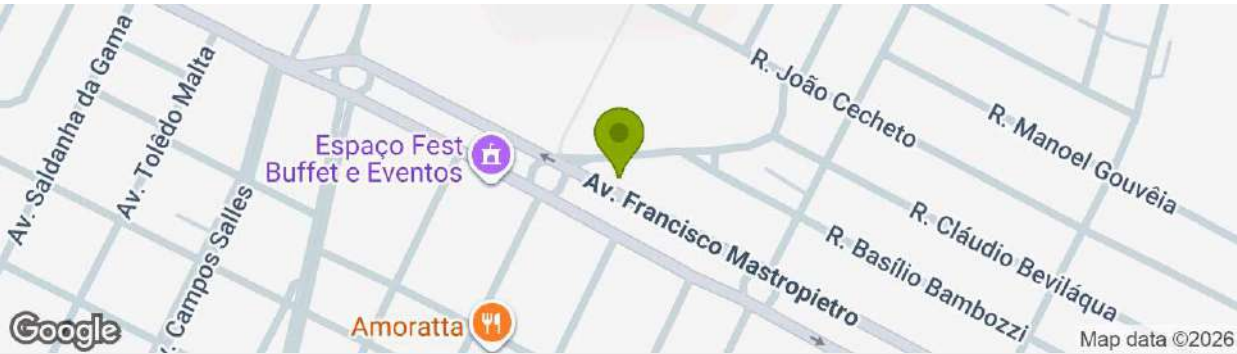

Endereço: Av. Francisco Mastropietro, 1959 - Jardim Primavera, Matão - SP, 15997-300, Brasil.
nº 1959. . **CEP:** 15997-300 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.589004516601562, long=-48.35712814331055, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE PORTAL TERRA DA SAUDE - MATAO #196629462
Data de início da fiscalização	22/04/2026
Data de término da fiscalização	22/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)	
[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A

[EEE7.0] Observações

É a maior EEE em operação no município. Possui uma bomba (submersa) reserva no almoxarifado, pois o local já foi alvo de furtos anteriormente. A EEE conta com um poço pulmão para seu funcionamento.

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Cercamento do local sem qualquer identificação.



Foto 2 - Vista geral da EEE.



Foto 3 - Abertura próxima à caixa de areia.



Foto 4 - Poço pulmão à direita.



Foto 5 - Porta para acesso ao abrigo dos painéis elétricos.



Foto 6 - Sucção do efluente.



Foto 7 - Caixa de areia e calha parshall.



Foto 8 - Gradeamento DA EEE.



Foto 9 - Extintor junto ao painel elétrico.



Foto 10 - Validade do extintor.



Foto 11 - Painéis elétricos.

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de [EEE7.1]



Foto 1 - Abertura no cercamento entre o abrigo e o portão.

[EEE7.6] Ausência de identificação da área

Não Conforme


[EEE7.6] Observações

O local dispõe de placa de identificação, mas na data na fiscalização a mesma estava no chão sendo necessária a sua instalação no portão ou cercamento do local.

Novo Item Fiscalizado 14.780 - EEE GUAPORÉ - MATÃO (Matão)

EEE GUAPORÉ - MATÃO

EEE GUAPORÉ - MATÃO

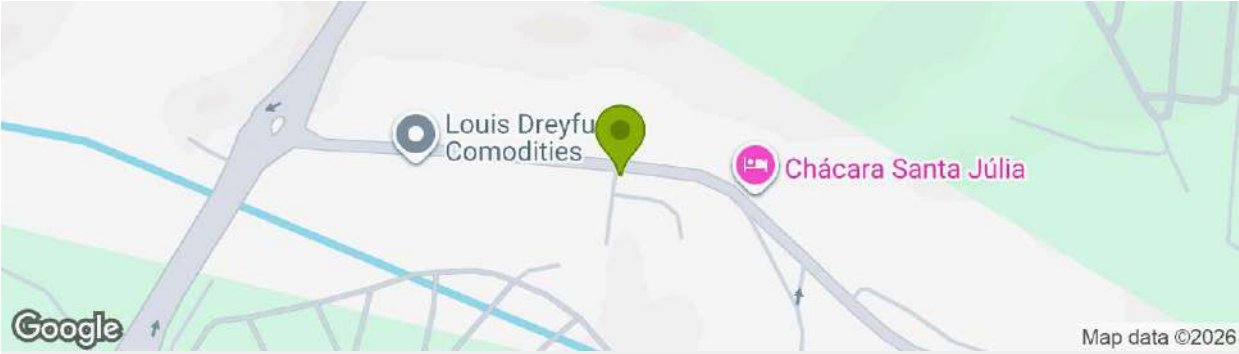

Endereço: Via Augusto Bambozzi, 450 - Matão, SP, 15993-200, Brasil. nº 450. . **CEP:** 15993-200 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6281442, long=-48.3782069, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE GUAPORÉ - MATÃO #196754499
Data de início da fiscalização	23/04/2026
Data de término da fiscalização	23/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)	
[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
[EEE7.0] Observações	A EEE se situa dentro de condomínio fechado.

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista da EEE.



Foto 2 - Tubulação da EEE.



Foto 3 - Tampa para inspeção da EEE.



Foto 4 - Poço da EEE.



Foto 5 - Gerador da EEE.



Foto 6 - Pannel elétrico da EEE.

[EEE7.6] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEE7.6] Observações

Ainda que a EEE se situe dentro de condomínio fechado, é necessário que a mesma seja adequadamente identificada.

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEE7.4] Observações

Não há extintor no local.


Novo Item Fiscalizado 14.782 - EEE PARQUE DOS IPÊS - MATÃO (Matão)

EEE PARQUE DOS IPÊS - MATÃO

EEE PARQUE DOS IPÊS - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE PARQUE DOS IPÊS - MATÃO](#)

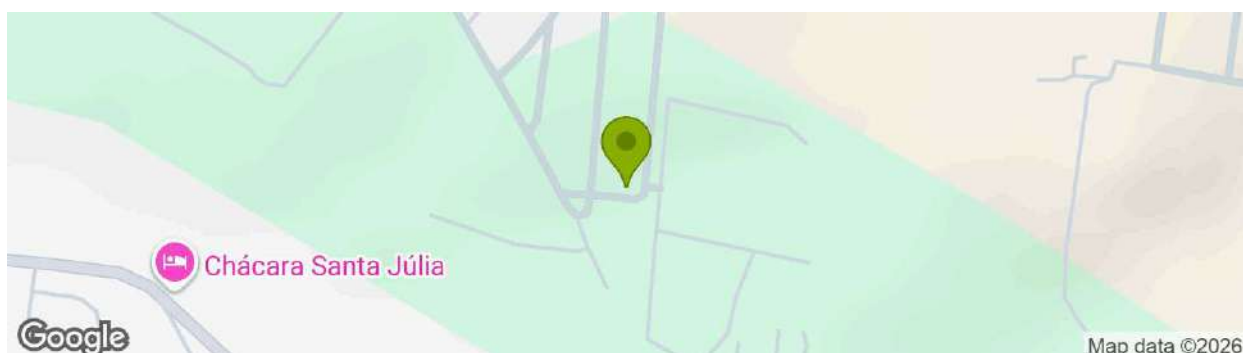

Endereço: R. Sebastian Baldassi, 1430 - Parque dos Ipês, Matão - SP, 15993-654, Brasil. nº 1430. . **CEP:** 15993-654 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6261643, long=-48.372234, accuracy=13.653

Fiscalizado eee parque dos ipes #196758441

Data de início da fiscalização 23/04/2026

Data de término da fiscalização 23/04/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista externa da EEE.



Foto 2 - Identificação do local.



Foto 3 - Portão de acesso à EEE.



Foto 4 - Área interna da EEE.



Foto 5 - Ficha técnica da bomba.



Foto 6 - Bomba da EEE.



Foto 7 - Painele elétrico.



Foto 8 - Poço da EEE.

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

Não Conforme

[EEE7.5] Observações

A EEE não dispõe de qualquer gradeamento.

Fotos de [EEE7.5]



Foto 1 - Chegada do esgoto bruto sem gradeamento.

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEE7.4] Observações

Não há extintor no local.

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE7.12] Observações

Há uma abertura no chão próximo ao cercamento sem qualquer função aparente. É necessário que a abertura seja tampada ou fechada.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Abertura próxima ao cercamento.



Foto 2 - Detalhe da abertura.


Novo Item Fiscalizado 14.785 - EEE PETROPÓLIS - MATÃO (Matão)

EEE PETROPÓLIS - MATÃO

EEE PETRÓPOLIS - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE PETRÓPOLIS - MATÃO](#)

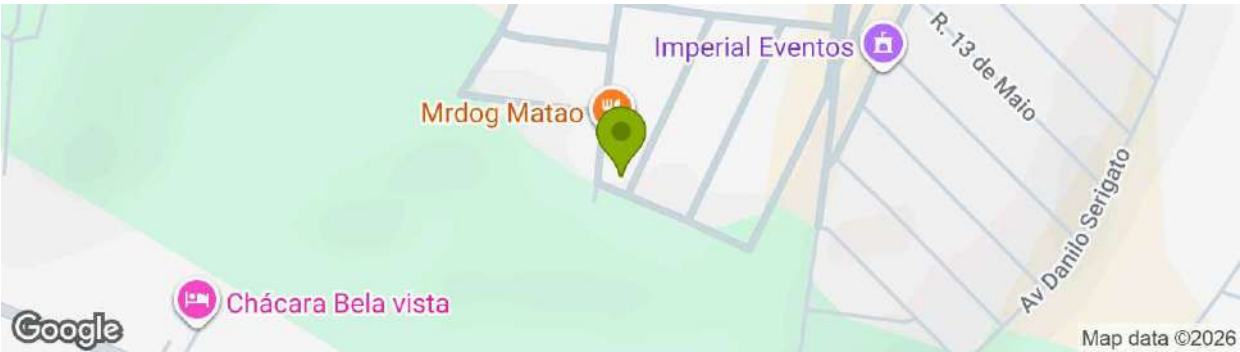

Endereço: R. Waldomiro Dias, 18 - Res. Olivio Benassi, Matão - SP, Brasil. nº 18. . **Cidade:** Matão, São Paulo

Fiscalizado	EEE PETROPÓLIS - MATÃO #196765495
Data de início da fiscalização	23/04/2026
Data de término da fiscalização	23/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
---------------------------------------	-----

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista da EEE.



Foto 2 - Identificação do local.



Foto 3 - Bomba da EEE.



Foto 4 - Gradeamento da EEE não sendo utilizado. De acordo com o prestador, o material do atual gradeamento não resiste adequadamente à corrosividade do esgoto e será substituído por um gradeamento de outro material.



Foto 5 - Ficha técnica da bomba.

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

Não Conforme

Fotos de [EEE7.5]



Foto 1 - Gradeamento não sendo utilizado.

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEE7.4] Observações

Não há extintor no local.

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE7.12] Observações

Na data da fiscalização foram constatados resíduos retidos no gradeamento espalhados pelo piso da EEE (fotos 2 e 3). Somado a isto, também é necessário que o prestador tampe a

abertura em torno da
tubulação, reduzindo o
risco de acidentes.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Abertura junto à tubulação.



Foto 2 - Acúmulo de resíduos retidos no
gradeamento.



Foto 3 - Acúmulo de resíduos retidos no
gradeamento.

Novo Item Fiscalizado 14.787 - EEE IMPERIAL - MATÃO (Matão)

EEE IMPERIAL - MATÃO

EEE IMPERIAL - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE IMPERIAL - MATÃO](#)

Fiscalizado

EEE IMPERIAL - MATÃO #196767719

Data de início da fiscalização

23/04/2026

Data de término da fiscalização

23/04/2026


Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE7.0]

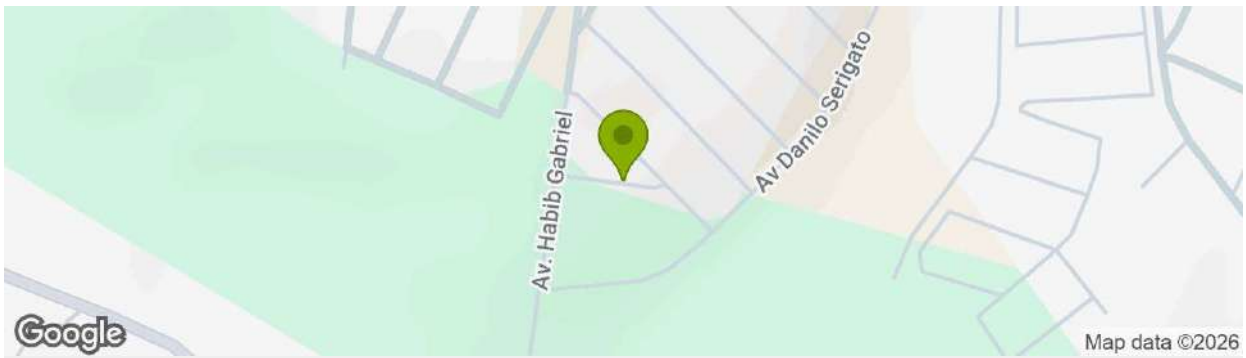

Endereço: R. Pedro Vinzinzotto, 359 - Matão, SP, 15993-000, Brasil. nº 359. . **CEP:** 15993-000 /
Cidade: Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.632485, long=-48.3613383, accuracy=13.653



Foto 1 - Vista da EEE.



Foto 2 - Identificação do local.



Foto 3 - Ficha técnica.



Foto 4 - Detalhe da bomba.



Foto 5 - Detalhe do reparo recente feito no cercamento.

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

Não Conforme

[EEE7.5] Observações

Não há gradeamento na EEE.

Fotos de [EEE7.5]



Foto 1 - Chegada do esgoto sem gradeamento.

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEE7.4] Observações

Não há extintor no local.

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE7.12] Observações

Na data da fiscalização, foi identificada corrosão significativa na tampa de inspeção da EEE. Também se constatou acúmulo de resíduos retidos e dispostos no piso da EEE.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Tampa de inspeção.



Foto 2 - Detalhe da corrosão.




Foto 3 - Acúmulo de resíduos da limpeza.

EEE BOA VISTA - MATÃO

EEE BOA VISTA - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE BOA VISTA - MATÃO](#)

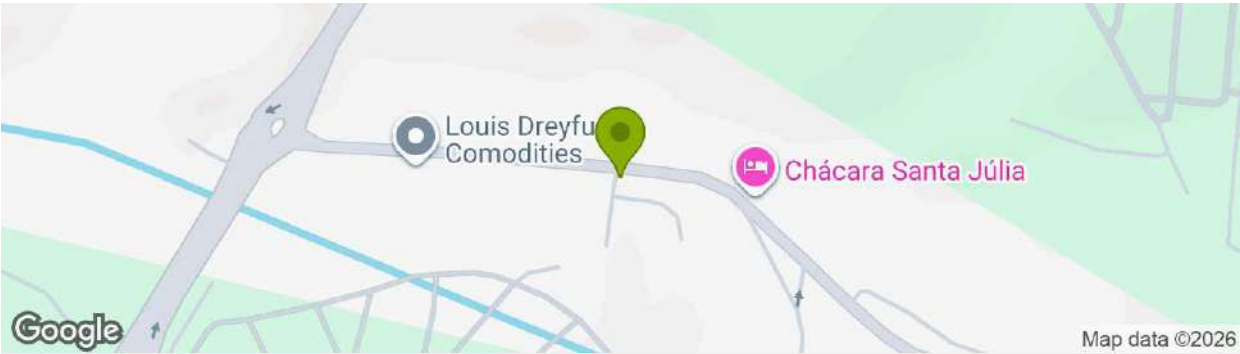

Endereço: Via Augusto Bambozzi, 450 - Matão, SP, 15993-200, Brasil. nº 450. . CEP: 15993-200 / Cidade: Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.628143310546875, long=-48.37820816040039, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE BOA VISTA - MATÃO #196770475
Data de início da fiscalização	23/04/2026
Data de término da fiscalização	23/04/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
[EEE7.0] Observações	De acordo com o operador, não há gradeamento e nem extintor. A EEE utiliza bomba submersa e atende a uma única rua e encaminha o efluente para a EEE Azul Vile 1, próxima à EEE Boa vista.

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Identificação do local.



Foto 2 - Acessos para manutenção à EEE.

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

Não Conforme

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 14.791 - EEE AZUL VILLE 01 - MATÃO (Matão)

EEE AZUL VILLE 01 - MATÃO

EEE AZUL VILLE 01 - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE AZUL VILLE 01 - MATÃO](#)



Endereço: R. Leonilda Francisco Persiguelli, 921 - Park do Imperador, Matão - SP, 15991-580, Brasil. nº 921. . CEP: 15991-580 / Cidade: Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6342075, long=-48.3516508, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE AZUL VILLE 01 - MATÃO #196771957
Data de início da fiscalização	23/04/2026
Data de término da fiscalização	23/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

[EEE7.0] Observações

A EEE recebe efluente da EEE Boa Vista, próxima ao local, e encaminha à EEE Azul Ville 2.

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista da EEE.



Foto 2 - Identificação do local.



Foto 3 - EEE em operação.



Foto 4 - Ficha técnica.



Foto 5 - Tampa de inspeção da EEE.



Foto 6 - Pannel elétrico da EEE.

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

Não Conforme

[EEE7.5] Observações

Não foi constatado gradeamento.

Fotos de [EEE7.5]



Foto 1 - Chegada do esgoto sem evidência de gradeamento.

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEE7.4] Observações

Não há extintor no local.

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE7.12] Observações

Na data da fiscalização verificou-se que havia acúmulo de resíduos no piso da EEE, sendo necessária a sua remoção e adequada destinação.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Acúmulo de resíduos no piso da EEE.


Novo Item Fiscalizado 14.793 - EEE AZUL VILLE 02 - MATÃO (Matão)

EEE AZUL VILLE 02 - MATÃO

EEE AZUL VILLE 02 - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE AZUL VILLE 02 - MATÃO](#)

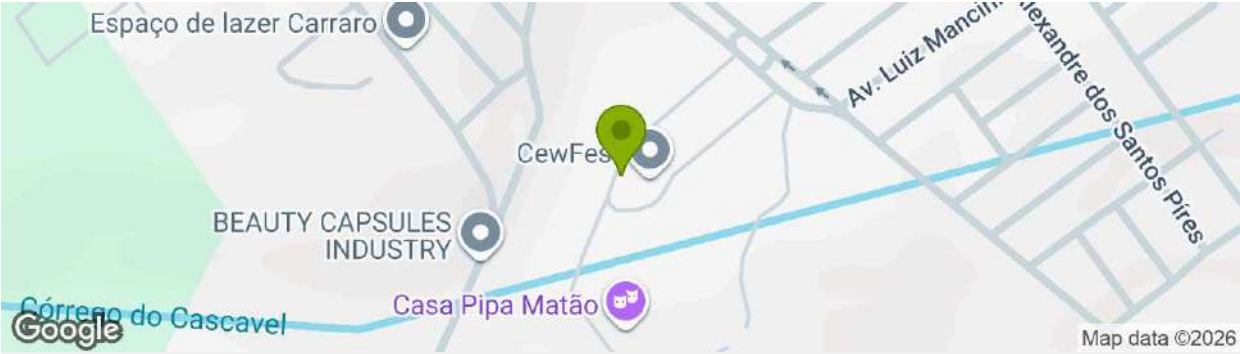

Endereço: R. Vicente Russo, 571 - Park do Imperador, Matão - SP, 15991-570, Brasil. nº 571. .
CEP: 15991-570 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.63435, long=-48.3503778, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE AZUL VILLE 02 - MATÃO #196773054
Data de início da fiscalização	23/04/2026
Data de término da fiscalização	23/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Identificação e portão de acesso da EEE.



Foto 2 - Parte interna da EEE.



Foto 3 - Chegada do esgoto.



Foto 4 - Tubulações da EEE.



Foto 5 - Painel elétrico.

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

Não Conforme

[EEE7.5] Observações

Não foi evidenciada existência de gradeamento na EEE.

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEE7.4] Observações

Não há extintor de incêndio no local.

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE7.12] Observações

A laje da EEE apresenta sinais de danos significativos, sendo necessário que o prestador verifique a integridade da estrutura e tome as providências cabíveis, além de comunicar a ARES-PCJ.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Detalhe da laje ao fundo da EEE.



Foto 2 - Detalhe 2 da laje.



Foto 3 - Detalhe da laje na entrada da EEE.

Novo Item Fiscalizado 14.796 - EEE IMPERADOR - MATÃO (Matão)

EEE IMPERADOR - MATÃO

EEE IMPERADOR - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE IMPERADOR - MATÃO](#)



Endereço: Via Orlando José Scutti, 2275 - Park do Imperador, Matão - SP, 15993-720, Brasil. nº 2275. . **CEP:** 15993-720 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.62614, long=-48.3554267, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE IMPERADOR - MATÃO #196775033
Data de início da fiscalização	23/04/2026
Data de término da fiscalização	23/04/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista da EEE.



Foto 2 - Identificação do local.



Foto 3 - EEE em operação.



Foto 4 - Detalhe do motor.



Foto 5 - Placa do motor.



Foto 6 - Chegada do efluente.



Foto 7 - Abrigo do painel elétrico.



Foto 8 - Extintor de incêndio.



Foto 9 - Painel elétrico.

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

Não Conforme

[EEE7.5] Observações

A EEE não dispõe de gradeamento grosseiro.

Fotos de [EEE7.5]



Foto 1 - Chegada do efluente.

[EEE7.9] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [EEE7.9]



Foto 1 - Vazamento identificado junto ao motor.



Foto 2 - Detalhe do vazamento.

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE7.12] Observações

Há 3 elementos que carecem de solução pela prestadora de serviços: a remoção de acúmulo de resíduos grosseiros, o fechamento de abertura e manutenção da tampa deteriorada. A não conformidade será considerada sanada somente após a solução definitiva dos três itens.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Acúmulo de resíduos no local.



Foto 2 - Abertura próxima ao acesso de inspeção.



Foto 3 - Detalhe da tampa deteriorada.

João Mateus Boll Gallas
Coordenador de Água e Esgoto

(editado 2 vezes - última modificação: 12/05/2026 08:12:31)





É base de:


[Auto de Notificação 179/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Ofício 1.096/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 316/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

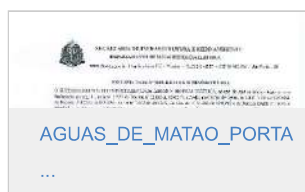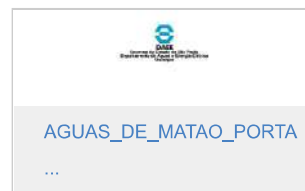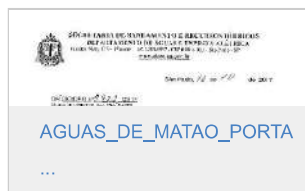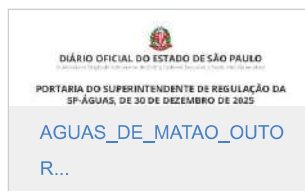

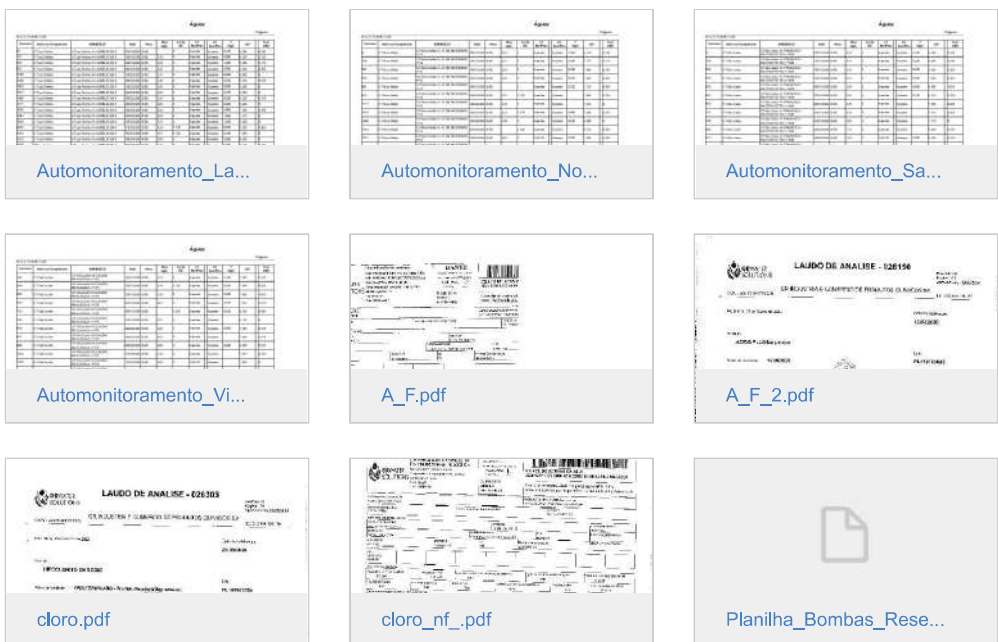

Quem já visualizou?

- 11/05/2026 16:43:57

João Mateus Boll Gallas DTO realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.758..](#)
- 11/05/2026 16:44:49

João Mateus Boll Gallas DTO realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.763..](#)
- 11/05/2026 16:45:45

João Mateus Boll Gallas DTO realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.779..](#)
- 11/05/2026 16:46:21

João Mateus Boll Gallas DTO realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.750..](#)
- 11/05/2026 16:51:33

João Mateus Boll Gallas DTO realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.796..](#)
- 11/05/2026 16:52:23

João Mateus Boll Gallas DTO emitiu o [Auto de Notificação 179/2026](#) a partir deste documento.
- 12/05/2026 08:12:55

João Mateus Boll Gallas DTO assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 200/2026** com o certificado **JOÃO MATEUS BOLL GALLAS CPF 426.XXX.XXX-03** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1-200/2026

12/05/2026 08:13
(Encaminhado)

João G. DTO

D3 - PPPs e Conc...

A/C Vanessa P.

Prezada Vanessa Naccarato Piffer - DTO, bom dia!

Segue para providências, por gentileza.

Muito obrigado!

—

CC

João Mateus Boll Gallas
Coordenador de Água e Esgoto

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

12/05/2026 08:13:51

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido, clicado (3) 

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 25/05/2026 11:57:39 por Thânia Cristina Rodrigues - Assistente Administrativa

1Doc