



Relatório de Fiscalização 209/2026



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
129.817.788.550.674.291

Arespcj

CC

15/05/2026 11:24

Município

Bom Jesus Dos Perdões

· 11 4012-1000

CNPJ 52.359.692/0001-62

D1 D10

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada



ARES AGÊNCIA
REGULADORA
PCJ

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

PRESTADOR: SECRETARIA DE SANEAMENTO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Relatório de Fiscalização Programada – Verificação de Não Conformidades

Americana, maio de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões

Prefeito: Paulo Afonso Ferreira Bueno

Endereço: Rua Dom Duarte Leopoldo, 83

Telefone: (11) 4012-1000

E-mail: gabinete@bjperdoes.sp.gov.br

Lei Municipal que ratifica Protocolo de Intenções: Lei nº 2.306 de 18 de dezembro de 2014

1.2 PRESTADOR

Nome: Secretaria de Saneamento, Agropecuária e Meio Ambiente (Prefeitura)

Responsável legal: Secretário Jorge Galvani Filho

Endereço: Avenida Santo Agostinho, 700 - Jardim Real

Telefone: (11) 4891-1199

E-mail: jorge.galvani@bjperdoes.sp.gov.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Filipe Pasqualini Perez – Analista de Regulação e Fiscalização

Mariane Parra Grazina Coutinho – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Dorian Vita Beraldo - Operador de Bomba

Jaqueline Veiga Frias - Técnico Operador Água e Esgoto

3. FISCALIZAÇÃO

Em 04/05/2026, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

Tabela 1 - Não Conformidades constatadas.

Subsistema	Código NC	Descrição NC	Prazo para solução
EEE DOM PEDRO - BOM JESUS DO PERDÕES	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETA 02 - BOM JESUS DOS PERDÕES	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA 02 - BOM JESUS DOS PERDÕES	ETA-5.22	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETA 03 - BOM JESUS DOS PERDÕES	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETA 1 - COMPACTA	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA 1 - COMPACTA	ETA-5.22	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES CIDADE NOVA BOM JESUS DOS PERDÕES	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RESERVATÓRIO ETA APOIADO - BOM JESUS DOS PERDÕES	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

RESERVATÓRIO ETA ELEVADO - BOM JESUS DOS PERDÕES	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
--	----------	--	----------

ANEXOS - FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA


Novo Item Fiscalizado 15.320 - ETA 03 (Bom Jesus Dos Perdões)

ETA 03

ETA 03 - BOM JESUS DOS PERDÕES

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA 03 - BOM JESUS DOS PERDÕES](#)

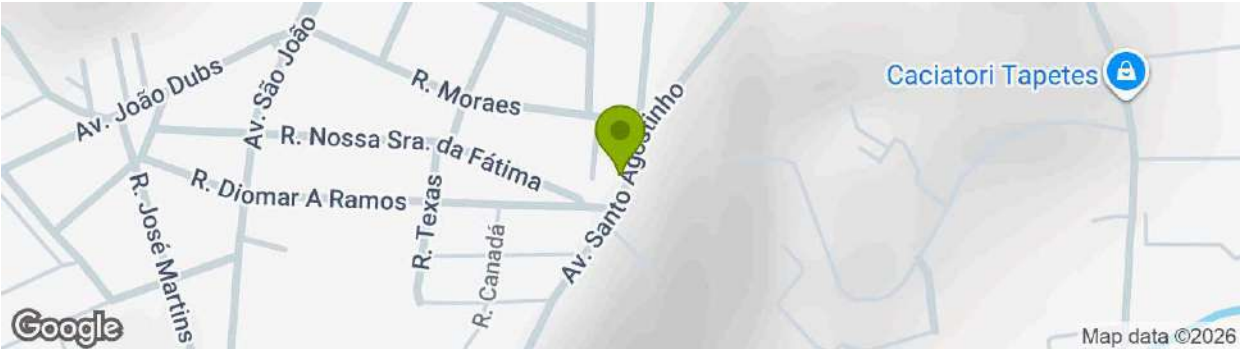

Endereço: Av. Santo Agostinho, 700 - Vila Operaria II, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. nº 700. . **CEP:** 12955-000 / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1445777, long=-46.4648583, accuracy=13.653

Fiscalizado	eta 3 #198169830
Data de início da fiscalização	04/05/2026
Data de término da fiscalização	04/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização

N/A

[ETA-5.0] Observações

A ETA 3 é a mais nova do complexo e é do tipo convencional constituída por floculadores, decantadores e filtros. Na etapa de filtração, ela recebe água do Ribeirão da Serra. A água bruta já chega

com produtos químicos aplicados (sulfato de alumínio, hipoclorito de sódio e hidróxido de cálcio). A água tratada é conduzida para o Reservatório Apoiado 2.

Fotos de [ETA-5.0]

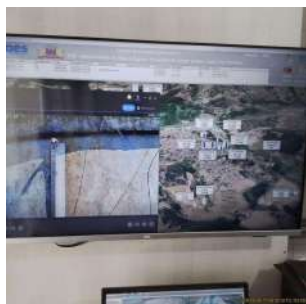


Foto 1 - Monitoramento por telemetria de parte do Parque de Reservatórios



Foto 2 - Monitoramento por câmera do Reservatório Hortênsia



Foto 3 - Monitoramento por telemetria dos reservatórios Filtro Velho e dos reservatórios na área da ETA



Foto 4 - Saída de amostra de água da ETA 1 e ETA 3



Foto 5 - Saída de amostra de água da ETA 2



Foto 6 - Equipamentos laboratoriais



Foto 7 - Equipamentos laboratoriais



Foto 8 - Controle operacional dos parâmetros de qualidade

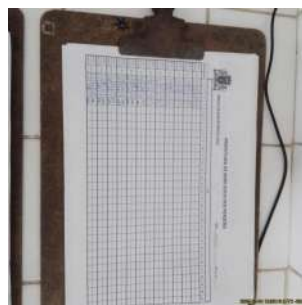


Foto 9 - Controle do nível de reservatório na Sede



Foto 10 - Controle diário de indicadores operacionais



Foto 11 - Entrada do laboratório



Foto 12 - Vista geral do laboratório



Foto 13 - Chuveiro de emergência



Foto 14 - Armazenamento de hipoclorito de sódio



Foto 15 - Armazenamento de sulfato de alumínio



Foto 16 - Vista de cima do Reservatório Apoiado Novo



Foto 17 - Local de dosagem de hipoclorito de sódio e ácido fluossilícico da água tratada



Foto 18 - Entrada de água na ETA



Foto 19 - Calha Parshall



Foto 20 - Formação dos flocos



Foto 21 - Salto hidráulico



Foto 22 - Floclulação por misturadores mecânicos



Foto 23 - Decantadores lamelares



Foto 24 - Vista geral dos filtros

Foto 25 - Barreira de passagem de água



Foto 26 - Decantadores lamelares



Foto 28 - Entrada de água do Ribeirão da Serra direto para os filtros



Foto 30 - Tubulações de saída da ETA



Foto 32 - Esquema da divisões das ETAs por vista aérea



Foto 27 - Vista geral dos filtros



Foto 29 - Reservatório maior para distribuição de água e o menor para lavagem dos filtros



Foto 31 - Saída da lavagem do filtro

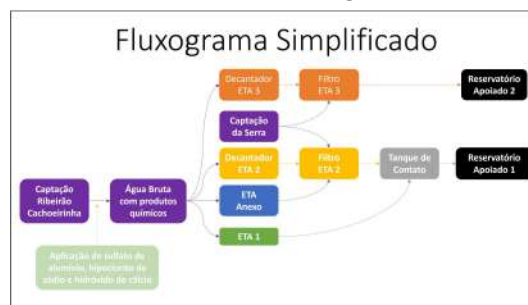


Foto 33 - Fluxograma Simplificado

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETA-5.2] Observações

Não possui tratamento ou destinação adequada do lodo

Novo Item Fiscalizado 15.319 - ETA 02 (Bom Jesus Dos Perdões)

ETA 02

ETA 02 - BOM JESUS DOS PERDÕES



Endereço: R. Diomar A Ramos, 516 - Vila Operaria II, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. nº 516. . **CEP:** 12955-000 / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1448095, long=-46.4650911, accuracy=13.653

Fiscalizado	eta 2 #198166681
Data de início da fiscalização	04/05/2026
Data de término da fiscalização	04/05/2026
Observações Gerais	A ETA 2 é do tipo convencional constituída por flocculadores, decantadores e filtros. Na etapa de filtração, ela recebe água da ETA Anexo e do Ribeirão da Serra. A água bruta já chega com produtos químicos aplicados (sulfato de alumínio, hipoclorito de sódio e hidróxido de cálcio). A água tratada é conduzida para o tanque de contato e em seguida para o Reservatório Apoiado 1.

Constatações (Fiscalização na ETA)

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Chegada da água bruta



Foto 2 - Chegada da água bruta



Foto 3 - Vista parcial do floculador



Foto 4 - Floculador mecânico



Foto 5 - Vista do decantador



Foto 6 - Saída de água do decantador



Foto 7 - Vista geral do filtro

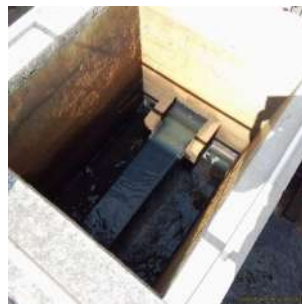


Foto 8 - Vista geral do filtro



Foto 9 - Conjunto motobomba para lavagem dos filtros da ETA 1



Foto 10 - Conjunto motobomba para lavagem dos filtros da ETA 2



Foto 11 - Conjunto motobomba do tanque de contato para o reservatório apoiado



Foto 12 - Armazenamento do ácido fluossilícico



Foto 13 - Extintor de incêndio



Foto 15 - Painel de controle



Foto 17 - Tubulações do sistema de filtração



Foto 19 - Passagem de água pré-filtro



Foto 21 - Detalhe do filtro



Foto 14 - Entrada do tanque de contato



Foto 16 - Tubulação de lavagem dos filtros



Foto 18 - Tubulações do sistema de filtração



Foto 20 - Vista geral dos filtros



Foto 22 - Distribuição de água nos filtros



Foto 23 - Chegada de água do Ribeirão da Serra
(7 m³ por h)



Foto 24 - Chegada de água do Ribeirão da Serra
(7 m³ por h)



Foto 25 - Esquema da divisões das ETAs por
vista aérea

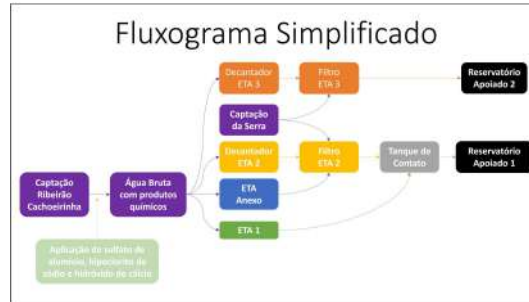


Foto 26 - Fluxograma Simplificado

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

N/A

[ETA-5.2] Observações

Não conformidade
sendo monitorada pelo
CAC nº 26/2019

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[ETA-5.13] Observações

Reparar vazamento e
verificar substituição ou
reparo das tubulações
corroídas

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Vazamento de água na flange e
tubulações corroídas

[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETA-5.22] Observações

Remoção de
tubulações e
equipamentos que não
são mais utilizados

Fotos de [ETA-5.22]



Foto 1 - Tubulações em desuso prejudicando visibilidade e locomoção na ETA



Foto 2 - Sucata espalhado pela área da ETA



Foto 3 - Sucata espalhado pela área da ETA


Novo Item Fiscalizado 15.317 - ETA 1 - COMPACTA (Bom Jesus Dos Perdões)

ETA 1 - COMPACTA

ETA 1 - COMPACTA

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA 1 - COMPACTA](#)

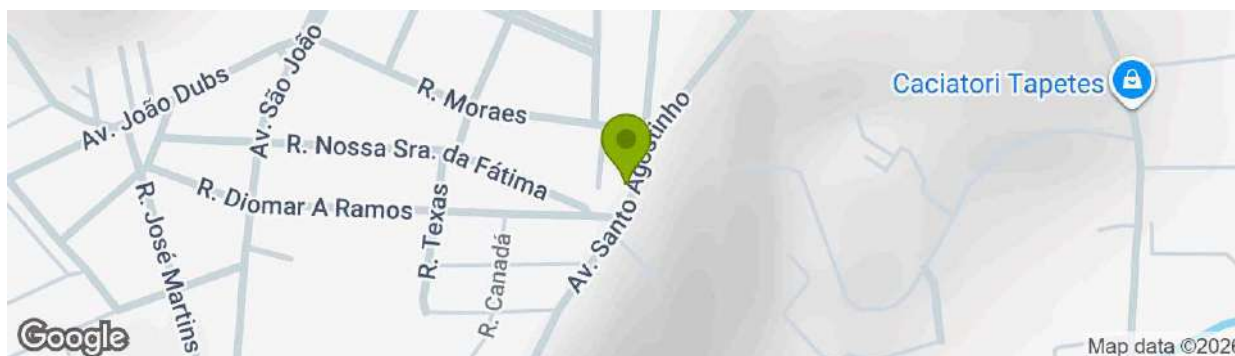

Endereço: Av. Santo Agostinho, 700 - Vila Operaria II, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. nº 700. . **CEP:** 12955-000 / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Fiscalizado	eta 1 #198162888
Data de início da fiscalização	04/05/2026
Data de término da fiscalização	04/05/2026

Observações Gerais

A ETA 1 é constituída por 2 decantadores e 2 filtros de alta taxa. A água bruta já chega com produtos químicos aplicados (sulfato de alumínio, hipoclorito de sódio e hidróxido de cálcio). Além disso, é adicionado polímero para auxiliar na formação dos flocos. A água tratada é conduzida para o tanque de contato e em seguida para o Reservatório Apoiado 1.

Constatações (Fiscalização na ETA)

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Vista geral da ETA 1



Foto 2 - Decantador de alta taxa



Foto 3 - Tanque de preparo de polímero



Foto 4 - Bomba dosadora de hidróxido de cálcio



Foto 5 - Bomba dosadora de polímero



Foto 6 - Tanque de preparo de hidróxido de cálcio



Foto 7 - Painéis de controle



Foto 8 - Painéis de controle



Foto 9 - Conjunto motobomba



Foto 10 - Aplicação de hidróxido de cálcio na tubulação de água bruta que distribui para todas as ETAs



Foto 11 - Aplicação de sulfato de alumínio na tubulação de água bruta que distribui para todas as ETAs



Foto 12 - Aplicação de hipoclorito de sódio na tubulação de água bruta que distribui para todas as ETAs



Foto 13 - Bomba dosadora de hipoclorito de sódio para pré-oxidação



Foto 14 - Bomba dosadora de sulfato de alumínio



Foto 15 - Bomba dosadora de sulfato de alumínio



Foto 16 - Painel de acionamento



Foto 17 - Decantadores de alta taxa



Foto 18 - Filtros de alta taxa



Foto 19 - Entrada de água no tanque de contato
pós tratamento



Foto 20 - Entrada de água no tanque de contato
pós tratamento



Foto 21 - Esquema da divisões das ETAs por
vista aérea

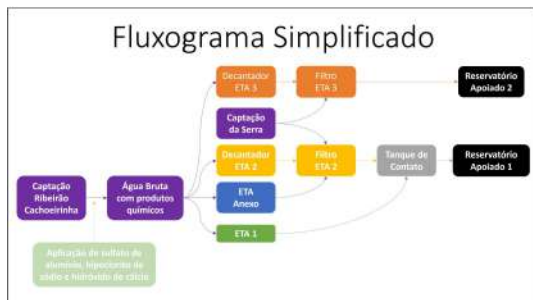


Foto 22 - Fluxograma Simplificado

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

N/A

[ETA-5.2] Observações

Não conformidade
sendo monitorada pelo
CAC nº 26/2019

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[ETA-5.13] Observações

A - Realizar limpeza e
inspeção no local para
possíveis vazamentos
ativos. Caso
necessário realizar
reparo; B - Realizar
reparo no vazamento
do registro

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - A - Aplicação de hidróxido de cálcio na tubulação de água bruta que distribui para todas as ETAs com sinais de corrosão e possível vazamento



Foto 2 - B - Vazamento no registro de fechamento

[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETA-5.22] Observações

Reparar a corrosão estrutural no pé de apoio do filtro

Fotos de [ETA-5.22]



Foto 1 - Corrosão do pé do filtro

Novo Item Fiscalizado 15.316 - ETA ANEXO (Bom Jesus Dos Perdões)

ETA ANEXO

ANEXO ETA 2

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ANEXO ETA 2](#)



Endereço: R. Diomar A Ramos, 516 - Vila Operaria II, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. nº 516. . **CEP:** 12955-000 / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.144752, long=-46.4652726, accuracy=13.653

Fiscalizado	eta anexo #198155508
Data de início da fiscalização	04/05/2026
Data de término da fiscalização	04/05/2026
Observações Gerais	A ETA Anexo é constituída por 12 tanques, na qual é realizado decantação por batelada. Os tanques possuem 15 m³ e a água bruta já chega com produtos químicos aplicados (sulfato de alumínio, hipoclorito de sódio e hidróxido de cálcio). Além disso, é adicionado polímero para auxiliar na formação dos flocos. A água tratada é conduzida para os filtros da ETA 1. Todo o processo é manual e necessita de um acompanhamento fixo de um operador.

Constatações (Fiscalização na ETA)

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Vista geral da ETA



Foto 2 - Vista geral da ETA



Foto 3 - Tanque em processo de decantação



Foto 4 - Painel de controle



Foto 5 - Painel de controle



Foto 7 - Tanque de preparo do polímero



Foto 9 - Abastecimento do tanque



Foto 11 - Abastecimento do decantador



Foto 13 - Tubulação de saída do lodo



Foto 6 - Vista geral dos decantadores



Foto 8 - Abastecimento do decantador



Foto 10 - Vista geral dos tanques



Foto 12 - Macromedidor



Foto 14 - Bombeamento da ETA Anexo para os filtros da ETA 2



Foto 15 - Esquema da divisões das ETAs por vista aérea

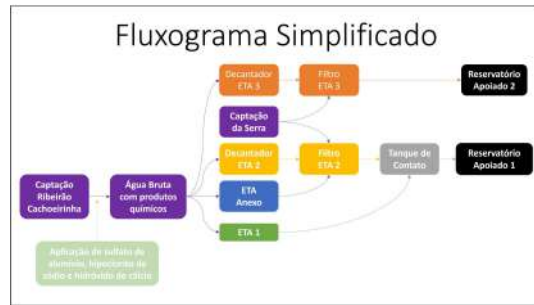


Foto 16 - Fluxograma Simplificado

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

N/A

[ETA-5.2] Observações

Não conformidade sendo monitorada pelo CAC nº 26/2019

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA


Novo Item Fiscalizado 15.321 - EEA ETA SEDE (Bom Jesus Dos Perdões)

EEA ETA SEDE

EEA ETA SEDE - BOM JESUS DOS PERDÕES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA ETA SEDE - BOM JESUS DOS PERDÕES](#)

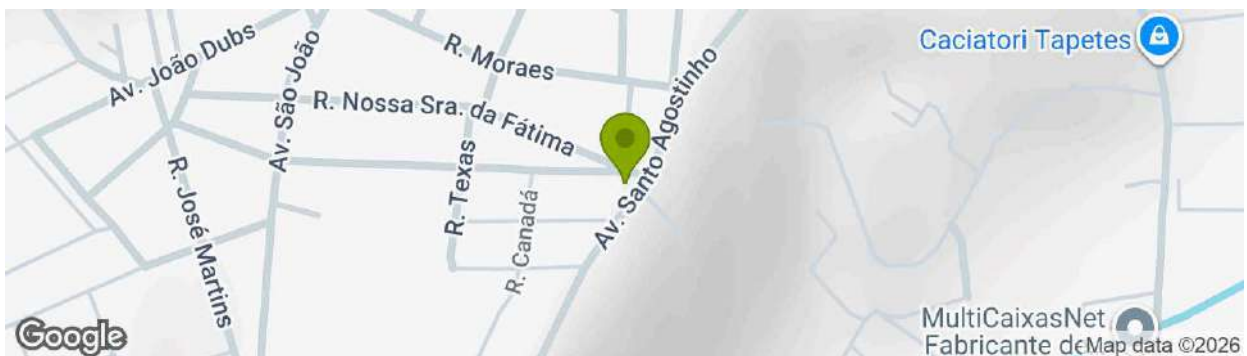

Endereço: Av. Santo Agostinho, 736 - Vila Operaria II, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. nº 736. . **CEP:** 12955-000 / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1451618, long=-46.4652809, accuracy=13.653

Fiscalizado elevatória #198173901

Data de início da fiscalização 04/05/2026

Data de término da fiscalização 04/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Observações

Todas as bombas funcionam de forma manual. A Estação Elevatória é composta por duas partes, uma fechada (nova) na casa de bombas e outra externa (antiga). Uma sugestão para o Prestador pensar em automatizar alguns setores conforme aumenta a abrangência do sistema de telemetria.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Sistema Hortênsia



Foto 2 - Painel de comando



Foto 3 - Sistema Alpes DOuro, ainda não foi ativado



Foto 4 - Reservatório elevado 2



Foto 5 - Sistema Hortênsia, bomba reserva



Foto 6 - Booster para a caixa elevada



Foto 7 - Tubulação de saída sistema Bela Vista



Foto 8 - Sistema Hortênsia



Foto 9 - Motobomba do sistema Hortênsia



Foto 10 - Saídas de água após bombeamento



Foto 11 - Sistema Santa Marta

RESERVATÓRIO


Novo Item Fiscalizado 15.324 - RES SANTA MARTHA (Bom Jesus Dos Perdões)

RES SANTA MARTHA

RES SANTA MARTHA - BOM JESUS DOS PERDÕES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES SANTA MARTHA - BOM JESUS DOS PERDÕES](#)

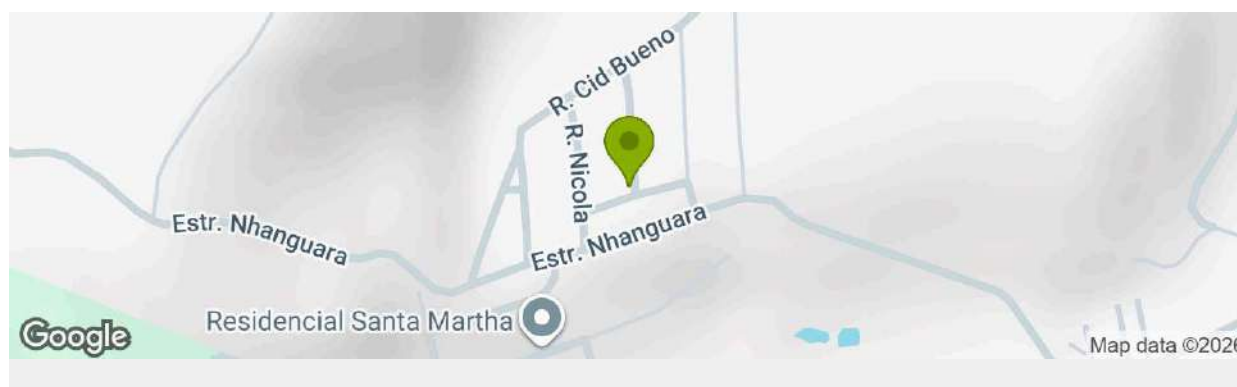

Endereço: R. Padre Alberto, 126 - Jardim Marginal, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12956-249, Brasil. nº 126. . **CEP:** 12956-249 / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1422125, long=-46.4761345, accuracy=13.653

Fiscalizado	Santa Martha #198180647
--------------------	-------------------------

Data de início da fiscalização	04/05/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	04/05/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista da fachada do reservatório



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Válvula registro e tomada de água bruta



Foto 4 - Escada com guarda corpo e mangueira de nível para medição



Foto 5 - Registro de saída para o bairro Santa Martha



Foto 6 - Registro de saída para o bairro Santa Martha



Foto 7 - Tubo extravasor

Novo Item Fiscalizado 15.323 - RES SANTA HELENA (Bom Jesus Dos Perdões)

RES SANTA HELENA

RES SANTA HELENA - BOM JESUS DOS PERDÕES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES SANTA HELENA - BOM JESUS DOS PERDÕES](#)



Endereço: Estr. Nhanguara, 901 - Jardim Marginal, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. nº 480. . **CEP:** 12955-000 / **Bairro:** Jardim Marginal / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, SP

Dados técnicos de localização: lat=-23.1428279876709, long=-46.464508056640625, accuracy=13.653

Fiscalizado	Santa Helena #198179753
Data de início da fiscalização	04/05/2026
Data de término da fiscalização	04/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Fachada do reservatório



Foto 2 - Vista geral do reservatório



Foto 3 - Válvulas de manobra e tomada de água bruta



Foto 4 - Pannel

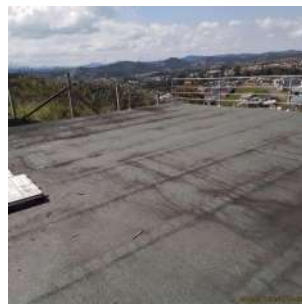


Foto 5 - Vista em cima do reservatório



Foto 6 - Tampas de inspeção


Novo Item Fiscalizado 15.322 - RES CIDADE NOVA (FILTRO VELHO) (Bom Jesus Dos Perdões)

RES CIDADE NOVA (FILTRO VELHO)

RES CIDADE NOVA BOM JESUS DOS PERDÕES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES CIDADE NOVA BOM JESUS DOS PERDÕES](#)

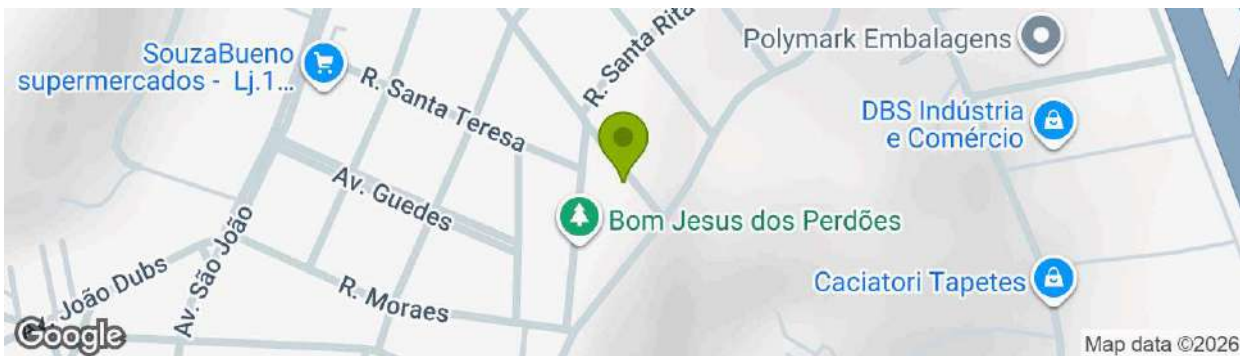

Endereço: R. Nossa Sra. das Dores, 480 - Vila Operaria II, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. nº 480. . **CEP:** 12955-000 / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1428287, long=-46.4645062, accuracy=13.653

Fiscalizado	velho #198177176
Data de início da fiscalização	04/05/2026
Data de término da fiscalização	04/05/2026
Observações Gerais	O complexo possui dois reservatórios interligados entre si. No passado havia distribuição de água por bombeamento, hoje é por gravidade. A medição do nível do reservatório é por telemetria.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Portão de Entrada



Foto 3 - Vista geral do reservatório



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 4 - Tubo extravasor



Foto 5 - Tubo extravasor



Foto 6 - Vista geral do reservatório



Foto 7 - Antiga casa de bomba



Foto 8 - Estoque de tubulação

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Reparar os vazamentos em torno dos reservatórios

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamentos aparentes



Foto 2 - Vazamentos aparentes



Foto 3 - Vazamentos aparentes



Foto 4 - Vazamentos aparentes



Foto 5 - Vazamentos aparentes


Novo Item Fiscalizado 15.318 - RESERVATÓRIO ETA APOIADO (Bom Jesus Dos Perdões)

RESERVATÓRIO ETA APOIADO

RESERVATÓRIO ETA APOIADO - BOM JESUS DOS PERDÕES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ETA APOIADO - BOM JESUS DOS PERDÕES](#)

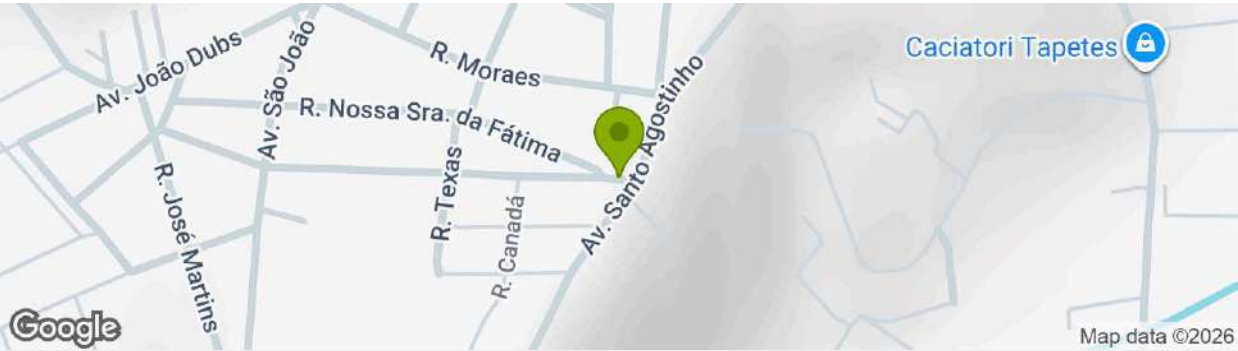

Endereço: R. Diomar A Ramos, 516 - Vila Operaria II, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. nº 516. . CEP: 12955-000 / Cidade: Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.144895553588867, long=-46.46513748168945, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório 1 #198165661
Data de início da fiscalização	04/05/2026
Data de término da fiscalização	04/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Entrada da tubulação no reservatório



Foto 2 - Conjunto motobomba para adução do reservatório apoiado para o elevado



Foto 3 - Tubulação de respiro



Foto 4 - Tubulação de respiro



Foto 5 - Antigo medidor de nível



Foto 6 - Extravasor

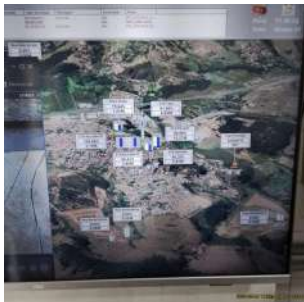


Foto 7 - Medição via telemetria do nível do reservatório

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Colocar tela de proteção

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Aberturas do reservatório permitem a entrada de insetos ou materiais estranhos


Novo Item Fiscalizado 15.357 - RESERVATÓRIO APOIADO 2 (Bom Jesus Dos Perdões)

RESERVATÓRIO APOIADO 2

RES ETA 03 APOIADO - BOM JESUS DOS PERDÕES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES ETA 03 APOIADO - BOM JESUS DOS PERDÕES](#)

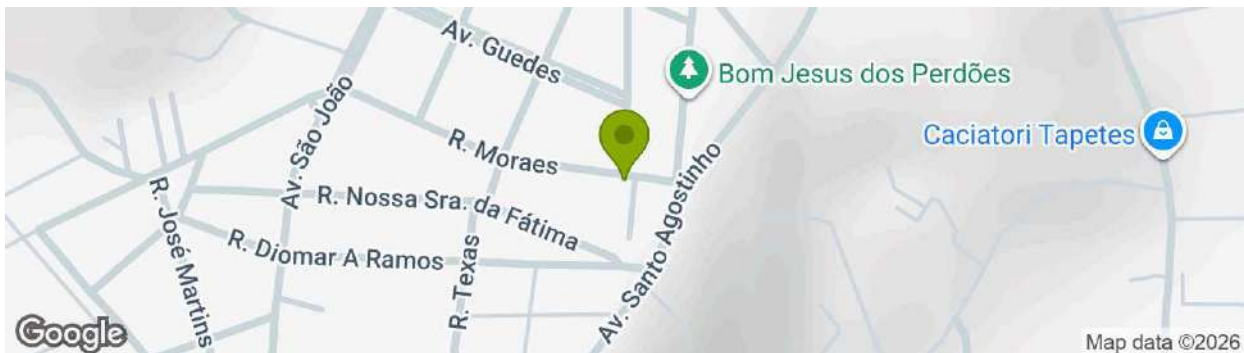

Endereço: R. Moraes, 650 - Jardim Real, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. nº 650. . **CEP:** 12955-000 / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375015, long=-47.3189598, accuracy=13.653

Fiscalizado	apoiado2 #202507867
--------------------	---------------------

Data de início da fiscalização	04/05/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	04/05/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da parede do reservatório



Foto 2 - Vista geral da parede do reservatório



Foto 3 - Vista de cima do Reservatório Apoiado 2



Foto 4 - Tubo extravasor



Foto 5 - Extravasor e medidor de nível



Foto 6 - Vista de cima do reservatório



Foto 7 - Medição via telemetria do nível do reservatório


Novo Item Fiscalizado 15.358 - RESERVATÓRIO ETA ELEVADO (Bom Jesus Dos Perdões)

RESERVATÓRIO ETA ELEVADO

RESERVATÓRIO ETA ELEVADO - BOM JESUS DOS PERDÕES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ETA ELEVADO - BOM JESUS DOS PERDÕES](#)

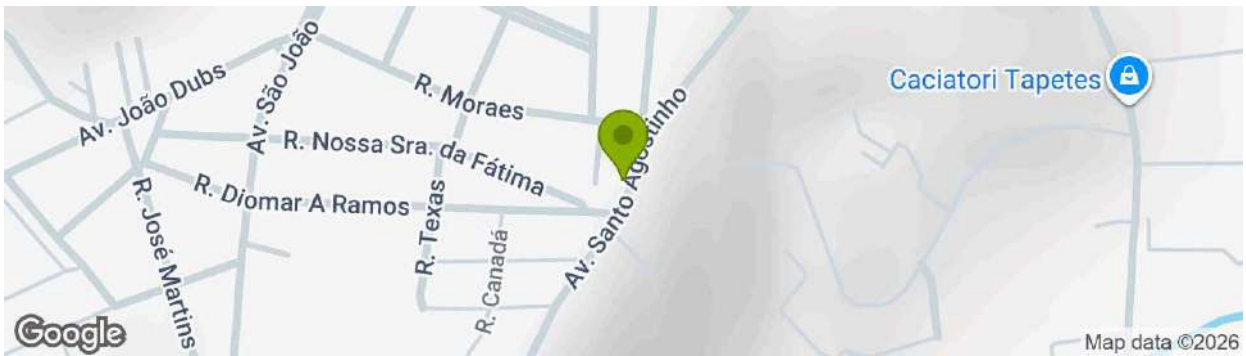

Endereço: Av. Santo Agostinho, 700 - Vila Operaria II, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. nº 700. . **CEP:** 12955-000 / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375015, long=-47.3189598, accuracy=13.653

Fiscalizado	elevado1 #202507966
Data de início da fiscalização	04/05/2026
Data de término da fiscalização	04/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório



Foto 2 - Vista da base do reservatório



Foto 3 - Vista do reservatório



Foto 4 - Vista da base do reservatório com indicações nas tubulações



Foto 5 - Tubulação indicando local de abastecimento Marf III



Foto 6 - Medição via telemetria do nível do reservatório

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Realizar roçada na área do complexo da ETA

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Mato alto cobrindo o conjunto motobomba da lavagem dos filtros da ETA 2



Foto 2 - Mato alto em torno do reservatório


Novo Item Fiscalizado 15.359 - RESERVATÓRIO ETA TAÇA (Bom Jesus Dos Perdões)

RESERVATÓRIO ETA TAÇA

RES ETA ELEVADO TAÇA - BOM JESUS DOS PERDÕES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES ETA ELEVADO TAÇA - BOM JESUS DOS PERDÕES](#)

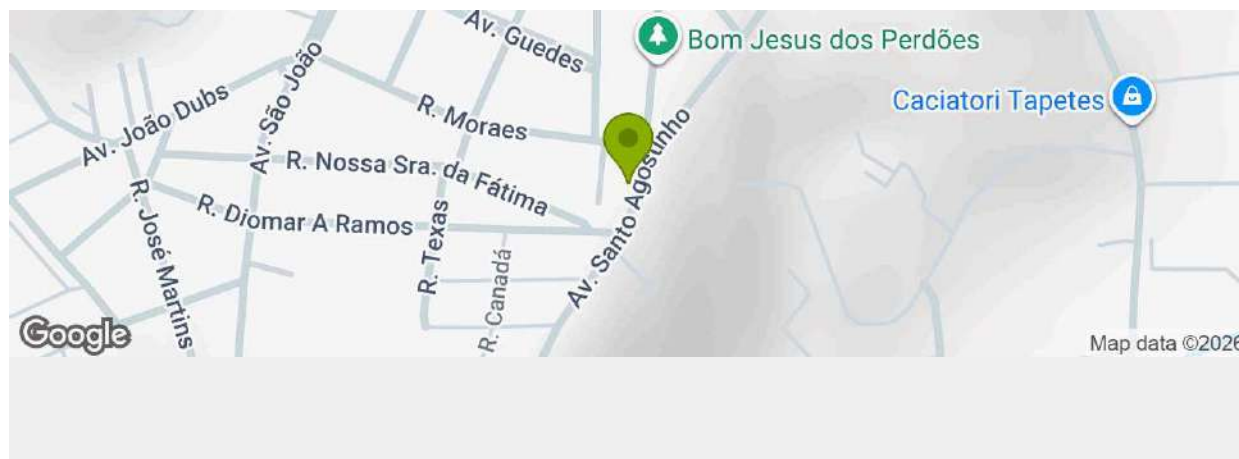

Endereço: Av. Santo Agostinho, 700 - Jardim Real, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. . **CEP:** 12955-000 / **Bairro:** Jardim Real / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375003, long=-47.3189587, accuracy=13.653

Fiscalizado	elevado2 #202508080
Data de início da fiscalização	04/05/2026
Data de término da fiscalização	04/05/2026
Observações Gerais	Nível do reservatório medido por telemetria

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório maior para distribuição de água e o menor para lavagem dos filtros



Foto 2 - Vista geral do reservatório tipo taça



Foto 3 - Medição via telemetria do nível do reservatório

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO


Novo Item Fiscalizado 15.325 - EEE DOM PEDRO (Bom Jesus Dos Perdões)

EEE DOM PEDRO

EEE DOM PEDRO - BOM JESUS DO PERDÕES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE DOM PEDRO - BOM JESUS DO PERDÕES](#)

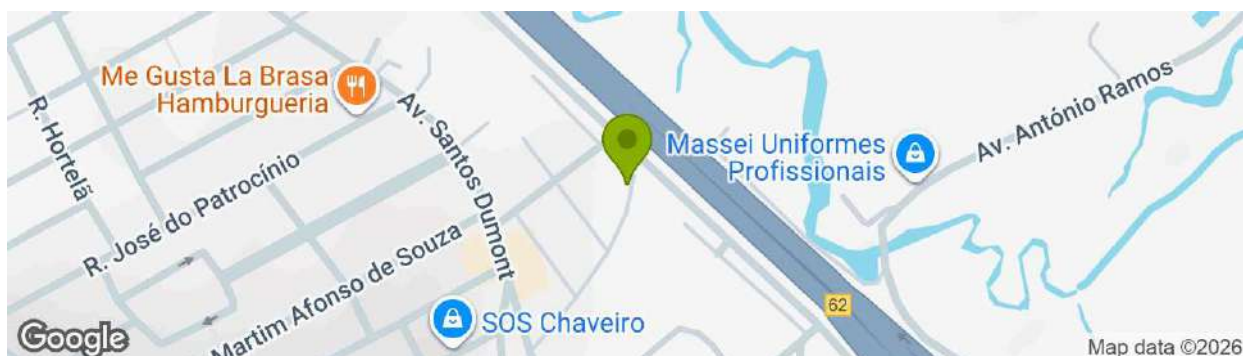

Endereço: Av. Marginal Córrego do Povo, 1035 - Parque Itaiçi, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. nº 1035. . **CEP:** 12955-000 / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Fiscalizado	ee dom pedro #198187439
Data de início da fiscalização	04/05/2026
Data de término da fiscalização	04/05/2026
Observações Gerais	EEE fica dentro da área de um Centro Esportivo, e eventualmente sofre furtos.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Portão de entrada para o Centro Esportivo



Foto 2 - Portão de entrada para a EEE



Foto 3 - Vista geral da EEE



Foto 4 - Monovia para içamento de bombas



Foto 6 - Vista interna da estrutura de apoio



Foto 8 - Painel elétrico fechado



Foto 10 - Validade do extintor de incêndio



Foto 5 - Fachada da estrutura de apoio



Foto 7 - Extintor de incêndio



Foto 9 - Painel elétrico

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE7.12] Observações

Realizar roçada e
limpeza geral

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Área com muito barro e mato alto



Foto 2 - Área com muito barro e mato alto



Foto 3 - Limpeza dos sólidos grosseiros jogados no chão

Filipe Pasqualini Perez

Analista de Regulação e Fiscalização - Engenheiro Ambiental

(editado 7 vezes - última modificação: 02/06/2026 08:14:04)

É base de:


[Auto de Notificação 219/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 559/2026 - Relatório de Fiscalização Bom Jesus](#)

[Ofício 1.355/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 418/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

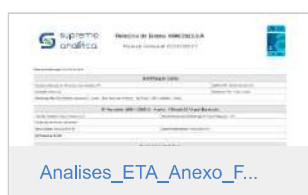

SECRETARIA DE DEFESA CIVIL		62	
LISENÇA DE OPERAÇÃO		Nº 00000076	
VALIDADE ATÉ: 30/06/2026		DATA DE EMISSÃO: 01/06/2026	
INFORMAÇÕES GERAIS			
PROPRIETÁRIO: MATEUS BOLL GALLAS			
OBJETO: LÍSENCIA DE OPERAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA PARA PROTEÇÃO CONTRA INUNDACÃO			
ENDEREÇO: AV. PAULISTA, 633 - JARDIM SANTANA - AMERICANA - SP			
CNPJ: 08.907.000/0001-01			
RUA: AV. PAULISTA, 633 - JARDIM SANTANA - AMERICANA - SP			
CEP: 13478-580			
MUNICÍPIO: AMERICANA - SP			
UF: SP			

LO_Complexo_ETAs_VAL...

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

01/06/2026 17:03:58 João Mateus Boll Gallas **D1** emitiu o [Auto de Notificação 219/2026](#) a partir deste documento.

02/06/2026 08:15:40 João Mateus Boll Gallas **D1** assinou digitalmente [Relatório de Fiscalização 209/2026](#) com o certificado **JOÃO MATEUS BOLL GALLAS** CPF 426.XXX.XXX-03 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1-209/2026

02/06/2026 08:16
(Encaminhado)

João G. **D1**

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Prezada **Vanessa Naccarato Piffer - DTO**, bom dia!

Segue para providências, por gentileza.

Muito obrigado!

—
João Mateus Boll Gallas
Coordenador de Água e Esgoto

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

02/06/2026 08:16:09 E-mail para vanessa@arespcj.com.br **E-mail entregue, clicado (2)**