



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
779.917.788.681.656.434

Arespcj

CC

15/05/2026 15:02

Município

SAAE - Salto

· 11 4602-6370

CNPJ 11.065.186/0001-83

D2

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SALTO

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SALTO

Verificação de Não Conformidades

Americana, maio de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Salto

Prefeito: José Geraldo Garcia

Endereço: Av. Tranquillo Gianinni, 861 - Dist. Ind. Santos Dumont, Salto/SP

Telefone: (11) 4602-8500

E-mail: gabineteprefeito@salto.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.250, de 20 de fevereiro de 2014.

1.2 PRESTADOR

Nome: SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Responsável legal: Ângelo César Turqui Piva (Superintendente)

Endereço: Rua Nove de Julho, 1053 - Vila Nova, Salto/SP

Telefone: (11) 4602-6370

E-mail: cesar.piva@saaesalto.sp.gov.br | superintendencia@saaesalto.sp.gov.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Filipe Pasqualini Perez – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Diego Roberto de Barros - Auxiliar de Oficial de Reparação de Infraestrutura de Rede

Suellen Dombroski Camargo de Castro - Coordenadora de Divisão

Fábio Ricardo Paulo - Coordenador de Seção

3. FISCALIZAÇÃO

Em 05/05/2026, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

Tabela 1 - Não Conformidades constatadas.

Subsistema	Código NC	Descrição NC	Prazo para solução
CAPTAÇÃO RIBEIRÃO PIRAÍ	CSP-3.11	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
CAPTAÇÃO RIBEIRÃO PIRAÍ	CSP-3.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEA BOOSTER FLORIANO SALTO	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEA BOOSTER FLORIANO SALTO	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEA BOOSTER FLORIANO SALTO	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEAT BELA VISTA SALTO	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEAT JOÃO JABOUR (CRISTO) - SALTO	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETA BELA VISTA - SALTO	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA BELA VISTA - SALTO	ETA-5.22	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

JOÃO JABOUR	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
JOÃO JABOUR	ETA-5.7	Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	Em até 180 dias
RES. APOIADO BELA VISTA (METÁLICO) - SALTO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. ELEVADO JOÃO JABOUR (CRISTO) - SALTO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. ELEVADO JOÃO JABOUR (CRISTO) - SALTO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

ANEXOS - FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

Novo Item Fiscalizado 14.965 - CAPTAÇÃO NO RIBEIRÃO DO PIRAI (Salto)

CAPTAÇÃO NO RIBEIRÃO DO PIRAI

CAPTAÇÃO RIBEIRÃO PIRAI

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO RIBEIRÃO PIRAI](#)

Endereço: RQ84+MC Salto - SP, Brasil. nº 82. . **CEP:** 13321-300 / **Cidade:** Salto, SP

Dados técnicos de localização: lat=-23.196483612060547, long=-47.29002380371094, accuracy=13.653

Fiscalizado	captação pirai #198909383
Data de início da fiscalização	05/05/2026
Data de término da fiscalização	05/05/2026
Observações Gerais	Há 5 conjuntos de motobomba para a captação, na qual seguem uma programação de recalque fazendo o revezamento das bombas. A água da Represa do Pirai passa por uma caixa de areia, em

seguida por um gradeamento grosseiro e depois é conduzida para os poços de sucção. A unidade possui gerador em caso de falhas elétricas.

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Vista geral da represa



Foto 2 - Vista geral da represa



Foto 3 - Após o barramento



Foto 4 - Vista geral dos conjuntos 1 e 2



Foto 5 - Vista geral do conjunto 1 e 2



Foto 6 - Placa de identificação do motor 1



Foto 7 - Placa de identificação do motor 2



Foto 8 - Vista geral da casa de bombas 3, 4 e 5



Foto 9 - Válvula gaveta



Foto 10 - Placa de identificação do motor 3



Foto 11 - Placa de identificação do motor 4



Foto 12 - Placa de identificação do motor 5



Foto 13 - Vista geral da casa de bombas



Foto 14 - Poço de sucção



Foto 15 - Gradeamento grosseiro



Foto 16 - Caixa de areia



Foto 17 - Controle de entrada de água



Foto 18 - Vista geral da represa



Foto 19 - Placa informativa



Foto 20 - Poço de sucção



Foto 21 - Extintor de incêndio



Foto 22 - Extintor de incêndio



Foto 23 - Geradores de energia

[CSP3.11] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[CSP3.11] Observações

Realizar inspeção
periódica do extintor de
incêndio

Fotos de CSP3.11



Foto 1 - Inspeção periódica vencida desde
01/12/2025

[CSP3.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSP3.14] Observações

A - Limpeza e
organização geral do
espaço das casas de

bombas. B - Verificar causas anormais de vazamento de óleo das bombas centrífugas

Fotos de CSP3.14



Foto 1 - A - Vala de drenagem com muitos resíduos



Foto 2 - A - Peças não organizadas espalhadas pela casa de bombas



Foto 3 - A - Peças não pertencentes a operação espalhadas



Foto 4 - A - Conexões não utilizadas espalhadas na unidade



Foto 5 - A - Itens espalhados pela unidade



Foto 6 - B - Presença de mancha de óleo fresca entorno da bomba centrífuga

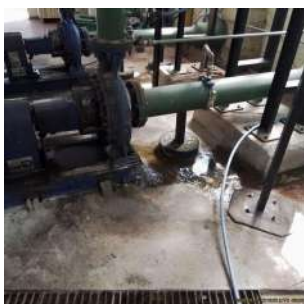


Foto 7 - B - Presença de mancha de óleo misturado com água na bomba centrífuga



Foto 8 - B - Presença de mancha de óleo fresca entorno da bomba centrífuga

RIBEIRÃO DO BURU

JOÃO JABOUR - RIBEIRÃO BURU

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [JOÃO JABOUR - RIBEIRÃO BURU](#)



Endereço: R. Valê da Costa, 187 - Condomínio Zuleika Jabour, Salto - SP, 13329-205, Brasil. nº 187. . **CEP:** 13329-205 / **Cidade:** Salto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1997925, long=-47.2884016, accuracy=13.653

Fiscalizado	jabour #198925343
Data de início da fiscalização	05/05/2026
Data de término da fiscalização	05/05/2026
Observações Gerais	Essa captação fica dentro da ETA João Jabour. Possui 3 bombas submersas, que trabalham 2 de forma contínua e 1 reserva. Possui duas bombas para realizar a dragagem da represa e para auxiliar na limpeza do poço de sucção e da câmara de entrada.

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Barragem do Buru



Foto 2 - Entrada de água da represa (Câmara de Entrada)



Foto 3 - Poço de sucção



Foto 4 - Poço de sucção



Foto 5 - Bomba para realizar a dragagem do tanque de entrada de água



Foto 6 - Outra bomba para realizar a dragagem do tanque de entrada de água



Foto 7 - Barramento e boia do mangote de dragagem



Foto 8 - Painel elétrico



Foto 9 - Painel elétrico



Foto 10 - Macromedidor de entrada na ETA



Foto 11 - Placa de identificação



Foto 12 - Barco para dragagem

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Novo Item Fiscalizado 14.948 - ETA Bela Vista (Salto)

ETA Bela Vista

ETA BELA VISTA - SALTO

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA BELA VISTA - SALTO](#)



Endereço: R. João XXIII, 25 - Vila Flora, Salto - SP, 13321-310, Brasil. nº 25. . CEP: 13321-310 /
Cidade: Salto, São Paulo

Fiscalizado	eta bela vista #198861879
Data de início da fiscalização	05/05/2026
Data de término da fiscalização	05/05/2026
Observações Gerais	A ETA Bela Vista é a principal ETA do município, responsável por um tratamento de cerca de 350 L/s de água. A água bruta é originária do Córrego do Pirai. A estação possui tratamento convencional composto por 6 floculadores (2 desativados), 3 decantadores, 6 filtros (4 convencionais e 2 blocos Leopold). A lavagem dos filtros ocorre de forma automatizada, exceto por 2 que ainda é manual.

Não há macromedidores para a lavagem da ETA, porém estimam um gasto de cerca de 210 m³ por dia. Atualmente, todos os macromedidores possuem leitura manual, sem telemetria. Não possui um macromedidor de saída da ETA, o cálculo o volume produzido é o que é distribuído pela galeria (tanque de contato), o que gera maior complexidade analítica, porém não inviabiliza o controle. Por fim, destaca-se que no dia da fiscalização programada, foi realizada a inspeção preditiva dos painéis elétricos e conjunto motobomba da ETA Bela Vista.

Constatações (Fiscalização na ETA)

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Calha Parshall e chegada de água bruta



Foto 2 - Aplicação na entrada de hidróxido de cálcio, PAC e hipoclorito de sódio



Foto 3 - Outra vista da Calha Parshall



Foto 4 - Misturador rápido hidráulico



Foto 5 - Macromedidor de vazão de entrada



Foto 6 - Tubulação de água tratada para reservatório



Foto 7 - Tubulação de chegada da água bruta



Foto 8 - Vista lateral dos decantadores



Foto 9 - Canal de água após Calha Parshall



Foto 10 - Vista geral dos floculadores



Foto 11 - Vista geral dos floculadores



Foto 12 - Vista geral dos decantadores



Foto 13 - Armazenamento de hipoclorito de sódio



Foto 14 - Armazenamento de produto químico na ordem: hipoclorito de sódio, PAC e hidróxido de cálcio



Foto 15 - Vista geral dos decantadores



Foto 16 - Filtro com bloco Leopold



Foto 17 - Vista geral do filtro



Foto 18 - Entrada de água no filtro



Foto 19 - Distribuição de água no filtro



Foto 20 - Tubulações e registros de manobra



Foto 21 - Extintor de incêndio



Foto 22 - Vista geral dos tanques de armazenamento de produtos químicos



Foto 23 - Tanque de ácido fluossilícico



Foto 24 - Extintor de incêndio

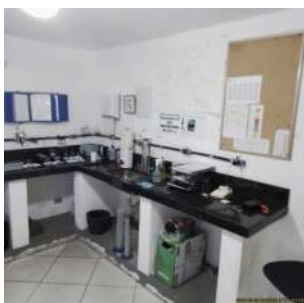


Foto 25 - Vista geral do laboratório operacional

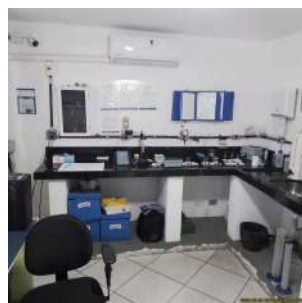


Foto 26 - Vista geral do laboratório operacional



Foto 27 - Automonitoramento dos parâmetros operacionais

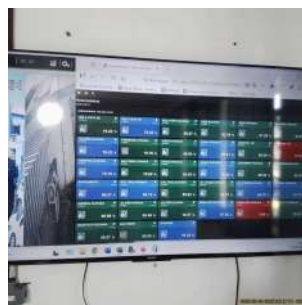


Foto 28 - Nível do reservatório do sistema da ETA Bela Vista monitorado por telemetria



Foto 29 - Vista geral do laboratório



Foto 30 - Chuveiro de Emergência



Foto 31 - Tanque provisório para realizar manutenção no tanque de PAC



Foto 32 - Vista geral do decantador



Foto 33 - Equipamentos laboratoriais sendo calibrados por empresa terceirizada



Foto 34 - Realização de inspeção preditiva na ETA



Foto 35 - Vista geral dos macromedidores de saída da Galeria



Foto 36 - Vista geral das tubulações e conexões de entrada para a galeria



Foto 37 - Vista geral das tubulações e conexões de entrada para a galeria



Foto 38 - Painel elétrico



Foto 39 - Vista geral dos conjuntos motobombas



Foto 40 - Vista geral dos conjuntos motobombas



Foto 41 - Realização da inspeção preditiva no conjunto motobomba

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

N/A

[ETA-5.2] Observações

Não Conformidade
sendo monitorada no
CAC 20/2019

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[ETA-5.13] Observações

Reparar os
vazamentos apontados
na parede do
decantador

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Vazamentos na parede do decantador



Foto 2 - Vazamentos na parede do decantador



Foto 3 - Vazamentos na parede do decantador

[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETA-5.22] Observações

Reparar a tampa de
inspeção

Fotos de [ETA-5.22]



Foto 1 - Tampa de inspeção com furos

Novo Item Fiscalizado 14.966 - ETA João Jabour (Salto)

ETA João Jabour

JOÃO JABOUR

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [JOÃO JABOUR](#)



Endereço: R. Valê da Costa, 187 - Condomínio Zuleika Jabour, Salto - SP, 13329-205, Brasil. nº 187. . **CEP:** 13329-205 / **Cidade:** Salto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.199792, long=-47.288399, accuracy=13.653

Fiscalizado	eta João jabour #198924348
--------------------	----------------------------

Data de início da fiscalização	05/05/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	05/05/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] Observações

A ETA João Jabour fica no mesmo local de sua captação no Ribeirão do Buru. No início do processo é realizado adição de hipoclorito de sódio e PAC 12. Em seguida a água é conduzida para flocculador, decantador lamelar e filtro. Ao todo são 4 módulos que produzem uma vazão de cerca de 60 L/s. A ETA utiliza uma lavagem de filtros de ar e água de forma separada. Primeiro se injeta ar e em seguida água.

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Sistema de soprador de ar



Foto 2 - Local de adição de hipoclorito sódio e PAC 12



Foto 3 - Entrada de água nos decantadores



Foto 4 - Descarga dos decantadores

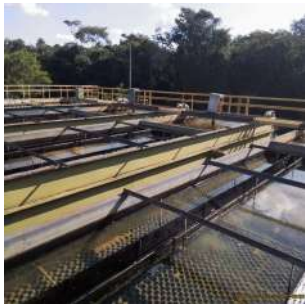


Foto 5 - Vista geral dos decantadores lamelares



Foto 6 - Vista geral dos filtros



Foto 7 - Vista geral dos decantadores lamelares



Foto 8 - Tubos e conexões de saída e lavagem dos filtros



Foto 9 - Aplicação de hipoclorito de sódio para o tanque de contato



Foto 10 - Aplicação de ácido fluossilícico e hidróxido de cálcio



Foto 11 - Conjunto motobomba para lavagem dos filtros



Foto 12 - Vista geral



Foto 13 - Tubulação de sucção do tanque de contato



Foto 14 - Chuveiro de emergência



Foto 15 - Painele elétrico



Foto 16 - Bombas dosadoras



Foto 17 - Bombas encaminham para o Reservatório João Jabour (Cristo)



Foto 18 - Tanque de armazenamento de hidróxido de cálcio



Foto 19 - bombas dosadoras de hidróxido de cálcio



Foto 20 - Remoção de PAC vencido (operação em andamento)



Foto 21 - Tanque de armazenamento de hipoclorito de sódio (esquerda) e de PAC 12 (centro e direita)



Foto 22 - Laboratório Operacional



Foto 23 - Automonitoramento



Foto 24 - Extintor de incêndio



Foto 25 - Bombas de recalque para os reservatórios do Jd. América e Vila Martins

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

Não Conforme

[ETA-5.7] Observações

Necessário recalibrar medidor

Fotos de [ETA-5.7]



Foto 1 - Medidor de vazão de entrada está marcando negativo

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

N/A

[ETA-5.2] Observações

Não Conformidade
sendo monitorada no
CAC 20/2019

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[ETA-5.13] Observações

Reparar vazamento na
tubulação de entrada
de água no tanque de
contato

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Vazamento na tubulação de entrada no
tanque de contato

RESERVATÓRIOS

Novo Item Fiscalizado 14.949 - ELEVADO BELA VISTA (Salto)

ELEVADO BELA VISTA

ELEVADO BELA VISTA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [ELEVADO BELA VISTA](#)

Fiscalizado	elevado eta bela vista #198876762
--------------------	-----------------------------------

Data de início da fiscalização	05/05/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	05/05/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Endereço: R. João XXIII, 25 - Vila Flora, Salto - SP, 13321-310, Brasil. nº 25. . **CEP:** 13321-310 /
Cidade: Salto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.196677, long=-47.2893049, accuracy=13.653



Foto 1 - Vista geral do reservatório



Foto 2 - Vista geral das tubulações de entrada e saída



Foto 3 - Extintor de incêndio



Foto 4 - Macromedidor



Foto 5 - Tubulação de alimentação de caminhões pipa



Foto 6 - Macromedidor da saída de alimentação de caminhões pipa


Novo Item Fiscalizado 14.951 - Res. Apoiado Bela Vista (Concreto) - 2 milhões (Salto)

Res. Apoiado Bela Vista (Concreto) - 2 milhões

APOIADO BELA VISTA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [APOIADO BELA VISTA](#)

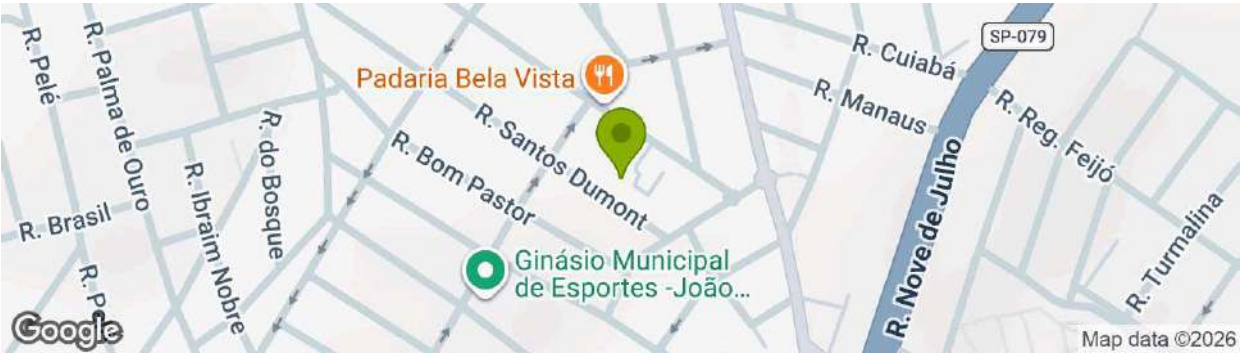

Endereço: R. Santos Dumont, 82 - Bela Vista, Salto - SP, 13321-300, Brasil. nº 82. . CEP: 13321-300 / Cidade: Salto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1964819, long=-47.290023, accuracy=13.653

Fiscalizado	2 milhoes #198880586
Data de início da fiscalização	05/05/2026
Data de término da fiscalização	05/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do entorno do reservatório



Foto 3 - Vista geral do entorno do reservatório



Foto 2 - Tubo extravasor



Foto 4 - Tubulação de entrada de água



Foto 5 - Vista geral do entorno do reservatório

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Não Conformidade monitorada pelo Auto de Notificação 15/2023

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Ausência de guarda-corpos na cobertura do reservatório, próximo à tampa de inspeção.

Novo Item Fiscalizado 14.952 - RES APOIADO BELA VISTA (METÁLICO) (Salto)

RES APOIADO BELA VISTA (METÁLICO)

RES. APOIADO BELA VISTA (METÁLICO) - SALTO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADO BELA VISTA \(METÁLICO\) - SALTO](#)



Endereço: R. Santos Dumont, 82 - Bela Vista, Salto - SP, 13321-300, Brasil. nº 82. . **CEP:** 13321-300 / **Cidade:** Salto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1964485, long=-47.2900124, accuracy=13.653

Fiscalizado 1 milhão #198881666

Data de início da fiscalização 05/05/2026

Data de término da fiscalização 05/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório



Foto 2 - Vista geral do reservatório



Foto 3 - Tubulação de entrada com macromedidor



Foto 4 - Tubulação de saída do reservatório



Foto 5 - Tubulações de saída com macromedidor



Foto 6 - Tubo extravasor



Foto 7 - Escada de acesso e fiação do SPDA



Foto 8 - Antiga régua de nível

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Renovar a pintura para evitar agravamento do processo corrosivo

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Sinais de início processo corrosivo do reservatório



Foto 2 - Sinais de início processo corrosivo do reservatório



Foto 3 - Sinais de início processo corrosivo do reservatório

Novo Item Fiscalizado 14.976 - RES. ELEVADO JOÃO JABOUR (CRISTO) (Salto)

RES. ELEVADO JOÃO JABOUR (CRISTO)

RES. ELEVADO JOÃO JABOUR (CRISTO) - SALTO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO JOÃO JABOUR \(CRISTO\) - SALTO](#)



Endereço: R. Elba, 76 - Condomínio Fechado Piccolo Paese, Salto - SP, 13329-214, Brasil. nº 76. . **CEP:** 13329-214 / **Cidade:** Salto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1649648, long=-47.31274, accuracy=13.653

Fiscalizado elevado cristo #198940952

Data de início da fiscalização 05/05/2026

Data de término da fiscalização 05/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório



Foto 2 - Vista geral do reservatório



Foto 3 - Vista da tubulação de entrada



Foto 4 - Saída do tubo extravasor



Foto 5 - Tubulação de saída



Foto 6 - Entrada do Centro de Reservação com identificação da área

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Reparar vazamento na tubulação

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento na tubulação de entrada

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Controlar o processo erosivo na base do reservatório

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Sinais de erosão na base de apoio do reservatório



Foto 2 - Sinais de erosão na base de apoio do reservatório

Novo Item Fiscalizado 14.978 - RES. APOIADO JOÃO JABOUR (CRISTO) (Salto)

RES. APOIADO JOÃO JABOUR (CRISTO)

RES. APOIADO JOÃO JABOUR (CRISTO) - SALTO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADO JOÃO JABOUR \(CRISTO\) - SALTO](#)



Endereço: R. Campania, 2 - Salto, SP, 13329-215, Brasil. nº 2. . **CEP:** 13329-215 / **Cidade:** Salto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1656462, long=-47.3122221, accuracy=13.653

Fiscalizado enterrado cristo #198943638

Data de início da fiscalização 05/05/2026

Data de término da fiscalização 05/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista lateral do reservatório



Foto 2 - Tubo Extravasor



Foto 3 - Vista lateral do reservatório



Foto 4 - Vista lateral do reservatório

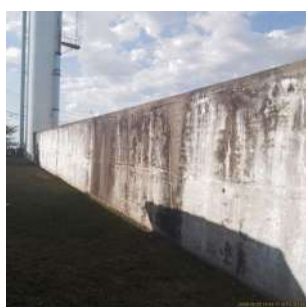


Foto 5 - Vista lateral do reservatório



Foto 6 - Escada de acesso a parte de cima do reservatório



Foto 7 - Válvulas de manobra



Foto 8 - Tubulações e conexões

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Não Conformidade
sendo monitorada pelo
Auto de Notificação
84/2024

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Local sem guarda corpo

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não Conformidade
sendo monitorada pelo
Auto de Notificação
84/2024

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tubo extravasor sem tela de proteção

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA

Novo Item Fiscalizado 14.950 - EEAT Bela Vista (Salto)

EEAT Bela Vista

EEAT BELA VISTA SALTO



Endereço: R. Santos Dumont, 82 - Bela Vista, Salto - SP, 13321-300, Brasil. nº 82. . CEP: 13321-300 / Cidade: Salto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.196398, long=-47.2900969, accuracy=13.653

Fiscalizado	eeat bela vista para nações #198879210
Data de início da fiscalização	05/05/2026
Data de término da fiscalização	05/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral dos conjuntos motobombas



Foto 2 - Extintor de incêndio



Foto 3 - Motobomba 1



Foto 4 - Motobomba 2



Foto 5 - Poço de sucção da água de gaxeta



Foto 6 - Vista geral dos conjuntos motobombas



Foto 7 - Barrilete de recalque



Foto 8 - Vista geral dos painéis elétricos



Foto 9 - Vista geral dos painéis elétricos



Foto 10 - Inspeção preditiva das bombas



Foto 11 - Inspeção preditiva das bombas



Foto 12 - Trilho para içamento para movimentação das bombas

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA4.10] Observações

Realizar reparo na
carcaça da bomba

Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Bomba com sinais forte de corrosão

Novo Item Fiscalizado 14.977 - EEAT JOÃO JABOUR (CRISTO) (Salto)

EEAT JOÃO JABOUR (CRISTO)

EEAT JOÃO JABOUR (CRISTO) - SALTO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT JOÃO JABOUR \(CRISTO\) - SALTO](#)



Endereço: R. Romagna, 316 - Condomínio Zuleika Jabour, Salto - SP, 13329-203, Brasil. nº 316.
. CEP: 13329-203 / Cidade: Salto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1656562, long=-47.3126225, accuracy=13.653

Fiscalizado	eeat cristo #198941635
Data de início da fiscalização	05/05/2026
Data de término da fiscalização	05/05/2026
Observações Gerais	A EEAT possui duas casas de bomba. A primeira (próximo ao reservatório elevado) possui 3 conjuntos motobomba: o conjunto de frente para a entrada (1+0R) recalca do reservatório apoiado para reservatório elevado; o conjunto central e à esquerda (1+1R) recalcam para o reservatório Nova Era. A segunda possui dois conjuntos motobomba que recalcam para o Reservatório Moradas São Luiz.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Extintor de incêndio



Foto 2 - Motor 1



Foto 3 - Motor 2



Foto 4 - Motor 3



Foto 5 - Vista geral dos conjuntos motobombas.

Da esquerda para a direita: Motobomba 1 e 2 recalam para o Reservatório Nova Era. Motobomba 3 recalca para o Reservatório Elevado João Jabour (Cristo).



Foto 6 - Tubulação de saída e medidor de vazão



Foto 7 - Identificação da área



Foto 8 - Identificação da área



Foto 9 - Conjunto motobombas para o Reservatório Moradas



Foto 10 - Extintor de Incêndio



Foto 11 - Painelelétrico

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

N/A

[EEA4.3] Observações

Não Conformidade está sendo monitorada pelo Auto de Notificação 84/2024. O conjunto motobomba de recalque para o reservatório elevado João Jabour (Cristo) não possui motobomba reserva própria.

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA4.10] Observações

Realizar limpeza e organização na casa de bombas

Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Local sujo

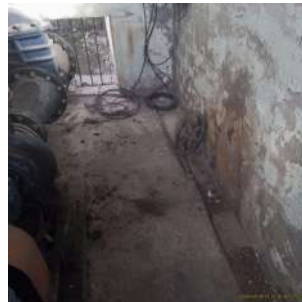


Foto 2 - Peças espalhadas



Foto 3 - Peças e itens espalhados



Foto 4 - Lixo espalhado pelo local



Foto 5 - Lixo espalhado na casa de bombas do elevado moradas


Novo Item Fiscalizado 15.007 - Booster Floriano (Salto)

Booster Floriano

EEA BOOSTER FLORIANO SALTO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA BOOSTER FLORIANO SALTO](#)

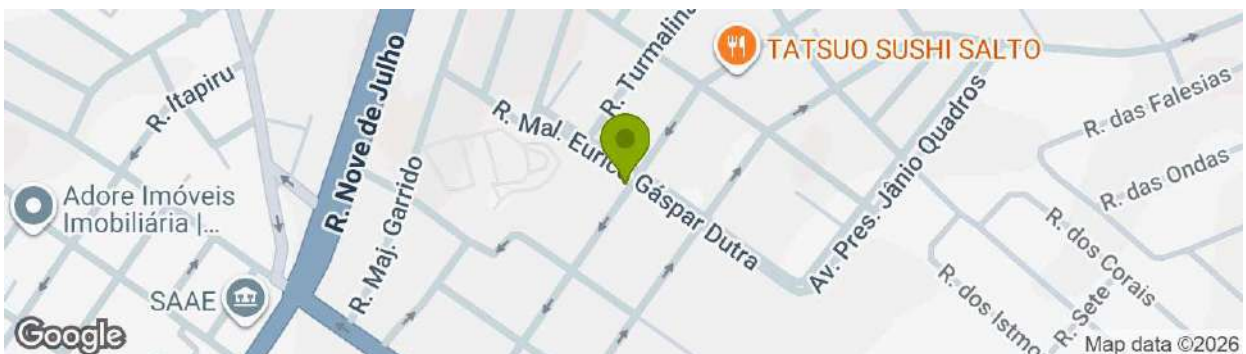

Endereço: R. Floriano Peixoto, 1569 - Jardim Mun., Salto - SP, 13322-112, Brasil. nº 1569. .

CEP: 13322-112 / **Cidade:** Salto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.198412, long=-47.2840652, accuracy=13.653

Fiscalizado	booster floriano #198951765
Data de início da fiscalização	05/05/2026
Data de término da fiscalização	05/05/2026
Observações Gerais	No dia da fiscalização, foi detectado que uma das bombas ao invés de estar gotejando água para lubrificação nas gaxetas, estava saindo vapor. O funcionário do SAAE realizou abertura de válvula da bomba em questão, na qual retornou para o seu funcionamento esperado. É relevante para o bom funcionamento operacional e de prestação de

serviços que a bomba opere nas condições recomendadas pelo fabricante e não realize operações “a seco”.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Placa de identificação

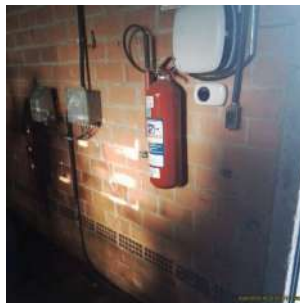


Foto 2 - Extintor de incêndio



Foto 3 - Medidor de vazão



Foto 4 - Vista geral do conjunto motobomba



Foto 5 - Vapor saindo da gaxeta por trabalhar a seco



Foto 6 - Inspeção preditiva sendo realizada nas bombas

[EEA4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[EEA4.9] Observações

Realizar a inspeção no extintor

Fotos de [EEA4.9]



Foto 1 - Extintor de incêndio com validade vencida

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[EEA4.8] Observações

Excesso de vazamento de água na gaxeta, necessário revisão do equipamento

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Gaxeta com vazamento excessivo de água



Foto 2 - Gaxeta com vazamento excessivo de água



Foto 3 - Gaxeta com vazamento excessivo de água

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA4.10] Observações

Realizar limpeza geral e remoção dos entulhos na casa de bombas

Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Entulho no local



Foto 2 - Entulho espalhado na casa de bombas



Foto 3 - Entulho espalhado na casa de bombas

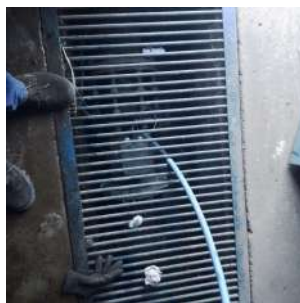


Foto 4 - Materiais espalhados

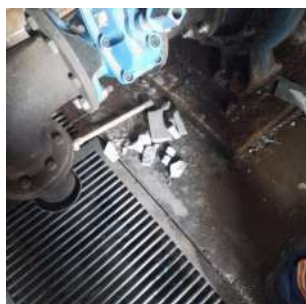


Foto 5 - Entulho no local


Novo Item Fiscalizado 15.143 - EEAT ETA JOÃO JABOUR (Salto)

EEAT ETA JOÃO JABOUR

EEAT JOÃO JABOUR

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT JOÃO JABOUR](#)

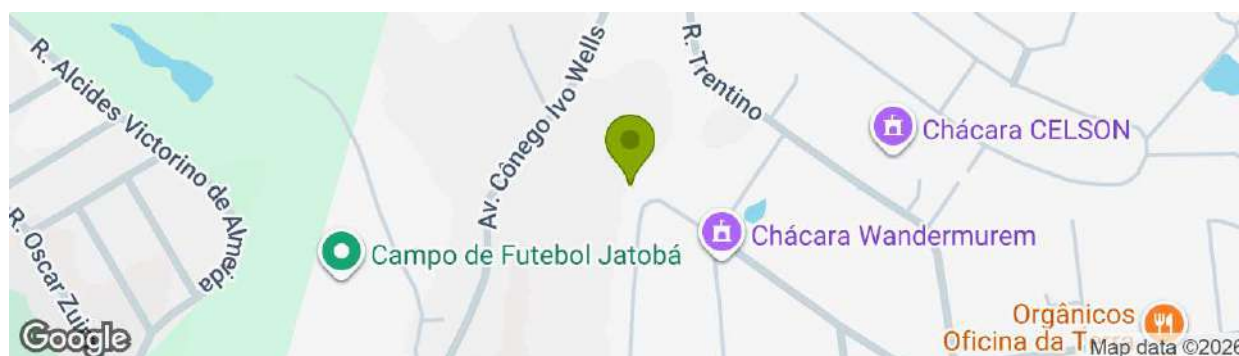

Endereço: R. Valê da Costa, 2 - Condomínio Zuleika Jabour, Salto - SP, 13329-205, Brasil. .

CEP: 13329-205 / **Bairro:** Condomínio Zuleika Jabour / **Cidade:** Salto, SP

Fiscalizado	eeatjoaojaboureta #200860562
Data de início da fiscalização	05/05/2026
Data de término da fiscalização	05/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Bombas de recalque para os reservatórios do Jd. América e Vila Martins



Foto 2 - Bombas encaminham para o Reservatório João Jabour (Cristo)

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	N/A
[EEA4.3] Observações	Não Conformidade sendo monitorada pelo Auto de Notificação 15/2023. Não há reservas para os conjuntos motobomba de recalque para Vila Martins e Jardim América.

Filipe Pasqualini Perez

Analista de Regulação e Fiscalização - Engenheiro Ambiental

(editado 5 vezes - última modificação: 02/06/2026 08:17:27)

É base de:

[Auto de Notificação 220/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 561/2026 - Relatório de Fiscalização](#)

ETA_Bela_Vista_Agua_...

ETA_Bela_Vista_Agua_...

ETA_Bela_Vista_Agua_...

ETA_Joao_Jabour_Agua...

ETA_Joao_Jabour_Agua...

ETA_Joao_Jabour_Agua...

LO_ETABela_Vista_VA...

LO_ETAJoao_Jabour_a...

LO_ETAJoao_Jabour_V...

Outorga_Buru_VAL_203...

Outorga_Pirai_VAL_20...

Ribeirao_Buru_Agua_B...

Ribeirao_Pirai_Agua_...

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

18/05/2026 14:02:10

Filipe Pasqualini Perez **D2** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 14.950..**

29/05/2026 13:59:44

Filipe Pasqualini Perez **D2** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 15.007..**

29/05/2026 14:28:59

Filipe Pasqualini Perez **D2** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 14.967..**

29/05/2026 14:41:34

Filipe Pasqualini Perez **D2** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 14.965..**

29/05/2026 15:12:55

Filipe Pasqualini Perez **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado](#) **14.966..**

29/05/2026 15:14:09 Filipe Pasqualini Perez **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado](#) **14.966..**

29/05/2026 15:17:08 Filipe Pasqualini Perez **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado](#) **14.948..**

29/05/2026 15:40:00 Filipe Pasqualini Perez **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado](#) **15.007..**

01/06/2026 17:22:22 João Mateus Boll Gallas **D2** emitiu o [Auto de Notificação 220/2026](#) a partir deste documento.

02/06/2026 08:18:53 João Mateus Boll Gallas **D2** assinou digitalmente [Relatório de Fiscalização 211/2026](#) com o certificado **JOÃO MATEUS BOLL GALLAS** CPF **426.XXX.XXX-03** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1- 211/2026

02/06/2026 08:19
(Encaminhado)

João G. **D2**

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Prezada **Vanessa Naccarato Piffer - DTO**, bom dia!

Segue para providências, por gentileza.

Muito obrigado!

—
João Mateus Boll Gallas
Coordenador de Água e Esgoto

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

02/06/2026 08:19:17 E-mail para vanessa@arespcj.com.br **E-mail entregue, lido, clicado (3)** ⇐