



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
589.217.791.089.317.841

Ares Pcj

CC

18/05/2026 09:55

Município

Sumaré

· 19 3399-5101

CNPJ 45.787.660/0001-00

D3

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ

PRESTADOR: BRK Ambiental - Sumaré

Americana, maio de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Sumaré

Prefeito: Henrique Stein Sciascio

Endereço: Rua Dom Barreto, 1303, Centro

Telefone: (19) 3399-5100

1.2 PRESTADOR

Nome: BRK Ambiental - Sumaré

Responsável legal: José Mario Ribeiro

Endereço: Rua Emílio Leão Brambila, 300, Vila Menuzzo

Telefone: 19) 3854-9357

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Késia de Paula – Coordenadora de Operações (Captação e tratamento)

Nayara Cardoso Ropele Fiorin – Supervisora de Operações (Captação e tratamento)

Henrique Rodrigues Zanchetta – Encarregado de Operações (Captação e tratamento)

Arthur Vieira da Silva – Coordenador de Operações (Redes e Reservação)

3. FISCALIZAÇÃO

Em 17/04/2026 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

Tabela 1

Subsistema	Código NC	Descricao da NC	Prazo para solução
EEAT FRANCESCHINI - SUMARÉ	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEAT FRANCESCHINI - SUMARÉ	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEAT PLANALTO DO SOL - SUMARÉ	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
ETA I - SUMARÉ	ETA-5.7	Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO 2000 M³ (ETA I) - SUMARÉ	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ELEVADO (ETA I) - SUMARÉ	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
EEAT CENTRO DE RESERVAÇÃO JOÃO PAULO II	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEAT FRANCESCHINI - SUMARÉ	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEAT PLANALTO DO SOL - SUMARÉ	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
ETA I - SUMARÉ	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA I - SUMARÉ	ETA-5.14	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato

RESERVATÓRIO 2000 M³ (ETA I) - SUMARÉ	RES- 6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO 640 M³ 1 (ETA I) - SUMARÉ	RES- 6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO 640 M³ 2 (ETA I) - SUMARÉ	RES- 6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO ELEVADO (ETA I) - SUMARÉ	RES- 6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA:


Novo Item Fiscalizado 14.702 - ETA I - Sumaré (Sumaré)

ETA I - Sumaré

ETA I - SUMARÉ

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA I - SUMARÉ](#)

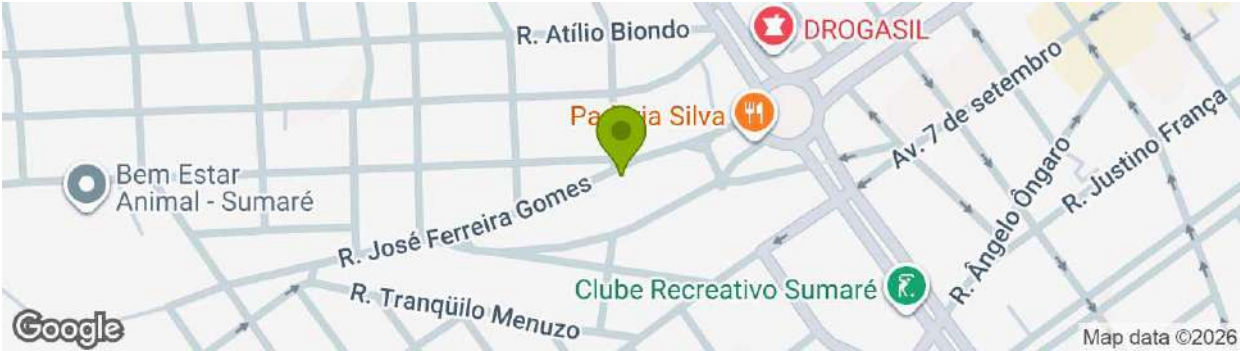

Endereço: R. José Ferreira Gomes, 286 - Ar1 - Administracao Regional D, Sumaré - SP, 13170-410, Brasil. nº 286. . **CEP:** 13170-410 / **Cidade:** Sumaré, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.8251445, long=-47.2723096, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETA I - Sumaré
Data de início da fiscalização	17/04/2026
Data de término da fiscalização	17/04/2026
Observações Gerais	
Constatações (Fiscalização na ETA)	
Fotos de [ETA-5.0]	



Foto 1 - Tubulações de entrada de água bruta.



Foto 2 - Caixa de entrada de água bruta.



Foto 3 - Dosagem de produtos químicos na entrada.



Foto 4 - Sistema de backup de hipoclorito.



Foto 5 - Dosagem de hipoclorito de sódio e ácido fluossilícico..



Foto 6 - Calha.



Foto 7 - Calha Parshall.



Foto 8 - Dosagem de cal.



Foto 9 - Sistema de dosagem de PAC (policloreto de alumínio).



Foto 10 - Dosagem de PAC.



Foto 11 - Linhas de floculação e decantação.



Foto 12 - Floculadores e decantadores.



Foto 13 - Recalque para o sistema de tratamento compacto.



Foto 14 - Floculador 4.



Foto 15 - Floculadores.



Foto 16 - Barreira de separação no floculador.



Foto 17 - Decantador 4.



Foto 18 - Outro decantador.



Foto 19 - Calha de saída do decantador.



Foto 20 - Decantador 2.



Foto 21 - Decantador 1.



Foto 22 - Atuador da entrada da elevatória.



Foto 23 - Elevatória de água decantada.



Foto 24 - Elevatória.



Foto 25 - Policloreto de Alumínio (PAC)



Foto 26 - Sistema de dosagem de PAC



Foto 27 - Tanque de armazenamento de ácido fluossilícico.



Foto 28 - Sistema de preparo e dosagem de Geocálcio, atualmente desativado.



Foto 29 - Tanque de armazenamento de hipoclorito de sódio.



Foto 30 - Tanque de armazenamento de hipoclorito de sódio gerado.



Foto 31 - Chuveiro de emergência.



Foto 32 - Painéis de controle da elevatória.



Foto 33 - Painéis de controle dos filtros.



Foto 34 - Tela de comando dos filtros.



Foto 35 - Sistema de monitoramento dos filtros.



Foto 36 - Filtros.



Foto 37 - Atuadores dos filtros.



Foto 38 - Vista dos filtros.



Foto 39 - Caixa de saída da água filtrada.



Foto 40 - Sistema de dosagem pós-filtração.



Foto 41 - Reservatório de água de lavagem dos filtros.



Foto 42 - Entrada do laboratório.



Foto 43 - Equipamentos do laboratório.



Foto 44 - Relatório de automonitoramento da qualidade da água.



Foto 45 - Análise da água bruta.



Foto 46 - Bancada do laboratório.



Foto 47 - Capacete. (EPI)



Foto 48 - Óculos de proteção. (EPI)



Foto 49 - Luvas. (EPI)



Foto 50 - Botas. (EPI)



Foto 51 - Saída da água tratada da ETA Convencional.



Foto 52 - ETA modular (compacta).



Foto 53 - Placa de identificação.



Foto 54 - Agitadores de polímero.



Foto 55 - Entrada da água bruta.



Foto 56 - Calha Parshall.



Foto 57 - Floculadores.



Foto 58 - Decantadores.



Foto 59 - Decantadores e vertedores.



Foto 60 - Painel de controle da ETA compacta.



Foto 61 - Filtros da ETA compacta.



Foto 62 - Tubulação de saída de água tratada.



Foto 63 - Soprador e compressor da ETA compacta.



Foto 64 - Painel de controle da ETA compacta.



Foto 65 - Medidor de vazão na saída da ETA compacta.

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

Não Conforme

[ETA-5.7] Observações

A ETA convencional não possui medição na saída. Além disso, apenas a ETA Compacta e a adução de água bruta da Represa do Marcelo dispõem de medidores na entrada. Deve ser providenciada a instalação de medição em todos os pontos de entrada e saída das ETAs.

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

N/A

[ETA-5.2] Observações

Não conformidade já apontada no Relatório de Fiscalização nº 197/2016.

[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos

Conforme

[ETA-5.21] Observações

Os laudos com as validades dos produtos químicos encontram-se anexados ao presente Relatório de Fiscalização.

[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade

Conforme

[ETA-5.19] Observações

Laudos de análise anexo ao presente Relatório de Fiscalização.

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Conforme

[ETA-5.20] Observações

Licença de Operação anexa ao presente Relatório de Fiscalização.

[ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[ETA-5.14] Observações

O extintor de incêndio encontra-se com a validade expirada, devendo ser providenciada sua regularização.

Fotos de [ETA-5.14]



Foto 1 - Validade do extintor de incêndio.

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[ETA-5.13] Observações

A ETA convencional apresenta pontos de vazamento, devendo ser providenciado o seu saneamento.

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Vazamento na escada.



Foto 2 - Vazamento.



Foto 3 - Vazamento na haste do registro.

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ÁGUA TRATADA:

Novo Item Fiscalizado 14.705 - EEAT Ravagnani (Sumaré)

EEAT Ravagnani

EEAT RAVAGNANI - SUMARÉ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT RAVAGNANI - SUMARÉ](#)



Endereço: R. Emílio Leão Brambila, 265 - Vila Menuzzo, Sumaré - SP, 13171-480, Brasil. nº 7. .

CEP: 13171-480 / **Bairro:** Vila Menuzzo / **Cidade:** Sumaré, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.8254765, long=-47.2721946, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Ravagnani
Data de início da fiscalização	17/04/2026
Data de término da fiscalização	17/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Entrada da EEAT



Foto 3 - Bomba 2



Foto 4 - Bomba 1



Foto 5 - Medidores de vazão.



Foto 6 - Medidor de vazão Res. Ravagnani.



Foto 7 - Medidor de vazão Vila Menuzzo.



Foto 8 - Painei de controle.



Foto 9 - Extintor de incêndio.



Foto 10 - Validade do extintor de incêndio.



Foto 11 - Tubulação de sucção.


Novo Item Fiscalizado 14.707 - EEAT Planalto do Sol (Sumaré)

EEAT Planalto do Sol

EEAT PLANALTO DO SOL - SUMARÉ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT PLANALTO DO SOL - SUMARÉ](#)

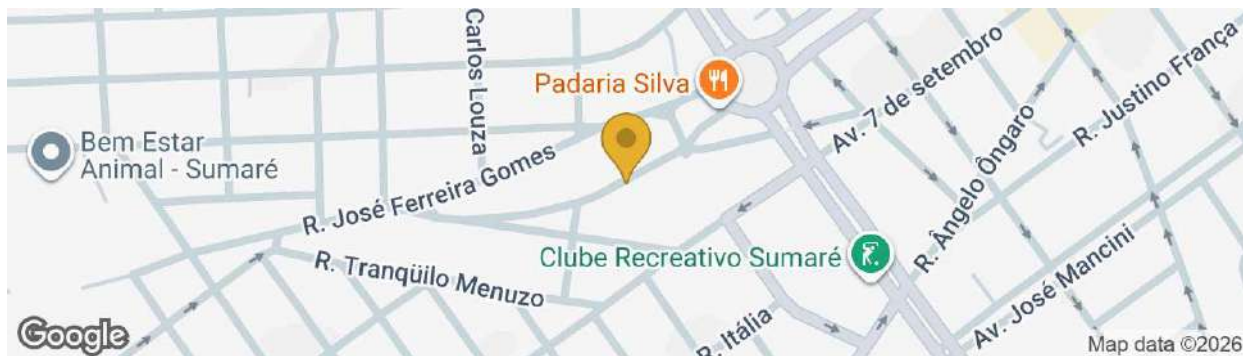

Endereço: R. Emilio Leão Brambila, 265 - Vila Menuzzo, Sumaré - SP, 13171-480, Brasil. nº 265. . **CEP:** 13171-480 / **Cidade:** Sumaré, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.8250394, long=-47.2722023, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Planalto do Sol
--------------------	----------------------

Data de início da fiscalização	17/04/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	17/04/2026
--	------------

Observações Gerais	
---------------------------	--

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Entrada da EEAT



Foto 3 - Bomba 1



Foto 4 - Os dois primeiros conjuntos motobomba são Planalto do Sol, operam simultaneamente.



Foto 5 - Conjuntos motobombas.



Foto 6 - Extintor de incêndio.



Foto 7 - Bomba 2



Foto 8 - Painele de controle.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEA4.3]



Foto 1 - Motor reserva.



Foto 2 - Bomba reserva.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

[EEA4.7] Observações

Drenagem inadequada na gaxeta, devendo ser providenciada a adequação.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Detalhe da drenagem da gaxeta.

[EEA4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[EEA4.9] Observações

O extintor de incêndio encontra-se com a validade expirada, sendo necessária a sua regularização.

Fotos de [EEA4.9]



Foto 1 - Validade do extintor de incêndio.


Novo Item Fiscalizado 14.708 - EEAT Vecon (Sumaré)

EEAT Vecon

EEAT VECCON - SUMARÉ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT VECCON - SUMARÉ](#)

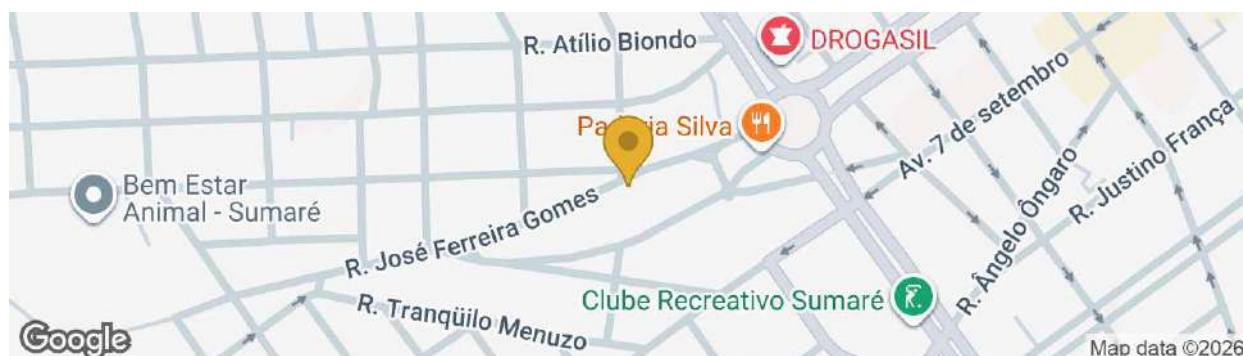

Endereço: R. José Ferreira Gomes, 286 - Ar1 - Administracao Regional D, Sumaré - SP, 13170-410, Brasil. nº 286. . CEP: 13170-410 / Cidade: Sumaré, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.8252273, long=-47.2722378, accuracy=13.653

Fiscalizado EEAT Vecon

Data de início da fiscalização 17/04/2026

Data de término da fiscalização 17/04/2026

Observações Gerais

Esta EEAT está localizada na mesma edificação da EEAT Planalto do Sol.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Conjuntos motobombas



Foto 2 - Bomba 1



Foto 3 - Bomba 2.



Foto 4 - Painel de controle.



Foto 5 - Manômetro e tubulação de recalque.



Foto 6 - Vista geral da edificação.


Novo Item Fiscalizado 14.709 - EEAT Franceschini (Sumaré)

EEAT Franceschini

EEAT FRANCESCHINI - SUMARÉ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT FRANCESCHINI - SUMARÉ](#)

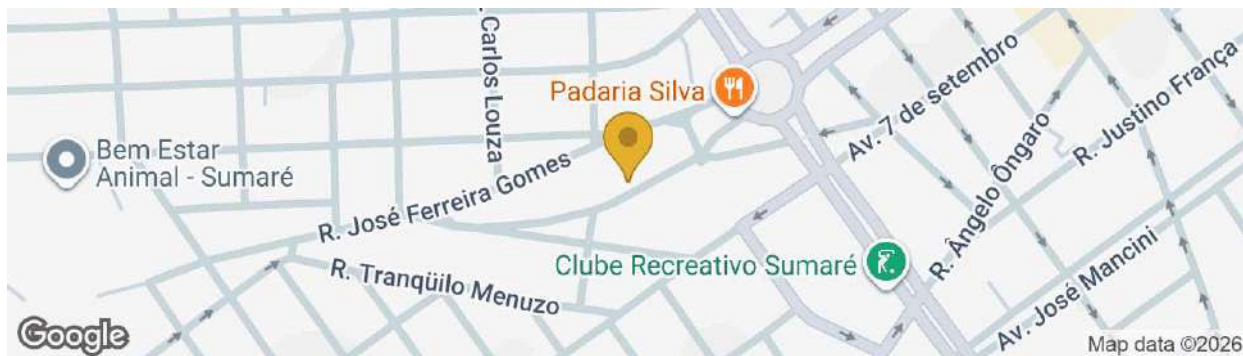

Endereço: R. Emílio Leão Brambila, 265 - Vila Menuzzo, Sumaré - SP, 13171-480, Brasil. nº 265. . **CEP:** 13171-480 / **Bairro:** Vila Menuzzo / **Cidade:** Sumaré, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.8254903, long=-47.2717235, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Franceschini
Data de início da fiscalização	17/04/2026
Data de término da fiscalização	17/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista dos conjuntos motobombas.



Foto 2 - Extintor de incêndio.



Foto 3 - Painel de controle.



Foto 4 - Bomba 2



Foto 5 - Bomba 1



Foto 7 - medidor de vazão Franceschini



Foto 6 - Vista geral.



Foto 8 - Medidores de vazão.

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEA4.5] Observações

A EEAT não possui placa de identificação, devendo ser providenciada sua instalação.

Fotos de [EEA4.5]



Foto 1 - Entrada da EEAT.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

[EEA4.7] Observações

Ambas as bombas apresentam vazamento na saída de água da gaxeta, devendo ser providenciado o reparo.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Gaxeta vazando na bomba 2.



Foto 2 - Gaxeta vazando na bomba 1.

[EEA4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[EEA4.9] Observações

O extintor de incêndio encontra-se com a validade expirada, sendo necessária a sua regularização.

Fotos de [EEA4.9]



Foto 1 - Validade do extintor de incêndio.


Novo Item Fiscalizado 14.706 - EEAT João Paulo II (Sumaré)

EEAT João Paulo II

EEAT CENTRO DE RESERVAÇÃO JOÃO PAULO II

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT CENTRO DE RESERVAÇÃO JOÃO PAULO II](#)

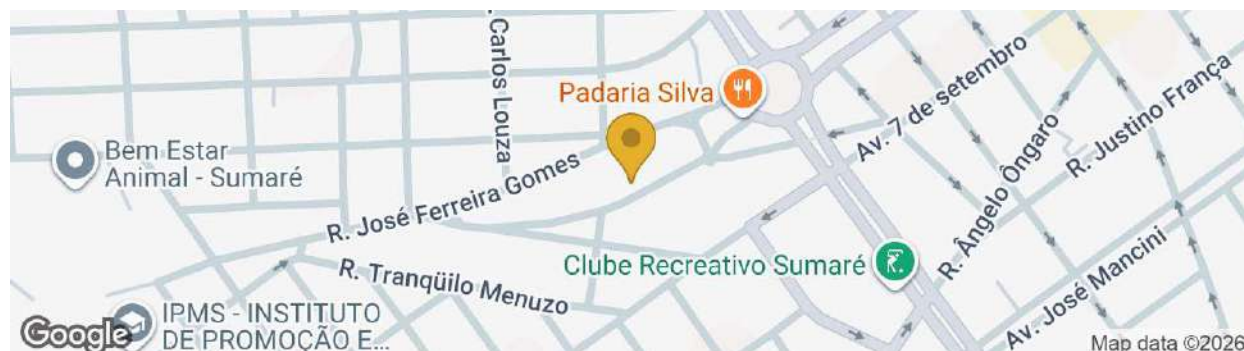

Endereço: R. Emílio Leão Brambila, 265 - Vila Menuzzo, Sumaré - SP, 13171-480, Brasil. nº 7. .
CEP: 13171-480 / **Bairro:** Vila Menuzzo / **Cidade:** Sumaré, SP

Fiscalizado	EEAT João Paulo II
--------------------	--------------------

Data de início da fiscalização	17/04/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	17/04/2026
--	------------

Observações Gerais	
---------------------------	--

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 3 - Extintor de incêndio.



Foto 5 - Bomba 2



Foto 2 - Entrada da EEAT



Foto 4 - Bomba 1



Foto 6 - Medidor de cação.



Foto 7 - Conjuntos motobombas.



Foto 8 - Painel elétrico.



Foto 9 - Painel de controle.

[EEA4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[EEA4.9] Observações

O extintor de incêndio encontra-se com a validade expirada, sendo necessária a sua regularização.

Fotos de [EEA4.9]



Foto 1 - Validade do extintor de incêndio.

RESERVATÓRIOS:

Novo Item Fiscalizado 14.711 - Reservatório Elevado - ETA I (Sumaré)

Reservatório Elevado - ETA I

RESERVATÓRIO ELEVADO (ETA I) - SUMARÉ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO \(ETA I\) - SUMARÉ](#)



Endereço: R. Emílio Leão Brambila, 267 - Vila Menuzzo, Sumaré - SP, 13171-480, Brasil. nº 267. . **CEP:** 13171-480 / **Cidade:** Sumaré, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.8255675, long=-47.2717334, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Elevado - ETA I
Data de início da fiscalização	17/04/2026
Data de término da fiscalização	17/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório.



Foto 2 - Ventilação.



Foto 3 - Base do reservatório.



Foto 4 - Escada de acesso.



Foto 5 - Tubulações do reservatório.



Foto 6 - Lateral do reservatório.



Foto 7 - Placa de identificação.



Foto 8 - Vista traseira do reservatório.



Foto 9 - Saídas do reservatório.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Nível do reservatório no CCO (ETA1 400M)

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES6.12] Observações

Não foi identificado tubo extravasor no reservatório, devendo ser providenciada sua instalação.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

O reservatório apresenta vazamentos em todo o perímetro, devendo ser providenciada a correção.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamentos no reservatório.



Foto 2 - Vista geral dos vazamentos.



Foto 3 - Chão molhado em decorrência dos vazamentos.



Foto 4 - Detalhe dos vazamentos na base do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 14.712 - Reservatório 640 m³ 1 - ETA I (Sumaré)

Reservatório 640 m³ 1 - ETA I

RESERVATÓRIO 640 M³ 1 (ETA I) - SUMARÉ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO 640 M³ 1 \(ETA I\) - SUMARÉ](#)



Endereço: R. José Ferreira Gomes, 286 - Ar1 - Administracao Regional D, Sumaré - SP, 13170-410, Brasil. nº 286. . **CEP:** 13170-410 / **Cidade:** Sumaré, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.8251472, long=-47.2720195, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório 640 m³ 1 - ETA I
Data de início da fiscalização	17/04/2026
Data de término da fiscalização	17/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista frontal do reservatório.



Foto 2 - Vista lateral.



Foto 3 - Antiga tubulação de abastecimento.



Foto 4 - Nova tubulação de abastecimento.



Foto 5 - Vista da outra lateral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES6.11] Observações	Este reservatório opera em vaso comunicante com o outro reservatório de 640 m³.

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Nível dos reservatórios de 640m³ no CCO.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Há uma abertura na chaminé do reservatório, devendo ser providenciado o seu fechamento.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Abertura na chaminé do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 14.713 - Reservatório 640 m³ 2 - ETA I (Sumaré)

Reservatório 640 m³ 2 - ETA I

RESERVATÓRIO 640 M³ 2 (ETA I) - SUMARÉ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO 640 M³ 2 \(ETA I\) - SUMARÉ](#)



Endereço: R. Emílio Leão Brambila, 265 - Vila Menuzzo, Sumaré - SP, 13171-480, Brasil. nº 265. . **CEP:** 13171-480 / **Bairro:** Vila Menuzzo / **Cidade:** Sumaré, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.825248, long=-47.2719003, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório 640 m³ 2 - ETA I
--------------------	-------------------------------

Data de início da fiscalização	17/04/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	17/04/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

Este reservatório opera em vaso comunicante com o outro reservatório de 640 m³.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório.



Foto 2 - Cobertura do reservatório.



Foto 3 - Lateral do reservatório.



Foto 4 - Tubulações de sucção no reservatório.



Foto 5 - Caixa com a saída do extrator.



Foto 6 - Tubo de saída do extrator.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES6.11] Observações

Este reservatório opera em vaso comunicante com o outro reservatório de 640 m³.

Fotos de RES6.11

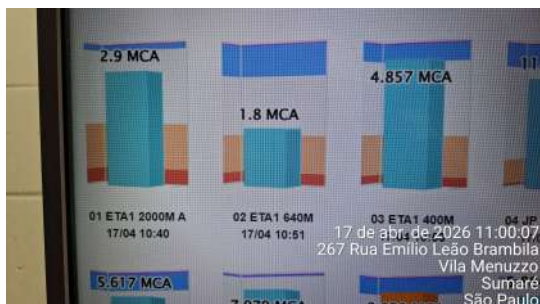


Foto 1 - Nível dos reservatórios de 640m³ no CCO.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

O reservatório possui duas caixas sem tampa, devendo ser providenciado o seu fechamento.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Abertura sem tampa.



Foto 2 - Entrada de água sem fechamento.

Novo Item Fiscalizado 14.714 - Reservatório 2000 m³ - ETA I (Sumaré)

Reservatório 2000 m³ - ETA I

RESERVATÓRIO 2000 M³ (ETA I) - SUMARÉ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO 2000 M³ \(ETA I\) - SUMARÉ](#)



Endereço: R. José Ferreira Gomes, 286 - Ar1 - Administracao Regional D, Sumaré - SP, 13170-410, Brasil. nº 286. . **CEP:** 13170-410 / **Cidade:** Sumaré, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.8253218, long=-47.2722377, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório 2000 m³ - ETA I
Data de início da fiscalização	17/04/2026
Data de término da fiscalização	17/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Entrada da água.

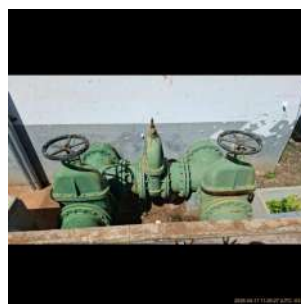


Foto 2 - Tubulações de sucção.



Foto 3 - Tampa de inspeção.



Foto 4 - Tubulações de água tratada provenientes do sistema de tratamento convencional.



Foto 5 - Vista da cobertura do reservatório.



Foto 6 - Lateral do reservatório.



Foto 7 - Caixa com a descarga e tubulações de fundo.



Foto 8 - Entrada da água tratada da ETA convencional.



Foto 9 - Entrada da água tratada da ETA Compacta.



Foto 10 - Placa de identificação.



Foto 11 - Vista frontal do reservatório.



Foto 12 - Vista lateral do reservatório.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Nível do reservatório no CCO. (ETA1 2000M).

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES6.12] Observações

Não foi identificado extravasor no reservatório, devendo ser providenciada sua instalação.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

O reservatório possui algumas aberturas sem fechamento, devendo ser providenciado o seu fechamento.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Entrada de água sem fechamento.



Foto 2 - Outra entrada de água sem fechamento.

Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist
Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 2 vezes - última modificação: 21/05/2026 16:57:19)

É base de:


[Auto de Notificação 193/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

Memorando 498/2026 - Relatório de fiscalização programada - BRK Sumaré

Ofício 1.221/2026 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 393/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

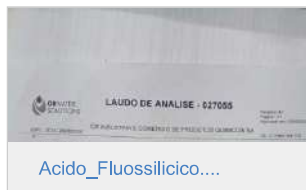

Acido_Fluossilico....




certificado__Polimer...



LO_ETA_I.pdf



Pac.pdf

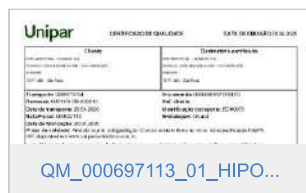

QM_000697113_01_HIPO...



SUM_Saida_de_tratame...

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

21/05/2026 07:58:35

Nikolas Andrey de Oliveira Sigris **D3** emitiu o [Auto de Notificação 193/2026](#) a partir deste documento.

21/05/2026 17:05:10

Nikolas Andrey de Oliveira Sigris **D3** assinou digitalmente [Relatório de Fiscalização 213/2026](#) com o certificado **NIKOLAS ANDREY DE OLIVEIRA SIGRIST** CPF 375.XXX.XXX-95 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1-213/2026

21/05/2026 17:07

(Encaminhado)

Nikolas S. **D3**

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Prezada **Vanessa Naccarato Piffer - DTO**

Encaminho o relatório para providências, por gentileza.
Atenciosamente,

—
Nikolas Andrey de Oliveira Sigris
Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

21/05/2026 17:07:48

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido, clicado (4) ⇐

