



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
344.817.791.341.641.258

Ares Pcj

CC

18/05/2026 16:56

Município

Luiz Antônio

· 16 3983-9000

CNPJ 45.368.016/0001-90

D3

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
LUIZ ANTÔNIO

PRESTADOR: SANEL - LUIZ ANTÔNIO

FISCALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Ribeirão Preto, maio de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1. MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Luiz Antônio

Prefeito: Rodrigo Mello Marques

Endereço: Av. da Saudade, 30

Telefone: (16) 3983-9000

E-mail: imprensa@luizantonio.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 1542, de 18/05/2015

1.2 PRESTADOR

Nome: Sanel - Saneamento de Luiz Antônio

Responsável legal: Carlos Roberto Ferreira

Endereço: Rua Luis Rampazo, 1385

Telefone: 0800 899-7900

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1. ARES-PCJ

André Aukar Britschgy de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização

Mateus Spinelli da Silva – Analista de Regulação e Fiscalização.

2.2 PRESTADOR

Maria Eduarda Zanchetta - Analista de Laboratório Pleno

Adrieli Giovana Sciuti Ruviero - Encarregada Comercial

3. FISCALIZAÇÃO

Em 22/04/2026 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014. Complementarmente, no dia 23/04/2026 foram capturadas imagens das instalações do Prestador com o uso de drone, para auxílio à fiscalização.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descricao NC	Prazo para solução
RES. 4 - ALTO DO MIRANTE - LUIZ ANTÔNIO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. 4 - ALTO DO MIRANTE - LUIZ ANTÔNIO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. 3 - BELA VISTA - LUIZ ANTÔNIO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. 2 - JATAÍ - LUIZ ANTÔNIO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. 2 - JATAÍ - LUIZ ANTÔNIO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. 1 APOIADO (CENTRO) - LUIZ ANTÔNIO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
POÇO 3 (BELA VISTA) - LUIZ ANTÔNIO	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

POÇO 3 (BELA VISTA) - LUIZ ANTÔNIO	CSB-2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato
ETE LUIZ ANTÔNIO - LUIZ ANTÔNIO	ETE-8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Em até 180 dias
ETE LUIZ ANTÔNIO - LUIZ ANTÔNIO	ETE-8.17	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEA 2 BELA VISTA (INTERLIGAÇÃO ÁREAS 3 E 4) - LUIZ ANTÔNIO	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 6 ALTO DO MIRANTE - LUIZ ANTÔNIO	CSB-2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 6 ALTO DO MIRANTE - LUIZ ANTÔNIO	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
CAPT. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 2 - JATAÍ - LUIZ ANTÔNIO	CSB-2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato
CAPT. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 1 - LUIZ ANTÔNIO	CSB-2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato
CAPT. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 1 - LUIZ ANTÔNIO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Reservatórios

Novo Item Fiscalizado 14.737 - Reservatório 4 - Alto do Mirante - Luiz Antônio (Luiz Antônio)

Reservatório 4 - Alto do Mirante - Luiz Antônio

RES. 4 - ALTO DO MIRANTE - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. 4 - ALTO DO MIRANTE - LUIZ ANTÔNIO](#)



Endereço: Av. Manoel Pedrosa Filho, 437, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 437. . CEP: 14210-000 / **Cidade:** Luís Antônio, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório 4 - Alto do Mirante - Luiz Antônio #196624476
Data de início da fiscalização	22/04/2026
Data de término da fiscalização	22/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista da unidade a partir do passeio público, indicando fechamento com portão metálico e muro.



Foto 2 - Placa com identificação da unidade.



Foto 3 - Vista do muro de cercamento da unidade a partir do passeio público.



Foto 4 - Vista da área interna da unidade, evidenciando cercamento com muro.



Foto 5 - Placa com identificação da unidade.



Foto 6 - Escada e guarda corpo para acesso ao patamar do terreno onde está instalado o reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Placa afixada no reservatório.



Foto 9 - Escada e guarda corpo instalados no reservatório.



Foto 10 - Medidor de nível do reservatório (manômetro e sensor para telemetria).



Foto 11 - Tubo extravasor (ao lado da escada) do reservatório.



Foto 12 - Condutor para aterramento da estrutura.



Foto 13 - Condutor para aterramento da estrutura.



Foto 14 - Condutor para aterramento da estrutura.



Foto 15 - Registro fotográfico enviado pelo prestador via e-mail em 15/05/2026, antes do fechamento do relatório de fiscalização, evidenciando roçada da área ao redor do reservatório.



Foto 16 - Vista geral da área onde se localiza o reservatório.



Foto 17 - Vista superior da área onde se localiza o reservatório.



Foto 18 - Vista superior do reservatório.



Foto 19 - Tampa de inspeção do reservatório.



Foto 20 - Vista geral do reservatório.



Foto 21 - Vista geral do reservatório.



Foto 22 - Vista geral do reservatório.



Foto 23 - Acesso ao CCO da SANEL.



Foto 24 - Vista geral do sistema de reservação no CCO.



Foto 25 - Detalhes do reservatório 4 no CCO.



Foto 26 - Sistema de vigilância dos subsistemas.
Reservatório 4 no canto superior direito.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

As fotos captadas com auxílio de drone não evidenciam a presença de telas de proteção nas tubulações de ventilação existentes no topo do reservatório. Existe uma abertura circular no centro da parte superior do reservatório que deve ser fechada ou protegida com tela a fim de evitar entrada de sujidades no interior da estrutura.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tubos de ventilação sem tela de proteção.



Foto 2 - Tubos de ventilação sem tela de proteção.



Foto 3 - Abertura no centro da parte superior do reservatório, sem tela de proteção.



Foto 4 - Tubulação de extravasão afixada no topo do costado do reservatório, sem tela de proteção

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

A concertina sobre o muro do perímetro está cedendo em alguns pontos, sendo necessário reposicionamento e fixação.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Concertina colapsando, vista a partir do passeio público.




Foto 2 - Concertina colapsando em um segundo ponto do perímetro, vista a partir do interior da unidade, próximo ao reservatório.

Reservatório 2 Jataí - Luiz Antônio

RES. 2 - JATAÍ - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. 2 - JATAÍ - LUIZ ANTÔNIO](#)

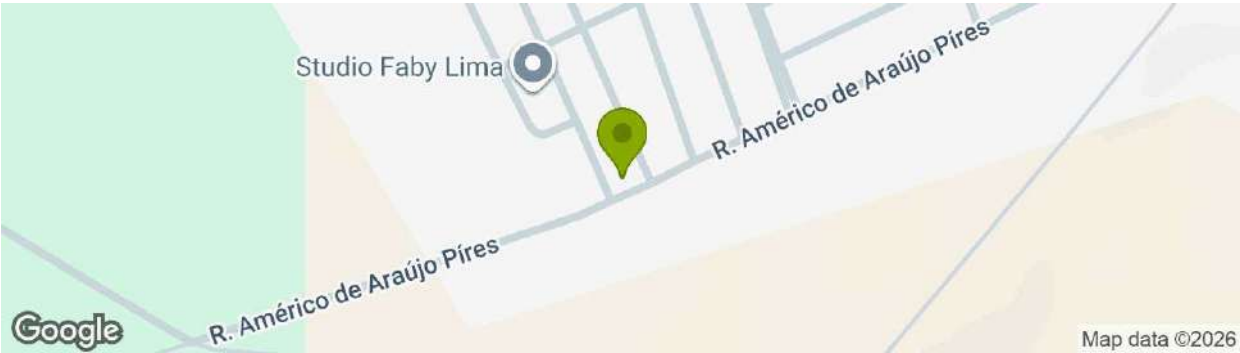

Endereço: R. Américo de Araújo Pires, 1524, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. n° 1524. .
CEP: 14210-000 / **Cidade:** Luís Antônio, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5569892, long=-47.7131287, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório 2 Jataí - Luiz Antônio #196643996
Data de início da fiscalização	22/04/2026
Data de término da fiscalização	22/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da unidade, a partir do passeio público, evidenciando cercamento com muro e portão.



Foto 2 - Placa com identificação da unidade.



Foto 3 - Vista da área interna da unidade, evidenciando cercamento com muro.



Foto 4 - Vista da área interna da unidade, evidenciando cercamento com muro.



Foto 5 - Vista da área interna da unidade, evidenciando cercamento com muro.



Foto 6 - Vista geral do reservatório, evidenciando guarda corpo na parte superior.



Foto 7 - Tampa de inspeção localizada na parte inferior do costado.



Foto 8 - Tubulação de alimentação do reservatório.



Foto 9 - Descida do condutor do SPDA.



Foto 10 - Aterramento do SPDA.



Foto 11 - Escada e guarda corpo instalados no reservatório.



Foto 12 - Medidor de nível do reservatório (manômetro e sensor para telemetria).



Foto 13 - Placa de identificação afixada no reservatório.



Foto 14 - Tubulação de saída do reservatório.



Foto 15 - Vista da parte superior do reservatório.



Foto 16 - Vista geral da área onde se localiza o reservatório.



Foto 17 - Vista superior da área onde se localiza o reservatório.

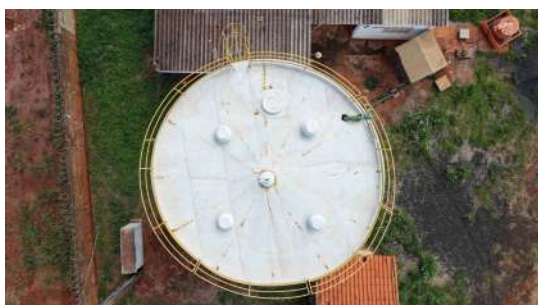


Foto 18 - Vista superior do reservatório.



Foto 19 - Vista geral do reservatório.



Foto 20 - Vista geral do reservatório.



Foto 21 - Vista geral do reservatório.



Foto 22 - Tampa de inspeção do reservatório 1 entreaberta.



Foto 23 - Antena do SPDA.



Foto 24 - Acesso ao CCO da SANEL.



Foto 25 - Vista geral do sistema de reservação no CCO.



Foto 26 - Detalhes do reservatório 2 no CCO.



Foto 27 - Sistema de vigilância dos subsistemas.
Reservatório 2 no canto superior esquerdo.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

No momento da fiscalização, a tela de proteção na saída do extravasor estava rompida, porém, em 08/05/2026, antes do fechamento do relatório de fiscalização, o prestador enviou registro fotográfico evidenciando resolução

desta não conformidade. As imagens de drone não evidenciam tela de proteção nas abertura de ventilação no topo do reservatório. A abertura de ventilação localizada no centro da parte superior do reservatório permite entrada de água de chuva e não está protegida com tela.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tela rompida na saída do extravasor.



Foto 2 - Abertura de ventilação no centro da parte superior do reservatório não possui tela de proteção e permite entrada de água de chuva.



Foto 3 - Abertura de ventilação no centro da parte superior do reservatório não possui tela de proteção e permite entrada de água de chuva.



Foto 4 - Tubulações de ventilação sem tela de proteção.



Foto 5 - Tubulações de ventilação sem tela de proteção.



Foto 6 - Registro fotográfico enviado pelo prestador em 08/05/2026, via e-mail, evidenciando instalação de tela na abertura do extravasor do reservatório.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Existem vários pontos de corrosão na parte superior do reservatório, sendo necessário tratamento e pintura para proteção. Existe uma tubulação que acessa o reservatório, em sua parte superior, através de uma abertura irregular que permite, por sua disposição, a entrada de sujidades no interior da estrutura, sendo necessário o fechamento dessas aberturas irregulares e a correta conexão da tubulação com o reservatório.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Pontos de corrosão na parte superior do reservatório.



Foto 2 - Corrosão no topo do reservatório.



Foto 3 - Corrosão no topo do reservatório.

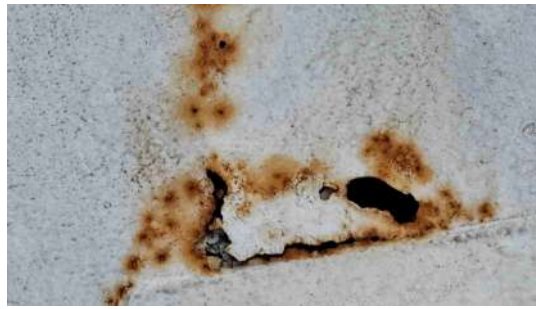


Foto 4 - Corrosão no topo do reservatório.



Foto 5 - Aberturas irregulares através das quais está posicionado o tubo de alimentação do reservatório.



Foto 6 - Aberturas irregulares através das quais está posicionado o tubo de alimentação do reservatório.



Foto 7 - Aberturas irregulares através das quais está posicionado o tubo de alimentação do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 14.730 - Reservatório 3 - Bela Vista - Luiz Antônio (Luiz Antônio)

Reservatório 3 - Bela Vista - Luiz Antônio

RES. 3 - BELA VISTA - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. 3 - BELA VISTA - LUIZ ANTÔNIO](#)



Endereço: R. das Violetas, 268, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 268. . **CEP:** 14210-000
/ **Cidade:** Luís Antônio, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5600786, long=-47.7000431, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório 3 - Bela Vista - Luiz Antônio #196614518
Data de início da fiscalização	22/04/2026
Data de término da fiscalização	22/04/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa com identificação do local e reservatório ao fundo.



Foto 2 - Cercamento da área com alambrado.



Foto 3 - Cercamento da área com alambrado e portão metálico.



Foto 4 - Placa de identificação do local.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório, evidenciando escadas e guarda corpos.



Foto 8 - Tubo extravasor próximo ao topo.



Foto 9 - Aterramento da estrutura.



Foto 10 - Aterramento da estrutura.



Foto 11 - Placa de identificação afixada no corpo do reservatório.



Foto 12 - Vista geral da área onde se localiza o reservatório.

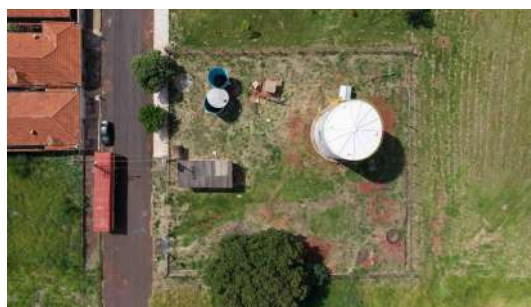


Foto 13 - Vista superior da área onde se localiza o reservatório.



Foto 14 - Vista superior do reservatório.



Foto 15 - Tampa de inspeção localizada na parte superior do reservatório.



Foto 16 - Vista geral do reservatório.



Foto 17 - Vista geral do reservatório.



Foto 18 - Vista geral do reservatório.



Foto 19 - Tubulação de ventilação na parte superior do reservatório.



Foto 20 - Acesso ao CCO da SANEL.



Foto 21 - Vista geral do sistema de reservação no CCO.



Foto 22 - Detalhes do reservatório 3 no CCO.



Foto 23 - Sistema de vigilância dos subsistemas. Reservatório 3 no canto inferior direito.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Abertura do extravasor não está protegida com tela.



Foto 2 - Abertura do extravasor não está protegida com tela.

Novo Item Fiscalizado 14.728 - Reservatório 1 Apoiado - Centro - Luiz Antônio (Luiz Antônio)

Reservatório 1 Apoiado - Centro - Luiz Antônio

RES. 1 APOIADO (CENTRO) - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. 1 APOIADO \(CENTRO\) - LUIZ ANTÔNIO](#)



Endereço: R. Luís Rampazo, 923, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 923. . **CEP:** 14210-000 / **Cidade:** Luís Antônio, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5558155, long=-47.7041851, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório 1 Apoiado - Centro - Luiz Antônio #196592578
Data de início da fiscalização	22/04/2026
Data de término da fiscalização	22/04/2026
Observações Gerais	

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Tubo extravasor próximo ao topo.



Foto 3 - Placa de identificação da unidade.



Foto 4 - Tubo de alimentação do reservatório, vindo do poço 1 (localizado ao lado).



Foto 5 - Aterramento da estrutura.



Foto 6 - Aterramento da estrutura.



Foto 7 - Cercamento com muro ao redor da unidade.



Foto 8 - Aterramento da estrutura.



Foto 9 - Vista geral do reservatório.



Foto 10 - Vista geral do reservatório.



Foto 11 - Vista geral do reservatório.



Foto 12 - Vista geral do reservatório.



Foto 13 - Vista geral do reservatório.



Foto 14 - Vista geral do reservatório.



Foto 15 - Escadas e guarda corpos.



Foto 16 - Vista geral da área onde se localiza o reservatório.



Foto 17 - Vista superior da área onde se localiza o reservatório.



Foto 18 - Vista superior do reservatório.



Foto 19 - Vista geral do reservatório.



Foto 20 - Vista geral do reservatório.



Foto 21 - Vista geral do reservatório.



Foto 22 - Vista geral do reservatório.



Foto 23 - Tubo de ventilação do reservatório.



Foto 24 - Tubo extravasor.



Foto 25 - Acesso ao CCO da SANEL.



Foto 26 - Vista geral do sistema de reservação no CCO.



Foto 27 - Detalhes do reservatório 1 no CCO.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção se encontrava aberta no momento da fiscalização, devendo permanecer fechada com dispositivo de travamento (NBR 12217 1994).



Foto 1 - Tampa de inspeção aberta na parte superior do reservatório.

Captações Subterrâneas


Novo Item Fiscalizado 14.733 - Poço 3 Bela Vista - Luiz Antônio (Luiz Antônio)

Poço 3 Bela Vista - Luiz Antônio

POÇO 3 (BELA VISTA) - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 3 \(BELA VISTA\) - LUIZ ANTÔNIO](#)

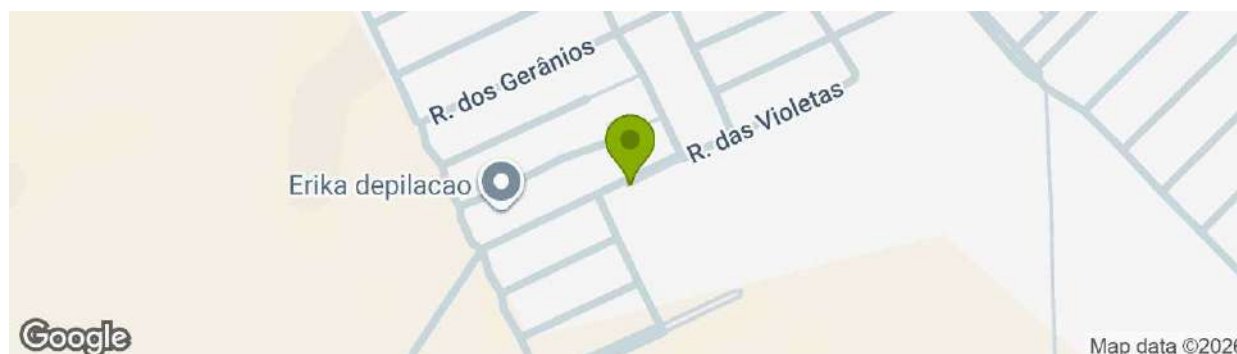

Endereço: R. das Violetas, 1 - Luis Antonio, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 1. . **CEP:** 14210-000 / **Cidade:** Luís Antônio, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5600974, long=-47.7000623, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço 3 Bela Vista - Luiz Antônio #196616270
--------------------	---

Data de início da fiscalização	22/04/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	22/04/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral da captação.



Foto 3 - Macromedidor instalado na saída do poço. Torneira para coleta de água bruta à direita.



Foto 6 - Dosador de reagente cloro.



Foto 8 - Reservatório e bomba dosadora de reagente flúor.



Foto 2 - Tubo de medição de nível.



Foto 4 - Painel com interface do macromedidor.



Foto 5 - Painel com interface do macromedidor.



Foto 7 - Abrigo onde se encontram os reagentes utilizados no tratamento da água captada.



Foto 9 - Abrigo onde se encontram os reagentes utilizados no tratamento da água captada.



Foto 10 - Vista da unidade a partir do passeio público, evidenciando cercamento da área.



Foto 11 - Vista da unidade a partir do passeio público, evidenciando cercamento da área.



Foto 12 - Painel elétrico da bomba do poço.



Foto 13 - Painel elétrico da bomba do poço.



Foto 14 - Painel elétrico da bomba do poço.



Foto 15 - Painel elétrico da bomba do poço.



Foto 16 - Placa de identificação da unidade;



Foto 17 - Registro fotográfico enviado pelo prestador em 15/05/2026, antes do fechamento do relatório de fiscalização, evidenciando roçada na área onde se localiza o poço.

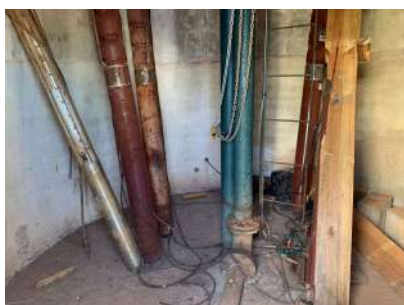


Foto 18 - Bombas reservas dos poços.

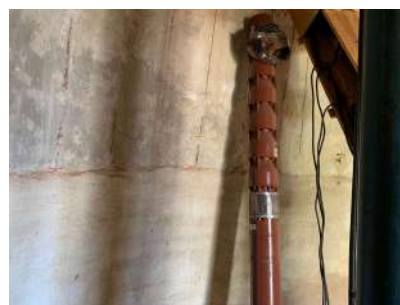


Foto 19 - Bomba reserva do poço 2 e 3.



[CSB2.16] Produtos químicos vencidos	Não Conforme
[CSB2.16] Observações	Os documentos apresentados pelo prestador não evidenciam a data de validade dos reagentes atualmente em uso no tratamento da água.
[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[CSB2.12] Observações	Foi verificado vazamento na tubulação que adiciona os reagentes de tratamento da água na alimentação do reservatório adjacente.



Foto 1 - Tubulação onde foi identificado vazamento.



Foto 2 - Tubulação onde foi identificado vazamento.



Foto 3 - Tubulação onde foi identificado vazamento.


Novo Item Fiscalizado 14.748 - Captação subterrânea 2 - Jataí - Luiz Antônio (Luiz Antônio)

Captação subterrânea 2 - Jataí - Luiz Antônio

CAPT. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 2 - JATAÍ - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 2 - JATAÍ - LUIZ ANTÔNIO](#)

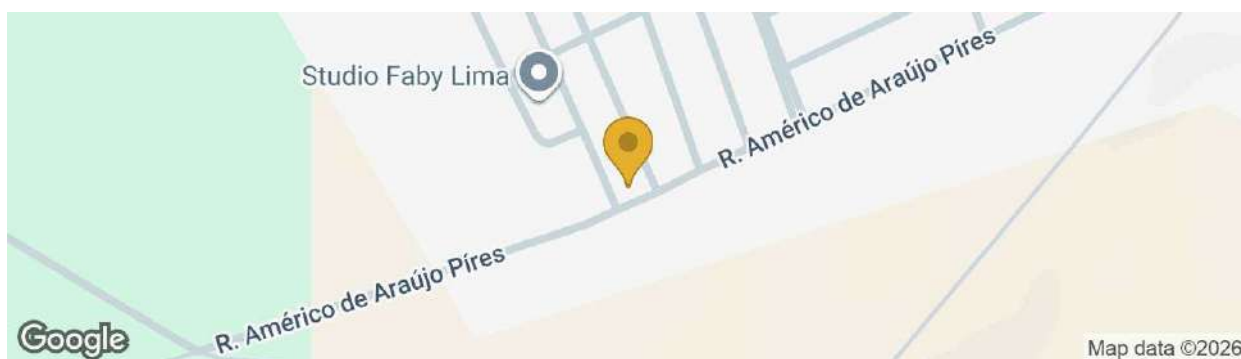

Endereço: R. Américo de Araújo Pires, 1524, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 1524. .
CEP: 14210-000 / **Cidade:** Luís Antônio, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5569484, long=-47.7130791, accuracy=13.653

Fiscalizado

Captação subterrânea 2 - Jataí - Luiz Antônio
#196643895

Data de início da fiscalização

22/04/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista do portão de acesso à unidade, a partir do passeio público, sendo possível visualizar placa de identificação.



Foto 2 - Vista da área interna da unidade, evidenciando cercamento com muro.



Foto 3 - Vista geral da captação.



Foto 4 - Vista geral da captação.



Foto 5 - Macromedidor instalado na captação.



Foto 6 - Torneira para coleta de água bruta instalada na captação.



Foto 7 - Reservatório para reagente utilizado na fluoretação da água.



Foto 8 - Reservatório para reagente utilizado na fluoretação da água.



Foto 9 - Inserção do reagente fluoreto na linha.



Foto 10 - Sistema para cloração da água.



Foto 11 - Inserção do reagente hipoclorito na linha.



Foto 12 - Extintor de incêndio presente na unidade.



Foto 13 - Extintor de incêndio presente na unidade.



Foto 14 - Interface do macromedidor.



Foto 15 - Pannel elétrico da bomba do poço.



Foto 16 - Pannel com banco de capacitores para ganho na eficiência energética da unidade.



Foto 17 - Pannel elétrico da bomba do poço.



Foto 18 - Chuveiro de emergência instalado na unidade.

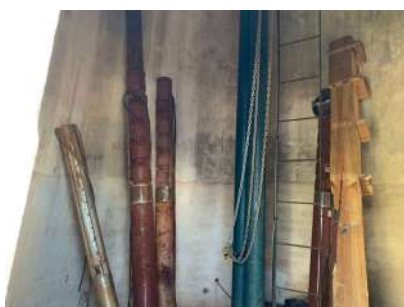


Foto 19 - Bombas reservas dos poços.

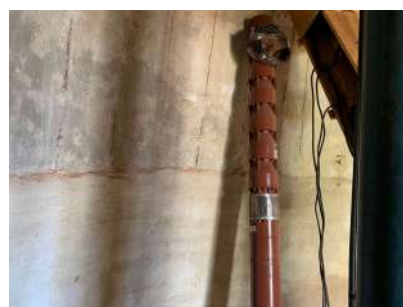


Foto 20 - Bomba reserva do poço 2 e 3.



Foto 21 - Detalhe da bomba reserva do poço 2 e 3.



Foto 22 - Acesso ao CCO da SANEL.



Foto 23 - Vista geral do sistema de reservação no CCO.



Foto 24 - Detalhes do poço 2 no CCO.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de CSB2.9



Foto 1 - Tubo de medição com extremidade quebrada, no momento da fiscalização.



Foto 2 - Registro fotográfico enviado pelo prestador via e-mail em 08/05/2026 (antes do fechamento do relatório de fiscalização) evidenciando fechamento do tubo de medição com cap.

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos

Não Conforme

[CSB2.16] Observações

Os documentos apresentados pelo prestador não evidenciam a data de validade dos reagentes atualmente em uso no tratamento da água.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

[CSB2.17] Observações

No momento da fiscalização foi verificado vegetação em altura elevada ao redor da captação, porém, em 08/05/2026 (antes do fechamento do relatório de fiscalização) o prestador enviou por e-mail registro fotográfico evidenciando a roçada do local.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Mato alto evidenciado no momento da fiscalização.



Foto 2 - Registro fotográfico enviado pelo prestador evidenciando roçada da área.


Novo Item Fiscalizado 14.738 - Captação subterrânea 6 - Alto do Mirante - Luiz Antônio (Luiz Antônio)

Captação subterrânea 6 - Alto do Mirante - Luiz Antônio

CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 6 ALTO DO MIRANTE - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 6 ALTO DO MIRANTE - LUIZ ANTÔNIO](#)

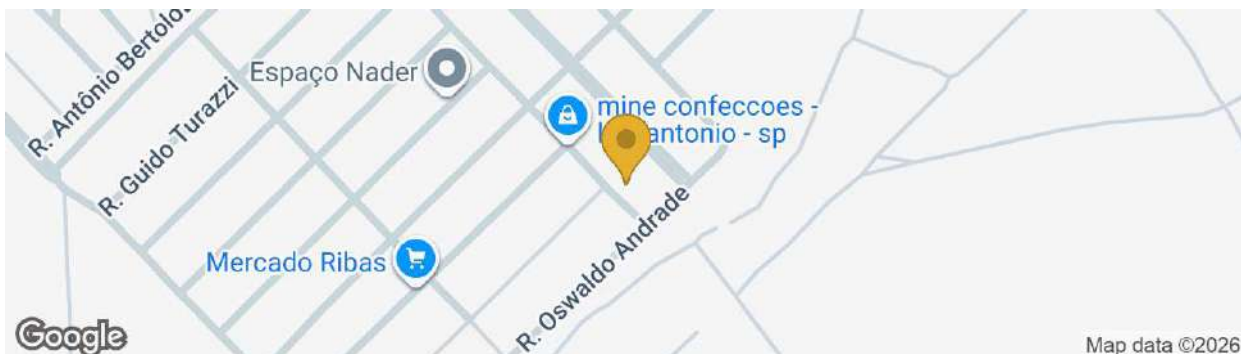

Endereço: Av. Manoel Pedrosa Filho, 429, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 429. . CEP: 14210-000 / **Cidade:** Luís Antônio, São Paulo

Fiscalizado	Captação subterrânea 6 - Alto do Mirante - Luiz Antônio #196625343
Data de início da fiscalização	22/04/2026
Data de término da fiscalização	22/04/2026
Observações Gerais	Captação perfurada após a desativação do Poço 4, localizado no mesmo terreno.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Portão de entrada da área.



Foto 2 - Vista da área interna da unidade.



Foto 3 - Vista geral da captação.



Foto 4 - Vista geral da captação.



Foto 5 - Tubo para medição de nível.



Foto 6 - Macromedidor.



Foto 7 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 8 - Interface do macromedidor.



Foto 9 - Reservatório de reagente utilizado na fluoretação da água.



Foto 10 - Reservatório de reagente utilizado na fluoretação da água.



Foto 11 - Adição de fluoreto à linha.



Foto 12 - Placa de identificação da unidade.



Foto 13 - Sistema de cloração empregado.



Foto 14 - Armazenamento de produto utilizado na cloração.



Foto 15 - Identificação do reagente empregado na cloração.



Foto 16 - Derivação para adição de cloro antes da alimentação do reservatório.



Foto 17 - Edificação de alvenaria existente no local para abrigo dos painéis elétricos.



Foto 18 - Extintor de incêndio existente na unidade.



Foto 19 - Painéis elétricos para comando da bomba do poço.



Foto 20 - Painéis elétricos para comando da bomba do poço.



Foto 21 - Placas de identificação com marcos temporais da instalação.



Foto 22 - Bombas reservas dos poços.



Foto 23 - Acesso ao CCO da SANEL.



Foto 24 - Vista geral do sistema de reservação no CCO.



Foto 25 - Detalhes do poço 6 no CCO (antigo poço 4).

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos

Não Conforme

[CSB2.16] Observações

Os documentos apresentados pelo prestador não evidenciam a data de validade dos reagentes atualmente em uso no tratamento da água.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme


[CSB2.2] Observações

Não foi evidenciada bomba reserva para a captação.

Novo Item Fiscalizado 14.736 - Captação subterrânea 4 - Alto do Mirante - Luiz Antônio (Luiz Antônio)

Captação subterrânea 4 - Alto do Mirante - Luiz Antônio

CAPT. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 4 - ALTO DO MIRANTE - LUIZ ANTÔNIO

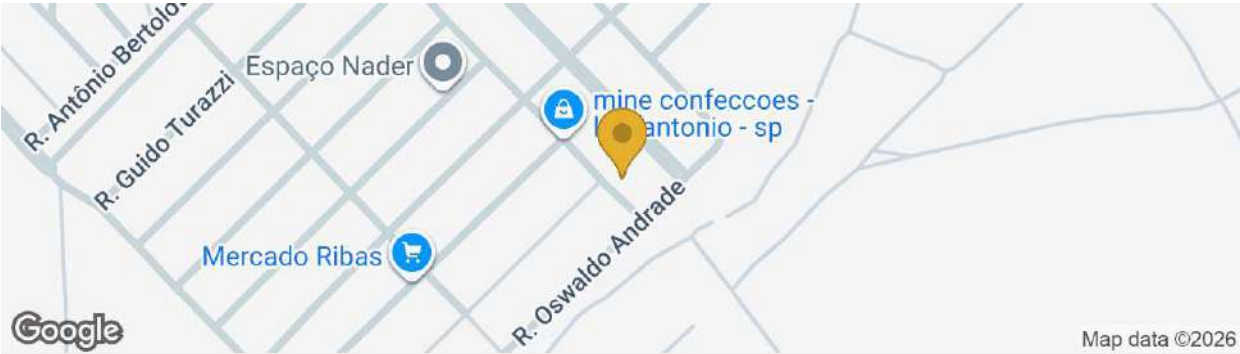

Endereço: Av. Manoel Pedrosa Filho, 429, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 429. . CEP: 14210-000 / **Cidade:** Luís Antônio, São Paulo

Fiscalizado	Captação subterrânea 4 - Alto do Mirante - Luiz Antônio #196624638
Data de início da fiscalização	22/04/2026
Data de término da fiscalização	22/04/2026
Observações Gerais	Captação desativada.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Portão de entrada da área.



Foto 2 - Vista geral do interior da unidade.



Foto 3 - Placa de identificação da unidade.



Foto 4 - Poço desativado.



Foto 5 - Poço desativado.



Foto 6 - Poço desativado.



Foto 7 - Poço desativado.

Novo Item Fiscalizado 14.729 - Captação subterrânea 1 - Centro - Luiz Antônio (Luiz Antônio)

Captação subterrânea 1 - Centro - Luiz Antônio

CAPT. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 1 - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 1 - LUIZ ANTÔNIO](#)



Endereço: R. Luís Rampazo, 923, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 923. . CEP: 14210-000 / Cidade: Luís Antônio, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5557922, long=-47.7039578, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação subterrânea 1 - Centro - Luiz Antônio #196589739
-------------	--

Data de início da fiscalização	22/04/2026
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	22/04/2026
---------------------------------	------------

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral da captação.



Foto 2 - Vista geral da captação.



Foto 3 - Laje ao redor do tubo de saída.



Foto 4 - Tubo para medição de nível.



Foto 5 - Placa de patrimônio.



Foto 6 - Macromedidor instalado na saída do poço.



Foto 7 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 8 - Reservatório de armazenamento de reagente para fluoretação.



Foto 9 - Reservatório de armazenamento de reagente para fluoretação.



Foto 10 - Abrigo para dosadora de cloro.



Foto 11 - Dosadora de cloro.



Foto 12 - Adição de flúor na tubulação entre o poço e o reservatório.



Foto 13 - Adição de cloro na tubulação entre o poço e o reservatório.



Foto 14 - Extintor de incêndio instalado no local.



Foto 15 - Extintor de incêndio instalado no local.



Foto 16 - Painel elétrico da bomba da captação.



Foto 17 - Painel elétrico da bomba da captação.



Foto 18 - Pannel elétrico com banco de capacitores.



Foto 19 - Interior da edificação que abriga o laboratório para as análises básicas.



Foto 20 - Bancada de trabalho no laboratório.



Foto 21 - Equipamento de análise.



Foto 22 - Equipamento de análise.



Foto 23 - Chuveiro e lava olhos.



Foto 24 - Chuveiro e lava olhos.

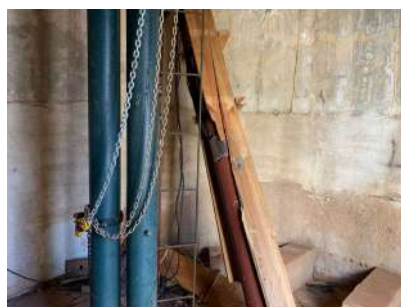


Foto 25 - Bomba reserva do poço 1.



Foto 26 - Bomba reserva do poço 1.



Foto 27 - Acesso ao CCO da SANEL.



Foto 28 - Vista geral do sistema de reservação no CCO.



Foto 29 - Detalhes do poço 1 no CCO.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB2.4] Observações

A placa de identificação ao lado do poço está ilegível.

Fotos de CSB2.4



Foto 1 - Placa ilegível ao lado do poço.

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos

Não Conforme

[CSB2.16] Observações

Os documentos apresentados pelo prestador não evidenciam a data de validade dos reagentes atualmente em uso no tratamento da água.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB2.12] Observações

Durante a fiscalização foi identificado vazamento na dosadora do reagente para cloração. Em 08/05/2026, antes do fechamento do relatório de fiscalização, o prestador enviou via e-mail registro fotográfico evidenciando a resolução da não conformidade.

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Dosadora de cloração com vazamento, no momento da fiscalização.



Foto 2 - Registro fotográfico enviado pelo prestador, antes do fechamento do relatório de fiscalização, evidenciando resolução do vazamento.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

[CSB2.17] Observações

Durante a fiscalização foi constatado mato alto ao redor da captação. Antes do fechamento do relatório de fiscalização, o prestador encaminhou registro fotográfico evidenciando a roçada do local.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Vista da captação no dia da fiscalização.



Foto 2 - Imagem enviada pelo prestador em 15/05/2026 via e-mail, após a fiscalização e antes do fechamento do relatório, evidenciando roçada do local.

Estação elevatória de água

Novo Item Fiscalizado 14.734 - EEA 2 - Bela Vista Booster - Luiz Antônio (Luiz Antônio)

EEA 2 - Bela Vista Booster - Luiz Antônio

EEA 2 BELA VISTA (INTERLIGAÇÃO ÁREAS 3 E 4) - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA 2 BELA VISTA \(INTERLIGAÇÃO ÁREAS 3 E 4\) - LUIZ ANTÔNIO](#)



Endereço: R. das Violetas, 338 - Jardim América, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 338. .
CEP: 14210-000 / **Cidade:** Luís Antônio, São Paulo

Fiscalizado	EEA 2 - Bela Vista Booster - Luiz Antônio #196617484
Data de início da fiscalização	22/04/2026
Data de término da fiscalização	22/04/2026
Observações Gerais	
Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)	
[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme

[EEA4.0] Observações

EEAT em stand-by, para interligar área 3 com área 4. Foi feita para atender a região do poço 4 enquanto o poço 4 estava desativado, dezembro de 2025. Adução do poço 3 para o poço 4 por bombeamento e do 4 para 3 por gravidade (cota maior).

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral da elevatória.



Foto 2 - Placa de identificação da instalação.



Foto 3 - Vista geral da elevatória.



Foto 4 - Vista geral da elevatória.



Foto 5 - Linha de recalque para a região do poço 4.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEA4.3] Observações

Disponibilizar conjunto motobomba reserva para a EEA.

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

N/A

Novo Item Fiscalizado 14.732 - EEA 2 - Bela Vista Booster - Luiz Antônio (Luiz Antônio)

EEA 2 - Bela Vista Booster - Luiz Antônio

EEA - 2 - BELA VISTA - BOOSTER - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)Sistema: [EEA - 2 - BELA VISTA - BOOSTER - LUIZ ANTÔNIO](#)

Endereço: R. das Violetas, 338 - Jardim América, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 338. .

CEP: 14210-000 / Cidade: Luís Antônio, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5601386, long=-47.7000859, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA 2 - Bela Vista Booster - Luiz Antônio #196616189
--------------------	---

Data de início da fiscalização	22/04/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	22/04/2026
--	------------

Observações Gerais**Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)****[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização**

Conforme

[EEA4.0] Observações

A EEA pressuriza a região da coroa do reservatório 3.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral da captação e placa de identificação.



Foto 2 - Vista geral da captação.



Foto 3 - Acoplamento motor e bomba.



Foto 4 - Acoplamento motor e bomba.



Foto 5 - Manômetro na linha de racalque.



Foto 6 - Placa de identificação.



Foto 7 - Extintor de incêndio instalado na unidade.



Foto 8 - Extintor de incêndio instalado na unidade.



Foto 9 - Edificação que abriga os painéis elétricos da EEA.



Foto 10 - Pannel elétrico da unidade.



Foto 11 - Pannel elétrico da unidade.

Novo Item Fiscalizado 14.727 - EEA1 - Centro - Luiz Antônio (Luiz Antônio)

EEA1 - Centro - Luiz Antônio

EEA - 1 - CENTRO - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA - 1 - CENTRO - LUIZ ANTÔNIO](#)



Endereço: R. Luís Rampazo, 923, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 923. . CEP: 14210-000 / **Cidade:** Luís Antônio, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5557693, long=-47.7040209, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA1 - Centro - Luiz Antônio #196594134
Data de início da fiscalização	22/04/2026
Data de término da fiscalização	22/04/2026
Observações Gerais	Sistema inativo. A EEA se localiza ao lado do reservatório apoiado, sendo utilizada tão somente se for necessário alimentar o reservatório elevado (atualmente inativo) localizado no mesmo terreno.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral da unidade.



Foto 2 - EEA.



Foto 3 - Interface motor-bomba.

Estação de tratamento de esgoto


Novo Item Fiscalizado 14.745 - ETE Luiz Antônio - Luiz Antônio (Luiz Antônio)

ETE Luiz Antônio - Luiz Antônio

ETE LUIZ ANTÔNIO - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE LUIZ ANTÔNIO - LUIZ ANTÔNIO](#)

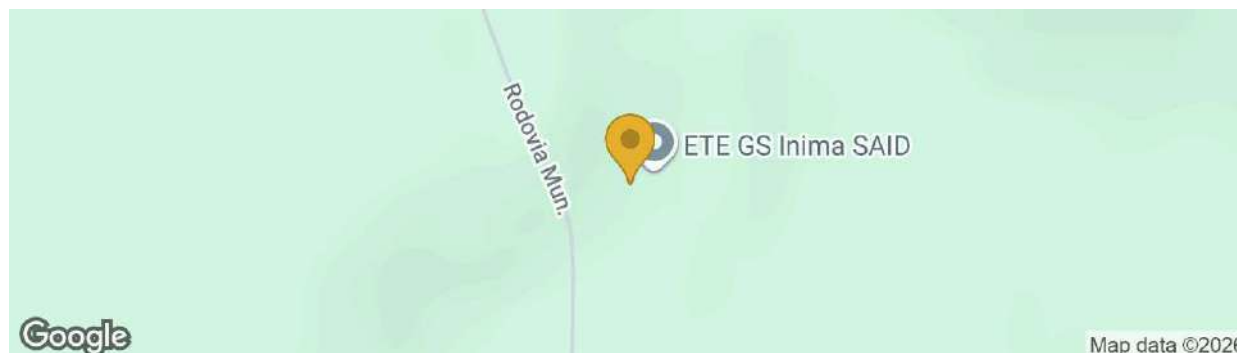

Endereço: F79X+Q7, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. . **CEP:** 14210-000 / **Cidade:** Luís Antônio, São Paulo

Fiscalizado	ETE Luiz Antônio - Luiz Antônio #196630942
Data de início da fiscalização	22/04/2026
Data de término da fiscalização	22/04/2026

Observações Gerais

O sistema de tratamento de esgoto de Luiz Antônio é composto por unidades de tratamento preliminar, tratamento biológico e disposição final do efluente tratado. O tratamento preliminar conta com sistema de gradeamento duplo em paralelo, seguido de desarenador mecanizado com remoção automática de sólidos por rosca helicoidal e armazenamento do material removido em caçamba específica. Após o tratamento preliminar, o esgoto é direcionado a um tanque de equalização, de onde é recalcado para 11 reatores anaeróbios do tipo UASB operando em paralelo. Na sequência, o efluente segue para unidade de aeração equipada com compressor de ar e, posteriormente, para lagoa facultativa dotada de quatro aeradores superficiais. Como medida complementar visando à melhoria da qualidade do efluente tratado, o prestador informou a realização de testes operacionais com utilização de aguapés na lagoa facultativa. Após o tratamento, o efluente é lançado no Ribeirão das Onças, corpo receptor enquadrado como classe 4, por meio de emissário final. A ETE também dispõe de sistema de tratamento de lodo ainda não operacional, composto por poço de acumulação de lodo, sistema de dosagem de polímero para condicionamento, centrífuga para desidratação e área impermeabilizada com drenagem por canaletas para armazenamento de bags contendo lodo desidratado. Durante a fiscalização, observou-se que a espuma presente na lagoa facultativa aparentava seguir um caminho preferencial pela lateral nordeste da unidade até a saída do sistema. Nesse sentido, recomenda-se que o prestador avalie a possível ocorrência de curto-circuito hidráulico na lagoa, condição que pode reduzir o tempo de detenção hidráulica necessário para a adequada eficiência do tratamento.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Portão de entrada da área, evidenciando cercamento com alambrado.



Foto 2 - Placa de identificação da unidade.



Foto 3 - Cercamento de alambrado metálico no perímetro da área.



Foto 4 - Tratamento preliminar da ETE.



Foto 5 - Placa de identificação do processo.



Foto 6 - Gradeamento.



Foto 7 - Gradeamento.



Foto 8 - Equipamento automatizado para remoção de areia.



Foto 9 - Caçamba para armazenamento dos sólidos retidos no tratamento preliminar.



Foto 10 - Equipamento automatizado para remoção de areia.



Foto 11 - Painel do controle de vazão afluente.



Foto 12 - Painel do controle de vazão afluente.



Foto 13 - Comportas das vias do desarenador.



Foto 14 - Calha parshall.



Foto 15 - Tanque de equalização após o tratamento preliminar.



Foto 16 - Tanque de equalização após o tratamento preliminar.



Foto 17 - Tanque de equalização após o tratamento preliminar.



Foto 18 - Braço para montagem de talha em operação de manutenção.



Foto 19 - UASBs da unidade. Cada unidade recebe 3L/s de efluente, mas sua capacidade nominal é 4,7L/s.



Foto 20 - Placa de identificação do processo.



Foto 21 - Saídas para tanque de aeração.



Foto 22 - Saídas para retirada de lodo do UASB.



Foto 23 - Saída para coleta de amostra de efluente.



Foto 24 - Tanque de aeração.



Foto 25 - Compressor utilizado na aeração.



Foto 26 - Placa de identificação do processo.



Foto 27 - Vista geral dos UASBs.



Foto 28 - Aditivo fornecido pela empresa NCH para aumentar eficiência da lagoa. Freeflow.



Foto 29 - Entrada de efluente na lagoa.



Foto 30 - A lagoa conta com quatro aeradores em funcionamento no momento da fiscalização.



Foto 31 - Vista geral da lagoa.



Foto 32 - Vista geral da lagoa.



Foto 33 - Ancoragem do aerador 1.



Foto 34 - Vista geral da lagoa e UASBs ao fundo.



Foto 35 - Ancoragem do aerador 2.



Foto 36 - Ancoragem do aerador 3.



Foto 37 - Ancoragem do aerador 4.



Foto 38 - Aguapés próximo à saída da lagoa.



Foto 39 - Aguapés próximo à saída da lagoa.



Foto 40 - Aguapés próximo à saída da lagoa.



Foto 41 - Caixa de saída de efluente da lagoa.



Foto 42 - Calha parshall na saída da ETE.



Foto 43 - Calha parshall na saída da ETE.



Foto 44 - Dispositivo para adição de antiespumante, empregado um ano atrás, quando não havia aeração.



Foto 45 - Placa de identificação do processo.



Foto 46 - Unidade para tratamento de lodos.



Foto 47 - Placa de identificação do processo.



Foto 48 - Centrífuga para secagem de lodo, não utilizada até o momento.



Foto 49 - Poço na unidade de tratamento de lodo.



Foto 50 - Lagoa desativada, ao lado da lagoa ativa.



Foto 51 - Extintor de incêndio instalado no local.



Foto 52 - EPIs evidenciados no local.



Foto 53 - EPIs evidenciados no local.



Foto 54 - EPIs e materiais para amostragem evidenciados no local.



Foto 55 - Material para análise de sólidos sedimentáveis.



Foto 56 - Equipamento para preparo de polímero empregado na desidratação do lodo.



Foto 57 - Aerado reserva.



Foto 58 - Caixa de passagem na saída da unidade.



Foto 59 - Caixa de passagem na saída da unidade.



Foto 60 - Bags armazenados ao lado da ETE, com lodo retirado da lagoa em operação quando o atual Prestador iniciou a operação em 12/2023.



Foto 61 - Vista geral da área onde se localiza a ETE.



Foto 62 - Vista superior da ETE.



Foto 63 - Vista geral da ETE.



Foto 64 - Tratamento preliminar.



Foto 65 - UASBs em paralelo.



Foto 66 - Unidade de desidratação de lodo.



Foto 67 - Vista superior de um UASB.



Foto 68 - Vista superior do tanque de aeração.



Foto 69 - Lagoa facultativa.



Foto 70 - Corpo receptor adjacente à unidade.



Foto 71 - Bags de lodo armazenados ao lado da unidade.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Não Conforme

[ETE8.13] Observações

Os relatórios de ensaio apresentados pelo Prestador (QuimiQuli 06091/2026 .ÚNICO e QuimiQuali 06092/2026 .A) e anexos ao relatório de fiscalização demonstram efluente lançado em desconformidade ao padrão estabelecido no Decreto Estadual 8468/1976.

[ETE8.17] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[ETE8.17] Observações

O extintor de incêndio presente na unidade está dentro do prazo de validade, porém o

manômetro indica pressão inadequada, sendo necessário manutenção do equipamento.

Fotos de [ETE8.17]



Foto 1 - Extintor de incêndio presente na unidade. **Foto 2** - Extintor de incêndio presente na unidade.

— **André Aukar B. de Camargo**

Analista de Regulação e Fiscalização

— **Mateus Spinelli da Silva**

Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 1 vez - última modificação: 09/06/2026 09:44:34)

É base de:

















[Auto de Notificação 204/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 504/2026 - Relatório de fiscalização programada de Luiz Antônio](#)

[Ofício 1.387/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 427/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

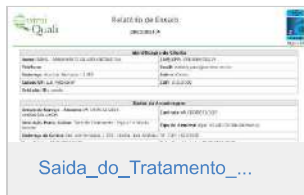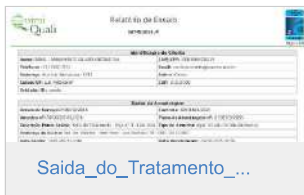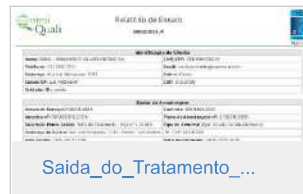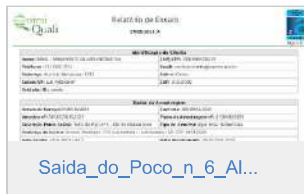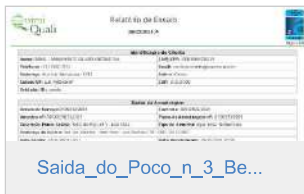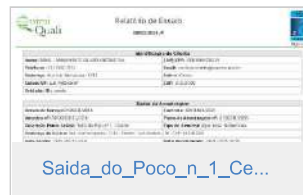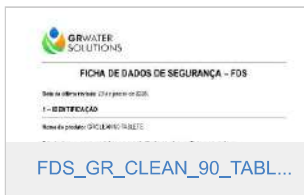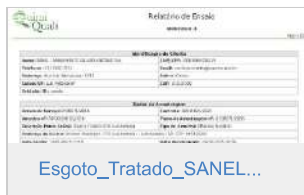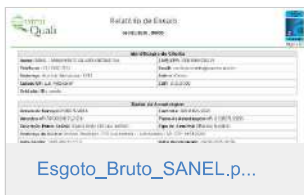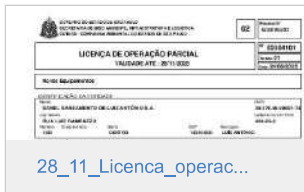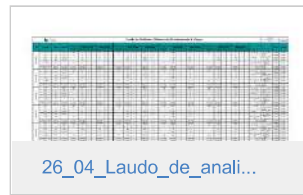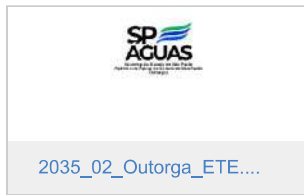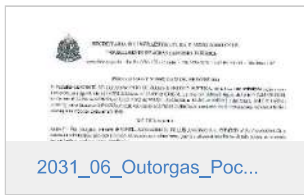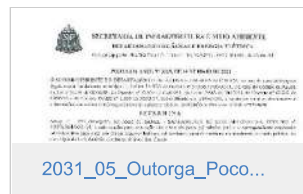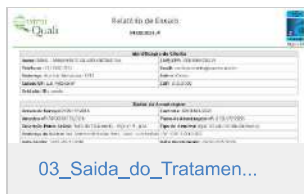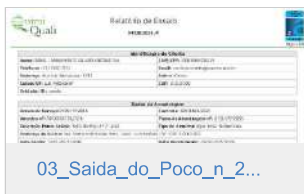

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

19/05/2026 16:05:55 André Aukar B. de Camargo **D3** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.737..](#)

19/05/2026 16:09:10 André Aukar B. de Camargo **D3** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.936..](#)

19/05/2026 16:11:44 André Aukar B. de Camargo **D3** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.730..](#)

19/05/2026 16:13:54	André Aukar B. de Camargo D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 14.728..
19/05/2026 16:20:44	André Aukar B. de Camargo D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 14.729..
19/05/2026 16:21:59	André Aukar B. de Camargo D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 14.729..
19/05/2026 16:27:27	André Aukar B. de Camargo D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 14.748..
19/05/2026 16:31:24	André Aukar B. de Camargo D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 14.733..
19/05/2026 16:32:40	André Aukar B. de Camargo D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 14.736..
19/05/2026 16:37:01	André Aukar B. de Camargo D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 14.738..
19/05/2026 16:43:00	André Aukar B. de Camargo D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 14.734..
19/05/2026 16:50:54	André Aukar B. de Camargo D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 14.745..
19/05/2026 17:13:22	André Aukar B. de Camargo D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 14.745..
20/05/2026 10:22:44	Mateus Spinelli da Silva D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 14.738..
25/05/2026 09:17:53	André Aukar B. de Camargo D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 14.734..
25/05/2026 09:19:28	André Aukar B. de Camargo D3 emitiu o Auto de Notificação 204/2026 a partir deste documento.

Tramitação 1-216/2026

09/06/2026 10:00
(Encaminhado)

André C. D3

DTO - Diretoria ...

A/C Thânia R.
CC

Prezada Thânia Cristina Rodrigues - DTO ,

Para providências, por gentileza.

Grato.

—
André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/06/2026 10:00:01

E-mail para thania@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido (2) 

09/06/2026 10:00:47

André Aukar B. de Camargo  assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 216/2026** com o certificado **ANDRÉ AUKAR B. DE CAMARGO** CPF 331.XXX.XXX-69 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 09/06/2026 17:01:34 por Thânia Cristina Rodrigues - Assistente Administrativa

1Doc