



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
498.217.793.075.286.567

Arespcj

CC

20/05/2026 17:05

Município

Daae - Araraquara

· 1633-2495

2 setores envolvidos

D2 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 2

Relatório de Fiscalização - Araraquara - maio/2026

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PRESTADOR: Departamento Autônomo de Água e Esgotos - DAAE

Verificação de Não Conformidades

Americana, maio de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Araraquara

Prefeito: Luís Cláudio Lapena Barreto

Endereço: Rua São Bento, 840 – Centro

Telefone: (16) 3301-5101

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 8.178 de 09/04/2014

1.2 PRESTADOR

Nome: Departamento Autônomo de Água e Esgotos – DAAE

Responsável legal: Wilian Thomaz Maréga

Endereço: Av. José Parisi, 331 – Vila Velosa, Araraquara - SP, 14806-000

Telefone: (16) 3324 9555

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Fabio de Melo Sotelo – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Raphael Arruda Perez – Gestor Público

Elisandro Pereira Silva – Chefe da Divisão de Eficiência Energética e Mecânica

Gabriel Marconato – Chefe da Subdivisão de Controle Operacional

João Roberto Martins Pasenow – Analista Administrativo

Daniel Rodrigues da Silva – Químico

Rogério Deboni – Técnico em Segurança do Trabalho

Rodrigo Pierri Aversani – Técnico em Segurança do Trabalho

3. FISCALIZAÇÃO

Em **19/05/2026** foram realizadas inspeções de campo em subsistemas de **água e esgoto** para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1, abaixo, resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Tabela 1. Não conformidades verificadas na Fiscalização.

Subsistema/Local	Código	Item Não Conforme	Detalhamento	Prazos
R7 - Vila Xavier	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	SPDA não esta devidamente aterrado.	Em até 180 dias
R8 - Eliana	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	SPDA não esta devidamente aterrado.	Em até 180 dias
R29 - Martinez	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Abertura com tela solta.	Imediato
EEEB Iolanda Ópice	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	É necessário instalar bomba reserva apta a operar na elevatória	Em até 180 dias
EEEB Iolanda Ópice	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio		Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 15.178 - FONTE (Araraquara)

ETA FONTE

FONTE

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [FONTE](#)

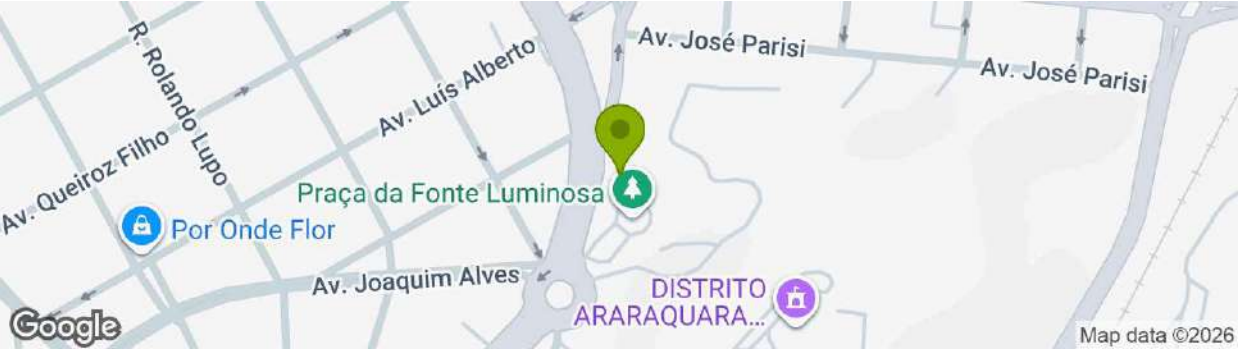

Endereço: R. Napoleão Selmi Dei, 115 - Vila Harmonia, Araraquara - SP, 14802-500, Brasil. nº 115. . CEP: 14802-500 / Cidade: Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7713844, long=-48.1700735, accuracy=13.653

Fiscalizado	#201027304
Data de início da fiscalização	19/05/2026
Data de término da fiscalização	19/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Tanque de entrada da água bruta



Foto 2 - Visão geral da ETA



Foto 3 - Tubulações de entrada de água bruta na ETA, após o tanque receptor.



Foto 4 - Mesa de controle de um dos filtros: 6 no total



Foto 5 - Mesa de controle de um dos filtros.



Foto 6 - Indicação da entrada de água bruta no tratamento.



Foto 7 - Floculador hidráulico, havendo 2 módulos espelhados.



Foto 8 - Floculadores mecanizados: 4 em cada módulo da ETA, totalizando 8.



Foto 9 - Decantadores, 2 no total.



Foto 10 - Água decantada encaminhada para os filtros.



Foto 11 - Entrada de água bruta e aplicação de tanino, coagulante utilizado.



Foto 12 - Filtros, 6 no total. No momento da Fiscalização, estavam sendo substituídos guarda-

corpos em várias partes da ETA, incluindo parte dos filtros.



Foto 13 - Armazenamento de hipoclorito



Foto 14 - Saída dos filtros.



Foto 15 - Extintor.



Foto 16 - Área das tubulações de saída dos filtros.



Foto 17 - Saída dos filtros.



Foto 18 - Filtros já com novos guarda corpos.



Foto 19 - Armazenamento de hipoclorito de sódio.



Foto 20 - Armazenamento de flúor.



Foto 21 - Diques de contenção de produtos químicos.



Foto 22 - Dosagem de hipoclorito de sódio no tanque de contato.



Foto 24 - Tanque de contato.



Foto 26 - Armazenamento de tanino, coagulante utilizado.



Foto 23 - Tanque onde é dosado flúor após os filtros



Foto 25 - Armazenamento de tanino, coagulante utilizado.



Foto 27 - Entrada de água bruta na ETA.

[ETA-5.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[ETA-5.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

Conforme

Fotos de [ETA-5.7]



Foto 1 - Macromedidor de uma das tubulações de entrada de água bruta



Foto 2 - Macromedidores de outras tubulações de entrada de água bruta.



Foto 3 - Display de um dos macromedidores de entrada.



Foto 4 - Calha parshall na entrada de água bruta.

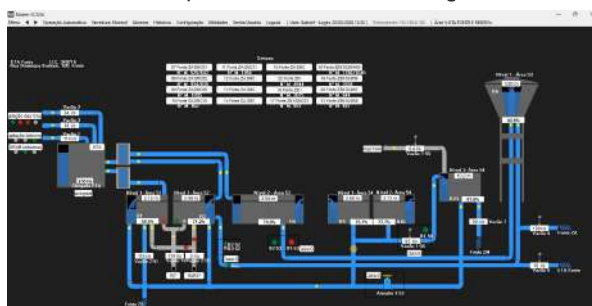


Foto 5 - Sistema de Telemetria da ETA exibindo, no canto esquerdo, vazões de entrada de água bruta na ETA. As saídas dos diversos reservatórios abastecidos pela ETA também possuem telemetria e têm a vazão monitorada.

[ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

N/A

[ETA-5.10] Observações

Guarda corpos estão sendo substituídos por modelos de novo padrão. As áreas sem guarda-corpo estavam sinalizadas.

Fotos de [ETA-5.10]



Foto 1 - Local sinalizado onde haverá substituição de guarda-corpo.



Foto 2 - À frente, área ainda sem guarda-corpo; ao fundo, módulo já com novos guarda-corpos.



Foto 3 - À frente, área ainda sem guarda-corpo; ao fundo, módulo já com novos guarda-corpos.



Foto 4 - Padrão dos novos guarda-corpos da ETA.



Foto 5 - Parte dos filtros onde serão instalados novos guarda-corpos.

[ETA-5.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

N/A

[ETA-5.12] Observações

Guarda corpos estão sendo substituídos por modelos de novo padrão. As áreas sem guarda-corpo estavam sinalizadas.

[ETA-5.15] - Não aplicação de Flúor à água tratada

Conforme

Fotos de [ETA-5.15]



Foto 1 - Bomba dosadora de flúor.

[ETA-5.16] - Não realização de desinfecção na água tratada

Conforme

Fotos de [ETA-5.16]



Foto 1 - Pré-cloração antes da decantação.



Foto 2 - Bomba dosadora de cloro.

[ETA-5.8] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

N/A

[ETA-5.8] Observações

Não utilizado.

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Conforme

Fotos de [ETA-5.2]



Foto 1 - Tanque de equalização que recebe água de lavagem dos filtros e descarga dos decantadores.



Foto 2 - Tanque de equalização que recebe água de lavagem dos filtros e descarga dos decantadores.



Foto 3 - Calha parshall na saída da parte líquida do tratamento de lodo, encaminhada para a rede de esgoto.



Foto 4 - Tanque de equalização.

[ETA-5.9] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

Conforme

Fotos de [ETA-5.9]



Foto 1 - Laboratório da ETA.



Foto 2 - Equipamentos utilizados para análises.

[ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência

Conforme

Fotos de [ETA-5.3]



Foto 1 - Chuveiro no laboratório.



Foto 2 - Chuveiro no laboratório.

[ETA-5.17] - Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

Conforme

Fotos de [ETA-5.17]



Foto 1 - Boletim de análise em preenchimento no dia da Fiscalização.

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Conforme


[ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Novo Item Fiscalizado 15.155 - CASA DE BOMBAS 1 (Araraquara)

CASA DE BOMBAS 1

CASA DE BOMBAS 1

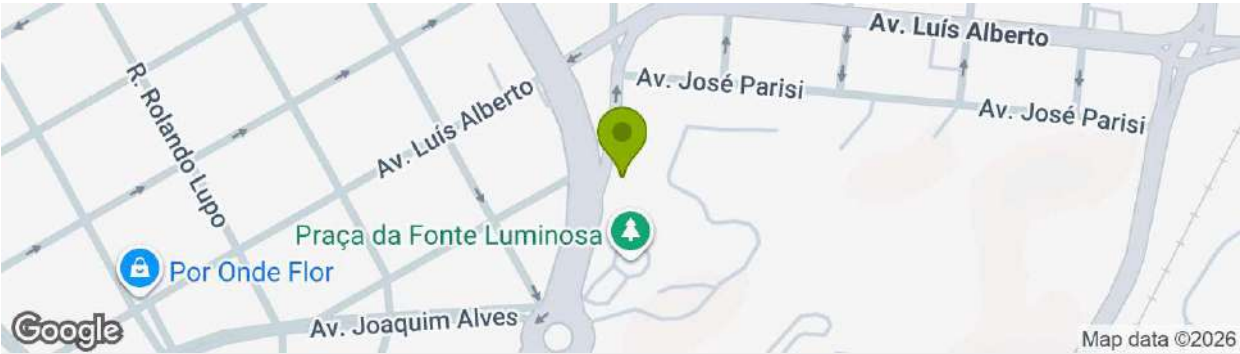

Endereço: R. José do Amaral Velosa, 300 - Jardim Vale das Rosas, Araraquara - SP, 14806-035, Brasil. nº 300. . **CEP:** 14806-035 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.769839, long=-48.1708884, accuracy=13.653

Fiscalizado	#201047388
Data de início da fiscalização	19/05/2026
Data de término da fiscalização	19/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Entrada da elevatória e identificação.



Foto 2 - Bomba abastece o R17, sendo reserva das bombas que estão na casa de bombas 2.



Foto 3 - Abastece o R17. A bomba reserva está na casa de bombas 2.



Foto 4 - Painel de comando.



Foto 5 - Painel de uma das bombas.



Foto 6 - Painel de uma das bombas.

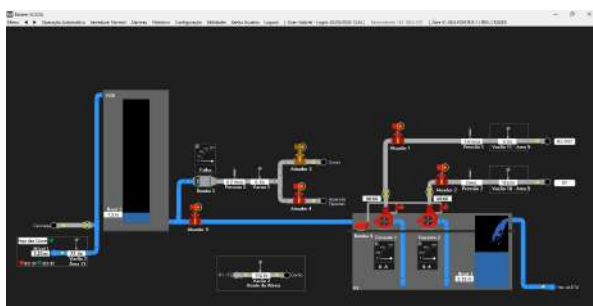


Foto 7 - Visualização da casa de bombas 1 no sistema de telemetria.

[EEA4.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Conforme

[EEA4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Drenagem da água de lubrificação da gaxeta.



Foto 2 - Drenagem da água de lubrificação da gaxeta.

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEA4.4]



Foto 1 - Extintor na elevatória.



Foto 2 - Extintor na elevatória.

Novo Item Fiscalizado 15.152 - CASA DE BOMBAS 2 (Araraquara)

CASA DE BOMBAS 2

CASA DE BOMBAS 2

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [CASA DE BOMBAS 2](#)



Endereço: R. Ivo Antonio Magnani, 03 - Araraquara, SP, 14802-634, Brasil. nº 03. . **CEP:** 14802-634 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7714321, long=-48.1699702, accuracy=13.653

Fiscalizado	#201039268
-------------	------------

Data de início da fiscalização	19/05/2026
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	19/05/2026
---------------------------------	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Entrada e placa de identificação da elevatória.



Foto 2 - Bomba que recalca para o R7.



Foto 3 - Bomba que recalca para o R7.



Foto 4 - Demais bombas da elevatória.



Foto 5 - Bomba que recalca para o R17. A reserva está instalada na casa de bombas 1



Foto 6 - Bombas que recalcam para o R6.



Foto 7 - Paineil de comando de uma das bombas.



Foto 8 - Extintor da elevatória.



Foto 9 - Drenagem da água de lubrificação da gaxeta.



Foto 10 - Drenagem da água de lubrificação da gaxeta.



Foto 11 - Drenagem da água de lubrificação da gaxeta.



Foto 12 - Painel de comando de uma das bombas.



Foto 13 - Identificação de uma das bombas.



Foto 14 - Extintor na elevatória.

[EEA4.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEA4.5] Ausência de identificação da área	Conforme
[EEA4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Conforme
[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio	Conforme


Novo Item Fiscalizado 15.147 - CASA DE BOMBAS 3 (Araraquara)

CASA DE BOMBAS 3

CASA DE BOMBAS 3

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [CASA DE BOMBAS 3](#)

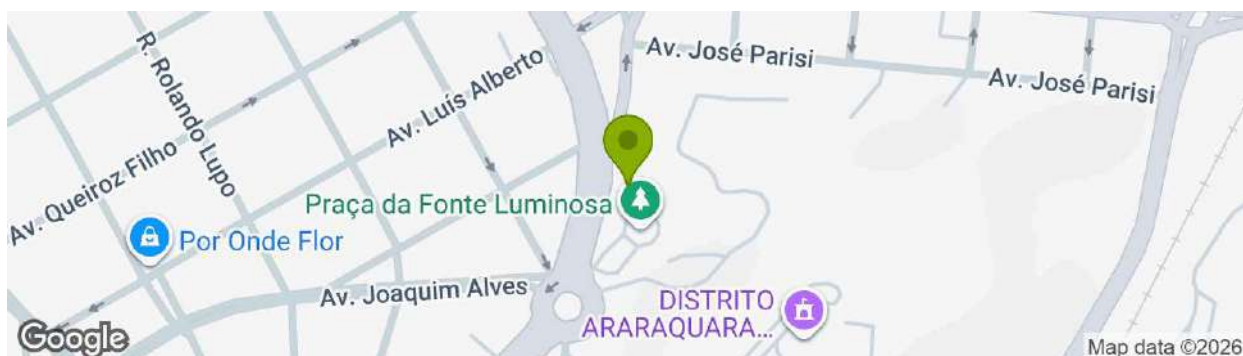

Endereço: R. Napoleão Selmi Dei, 115 - Vila Harmonia, Araraquara - SP, 14802-500, Brasil. nº 115. . **CEP:** 14802-500 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.770666, long=-48.1697877, accuracy=13.653

Fiscalizado	#201040540
--------------------	------------

Data de início da fiscalização	19/05/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	19/05/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEA4.0] Observações

Elevatória que abastece o R6 (elevado) a partir do R4.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Entrada da casa de bombas, situada sob o reservatório R6



Foto 2 - As bombas abastecem o R6 a partir do R4.



Foto 3 - Painel de comando das bombas.



Foto 4 - Painel de comando das bombas.



Foto 5 - Extintor na elevatória.



Foto 6 - Drenagem da água de lubrificação da gaxeta.



Foto 7 - Drenagem da água de lubrificação da gaxeta.



Foto 8 - Casa de bombas, situada abaixo do R6.

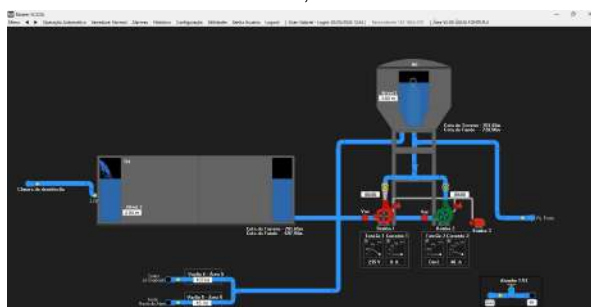


Foto 9 - Visualização da casa de bombas 3 no sistema de telemetria.

[EEA4.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA4.1] Observações

Situada na área da ETA Fonte.

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Conforme

[EEA4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Novo Item Fiscalizado 15.149 - EEA R9/R10 (Araraquara)

EEA R9/R10

EEAT R9/R10 - ARARAQUARA



Endereço: Av. Bento de Abreu, 1172 - Centro, Araraquara - SP, 14802-386, Brasil. nº 1172. .
CEP: 14802-386 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7718281, long=-48.1706048, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA R9/R10 #201042202
Data de início da fiscalização	19/05/2026
Data de término da fiscalização	19/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[EEA4.0] Observações	Bomba submersa que abastece o R23 a partir do R9 e R10.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Visão geral da elevatória.



Foto 2 - Sucção com bomba submersa.



Foto 3 - Medidor de vazão.

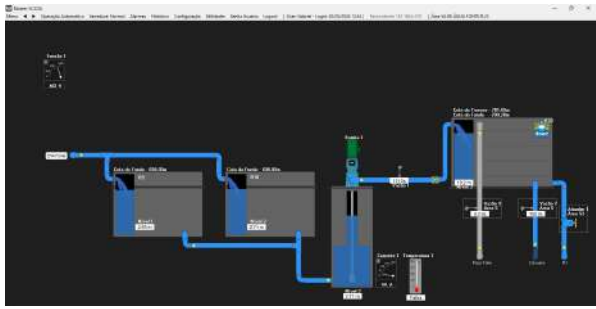


Foto 4 - Visualização da elevatória no sistema de telemetria.

[EEA4.5] Ausência de identificação da área	Conforme
[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEA4.3] Observações	Contrato para substituição da bomba.

Novo Item Fiscalizado 15.150 - POÇO FONTE (Araraquara)

POÇO FONTE

POÇO FONTE

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO FONTE](#)



Endereço: R. Ivo Antonio Magnani, 03 - Araraquara, SP, 14802-634, Brasil. nº 03. . **CEP:** 14802-634 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7714531, long=-48.1699862, accuracy=13.653

Fiscalizado	#201044653
Data de início da fiscalização	19/05/2026
Data de término da fiscalização	19/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[CSB2.0] Observações

Abastece o R23 ou o R6.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Visão geral do poço.



Foto 2 - Bomba do poço.



Foto 3 - Tubulação de recalque.



Foto 4 - Bomba do poço.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de CSB2.6



Foto 1 - Macromedidor.

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de CSB2.8



Foto 1 - Torneira para coleta de água bruta.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

Fotos de CSB2.15



Foto 1 - Abrigo dos produtos para cloração e fluoretação da água do poço.



Foto 2 - Armazenamento de hipoclorito de sódio.



Foto 3 - Armazenamento de flúor.



Foto 4 - Bombas dosadoras.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

[CSB2.2] Observações

Contrato para substituição.

[CSB2.10] Captação de água com outorga vencida

Conforme

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de CSB2.3



Foto 1 - Extintores.

Novo Item Fiscalizado 15.151 - R23 (Araraquara)

R23

R23

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [R23](#)



Endereço: R. Ivo Antonio Magnani, 03 - Araraquara, SP, 14802-634, Brasil. nº 03. . **CEP:** 14802-634 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7714718, long=-48.1699886, accuracy=13.653

Fiscalizado	#201044068
--------------------	------------

Data de início da fiscalização	19/05/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	19/05/2026
--	------------

Observações Gerais	
---------------------------	--

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral do reservatório.



Foto 2 - Saída e macromedidor.



Foto 3 - Medidor de vazão.



Foto 4 - Escada de acesso à cobertura. De acordo com o prestador, o reservatório está passando por pintura, havendo ainda partes corroídas.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.1] Observações

Situado na área da
ETA Fonte.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de RES6.2



Foto 1 - Placa de identificação.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES6.11] Observações

Telemetria

Fotos de RES6.11

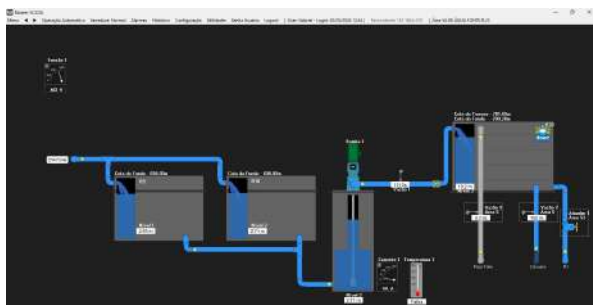


Foto 1 - Visualização do nível do R23.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de RES6.12



Foto 1 - Extravasor.


Novo Item Fiscalizado 15.153 - R4 (Araraquara)

R4

R4

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [R4](#)

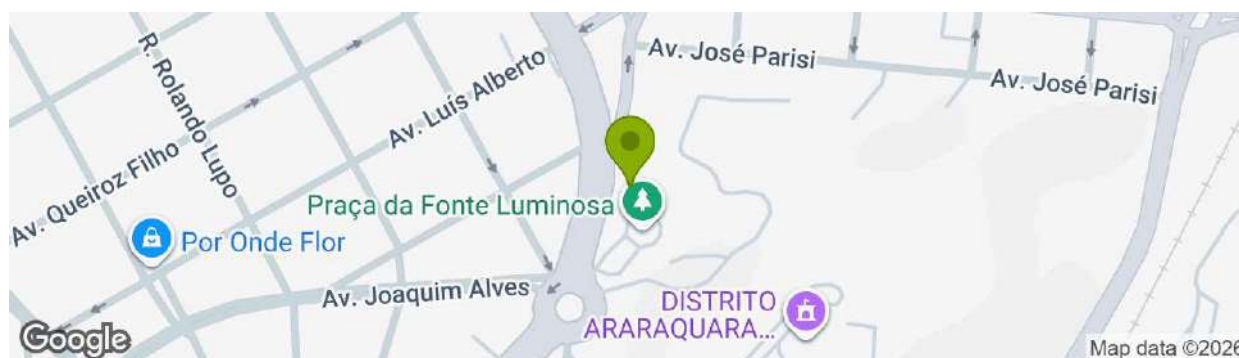

Endereço: R. Napoleão Selmi Dei, 115 - Vila Harmonia, Araraquara - SP, 14802-500, Brasil. nº 115. . **CEP:** 14802-500 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7707207, long=-48.1697702, accuracy=13.653

Fiscalizado

#201041241

Data de início da fiscalização	19/05/2026
Data de término da fiscalização	19/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório enterrado.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral do R4.



Foto 2 - Cobertura do reservatório e tubulações para ventilação.



Foto 3 - Placa de identificação e tubulação de alimentação do reservatório.



Foto 4 - Interior do reservatório.



Foto 5 - Interior do reservatório.



Foto 6 - Interior do reservatório.



Foto 7 - Lateral do reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
--	----------

[RES6.2] Ausência de identificação da área	Conforme
[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES6.7] Observações	Não se aplica.
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES6.11] Observações	Telemetria.

Fotos de RES6.11

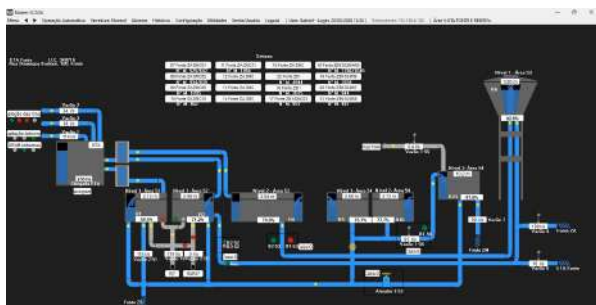


Foto 1 - Visualização dos reservatórios da ETA
Fonte, dentre eles o R4, exibindo o nível.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme


Novo Item Fiscalizado 15.156 - R1 (Araraquara)

R1

R1

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [R1](#)

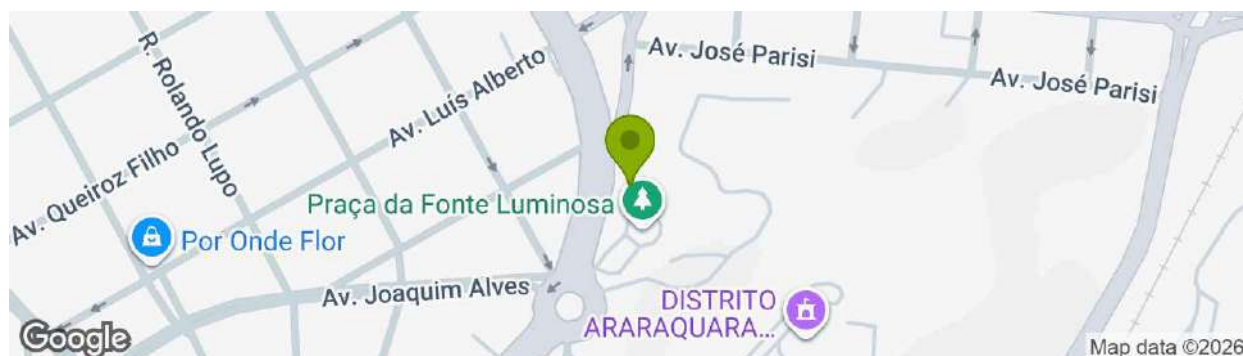

Endereço: R. Napoleão Selmi Dei, 115 - Vila Harmonia, Araraquara - SP, 14802-500, Brasil. nº 115. . **CEP:** 14802-500 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7700709, long=-48.1707639, accuracy=13.653

Fiscalizado

#201048111

Data de início da fiscalização	19/05/2026
Data de término da fiscalização	19/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
---------------------------------------	----------

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral do reservatório.



Foto 2 - Tubulações de sucção da casa de bombas 1 a partir do R1.



Foto 3 - Identificação, ventilação e telas de proteção.



Foto 4 - Tampa de inspeção.



Foto 5 - R1, casa de bombas 1 e R39 ao fundo.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
--	----------

[RES6.2] Ausência de identificação da área	Conforme
--	----------

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Conforme
---	----------

[RES6.11] Observações	Telemetria.
-----------------------	-------------

Fotos de RES6.11

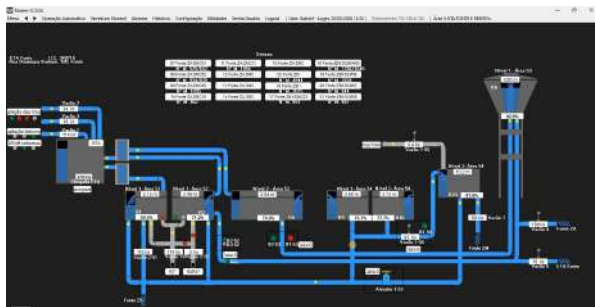


Foto 1 - Visualização do nível dos reservatórios da ETA Fonte, dentre eles o R1.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de RES6.12



Foto 1 - Caixa do extravasor.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Conforme

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme


Novo Item Fiscalizado 15.157 - R10 (Araraquara)

R10

R10

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [R10](#)

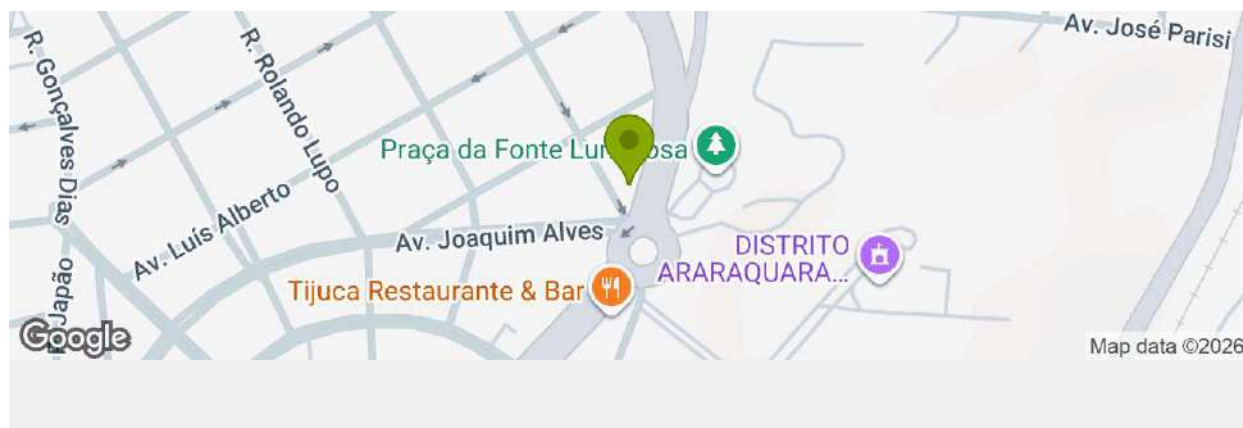

Endereço: R. Napoleão Selmi Dei, 77 - Vila Harmonia, Araraquara - SP, 14802-500, Brasil. nº 77. . **CEP:** 14802-500 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7709054, long=-48.1710966, accuracy=13.653

Fiscalizado #201042834

Data de início da fiscalização 19/05/2026

Data de término da fiscalização 19/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Identificação do R10



Foto 2 - Cobertura e ventilação.



Foto 3 - Dispositivos para ventilação.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES6.11] Observações

Telemetria.

Fotos de RES6.11

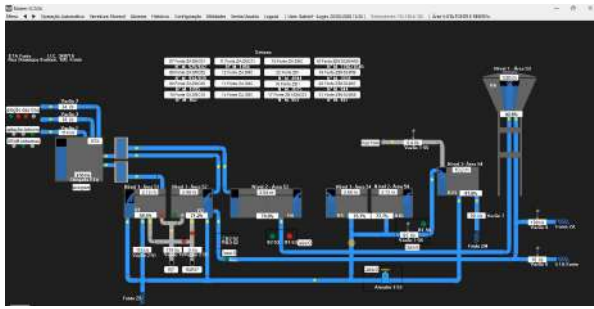


Foto 1 - Visualização do nível dos reservatórios da ETA Fonte, dentre eles o R9 e R10.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES6.12] Observações

Extravasor compartilhado com R9

Fotos de RES6.12



Foto 1 - Caixa que recebe água dos extravasores do R9 e R10



Foto 2 - Caixa que recebe água dos extravasores do R9 e R10

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção.

Novo Item Fiscalizado 15.158 - R9 (Araraquara)

R9

R9



Endereço: Av. Bento de Abreu, 1172 - Jardim Primavera, Araraquara - SP, 14802-396, Brasil. nº 1172. . CEP: 14802-396 / Cidade: Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7719404, long=-48.170413, accuracy=13.653

Fiscalizado	#201041957
Data de início da fiscalização	19/05/2026
Data de término da fiscalização	19/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Identificação do R9.



Foto 2 - Tampa para inspeção.



Foto 3 - Dispositivos para ventilação.



Foto 4 - Dispositivos para ventilação.



Foto 5 - Cobertura do reservatório.



Foto 6 - Tampa para inspeção.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES6.11] Observações

Telemetria.

Fotos de RES6.11

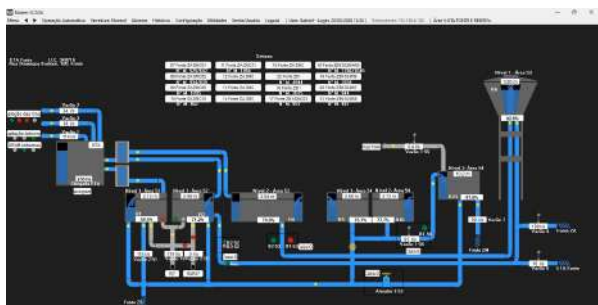


Foto 1 - Visualização do nível dos reservatórios da ETA Fonte, dentre eles o R9 e R10.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de RES6.12



Foto 1 - Caixa que recebe água dos extravasores do R9 e R10.

Novo Item Fiscalizado 15.159 - R2 (Araraquara)

R2

R2



Endereço: R. Ivo Antonio Magnani, 03 - Araraquara, SP, 14802-634, Brasil. nº 03. . **CEP:** 14802-634 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.770921, long=-48.1696897, accuracy=13.653

Fiscalizado	#201036571
Data de início da fiscalização	19/05/2026
Data de término da fiscalização	19/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral do reservatório.



Foto 2 - Visão geral do reservatório.



Foto 3 - Visão geral do reservatório.



Foto 4 - R2 e casa de bombas 2.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.2] Ausência de identificação da área	Conforme
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES6.11] Observações	Telemetria.

Fotos de RES6.11

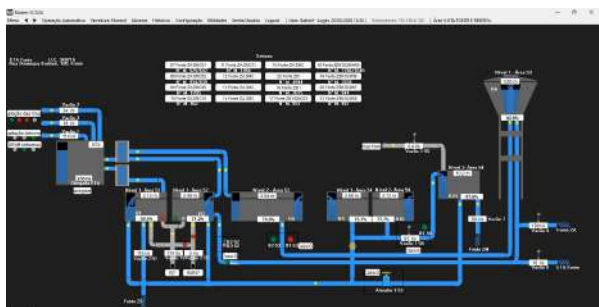


Foto 1 - Visualização do nível dos reservatórios da ETA Fonte, dentre eles o R2


Novo Item Fiscalizado 15.164 - POÇO STANDARD 3 (Araraquara)

POÇO STANDARD 3

POÇO STANDARD 3

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO STANDARD 3](#)

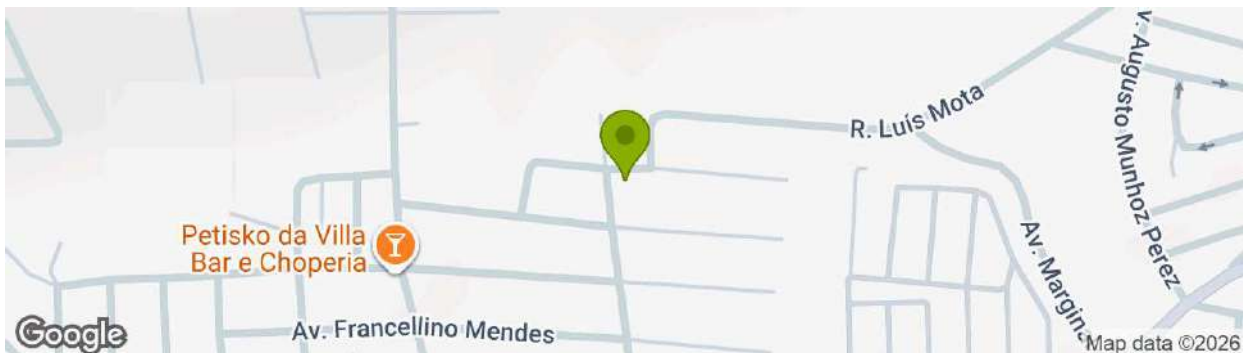

Endereço: Av. Dona Josephina Pongeluppi Zampieri, 104 - Jardim Santa Rosa, Araraquara - SP, 14807-146, Brasil. nº 104. . **CEP:** 14807-146 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Fiscalizado #201079615

Data de início da fiscalização 19/05/2026

Data de término da fiscalização 19/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[CSB2.0] Observações

Poço que abastece o
R29 - Martinez.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Visão geral do poço.



Foto 2 - Bomba do poço.



Foto 3 - Medidor de vazão.



Foto 4 - Painel de comando.



Foto 5 - Extintor no abrigo do painel.



Foto 6 - Visão geral do poço.

[CSB2.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[CSB2.5] Ausência de laje de proteção

Conforme

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de CSB2.6



Foto 1 - Medidor de vazão.

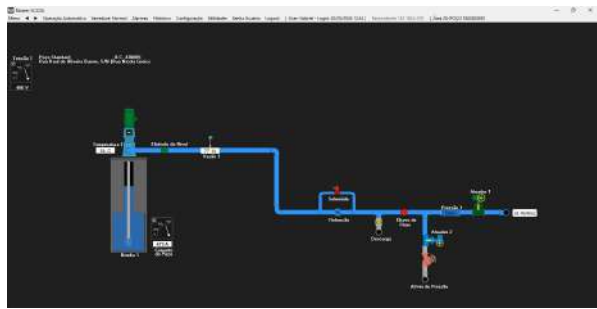


Foto 2 - Visualização do poço Standard no sistema de telemetria, que inclui monitoramento da vazão.

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de CSB2.8



Foto 1 - Tomada de água bruta.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

[CSB2.15] Observações

Produtos aplicados no reservatório Martinez, que recebe água do poço.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

[CSB2.2] Observações

Contrato para manutenção e substituição da bomba.

[CSB2.10] Captação de água com outorga vencida

Conforme

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio


Conforme

R7 Vila Xavier

R7

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [R7](#)

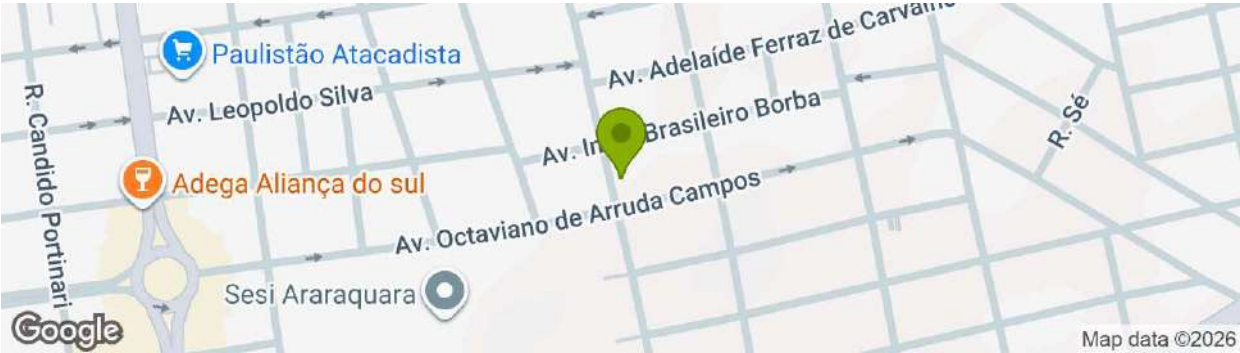

Endereço: R. Mato Grosso, 1680 - Jardim Tabapua (Vila Xavier), Araraquara - SP, 14810-290, Brasil. nº 1680. . **CEP:** 14810-290 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7758951, long=-48.1542304, accuracy=13.653

Fiscalizado	R7 Vila Xavier #201071027
Data de início da fiscalização	19/05/2026
Data de término da fiscalização	19/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Prestador informou que no local será executado novo reservatório com recursos do PAC. Há previsão para desativação do reservatório existente.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral do reservatório.



Foto 2 - Medidor de vazão na saída.



Foto 3 - Display da telemetria.



Foto 4 - Escada de acesso para manutenção.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

Fotos de RES6.7



Foto 1 - O SPDA não está devidamente aterrado.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES6.11] Observações

Telemetria

Fotos de RES6.11


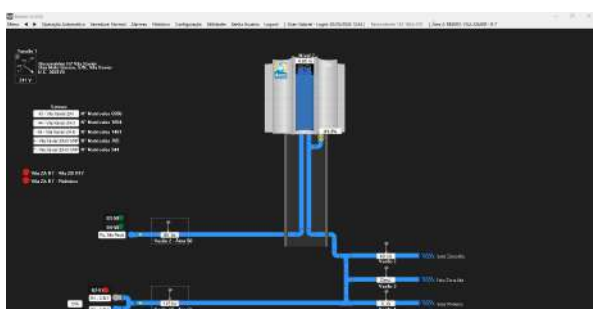


Foto 1 - Visualização do nível do R7 no sistema de telemetria.

Novo Item Fiscalizado 15.166 - EEEB IOLANDA ÓPICE (Araraquara)

EEEB IOLANDA ÓPICE

IOLANDA ÓPICE

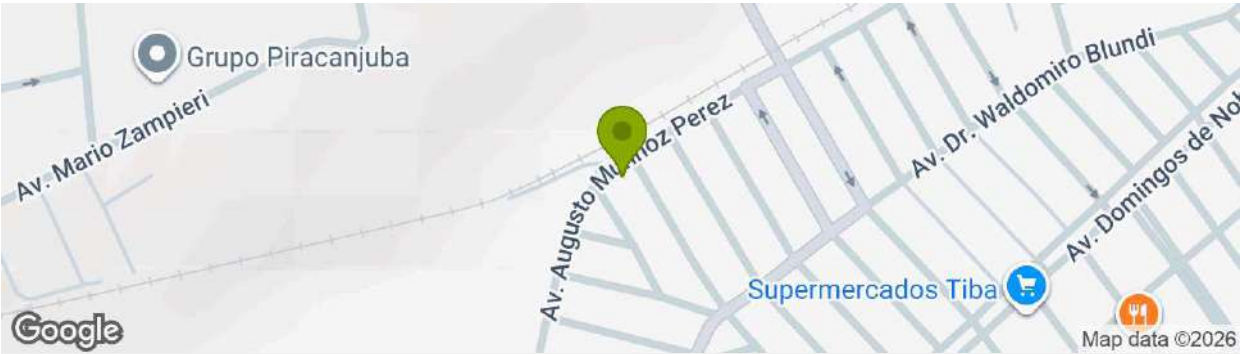

Endereço: Av. Augusto Munhoz Perez, 378 - Yolanda Ópice, Araraquara - SP, 14807-360, Brasil.
nº 378. . **CEP:** 14807-360 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7966535, long=-48.1521588, accuracy=13.653

Fiscalizado	#201075459
Data de início da fiscalização	19/05/2026
Data de término da fiscalização	19/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Visão geral da elevatória.



Foto 2 - Portão de entrada.



Foto 3 - Interior da elevatória.



Foto 4 - Bomba centrífuga.



Foto 5 - Poço de sucção.



Foto 6 - Chegada do efluente, onde há cesto peneira

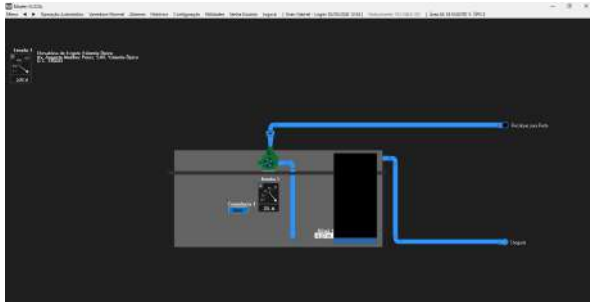


Foto 7 - Visualização da EEEB no sistema de telemetria.

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEE7.6] Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEE7.6]



Foto 1 - Placa de identificação da elevatória.

[EEE7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

Conforme

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEE7.3] Observações

Apenas uma bomba instalada. Prestador deve prever adequações para instalar bomba e tubulações reservas aptas a operar.

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Apenas uma bomba instalada.



Foto 2 - Sucção da bomba.

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme


Novo Item Fiscalizado 15.168 - R29 - Martinez (Araraquara)

R29 - Martinez

R29

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [R29](#)

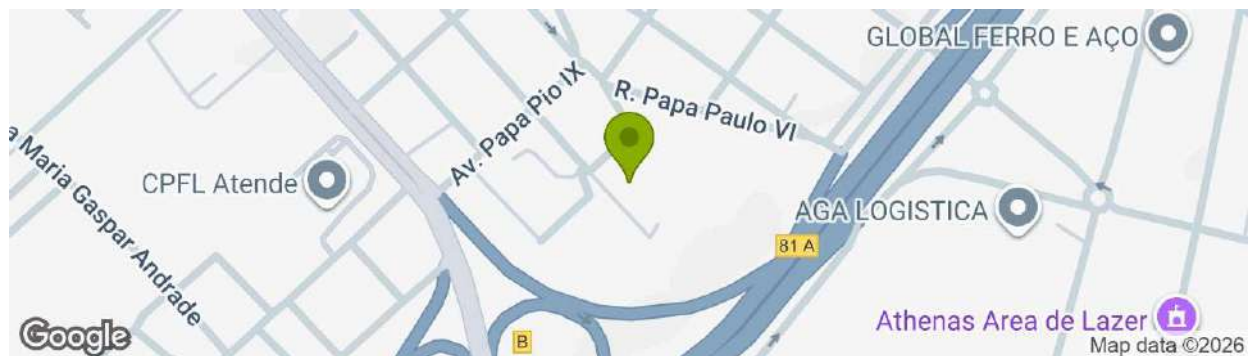

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1415 - Jardim Higienopolis, Araraquara - SP, 14807-250, Brasil. nº 1415. . **CEP:** 14807-250 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.799976348876953, long=-48.159156799316406, accuracy=13.653

Fiscalizado	R29 Martinez #201083903
--------------------	-------------------------

Data de início da fiscalização	19/05/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	19/05/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Há dois módulos no local, sendo que um está desativado e outro em operação. Serão demolidos e executados novos reservatórios com recursos do PAC. Reservatório abastecido pelo poço Standard.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Portão de acesso.



Foto 2 - Reservatório desativado.



Foto 3 - Reservatório em operação.



Foto 4 - Placa de identificação.



Foto 5 - Reservatório em operação.



Foto 6 - Extravasores do reservatório em uso.



Foto 7 - Armazenamento de flúor para aplicação na entrada do reservatório, que é abastecido pelo Poço Standard 3.



Foto 8 - Armazenamento de hipoclorito de sódio.



Foto 9 - Bombas dosadoras.



Foto 10 - Aplicação de cloro e flúor na entrada do reservatório, abastecido pelo poço Standard



Foto 11 - À esquerda reservatório desativado e à direita, módulo em operação.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES6.2] Ausência de identificação da área	Conforme
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES6.11] Observações	Telemetria.
[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor	Conforme

Fotos de RES6.12



Foto 1 - Extravasores.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Não Conforme
--	--------------

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Abertura com tela solta.


Novo Item Fiscalizado 15.169 - R8 - Eliana (Araraquara)

R8 - Eliana

R8

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [R8](#)

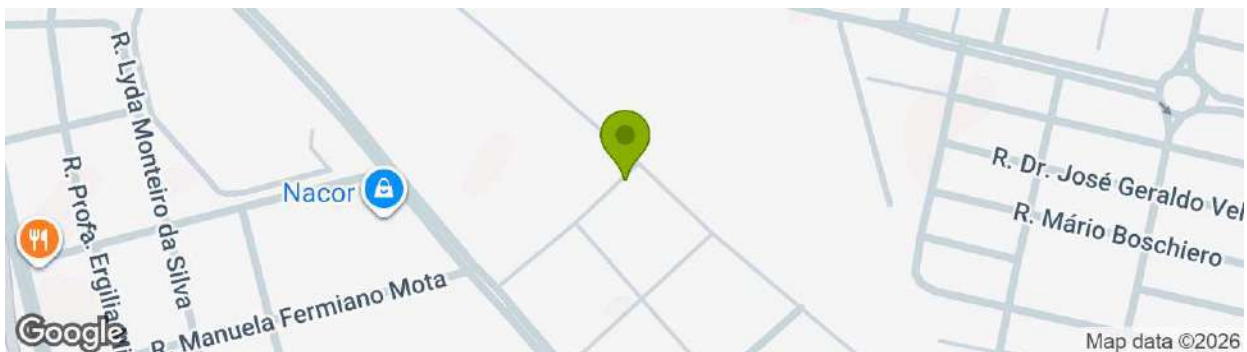

Endereço: Av. Genaro Magrini, 525 - Jardim Santa Marta, Araraquara - SP, 14808-312, Brasil. nº 525. . **CEP:** 14808-312 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.8170615, long=-48.1500933, accuracy=13.653

Fiscalizado	R8 Eliana #201090144
Data de início da fiscalização	19/05/2026
Data de término da fiscalização	19/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral do reservatório.



Foto 2 - Tubulações de entrada e saída.



Foto 3 - Medidor de vazão na saída do reservatório.



Foto 4 - Visão geral do reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Muro no perímetro.



Foto 2 - Muro no perímetro.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

Fotos de RES6.7



Foto 1 - O SPDA não está aterrado.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de RES6.11

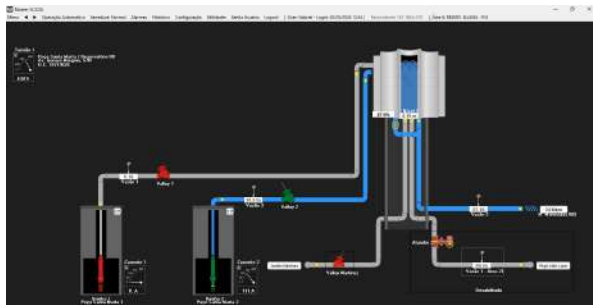
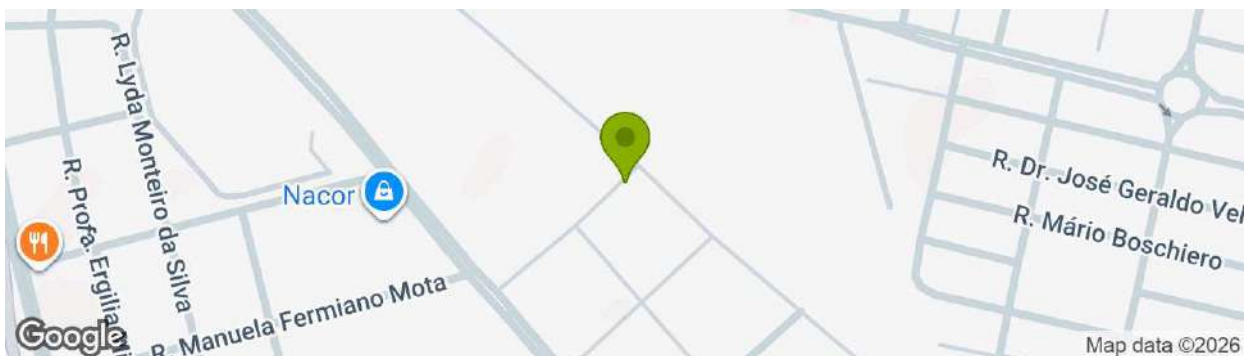


Foto 1 - Visualização do nível do R8 por telemetria.

Novo Item Fiscalizado 15.170 - POÇO SANTA MARTA IIB (Araraquara)

POÇO SANTA MARTA IIB

POÇO SANTA MARTA IIB

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)Sistema: [POÇO SANTA MARTA IIB](#)

Endereço: Av. Genaro Magrini, 525 - Jardim Santa Marta, Araraquara - SP, 14808-312, Brasil. nº 525. . **CEP:** 14808-312 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.8170576, long=-48.1500887, accuracy=13.653

Fiscalizado	#201089815
--------------------	------------

Data de início da fiscalização	19/05/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	19/05/2026
--	------------

Observações Gerais**Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)**

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Visão geral do poço.



Foto 2 - Macromedidor.

[CSB2.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Conforme

[CSB2.5] Ausência de laje de proteção

Conforme

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de CSB2.6



Foto 1 - Medidor de vazão.

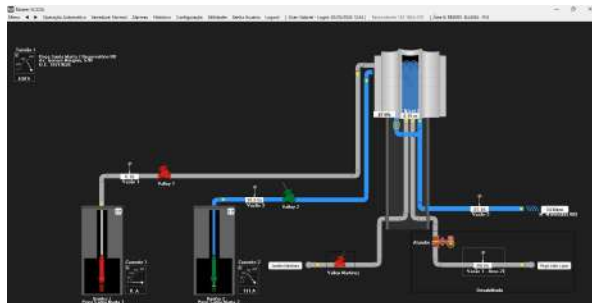


Foto 2 - Visualização das vazões dos poços Santa Marta no sistema de telemetria.

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de CSB2.8



Foto 1 - Tomada de água bruta.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de CSB2.9



Foto 1 - Tubo para medição do nível.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	Conforme
[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Conforme
[CSB2.2] Observações	Contrato para manutenção e substituição de bombas.
[CSB2.10] Captação de água com outorga vencida	Conforme
[CSB2.11] Captação de água sem outorga	Conforme
[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Conforme
[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio	Conforme


Novo Item Fiscalizado 15.171 - POÇO SANTA MARTA IIA (Araraquara)

POÇO SANTA MARTA IIA

POÇO SANTA MARTA IIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO SANTA MARTA IIA](#)

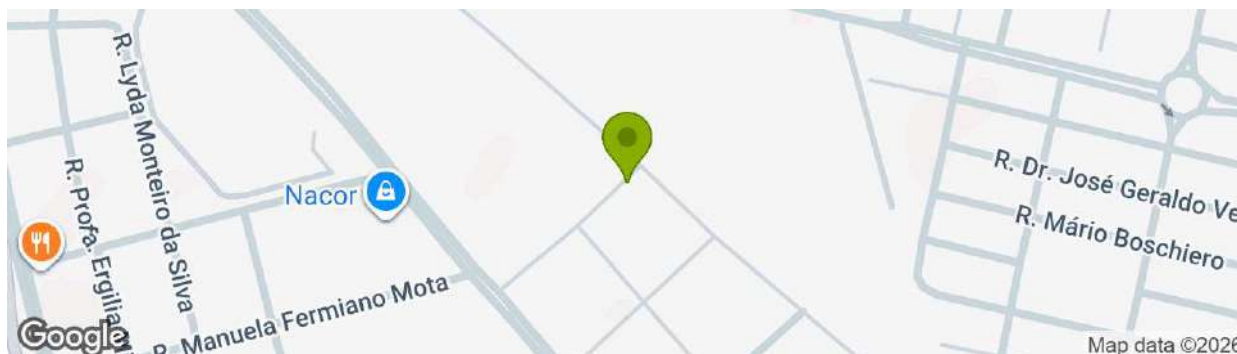

Endereço: Av. Genaro Magrini, 525 - Jardim Santa Marta, Araraquara - SP, 14808-312, Brasil. nº 525. . **CEP:** 14808-312 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.8170576, long=-48.1500888, accuracy=13.653

Fiscalizado

#201088967

Data de início da fiscalização

19/05/2026

Data de término da fiscalização

19/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Visão geral do poço.



Foto 2 - Abrigo dos produtos químicos.

[CSB2.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Conforme

[CSB2.5] Ausência de laje de proteção

Conforme

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de CSB2.6



Foto 1 - Medidor de vazão.

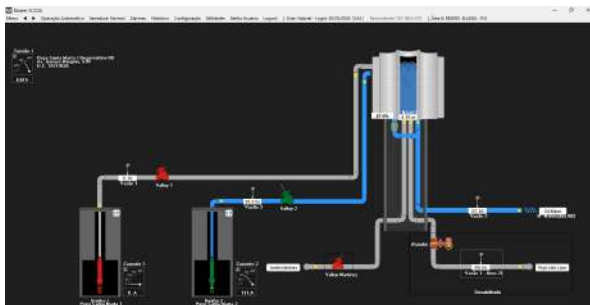


Foto 2 - Visualização das vazões dos poços Santa Marta no sistema de telemetria.

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de CSB2.8



Foto 1 - Tomada de água bruta.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de CSB2.9



Foto 1 - Tubo para medição do nível.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

Fotos de CSB2.15



Foto 1 - Armazenamento de hipoclorito de sódio.



Foto 2 - Flúor.



Foto 3 - Aplicação na entrada do reservatório R8,
abastecido pelos poços A e B.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

[CSB2.2] Observações

Contrato para manutenção e substituição de bombas.

[CSB2.10] Captação de água com outorga vencida

Conforme

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Novo Item Fiscalizado 15.172 - R25 (Araraquara)

R25

R25

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [R25](#)



Endereço: R. Elpidio de Souza, 1355 - Parque Res. Iguatemi, Araraquara - SP, 14808-250, Brasil. nº 1355. . **CEP:** 14808-250 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.8366098, long=-48.140035, accuracy=13.653

Fiscalizado

R25 Iguatemi #201093101

Data de início da fiscalização

19/05/2026

Data de término da fiscalização

19/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Portão de acesso.



Foto 2 - Visão geral do reservatório.



Foto 3 - Escada de manutenção.



Foto 4 - Alimentação do reservatório.



Foto 5 - Saída do reservatório.



Foto 6 - Tubulação que abastece o reservatório.



Foto 7 - Tubulação que abastece o reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES6.11] Observações

Telemetria.

Fotos de RES6.11

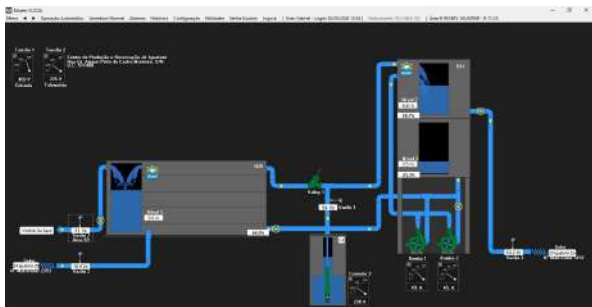


Foto 1 - Visualização do sistema Iguatemi na telemetria, incluindo o nível do R25.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de RES6.12



Foto 1 - Extravasor.



Foto 2 - Extravasor.

Novo Item Fiscalizado 15.173 - IGUATEMI (Araraquara)

IGUATEMI

IGUATEMI

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [IGUATEMI](#)

Fiscalizado #201094918

Data de início da fiscalização 19/05/2026

Data de término da fiscalização 19/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEA4.0] Observações

Elevatória que abastece o R11 elevado a partir do R25.



Endereço: R. Dr. Amauri Pinto de Castro Monteiro, 1355 - Dr. Tancredo de Almeida Neves, Araraquara - SP, 14808-223, Brasil. nº 1355. . **CEP:** 14808-223 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.8368441, long=-48.1398197, accuracy=13.653

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Tubulação proveniente do R25.



Foto 2 - Bombas da elevatória.



Foto 3 - Display do medidor de vazão.



Foto 4 - Pannel de comando das bombas.



Foto 5 - Bomabs e sistema de drenagem da água de lubrificação.



Foto 6 - Drenagem da água de lubrificação da gaxeta.



Foto 7 - Painel de controle das bombas.



Foto 8 - Tubulação de recalque, que abastece o reservatório elevado R11.



Foto 9 - Visão geral da elevatória.



Foto 10 - Tubulação de recalque das bombas.

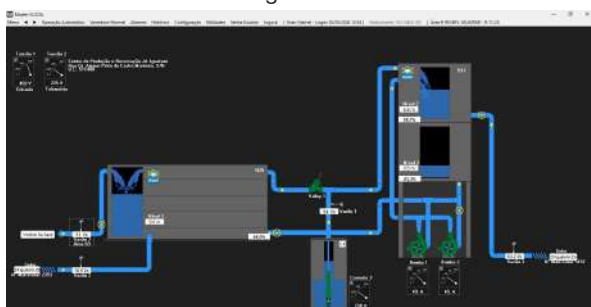


Foto 11 - Visualização da elevatória do sistema Iguatemi, abastecendo o R11.

[EEA4.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEA4.5] Ausência de identificação da área	Conforme
[EEA4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Conforme
[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio	Conforme


Novo Item Fiscalizado 15.174 - R11 (Araraquara)

R11

R11

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [R11](#)

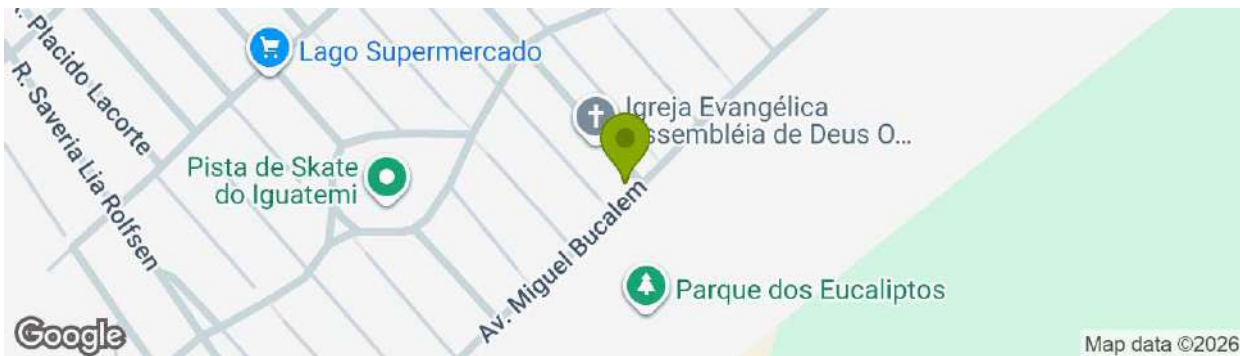

Endereço: R. Dr. Amauri Pinto de Castro Monteiro, 1355 - Dr. Tancredo de Almeida Neves, Araraquara - SP, 14808-223, Brasil. nº 1355. . **CEP:** 14808-223 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.8368983, long=-48.1398475, accuracy=13.653

Fiscalizado	#201094713
--------------------	------------

Data de início da fiscalização	19/05/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	19/05/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Reservatório com câmara e superior.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral do reservatório e acesso à elevatória.



Foto 2 - Visão geral do reservatório.



Foto 3 - Tubulações de alimentação das câmaras;



Foto 4 - Extravasores.



Foto 5 - Escada de acesso para manutenção.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES6.2] Ausência de identificação da área	Conforme
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES6.11] Observações	Telemetria
[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor	Conforme

Fotos de RES6.12



Foto 1 - Extravasores das câmaras inferior e superior.

Novo Item Fiscalizado 15.175 - POÇO IGUATEMI II (Araraquara)

POÇO IGUATEMI II

POÇO IGUATEMI II

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO IGUATEMI II](#)



Endereço: R. Dr. Amauri Pinto de Castro Monteiro, 1335 - Dr. Tancredo de Almeida Neves, Araraquara - SP, 14808-223, Brasil. nº 1335. . **CEP:** 14808-223 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.8364309, long=-48.1400565, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Iguatemi III #201093986
Data de início da fiscalização	19/05/2026
Data de término da fiscalização	19/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Visão geral do poço.



Foto 2 - Tubulações de recalque do poço.



Foto 3 - Portão de acesso.



Foto 4 - Tubulação que abastece o R25 a partir do poço.



Foto 5 - Poço Iguatemi e R25 ao fundo.

[CSB2.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Conforme

[CSB2.5] Ausência de laje de proteção

Conforme

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de CSB2.6



Foto 1 - Medidor de vazão.

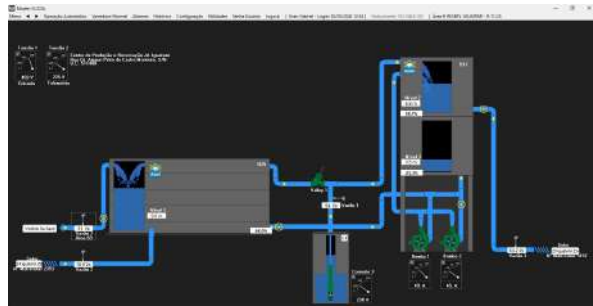


Foto 2 - Através da telemetria visualiza-se a vazão na saída do poço Iguatemi.

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de CSB2.8



Foto 1 - Tomada de água bruta.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de CSB2.9



Foto 1 - Tubo para medição do nível.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

[CSB2.15] Observações

Dosagem no R25

Fotos de CSB2.15



Foto 1 - Abrigo dos produtos químicos.



Foto 2 - Flúor.



Foto 3 - Hipoclorito de sódio.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Conforme
[CSB2.2] Observações	Contrato para substituição e manutenção.
[CSB2.10] Captação de água com outorga vencida	Conforme
[CSB2.11] Captação de água sem outorga	Conforme
[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Conforme
[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio	Conforme


Novo Item Fiscalizado 15.176 - R45 - Victorio de Santi (Araraquara)

R45 - Victorio de Santi

RESERVATÓRIO R45 VICTORIO DE SANTI - ARARAQUARA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO R45 VICTORIO DE SANTI - ARARAQUARA](#)

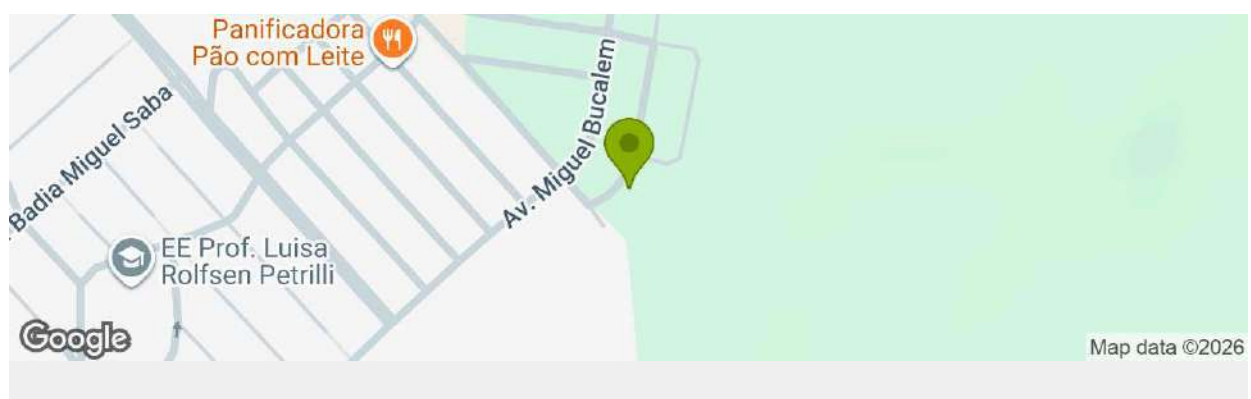

Endereço: Av. Jamil Ferez Haddad, 47 - Jardim Victorio Antonio de Santi II, Araraquara - SP, 14808-692, Brasil. nº 47. . **CEP:** 14808-692 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.8327928, long=-48.1338705, accuracy=13.653

Fiscalizado	R45 Victorio de Santi #201098170
--------------------	----------------------------------

Data de início da fiscalização	19/05/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	19/05/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Portão de acesso.



Foto 2 - Visão geral do reservatório.



Foto 3 - Booster na saída do reservatório para abastecer o R25.



Foto 4 - Macromedidor da saída para a rede de distribuição.



Foto 5 - Macromedidor na saída do booster para o R25.



Foto 6 - Tubulação de recalque do booster situado na saída no reservatório.



Foto 7 - Abastecimento do reservatório a partir do poço Victorio de Santi



Foto 8 - Tubulação proveniente do poço que alimenta o reservatório.



Foto 9 - Entrada proveniente do poço Aldo Lupo.



Foto 10 - Escada para manutenção.



Foto 11 - Visão geral do reservatório e captor do SPDA na cobertura.



Foto 12 - R45, abastecido pelo poço Victorio de Santi.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES6.11] Observações

Telemetria.

Fotos de RES6.11

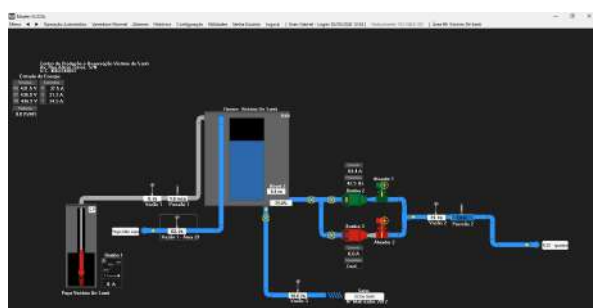


Foto 1 - Visualização do nível do R45 por telemetria.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de RES6.12



Foto 1 - Extravasor.



Foto 2 - Extravasor.


Novo Item Fiscalizado 15.177 - POÇO VICTORIO DE SANTI II (Araraquara)

POÇO VICTORIO DE SANTI II

VICTORIO DE SANTI II

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [VICTORIO DE SANTI II](#)

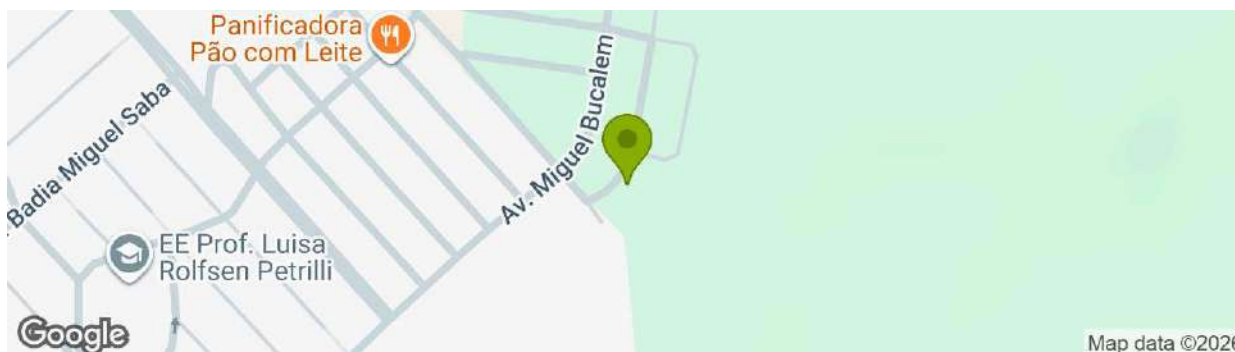

Endereço: Av. Jamil Ferez Haddad, 47 - Jardim Victorio Antonio de Santi II, Araraquara - SP, 14808-692, Brasil. nº 47. . CEP: 14808-692 / Cidade: Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.8327845, long=-48.1338573, accuracy=13.653

Fiscalizado #201099248

Data de início da fiscalização 19/05/2026

Data de término da fiscalização 19/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Visão geral do poço, que abastece o R45.

[CSB2.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Conforme

[CSB2.5] Ausência de laje de proteção

Conforme

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de CSB2.6



Foto 1 - Medidor de vazão.

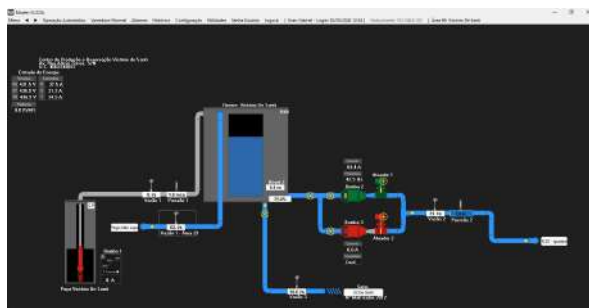


Foto 2 - Visualização do monitoramento da vazão na saída do poço Victorio de Santi.

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de CSB2.8



Foto 1 - Tomada de água bruta.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de CSB2.9



Foto 1 - Tubo para medição do nível.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

Fotos de CSB2.15



Foto 1 - Abrigo dos produtos químicos.



Foto 2 - Armazenamento de flúor.



Foto 3 - Armazenamento de cloro.



Foto 4 - Bombas dosadoras.



Foto 5 - Bombas dosadoras.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

[CSB2.2] Observações

Contrato para substituição e manutenção.

[CSB2.10] Captação de água com outorga vencida

Conforme

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- Licença de Operação da ETA Fonte
- Documentos referentes ao lodo gerado pela ETA Fonte;
- Imagens do sistema no qual são inseridas informações do automonitoramento dos parâmetros básicos de qualidade da água tratada pela ETA Fonte;
- Laudos de análise completa da água tratada pela ETA Fonte;
- Laudos de análise da água tratada nos poços inspecionados;
- Outorgas dos poços inspecionados;
- Atas de registro de preço destinadas a manutenção e substituição de bombas de poços;

Fabio de Melo Sotelo

Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

(editado 6 vezes - última modificação: 28/05/2026 08:59:49)

É base de:

[Auto de Notificação 217/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:


[Memorando 552/2026 - Relatórios de Fiscalização - Araraquara - Maio/2026](#)

[Ofício 1.343/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 416/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)



11_0422_2024_Poco_Fo...

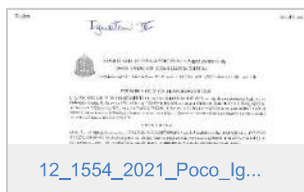

12_1554_2021_Poco_Ig...



20_6633_2024_Poco_Sa...



21_6632_2024_Poco_Sa...



27_4460_2020_Poco_St...




29_4456_2020_Poco_Vi...



Análise dos Resíduos...



Ata_RP_15_2025_Hidro...

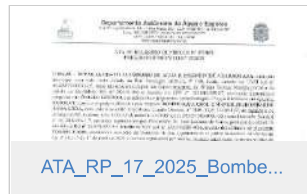

Ata_RP_17_2025_Bombe...



Ata_RP_37_2025_HIDRO...




Ata_RP_54_2025_EBARA...



Ata_RP_55_2025_TBS.p...



Justificativa da Aus...

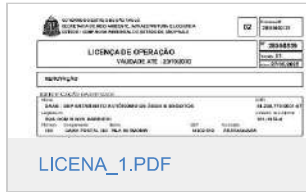

LICENA_1.PDF



Poco_Iguatemi_26586_...



Poco_Santa_Marta_A_2...




Poco_Santa_Marta_B_2...




Poco_Standard_III_27...



POO_VI_1.PDF

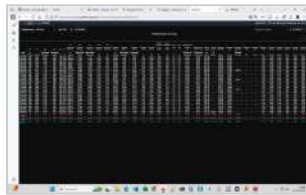

RESETA_1.PDF

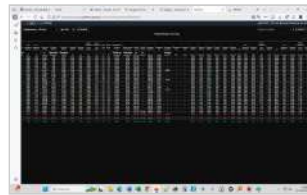

RESETA_2.PDF



RESVIT_1.PDF



Res_Eliana26565_1_20...



Res_Iguatemi_26567_1...



Res_Martinez26568_1_...



SISTEL_1.PDF



SISTET_1.PDF



SISTET_2.PDF



SISTIG_1.PDF



SISTMA_1.PDF



SISTVI_1.PDF

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

22/05/2026 13:39:04 Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 15.178..](#)

01/06/2026 10:32:00 Fábio de Melo Sotelo D2 emitiu o [Auto de Notificação 217/2026](#) a partir deste documento.

01/06/2026 10:32:55 Fábio de Melo Sotelo D2 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 224/2026** com o certificado **FÁBIO DE MELO SOTELO** CPF 399.XXX.XXX-36 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1- 224/2026

01/06/2026 10:33

(Encaminhado)

Fábio S. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Vanessa Naccarato Piffer - DTO , por gentileza encaminhar ao prestador junto ao Auto de Notificação.

Obrigado

Att,

—
Fabio de Melo Sotelo

Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

Quem já visualizou? 1 pessoa

01/06/2026 10:33:52 E-mail para vanessa@arespcj.com.br E-mail entregue, clicado (2)