



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
954.817.812.935.741.697

Arespcj

CC

12/06/2026 16:46

Município

Saae - Porto Feliz

· 153261-9600

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

PRESTADOR: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Porto Feliz

Verificação de Não Conformidades

Americana, junho de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Porto Feliz

Prefeito: Célio Peixoto dos Santos

Endereço: Rua Adhemar de Barros nº 340 - Centro - Porto Feliz - SP

Telefone: (15) 3261-9000

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei nº 5.466, de 07 de março de 2016

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Porto Feliz

Responsável legal: Douglas Santos - Superintendente

Endereço: Praça Dr. José Sacramento e Silva, 50, Centro - Porto Feliz - SP

Telefone: (15) 3261-9600

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Paulo Marcos Faria Maciel – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Luís Fernando Segatto - Assessor Chefe de Gabinete

Leandro Hirose - Operador de Saneamento

3. FISCALIZAÇÃO

Em 27/04/2026, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

Tabela 1 - Não conformidades identificadas em fiscalização

Subsistema	Código NC	Item Não Conforme	Detalhamento	Prazo Solução
EEE TERRAS DO PORTO - PORTO FELIZ	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	1) Local de instalação bombas sem circulação, com acúmulo de gases do esgoto. 2) Parede com trinca estrutural.	Imediato
EEE - BANDEIRANTES 2	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Uma das bombas estava sem motor	Em até 180 dias
ETE - XIKO DO SAAE	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	1) Acúmulo do resíduos no reator biológico aeróbio; 2) Ausência de separação do lodo biológico e inutilização da unidade de desidratação de lodo; 3) Presença de material flutuante (espuma), evidenciando falha operacional; 4) Sistema de recalque do lodo do decantador secundário com corrosão acelerada e com vegetação cobrindo área de trabalho; 5) Decantador secundário recoberto de vegetação, necessitando ajustes operacionais.	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Estação de Tratamento de Esgoto

Novo Item Fiscalizado 15.338 - ETE - XIKO DO SAAE (Porto Feliz)

ETE - XIKO DO SAAE

ETE - XIKO DO SAAE

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE - XIKO DO SAAE](#)



Endereço: Estrada Mun., 85-1, Porto Feliz - SP, 18540-000, Brasil. nº 85-1. . **CEP:** 18540-000 /
Cidade: Porto Feliz, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1964661, long=-47.5389655, accuracy=13.653

Fiscalizado	ete xyko #202305849
Data de início da fiscalização	27/05/2026
Data de término da fiscalização	27/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Unidade de tratamento preliminar



Foto 2 - Resíduos triturados do tratamento preliminar



Foto 3 - Tanque de distribuição do esgoto



Foto 4 - Reator anaeróbio



Foto 5 - Filtros percoladores



Foto 6 - Decantadores secundários



Foto 7 - Condições gerais do laboratório



Foto 8 - Controle operacional



Foto 9 - Chuveiro de emergência



Foto 10 - Lava olhos



Foto 11 - Chuveiro em funcionamento



Foto 12 - Visão geral - reatores anaeróbios seguidos por filtros percoladores



Foto 13 - Portaria de Outorga



Foto 14 - CADRI



Foto 15 - Comprovante de monitoramento dos parâmetros



Foto 16 - Licença de Operação

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETE8.29] Observações

- 1) Acúmulo do resíduos no reator biológico aeróbio;
- 2) Ausência de separação do lodo biológico e inutilização da unidade de desidratação de lodo;
- 3) Presença de material flutuante (espuma), evidenciando falha operacional;
- 4) Sistema de recalque do lodo do decantador secundário com corrosão acelerada e com vegetação cobrindo área de trabalho;
- 5) Decantador secundário recoberto de vegetação, necessitando ajustes operacionais.

Fotos de [ETE8.29]



Foto 1 - Resíduos sólidos acumulados no reator biológico anaeróbio



Foto 2 - Unidade de desidratação de lodo sem uso



Foto 3 - Presença de espuma no lançamento final de esgoto



Foto 4 - Recalque do lodo do decantador secundário - corrosão geral e



Foto 5 - Decantador secundário com cobertura de vegetação

Estação Elevatória de Esgoto

Novo Item Fiscalizado 15.336 - EEE - SÃO CARLOS (Porto Feliz)

EEE - SÃO CARLOS

EEE - SÃO CARLOS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE - SÃO CARLOS](#)



Endereço: R. José Antonio Giacomelli, 244, Porto Feliz - SP, 18540-000, Brasil. nº 244. . CEP: 18540-000 / Cidade: Porto Feliz, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1821836, long=-47.5417303, accuracy=13.653

Fiscalizado	eee sao Carlos #202296014
Data de início da fiscalização	27/05/2026
Data de término da fiscalização	27/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Identificação da área



Foto 2 - Linhas de sucção



Foto 3 - Dois Conjuntos instalados



Foto 4 - Painel elétrico



Foto 5 - Gradeamento com cesto

Novo Item Fiscalizado 15.337 - EEE - OLÍVIO BARBOSA (Porto Feliz)

EEE - OLÍVIO BARBOSA

EEE - OLÍVIO BARBOSA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE - OLÍVIO BARBOSA](#)



Endereço: R. José Antonio Giacomelli, 176, Porto Feliz - SP, 18540-000, Brasil. nº 176. . CEP: 18540-000 / Cidade: Porto Feliz, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1820466, long=-47.543759, accuracy=13.653

Fiscalizado	eee olívio barbosa #202300574
Data de início da fiscalização	27/05/2026
Data de término da fiscalização	27/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Área com cercamento



Foto 2 - Gradeamento com cesto



Foto 3 - Detalhe de poço de sucção após o cesto de gradeamento



Foto 4 - Monovia para retirada de bombas para manutenção



Foto 5 - Dois conjuntos motobomba instalados



Foto 6 - Painel elétrico



Foto 7 - Identificação do subsistema

Novo Item Fiscalizado 15.340 - EEE Terras do Porto (Porto Feliz)

EEE Terras do Porto

EEE TERRAS DO PORTO - PORTO FELIZ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE TERRAS DO PORTO - PORTO FELIZ](#)



Endereço: RF7J+FR, Porto Feliz - SP, 18540-000, Brasil. . **CEP:** 18540-000 / **Cidade:** Porto Feliz, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1863042, long=-47.517939, accuracy=13.653

Fiscalizado	eee terras do porto #202319100
Data de início da fiscalização	27/05/2026
Data de término da fiscalização	27/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Portão de acesso, identificação e cercamento de área



Foto 2 - Gradeamento grosseiro do esgoto



Foto 3 - Guarda-corpos instalados



Foto 4 - Acesso para manutenção



Foto 5 - Dois conjuntos motobomba instalados



Foto 6 - Gerador de energia

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE7.12] Observações

1) Local de instalação bombas sem circulação, com acúmulo de gases do esgoto. 2) Parede com trinca estrutural.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Parede lateral com trinca estrutural (fissura)



Foto 2 - Local sem circulação de ar


Novo Item Fiscalizado 15.341 - EEE - JARDIM FLAMBOYANT (Porto Feliz)

EEE - JARDIM FLAMBOYANT

EEE - JARDIM FLAMBOYANT

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE - JARDIM FLAMBOYANT](#)

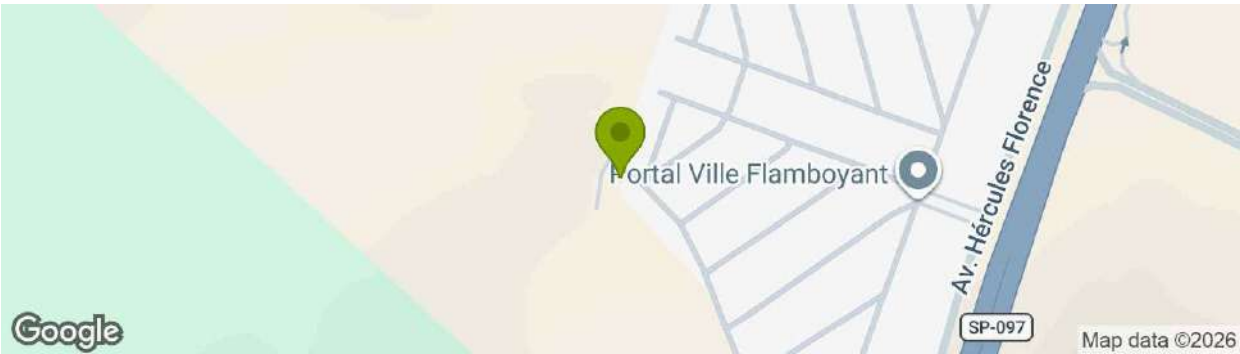

Endereço: PFXG+QJ Porto Feliz - SP, Brasil. . **CEP:** 18540-000 / **Cidade:** Porto Feliz, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.2505085, long=-47.523411, accuracy=13.653

Fiscalizado	Flamboyant #202322806
Data de início da fiscalização	27/05/2026
Data de término da fiscalização	27/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Identificação da área e cercamento



Foto 2 - Casa de bombas



Foto 3 - Dois conjuntos motobomba instalados



Foto 4 - Painel elétrico



Foto 5 - Tanques pulmões



Foto 6 - Gradeamento


Novo Item Fiscalizado 15.342 - EEE - BANDEIRANTES 2 (Porto Feliz)

EEE - BANDEIRANTES 2

EEE - BANDEIRANTES 2

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE - BANDEIRANTES 2](#)

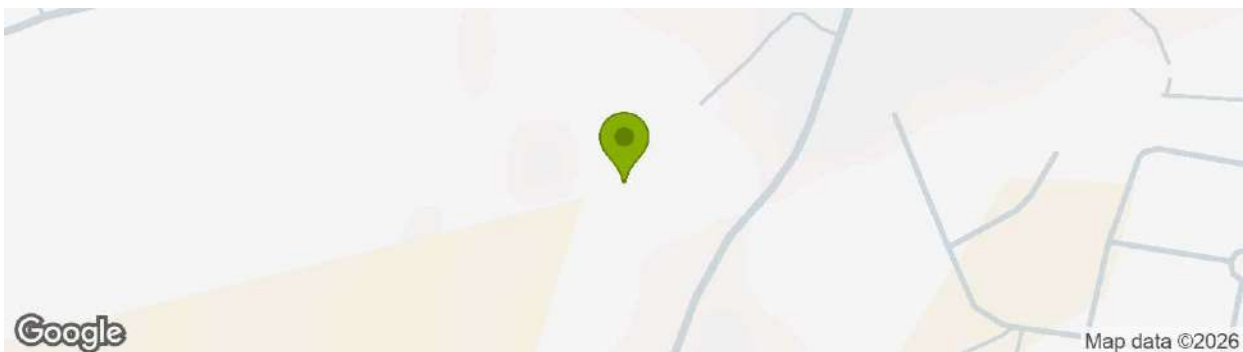

Endereço: QF7C+64 Porto Feliz - SP, Brasil. . **CEP:** 18540-000 / **Cidade:** Porto Feliz, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.2369153, long=-47.5297358, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE portal dos bandeirantes #202323938
Data de início da fiscalização	27/05/2026
Data de término da fiscalização	27/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Portão de entrada à área da estação elevatória



Foto 2 - Identificação da área elevatória



Foto 3 - Tanques pulmão



Foto 4 - Canal com gradeamento



Foto 5 - painel elétrico



Foto 6 - Acesso aos conjuntos moto-bomba



Foto 7 - Conjunto motobomba instalado

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEE7.3] Observações

Uma das bombas estava sem motor.

Fotos de [EEE7.3]



Foto 1 - Bomba sem motor

Captação Superficial

Novo Item Fiscalizado 15.339 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL RIBEIRÃO AVECUIA (Porto Feliz)

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL RIBEIRÃO AVECUIA

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL RIBEIRÃO AVECUIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO SUPERFICIAL RIBEIRÃO AVECUIA](#)

Endereço: R. José Batista Giuli, 1333, Porto Feliz - SP, 18540-000, Brasil. nº 1333. . CEP: 18540-000 / Cidade: Porto Feliz, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.2036799, long=-47.5032524, accuracy=13.653

Fiscalizado	captação avecuia #202315659
Data de início da fiscalização	27/05/2026
Data de término da fiscalização	27/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP3.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[CSP3.0] Observações

A fachada da captação passava por pintura no momento da

fiscalização, não sendo possível ver a identificação. Entretanto, registros anteriores demonstram o exato local da identificação.

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Visão geral - casa de bombas e represa



Foto 2 - Entrada da captação.



Foto 3 - Dois conjuntos motobomba instalados



Foto 4 - Bomba - gaxeta



Foto 5 - Içamento de emergência e manutenção de bombas



Foto 6 - Extintor com validade regular



Foto 7 - Sensor do macromedidor



Foto 8 - Conversor do macromedidor



Foto 9 - Represa da captação



Foto 10 - Medição do nível da represa



Foto 11 - Portaria de outorga



Foto 12 - Comprovante de monitoramento
semestral

Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 1 vez - última modificação: 15/06/2026 14:17:23)

É base de:

[Auto de Notificação 237/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 616/2026 - Relatório de fiscalização 271/2026](#)

[Ofício 1.473/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 451/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

15/06/2026 08:57:21 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** emitiu o [Auto de Notificação 237/2026](#) a partir deste documento.

15/06/2026 14:19:16 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 271/2026** com o certificado **PAULO MARCOS FARIA MACIEL CPF 089.XXX.XXX-67** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

**Tramitação 1-
271/2026**

15/06/2026 14:19
(Encaminhado)

Paulo M. **D1**

DTO - Diretoria ...

CC

Prezada **Vanessa Naccarato Piffer - DTO**,

Segue, para providências,
Atenciosamente

—
Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

15/06/2026 14:19:58 E-mail para vanessa@arespcj.com.br **E-mail entregue, clicado (2)** ➡