



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
930.617.821.266.713.439

Ares Pcj

CC

22/06/2026 08:11

Município

Saae - Amparo

· 19 38088400

2 setores envolvidos

D2 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE AMPARO

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE AMPARO

Verificação de Não Conformidades

Americana, junho de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Amparo

Prefeito: Carlos Alberto Martins

Endereço: Av. Bernardino de Campos, 705 - Centro

Telefone: (19) 3817-9300

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.767, de 19/04/2014

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo

Responsável legal: Fernanda Teixeira

Endereço: Rua José Bonifácio, 300 - Centro

Telefone: (19) 3808-8400

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Cainan Raphael Spinieli - Gerente de Planejamento, Engenharia e Projetos

Carlos de Oliveria - Assessor

Cesar Ariosto Colli - Motorista

3. FISCALIZAÇÃO

Em 10/06/2026 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto e no dia 17/06/2026 foram realizadas inspeções de campo, com captação de imagens aéreas por drone nos reservatórios para verificação de Não Conformidades para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

Subsistema	Código NC	Não Conformidade	Detalhamento	Prazo para solução
RESERVATÓRIO SEABRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área		Em até 180 dias
RESERVATÓRIO PREBÉLI	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Substituir as tampas de proteção danificadas e instalar tampa de proteção na tubulação de entrada na cobertura do reservatório de modo a impedir a entrada de água pluvial, insetos e pequenos animais.	Imediato
RESERVATÓRIO PREBÉLI	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Realizar a roçagem e limpeza da área.	Imediato
RESERVATÓRIO PREBÉLI	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Instalar a placa de identificação em local apropriado.	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO PANORAMA TROPICAL	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança		Imediato

RESERVATÓRIO MORADA DA BARONESA	RES- 6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Avaliar as imagens do drone dos pontos de oxidação no reservatório I (antigo) e tomar as providências necessárias.	Imediat o
RESERVATÓRIO MORADA DA BARONESA	RES- 6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação		Imediat o
RESERVATÓRIO MENEQUIM	RES- 6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Realizar roçagem da área.	Imediat o
RESERVATÓRIO DE RECALQUE MENEGUIM	RES- 6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação		Imediat o
RES. RECALQUE SERRA DAS ESTÂNCIAS	RES- 6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Substituir o respiro danificado e providenciar a manutenção na cobertura nas partes oxidadas.	Imediat o
RES. RECALQUE SERRA DAS ESTÂNCIAS	RES- 6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação		Imediat o
RES. QUINTAS DE SANTIAGO	RES- 6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação		Imediat o
RES. JARDIM ITÁLIA	RES- 6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Efetuar novamente a roçagem e limpeza da área.	Imediat o
RES. JARDIM ITÁLIA	RES- 6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e		Imediat o

		pequenos animais nas tubulações de ventilação		
POÇO MORADA DA BARONEZA II	CSB-2.11	Captação de água sem outorga		Em até 180 dias
POÇO MORADA DA BARONEZA II	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água		Imediato
POÇO MORADA DA BARONEZA II	CSB-2.4	Ausência de identificação da área		Em até 180 dias
POÇO MORADA DA BARONEZA I	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível		Em até 180 dias
EEEB VALE VERDE III	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Aparentemente não estava em operação, o barrile e poço de sucção estavam cheios de esgoto. A equipe de manutenção do SAAE foi acionada no momento da fiscalização. Necessário colocar a estação em operação instalar tampa de proteção ou guarda-corpo adequado no poço de sucção.	Imediato
EEEB VALE VERDE III	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva		Em até 180 dias
EEEB VALE VERDE III	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Na entrada da elevatória, deve-se ter instalado dispositivo para remoção de sólidos grosseiros, por meio de grade, cesto, peneira ou triturador.	Em até 180 dias
EEEB VALE VERDE III	EEE-7.6	Ausência de identificação da área		Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Captação Subterrânea

Novo Item Fiscalizado 15.504 - POÇO MORADA DA BARONEZA II (Amparo)

POÇO MORADA DA BARONEZA II

POÇO MORADA DA BARONEZA II - AMPARO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO MORADA DA BARONEZA II - AMPARO](#)

Fiscalizado	Poço Morada da Baroneza II
Data de início da fiscalização	10/06/2026
Data de término da fiscalização	10/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Portão de acesso e cercamento da área



Foto 2 - Cavalete do poço Morada da Baroneza II



Foto 3 - Tomada de água



Foto 4 - Medidor de vazão



Foto 5 - Vista da limpeza da área



Foto 6 - Dosagem de cloro e flúor (no booster)

[CSB2.4] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível	Não Conforme
[CSB2.11] Captação de água sem outorga	Não Conforme

Estação Elevatória de Água Tratada

Novo Item Fiscalizado 15.506 - BOOSTER MORADA DA BARONESA (Amparo)

BOOSTER MORADA DA BARONESA

BOOSTER MORADA DA BARONESA - AMPARO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [BOOSTER MORADA DA BARONESA - AMPARO](#)

Fiscalizado	Booster Morada da Baronesa
Data de início da fiscalização	10/06/2026
Data de término da fiscalização	10/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista externa da área do booster

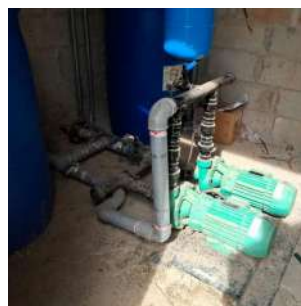


Foto 2 - Vista do interior da casa de bombas




Foto 3 - Painel de comando e controle

Novo Item Fiscalizado 15.512 - EEAT MENEGUIM (Amparo)

EEAT MENEGUIM

EEAT MENEGUIM - AMPARO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [EEAT MENEGUIM - AMPARO](#)

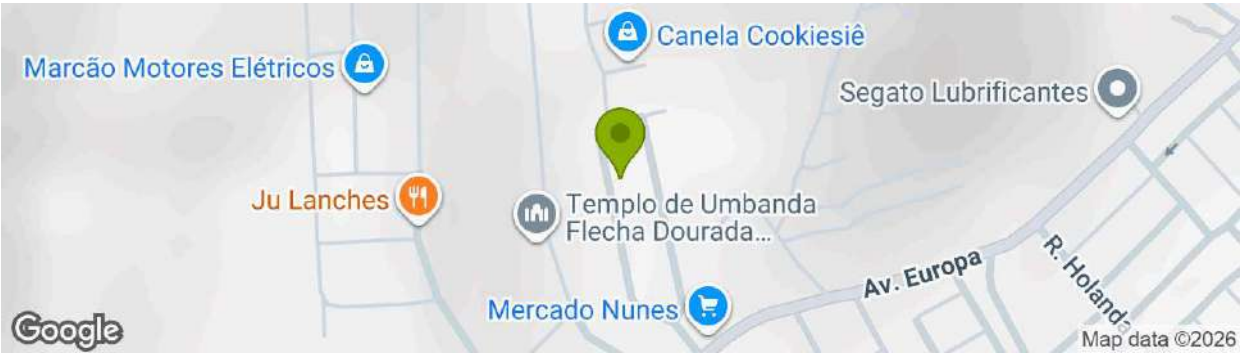

Endereço: R. José Barassa-Bépe, 232 - Jardim Silmara, Amparo - SP, 13905-330, Brasil. nº 232.
. CEP: 13905-330 / Cidade: Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.710943, long=-46.7913117, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Meneguim
Data de início da fiscalização	10/06/2026
Data de término da fiscalização	10/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista externa do reservatório de recalque e estação elevatória de água Meneguim



Foto 2 - Vista externa da casa de bombas



Foto 3 - Vista do interior da casa de bombas



Foto 4 - Pannel de comando e controle



Foto 5 - Cercamento e limpeza da área



Foto 6 - Placa de identificação

Reservatórios

Novo Item Fiscalizado 15.505 - RES. MORADA DA BARONESA (Amparo)

RES. MORADA DA BARONESA

RESERVATÓRIO MORADA DA BARONESA - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO MORADA DA BARONESA - AMPARO](#)

Fiscalizado	Reservatório Morada da Baronesa
Data de início da fiscalização	10/06/2026
Data de término da fiscalização	10/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

Capacidade: 400 m3.
Abastece o residencial
Morada da Baronesa
em implantação.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório Morada da Baronesa



Foto 2 - Base do reservatório



Foto 3 - Cercamento da área



Foto 4 - Escada de acesso e guarda-corpo



Foto 5 - Medição de nível (mangueira)



Foto 6 - Vista da área do reservatório e booster Morada da Baronesa



Foto 7 - Tampa de proteção fechada

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tubo extravasor

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Realizar a poda da árvore em cima da cobertura, pois pode comprometer a estrutura do reservatório.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Vista da cobertura com galhos da árvore



Foto 2 - Vista da cobertura com galhos da árvore


Novo Item Fiscalizado 15.507 - RES. PREBÉLI (Amparo)

RES. PREBÉLI

RESERVATÓRIO PREBÉLI - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO PREBÉLI - AMPARO](#)

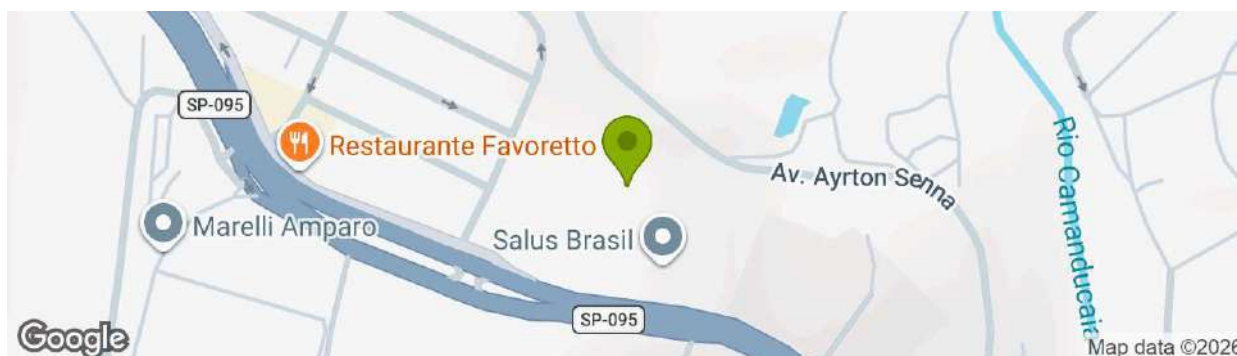

Endereço: SP-095, 46 - Jardim Sao Dimas, Amparo - SP, 13904-800, Brasil. nº 201. . CEP: 13904-800 / Bairro: Jardim Sao Dimas / Cidade: Amparo, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.7150389, long=-46.8106104, accuracy=13.653

Fiscalizado

Reservatório Prebéli

Data de início da fiscalização

17/06/2026

Data de término da fiscalização

18/06/2026

Observações Gerais

Fiscalização apenas com drone. Não foi possível visitar o local no dia 10/06, devido ausência de acesso.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista da área do reservatório Prebéli



Foto 2 - Vista superior do reservatório Prebéli

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

Substituir as tampas de proteção danificadas e instalar tampa de proteção na tubulação de entrada na cobertura do reservatório de modo a impedir a entrada de água pluvial, insetos e pequenos animais.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampas de inspeção danificadas



Foto 2 - Tampas de inspeção danificadas



Foto 3 - Entrada de tubulação aberta na cobertura do reservatório



Foto 4 - Tampa de inspeção com aberturas

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Realizar a roçagem e limpeza da área.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Vista superior da área do reservatório

Novo Item Fiscalizado 15.509 - RES. MENEGUIM (Amparo)

RES. MENEGUIM

RESERVATÓRIO MENEQUIM - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO MENEQUIM - AMPARO](#)



Endereço: R. Francisco Luzia Neto, 52 - Jardim Silmara, Amparo - SP, 13905-100, Brasil. nº 52.
. CEP: 13905-100 / Cidade: Amparo, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório Meneguim
Data de início da fiscalização	10/06/2026
Data de término da fiscalização	10/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações	Capacidade 30 m3. Abastece o bairro Meneguim.
----------------------	---

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista externa da área do reservatório Meneguim



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Reservatório Meneguim



Foto 4 - Tubo de medição de nível (mangueira)



Foto 5 - Escada de acesso e guarda-corpo



Foto 6 - Cercamento da área



Foto 7 - Escada de acesso e guarda-corpo



Foto 8 - Vista da área do reservatório Meneguim



Foto 9 - Vista superior da cobertura do reservatório Meneguim



Foto 10 - Tampa de inspeção fechada



Foto 11 - Respiro e ventilação

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Realizar roçagem da área.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Vista 1 do interior da área do reservatório



Foto 2 - Vista 2 do interior da área do reservatório



Foto 3 - Vista 3 do interior da área do reservatório


Novo Item Fiscalizado 15.606 - RES. SEABRA (Amparo)

RES. SEABRA

RESERVATÓRIO SEABRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO SEABRA](#)

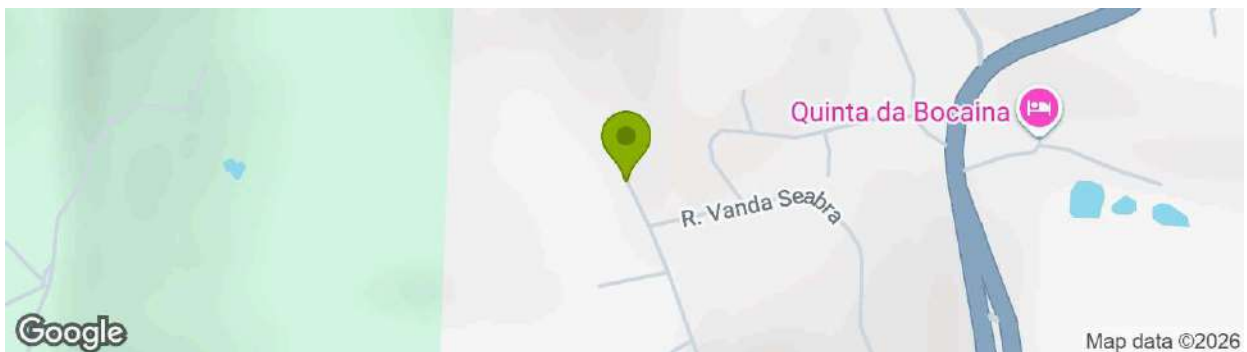

Endereço: R. Luís Mantovani, 147 - Jardim Primavera, Amparo - SP, 13902-762, Brasil. nº 147. .
CEP: 13902-762 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737487, long=-47.3189427, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Seabra
Data de início da fiscalização	17/06/2026
Data de término da fiscalização	17/06/2026
Observações Gerais	Fiscalização apenas com drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área do reservatório Seabra



Foto 2 - Vista superior do cercamento da área



Foto 3 - Reservatório Seabra



Foto 4 - Vista superior da cobertura

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.2] Observações

Instalar a placa de identificação em local apropriado.

Fotos de RES6.2




Foto 1 - Placa de identificação no solo

RES. QUINTAS DE SANTIAGO

RES. QUINTAS DE SANTIAGO - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. QUINTAS DE SANTIAGO - AMPARO](#)

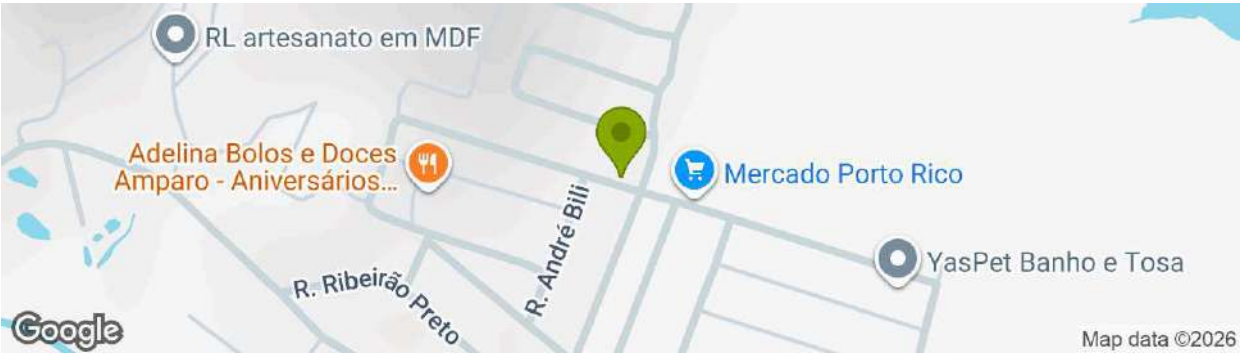

Endereço: R. Profa. Doná Nini, 249 - Res. Santa Maria Amparo, Amparo - SP, 13905-766, Brasil.
nº 249. . **CEP:** 13905-766 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374445, long=-47.3188861, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Quintas de Santiago
Data de início da fiscalização	17/06/2026
Data de término da fiscalização	17/06/2026
Observações Gerais	Fiscalização apenas com drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área



Foto 2 - Vista superior da cobertura do reservatório Quintas de Santiago



Foto 3 - Vista superior do reservatório Quintas de Santiago



Foto 4 - Vista lateral do reservatório Quintas de Santiago



Foto 5 - Tubo extravasor



Foto 6 - Captor do SPDA

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

NBR12.217 - 5.14.1 "O reservatório deve possuir ventilação para entrada e saída de ar, feita por dutos protegidos com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira."

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Vista superior do reservatório



Foto 2 - Tubulação de ventilação, sem proteção


Novo Item Fiscalizado 15.604 - RES. ATÍLIO MAZZINI ELEVADO (Amparo)

RES. ATÍLIO MAZZINI ELEVADO

RESERVATÓRIO ATÍLIO MAZZINI ELEVADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ATÍLIO MAZZINI ELEVADO](#)

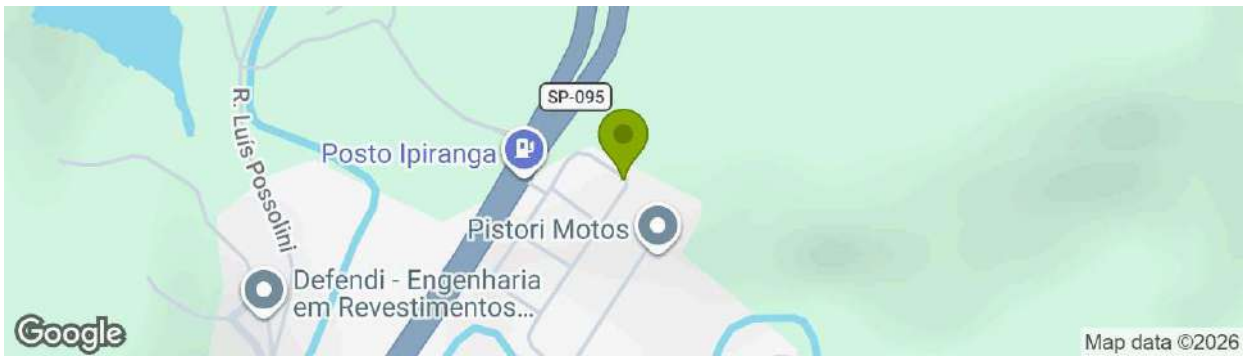

Endereço: R. Carlos Afonso Pedroso, 15 - Jardim Bandeirantes (Arcadas), Amparo - SP, 13907-062, Brasil. nº 15. . **CEP:** 13907-062 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.845735549926758, long=-46.7692985534668, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Atílio Mazzini elevado
Data de início da fiscalização	17/06/2026
Data de término da fiscalização	17/06/2026
Observações Gerais	Fiscalização apenas com drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista da área do reservatório Atílio Mazzini elevado



Foto 2 - Vista lateral do reservatório Atílio Mazzini elevado



Foto 3 - Vista da cobertura do reservatório Atílio Mazzini elevado



Foto 4 - Tampa de inspeção fechada

[RES6.1] Observações

[RES6.1] A área não está devidamente cercada apontada no

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Ausência do portão de acesso


Novo Item Fiscalizado 15.603 - RES. PANORAMA TROPICAL (Amparo)

RES. PANORAMA TROPICAL

RESERVATÓRIO PANORAMA TROPICAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO PANORAMA TROPICAL](#)

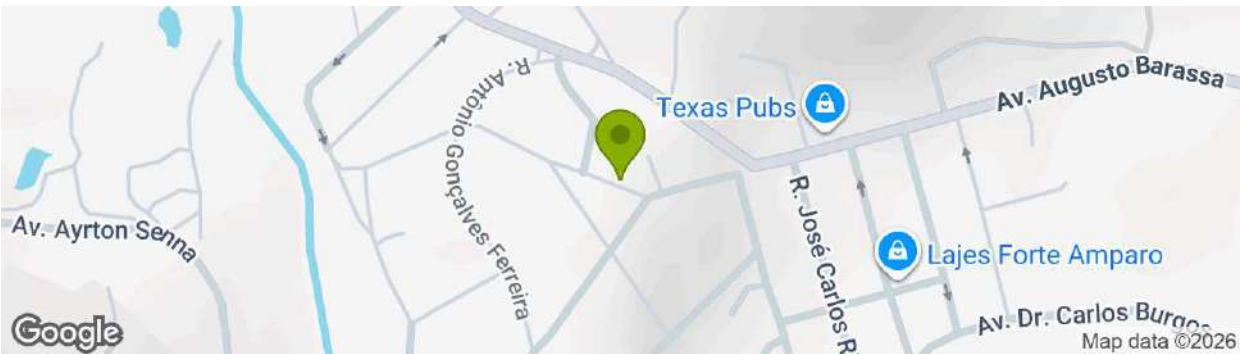

Endereço: R. Michel Elias Hariz, 115 - Lot. Panorama Tropical, Amparo - SP, 13905-480, Brasil.
nº 115. . **CEP:** 13905-480 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.845735549926758, long=-46.7692985534668,
accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatórios Panorama Tropical
Data de início da fiscalização	17/06/2026
Data de término da fiscalização	17/06/2026
Observações Gerais	Fiscalização apenas com drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista da área dos reservatórios
Panorama Tropical



Foto 2 - Vista superior dos reservatórios
Panorama Tropical



Foto 3 - Vista superior da cobertura do
reservatório Panorama Tropical I



Foto 4 - Vista superior da cobertura do
reservatório Panorama Tropical II

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Avaliar as imagens do drone dos pontos de oxidação no reservatório I (antigo) e tomar as providências necessárias.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Pontos de oxidação na lateral do
reservatório



Foto 2 - Vista superior da cobertura do
reservatório

Novo Item Fiscalizado 15.601 - RES. JARDIM ITÁLIA (Amparo)

RES. JARDIM ITÁLIA

RES. JARDIM ITÁLIA - AMPARO



Endereço: R. Francisco de Assis Prado, 225 - Jardim Sao Roberto, Amparo - SP, 13901-130, Brasil. nº 225. . **CEP:** 13901-130 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.845735549926758, long=-46.7692985534668, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatórios Jardim Itália (retangular e circular)
Data de início da fiscalização	17/06/2026
Data de término da fiscalização	17/06/2026
Observações Gerais	Fiscalização apenas com drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista da área dos reservatórios Jardim Itália (circular e retangular)



Foto 2 - Vista superior do reservatório Jardim Itália (circular)



Foto 3 - Tampa de inspeção do reservatório Jardim Itália (circular)



Foto 4 - Vista superior do reservatório Jardim Itália (retangular)



Foto 5 - Tampa de inspeção do reservatório Jardim Itália (retangular)



Foto 6 - Vista superior dos reservatórios Jardim Itália (circular e retangular)

[RES6.1] Observações

[RES6.1] A área não está devidamente cercada apontada no Relatório 207/2025.

[RES6.11] Observações

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível apontada no Relatório 207/2025.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

NBR12.217 - 5.14.1 "O reservatório deve possuir ventilação para entrada e saída de ar, feita por dutos protegidos com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira."

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Vista superior do reservatório Jardim Itália (circular)



Foto 2 - Vista superior do reservatório Jardim Itália (quadrado)



Foto 3 - Tubulação de ventilação, sem proteção



Foto 4 - Tubulação de ventilação, sem proteção



Foto 5 - Tubo extravasor

[RES6.3] Observações

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes apontada no Relatório 207/2025.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Efetuar novamente a roçagem e limpeza da área.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Vista superior da área dos reservatórios Jardim Itália

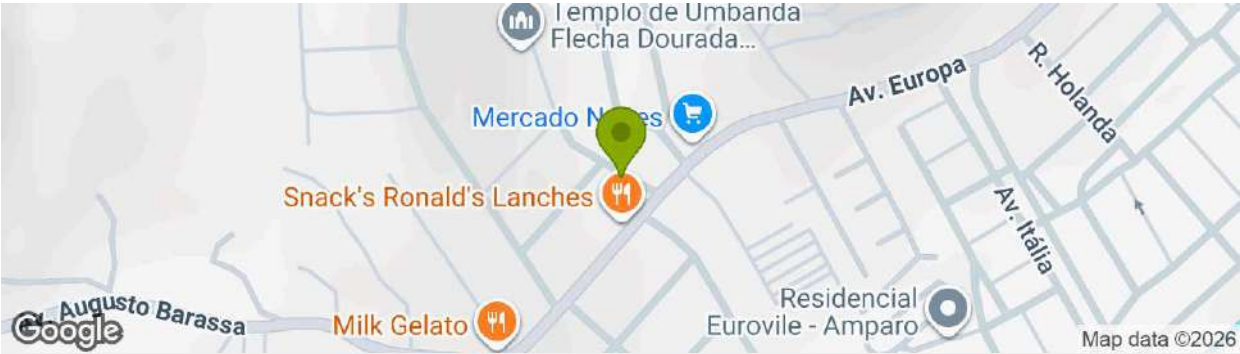


Foto 2 - Reservatório Jardim Itália (circular)

Novo Item Fiscalizado 15.511 - RES. DE RECALQUE MENEGUIM (Amparo)

RES. DE RECALQUE MENEGUIM

RESERVATÓRIO DE RECALQUE MENEGUIM - AMPARO



Endereço: R. Dr. Geraldo Godói de Burgos, 39 - Jardim Silmara, Amparo - SP, 13905-290, Brasil. nº 39. . CEP: 13905-290 / Cidade: Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7124987, long=-46.7908316, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório de recalque Meneguim
Data de início da fiscalização	10/06/2026
Data de término da fiscalização	10/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações Capacidade 15 m3

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório de recalque Meneguim



Foto 2 - Base do reservatório



Foto 3 - Guarda-corpo na cobertura



Foto 4 - Vista externa do reservatório de recalque e poço Meneguim



Foto 5 - Vista geral da área do reservatório e elevatória



Foto 6 - Vista da cobertura do reservatório



Foto 7 - Vista superior do cercamento da área

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

NBR12.217 - 5.14.1 "O reservatório deve possuir ventilação para entrada e saída de ar, feita por dutos protegidos com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira."

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Vista superior da tubulação de ventilação



Foto 2 - Tubulação de ventilação, sem proteção



Foto 3 - Tubulação de ventilação, sem proteção



Foto 4 - Tubo extravasor


Novo Item Fiscalizado 15.602 - RES. RECALQUE CHÁCARA DAS ÁGUAS (Amparo)

RES. RECALQUE CHÁCARA DAS ÁGUAS

RES. RECALQUE CHÁCARA DAS ÁGUAS - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. RECALQUE CHÁCARA DAS ÁGUAS - AMPARO](#)

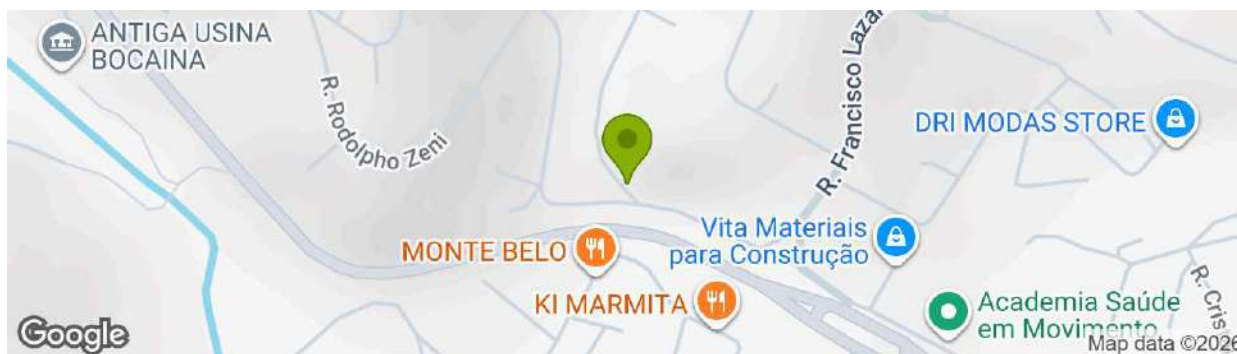

Endereço: R. Orlando Bellagamba Orlandi, 905 - Jardim Serra das Estancias, Amparo - SP, 13902-861, Brasil. nº 905. . CEP: 13902-861 / Cidade: Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.845735549926758, long=-46.7692985534668, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório recalque Chácara das Águas
Data de início da fiscalização	17/06/2026
Data de término da fiscalização	17/06/2026
Observações Gerais	Fiscalização apenas com drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório de recalque
Chácara das Águas



Foto 2 - Vista superior do reservatório de recalque
Chácara das Águas



Foto 3 - Tampa de inspeção fechada



Foto 4 - Escada de acesso e guarda-corpo na
cobertura do reservatório


Novo Item Fiscalizado 15.613 - RES. RECALQUE SERRA DAS ESTÂNCIAS (Amparo)

RES. RECALQUE SERRA DAS ESTÂNCIAS

RES. RECALQUE SERRA DAS ESTÂNCIAS - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. RECALQUE SERRA DAS ESTÂNCIAS - AMPARO](#)

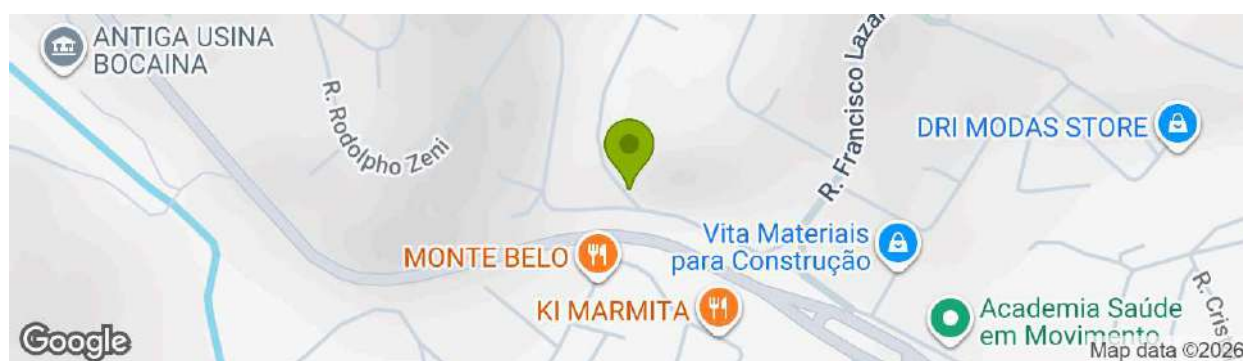

Endereço: R. Orlando Bellagamba Orlandi, 905 - Jardim Serra das Estancias, Amparo - SP, 13902-861, Brasil. nº 905. . CEP: 13902-861 / Cidade: Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7372001, long=-47.3189978, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatorio recalque Serra das Estâncias
Data de início da fiscalização	17/06/2026
Data de término da fiscalização	17/06/2026

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista da área dos reservatórios de recalque Serra das Estâncias e Chácara das Águas



Foto 2 - Vista superior do reservatório de recalque Serra das Estâncias



Foto 3 - Tampa de inspeção fechada



Foto 4 - Vista superior da área dos reservatórios de recalque Serra das Estâncias e Chácara das Águas

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

NBR12.217 - 5.14.1 "O reservatório deve possuir ventilação para entrada e saída de ar, feita por dutos protegidos com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira."

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Vista superior da cobertura do reservatório de recalque Serra das Estâncias

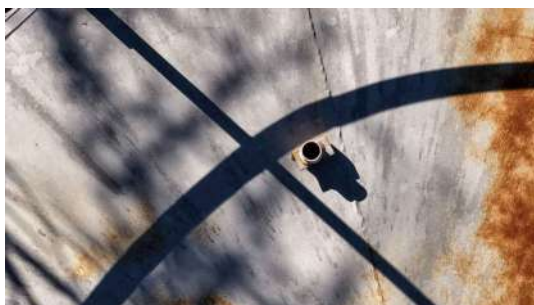


Foto 2 - Tubulação de ventilação, sem tela de proteção

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Substituir o respiro danificado e providenciar a manutenção na cobertura nas partes oxidadas.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Vista superior da cobertura do reservatório de recalque Serra das Estâncias



Foto 2 - Respiro e ventilação danificados

Estação Elevatória de Esgoto Tratado


Novo Item Fiscalizado 15.508 - EEEB VALE VERDE I (Amparo)

EEEB VALE VERDE I

EEEB VALE VERDE I - AMPARO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB VALE VERDE I - AMPARO](#)

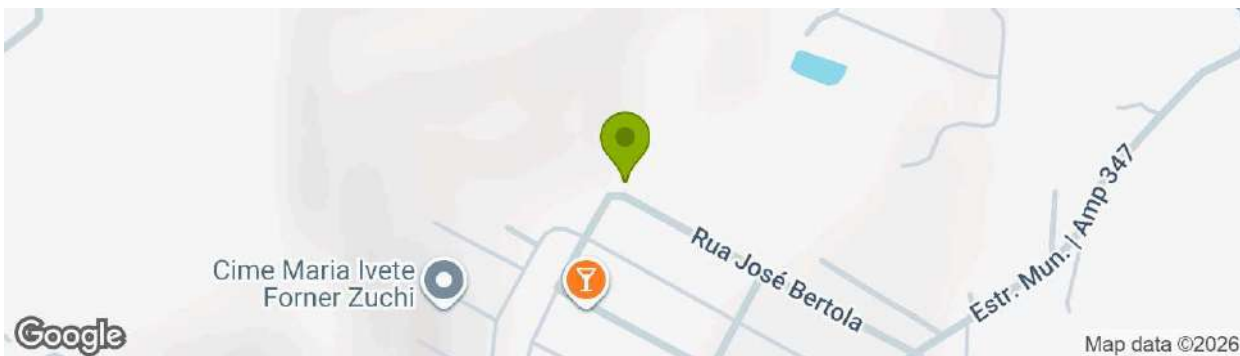

Endereço: R. Romualdo Marson, 384 - Arcadas, Amparo - SP, 13904-805, Brasil. nº 384. . CEP: 13904-805 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.72357, long=-46.8101255, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB Vale Verde I
Data de início da fiscalização	10/06/2026
Data de término da fiscalização	10/06/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Observações

A operação foi iniciada há 10 dias.

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista externa da estação elevatória de esgoto Vale Verde I



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Cercamento da área e limpeza da área



Foto 4 - Vista interna da estação elevatória de esgoto Vale Verde I



Foto 6 - Barrilete



Foto 5 - Poço de sucção, contendo as bombas submersíveis e cesto para coleta de resíduos



Foto 7 - Pannel de comando e controle


Novo Item Fiscalizado 15.510 - EEEB VALE VERDE III (Amparo)

EEEB VALE VERDE III

EEEB VALE VERDE III - AMPARO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB VALE VERDE III - AMPARO](#)

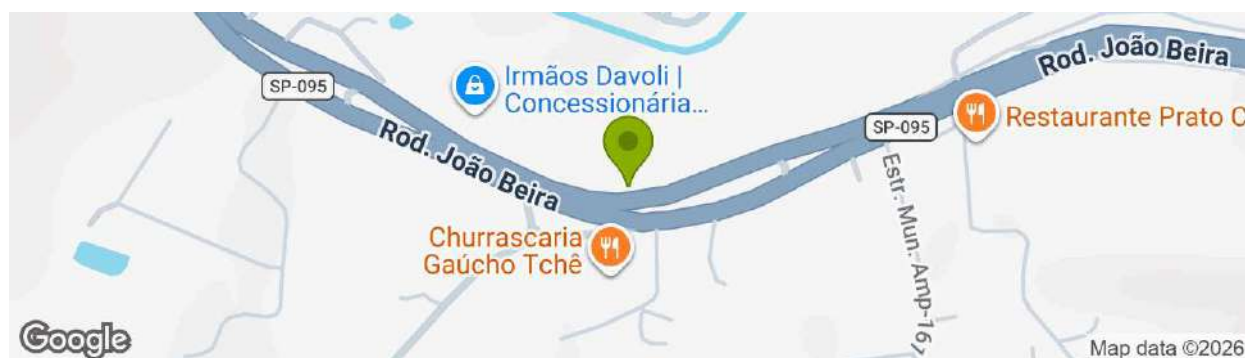

Endereço: SP-095, 2630 - Jardim Juliana, Amparo - SP, 13904-452, Brasil. nº 2630. . **CEP:** 13904-452 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7208401, long=-46.8019579, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB Vale Verde III
--------------------	---------------------

Data de início da fiscalização	10/06/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	10/06/2026
--	------------

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista externa da estação elevatória de esgoto Vale Verde III



Foto 2 - Painel de Comando e Controle



Foto 3 - Vista interna da estação elevatória de esgoto Vale Verde III



Foto 4 - Cercamento da área



Foto 5 - Vista do acúmulo de esgoto no barrilete e poço de sucção

[EEE7.6] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

Não Conforme

[EEE7.5] Observações

Na entrada da elevatória, deve-se ter instalado dispositivo para remoção de sólidos grosseiros, por meio de grade, cesto, peneira ou triturador.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE7.12] Observações

Aparentemente não estava em operação, o barrile e poço de sucção estavam cheios de esgoto. A equipe de manutenção do SAAE foi acionada no momento da fiscalização. Necessário colocar a estação em operação instalar tampa de proteção ou guarda-corpo adequado no poço de sucção.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Barrilete com acúmulo de esgoto



Foto 2 - Poço de sucção aberto

—
LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5107

(editado 9 vezes - última modificação: 22/06/2026 16:20:12)

É base de:

[Auto de Notificação 244/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

Memorando 647/2026 - Relatório de Fiscalização Amparo

Ofício 1.541/2026 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 466/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

22/06/2026 14:57:34 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 15.606..**

22/06/2026 15:04:45 Ludimila Turetta D2 emitiu o **Auto de Notificação 244/2026** a partir deste documento.

22/06/2026 16:21:41 Ludimila Turetta D2 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 282/2026** com o certificado **LUDIMILA TURETTA CPF 096.XXX.XXX-77** conforme **MP nº 2.200/2001**.

Tramitação 1- 282/2026

22/06/2026 16:22
(Encaminhado)

Ludimila T. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Vanessa Naccarato Piffer - DTO

Para providências.

—
LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação
(19) 3471-5107

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

22/06/2026 16:22:27 E-mail para vanessa@arespcj.com.br E-mail entregue, clicado (2) ⇐