



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
859.617.827.426.284.901

Arespcj

CC

Município

Limeira

· 19 3404-9611

CNPJ 45.132.495/0001-40

D4

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

29/06/2026 11:17

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

RESÍDUOS

Objeto: [Fiscalização Programada](#)

Objeto: [RESÍDUOS](#)



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA PRESTADOR: Prefeitura de Limeira Fiscalização das Condições Gerais da Prestação dos Serviços Americana, julho de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADORES

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Limeira

Prefeito: Murilo Berbert Avigo Félix

Endereço: Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 - Centro, Limeira - SP, 13481-900

Telefone: (19) 3404-9605

E-mail: murilo.felix@limeira.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei de Ratificação nº 5.157/2013

1.2 PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Responsável legal: Celso José Gonçalves

Cargo: Secretário de Obras e Serviços Públicos

Endereço: Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 - Centro, Limeira - SP, 13481-900

E-mail: celso.goncalves@limeira.sp.gov.br

Telefone: (19) 3404-9753

1.3 PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento

Responsável legal: Fabio Luccas Rosa Junior

Cargo: Secretário de Meio Ambiente e Saneamento

Endereço: Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 - Centro, Limeira - SP, 13481-900

E-mail: fabio.rosa@limeira.sp.gov.br

Telefone: (19) 3404-9753

2. EQUIPE TÉCNICA QUE CONDUZIU A FISCALIZAÇÃO

2.1 ARES-PCJ

Fabricio Lopes de Bastos – Analista de Regulação e Fiscalização

Janaina Albuquerque Alves – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE LIMPEZA URBANA

Isabela Giacon Pitton – Assessor de Assuntos Estratégicos da Divisão de Resíduos Sólidos

Lieger Rodrigo Cassamasso – Assessor Especial em Gestão Pública

3. FISCALIZAÇÃO

No dia 17 de junho de 2026, foram realizadas inspeções de campo nos sistemas de manejo de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana para fiscalização das condições gerais da prestação dos serviços, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 370, de 21/12/2020.

Os formulários da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. CONSTATAÇÕES

Ecoponto Águas da Serra:

O local, situado no bairro Jardim Águas da Serra, é destinado ao recebimento de materiais recicláveis, resíduos volumosos, resíduos da construção civil (RCC) e resíduos verdes.

Foi verificado que o local apresenta boa organização, com áreas adequadas destinadas ao recebimento dos materiais. Constatou-se a presença de uma quantidade considerável de recicláveis; contudo, estes se encontram devidamente organizados e acondicionados em bags, não demandando intervenções adicionais no momento.

Observou-se que o local dispõe de controle de entrada de materiais, realizado por meio de pessoal responsável, que efetua o registro de documento, placa do veículo e identificação do bairro de origem dos resíduos. Tal procedimento é relevante, pois contribui para um controle mais efetivo do fluxo de materiais recebidos e para a rastreabilidade das informações.

Observa-se a presença de rejeitos acumulados na área, indicando a necessidade de aprimoramento no acondicionamento e na organização dos materiais dispostos, de modo a evitar o espalhamento dos resíduos e manter condições adequadas de operação e limpeza do local.

Observa-se que a identificação da área encontra-se inadequada, uma vez que as informações disponíveis apresentam desgaste, comprometendo a visualização do horário de funcionamento e dos materiais recebidos.

Ecoponto Jardim Kelly

O local, situado no bairro Jardim Kelly, é destinado ao recebimento de materiais recicláveis, resíduos volumosos, resíduos da construção civil (RCC) e resíduos verdes.

Verificou-se que o local apresenta boa organização, com áreas adequadas para recebimento dos materiais e recicláveis devidamente acondicionados, não demandando intervenções no momento. Constatou-se, ainda, a existência de controle de entrada, com registro de informações, contribuindo para o monitoramento do fluxo e a rastreabilidade dos resíduos. Identificou-se o acúmulo de papelão em um ponto específico da área, em quantidade elevada, permanecendo exposto às intempéries, o que pode comprometer a qualidade do material, dificultar sua destinação adequada e ocasionar o espalhamento de resíduos, indicando a necessidade de melhor acondicionamento e organização no local.

Verifica-se que a identificação da área encontra-se inadequada, uma vez que as informações disponíveis apresentam desgaste, comprometendo a visualização do horário de funcionamento e dos materiais recebidos.

Ecoponto Campo Belo

O local, situado no bairro Jardim Res. Santana Paroli Peccinini II, é destinado ao recebimento de materiais recicláveis, resíduos volumosos, resíduos da construção civil (RCC) e resíduos verdes.

Observou-se que o local dispõe de controle de entrada de materiais, realizado por meio de pessoal responsável, que efetua o registro de documento, placa do veículo e identificação do bairro de origem dos resíduos. Tal procedimento é relevante, pois contribui para um controle mais efetivo do fluxo de materiais recebidos e para a rastreabilidade das informações.

Verificou-se que a área apresenta organização quanto à recepção dos resíduos, não sendo observado acúmulo de RCC, resíduos verdes e volumosos. Contudo, constatou-se a presença de quantidade elevada de resíduos recicláveis, muitos dispostos diretamente no solo e/ou em áreas sem cobertura, sem o devido acondicionamento em bags, o que pode favorecer o acúmulo de água pluvial e espalhamento dos materiais. Destaca-se, ainda, o acúmulo de papelão exposto às intempéries, condição que pode comprometer sua qualidade e dificultar a destinação adequada.

Adicionalmente, verifica-se que a identificação da área encontra-se inadequada, em razão do desgaste das informações disponíveis, comprometendo a visualização do horário de funcionamento e dos materiais recebidos.

Observações gerais dos ecopontos

Conforme relatório anterior, verificou-se que parte dos materiais recicláveis armazenados no ecoponto é proveniente de catadores da região, que utilizam o local para acúmulo temporário de resíduos. Tal prática, embora relacionada à atividade de coleta informal, tem contribuído para o aumento do volume estocado e para a ocupação significativa da área operacional.

Recomenda-se que o Município estabeleça diretrizes claras quanto à utilização do espaço por terceiros, com definição de critérios, prazos para permanência dos materiais e procedimentos de controle, de modo a evitar acúmulo excessivo e garantir que a finalidade principal do ecoponto não seja comprometida.

Verifica-se avanço na organização operacional dos ecopontos, especialmente quanto à atuação das equipes responsáveis pela recepção e controle dos materiais. Contudo, no caso do Ecoponto Campo Belo, observa-se que a gestão dos resíduos recicláveis ainda apresenta fragilidades, com acúmulo excessivo de materiais, indicando necessidade de maior rotatividade na destinação dos recicláveis, de modo a evitar a formação de grandes volumes estocados, reduzir o tempo de permanência dos materiais no local e melhorar sua destinação.

Aterro de resíduos verdes

O local está situado na mesma área do aterro sanitário e é destinado à recepção de resíduos verdes provenientes dos ecopontos e da limpeza urbana. No local, é realizada triagem operacional para segregação de materiais indevidos, com a retirada de resíduos que não se enquadram como resíduos verdes, os quais

são destinados ao aterro sanitário. Os resíduos verdes são dispostos na área e posteriormente submetidos à compactação por meio de equipamento mecanizado, para fins de redução de volume e manejo adequado.

Aterro sanitário

O aterro sanitário está localizado em área rural, na Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, nº 179, possuindo Licença de Operação (LO) nº 42008581, válida até 30/03/2028.

No local, verificou-se a existência de duas balanças destinadas à pesagem dos resíduos recebidos, com controle por meio de registros de notas de pesagem. As balanças passam por inspeção e calibração anual.

Na área já finalizada, constatou-se a adequação da inclinação dos taludes, bem como a presença e bom funcionamento dos sistemas de drenagem, contribuindo para a estabilidade do maciço. As canaletas de drenagem encontravam-se limpas e desobstruídas.

Na frente de serviço, observou-se ampla área de disposição de resíduos em função das chuvas ocorridas nos dias anteriores, o que dificultou o acesso de máquinas e o recobrimento adequado dos resíduos. Verificou-se a execução de serviços de alteamento e conformação de taludes, com posterior implantação de gramíneas, contribuindo para a estabilização das áreas e melhoria dos sistemas de drenagem.

As lagoas de estabilização apresentavam níveis operacionais adequados, com o ponto de coleta de efluentes desobstruído e de fácil acesso.

Por fim, foi observada a presença significativa de aves no local, indicando a necessidade de adoção de medidas de controle para mitigação da atração desses animais na área do aterro.

5. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 670 de 10/12/2025.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**


Não Conformidades

Subsistema	Código NC	Descricao_NC	Prazo para solução
Ecoponto Jardim Kelly	PEV-4.4	Não manter identificação adequada da área com horário de funcionamento e materiais recebidos	Em até 90 dias
Ecoponto Jardim Kelly	PEV-4.8	Não evitar o acúmulo excessivo de material na área	Em até 30 dias
Ecoponto Campo Belo	PEV-4.1	Não manter condições adequadas de limpeza na área	Imediato
Ecoponto Campo Belo	PEV-4.4	Não manter identificação adequada da área com horário de funcionamento e materiais recebidos	Em até 90 dias
Ecoponto Campo Belo	PEV-4.8	Não evitar o acúmulo excessivo de material na área	Em até 30 dias
Ecoponto Águas da Serra	PEV-4.1	Não manter condições adequadas de limpeza na área	Imediato
Ecoponto Águas da Serra	PEV-4.4	Não manter identificação adequada da área com horário de funcionamento e materiais recebidos	Em até 90 dias

Novo Item Fiscalizado 15.543 - Coleta de resíduos (Limeira)

Coleta de resíduos

Coleta de Resíduos

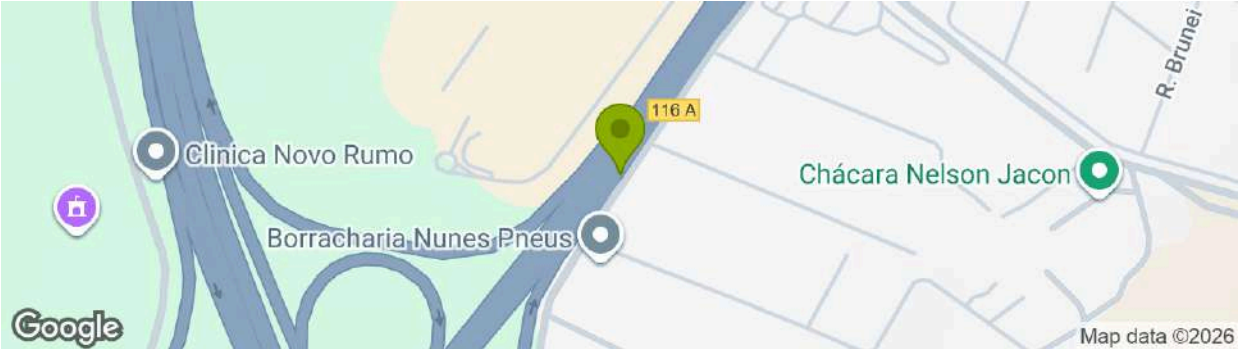

Endereço: BR-373, 7138 - Jardim Sen. Vergueiro, Limeira - SP, 13482-383, Brasil. nº 7138. .
CEP: 13482-383 / Cidade: Limeira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5827818, long=-47.4544087, accuracy=13.653

Fiscalizado	Coleta de resíduos
Data de início da fiscalização	17/06/2026
Data de término da fiscalização	17/06/2026
Observações Gerais	Verifica-se a disponibilização de coletores para apoio às atividades de coleta de resíduos.

Constatações (Coleta de Resíduos)

Fotos de [COL3.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

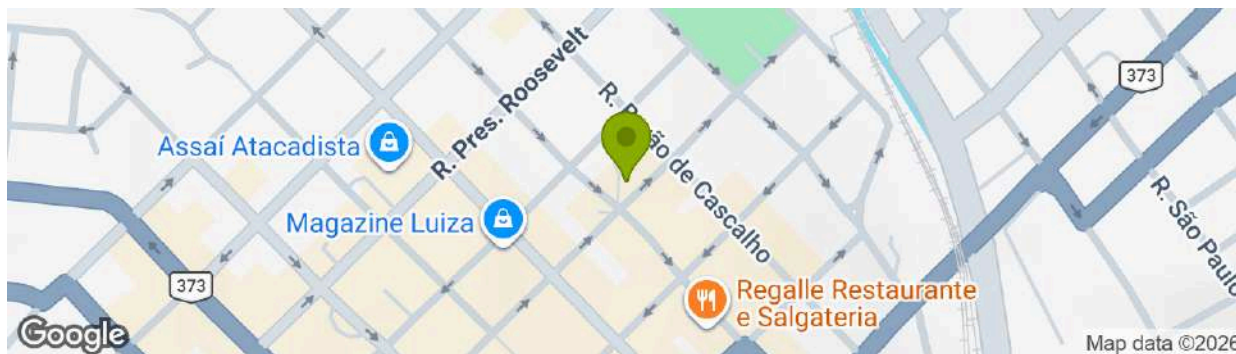


Foto 6

Novo Item Fiscalizado 15.544 - Limpeza urbana - Praça Dr. Luciano Esteves (Limeira)

Limpeza urbana - Praça Dr. Luciano Esteves

Limpeza Urbana



Endereço: R. Dr. Trajano de Barros Camargo, 9 - Centro, Limeira - SP, 13480-200, Brasil. nº 9. .
CEP: 13480-200 / Cidade: Limeira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5614997, long=-47.4016602, accuracy=13.653

Fiscalizado	Praça Dr. Luciano Esteves
-------------	---------------------------

Data de início da fiscalização	17/06/2026
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	17/06/2026
---------------------------------	------------

Observações Gerais	
--------------------	--

Constatações (Limpeza Urbana)

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

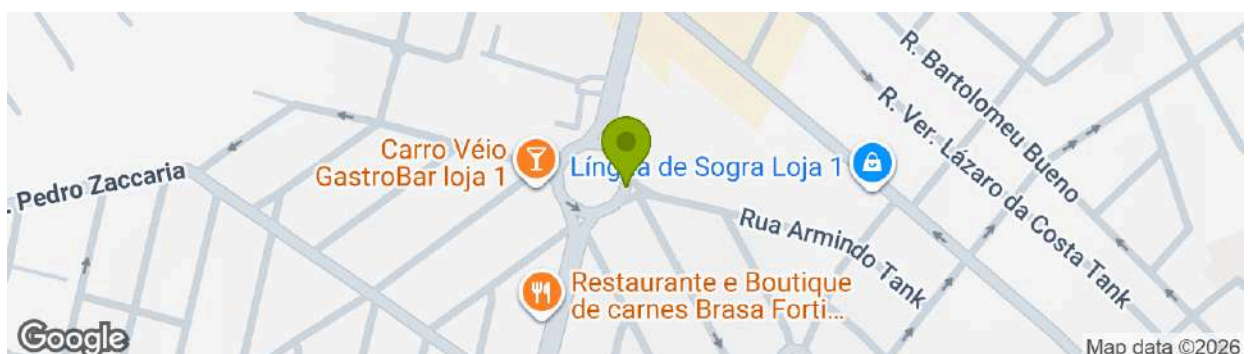


Foto 6

Novo Item Fiscalizado 15.545 - Limpeza urbana - Praça João Soares Pompeo (Limeira)

Limpeza urbana - Praça João Soares Pompeo

Limpeza Urbana



Endereço: Praça João Soares Pompêo - Vila Anita, Limeira - SP, 13484-301, Brasil. . CEP: 13484-301 / Cidade: Limeira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5561857, long=-47.4128317, accuracy=13.653

Fiscalizado	Praça João Soares Pompeo
Data de início da fiscalização	17/06/2026
Data de término da fiscalização	17/06/2026
Observações Gerais	Condição adequada de conservação e limpeza do local.

Constatações (Limpeza Urbana)

Fotos de [SLU8.0]



Foto 1

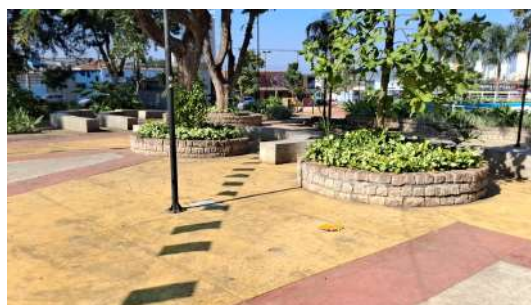


Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10

Novo Item Fiscalizado 15.546 - Ecoponto Campo Belo (Limeira)

Ecoponto Campo Belo

Ecoponto ou Pev



Endereço: Rua Sebastião Silveira Franco, 219 - Jardim Res. Santana Paroli Peccinini I, Limeira - SP, 13481-447, Brasil. nº 219. . **CEP:** 13481-447 / **Cidade:** Limeira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5999269, long=-47.389945, accuracy=13.653

Fiscalizado	Ecoponto Campo Belo
Data de início da fiscalização	17/06/2026
Data de término da fiscalização	17/06/2026
Observações Gerais	Observa-se que a área apresenta condições inadequadas de limpeza e organização, com resíduos recicláveis dispersos, acúmulo de materiais no local e identificação desgastada, comprometendo a visualização das informações.

Constatações (Ecoponto ou Pev)

Fotos de [PEV4.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

[PEV4.1] Não manter condições adequadas de limpeza na área

Não Conforme

[PEV4.1] Observações

Observa-se que a área não apresenta condições adequadas de limpeza, com presença de resíduos recicláveis dispersos, especialmente papelão, além de objetos plásticos com acúmulo de água pluvial.

Fotos de [PEV4.1]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[PEV4.4] Não manter identificação adequada da área com horário de funcionamento e materiais recebidos

Não Conforme

[PEV4.4] Observações

Observa-se que a identificação da área encontra-se inadequada, uma vez que as informações disponíveis apresentam desgaste, comprometendo a visualização do horário de funcionamento e dos materiais recebidos.

Fotos de [PEV4.4]



Foto 1

[PEV4.8] Não evitar o acúmulo excessivo de material na área

Não Conforme

[PEV4.8] Observações

Observa-se o acúmulo excessivo de materiais recicláveis na área, com resíduos dispostos diretamente no solo, incluindo volumes significativos de papelão, comprometendo a adequada organização do local.

Fotos de [PEV4.8]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Novo Item Fiscalizado 15.547 - Ecoponto Jardim Kelly (Limeira)

Ecoponto Jardim Kelly

Ecoponto ou Pev



Endereço: R. Antônio Rossi, 594 - Jardim Nova Suica, Limeira - SP, 13486-138, Brasil. nº 594. .
CEP: 13486-138 / **Cidade:** Limeira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5659691, long=-47.3832238, accuracy=13.653

Fiscalizado	Ecoponto Jardim Kelly
Data de início da fiscalização	17/06/2026
Data de término da fiscalização	17/06/2026
Observações Gerais	Observa-se que a área apresenta identificação desgastada, com prejuízo à visualização das informações, e acúmulo de papelão em ponto específico, em quantidade elevada.

Constatações (Ecoponto ou Pev)

Fotos de [PEV4.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21

[PEV4.4] Não manter identificação adequada da área com horário de funcionamento e materiais recebidos

Não Conforme

[PEV4.4] Observações

Observa-se que a identificação da área encontra-se inadequada, uma vez que as informações disponíveis apresentam desgaste, comprometendo a visualização do horário de funcionamento e dos materiais recebidos.

Fotos de [PEV4.4]



Foto 1

[PEV4.8] Não evitar o acúmulo excessivo de material na área

Não Conforme

[PEV4.8] Observações

Observa-se o acúmulo de papelão em um ponto específico da área, em quantidade elevada, permanecendo exposto às intempéries.

Fotos de [PEV4.8]



Foto 1



Foto 2

Novo Item Fiscalizado 15.548 - Ecoponto Águas da Serra (Limeira)

Ecoponto Águas da Serra

Ecoponto ou Pev



Endereço: R. Prof. Ari Pereira Souto, 390 - Jardim Res. Village, Limeira - SP, 13482-713, Brasil.
nº 390. . **CEP:** 13482-713 / **Cidade:** Limeira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.574954, long=-47.4537633, accuracy=13.653

Fiscalizado	Ecoponto Águas da Serra
Data de início da fiscalização	17/06/2026
Data de término da fiscalização	17/06/2026
Observações Gerais	Observa-se a presença de rejeitos acumulados na área e identificação desgastada, comprometendo a visualização das informações e a organização do local.

Constatações (Ecoponto ou Pev)

Fotos de [PEV4.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20

[PEV4.1] Não manter condições adequadas de limpeza na área

Não Conforme

[PEV4.1] Observações

Observa-se a presença de rejeitos acumulados na área, demandando melhor

acondicionamento para evitar o espalhamento dos resíduos.

Fotos de [PEV4.1]



Foto 1



Foto 2

[PEV4.4] Não manter identificação adequada da área com horário de funcionamento e materiais recebidos

Não Conforme

[PEV4.4] Observações

Observa-se que a identificação da área encontra-se inadequada, uma vez que as informações disponíveis apresentam desgaste, comprometendo a visualização do horário de funcionamento e dos materiais recebidos.

Fotos de [PEV4.4]

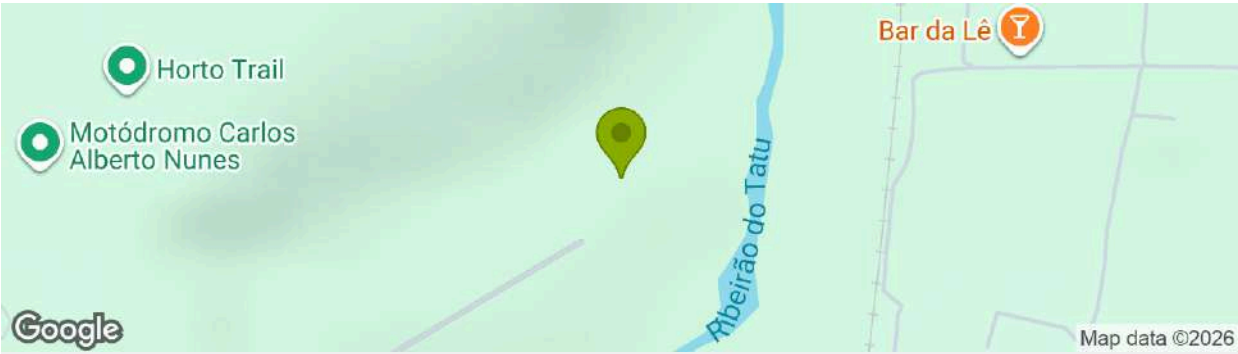


Foto 1

Novo Item Fiscalizado 15.711 - Destinação resíduos verdes (Limeira)

Destinação resíduos verdes

Destinação Final



Endereço: 9JCV+MW Limeira - SP, Brasil. . **Cidade:** Limeira, São Paulo

Fiscalizado	Destinação resíduos verdes
Data de início da fiscalização	17/06/2026
Data de término da fiscalização	17/06/2026
Observações Gerais	Local para destinação de resíduos verdes. Os resíduos verdes são dispostos na área e posteriormente submetidos à compactação por meio de equipamento mecanizado, para fins de redução de volume dos resíduos.

Constatações (Destinação Final)

Fotos de [DFI7.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11

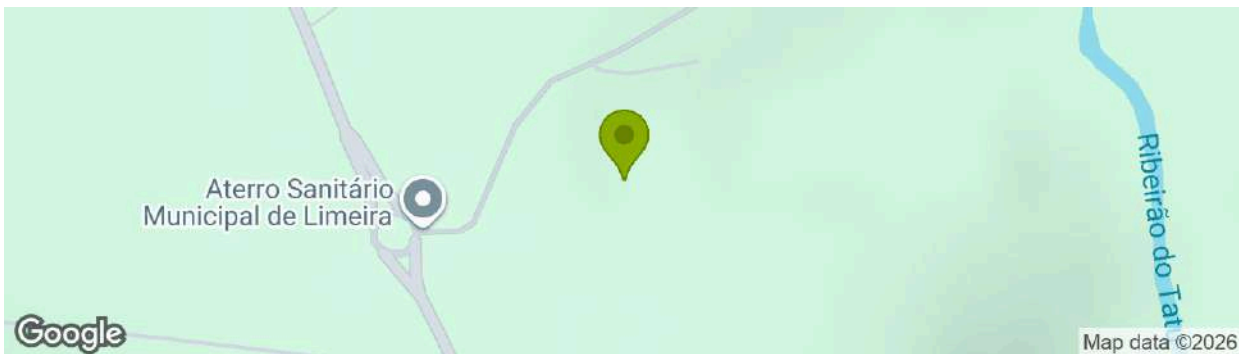


Foto 12

Novo Item Fiscalizado 15.712 - Aterro sanitário (Limeira)

Aterro sanitário

Destinação Final



Endereço: 9J8R+W2 Limeira - SP, Brasil. . **Cidade:** Limeira, São Paulo

Fiscalizado	Aterro sanitário
Data de início da fiscalização	17/06/2026
Data de término da fiscalização	17/06/2026
Observações Gerais	O local possui balanças operantes e área finalizada adequada. As chuvas prejudicaram temporariamente a operação na frente de serviço. As lagoas estão em condições adequadas, mas há necessidade de controle da presença de aves.

Constatações (Destinação Final)

[DFI7.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [DFI7.0]



Foto 1



Foto 2

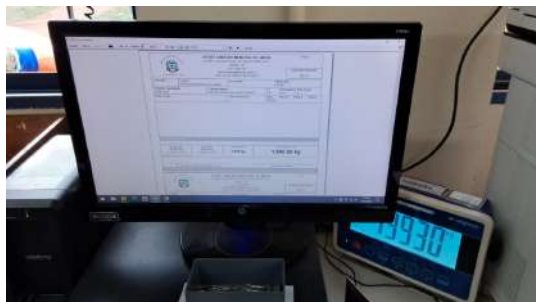


Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22

Fabício Lopes de Bastos
Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 1 vez - última modificação: 07/07/2026 08:40:48)

É base de:

[Auto de Notificação 262/2026 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 685/2026 - Aprovação de relatório de fiscalização - Limeira](#)

[Ofício 1.691/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 497/2026 - RESÍDUOS](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/07/2026 15:45:32 Fabrício Lopes de Bastos **D4** emitiu o [Auto de Notificação 262/2026](#) a partir deste documento.

07/07/2026 08:42:20 Fabrício Lopes de Bastos **D4** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 292/2026** com o certificado **FABRÍCIO LOPES DE BASTOS** CPF **013.XXX.XXX-70** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1- 292/2026

07/07/2026 08:50
(Encaminhado)

Fabrício B. **D4**

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Vanessa Naccarato Piffer - DTO, por favor encaminhar o relatório de fiscalização e Auto de Notificação para Celso José Gonçalves, Secretário de Serviços Públicos, e-mail celso.goncalves@limeira.sp.gov.br, para Renan Rossetti Corbini, Diretor de Serviço Públicos, e-mail renan.corbini@limeira.sp.gov.br, para Fabio Luccas Rosa Junior, Secretário de Meio Ambiente e Saneamento, e-mail fabio.rosa@limeira.sp.gov.br, para Tiago Bacarin Custodio, Diretor de Saneamento, e-mail tiago.custodio@limeira.sp.gov.br e para Isabela Giacon Pitton, Divisão de Resíduos Sólidos e-mail isabela.giacon@limeira.sp.gov.br

Atenciosamente,

—
Fabrício Lopes de Bastos
Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/07/2026 08:50:13 E-mail para vanessa@arespcj.com.br **E-mail entregue, clicado (2)**