



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
191.617.811.767.692.334

Ares Pcj

CC

11/06/2026 08:19

Município

Santo Antônio De Posse

· 19 3896-9004

CNPJ 45.331.196/0001-35

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
SANTO ANTÔNIO DE POSSE

PRESTADOR: DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO (PREFEITURA)

Verificação de Não Conformidades

Americana, junho de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Prefeito: José Ricardo Cortez

Endereço: Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Vila Esperança, Santo Antônio de Posse

Telefone: (19) 3896-9000

E-mail: gabinete@pmsaposse.sp.gov.br

Lei Municipal que ratifica o protocolo de intenções: Lei Municipal nº 2543, de 02/12/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Diretoria de Água e Esgoto - DAE

Responsável legal: Giovani Lucas Barbosa

Endereço: Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Vila Esperança, Santo Antônio de Posse

Telefone: (19) 3896-1213 | (19) 3896-9017

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Mariane Parra Grazina Coutinho – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Guilherme Jacobussi Lamounier - Coordenador de Gestão

3. FISCALIZAÇÃO

Em 12/05/2026, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

Tabela 1

Subsistema/Local	Código NC	Descrição NC	Prazo para solução
EEA CIDADE JARDIM	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
ETA RINCÃO	ETA-5.11	Estocagem inadequada de produtos químicos	Em até 180 dias
ETA RINCÃO	ETA-5.14	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
ETA RINCÃO	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETA RINCÃO	ETA-5.22	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO SÃO JUDAS	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO SÃO JUDAS	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM BRASÍLIA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CIDADE JARDIM	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CIDADE JARDIM	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CIDADE JARDIM	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


JARDIM BRASÍLIA

EEA CIDADE JARDIM

EEA CIDADE JARDIM - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA CIDADE JARDIM - SANTO ANTÔNIO DE POSSE](#)

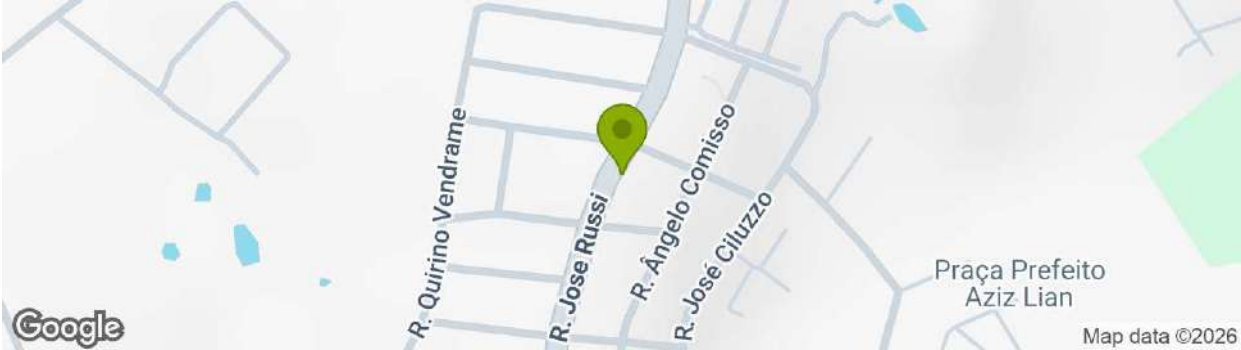

Endereço: R. Jose Russi, 634, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brazil. nº 634. . CEP: 13830-000 / Cidade: Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5958794, long=-46.9193808, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA CIDADE JARDIM
Data de início da fiscalização	12/05/2026
Data de término da fiscalização	12/05/2026
Observações Gerais	Nesta área há quatro subsistemas em operação, duas elevatórias, o reservatório elevado e um reservatório apoiado. A EEA Cidade Jardim recalca a água proveniente do Reservatório Apoiado Jardim Brasília para o Reservatório Cidade Jardim, localizado na Rua Gilmar C. Santos.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 2 - Placa de identificação afixada em local visível a partir da Rua Ricardo Vilalva.



Foto 3 - Vista geral da edificação que abriga a elevatória.



Foto 4 - Vista geral da elevatória. Há dois conjuntos moto-bomba instalados, um em funcionamento e o segundo como reserva.



Foto 5 - Painel elétrico instalado no interior da edificação.



Foto 6 - Painel elétrico instalado no interior da edificação.



Foto 7 - Extintor de incêndio instalado no interior da edificação.

[EEA4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[EEA4.9] Observações

Providenciar a manutenção ou substituição do extintor.

Fotos de [EEA4.9]



Foto 1 - Detalhe da etiqueta de controle de manutenções do extintor - fora da validade.

RESERVATÓRIO ELEVADO JARDIM BRASÍLIA

RESERVATÓRIO ELEVADO JARDIM BRASÍLIA - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO JARDIM BRASÍLIA - SANTO ANTÔNIO DE POSSE](#)



Endereço: R. Jose Russi, 634, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brazil. nº 634. . CEP: 13830-000 / Cidade: Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5959251, long=-46.9192907, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO ELEVADO JARDIM BRASÍLIA
Data de início da fiscalização	12/05/2026
Data de término da fiscalização	12/05/2026
Observações Gerais	Nesta área há quatro subsistemas em operação, o reservatório elevado, um reservatório apoiado e duas elevatórias. O Reservatório elevado possui 250m³ de capacidade e é abastecido a partir do reservatório apoiado, com auxílio da EEA Jardim Brasília..

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 2 - Placa de identificação afixada em local visível a partir da Rua Ricardo Vilalva.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Escadas de acesso ao topo do reservatório.



Foto 6 - Guarda-corpos e haste do para-raios no topo do reservatório.



Foto 7 - Detalhe do aterramento do para-raios.

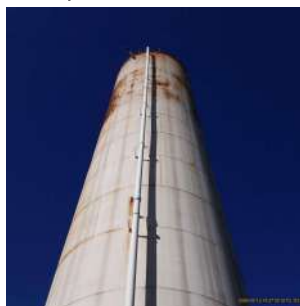


Foto 8 - Tubulação de entrada da água no reservatório. Do lado esquerdo desta tubulação é possível observar o tubo extravasador.



Foto 9 - Tubulações de saída do reservatório.

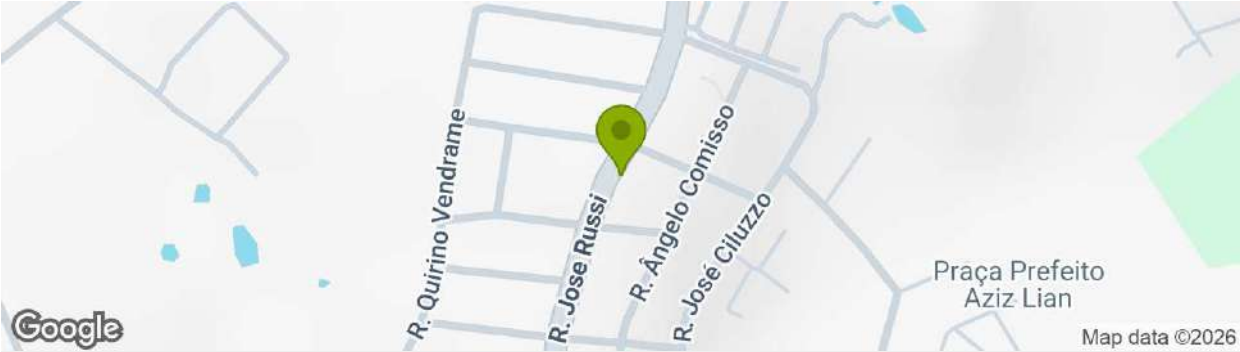


Foto 10 - Equipamento de telemetria para medição de nível.

Item Fiscalizado 15.050 - EEA JARDIM BRASÍLIA

EEA JARDIM BRASÍLIA

EEA JARDIM BRASÍLIA - SANTO ANTÔNIO DE POSSE



Endereço: R. Jose Russi, 634, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brazil. nº 634. . CEP: 13830-000 / **Cidade:** Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.595896, long=-46.9193904, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA JARDIM BRASÍLIA
Data de início da fiscalização	12/05/2026
Data de término da fiscalização	12/05/2026
Observações Gerais	Nesta área há quatro subsistemas em operação, duas elevatórias, o reservatório elevado e um reservatório apoiado. A EEA Jardim Brasília recalca a água do Reservatório Apoiado para o Reservatório Elevado.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 2 - Placa de identificação afixada em local visível a partir da Rua Ricardo Vilalva.



Foto 3 - Vista geral da edificação que abriga a elevatória.



Foto 4 - Vista geral da elevatória.



Foto 5 - Há dois conjuntos moto-bomba instalados, um em funcionamento e o segundo como reserva.



Foto 6 - Painelelétrico instalado no interior da edificação.



Foto 7 - Painelelétrico instalado no interior da edificação.

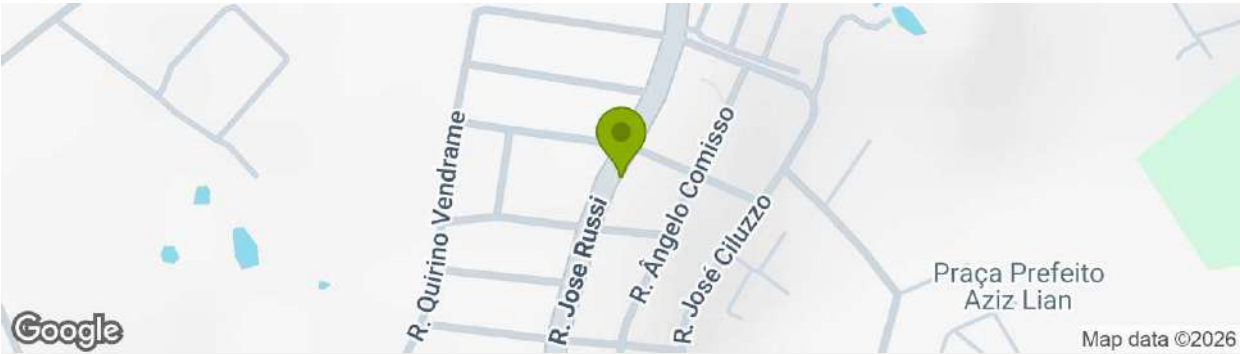


Foto 8 - Extintor de incêndio instalado no interior da edificação.

Item Fiscalizado 15.052 - RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM BRASÍLIA

RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM BRASÍLIA

RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM BRASÍLIA - SANTO ANTÔNIO DE POSSE



Endereço: R. Jose Russi, 634, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brazil. nº 634. . CEP: 13830-000 / **Cidade:** Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5958441, long=-46.9194538, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM BRASÍLIA
Data de início da fiscalização	12/05/2026
Data de término da fiscalização	12/05/2026
Observações Gerais	Nesta área há quatro subsistemas em operação, o reservatório apoiado, um reservatório elevado e duas elevatórias. O Reservatório apoiado possui 1200m³ de capacidade e é abastecido com a água que vem da ETA Saudade.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 2 - Placa de identificação afixada em local visível a partir da Rua Ricardo Vilalva.



Foto 3 - Escadas de acesso ao topo do reservatório.



Foto 5 - Tubulação de entrada de água no reservatório. À esquerda é possível observar o tubo extravasor.



Foto 4 - Base do reservatório, no centro, a tubulação de entrada de água.



Foto 6 - Tubulação de saída para a rede de distribuição.



Foto 7 - Tubulações de saída do reservatório para as elevatórias Cidade Jardim e Jardim Brasília.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES6.11] Observações

Não foi identificado medidor de nível no reservatório. Providenciar a instalação de dispositivo de medição de nível.

RINCÃO

Item Fiscalizado 15.037 - ETA RINCÃO

ETA RINCÃO

ETA RINCÃO



Endereço: CX7W+56, Santo Antônio de Posse - State of São Paulo, 13830-000, Brazil. . CEP: 13830-000 / Cidade: Santo Antônio de Posse, State of São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5871009, long=-47.0043975, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETA RINCÃO
Data de início da fiscalização	12/05/2026
Data de término da fiscalização	12/05/2026
Observações Gerais	Nesta área há três subsistemas em operação: a Estação de Tratamento de Água (ETA), uma estação elevatória de água e um reservatório elevado. Há também um poço, atualmente desativado. A ETA é do tipo compacta e passou recentemente por uma modernização, com a substituição completa de sua estrutura principal de tratamento por um novo sistema contendo todas as etapas do tratamento convencional e tratamento de lodo. Adicionalmente, foi construída uma casa de química destinada ao armazenamento dos produtos utilizados no tratamento de água. Os equipamentos da antiga ETA ainda não foram totalmente desmobilizados e removidos da área.

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] Observações

A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 2 - Vista geral da ETA.



Foto 3 - Vista geral da ETA.



Foto 4 - Calha Parshall de entrada da água bruta, onde a vazão de entrada pode ser mensurada pelo operador. Neste ponto são aplicados os produtos químicos do tratamento.



Foto 5 - Vista superior dos três floculadores mecânicos.



Foto 6 - Vista dos três floculadores mecânicos a partir do solo.



Foto 7 - Vista superior do decantador.



Foto 8 - Vista do decantador a partir do solo.



Foto 9 - Vista superior dos quatro filtros.



Foto 10 - Vista dos quatro filtros a partir do solo.



Foto 11 - Vista geral da nova sala de armazenamento de produtos químicos.

Recomenda-se a identificação do tipo de produtos armazenado em cada tanque.



Foto 12 - Vista geral da nova sala de armazenamento de produtos químicos.

Recomenda-se a identificação do tipo de produtos armazenado em cada tanque.



Foto 13 - Painel elétrico instalado no interior da sala de produtos químicos.



Foto 14 - Chuveiro de emergência instalado próximo à sala de produtos químicos.



Foto 15 - Extintor de incêndio instalado ao lado da sala de produtos químicos.



Foto 16 - Planilha de controle operacional da ETA.

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

N/A

[ETA-5.7] Observações

Há um macromedidor instalado próximo ao portão de acesso, que se encontrava inoperante no momento da inspeção. No entanto, há uma Calha

Parshall no início do tratamento, que permite a medição da vazão de entrada da água bruta. Quanto à saída de água tratada, não há qualquer tipo de medição de vazão. Esta não conformidade foi apontada no Relatório 37/2023 (Ficha nº 8.988), sendo sua baixa condicionada à instalação do macromedidor de vazão na saída da ETA.

Fotos de [ETA-5.7]



Foto 1 - Macromedidor instalado próximo ao portão de acesso, atualmente inoperante.



Foto 2 - Calha Parshall no início do tratamento, que permite a medição da vazão de água bruta.

[ETA-5.4] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

N/A

[ETA-5.4] Observações

O prestador apresentou planilha de registro de entrega de EPIs.

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETA-5.2] Observações

Há indícios de que o sistema de tratamento de lodo não está operando adequadamente. Ao observar a descarga do decantador, o volume de água direcionado ao sistema aparenta ser superior à capacidade operacional dos bags. Além disso, apenas um bag estava instalado no sistema, enquanto o

segundo encontrava-se no interior de um dos diques da casa de química. O prestador deve avaliar se o sistema atual é suficiente para receber e processar o volume de lodo gerado pelas operações da ETA, e promover as adequações necessárias para o correto tratamento e destinação do lodo.

Fotos de [ETA-5.2]



Foto 1 - Estrutura de tratamento de lodo.



Foto 2 - Detalhe da tubulação de descarga, direcionada para o cesto sem o bag.



Foto 3 - Segundo bag do sistema, localizado no interior de um dos diques de contenção da casa de química.

[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Não Conforme

[ETA-5.11] Observações

Embora haja uma nova casa de química, constatou-se a existência de tanques de produtos químicos armazenados de forma inadequada. O prestador deve adequar as condições de armazenamento, em

conformidade com as normas técnicas e os requisitos de segurança aplicáveis.

Fotos de [ETA-5.11]



Foto 1 - Tanques de produtos químicos armazenados de forma inadequada.



Foto 2 - Tanques de produtos químicos armazenados de forma inadequada.



Foto 3 - Tanques de produtos químicos armazenados de forma inadequada.

[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos

N/A

[ETA-5.21] Observações

O prestador apresentou documentos referentes à validade dos produtos químicos utilizados no tratamento: - Laudo de análise referente ao fornecimento de Hipoclorito de Sódio 10 a 12%, fabricado em 28/04/2026 - Lote H262804, válido por 6 meses. - Certificado de análise referente ao fornecimento de Policloreto de Alumínio 9-11%, fabricado em 01/05/2026 - Lote PL404401026, válido até 01/08/2026. - Laudo de análise 027286, referente ao

fornecimento de Ácido Fluossilícico, fabricado em 01/05/2026 - Lote PL420405026, com validade de 12 meses.

[ETA-5.9] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

N/A

[ETA-5.9] Observações

As análises operacionais são realizadas sobre superfície improvisada instalada em um pequeno cômodo, também utilizado como sala de descanso pelos operadores, não há pia ou lavatório nesta sala. Esta não conformidade foi apontada no Relatório 37/2023 (Ficha nº 8.988), sendo sua baixa condicionada à adequação do ambiente destinado às análises operacionais.

Fotos de [ETA-5.9]



Foto 1 - Espaço dedicado aos equipamentos para realização das análises de controle operacional.

[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade

N/A

[ETA-5.19] Observações

O prestador apresentou o Relatório de Ensaio nº 29010/2026, referente a amostragem de água tratada na saída da ETA, realizada no dia 27/04/2026.

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

N/A

[ETA-5.20] Observações

O prestador apresentou a Licença de Operação nº 37006380, emitida em 19/12/2025 e com validade até 19/12/2030.

[ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[ETA-5.14] Observações

Providenciar a manutenção ou substituição do extintor instalado no local.

Fotos de [ETA-5.14]



Foto 1 - Detalhe da etiqueta de controle de manutenções do extintor.

[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETA-5.22] Observações

Foram observados problemas relacionados à manutenção, limpeza e segurança das instalações, sendo os principais deles: - Permanecem no local estruturas remanescentes da antiga ETA sem desmobilização adequada; - Mangueiras das bombas dosadoras de produtos químicos encontram-se suspensas sobre áreas de circulação de funcionários, representando risco à segurança; - Há instalações elétricas e hidráulicas executadas

de forma improvisada; -
Há resíduos depositados sobre os tanques de armazenamento de produtos químicos e no interior dos diques de contenção. O prestador deve tomar as medidas corretivas necessárias para adequação das instalações e manutenção das condições de segurança e operação da unidade.

Fotos de [ETA-5.22]



Foto 1 - À esquerda, estruturas da antiga ETA mantidas no local.



Foto 2 - No fundo, estruturas da antiga ETA mantidas no local; À frente, mangueiras das bombas dosadoras de produtos químicos suspensas sobre áreas de circulação de funcionários.



Foto 3 - Detalhe do abrigo das bombas dosadoras.



Foto 4 - Instalações improvisadas, com destaque para os fios elétricos enrolados na tampa de inspeção do decantador.



Foto 5 - Resíduos depositados sobre os tanques de produtos químicos.



Foto 6 - Resíduos depositados no interior do dique de contenção.



Foto 7 - Resíduos depositados no interior do dique de contenção.


Item Fiscalizado 15.053 - RES. RINCÃO - RECREIO CAMPESTRE

RES. RINCÃO - RECREIO CAMPESTRE

RES. RINCÃO - RECREIO CAMPESTRE - SANTO ANTONIO DE POSSE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. RINCÃO - RECREIO CAMPESTRE - SANTO ANTONIO DE POSSE](#)

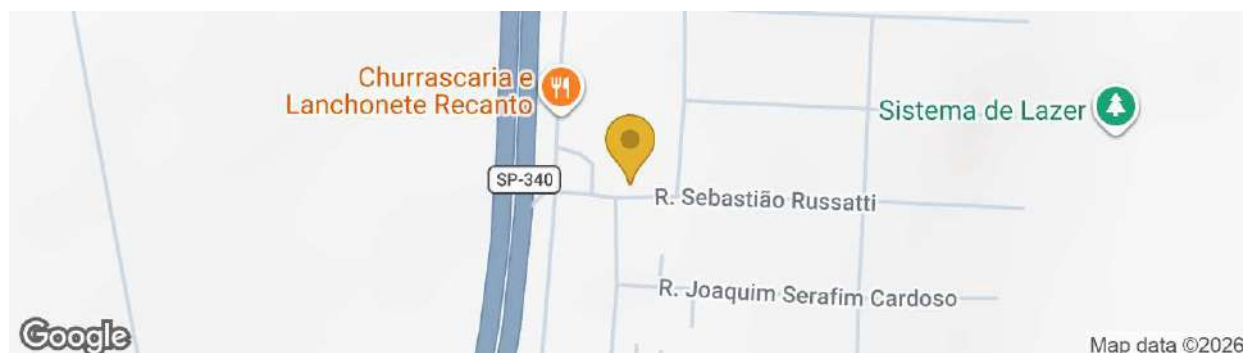

Endereço: CX7W+47, Santo Antônio de Posse - State of São Paulo, 13830-000, Brazil. . CEP: 13830-000 / Cidade: Santo Antônio de Posse, State of São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5871626, long=-47.0042695, accuracy=13.653

Fiscalizado

RES. RINCÃO - RECREIO CAMPESTRE

Data de início da fiscalização

12/05/2026

Observações Gerais

Nesta área há três subsistemas em operação, o reservatório elevado, uma ETA e uma elevatória de água. Há ainda um poço que se encontra desativado. O reservatório tem capacidade de 200m³ e abastece os Bairros Recreio Campestre e Vista Alegre.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**Fotos de RES6.0**

Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Escadas de acesso ao topo do reservatório. À direita, a tubulação de entrada da água no reservatório.



Foto 4 - Guarda-corpos no topo do reservatório.



Foto 5 - Tubo extravasor.



Foto 6 - Medidor de nível.



Foto 7 - Tubulações de saída para a rede de distribuição.



Foto 8 - Detalhe do aterramento do para-raios.

Item Fiscalizado 15.057 - EEA ETA RINCÃO

EEA ETA RINCÃO

EEA ETA RINCÃO - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA ETA RINCÃO - SANTO ANTÔNIO DE POSSE](#)



Endereço: CX7W+46, Santo Antônio de Posse - State of São Paulo, 13830-000, Brazil. . CEP: 13830-000 / Cidade: Santo Antônio de Posse, State of São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5871567, long=-47.0043938, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA ETA RINCÃO
Data de início da fiscalização	12/05/2026
Data de término da fiscalização	12/05/2026
Observações Gerais	Nesta área há três subsistemas em operação, a elevatória de água tratada, uma ETA e um reservatório elevado. Há também um poço desativado localizado próximo ao reservatório. A EEA ETA Rincão recalca a água produzida na ETA para o reservatório elevado.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 2 - Conjunto moto-bomba em operação.



Foto 3 - Conjunto moto-bomba reserva.



Foto 4 - Painel elétrico da elevatória.



Foto 5 - Disjuntores e dispositivos elétricos da elevatória.

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

[EEA4.10] Observações

Há problemas de manutenção e segurança no entorno da elevatória que foram apontados na ficha 15.037, da ETA Rincão.

SÃO JUDAS


Item Fiscalizado 15.033 - RESERVATÓRIO SÃO JUDAS

RESERVATÓRIO SÃO JUDAS

RES. SÃO JUDAS - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SÃO JUDAS - SANTO ANTÔNIO DE POSSE](#)

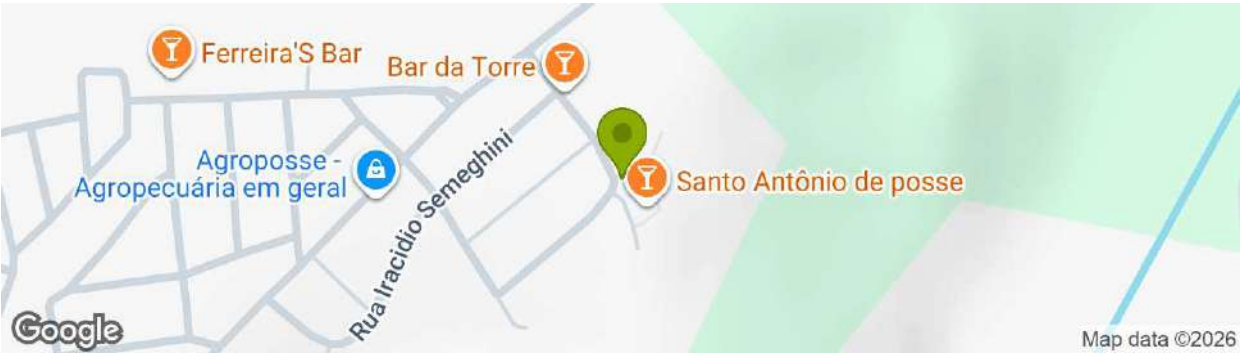

Endereço: Rua Marcelina Bocaletto Lolli, 193, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brasil.
nº 193. . **CEP:** 13830-000 / **Cidade:** Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6025582, long=-46.8994802, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO SÃO JUDAS
Data de início da fiscalização	12/05/2026
Data de término da fiscalização	12/05/2026
Observações Gerais	Nesta área existem dois subsistemas em operação: o reservatório e um poço, além de um reservatório desativado que permanece instalado no local. O reservatório em operação possui capacidade de 500 m³ e é abastecido predominantemente pela água proveniente do Reservatório Pedra Branca. De forma complementar, a água captada pelo Poço São Judas, localizado na mesma área, também contribui para o abastecimento do reservatório.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 2 - Placa de identificação afixada em local visível a partir da Rua Marcelina Bocaletto Lolli.



Foto 3 - Vista geral da área. Em primeiro plano está o Poço São Judas e o reservatório desativado.



Foto 4 - Vista geral do Reservatório São Judas.



Foto 5 - Vista geral do Reservatório São Judas.



Foto 6 - Escadas de acesso ao topo do reservatório.



Foto 7 - Escadas de acesso e guarda-corpos do topo do reservatório.



Foto 8 - Tubo extravasor.



Foto 9 - Equipamento de telemetria para medição de nível.


Item Fiscalizado 15.047 - POÇO SÃO JUDAS

POÇO SÃO JUDAS

POÇO SÃO JUDAS - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO SÃO JUDAS - SANTO ANTÔNIO DE POSSE](#)

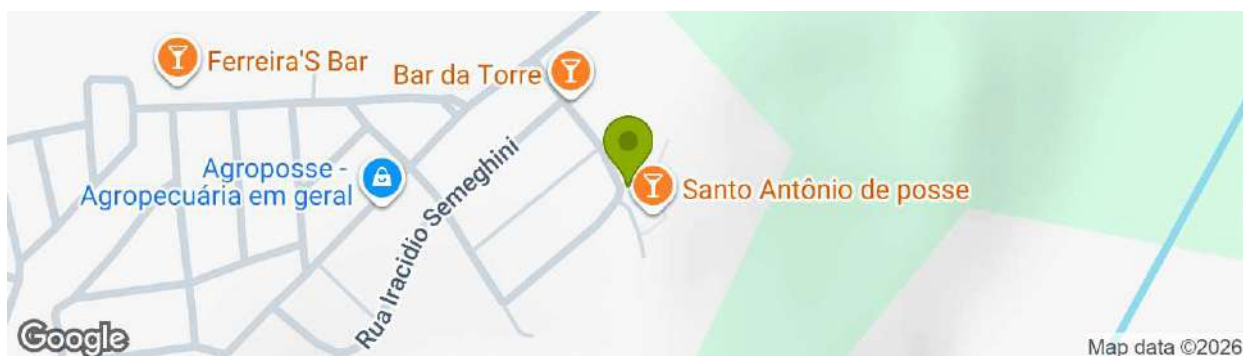

Endereço: Rua Marcelina Bocaletto Lolli, 193, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brasil.
nº 193. . **CEP:** 13830-000 / **Cidade:** Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6025985, long=-46.8994792, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO SÃO JUDAS
Data de início da fiscalização	12/05/2026
Data de término da fiscalização	12/05/2026
Observações Gerais	Nesta área existem dois subsistemas em operação: o poço e um reservatório, além de um reservatório desativado que permanece instalado no local. A água captada no Poço São Judas complementa o abastecimento do Reservatório São Judas.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à área.



Foto 2 - Vista geral da área. Em primeiro plano está o Poço São Judas e o reservatório desativado.



Foto 3 - Vista geral do poço.



Foto 4 - Detalhe da laje de proteção.



Foto 5 - Macromedidor de vazão. O visor apresentava condensação interna no momento da fiscalização, dificultando a leitura do medidor. Recomenda-se a limpeza do visor, de modo a garantir a adequada visualização e a confiabilidade das leituras registradas.



Foto 6 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 7 - Tubo de medição de nível.



Foto 8 - Depósito de pastilhas para cloração e fluoretação da água.



Foto 9 - Pontos de aplicação de cloro e flúor na água bruta.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB2.2] Observações

Providenciar conjunto moto-bomba reserva compatível com o poço.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

N/A

[CSB2.11] Observações

O prestador apresentou a Portaria DAEE nº 3584, de 04/07/2018, que outorga a captação subterrânea por 120 meses, com vazão de 6,0 m³/h, 20 horas por dia, 30 dias por mês.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Não havia laudo de análise de água bruta disponível no momento da fiscalização. Apresentar o último

Item Fiscalizado 15.035 - RESERVATÓRIO CIDADE JARDIM

RESERVATÓRIO CIDADE JARDIM

RESERVATÓRIO CIDADE JARDIM - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO CIDADE JARDIM - SANTO ANTÔNIO DE POSSE](#)



Endereço: C35P+67, Santo Antônio de Posse - State of São Paulo, 13830-000, Brazil. . **CEP:**
13830-000 / **Cidade:** Santo Antônio de Posse, State of São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5927485, long=-46.9144984, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO CIDADE JARDIM
Data de início da fiscalização	12/05/2026
Data de término da fiscalização	12/05/2026
Observações Gerais	O Reservatório Cidade Jardim possui 200m³ de capacidade e recebe a água proveniente do Reservatório Apoiado Jardim Brasília.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso ao reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Tubulações de entrada de água no reservatório (à esquerda) e de saída para abastecimento (à direita).



Foto 4 - Vista geral da base do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Escada de acesso ao topo do reservatório. À direita da escada, próximo ao topo do reservatório, se encontra o tubo extravasor.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.2] Observações

Providenciar a instalação de placa de identificação do reservatório em local de fácil visualização.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Providenciar a instalação de para-raios no reservatório.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES6.11] Observações

Providenciar a instalação de medidor de nível.

Mariane P. G. Coutinho

Analista de fiscalização e regulação

(editado 5 vezes - última modificação: 23/06/2026 08:16:43)

É base de:

Auto de Notificação 247/2026 - Fiscalização Programada

Este item foi mencionado em:

Memorando 650/2026 - Relatório de Fiscalização Programada 269/2026 - Santo Antônio de Posse

Ofício 1.546/2026 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 469/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Auto de Notificação 038/2023 - FISCALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA

Auto de Notificação 014/2018 - E14/2018

[analises_saida_ETA_Rincao.pdf](#) (349,14 KB)

1 download

[EPI_ETA_Rincao.jpg](#) (141,27 KB)

0 downloads

[LO_ETA_Rincao.pdf](#) (24,19 KB)

0 downloads

[outorga_Cap_Subterranea_Sao_Judas.pdf](#) (3,19 MB)

0 downloads

[validade_produtos_quimicos_ETA_Rincao.pdf](#) (365,52 KB)

0 downloads

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

22/06/2026 16:02:46

Mariane Parra Grazina Coutinho D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 15.037..](#)

22/06/2026 16:04:09

Mariane Parra Grazina Coutinho D1 emitiu o [Auto de Notificação 247/2026](#) a partir deste documento.

23/06/2026 08:17:17

Mariane Parra Grazina Coutinho D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização**
269/2026 com o certificado **MARIANE PARRA GRAZINA COUTINHO** CPF 370.XXX.XXX-38
conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1-

269/2026

23/06/2026 08:18

(Encaminhado)

Mariane C. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Vanessa Naccarato Piffer - DTO ,

Segue o relatório para providências e envio ao prestador.
Obrigada.

—
Mariane P. G. Coutinho
Analista de fiscalização e regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

23/06/2026 08:18:27

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido, clicado (5) ⇐