



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
295.617.873.334.409.168

**Arespcj**

Município

Sanor - Saneamento de Orlândia S/A

CC

2 setores envolvidos

D3 DTO

Ciclo de Fiscalização\*: 1

21/08/2026 14:30

## Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

### RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA

PRESTADOR: SANEAMENTO DE ORLÂNDIA SPE S/A (SANOR)

Fiscalização não programada

Americana, agosto de 2026

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

### 1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Orlândia

Prefeito: Jorge Gabriel Grasi

Endereço: Praça Coronel Orlando, 600 - Orlândia, SP

Lei Municipal Complementar autorizativa nº 43, de 19 de dezembro de 2017 e Convênio de Cooperação nº 04/2018.

### 1.2 PRESTADOR

Nome: Saneamento de Orlândia SPE S/A (SANOR)

Responsável legal: Guilherme de Figueiredo Dias

Endereço Sede (ETA): Rua 10, 350 – Centro, Orlândia, SP

Telefone: (16) 2174-6300

## 2. EQUIPE TÉCNICA

### 2.1 ARES-PCJ

André Aukar Britschgy de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização.

Mateus Spinelli da Silva – Analista de Regulação e Fiscalização.

### 2.2 PRESTADOR

Roberto de Carvalho Corrêa - Gerente Geral.

### 3. FISCALIZAÇÃO

Em 30/07/2026 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Em 05/08/2026 foram realizadas inspeções com auxílio de drone nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

**ATENÇÃO:** O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

### 4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Antes da finalização deste relatório, o prestador apresentou a adequação de algumas não conformidades novas identificadas. As providências e evidências estão apresentadas no Protocolo 1.286/2026.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

Tabela 1

| Subsistema                              | Código NC | Descricao_NC                                                                                                | Prazo para solução |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RES. TIMBORÉ - R31 - ORLÂNDIA           | RES-6.13  | Reservatório sem tubulação de ventilação                                                                    | Em até 180 dias    |
| RES. TIMBORÉ - R31 - ORLÂNDIA           | RES-6.4   | Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada                                 | Em até 180 dias    |
| RES. JARDIM PARISI II - R34 - ORLÂNDIA  | RES-6.4   | Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada                                 | Em até 180 dias    |
| RES. JARDIM PARISI II - R34 - ORLÂNDIA  | RES-6.9   | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato           |
| RES. JARDIM PARISI II - R33 - ORLÂNDIA  | RES-6.9   | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato           |
| RES. JARDIM PARISI II - R32 - ORLÂNDIA  | RES-6.14  | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato           |
| RES. JARDIM PARISI II - R32 - ORLÂNDIA  | RES-6.9   | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato           |
| RES. JARDIM PARISI - R18 - ORLÂNDIA     | RES-6.14  | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato           |
| RES. ELEVADO VISTA LINDA R30 - ORLÂNDIA | RES-6.13  | Reservatório sem tubulação de ventilação                                                                    | Em até 180 dias    |

|                                                    |          |                                                                                                             |                 |
|----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RES. ELEVADO PAINEIRAS R35 - ORLÂNDIA              | RES-6.10 | O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições                                              | Imediato        |
| RES. ELEVADO PAINEIRAS R35 - ORLÂNDIA              | RES-6.4  | Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada                                 | Em até 180 dias |
| RES. ELEVADO MORADA DO SOL - ORLÂNDIA              | RES-6.7  | Inexistência de para-raios em reservatórios elevados                                                        | Em até 180 dias |
| RES. CAPÃO DO MEIO - R26 - ORLÂNDIA                | RES-6.13 | Reservatório sem tubulação de ventilação                                                                    | Em até 180 dias |
| RES. CAPÃO DO MEIO - R26 - ORLÂNDIA                | RES-6.4  | Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada                                 | Em até 180 dias |
| RES. CAPÃO DO MEIO - R26 - ORLÂNDIA                | RES-6.9  | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato        |
| RES. APOIADO JD. JOSÉ VIEIRA BRASÃO R36 - ORLÂNDIA | RES-6.14 | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato        |
| RES. APOIADO JD. JOSÉ VIEIRA BRASÃO R16 - ORLÂNDIA | RES-6.4  | Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada                                 | Em até 180 dias |
| RES VILA BUCCI - R9 - ORLÂNDIA                     | RES-6.13 | Reservatório sem tubulação de ventilação                                                                    | Em até 180 dias |
| RES VILA BUCCI - R9 - ORLÂNDIA                     | RES-6.14 | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato        |
| RES VILA BUCCI - R9 - ORLÂNDIA                     | RES-6.4  | Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada                                 | Em até 180 dias |
| RES VILA BUCCI - R9 - ORLÂNDIA                     | RES-6.7  | Inexistência de para-raios em reservatórios elevados                                                        | Em até 180 dias |
| RES JARDIM SIENA - R13 - ORLÂNDIA                  | RES-6.7  | Inexistência de para-raios em reservatórios elevados                                                        | Em até 180 dias |
| RES ETA - R6 - ORLÂNDIA                            | RES-6.13 | Reservatório sem tubulação de ventilação                                                                    | Em até 180 dias |
| RES ETA - R6 - ORLÂNDIA                            | RES-6.14 | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato        |
| RES CAIXA TORRE - R3 - ORLÂNDIA                    | RES-6.14 | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato        |
| RES CAIXA TORRE - R3 - ORLÂNDIA                    | RES-6.3  | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato        |
| RES CAIXA TORRE - R2 - ORLÂNDIA                    | RES-6.3  | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato        |
| ETA - ORLÂNDIA                                     | ETA-5.22 | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato        |
| EEAT - 3 - ORLÂNDIA                                | EEA-4.8  | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato        |

## ANEXOS

## FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Captação subterrânea (poço)

Novo Item Fiscalizado 16.023 - Poço Capão do Meio - P 6 (Orlândia)

Poço Capão do Meio - P 6

CAPT POÇO 6 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT POÇO 6 - ORLÂNDIA](#)



Endereço: 74HV+6G, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. . CEP: 14620-000 / Cidade: Orlândia, São Paulo

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Fiscalizado                     | poço 6 orlândia #211802548 |
| Data de início da fiscalização  | 30/07/2026                 |
| Data de término da fiscalização | 30/07/2026                 |

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Placa de identificação e cercamento.



Foto 2 - Vista geral do poço.



**Foto 3** - Laje de proteção.



**Foto 4** - Tubo de medição de nível.



**Foto 5** - Macromedidor.



**Foto 6** - Extintor de incêndio.



**Foto 7** - Pressurização do extintor.



**Foto 8** - Interior do painel elétrico.



**Foto 9** - Painel elétrico do poço.




**Foto 10** - Interior do painel elétrico.



**Foto 11** - Painel elétrico do poço.



**Foto 12** - CCO.

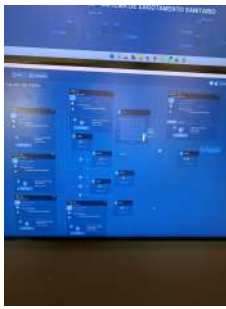

**Foto 13** - Detalhes da unidade no CCO.



**Foto 14** - Estoque de bombas reservas dos poços na ETA.



**Foto 15** - Bomba reserva do poço 6.

**[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta**

N/A

**[CSB2.8] Observações**

A torneira de tomada de água bruta no dia da fiscalização se encontrava inoperante. Prestador demonstrou a adequação através do despacho 3 do protocolo 1286/2026.

#### Fotos de CSB2.8



**Foto 1** - Torneira para tomada de água bruta inoperante (sem vazão).



**Foto 2** - Adequação apresentada pelo prestador no Despacho 3 do Protocolo 1286/2026 em 17/08/2026.

Poço Capão do Meio - P 7

CAPT POÇO 7 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT POÇO 7 - ORLÂNDIA](#)



Endereço: 74GV+R7, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlandia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.722888083970435, long=-47.856847517600706, accuracy=13.653

Fiscalizado poço 7 orlândia #211795910

Data de início da fiscalização 30/07/2026

Data de término da fiscalização 30/07/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Vista geral do poço.



**Foto 3** - Laje de proteção.



**Foto 4** - Tubo de medição de nível.



**Foto 5** - Macromedidor.



**Foto 6** - Tomada de água bruta.



**Foto 7** - Vista geral do poço e cercamento.



**Foto 8** - Pannel elétrico do poço.



**Foto 9** - Interior do pannel elétrico.



**Foto 10** - Pannel elétrico do poço.



**Foto 11** - Interior do pannel elétrico.



**Foto 12** - Pannel elétrico do poço.



**Foto 13** - Entrada e transformador de energia.



**Foto 14** - Pressurização do extintor.



**Foto 15** - Validade do extintor.



**Foto 16** - Sistema de dosagem de produtos químicos no reservatório R 26.




**Foto 17** - Estoque de bombas reservas dos poços na ETA.



**Foto 18** - Bomba reserva do poço 7.



**Foto 19** - CCO.

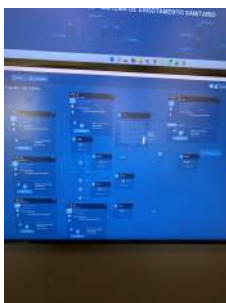

**Foto 20** - Detalhes da unidade no CCO.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

N/A

[CSB2.12] Observações

Identificado vazamento na torneira de tomada de água bruta no dia da

fiscalização. Prestador demonstrou a adequação através do protocolo 1286/2026.

#### Fotos de CSB2.12



**Foto 1** - Vazamento na torneira.



**Foto 2** - Adequação apresentada pelo prestador no Protocolo 1286/2026 em 14/08/2026.


#### Novo Item Fiscalizado 16.018 - Poço Capão do Meio - P 8 (Orlândia)

##### Poço Capão do Meio - P 8

CAPT POÇO 8 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT POÇO 8 - ORLÂNDIA](#)

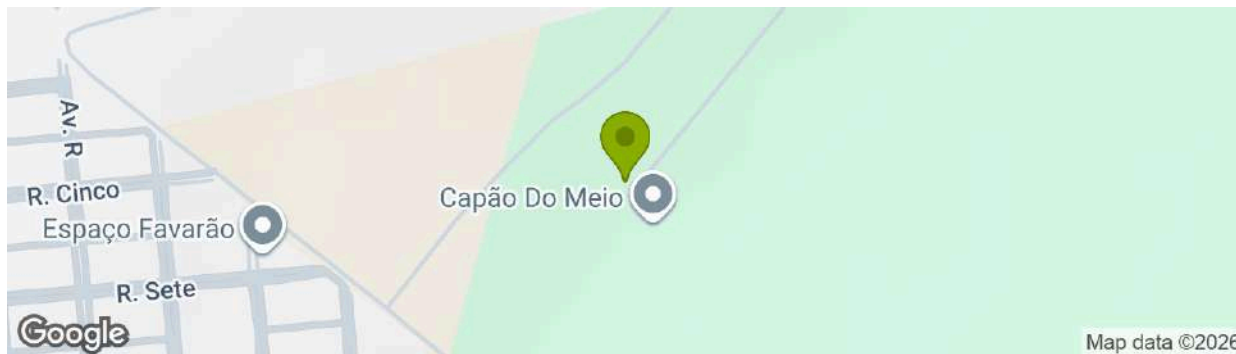

Endereço: 74HV+48, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-20.722224997760826, long=-47.85662553914516, accuracy=13.653

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>Fiscalizado</b> | poço 8 orlândia #211793750 |
|--------------------|----------------------------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Data de início da fiscalização</b> | 30/07/2026 |
|---------------------------------------|------------|

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 30/07/2026 |
|----------------------------------------|------------|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Observações Gerais</b> |  |
|---------------------------|--|

Fotos de CSB2.0



**Foto 1** - Placa de identificação e cercamento.



**Foto 2** - Vista geral do poço.



**Foto 3** - Laje de proteção.



**Foto 4** - Tubo de medição de nível.



**Foto 5** - Macromedidor.



**Foto 6** - Extintor de incêndio.



**Foto 7** - Pressurização do extintor.



**Foto 8** - Validade do extintor.



**Foto 9** - Painel elétrico do poço.



**Foto 10** - Interior do painel elétrico.



**Foto 11** - Interior do painel elétrico.



**Foto 12** - Painel elétrico do poço.



**Foto 13** - Entrada e transformador de energia.



**Foto 14** - Sistema de dosagem de produtos químicos no reservatório R 26.



**Foto 15** - Local de dosagem de produtos químicos no reservatório R 26.



**Foto 16** - Tomada de água bruta no reservatório R 26.




**Foto 17** - Estoque de bombas reservas dos poços na ETA.



**Foto 18** - Bomba reserva do poço 8.



**Foto 19** - CCO.

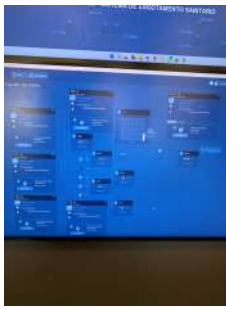

**Foto 20** - Detalhes da unidade no CCO.

## Novo Item Fiscalizado 16.020 - Poço Capão do Meio - P 10 (Orlândia)

### Poço Capão do Meio - P 10

CAPT POÇO 10 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT POÇO 10 - ORLÂNDIA](#)



Endereço: 74HV+29, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-20.722489676261613, long=-47.856538092372425, accuracy=13.653

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | poço 10 orlândia #211797771 |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 30/07/2026                  |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 30/07/2026                  |

### Observações Gerais

#### Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



**Foto 1** - Placa de identificação



**Foto 2** - Vista geral do poço.



**Foto 3** - Laje de proteção.



**Foto 4** - Ausência de tubo de medição de nível.



**Foto 5** - Macromedidor.



**Foto 6** - Tomada de água bruta.



**Foto 7** - Acesso e cercamento.



**Foto 8** - Extintor de incêndios.



**Foto 9** - Pressurização do extintor.



**Foto 10** - Validade do extintor.



**Foto 11** - Interior do painel elétrico.



**Foto 12** - Painel elétrico do poço.



**Foto 13** - Interior do painel elétrico.



**Foto 14** - Painel elétrico do poço.



**Foto 15** - Sistema de dosagem de produtos químicos no reservatório R 26.



**Foto 16** - Local de dosagem de produtos químicos no reservatório R 26.



**Foto 17** - CCO.



**Foto 18** - Detalhes da unidade no CCO.



**Foto 19** - Bomba reserva do poço 10.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

N/A

[CSB2.9] Observações

Identificada ausência de tubo de medição de nível no poço no dia da

fiscalização. Prestador demonstrou a adequação através do protocolo 1286/2026.

#### Fotos de CSB2.9



**Foto 1** - Ausência de tubo de medição de nível.



**Foto 2** - Adequação apresentada pelo prestador no Protocolo 1286/2026 em 14/08/2026.

#### Novo Item Fiscalizado 16.021 - Poço Capão do Meio - P 11 (Orlândia)

##### Poço Capão do Meio - P 11

CAPT POÇO 11 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT POÇO 11 - ORLÂNDIA](#)



Endereço: 74HV+29, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-20.722489676261613, long=-47.856538092372425, accuracy=13.653

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>Fiscalizado</b> | poço 11 orlândia #211798543 |
|--------------------|-----------------------------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Data de início da fiscalização</b> | 30/07/2026 |
|---------------------------------------|------------|

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 30/07/2026 |
|----------------------------------------|------------|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Observações Gerais</b> |  |
|---------------------------|--|

Fotos de CSB2.0



**Foto 1** - Placa de identificação e cercamento.



**Foto 2** - Vista geral do poço.



**Foto 3** - Laje de proteção.



**Foto 4** - Tubo de medição de nível.



**Foto 5** - Macromedidor.



**Foto 6** - Tomada de água bruta.



**Foto 7** - Interior do painel elétrico.



**Foto 8** - Painel elétrico do poço.



**Foto 9** - Painel elétrico do poço.



**Foto 10** - Interior do painel elétrico.



**Foto 11** - Extintor e entrada e transformador de energia.




**Foto 12** - Pressurização do extintor.



**Foto 13** - Validade do extintor.



**Foto 14** - CCO.

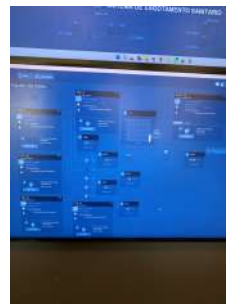

**Foto 15** - Detalhes da unidade no CCO.



**Foto 16** - Bomba reserva do poço 11.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

N/A

[CSB2.11] Observações


Não conformidade já apontada no Auto de Notificação 192/2023 e pendente de adequação. Aguardando análise do protocolo 20250015392-GCX pelo SP Águas.

**Poço Timboré - P 16**

CAPT POÇO TIMBORÉ - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT POÇO TIMBORÉ - ORLÂNDIA](#)

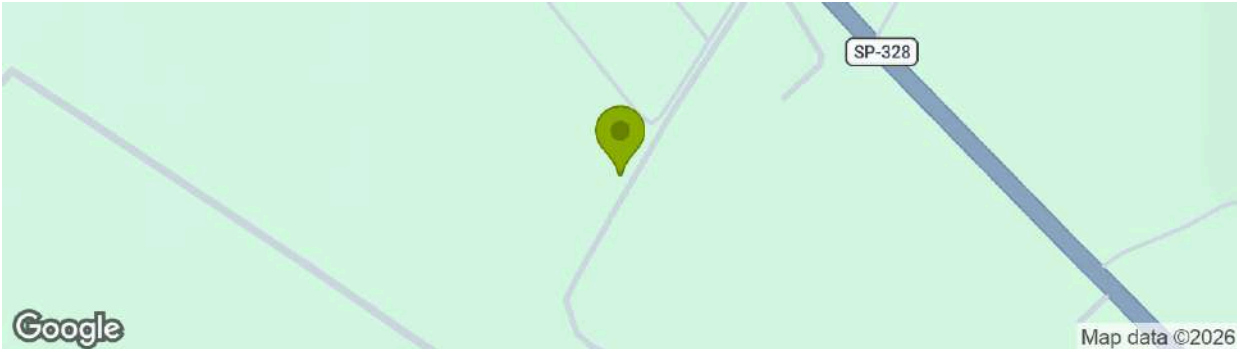

Endereço: 744H+22, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-20.744991302490234, long=-47.872467041015625, accuracy=13.653

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | Poço Timboré Orlândia #211772240 |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 30/07/2026                       |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 30/07/2026                       |

**Observações Gerais**

**Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)**

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

**Fotos de CSB2.0**



**Foto 1** - Placa de identificação e cercamento.



**Foto 2** - Vista geral do poço.



**Foto 3** - Laje de proteção.



**Foto 4** - Tubo de medição de nível.



**Foto 5** - Tomada de água bruta.



**Foto 6** - Macromedidor.



**Foto 7** - Vista geral do poço e cercamento.



**Foto 8** - Extintor de incêndios.



**Foto 9** - Pressurização e validade do extintor.



**Foto 10** - Sistema de dosagem de produtos químicos.



**Foto 11** - Produto pastilhas de cloro de flúor.



**Foto 12** - Validade do produto químico.



**Foto 13** - Interior do painel elétrico.



**Foto 14** - Painel elétrico do poço.



**Foto 15** - Local de aplicação dos produtos químicos.



**Foto 16** - CCO.



**Foto 17** - Detalhes da unidade no CCO.



**Foto 18** - Estoque de bombas reservas dos poços na ETA.



**Foto 19** - Bomba reserva do poço 16.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

N/A

[CSB2.11] Observações

Não conformidade já apontada no Auto de Notificação 192/2023 e pendente de adequação. Aguardando análise do protocolo 20250015414-DPT pelo SP Águas.


Estações elevatórias de água

Novo Item Fiscalizado 16.037 - EEAT - 3 (Orlândia)

EEAT - 3

EEAT - 3 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)  
Sistema: [EEAT - 3 - ORLÂNDIA](#)

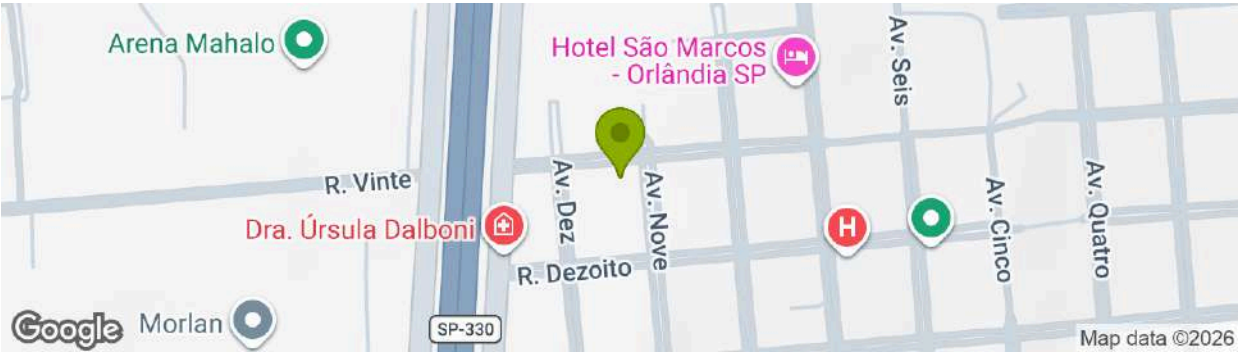

Endereço: R. Vinte, 1641 - Jardim Teixeira, Orlândia - SP, 14622-452, Brasil. nº 1641. . CEP: 14622-452 / Cidade: Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7116072, long=-47.8909931, accuracy=13.653

Fiscalizado eat 3 Orlândia #211764020

Data de início da fiscalização 30/07/2026

Data de término da fiscalização 30/07/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Acesso à EEAT.



Foto 2 - Vista interna da EEAT.



**Foto 3** - Conjunto 1 de motor e bomba.



**Foto 4** - Detalhes do motor 1.



**Foto 5** - Bomba 1.



**Foto 6** - Conjunto 2 de motor e bomba.



**Foto 7** - Detalhes do motor 2.



**Foto 8** - Bomba 2.



**Foto 9** - Detalhe do sistema de drenagem de água da gaxeta.



**Foto 10** - Painel elétrico da EEAT.



**Foto 11** - Interior do painel elétrico.



**Foto 12** - Interior do painel elétrico.



**Foto 13** - Interior do painel elétrico.



**Foto 14** - Turbidímetro da unidade.



**Foto 15** - Extintor de incêndio.



**Foto 16** - Pressurização e validade do extintor.

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

**Não Conforme**

[EEA4.8] Observações

Consertar vazamento  
no registro da escorva  
da bomba 2.

Fotos de [EEA4.8]



**Foto 1** - Vista da localização do registro com vazamento.




**Foto 2** - Registro com vazamento.

## EEAT - 4

EEAT - 4 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT - 4 - ORLÂNDIA](#)

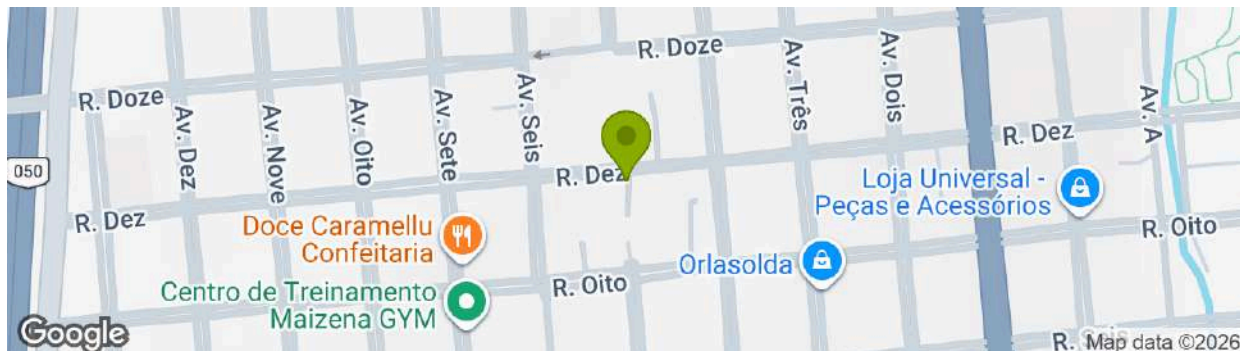

Endereço: R. Quatro, 387 - Centro, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. nº 387. . **CEP:** 14620-000 /  
**Cidade:** Orlandia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-20.7166563, long=-47.886264, accuracy=13.653

**Fiscalizado** eat 4 Orlandia #211741443

**Data de início da fiscalização** 30/07/2026

**Data de término da fiscalização** 30/07/2026

### Observações Gerais

#### Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEA4.0] Observações

A EEAT succiona do reservatório R 8, que é abastecido pelo poço 2, e recalca para o reservatório R 5.

#### Fotos de [EEA4.0]



**Foto 1** - Placa de identificação e cercamento.



**Foto 2** - Placa de identificação e cercamento.



**Foto 3** - Vista externa da EEAT.



**Foto 4** - Vista do acesso à EEAT.



**Foto 5** - Painel de energia da EEAT.



**Foto 6** - Interior do painel de energia.



**Foto 7** - Extintor de incêndio da unidade.



**Foto 8** - Pressurização e validade do extintor.



**Foto 9** - Bomba reserva em estoque.



**Foto 10** - Complementação apresentada pelo prestador no Protocolo 1286/2026 em 14/08/2026.

Novo Item Fiscalizado 16.017 - EEAT - 6 (Orlândia)

## EEAT - 6

EEAT - 6 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT - 6 - ORLÂNDIA](#)



Endereço: 74HV+2F, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlandia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-20.72239468935106, long=-47.856340336548776, accuracy=13.653

**Fiscalizado** eeat 6 orlândia #211798933

**Data de início da fiscalização** 30/07/2026

**Data de término da fiscalização** 30/07/2026

**Observações Gerais**

#### Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

#### Fotos de [EEA4.0]



**Foto 1** - Placa de identificação



**Foto 2** - Extintor e acesso à EEAT.



**Foto 3** - Pressurização do extintor.



**Foto 4** - Validade do extintor.



**Foto 5** - Vista geral da EEAT.



**Foto 6** - Conjunto motor e bomba 1.



**Foto 7** - Conjunto motor e bomba 2.



**Foto 8** - Drenagem da água de lubrificação das gaxetas da bomba 1.



**Foto 9** - Drenagem da água de lubrificação das gaxetas da bomba 2.



**Foto 10** - Painel elétrico da EEAT.



**Foto 11** - Interior do painel elétrico.



**Foto 12** - Interior do painel elétrico.



**Foto 13** - Interior do painel elétrico.



**Foto 14** - Interior do painel elétrico.



**Foto 15** - Acesso 1 à EEAT.



**Foto 16** - Acesso 2 à EEAT.



**Foto 17** - Tubulação de recalque da EEAT.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

N/A

[EEA4.7] Observações

Não conformidade apontada no Auto de Notificação 192/2023. Existem dois pontos de drenagem de água de lubrificação de gaxetas na bomba 2 da EEAT. Apenas uma possuía o sistema de drenagem instalado adequadamente. A extremidade junto à tubulação de recalque não possuía o sistema de drenagem, o que mantinha o ambiente molhado e não conforme. Adequação apresentada pelo prestador no Protocolo 1286/2026 em 14/08/2026. Será baixada após conclusão do processo de assinatura de CAC.

Fotos de [EEA4.7]



**Foto 1** - Bomba 2 com dois pontos de drenagem de gaxetas.



**Foto 2** - Extremidade junto à tubulação de recalque sem sistema de drenagem.



**Foto 3** - Piso molhado devido à ausência de sistema de drenagem.



**Foto 4** - Sistema de drenagem na parte central da bomba 2.



**Foto 5** - Adequação apresentada pelo prestador no Protocolo 1286/2026 em 14/08/2026.


Novo Item Fiscalizado 16.029 - EEAT - 8 (Orlândia)

## EEAT - 8

EEAT - 8 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT - 8 - ORLÂNDIA](#)

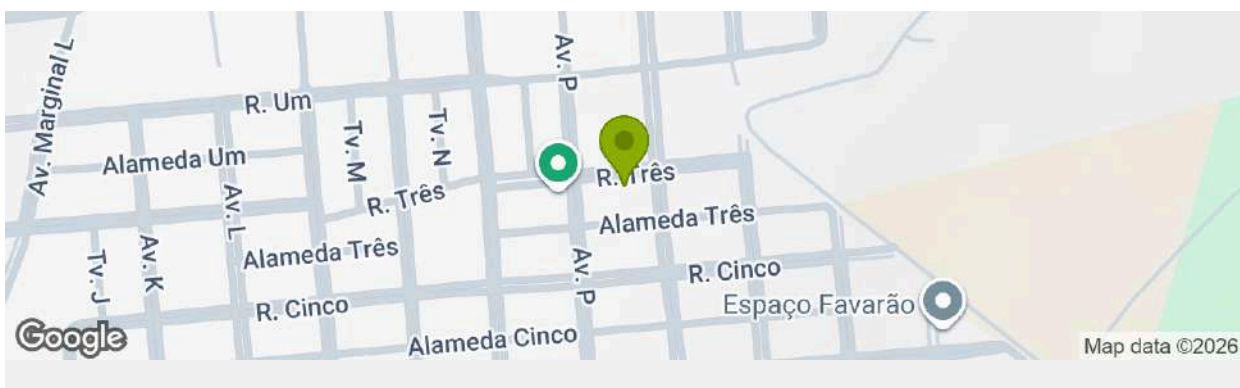

Endereço: R. Três, 1620 - Jardim Siena, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1620. . CEP: 14620-000 / Cidade: Orlandia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7212757, long=-47.8642129, accuracy=13.653

Fiscalizado eeat 8 Orlandia #211784162

Data de início da fiscalização 30/07/2026

Data de término da fiscalização 30/07/2026

#### Observações Gerais

#### Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEA4.0] Observações

A EEAT succiona do reservatório R 18 e recalca para o reservatório R 19.

#### Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Placa de identificação e cercamento.



Foto 2 - Vista externa da EEAT.



Foto 3 - Painel de energia da EEAT e extintor.



Foto 4 - Pressurização e validade do extintor.



Foto 5 - Vista geral da EEAT.



Foto 6 - Interior do painel de energia.



**Foto 7** - Interior do painel de automação.



**Foto 8** - Painel de automação.

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

N/A

[EEA4.8] Observações

Identificado vazamento no registro identificado na imagem. Prestador demonstrou a adequação através do protocolo 1286/2026.

Fotos de [EEA4.8]



**Foto 1** - Vazamento no registro da esquerda na imagem.



**Foto 2** - Detalhe do registro com vazamento.




**Foto 3** - Adequação apresentada pelo prestador no Protocolo 1286/2026 em 14/08/2026.

## Reservatórios

Novo Item Fiscalizado 16.040 - Reservatório Caixa Torre - R 1 (Orlândia)

**Reservatório Caixa Torre - R 1**

RES CAIXA TORRE - R1 - ORLÂNDIA

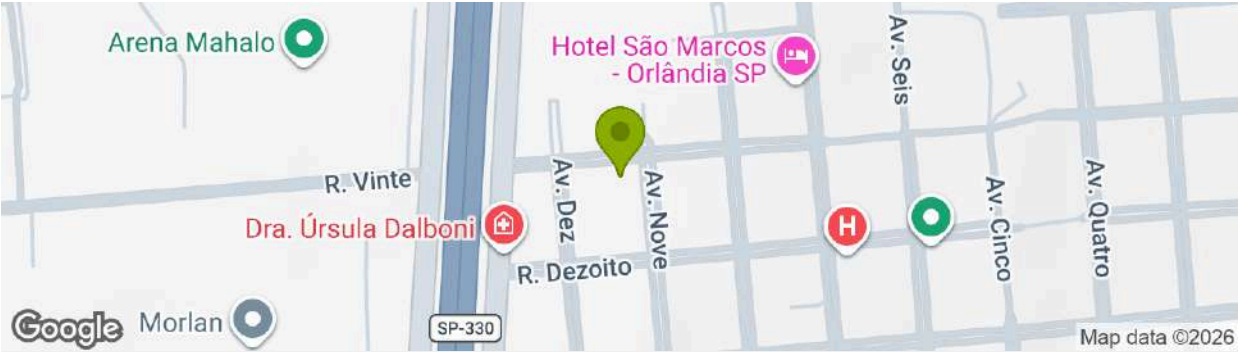

Endereço: R. Vinte, 1641 - Jardim Teixeira, Orlandia - SP, 14622-452, Brasil. nº 1641. . **CEP:** 14622-452 / **Cidade:** Orlandia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-20.7116354, long=-47.8909637, accuracy=13.653

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Fiscalizado                     | R 1 Orlandia #211761264 |
| Data de início da fiscalização  | 30/07/2026              |
| Data de término da fiscalização | 30/07/2026              |
| Observações Gerais              |                         |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| [RES6.0] Fotos gerais da fiscalização | Conforme                                               |
| [RES6.0] Observações                  | O reservatório R 1 é vaso comunicante com o R 2 e R 3. |

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Guarda-corpo da escada e superior.



**Foto 3** - Extravasor.



**Foto 4** - Vista geral do reservatório.



**Foto 5** - Tubo de ventilação no topo.



**Foto 6** - Vista geral do reservatório.



**Foto 7** - Vista aérea de parte dos reservatórios da Caixa Torre: R 1 (canto inferior direito), R 4 (centro) e R 2 (canto inferior esquerdo) e R 3 (canto superior direito) - (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 8** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 9** - Extravasor (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 10** - Extravasor (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 11** - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 12** - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 13** - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 14** - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 15** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 16** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 17** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 18** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 19** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 20** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 21** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



Foto 22 - CCO.



Foto 23 - Detalhes da unidade no CCO.


## Novo Item Fiscalizado 16.041 - Reservatório Caixa Torre - R 2 (Orlândia)

### Reservatório Caixa Torre - R 2

RES CAIXA TORRE - R2 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES CAIXA TORRE - R2 - ORLÂNDIA](#)

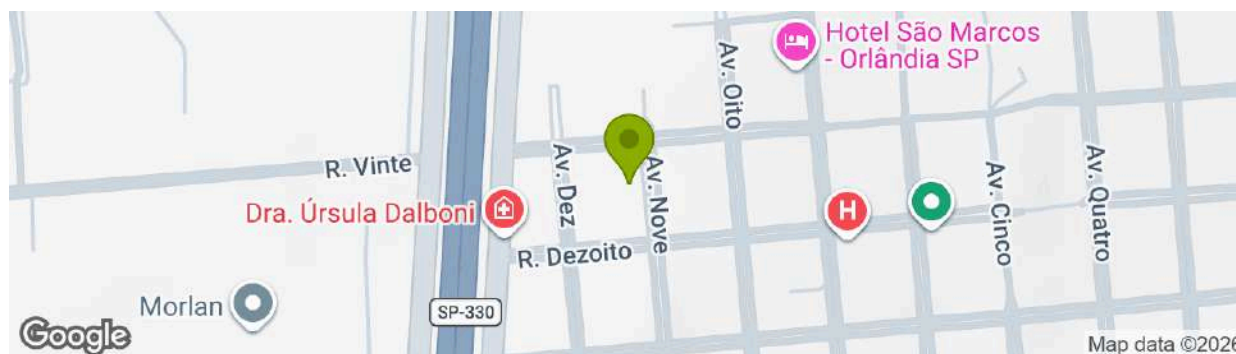

Endereço: Av. Nove, 1447 - Jardim Teixeira, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1447. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-20.7117584, long=-47.8909479, accuracy=13.653

#### Fiscalizado

R 2 Orlândia #211759615

#### Data de início da fiscalização

30/07/2026

#### Data de término da fiscalização

30/07/2026

#### Observações Gerais

#### Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

O reservatório R 2 é vaso comunicante com o R 1 e R 3.



**Foto 1** - Placa de identificação e cercamento.



**Foto 2** - Vista geral do reservatório.



**Foto 3** - Vista geral do reservatório.



**Foto 4** - Extravasor.



**Foto 5** - Vista geral do reservatório.



**Foto 6** - Guarda-corpo da escada e superior.



**Foto 7** - Cercamento.



**Foto 8** - Apenas uma tubulação de alimentação funciona e vem da EEAT 5.



**Foto 9** - Vista aérea de parte dos reservatórios da Caixa Torre: R 1 (canto inferior direito), R 4 (centro) e R 2 (canto inferior esquerdo) e R 3 (canto superior direito) - (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 10** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 11** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 12** - Tubulação de alimentação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 13** - Tubulação de alimentação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 14** - Captor e descida do SPDA (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 15** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 16** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 17** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 18** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 19** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 20** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 21** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 22** - CCO.



**Foto 23** - Detalhes da unidade no CCO.

**[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes**

**Não Conforme**

**[RES6.3] Observações**

Consertar os diversos pontos de vazamento na parede de alvenaria.


**Fotos de RES6.3**



**Foto 1** - Vazamentos na parede do reservatório.



**Foto 2** - Vazamentos na parede do reservatório.

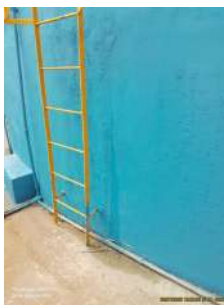


**Foto 3** - Vazamentos na parede do reservatório.

Reservatório Caixa Torre - R 3

RES CAIXA TORRE - R3 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES CAIXA TORRE - R3 - ORLÂNDIA](#)

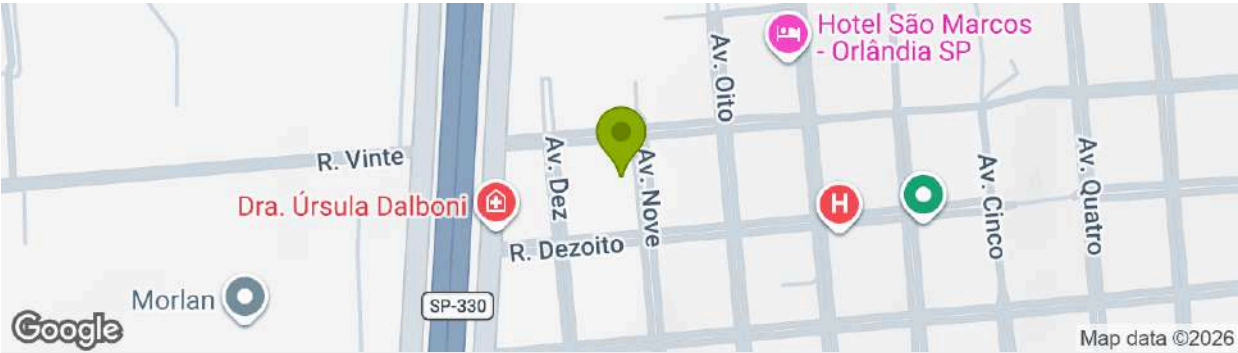

Endereço: Av. Nove, 1447 - Jardim Teixeira, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1447. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlandia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7117952, long=-47.8909874, accuracy=13.653

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Fiscalizado                     | R 3 Orlandia #211761866 |
| Data de início da fiscalização  | 30/07/2026              |
| Data de término da fiscalização | 30/07/2026              |
| Observações Gerais              |                         |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| [RES6.0] Fotos gerais da fiscalização | Conforme                                               |
| [RES6.0] Observações                  | O reservatório R 3 é vaso comunicante com o R 1 e R 2. |

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Guarda-corpo da escada.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



**Foto 3** - Vista geral do reservatório.



**Foto 4** - Vista geral do reservatório.



**Foto 5** - Cercamento do fundo da área.



**Foto 6** - Extravasor.



**Foto 7** - Vista aérea de parte dos reservatórios da Caixa Torre: R 1 (canto inferior direito), R 4 (centro) e R 2 (canto inferior esquerdo) e R 3 (canto superior direito) - (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 8** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 9** - Tubulação de alimentação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 10** - Tubulação de alimentação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 11** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 12** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 13** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 14** - CCO.



**Foto 15** - Detalhes da unidade no CCO.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

**Não Conforme**

[RES6.3] Observações

Consertar os diversos pontos de vazamento na parede de alvenaria.

#### Fotos de RES6.3



**Foto 1** - Vazamentos na parede do reservatório.



**Foto 2** - Vazamentos na parede do reservatório.


[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

**Não Conforme**

**[RES6.14] Observações**

Adequar tubulação de ventilação conforme item 5.14 da ABNT NBR 12217:1994. O reservatório deve possuir ventilação para entrada e saída de ar, feita por dutos protegidos com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.

**Fotos de RES6.14**

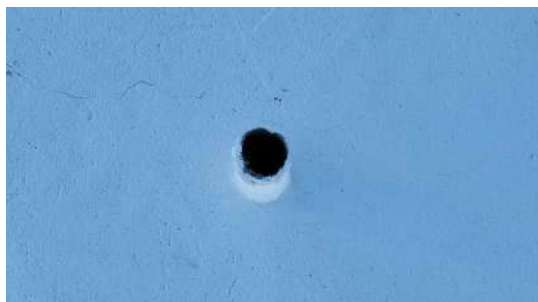

**Foto 1** - Adequar tubulação de ventilação para impedir entrada de água de chuva.



**Foto 2** - Adequar tubulação de ventilação para impedir entrada de água de chuva.



**Foto 3** - Adequar tubulação de ventilação para impedir entrada de água de chuva.


Novo Item Fiscalizado 16.038 - Reservatório Caixa Torre - R 4 (Orlândia)

**Reservatório Caixa Torre - R 4**

RES CAIXA TORRE - R4 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES CAIXA TORRE - R4 - ORLÂNDIA](#)

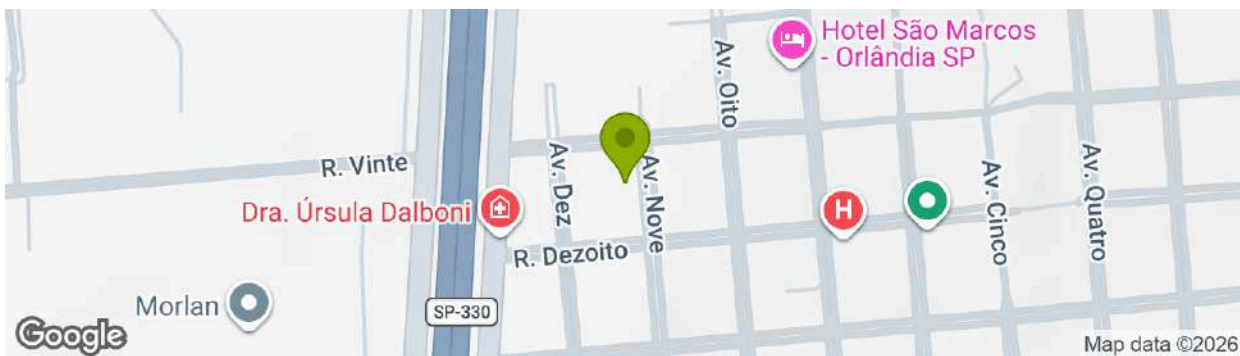

Endereço: Av. Nove, 1447 - Jardim Teixeira, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1447. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlandia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-20.7118358, long=-47.8909239, accuracy=13.653

**Fiscalizado**

R 4 Orlandia #211762613

**Data de início da fiscalização**

30/07/2026

**Data de término da fiscalização**

30/07/2026

**Observações Gerais**

#### Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

#### Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Vista geral do reservatório.



**Foto 2** - Vista geral do reservatório.



**Foto 3** - Vista geral do reservatório.



**Foto 4** - Vista geral do reservatório.



**Foto 5** - Vista do interior do reservatório. Guarda-corpo da escad.



**Foto 6** - Tudo da frente: extravasor. Tudo do fundo: alimentação do reservatório pela EEAT 3 local.



**Foto 7** - Vista aérea de parte dos reservatórios da Caixa Torre: R 1 (canto inferior direito), R 4 (centro) e R 2 (canto inferior esquerdo) e R 3 (canto superior direito) - (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 8** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 9** - Tampa de inspeção e acesso da escada interna (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 10** - Captor do SPDA (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 11** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 12** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 13** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 14** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 15** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 16** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 17** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 18** - CCO.



**Foto 19** - Detalhes da unidade no CCO.


Novo Item Fiscalizado 16.042 - Reservatório ETA - R 7 (Orlândia)

## Reservatório ETA - R 7

RES ETA - R7 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES ETA - R7 - ORLÂNDIA](#)

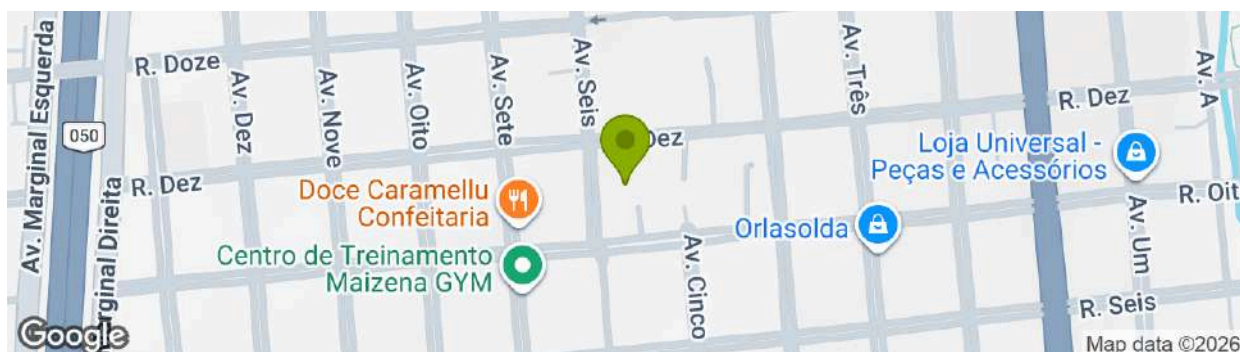

Endereço: Av. Cinco, 680 - Centro, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. nº 680. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlandia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-20.717097, long=-47.8868927, accuracy=13.653

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Fiscalizado                     | R 7 Orlandia #211744856 |
| Data de início da fiscalização  | 30/07/2026              |
| Data de término da fiscalização | 30/07/2026              |
| Observações Gerais              |                         |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| [RES6.0] Fotos gerais da fiscalização | Conforme                 |
| [RES6.0] Observações                  | Reservatório desativado. |

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista da laje superior do reservatório.



Foto 3 - Interior do reservatório com água.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista aérea dos reservatórios da ETA: R 5 (canto inferior direito), R 7 (centro direito) e R 6 (canto inferior esquerdo) e R 8 (canto superior direito) - (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 5** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 6** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 7** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 8** - Extravasor (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 9** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 10** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 11** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).




**Foto 12** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).

Novo Item Fiscalizado 16.044 - Reservatório ETA - R 8 (Orlândia)

### Reservatório ETA - R 8

RES ETA - R8 - ORLÂNDIA

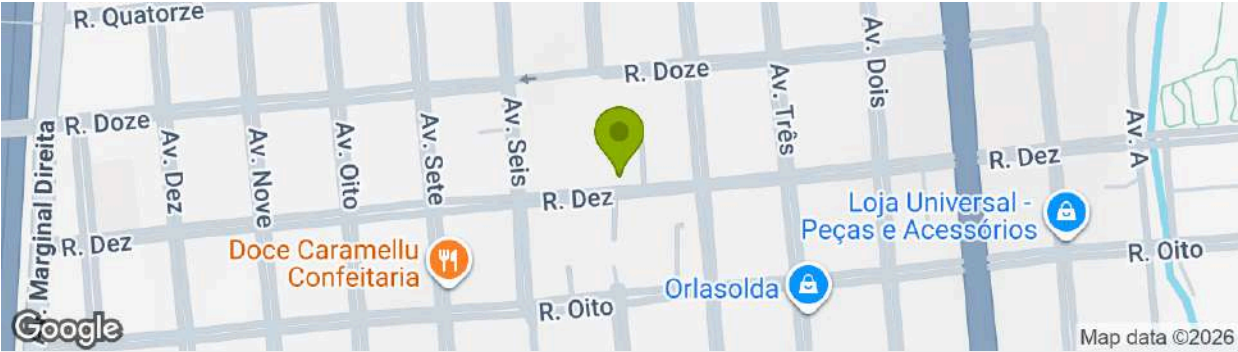

Endereço: R. Dez, 368 - Centro, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. nº 368. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlandia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-20.7164296, long=-47.8861345, accuracy=13.653

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Fiscalizado                     | R 8 Orlandia #211743602 |
| Data de início da fiscalização  | 30/07/2026              |
| Data de término da fiscalização | 30/07/2026              |
| Observações Gerais              |                         |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



**Foto 5** - Extravasor.



**Foto 6** - Tampa de inspeção e guarda-corpo.



**Foto 7** - Tampa de inspeção e guarda-corpo.



**Foto 8** - Placa de identificação.



**Foto 9** - Detalhes da unidade no CCO.



**Foto 10** - CCO.



**Foto 11** - Vista aérea dos reservatórios da ETA: R 5 (canto inferior direito), R 7 (centro direito) e R 6 (canto inferior esquerdo) e R 8 (canto superior direito) - (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 12** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 13** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 14** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 15** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 16** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 17** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 18** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 19** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 20** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).

**[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação**

N/A

**[RES6.13] Observações**

Instalar tubulação de ventilação conforme item 5.14 da ABNT NBR 12217:1994. O reservatório deve possuir ventilação para entrada e saída de ar, feita por dutos protegidos com tela e

com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira. Prestador demonstrou a adequação através do protocolo 1286/2026.

#### Fotos de RES6.13



**Foto 1** - Adequação apresentada pelo prestador no Protocolo 1286/2026 em 14/08/2026.


Novo Item Fiscalizado 16.036 - Reservatório Vila Bucci - R 9 (Orlândia)

#### Reservatório Vila Bucci - R 9

RES VILA BUCCI - R9 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES VILA BUCCI - R9 - ORLÂNDIA](#)

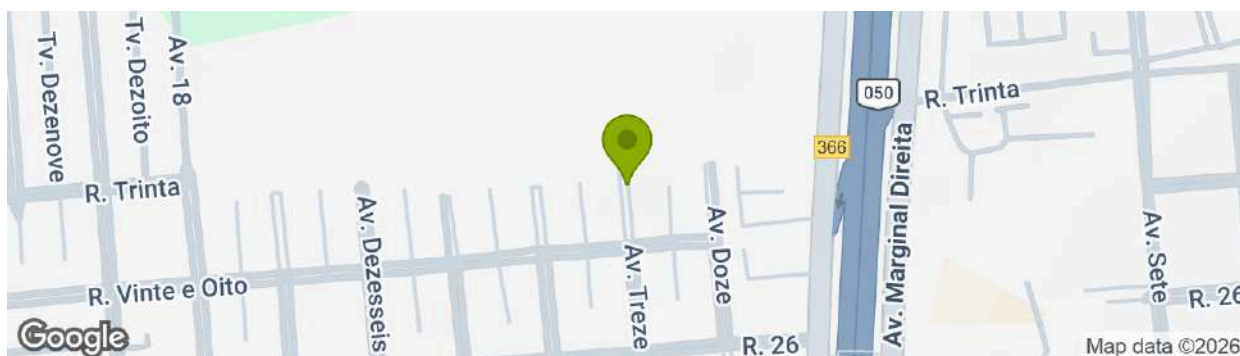

Endereço: Av. Treze, 1987 - Jardim São Francisco, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1987. .

**CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-20.7067112, long=-47.8950889, accuracy=13.653

**Fiscalizado**

R 9 Orlândia #211767426

**Data de início da fiscalização**

30/07/2026

## Observações Gerais

## Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

O R 9 é abastecido  
pelos reservatórios  
Caixa Torre.

## Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação e cercamento.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Medidor de nível.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Guarda-corpo da escada.



Foto 6 - Guarda-corpo superior.



Foto 7 - Extravasor.



Foto 8 - Vista geral do reservatório.



**Foto 9** - Cercamento.



**Foto 10** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 11** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 12** - Abertura no topo (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 13** - Extravassor (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 14** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 15** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 16** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 17** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 18** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 19** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 20** - Abertura no topo (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 21** - CCO.



**Foto 22** - Detalhes da unidade no CCO.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

**Não Conforme**

[RES6.7] Observações

Consertar o aterramento do SPDA.

#### Fotos de RES6.7



**Foto 1** - Aterramento cortado.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

**Não Conforme**

[RES6.4] Observações

Instalar barra de rodapé no guarda-corpo superior.

#### Fotos de RES6.4



**Foto 1** - Guarda-corpo superior sem barra de rodapé.



**Foto 2** - Guarda-corpo superior sem barra de rodapé.

**[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação**

**Não Conforme**

**[RES6.13] Observações**

Instalar tubulação de ventilação conforme item 5.14 da ABNT NBR 12217:1994. O reservatório deve possuir ventilação para entrada e saída de ar, feita por dutos protegidos com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.

**[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**

**Não Conforme**

**[RES6.14] Observações**

Corrigir as duas aberturas no topo do reservatório de modo a impedir a entrada de água de chuva, poeira e possíveis contaminantes externos.

**Fotos de RES6.14**



**Foto 1** - Corrigir o acesso da tubulação e garantir a estanqueidade do reservatório contra entrada de contaminantes.



**Foto 2** - Corrigir o acesso da tubulação e garantir a estanqueidade do reservatório contra entrada de contaminantes.



**Foto 3** - Corrigir a abertura no topo e garantir a estanqueidade do reservatório contra entrada de contaminantes.


#### Novo Item Fiscalizado 16.033 - Reservatório Jardim Parisi I - R 18 (Orlândia)

##### Reservatório Jardim Parisi I - R 18

RES. JARDIM PARISI - R18 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JARDIM PARISI - R18 - ORLÂNDIA](#)

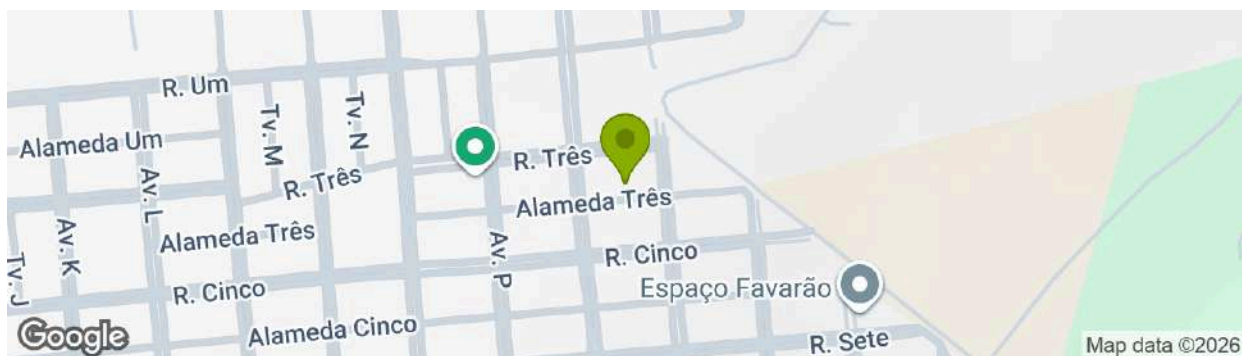

Endereço: Alameda Três, 1711a, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1711a. . **CEP:** 14620-000 /  
**Cidade:** Orlândia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-20.721481, long=-47.8634348, accuracy=13.653

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | R 18 parisi i Orlândia #211779430 |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 30/07/2026                        |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 30/07/2026                        |
| <b>Observações Gerais</b>              |                                   |

##### Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

O R 18 é abastecido pelo poço Marico, e em emergência pelo

## Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Placa de identificação e cercamento.



**Foto 2** - Vista geral do reservatório.



**Foto 3** - Vista geral do reservatório.



**Foto 4** - Guarda-corpo do reservatório.



**Foto 5** - Extravasador.



**Foto 6** - Tampa de inspeção e tubulação de ventilação.



**Foto 7** - Vista aérea de parte dos reservatórios do CR Jardim Parisi I: Na parte inferior da imagem R 21 (direita), R 18 (centro) e R19 (esquerda); na parte superior da imagem R 20 (direita) - (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 8** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 9** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 10** - Extravasor (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 11** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 12** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 13** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 14** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 15** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 16** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 17** - Buraco de entrada de fiação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 18** - CCO.



**Foto 19** - Detalhes da unidade no CCO.

[RES6.14] Observações

Adequar o acesso das fiações no reservatório para evitar entrada de água pluvial e contaminantes externos.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Buraco na laje para acesso da fiação.



Foto 2 - Buraco na laje para acesso da fiação.


Novo Item Fiscalizado 16.030 - Reservatório Jardim Parisi I - R 19 (Orlândia)

Reservatório Jardim Parisi I - R 19

RES JARDIM PARISI - R19 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES JARDIM PARISI - R19 - ORLÂNDIA](#)

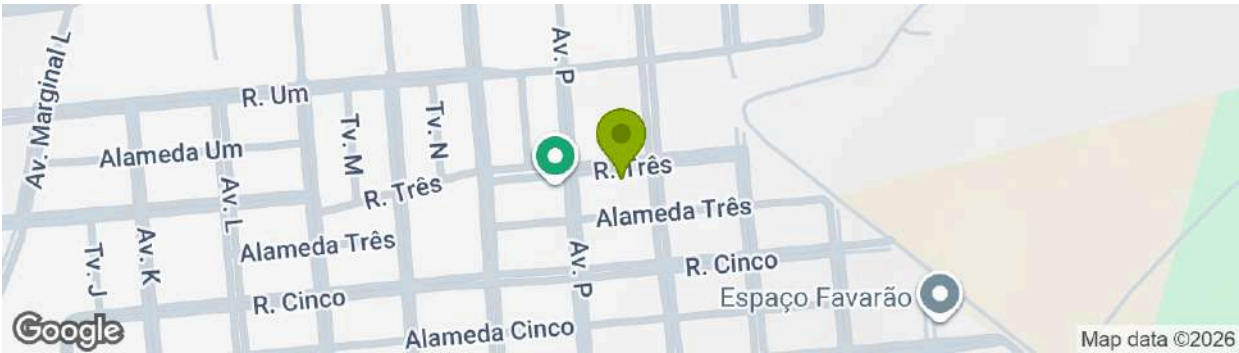

Endereço: R. Três, 1620 - Jardim Siena, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1620. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7212707, long=-47.8642185, accuracy=13.653

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fiscalizado                     | R 19 parisi i Orlândia #211782893 |
| Data de início da fiscalização  | 30/07/2026                        |
| Data de término da fiscalização | 30/07/2026                        |
| Observações Gerais              |                                   |

Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Vista geral do reservatório.



**Foto 2** - Vista geral do reservatório, guarda-corpo e descida do SPDA.



**Foto 3** - Aterramento do SPDA.



**Foto 4** - Vista geral do reservatório.



**Foto 5** - Vista para parte interior e inferior do reservatório.



**Foto 6** - Vista da laje de fundo do reservatório.



**Foto 7** - Sistema de dosagem química no reservatório.



**Foto 8** - Validade do produto químico.



**Foto 9** - Vista aérea de parte dos reservatórios do CR Jardim Parisi I: Na parte inferior da imagem R 21 (direita), R 18 (centro) e R19 (esquerda); na parte superior da imagem R 20 (direita) - (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 10** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 11** - Tampa de inspeção e tubulação de ventilação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 12** - Extravasor (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 13** - Extravasor (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 14** - Captor tipo Franklin (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 15** - Guarda-corpo superior (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 16** - Guarda-corpo escada (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 17** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 18** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 19** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).




**Foto 20** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 21** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 22** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).

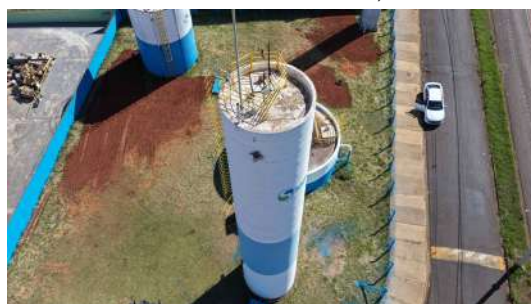

**Foto 23** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 24** - CCO.




**Foto 25** - Detalhes da unidade no CCO.

**Reservatório Jardim Parisi I - R 20**

RES JARDIM PARISI - R20 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES JARDIM PARISI - R20 - ORLÂNDIA](#)

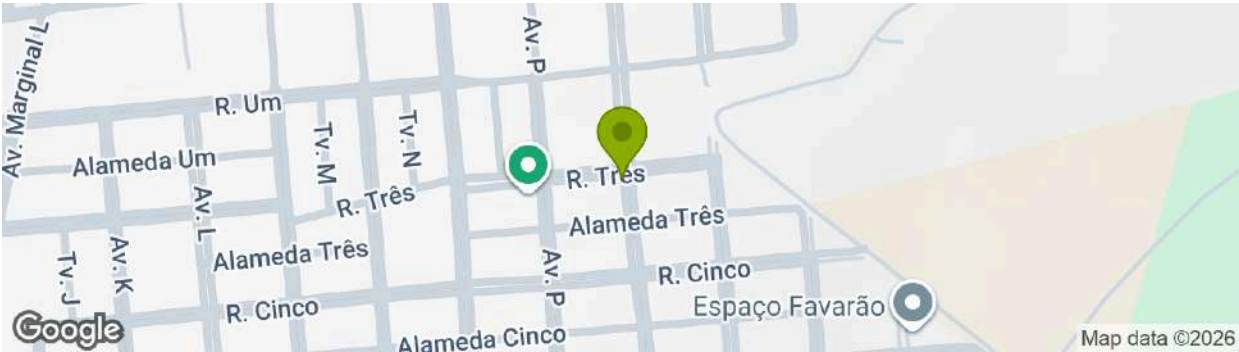

Endereço: R. Três, 1640 - Jardim Siena, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1640. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-20.7211594, long=-47.8639916, accuracy=13.653

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | R 20 parisi i Orlândia #211781879 |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 30/07/2026                        |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 30/07/2026                        |
| <b>Observações Gerais</b>              |                                   |

**Constatações (Fiscalização no Reservatório)**

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização</b> | Conforme                 |
| <b>[RES6.0] Observações</b>                  | Reservatório desativado. |

**Fotos de RES6.0**



**Foto 1** - Vista geral do reservatório.



**Foto 2** - Vista geral do reservatório.



**Foto 3** - Vista geral do reservatório.



**Foto 4** - Vista geral do reservatório.



**Foto 5** - Vista aérea de parte dos reservatórios do CR Jardim Parisi I: Na parte inferior da imagem R 21 (direita), R 18 (centro) e R19 (esquerda); na parte superior da imagem R 20 (direita) - (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 6** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 7** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 8** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 9** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).




**Foto 10** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 11** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 12** - Extravasor (imagem de drone de 05/08/2026).

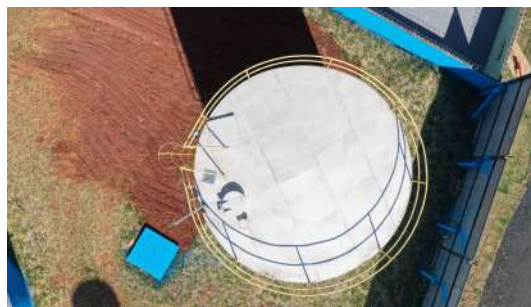

**Foto 13** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 14** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 15** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 16** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).


Novo Item Fiscalizado 16.032 - Reservatório Jardim Parisi I - R 21 (Orlândia)

### Reservatório Jardim Parisi I - R 21

RES JARDIM PARISI - R21 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES JARDIM PARISI - R21 - ORLÂNDIA](#)

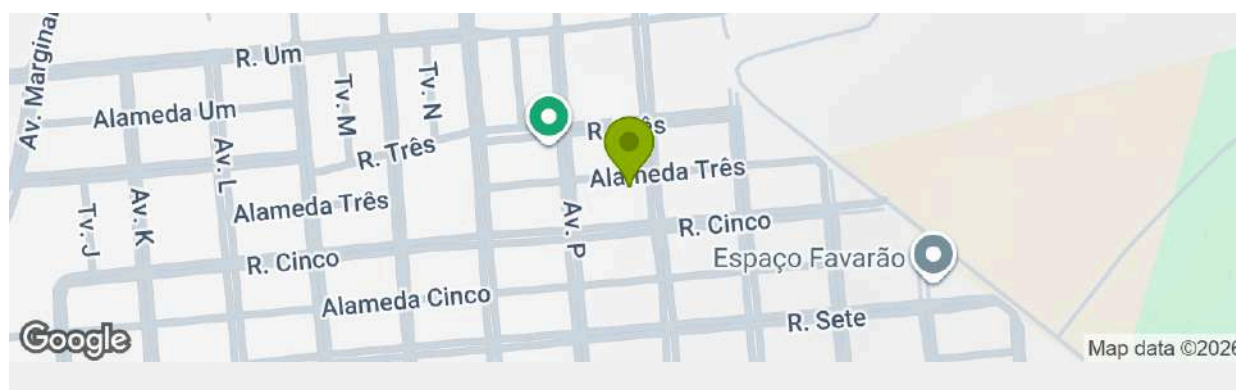

Endereço: Alameda Três, 1630 - Jardim Siena, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1630. . CEP: 14620-000 / Cidade: Orlandia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7212069, long=-47.8640908, accuracy=13.653

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fiscalizado                     | R 21 parisi i Orlandia #211780793 |
| Data de início da fiscalização  | 30/07/2026                        |
| Data de término da fiscalização | 30/07/2026                        |
| Observações Gerais              |                                   |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| [RES6.0] Fotos gerais da fiscalização | Conforme                 |
| [RES6.0] Observações                  | Reservatório desativado. |

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.

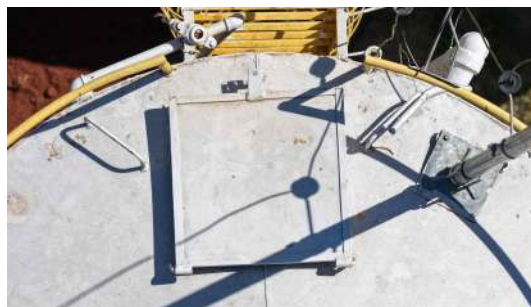


Foto 5 - Vista aérea de parte dos reservatórios do CR Jardim Parisi I: Na parte inferior da imagem R



Foto 6 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).

21 (direita), R 18 (centro) e R19 (esquerda); na parte superior da imagem R 20 (direita) - (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 7** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 8** - Extravasor (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 9** - Captor tipo Franklin (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 10** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 11** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 12** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 13** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 14** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 15** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 16** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 17** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).


Novo Item Fiscalizado 16.239 - Reservatório Santo Expedito - R 22 (Orlândia)

### Reservatório Santo Expedito - R 22

RES SANTO EXPEDITO - R26 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES SANTO EXPEDITO - R26 - ORLÂNDIA](#)

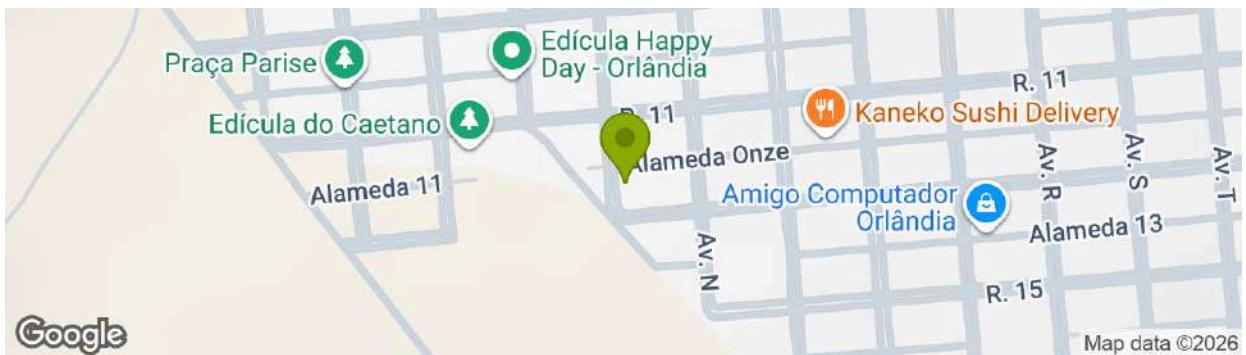

Endereço: Alameda Onze, 1300, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1300. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-21.2054005, long=-47.810061, accuracy=13.653

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Fiscalizado                     | res santo expedito Orlândia #214894665   |
| Data de início da fiscalização  | 30/07/2026                               |
| Data de término da fiscalização | 30/07/2026                               |
| Observações Gerais              | Reservatório temporariamente inoperante. |

### Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Reservatório em reformar para adequação dos vazamentos e

corrosões. Inicialmente o prestador optou por desativar a unidade, no entanto, mudou de estratégia e iniciou a reforma de adequação para manter o reservatório em operação.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reforma do reservatório.

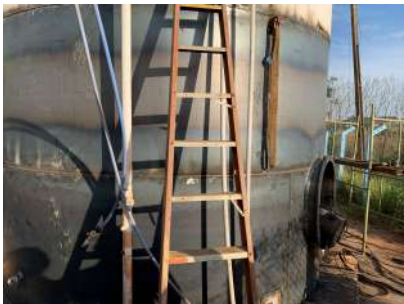


Foto 2 - Reforma do reservatório.



Foto 3 - Reforma do reservatório.



Foto 4 - Reforma do reservatório.



Foto 5 - Reforma do reservatório.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

N/A

[RES6.3] Observações

Não conformidade já apontada no auto de notificação 192/2023.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

[RES6.14] Observações

Não conformidade já apontada no auto de notificação 192/2023.

## Reservatório Capão do Meio - R 26

RES. CAPÃO DO MEIO - R26 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CAPÃO DO MEIO - R26 - ORLÂNDIA](#)



Endereço: 74HV+3C, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

**Fiscalizado** R 26 orlândia #211800785

**Data de início da fiscalização** 30/07/2026

**Data de término da fiscalização** 30/07/2026

### Observações Gerais

#### Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

#### Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Placa de identificação.



**Foto 2** - Vista geral do reservatório.



**Foto 3** - Guarda-corpo da escada.



**Foto 4** - Extravasor.



**Foto 5** - Vista geral do reservatório.



**Foto 6** - Vista geral do reservatório.



**Foto 7** - Descida do SPDA.



**Foto 8** - Conduíte com aterramento do SPDA.



**Foto 9** - Vista geral do reservatório e cercamento.



**Foto 10** - Vista geral do reservatório.



**Foto 11** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 12** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 13** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 14** - Tubos de alimentação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 15** - Extravasor (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 16** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 17** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 18** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 19** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 20** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 21** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 22** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 23** - CCO.



**Foto 24** - Detalhes da unidade no CCO.

**[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada**

**Não Conforme**

**[RES6.4] Observações**

Instalar barra de rodapé no guarda-corpo superior.

#### Fotos de RES6.4



**Foto 1** - Guarda-corpo superior sem barra de rodapé.



**Foto 2** - Guarda-corpo superior sem barra de rodapé (imagem de drone de 05/08/2026).

**[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação**

**Não Conforme**

**[RES6.9] Observações**

Instalar tela de proteção contra entrada de insetos em todas as tubulações de ventilação e demais aberturas do reservatório.

#### Fotos de RES6.9



**Foto 1** - Extravasor com grade, mas sem tela de proteção contra entrada de insetos e pequenos

**[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação****Não Conforme****[RES6.13] Observações**


Instalar ou adequar tubulação de ventilação conforme item 5.14 da ABNT NBR 12217:1994. O reservatório deve possuir ventilação para entrada e saída de ar, feita por dutos protegidos com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.

**Fotos de RES6.13****Foto 1** - Vista superior do reservatório.**Foto 2** - Detalhe de elemento na parte superior do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 16.034 - Reservatório Timboré - R 31 (Orlândia)

**Reservatório Timboré - R 31**

RES. TIMBORÉ - R31 - ORLÂNDIA

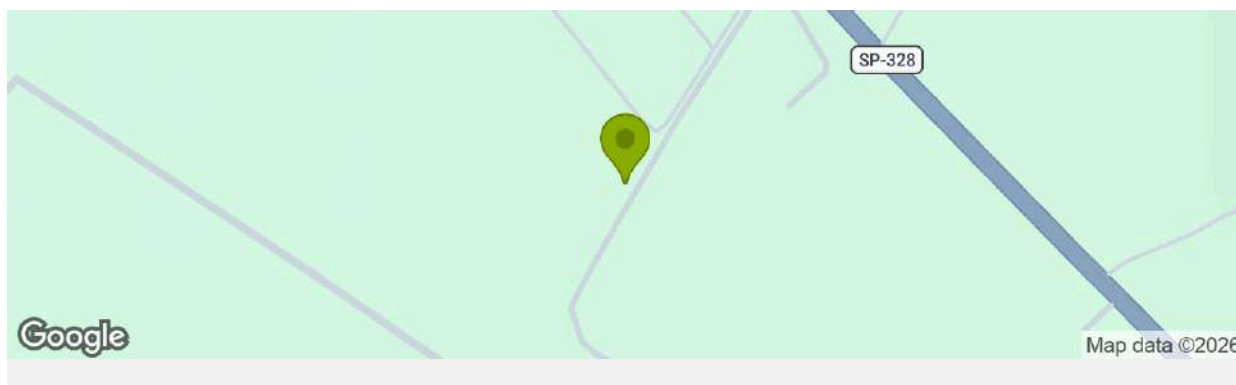Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES. TIMBORÉ - R31 - ORLÂNDIA](#)

Endereço: 744H+22, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-20.7449922, long=-47.8724682, accuracy=13.653

**Fiscalizado** R Timboré Orlândia #211773554

**Data de início da fiscalização** 30/07/2026

**Data de término da fiscalização** 30/07/2026

**Observações Gerais**

#### Constatações (Fiscalização no Reservatório)

**[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização**

Conforme

#### Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Vista geral do reservatório.



**Foto 2** - Descida do SPDA e guarda-corpo da escada.



**Foto 3** - Aterramento do SPDA.



**Foto 4** - Vista geral do reservatório.



**Foto 5** - Extravasor no topo.



**Foto 6** - Vista geral do reservatório.



**Foto 7** - Macromedidor de saída do reservatório.



**Foto 8** - Macromedidor de saída do reservatório.



**Foto 9** - Placa de identificação e cercamento.



**Foto 10** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 11** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 12** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 13** - Extravador (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 14** - Captor tipo Franklin (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 15** - Descida do SPDA (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 16** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 17** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 18** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 19** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 20** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 21** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 22** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).




**Foto 23** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 24** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 25** - CCO.

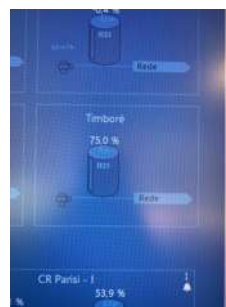

**Foto 26** - Detalhes da unidade no CCO.

**[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada**

**Não Conforme**

**[RES6.4] Observações**

Instalar barra de rodapé no guarda-corpo superior.

**Fotos de RES6.4**



**Foto 1** - Guarda-corpo superior sem barra de rodapé.



**Foto 2** - Guarda-corpo superior sem barra de rodapé.

**[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação**

**Não Conforme**

**[RES6.13] Observações**

Instalar ou adequar tubulação de ventilação conforme item 5.14 da ABNT NBR 12217:1994. O reservatório deve possuir ventilação para entrada e saída de ar, feita por dutos protegidos com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.

**Fotos de RES6.13**




**Foto 1** - Ausência de tubulação de ventilação.

**Reservatório Jardim Parisi II - R 32**

RES. JARDIM PARISI II - R32 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)  
Sistema: [RES. JARDIM PARISI II - R32 - ORLÂNDIA](#)

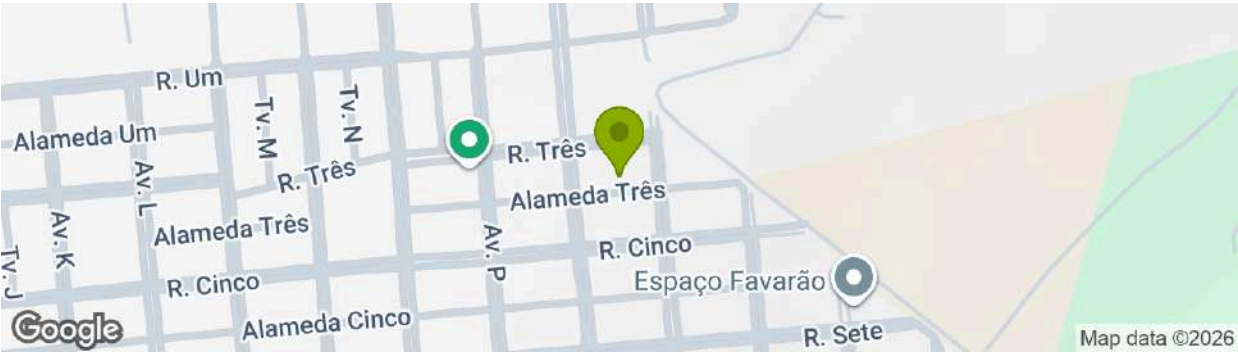

Endereço: Alameda Três, 1711a, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1711a. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlandia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7214366, long=-47.863314, accuracy=13.653

|                                 |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiscalizado                     | R 32 parisi ii Orlandia #211787076                                                                                                                 |
| Data de início da fiscalização  | 30/07/2026                                                                                                                                         |
| Data de término da fiscalização | 30/07/2026                                                                                                                                         |
| Observações Gerais              | O reservatório R 32 possui SPDA completo do captor ao aterramento. No entanto o reservatório possui rompimento nos aterramentos do corpo metálico. |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação e cercamento.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



**Foto 3** - Aterramento do SPDA.



**Foto 4** - Extravasor e guarda-corpo.



**Foto 5** - Vista geral do reservatório.



**Foto 6** - Vista geral do reservatório.



**Foto 7** - Registro sem vazamento.



**Foto 8** - Vista aérea de parte dos reservatórios do CR Jardim Parisi: R32 (direita), R33 (centro) e R34 (esquerda) - (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 9** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 10** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 11** - Extravasor (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 12** - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 13** - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 14** - Captor tipo Franklin (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 15** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 16** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 17** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 18** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 19** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 20** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 21** - CCO.



**Foto 22** - Detalhes da unidade no CCO.

**[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação**

**Não Conforme**

**[RES6.9] Observações**

Instalar tela de proteção contra entrada de insetos em todas as tubulações de ventilação e demais aberturas do reservatório.

**Fotos de RES6.9**



**Foto 1** - Tubulação de ventilação sem tela de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais.



**Foto 2** - Tubulação de ventilação sem tela de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais.

**[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**

**Não Conforme**

**[RES6.14] Observações**

Consertar os dois pontos de aterramento do reservatório e proteger o fio de automação que está solto sobre o solo.

**Fotos de RES6.14**



**Foto 1** - Aterramento 1 do reservatório cortado.



**Foto 2** - Aterramento 2 do reservatório cortado.



Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Vista geral do reservatório.



**Foto 2** - Extravasor, guarda-corpo e SPDA.



**Foto 3** - Descida do SPDA e guarda-corpo da escada.



**Foto 4** - Aterramento do SPDA.



**Foto 5** - Vista geral do reservatório.



**Foto 6** - Vista aérea de parte dos reservatórios do CR Jardim Parisi: R32 (direita), R33 (centro) e R34 (esquerda) - (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 7** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 8** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 9** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 10** - Extravasor (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 11** - Tubulação de ventilação. (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 12** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 13** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 14** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 15** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 16** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 17** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 18** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 19** - CCO.



**Foto 20** - Detalhes da unidade no CCO.

**[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação**

**Não Conforme**

**[RES6.9] Observações**

Instalar tela de proteção contra entrada de insetos em todas as tubulações de ventilação e demais aberturas do reservatório.

#### Fotos de RES6.9



**Foto 1** - Tubulação de ventilação sem tela de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais.



**Foto 2** - Extravasor sem tela de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais.

Novo Item Fiscalizado 16.026 - Reservatório Jardim Parisi II - R 34 (Orlândia)

**Reservatório Jardim Parisi II - R 34**

RES. JARDIM PARISI II - R34 - ORLÂNDIA



Endereço: R. Nove, 1981 - Jardim Siena, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1981. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlandia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-20.7241098, long=-47.860514, accuracy=13.653

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Fiscalizado                     | R 34 parisi ii Orlandia #211789743 |
| Data de início da fiscalização  | 30/07/2026                         |
| Data de término da fiscalização | 30/07/2026                         |

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

O R 34 apoia o abastecimento no bairro Santo Expedito. Os poços do Capão do Meio abastecem o reservatório Brasão, que por sua vez alimenta o sistema de reservação Parisi II. O poço Jequitiba também alimenta a unidade, mas raramente é utilizado.

Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Vista geral do reservatório.



**Foto 2** - Vista geral do reservatório.



**Foto 3** - Descida do SPDA e guarda-corpo da escada.



**Foto 4** - Conduíte com aterramento do SPDA.



**Foto 5** - Tubulação de apoio com alimentação que vem do Brasão.



**Foto 6** - Extravasador.



**Foto 7** - Cercamento e acesso.



**Foto 8** - Placa de identificação.



**Foto 9** - Vista aérea de parte dos reservatórios do CR Jardim Parisi: R32 (direita), R33 (centro) e R34 (esquerda) - (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 10** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 11** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 12** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 13** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 14** - Extravassor (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 15** - Tubulação de ventilação. (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 16** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 17** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 18** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 19** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 20** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 21** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 22** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 23** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 24** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 25** - CCO.



**Foto 26** - Detalhes da unidade no CCO.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

**Não Conforme**

[RES6.4] Observações

Instalar barra de rodapé no guarda-corpo superior.

Fotos de RES6.4



**Foto 1** - Guarda-corpo superior sem barra de rodapé.



**Foto 2** - Guarda-corpo superior sem barra de rodapé.

**[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação**

**Não Conforme**

**[RES6.9] Observações**

Instalar tela de proteção contra entrada de insetos em todas as tubulações de ventilação e demais aberturas do reservatório.

#### Fotos de RES6.9



**Foto 1** - Tubulação de ventilação sem tela de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais.



**Foto 2** - Extravasador sem tela de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais.

**[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes**

N/A

**[RES6.3] Observações**

Identificado vazamento na válvula registro. Prestador demonstrou a adequação através do protocolo 1286/2026.

#### Fotos de RES6.3



**Foto 1** - Vazamento no registro do reservatório.



**Foto 2** - Adequação apresentada pelo prestador no Protocolo 1286/2026 em 14/08/2026.

## Estação de Tratamento de Água


Novo Item Fiscalizado 16.045 - ETA Orlândia (Orlândia)

### ETA Orlândia

ETA - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA - ORLÂNDIA](#)

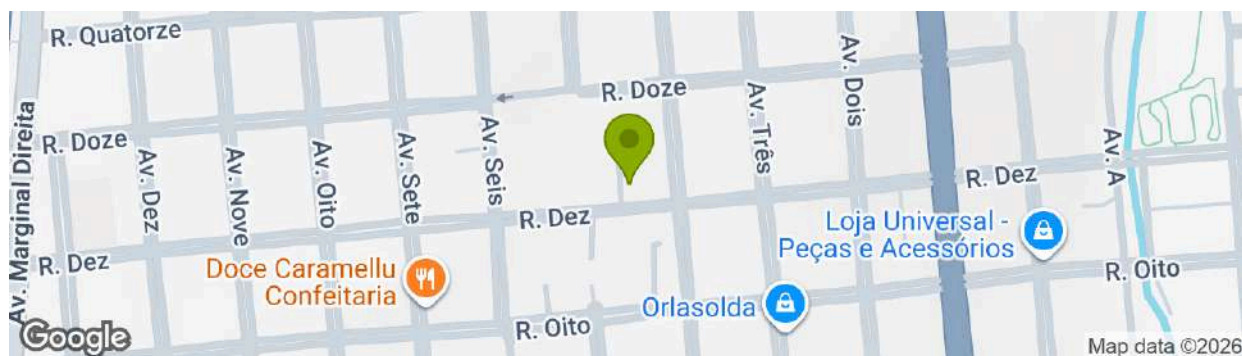

Endereço: R. Dez, 330 - Jardim Arantes, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 330. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-20.7165363, long=-47.8858202, accuracy=13.653

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Fiscalizado</b> | ETA Orlândia #211728844 |
|--------------------|-------------------------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Data de início da fiscalização</b> | 30/07/2026 |
|---------------------------------------|------------|

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 30/07/2026 |
|----------------------------------------|------------|

### Observações Gerais

#### Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme



**Foto 1** - Extintor de incêndio no acesso à ETA.



**Foto 2** - Validade do extintor.



**Foto 3** - Pressurização do extintor.



**Foto 4** - Vista do laboratório da ETA.



**Foto 5** - Bancada do laboratório.



**Foto 6** - Automonitoramento de 30 julho de 2026.



**Foto 7** - Automonitoramento de 29 julho de 2026.



**Foto 8** - EPIs dos funcionários.



**Foto 9** - Armazenamento de reagentes químicos.



**Foto 10** - Controle de validade dos reagentes químicos.



**Foto 11** - Lava olhos.



**Foto 12** - Chuveiro de emergência.



**Foto 13** - Macromedidor de entrada.



**Foto 14** - Macromedidor de entrada.



**Foto 15** - Extintor próximo aos filtros.



**Foto 16** - Canal de entrada.



**Foto 17** - Aplicação de PAC no canal de entrada.



**Foto 18** - Sistema de aplicação de cal desativado.



**Foto 19** - Sistema de aplicação de cal desativado.



**Foto 20** - Sistema de aplicação de cal desativado.



**Foto 21** - Dois sistemas de floculadores.



**Foto 22** - Canal de distribuição para os decantadores.



**Foto 23** - Vista dos decantadores 1 e 2.



**Foto 24** - Vista dos decantadores 3 e 4.



**Foto 25** - Vista dos filtros 4 e 3.



**Foto 26** - Vista dos filtros 2 e 1.



**Foto 27** - Sistema de pastilhas para aplicação de cloro e flúor.



**Foto 28** - Armazenamento das pastilhas e validade.



**Foto 29** - Armazenamento das pastilhas.



**Foto 30** - Sistema de aplicação de flúor.



**Foto 31** - Sistema de aplicação de cloro.



**Foto 32** - Armazenamento das pastilhas e validade.



**Foto 33** - Tubulação de saída dos filtros sem vazamento.



**Foto 34** - Caixa de saída de água tratada.



**Foto 35** - Identificação do PAC no armazenamento.



**Foto 36** - Armazenamento de PAC.



**Foto 37** - Sistema de combate a incêndio.



**Foto 38** - Macromedidor de saída.



**Foto 39** - Cercamento e acesso à ETA.



**Foto 40** - Fachada da ETA com logo da SANOR.



**Foto 41** - Adequação apresentada pelo prestador no Protocolo 1286/2026 em 14/08/2026.

**[ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas**

N/A

**[ETA-5.10] Observações**

Identificado alguns guarda-corpos e grelhas de piso com inadequação. Prestador demonstrou a adequação através do protocolo 1286/2026.

**Fotos de [ETA-5.10]**



**Foto 1** - Barra do guarda-corpo solta no floculador.




**Foto 2** - Barra do guarda-corpo solta no filtro 3.



**Foto 3** - Barra do guarda-corpo solta no decantador 2.



**Foto 4** - Grelhas de piso danificadas nas saídas dos filtros.

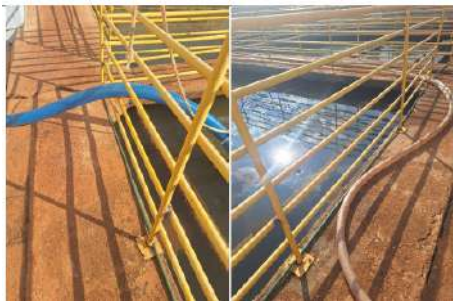

**Foto 5** - Adequação no decantador 2 apresentada pelo prestador no Protocolo 1286/2026 em 14/08/2026.



**Foto 6** - Adequação no filtro 3 apresentada pelo prestador no Protocolo 1286/2026 em 14/08/2026.



**Foto 7** - Adequação no floculador apresentada pelo prestador no Protocolo 1286/2026 em 14/08/2026.



**Foto 8** - Adequação nas grelhas de piso apresentada pelo prestador no Protocolo 1286/2026 em 14/08/2026.

**[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo**

N/A

**[ETA-5.2] Observações**

Investimento previsto para conclusão até o final do ano 5 da concessão.

**[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade**

N/A

**[ETA-5.19] Observações**

O prestador informou no Despacho 5 do Protocolo 1286/2026 que o Relatório de Ensaio 12598/2026.0.A, com o título de identificação da amostra "Dados Referente à Amostra Nº: 12598-1/2026.0 - (Item 3) Água

Subterrânea Tratada - Poço 01", foi nomeado erroneamente pelo laboratório responsável. O ponto de coleta da amostra está localizado na adutora de água tratada proveniente da ETA e que abastece o reservatório localizado junto ao poço 1.

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

N/A

[ETA-5.20] Observações

Não conformidade já apontada no Auto de Notificação 192/2023.

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

N/A

[ETA-5.13] Observações

Persistem os vazamentos nas lajes de fundo dos filtros. Não conformidade já apontada no Auto de Notificação 192/2023.

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Vazamentos na laje de fundo dos filtros.

[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETA-5.22] Observações

Providenciar as reformas necessárias para a segurança estrutural da ETA.

Fotos de [ETA-5.22]



**Foto 1** - Laje escorada entre os filtros 1 e 2 com o 3 e 4.



**Foto 2** - Caixa de saída de água tratada ainda sem proteção adequada na parte superior.



**Foto 3** - Adequação da caixa de saída apresentada pelo prestador no Protocolo 1286/2026 em 14/08/2026.



### Reservatórios fiscalizados com uso exclusivo de drone (05/08/2026)


Novo Item Fiscalizado 16.224 - Reservatório ETA - R 6 (Orlândia)

#### Reservatório ETA - R 6

RES ETA - R6 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES ETA - R6 - ORLÂNDIA](#)

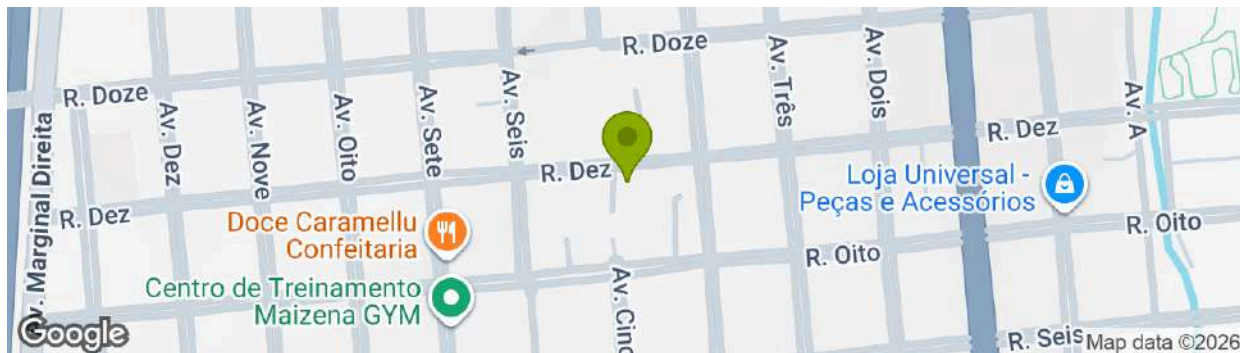

Endereço: R. Dez, 375 - Centro, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 375. . **CEP:** 14620-000 /  
**Cidade:** Orlândia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-21.205377, long=-47.8100302, accuracy=13.653

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | res ETA R 6 Orlândia #214872447                       |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 05/08/2026                                            |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 05/08/2026                                            |
| <b>Observações Gerais</b>              | Fiscalização com uso exclusivo de drone (05/08/2026). |

#### Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

#### Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Vista aérea dos reservatórios da ETA: R 5 (canto inferior direito), R 7 (centro direito) e R 6 (canto inferior esquerdo) e R 8 (canto superior direito) - (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 2** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 3** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 4** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 5** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 6** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 7** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 8** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).

**[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação**

**Não Conforme**

**[RES6.13] Observações**

Instalar tubulação de ventilação conforme item 5.14 da ABNT NBR 12217:1994. O reservatório deve possuir ventilação para entrada e saída de ar, feita por dutos protegidos com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.

**[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**

**Não Conforme**

**[RES6.14] Observações**

Consertar a abertura na laje do reservatório junto a tampa de modo a impedir a entrada de contaminantes externos, água de chuva e insetos.

**Fotos de RES6.14**



Foto 1 - Abertura na laje do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 16.234 - Reservatório Siena - R 12 (Orlândia)

Reservatório Siena - R 12

RES JARDIM SIENA - R12 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES JARDIM SIENA - R12 - ORLÂNDIA](#)



Endereço: R. Vinte, 1862 - Parque Cecap, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1862. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2053786, long=-47.810015, accuracy=13.653

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fiscalizado                     | res Siena r 12 Orlândia #214894241                    |
| Data de início da fiscalização  | 05/08/2026                                            |
| Data de término da fiscalização | 05/08/2026                                            |
| Observações Gerais              | Fiscalização com uso exclusivo de drone (05/08/2026). |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Vista aérea dos reservatórios Siena: R 12 (canto inferior esquerdo), R 13 (canto superior esquerdo), R 27 (canto superior direito) e R14 e 15 (canto inferior direito) - (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 2** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 3** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 4** - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 5** - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 6** - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 7** - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 8** - Tubulação de alimentação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 9** - Tubulação de alimentação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 10** - Extravasor (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 11** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 12** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 13** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 14** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 15** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 16** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 17** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 18** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).

**Reservatório Siena - R 13**

RES JARDIM SIENA - R13 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES JARDIM SIENA - R13 - ORLÂNDIA](#)



Endereço: R. Vinte, 1862 - Parque Cecap, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1862. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-21.2054081, long=-47.8100499, accuracy=13.653

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | res Siena r 13 Orlândia #214894319                    |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 05/08/2026                                            |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 05/08/2026                                            |
| <b>Observações Gerais</b>              | Fiscalização com uso exclusivo de drone (05/08/2026). |

**Constatações (Fiscalização no Reservatório)**

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

**Fotos de RES6.0**



**Foto 1** - Vista aérea dos reservatórios Siena: R 12 (canto inferior esquerdo), R 13 (canto superior esquerdo), R 27 (canto superior direito) e R14 e 15 (canto inferior direito) - (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 2** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 3** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 4** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 5** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 6** - Extravasor (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 7** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 8** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 9** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 10** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 11** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 12** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 13** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 14** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

**Não Conforme**

[RES6.7] Observações

Consertar o cabeamento do SPDA que se encontra ausente.

#### Fotos de RES6.7



**Foto 1** - Ausência de cabeamento de descida do SPDA.

Novo Item Fiscalizado 16.236 - Reservatório Siena - R 14 (Orlândia)

#### Reservatório Siena - R 14

RES JARDIM SIENA - R14 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES JARDIM SIENA - R14 - ORLÂNDIA](#)



Endereço: R. Vinte, 1862 - Parque Cecap, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1862. . CEP: 14620-000 / Cidade: Orlandia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2053896, long=-47.810036, accuracy=13.653

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fiscalizado                     | res Siena r 14 Orlandia #214894423                    |
| Data de início da fiscalização  | 05/08/2026                                            |
| Data de término da fiscalização | 05/08/2026                                            |
| Observações Gerais              | Fiscalização com uso exclusivo de drone (05/08/2026). |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| [RES6.0] Fotos gerais da fiscalização | Conforme                 |
| [RES6.0] Observações                  | Reservatório desativado. |

Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Vista aérea dos reservatórios Siena: R 12 (canto inferior esquerdo), R 13 (canto superior esquerdo), R 27 (canto superior direito) e R14 e 15 (canto inferior direito) - (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 2** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 3** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 4** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 5** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 6** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 7** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 8** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 9** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).


Novo Item Fiscalizado 16.237 - Reservatório Siena - R 15 (Orlândia)

### Reservatório Siena - R 15

RES JARDIM SIENA - R15 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES JARDIM SIENA - R15 - ORLÂNDIA](#)

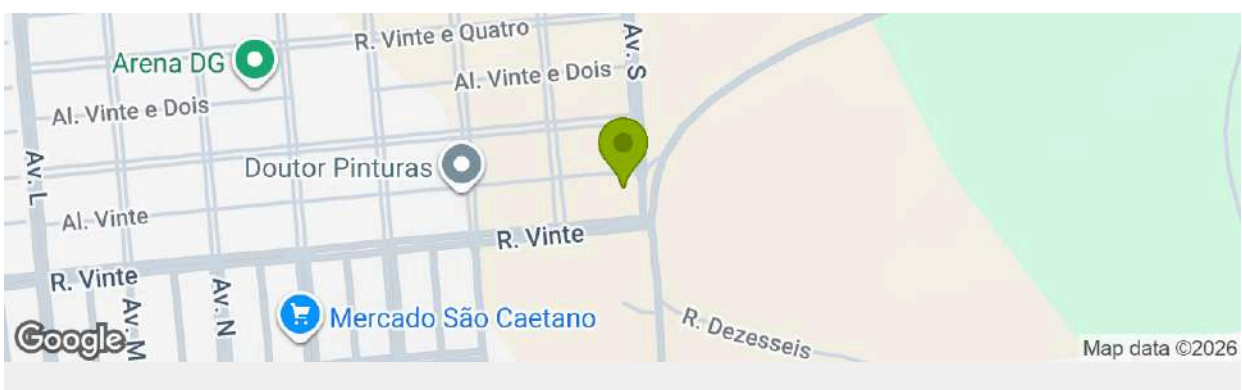

Endereço: R. Vinte, 1862 - Parque Cecap, Orândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1862. . CEP: 14620-000 / Cidade: Orândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054127, long=-47.8100485, accuracy=13.653

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fiscalizado                     | res Siena r 15 Orândia #214894486                     |
| Data de início da fiscalização  | 05/08/2026                                            |
| Data de término da fiscalização | 05/08/2026                                            |
| Observações Gerais              | Fiscalização com uso exclusivo de drone (05/08/2026). |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| [RES6.0] Fotos gerais da fiscalização | Conforme                 |
| [RES6.0] Observações                  | Reservatório desativado. |

Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Vista aérea dos reservatórios Siena: R 12 (canto inferior esquerdo), R 13 (canto superior esquerdo), R 27 (canto superior direito) e R14 e 15 (canto inferior direito) - (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 2** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 3** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 4** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 5** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 6** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 7** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 8** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 9** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).


Novo Item Fiscalizado 16.228 - Reservatório José Vieira Brasão - R 16 (Orlândia)

### Reservatório José Vieira Brasão - R 16

RES. APOIADO JD. JOSÉ VIEIRA BRASÃO R16 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADO JD. JOSÉ VIEIRA BRASÃO R16 - ORLÂNDIA](#)

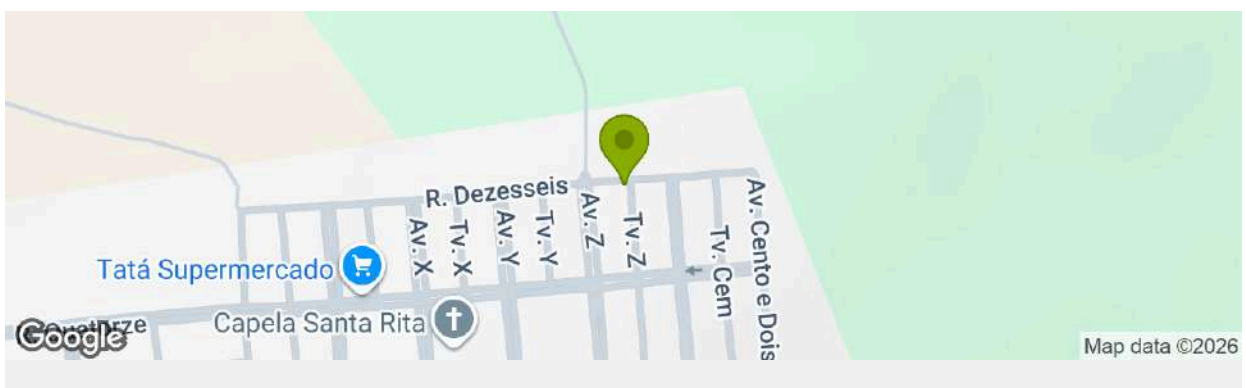

Endereço: Tv. Z, 1267 - Jardim Santa Rita, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1267. . CEP: 14620-000 / Cidade: Orlandia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054136, long=-47.8100655, accuracy=13.653

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fiscalizado                     | res Braço R 16 Orlandia #214874548                    |
| Data de início da fiscalização  | 05/08/2026                                            |
| Data de término da fiscalização | 05/08/2026                                            |
| Observações Gerais              | Fiscalização com uso exclusivo de drone (05/08/2026). |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Vista aérea dos reservatórios Braço: R 29 (canto inferior esquerdo), R 16 (canto superior esquerdo) e R 17 (canto superior direito) - (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 2** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 3** - Tampa de inspeção e tubulação de ventilação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 4** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 5** - Extravasor (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 6** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 7** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 8** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 9** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 10** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 11** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).

**[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada**

**Não Conforme**

**[RES6.4] Observações**

Instalar barra de rodapé no guarda-corpo superior.

#### Fotos de RES6.4




**Foto 1** - Guarda-corpo superior sem barra de rodapé.

### Reservatório José Vieira Brasão - R 17

RES. APOIADO JD. JOSÉ VIEIRA BRASÃO R17 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADO JD. JOSÉ VIEIRA BRASÃO R17 - ORLÂNDIA](#)

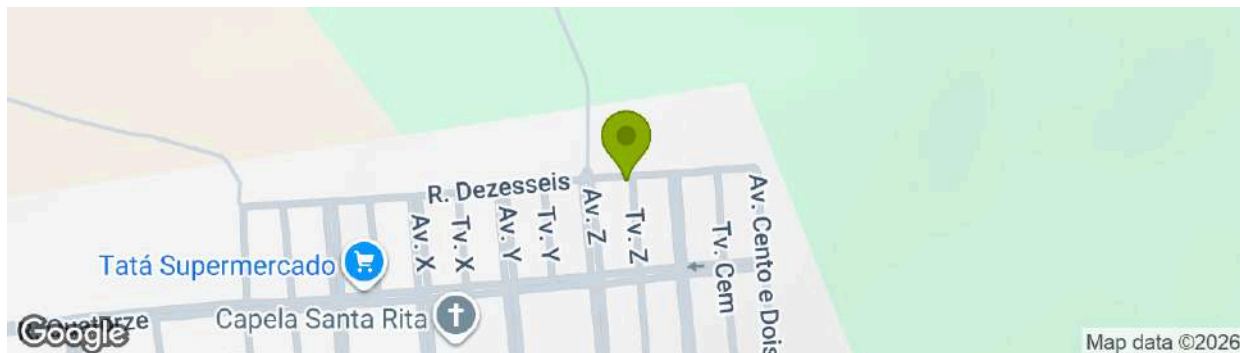

Endereço: Tv. Z, 1267 - Jardim Santa Rita, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1267. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-21.2054069, long=-47.8099542, accuracy=13.653

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | res Brazão R 17 Orlândia #214874844                   |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 05/08/2026                                            |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 05/08/2026                                            |
| <b>Observações Gerais</b>              | Fiscalização com uso exclusivo de drone (05/08/2026). |

#### Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

#### Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Vista aérea dos reservatórios Brasão: R 29 (canto inferior esquerdo), R 16 (canto superior esquerdo) e R 17 (canto superior direito) - (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 2** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 3** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 4** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 5** - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 6** - Extravasor (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 7** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 8** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 9** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 10** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 11** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 12** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 13** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 14** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).


#### Novo Item Fiscalizado 16.227 - Reservatório Caixa de Transferência - R 25 (Orlândia)

##### Reservatório Caixa de Transferência - R 25

RES JARDIM PARISI - R25 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES JARDIM PARISI - R25 - ORLÂNDIA](#)

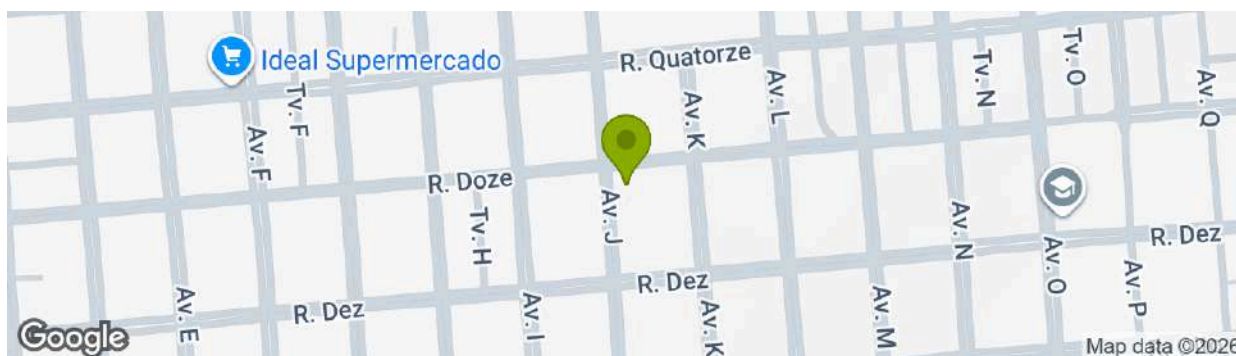

Endereço: Av. J, 1022 - Parque Cecap, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1022. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-21.2054113, long=-47.8100086, accuracy=13.653

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | res r25 caixa transferência Orlândia #214873194       |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 05/08/2026                                            |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 05/08/2026                                            |
| <b>Observações Gerais</b>              | Fiscalização com uso exclusivo de drone (05/08/2026). |

##### Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 2** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 3** - Tampa de inspeção e tubulação de ventilação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 4** - Tampa de inspeção e tubulação de ventilação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 5** - Tampa de inspeção e tubulação de ventilação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 6** - Extravador (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 7** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 8** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).




**Foto 9** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 10** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 11** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).

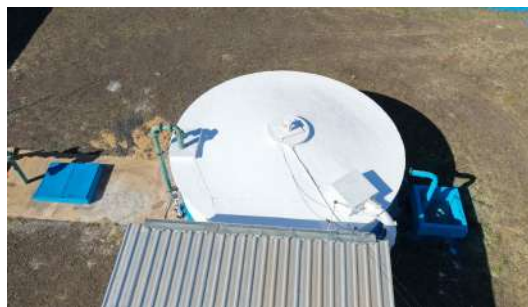

**Foto 12** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 13** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 14** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).


Novo Item Fiscalizado 16.238 - Reservatório Siena - R 27 (Orlândia)

### Reservatório Siena - R 27

RES. ELEVADO JD. SIENA ZITA R27 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO JD. SIENA ZITA R27 - ORLÂNDIA](#)

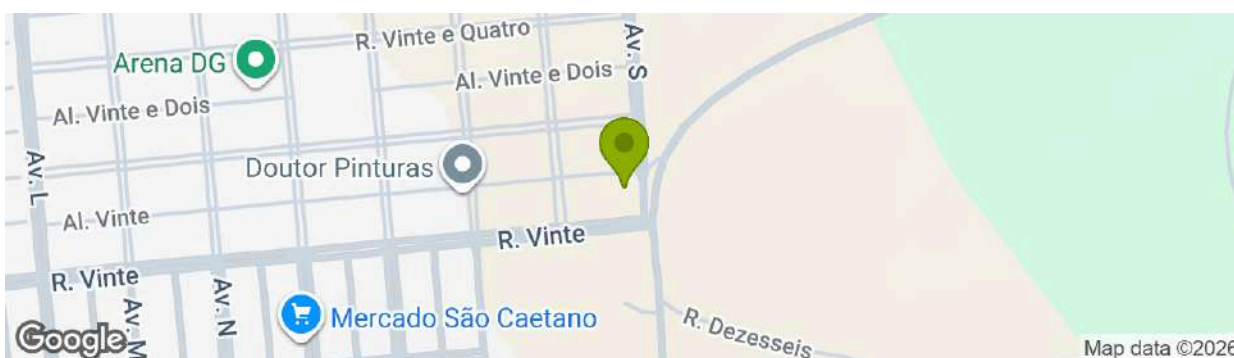

Endereço: R. Vinte, 1862 - Parque Cecap, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1862. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-21.2054054, long=-47.8100497, accuracy=13.653

**Fiscalizado**

res Siena r 27 Orlândia #214894549

**Data de início da fiscalização**

05/08/2026

**Data de término da fiscalização**

05/08/2026

## Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

## Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Vista aérea dos reservatórios Siena: R 12 (canto inferior esquerdo), R 13 (canto superior esquerdo), R 27 (canto superior direito) e R14 e 15 (canto inferior direito) - (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 2** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 3** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 4** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 5** - Extravasor (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 6** - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 7** - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 8** - Captor tipo Franklin (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 9** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 10** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 11** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 12** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 13** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).




**Foto 14** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).

Novo Item Fiscalizado 16.231 - Reservatório Morada do Sol - R 28 (Orlândia)

#### Reservatório Morada do Sol - R 28

RES. ELEVADO MORADA DO SOL - ORLÂNDIA

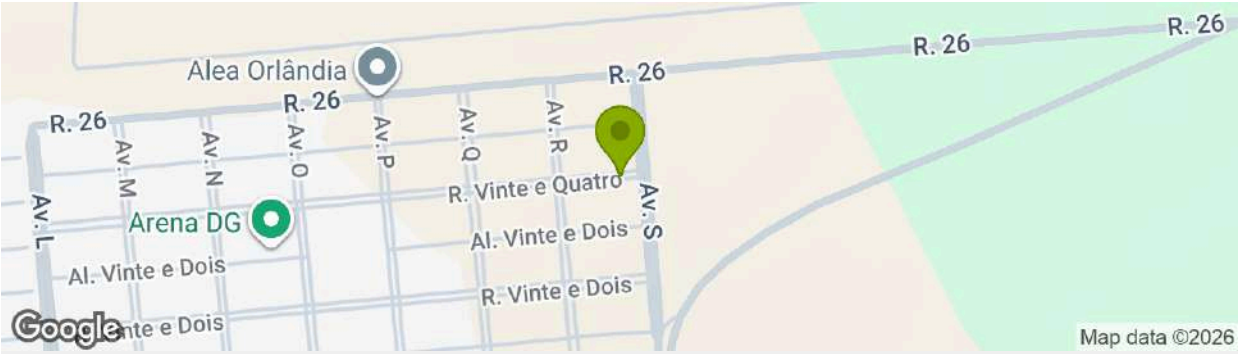

Endereço: R. Vinte e Quatro, 1862 - Parque Cecap, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1862. .  
**CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-21.2054106, long=-47.8100904, accuracy=13.653

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fiscalizado                     | res morada do sol r 28 Orlândia #214887775            |
| Data de início da fiscalização  | 05/08/2026                                            |
| Data de término da fiscalização | 05/08/2026                                            |
| Observações Gerais              | Fiscalização com uso exclusivo de drone (05/08/2026). |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 2** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 3** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 4** - Tubulação de alimentação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 5** - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 6** - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 7** - Extravasor (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 8** - Captor tipo Franklin (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 9** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 10** - Guarda-corpo da escada (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 11** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 12** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 13** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 14** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 15** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).

**[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados**

**Não Conforme**

**[RES6.7] Observações**

Corrigir a anilha de descida do SPDA.

#### Fotos de RES6.7



**Foto 1** - Anilha de descida do SPDA solta.


Novo Item Fiscalizado 16.225 - Reservatório José Vieira Brasão - R 29 (Orlândia)

#### Reservatório José Vieira Brasão - R 29

RES POÇO 01 - REC. R 29 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES POÇO 01 - REC. R 29 - ORLÂNDIA](#)

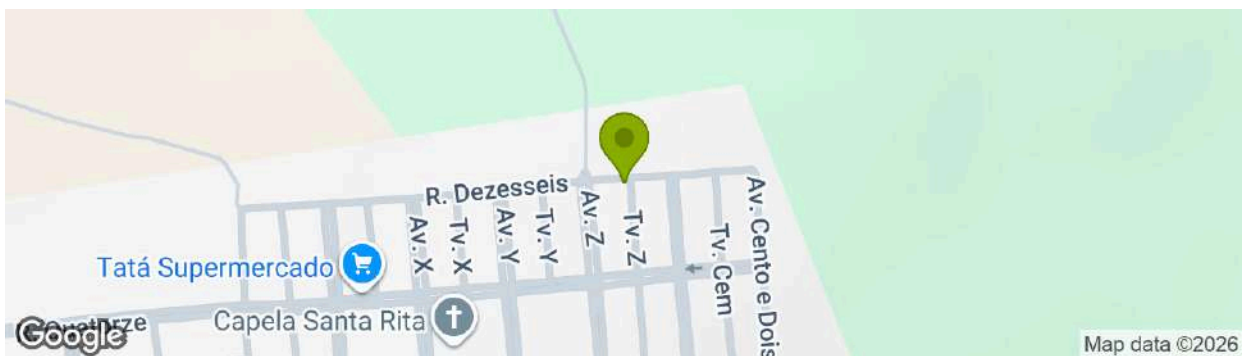

Endereço: Tv. Z, 1267 - Jardim Santa Rita, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1267. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fiscalizado                     | res Brazão R 29 Orlândia #214874967                   |
| Data de início da fiscalização  | 05/08/2026                                            |
| Data de término da fiscalização | 05/08/2026                                            |
| Observações Gerais              | Fiscalização com uso exclusivo de drone (05/08/2026). |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| [RES6.0] Fotos gerais da fiscalização | Conforme                 |
| [RES6.0] Observações                  | Reservatório desativado. |

Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Vista aérea dos reservatórios Brasão: R 29 (canto inferior esquerdo), R 16 (canto superior esquerdo) e R 17 (canto superior direito) - (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 2** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 3** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 4** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 5** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 6** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 7** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 8** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).


Novo Item Fiscalizado 16.233 - Reservatório Vista Linda - R 30 (Orlândia)

### Reservatório Vista Linda - R 30

RES. ELEVADO VISTA LINDA R30 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO VISTA LINDA R30 - ORLÂNDIA](#)

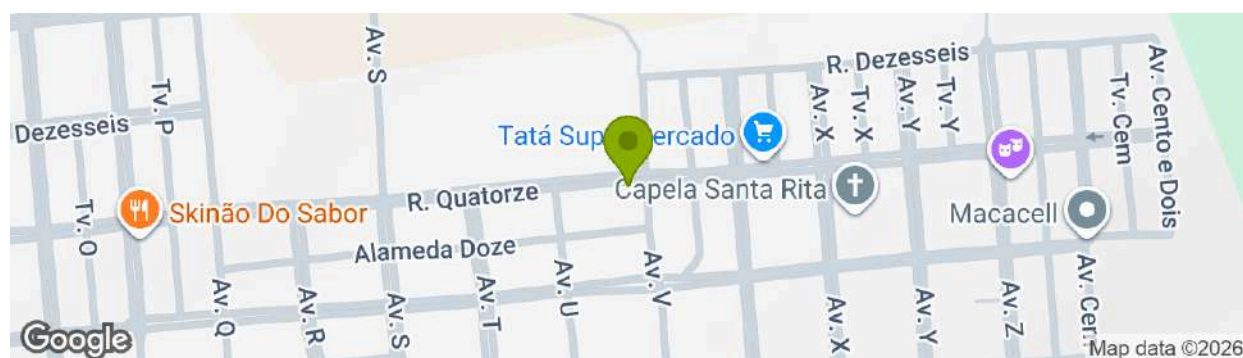

Endereço: R. Quatorze, 2160 - Jardim Santa Rita, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 2160. .  
**CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-21.2053959, long=-47.8100723, accuracy=13.653

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Fiscalizado</b> | res vista linda r 30 #214893548 |
|--------------------|---------------------------------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Data de início da fiscalização</b> | 05/08/2026 |
|---------------------------------------|------------|

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 05/08/2026 |
|----------------------------------------|------------|

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 2** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 3** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 4** - Captor tipo Franklin (imagem de drone de 05/08/2026).




**Foto 5** - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 6** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 7** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).

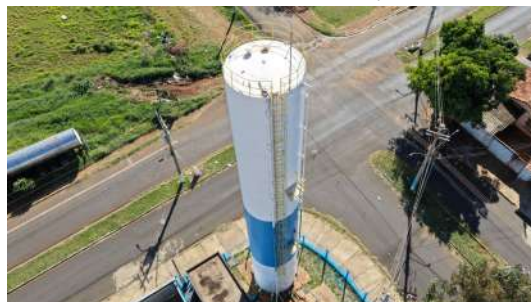

**Foto 8** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 9** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 10** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 11** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 12** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 13** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).

**[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação**

**Não Conforme**

**[RES6.13] Observações**

Adequar a tubulação de ventilação com corrosão.

#### Fotos de RES6.13



**Foto 1** - Tubulação de ventilação com corrosão.



**Foto 2** - Tubulação de ventilação com corrosão.



**Foto 3** - Tubulação de ventilação com corrosão.



**Foto 4** - Tubulação de ventilação com corrosão.


Novo Item Fiscalizado 16.232 - Reservatório Palmeiras - R 35 (Orlândia)

### Reservatório Palmeiras - R 35

RES. ELEVADO PAINEIRAS R35 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO PAINEIRAS R35 - ORLÂNDIA](#)

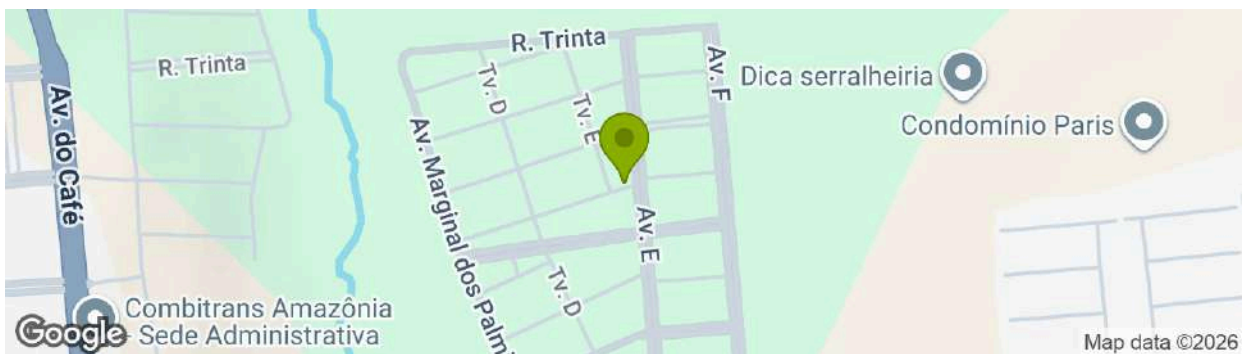

Endereço: Alameda Vinte e Seis, 495 - Jardim Arantes, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 495.  
. **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-21.2053998, long=-47.8099661, accuracy=13.653

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | res Palmeiras r 35 Orlândia #214888133                |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 05/08/2026                                            |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 05/08/2026                                            |
| <b>Observações Gerais</b>              | Fiscalização com uso exclusivo de drone (05/08/2026). |

#### Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



**Foto 1** - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 2** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 3** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 4** - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 5** - Captor tipo Franklin (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 6** - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 7** - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 8** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 9** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 10** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 11** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 12** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 13** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 14** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 15** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 16** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 17** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 18** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).

**[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada**

**Não Conforme**

**[RES6.4] Observações**

Instalar barra de rodapé no guarda-corpo superior.

Fotos de RES6.4



**Foto 1** - Guarda-corpo superior sem barra de rodapé.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

**Não Conforme**

[RES6.10] Observações

Adequar a tampa de inspeção do reservatório para que permaneça fechada, conforme item 5.13 da ABNT NBR 12217:1994.

#### Fotos de RES6.10



**Foto 1** - Tampa semi aberta.


Novo Item Fiscalizado 16.226 - Reservatório José Vieira Brasão - R 36 (Orlândia)

#### Reservatório José Vieira Brasão - R 36

RES. APOIADO JD. JOSÉ VIEIRA BRASÃO R36 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADO JD. JOSÉ VIEIRA BRASÃO R36 - ORLÂNDIA](#)

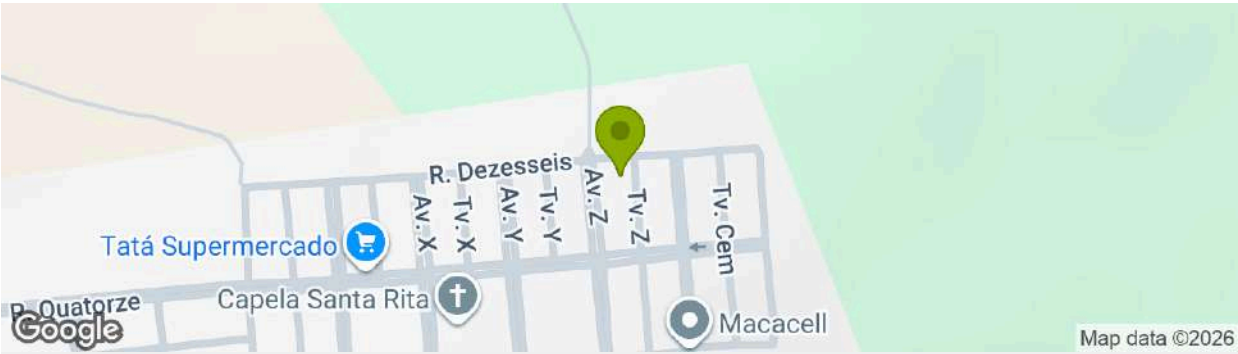

Endereço: Tv. Z, 1251 - Jardim Santa Rita, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1251. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054033, long=-47.810048, accuracy=13.653

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fiscalizado                     | res Brazão R 36 Orlândia #214875048                   |
| Data de início da fiscalização  | 05/08/2026                                            |
| Data de término da fiscalização | 05/08/2026                                            |
| Observações Gerais              | Fiscalização com uso exclusivo de drone (05/08/2026). |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



Foto 2 - Tampa de inspeção (imagem de drone de 05/08/2026).



Foto 3 - Tubulação de alimentação (imagem de drone de 05/08/2026).



Foto 4 - Extravador (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 5** - Abertura e corrosão no topo (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 6** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 7** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 8** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 9** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 10** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).



**Foto 11** - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 05/08/2026).

**[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**

**Não Conforme**

**[RES6.14] Observações**

Executar as ações necessárias de manutenção, limpeza, conservação e segurança das instalações, eliminando as irregularidades identificadas durante a fiscalização e

assegurando condições adequadas de operação e conservação da unidade.

#### Fotos de RES6.14



**Foto 1** - Eliminar a abertura e pontos de corrosão e evitar a entrada de contaminantes externos e água de chuva no interior do reservatório.



**Foto 2** - Realizara pintura de proteção contra corrosão.



**Foto 3** - Realizara pintura de proteção contra corrosão.

**André Aukar B. de Camargo**  
*Analista de Regulação e Fiscalização*

(editado 3 vezes - última modificação: 27/08/2026 11:58:00)

É base de:

[Auto de Notificação 314/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 913/2026 - Relatório de fiscalização programada de Orlândia.](#)

[Ofício 2.169/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 580/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

|                                                                                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <a href="#">Anexo_1_Historico_de_vazao_dos_pocos.rar</a> (10,59 MB)                             | 0 downloads |
| <a href="#">Anexo_2_Historico_de_nivel_dos_reservatorios.rar</a> (5,84 MB)                      | 0 downloads |
| <a href="#">Anexo_3_Laudos_de_qualidade_da_agua.rar</a> (4,75 MB)                               | 0 downloads |
| <a href="#">Anexo_4_Outorgas.rar</a> (893,50 KB)                                                | 0 downloads |
| <a href="#">AVCB_SANOR_ETA.pdf</a> (467,28 KB)                                                  | 0 downloads |
| <a href="#">Protocolo_1286_2026_Orlandia_Solicitacao_Visita_30_07_26_Assinado.pdf</a> (3,59 MB) | 1 download  |

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

24/08/2026 13:41:39 André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 16.045..](#)

26/08/2026 16:32:17 André Aukar B. de Camargo D3 emitiu o [Auto de Notificação 314/2026](#) a partir deste documento.

27/08/2026 11:59:08 André Aukar B. de Camargo D3 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 360/2026** com o certificado **ANDRÉ AU KAR B. DE CAMARGO** CPF **331.XXX.XXX-69** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

### Tramitação 1-360/2026

27/08/2026 12:00

(Encaminhado)

André C. D3

DTO - Diretoria ...

A/C Thânia R.

CC

Prezada Thânia Cristina Rodrigues - DTO,

Para providências, por gentileza.

Grato.

—  
**André Aukar B. de Camargo**  
*Analista de Regulação e Fiscalização*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

27/08/2026 12:00:06 E-mail para [thania@arespcj.com.br](mailto:thania@arespcj.com.br) E-mail entregue, lido (5)