



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
729.417.875.830.900.953

Arespcj

CC

24/08/2026 11:51

Município

Daae - Rio Claro

· 193531-5210

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 2

Relatório de Fiscalização - DAAE Rio Claro

Fiscalização Programada

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO

PRESTADOR: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO - DAAE

Verificação de Não Conformidades

Americana, agosto de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Rio Claro

Prefeito: Gustavo Ramos Perissinoto

Endereço: Rua 3 nº 945 - Centro

Telefone: (19) 3526-7207

E-mail: governo@prefeiturarc.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 4.129, de 13/12/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Responsável legal: Leandro Tresoldi

Endereço: Avenida 8A, 360, Cidade Nova

Telefone: (19) 9290-6424

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Fabio de Melo Sotelo – Analista de Regulação e Fiscalização

3. FISCALIZAÇÃO

Em **19/08/2026** foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014. As inspeções foram complementadas por imagens aéreas obtidas com auxílio de drone.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo lista as não conformidades identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Tabela 1. Não conformidades verificadas na Fiscalização.

SUBSISTEMA/LOCAL	CÓDIGO	NÃO CONFORMIDADE	PRAZO PARA ADEQUAÇÃO
BOSQUE RIO CLARO/VILA	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
ITAPUÃ	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
JARDIM PAINEIRAS/PANORAMA	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
JARDIM SÃO PAULO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
NOSSA TERRA/BOA VISTA	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES CIDADE NOVA RIO CLARO - ETA I	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES. MÃE PRETA 1	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES. REGINA PICELLI (BACIA 12)	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
SANTA ELISA (CDHU)	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
JARDIM NOVO ELEVADO METÁLICO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
JARDIM PAINEIRAS/PANORAMA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
SANTA ELISA (CDHU)	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
NOSSA TERRA/BOA VISTA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
BOSQUE RIO CLARO/VILA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
DIÁRIO VILLE	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações	Imediato

		de ventilação	
ITAPUÃ	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
JARDIM GUANABARA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
JARDIM PALMEIRAS METÁLICO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
JARDIM SÃO PAULO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. CENTRO SUL	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. MÃE PRETA 1	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. MÃE PRETA 2/SÃO MIGUEL	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. NAÇÕES 1	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. REGINA PICELLI (BACIA 12)	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
SANTA ELISA (CDHU)	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
JARDIM GUANABARA	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
JARDIM PALMEIRAS METÁLICO	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
NOSSA TERRA/BOA VISTA	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
ITAPUÃ	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. FIGUEIRA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
SANTA ELISA (CDHU)	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
BOSQUE RIO CLARO/VILA	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
NOSSA TERRA/BOA VISTA	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
BOSQUE RIO CLARO/VILA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
DIÁRIO VILLE	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
JARDIM PALMEIRAS METÁLICO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias

Data de início da fiscalização	19/08/2026
Data de término da fiscalização	19/08/2026
Observações Gerais	Fotos obtidas com drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Reservatório elevado de concreto

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório Cidade Nova ETA I.



Foto 2 - Visão geral do reservatório



Foto 3 - Localização do reservatório.



Foto 4 - Cobertura do reservatório.



Foto 5 - Cobertura do reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Necessário realizar o aterramento do SPDA.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Captor so SPDA.



Foto 2 - Descida do cabo de aterramento.



Foto 3 - Cabo de aterramento seccionado.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Reservatório identificado como Castelo
ETA I no CCO.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Ausência de tampa de inspeção.



Foto 2 - Interior o reservatório exposto devido à
ausência de tampa.



Foto 3 - Ausência de tampa de inspeção.


Novo Item Fiscalizado 16.205 - RESERVATÓRIO MÃE PRETA 2/SÃO MIGUEL (Rio Claro)

RESERVATÓRIO MÃE PRETA 2/SÃO MIGUEL

RES. MÃE PRETA 2 - RIO CLARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. MÃE PRETA 2 - RIO CLARO](#)

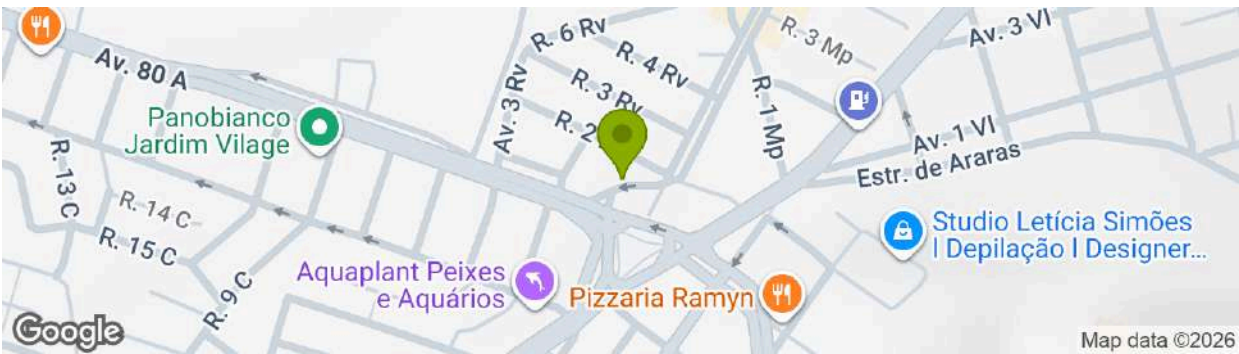

Endereço: R. José Felício Castelano, 121 - Conj. Res. Vila Verde, Rio Claro - SP, 13506-100, Brasil. nº 121. . **CEP:** 13506-100 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374977, long=-47.3189458, accuracy=13.653

Fiscalizado	#214804628
Data de início da fiscalização	19/08/2026
Data de término da fiscalização	19/08/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)	
[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório também denominado "São Miguel" pelo DAAE.



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Portão de acesso



Foto 3 - Descida do extravasor



Foto 4 - Descida do extravasor



Foto 5 - Portão de acesso



Foto 6 - Cerca no perímetro



Foto 7 - Imagem aérea do reservatório, o menor deles.



Foto 8 - Imagem aérea do reservatório.



Foto 9 - Imagem aérea do reservatório.



Foto 10 - Cobertura do reservatório.



Foto 11 - Cobertura do reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de RES6.11



Foto 1 - O reservatório é identificado como São Miguel no CCO, possuindo telemetria para monitoramento do nível.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Chaminé de ventilação sem tela de proteção.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção.



Foto 2 - Recomenda-se avaliar o avanço da corrosão próximo à tampa de inspeção e realizar tratamento.


Novo Item Fiscalizado 16.206 - RESERVATÓRIO MÃE PRETA 1 (Rio Claro)

RESERVATÓRIO MÃE PRETA 1

RES. MÃE PRETA 1 - RIO CLARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. MÃE PRETA 1 - RIO CLARO](#)

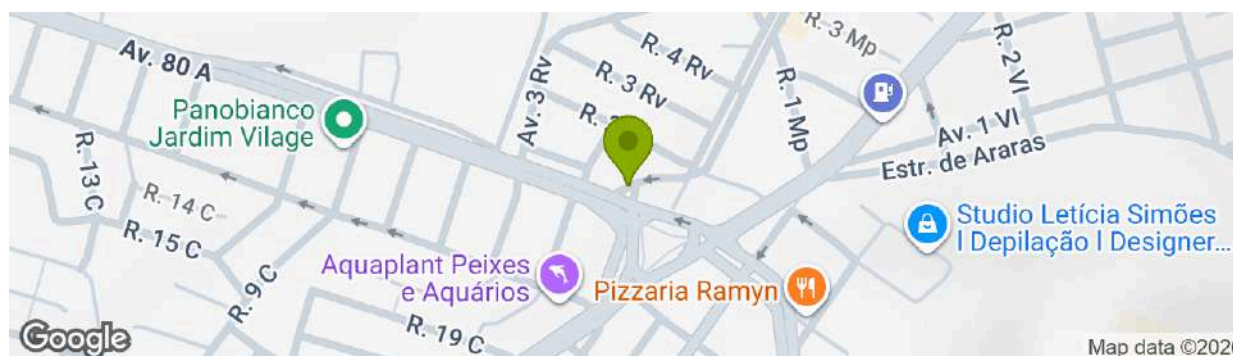

Endereço: Av. 80 A, 123 - Jardim Village, Rio Claro - SP, 13506-100, Brasil. nº 123. . CEP: 13506-100 / Cidade: Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374934, long=-47.3189479, accuracy=13.653

Fiscalizado #214805232

Data de início da fiscalização 19/08/2026

Data de término da fiscalização 19/08/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Reservatório inoperante na data da Fiscalização.



Foto 1 - Placa de identificação do reservatório



Foto 2 - Descida do extravasor



Foto 3 - Portão de acesso ao centro de reservação



Foto 4 - Visão geral dos reservatórios Mãe Preta.
O maior é o reservatório 1; o menor, o 2.



Foto 5 - Imagem aérea dos reservatórios.



Foto 6 - Cobertura do reservatório Mãe Preta 1.



Foto 7 - Visão geral do reservatório.



Foto 8 - Visualiza-se o extravasor, escada e guarda-corpo do reservatório.



Foto 9 - Visão geral dos reservatório.



Foto 10 - Para-raios na cobertura.



Foto 11 - Captor do SPDA.



Foto 12 - Visualiza-se chaminé de ventilação e captor do SPDA.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES6.11] Observações

Telemetria.

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Visualização do reservatório Mãe Preta no CCO. Na data da fiscalização o reservatório não estava sendo utilizado.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Chaminé de ventilação sem tela de proteção.



Foto 2 - Chaminé de ventilação sem tela de proteção.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção.



Foto 2 - Tampa de inspeção.

Foto 3 - Abertura aparente na tampa de inspeção,
além de muita corrosão.

Novo Item Fiscalizado 16.207 - RES. REGINA PICELLI/BACIA 12 (Rio Claro)

RES. REGINA PICELLI/BACIA 12

RES. REGINA PICELLI (BACIA 12) - RIO CLARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES. REGINA PICELLI \(BACIA 12\) - RIO CLARO](#)

Fiscalizado	#214805878
-------------	------------

Data de início da fiscalização	19/08/2026
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	19/08/2026
---------------------------------	------------


Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0

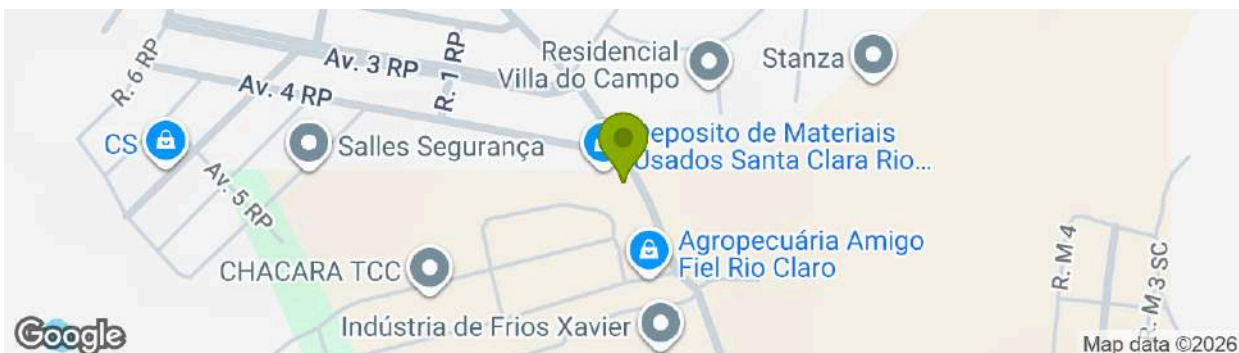

Endereço: Estr. Mun. do Sobrado, 801 - Distrito Industrial, Rio Claro - SP, Brasil. nº 801. .

Cidade: Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375037, long=-47.3189353, accuracy=13.653



Foto 1 - Localização do reservatório Regina Picelli.



Foto 2 - Portão de acesso e muro no perímetro.



Foto 3 - Visão geral do reservatório



Foto 4 - Visualiza-se tubulações de alimentação e extravasor.



Foto 5 - Escada para acessar a cobertura.



Foto 6 - Visão geral do reservatório



Foto 7 - Cobertura do reservatório.



Foto 8 - Captor do SPDA.



Foto 9 - Chaminé de ventilação.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES6.11] Observações	Telemetria.
[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Não Conforme

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Chaminé de ventilação sem tela de proteção.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Não Conforme
[RES6.10] Observações	Tampa com abertura aparente e corrosão.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção aparentemente aberta.



Foto 2 - Abertura aparente e corrosão na tampa de inspeção.



Foto 3 - Tampa de inspeção.


Novo Item Fiscalizado 16.208 - RES. BOSQUE RIO CLARO/VILA (Rio Claro)

RES. BOSQUE RIO CLARO/VILA

BOSQUE RIO CLARO/VILA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [BOSQUE RIO CLARO/VILA](#)

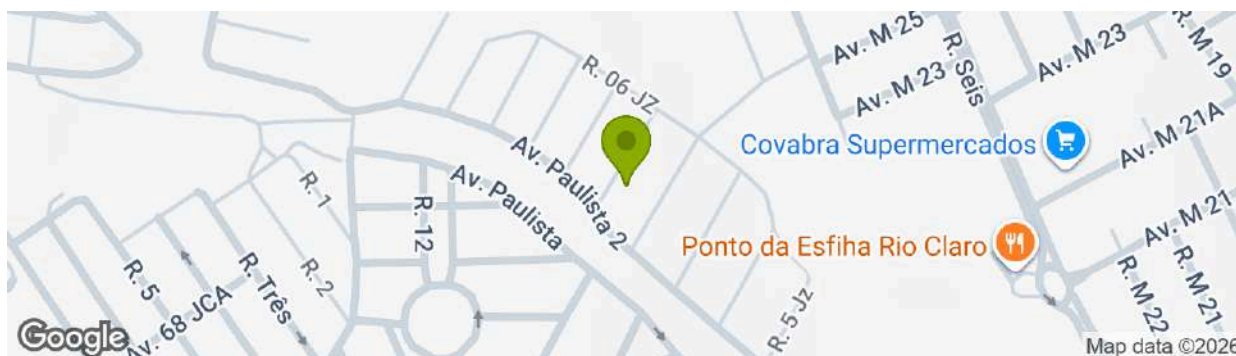

Endereço: R. 1 BRC, 11 - Santa Maria, Rio Claro - SP, 13504-221, Brasil. nº 11. . **CEP:** 13504-221 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374961, long=-47.3189466, accuracy=13.653

Fiscalizado #214806268

Data de início da fiscalização 20/08/2026

Data de término da fiscalização 20/08/2026

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Portão e placa de identificação



Foto 2 - Vista do reservatório



Foto 3 - Vista do reservatório



Foto 4 - Portão de acesso



Foto 5 - Localização do reservatório.



Foto 6 - Visão geral do reservatório.



Foto 7 - Escada, alimentação e extravasor.



Foto 8 - Escada, alimentação e extravasor.



Foto 9 - Descida do extravasor.



Foto 10 - Visão geral do reservatório.



Foto 11 - Cobertura do reservatório.



Foto 12 - Cobertura do reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES6.2] Ausência de identificação da área	Conforme
[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Não Conforme
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES6.11] Observações	Telemetria.
[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor	Conforme

Fotos de RES6.12



Foto 1 - Extravasor.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Não Conforme
--	--------------

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Chaminé de ventilação sem tela de proteção.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Não Conforme

[RES6.13] Observações

Corrosão avançada na chaminé de ventilação.

Fotos de RES6.13



Foto 1 - Chaminé de ventilação com muita corrosão.



Foto 2 - Corrosão avançada na chaminé de ventilação, devendo ser substituída.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção.



Foto 2 - Corrosão e abertura na tampa de inspeção.



Foto 3 - Corrosão e abertura na tampa de inspeção.



Foto 4 - Corrosão e abertura na tampa de inspeção.


Novo Item Fiscalizado 16.209 - RES. NOSSA TERRA/BOA VISTA (Rio Claro)

RES. NOSSA TERRA/BOA VISTA

NOSSA TERRA/BOA VISTA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [NOSSA TERRA/BOA VISTA](#)

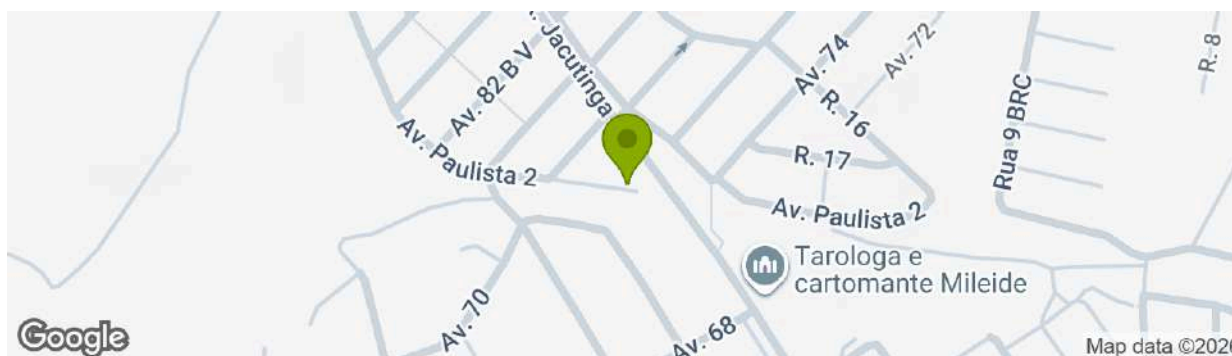

Endereço: Av. Paulista, 364 - Santa Maria, Rio Claro - SP, 13504-225, Brasil. nº 364. . **CEP:** 13504-225 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374818, long=-47.3189223, accuracy=13.653

Fiscalizado #214807264

Data de início da fiscalização 19/08/2026

Data de término da fiscalização 19/08/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Visão geral do reservatório. Não há cercamento.



Foto 3 - Localização do reservatório.



Foto 4 - Visão geral do reservatório.



Foto 5 - Visão geral do reservatório.



Foto 6 - Cobertura do reservatório.



Foto 7 - Escada para acesso à cobertura.

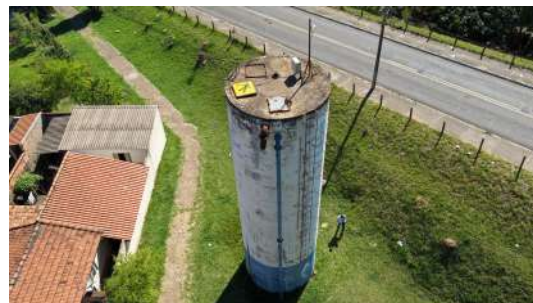


Foto 8 - Escada, tubulação de alimentação e extravasor.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Ausência de guarda-corpo na cobertura ou dispositivo para segurança.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Visualização do reservatório Boa Vista no sistema de telemetria do CCO, exibindo o nível do reservatório.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção corroída e com aberturas,

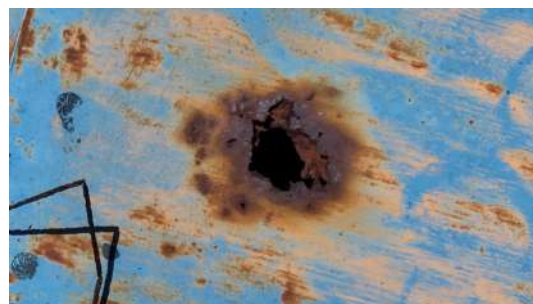


Foto 2 - Abertura na tampa de inspeção.



Foto 3 - Corrosão na tampa de inspeção.

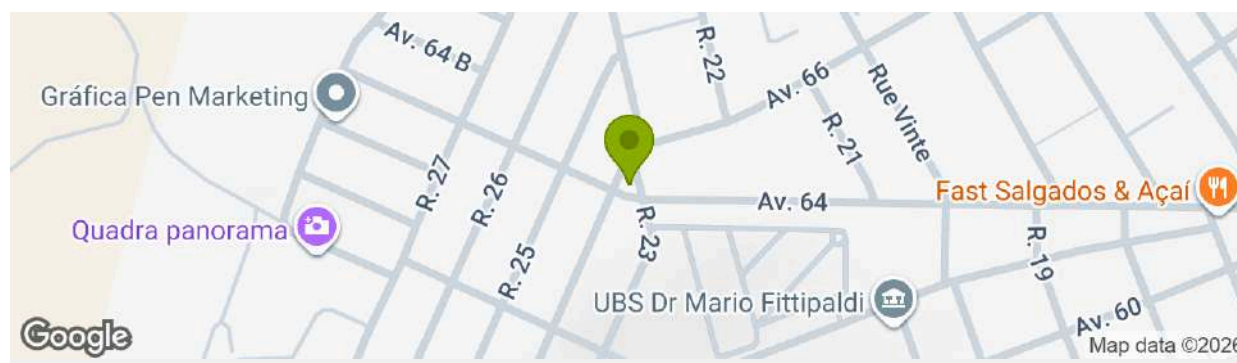
Fotos de RES6.3

**Foto 1** - Vazamentos no reservatório.**Foto 2** - Vazamentos no reservatório.**Foto 3** - Vazamentos no reservatório.**Foto 4** - Vazamentos no reservatório.**Foto 5** - Vazamentos no reservatório.

Novo Item Fiscalizado 16.210 - RES. JARDIM PAINEIRAS/PANORAMA (Rio Claro)

RES. JARDIM PAINEIRAS/PANORAMA

JARDIM PAINEIRAS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [JARDIM PAINEIRAS](#)

Endereço: Pa, 626 - Jardim Panorama, Rio Claro - SP, 13504-657, Brasil. nº 626. . **CEP:** 13504-657 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737498, long=-47.3189487, accuracy=13.653

Fiscalizado #214807782

Data de início da fiscalização 19/08/2026

Data de término da fiscalização 19/08/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Descida do extravasor



Foto 3 - Escada



Foto 4 - Reservatório situado numa praça



Foto 5 - Reparos executados no reservatório para tratamento de vazamentos



Foto 6 - Descida do extravasor



Foto 7 - Alimentação e saída do reservatório



Foto 8 - Visão geral do reservatório



Foto 9 - Localização do reservatório.



Foto 10 - Visão geral do reservatório.



Foto 11 - Visão geral do reservatório.



Foto 12 - Cobertura do reservatório.



Foto 13 - Cobertura do reservatório.



Foto 14 - Cobertura e guarda corpo.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

N/A

[RES6.1] Observações

Situado numa praça.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Há antenas com SPDA próximo ao reservatório.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES6.11] Observações

Identificado como reservatório Panorama no CCO.

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Visualização dos níveis de reservatórios operados pelo DAAE através de telemetria. Dentre eles, o reservatório Panorama, nome alternativo ao reservatório Paineiras.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

Tampa está íntegra porém bastante corroída, sendo recomendada a substituição.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção corroída.



Foto 2 - Tampa de inspeção corroída.



Foto 3 - Tampa de inspeção corroída.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Abertura na cobertura deve ser protegida com tela, manta ou outro dispositivo.

Fotos de RES6.14

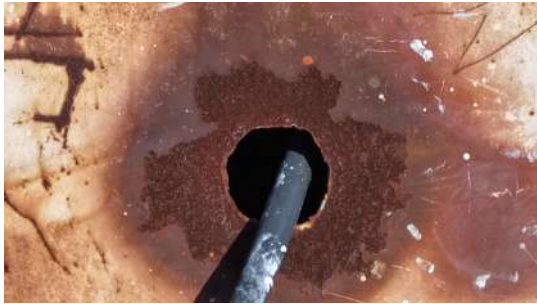


Foto 1 - Abertura deve ser protegida.



Foto 2 - Abertura na cobertura.


Novo Item Fiscalizado 16.211 - RESERVATÓRIO FIGUEIRA (Rio Claro)

RESERVATÓRIO FIGUEIRA

RES. FIGUEIRA - RIO CLARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. FIGUEIRA - RIO CLARO](#)

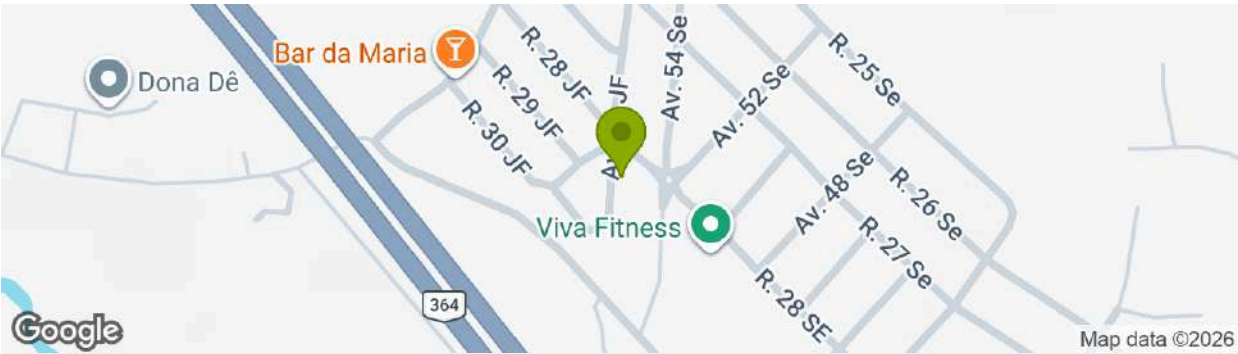

Endereço: Av. 58 JF, 255 - Jardim Figueira, Rio Claro - SP, 13504-326, Brasil. nº 255. . CEP: 13504-326 / Cidade: Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374956, long=-47.3189348, accuracy=13.653

Fiscalizado	#214809261
Data de início da fiscalização	19/08/2026
Data de término da fiscalização	19/08/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão geral do reservatório



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Visão geral do reservatório



Foto 4 - Portão de acesso



Foto 5 - Placa antiga



Foto 6 - Descida do extravasor



Foto 7 - Localização do reservatório.



Foto 8 - Visão geral.



Foto 9 - Cobertura do reservatório. Visualiza-se, à direita, reparo realizado onde havia uma abertura, verificado em inspeções anteriores.



Foto 10 - Tampa de inspeção.



Foto 11 - Cobertura do reservatório.



Foto 12 - Tubulação de alimentação e extravasor.



Foto 13 - Guarda corpo e chaminé de ventilação.



Foto 14 - Tela de proteção na chaminé de ventilação.



Foto 15

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES6.2] Ausência de identificação da área	Conforme
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Não Conforme
[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme

Novo Item Fiscalizado 16.212 - RES. SANTA ELISA (CDHU) (Rio Claro)

RES. SANTA ELISA (CDHU)

SANTA ELISA (CDHU)

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [SANTA ELISA \(CDHU\)](#)



Endereço: Av. Saburô Akamine, 1420 - Jardim Res. Santa Eliza, Rio Claro - SP, 13504-505, Brasil. nº 1420. . **CEP:** 13504-505 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375026, long=-47.3189168, accuracy=13.653

Fiscalizado #214809751

Data de início da fiscalização 19/08/2026

Data de término da fiscalização 19/08/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Escada do reservatório



Foto 3 - Localização do reservatório.



Foto 4 - Visão geral do reservatório



Foto 5 - Visão geral do reservatório



Foto 6 - Visão geral do reservatório



Foto 7 - Escada, alimentação e extravasor.



Foto 8 - Descida do extravasor.



Foto 9 - Visão geral do reservatório



Foto 10 - Cobertura do reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Chaminé de ventilação sem tela de proteção.

[RES6.13] Observações

Chaminé de ventilação
comprometida por
corrosão e aberturas,

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção.



Foto 2 - Tampa de inspeção parcialmente aberta.



Foto 3 - Tampa de inspeção parcialmente aberta.



Foto 4 - Tampa de inspeção parcialmente aberta.



Foto 5 - Corrosão e aberturas na chaminé de ventilação e na tampa de inspeção.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Chaminé de ventilação
comprometida por
corrosão e aberturas,

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Corrosão e abertura no chapéu de ventilação.


Novo Item Fiscalizado 16.213 - RES. JARDIM SÃO PAULO (Rio Claro)

RES. JARDIM SÃO PAULO

JARDIM SÃO PAULO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [JARDIM SÃO PAULO](#)

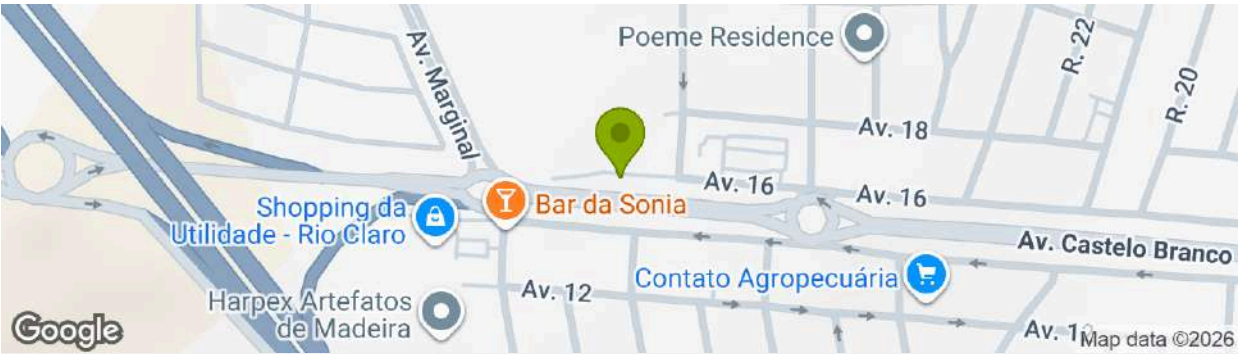

Endereço: Av. 16, 2507 - Jardim Sao Paulo, Rio Claro - SP, 13503-020, Brasil. nº 2507. . CEP: 13503-020 / Cidade: Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374969, long=-47.3189436, accuracy=13.653

Fiscalizado	#214810065
Data de início da fiscalização	19/08/2026
Data de término da fiscalização	19/08/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Portão e placa de identificação do reservatório



Foto 2 - Descida do extravasor



Foto 3 - Escada e extravasor



Foto 4 - Visão geral do reservatório



Foto 5 - Visão geral



Foto 6 - Localização do reservatório.



Foto 7 - Imagem aérea.



Foto 8 - Visão geral do reservatório



Foto 9 - Visão geral do reservatório



Foto 10 - Visão geral do reservatório



Foto 11 - Extravaso.



Foto 12 - Haste do SPDA na cobertura.



Foto 13 - Haste do SPDA na cobertura.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES6.11] Observações

Telemetria.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravaso

Conforme

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Chaminé de ventilação sem tela de proteção.



Foto 2 - Chaminé de ventilação sem tela de proteção.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

Tampa de inspeção com corrosão e parcialmente aberta.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção.



Foto 2 - Tampa de inspeção.



Foto 3 - Tampa de inspeção com corrosão e parcialmente aberta.



Foto 4 - Tampa de inspeção com corrosão e parcialmente aberta.


Novo Item Fiscalizado 16.214 - RES. JARDIM CENTENÁRIO (Rio Claro)

RES. JARDIM CENTENÁRIO

JARDIM CENTENÁRIO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [JARDIM CENTENÁRIO](#)

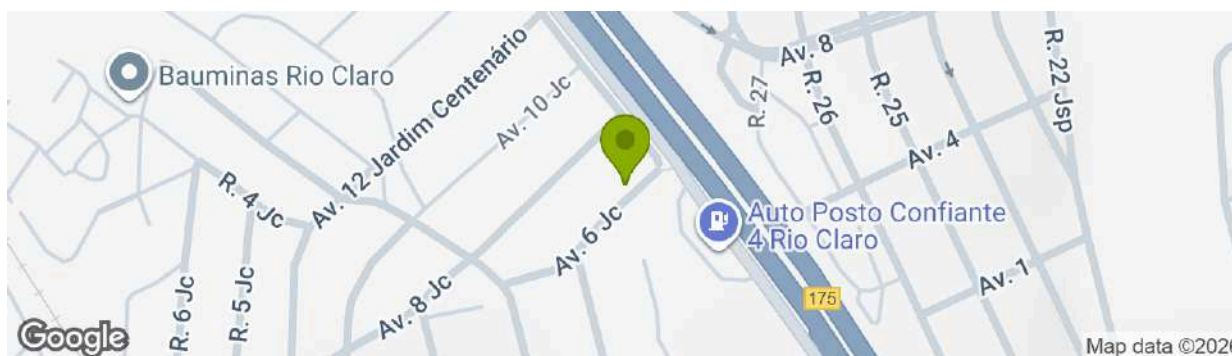

Endereço: Av. 6 Jc, 68 - Jardim Centenário, Rio Claro - SP, 13503-506, Brasil. nº 68. . **CEP:** 13503-506 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375029, long=-47.3189586, accuracy=13.653

Fiscalizado #214810577

Data de início da fiscalização 19/08/2026

Data de término da fiscalização 19/08/2026

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Visão do reservatório



Foto 2 - Portão de acesso



Foto 3 - Placa de identificação



Foto 4 - Visão geral



Foto 5 - Visão geral do reservatório.



Foto 6 - Visão geral do reservatório.



Foto 7 - Visão geral do reservatório.



Foto 8 - Visão geral do reservatório.



Foto 9 - Cobertura do reservatório.



Foto 10 - Visão geral do reservatório.



Foto 11 - Captor do SPDA.



Foto 12 - Descida do aterramento.



Foto 13 - Descida do aterramento.



Foto 14 - Cobertura do reservatório

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES6.11] Observações

Telemetria.


Novo Item Fiscalizado 16.215 - RES. DIÁRIO VILLE (Rio Claro)

RES. DIÁRIO VILLE

DIÁRIO VILLE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [DIÁRIO VILLE](#)

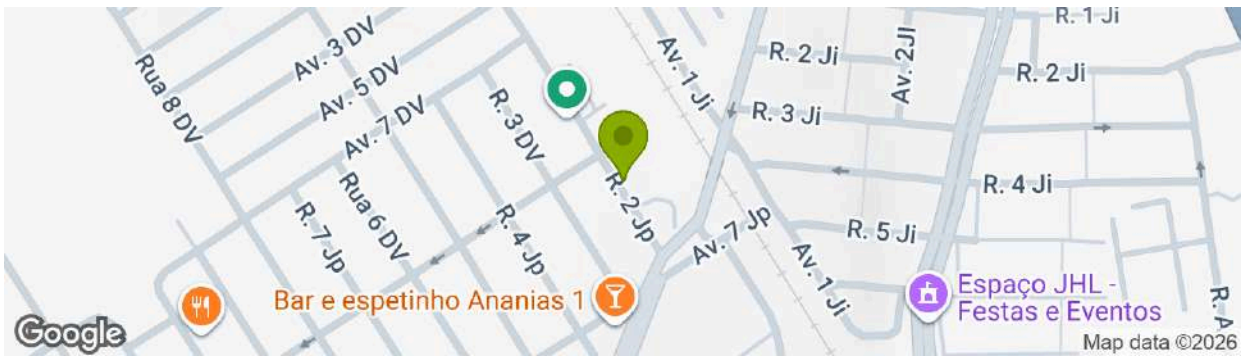

Endereço: R. 2 Jp, 114 - Jardim Res. das Palmeiras, Rio Claro - SP, 13502-111, Brasil. n° 114. .
CEP: 13502-111 / Cidade: Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374981, long=-47.3189469, accuracy=13.653

Fiscalizado #214810910

Data de início da fiscalização 19/08/2026

Data de término da fiscalização 19/08/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1



Foto 2 - Reservatório Diario Ville, próximo aos reservatórios Jd. Palmeiras



Foto 3 - Cobertura do reservatório.



Foto 4 - Tampa de inspeção.



Foto 5 - Visão geral do reservatório.

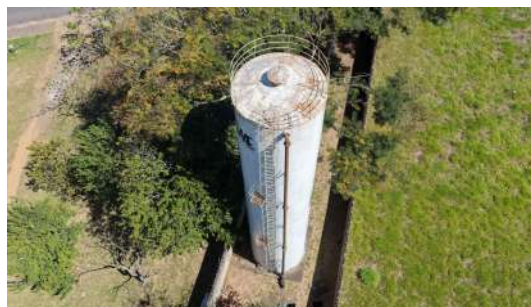


Foto 6 - Visão geral e escada.



Foto 7 - Extravador.



Foto 8 - Descida do extravasor.



Foto 9 - Captor do para raios inclinado.

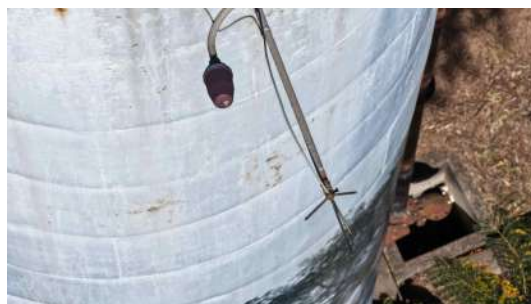


Foto 10 - Captor do para-raios inclinado.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Captor do para-raios está inclinado.

Fotos de RES6.7

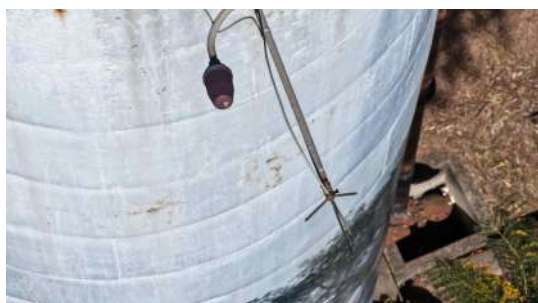


Foto 1 - Captor do para-raios está inclinado.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES6.11] Observações

Telemetria.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Chaminé de ventilação sem tela de proteção.



Foto 2 - Chaminé de ventilação sem tela de proteção.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme


Novo Item Fiscalizado 16.216 - RES. JARDIM PALMEIRAS METÁLICO (Rio Claro)

RES. JARDIM PALMEIRAS METÁLICO

JARDIM PALMEIRAS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [JARDIM PALMEIRAS](#)

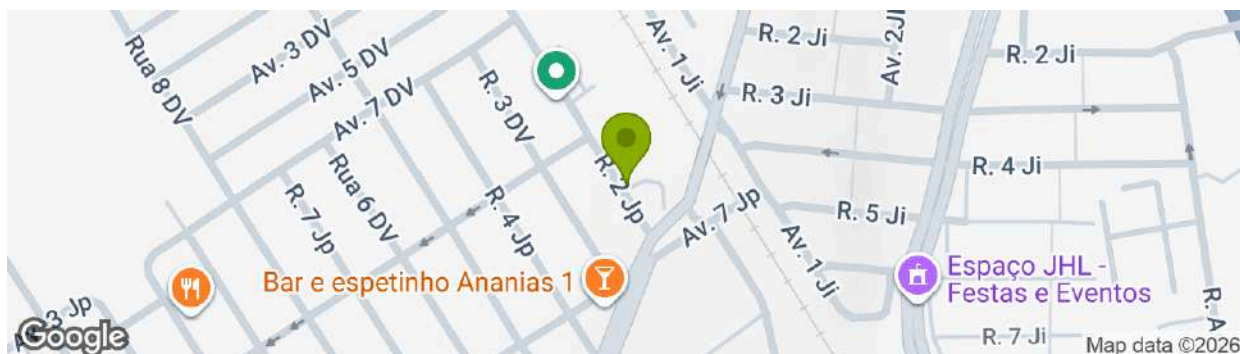

Endereço: R. 2 Jp, 109 - Jardim Res. Das Palmeir, Rio Claro - SP, 13502-111, Brasil. nº 109. .

CEP: 13502-111 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374965, long=-47.3189474, accuracy=13.653

Fiscalizado #214811164

Data de início da fiscalização 19/08/2026

Data de término da fiscalização 19/08/2026

Observações Gerais

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Apesar da identificação, trata-se de um reservatório



Foto 3 - Visão geral do reservatório



Foto 4 - Reservatórios Jardim Palmeiras



Foto 5 - Reservatórios Jardim Palmeiras



Foto 6 - Reservatórios Jardim Palmeiras



Foto 7 - Cobertura do reservatório metálico.



Foto 8 - Tampa de inspeção.



Foto 9 - Chapéu de ventilação.



Foto 10 - Visão geral do reservatório.



Foto 11 - Cobertura do reservatório metálico

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Não Conforme
[RES6.2] Ausência de identificação da área	Conforme
[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Não Conforme
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES6.11] Observações	Telemetria.
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Não Conforme

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Chaminé de ventilação sem tela de proteção.


Novo Item Fiscalizado 16.217 - RES. JARDIM NOVO ELEVADO METÁLICO (Rio Claro)

RES. JARDIM NOVO ELEVADO METÁLICO

JARDIM NOVO ELEVADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [JARDIM NOVO ELEVADO](#)

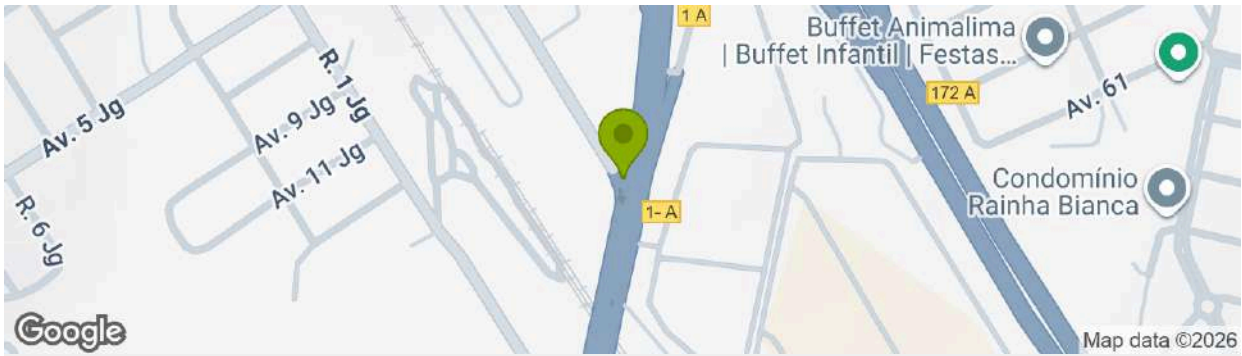

Endereço: Rodovia Fausto Santo Mauro, 800 - Jardim Inocoop, Rio Claro - SP, 13502-545, Brasil. nº 800. . **CEP:** 13502-545 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374913, long=-47.3189399, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Jardim Novo metálico
Data de início da fiscalização	19/08/2026
Data de término da fiscalização	19/08/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Visão geral



Foto 3 - Escada para manutenção



Foto 4 - Localização do reservatório.



Foto 5 - Imagem aérea do reservatório.



Foto 6 - Visão geral do reservatório.



Foto 7 - Visão geral exibindo extravasor, tubo de alimentação e escada.



Foto 8 - Descida do extravasor.



Foto 9 - Cobertura do reservatório.



Foto 10 - SPDA na cobertura.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES6.2] Ausência de identificação da área	Conforme
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES6.11] Observações	Telemetria.
[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[RES6.14] Observações	Corrosão avançada na chaminé de ventilação.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Corrosão avançada na chaminé de ventilação.



Foto 2 - Corrosão avançada na chaminé de ventilação.



Foto 3 - Corrosão avançada na chaminé de ventilação.


Novo Item Fiscalizado 16.218 - RESERVATÓRIO NAÇÕES 1 (Rio Claro)

RESERVATÓRIO NAÇÕES 1

RES. NAÇÕES 1 - RIO CLARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. NAÇÕES 1 - RIO CLARO](#)

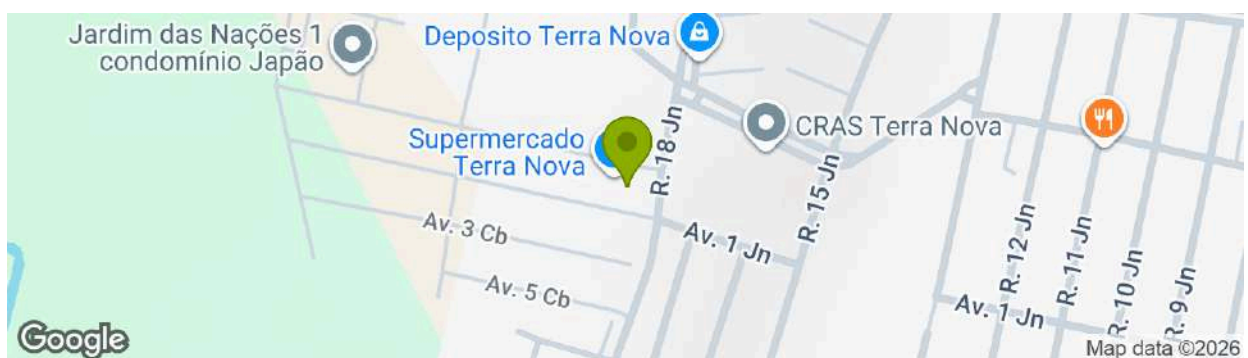

Endereço: R. 18 Jn, 409 - Jardim Novo, Rio Claro - SP, 13502-762, Brasil. nº 409. . **CEP:** 13502-762 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374987, long=-47.3189474, accuracy=13.653

Fiscalizado #214813569

Data de início da fiscalização 19/08/2026

Data de término da fiscalização 19/08/2026

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Visão geral do reservatório elevado.



Foto 3 - Visão geral do reservatório elevado.



Foto 4 - Visão geral do reservatório



Foto 5 - Visão geral do reservatório



Foto 6 - Visão geral do reservatório



Foto 7 - Visão geral do reservatório



Foto 8 - Visão geral do reservatório



Foto 9 - Cobertura do reservatório.



Foto 10 - Tampa de inspeção.



Foto 11 - Cobertura do reservatório.



Foto 12 - Interligação do reservatório em elevatória situada no local.



Foto 13 - Cobertura do reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Visualização do nível dos reservatórios
Nações no CCO, através de telemetria.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Abertura do reservatório sem tela de proteção.



Foto 2 - Abertura do reservatório sem tela de proteção.



Foto 3 - Abertura do reservatório sem tela de proteção.


Novo Item Fiscalizado 16.219 - RESERVATÓRIO NAÇÕES 2 (Rio Claro)

RESERVATÓRIO NAÇÕES 2

RES. NAÇÕES 2 - RIO CLARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. NAÇÕES 2 - RIO CLARO](#)

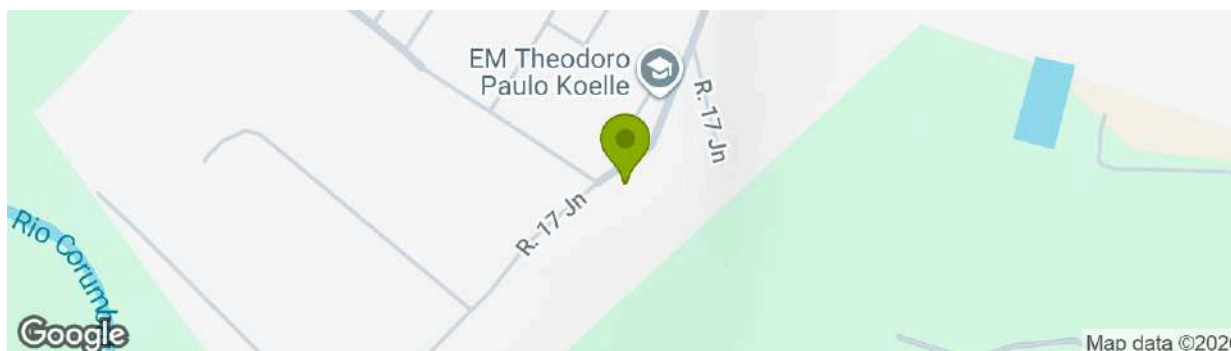

Endereço: R. 17 Jn, 817 - Jardim Novo, Rio Claro - SP, 13502-761, Brasil. nº 817. . **CEP:** 13502-761 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374997, long=-47.3189345, accuracy=13.653

Fiscalizado #214814031

Data de início da fiscalização 19/08/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Portão de acesso



Foto 2 - Visão geral do reservatório



Foto 3 - Identificação



Foto 4 - Portão de acesso



Foto 5 - Escavação no local



Foto 6 - Visão geral do reservatório.



Foto 7 - Visão geral do reservatório.



Foto 8 - Visão geral do reservatório.



Foto 9 - Cobertura do reservatório.



Foto 10 - Chaminé de ventilação.



Foto 11 - Chaminé de ventilação.



Foto 12 - Tampa de inspeção.



Foto 13 - Cobertura do reservatório.



Foto 14 - Chaminé de ventilação.



Foto 15 - Captor do SPDA.



Foto 16 - Tampa de inspeção.



Foto 17 - Cobertura do reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Visualização do nível do reservatório no CCO, através de telemetria.


Novo Item Fiscalizado 16.220 - RES. JARDIM GUANABARA (Rio Claro)

RES. JARDIM GUANABARA

JARDIM GUANABARA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [JARDIM GUANABARA](#)

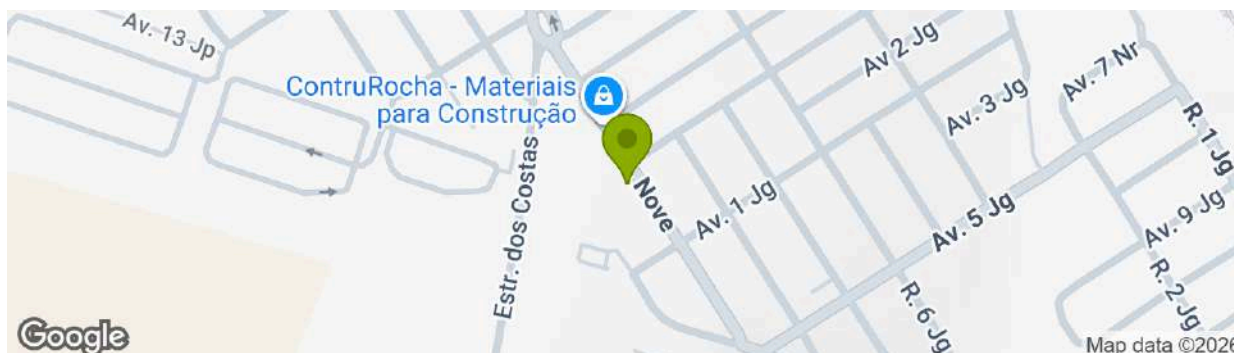

Endereço: R. Nove, 40 - Jardim Guanabara, Rio Claro - SP, 13502-417, Brasil. nº 40. . **CEP:** 13502-417 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375079, long=-47.318952, accuracy=13.653

Fiscalizado	#214814756
--------------------	------------

Data de início da fiscalização	19/08/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	19/08/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Visão geral do reservatório



Foto 3 - Portão de acesso



Foto 4 - Descida do extravasor



Foto 5 - Visão geral do reservatório.



Foto 6 - Cobertura do reservatório.

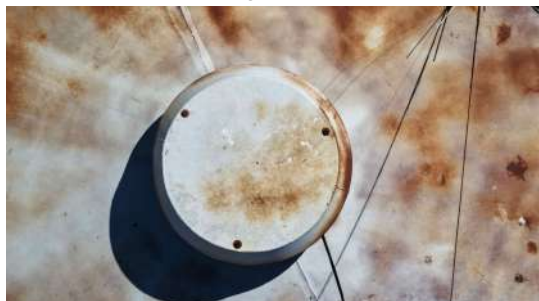


Foto 7 - Chapéu de ventilação.



Foto 8 - Tampa de inspeção.



Foto 9 - Escada, alimentação e extravasor.



Foto 10 - Visão geral do reservatório. Visualiza-se o extravasor.



Foto 11 - Cobertura do reservatório.



Foto 12 - Captor do SPDA.



Foto 13 - Descida do extravasor.



Foto 14 - Tampa de inspeção.



Foto 15 - Visão geral do reservatório.



Foto 16 - Cobertura do reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Cerca danificada e aberta



Foto 2 - Ausência de cerca

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES6.11] Observações

Telemetria.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Chaminé de ventilação sem tela de proteção.

Novo Item Fiscalizado 16.221 - RESERVATÓRIO CENTRO SUL (Rio Claro)

RESERVATÓRIO CENTRO SUL

RES. CENTRO SUL - RIO CLARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CENTRO SUL - RIO CLARO](#)



Endereço: Av. Pres. Kennedy, 18 - Estádio, Rio Claro - SP, 13501-270, Brasil. nº 18. . **CEP:** 13501-270 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374916, long=-47.3189443, accuracy=13.653

Fiscalizado	#214815276
--------------------	------------

Data de início da fiscalização	19/08/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	19/08/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Visão geral do reservatório



Foto 3 - Portão e cerca no perímetro



Foto 4 - Visão geral do reservatório



Foto 5 - Visão geral do reservatório



Foto 6 - Visão geral do reservatório



Foto 7 - Tampa de inspeção.



Foto 8 - Cobertura do reservatório.



Foto 9 - Tubulação de alimentação, escada e extravasor.



Foto 10 - Descida do extravasor.



Foto 11 - Cobertura do reservatório.



Foto 12 - Cobertura do reservatório.



Foto 13 - Tapa de inspeção.



Foto 14 - Captor do SPDA.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Visualização do nível de reservatórios por telemetria, dentre eles o Centro Sul.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Chaminé de ventilação sem tela de proteção.


Novo Item Fiscalizado 16.222 - RES. ITAPUÃ (Rio Claro)

RES. ITAPUÃ

ITAPUÃ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [ITAPUÃ](#)

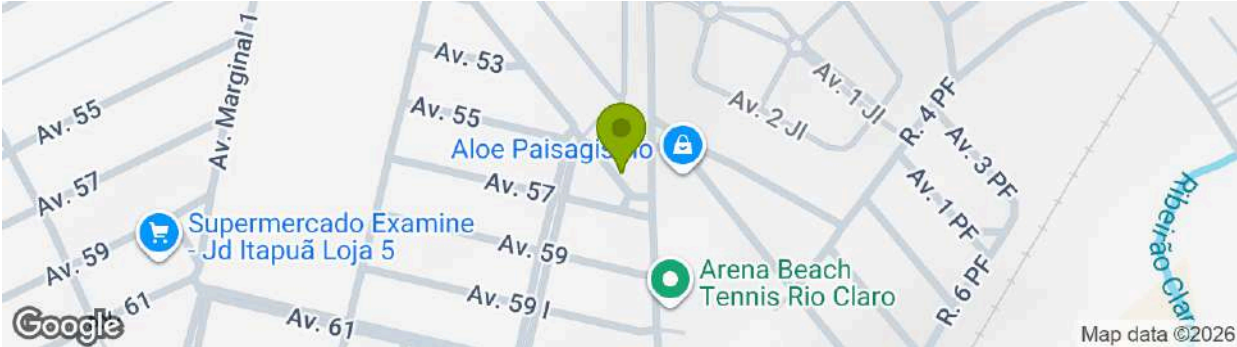

Endereço: Av. Cinquenta e Um, 582 - Jardim Itapuã, Rio Claro - SP, 13501-601, Brasil. nº 582. .
CEP: 13501-601 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374951, long=-47.3189458, accuracy=13.653

Fiscalizado	#214815648
Data de início da fiscalização	19/08/2026
Data de término da fiscalização	19/08/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Visão geral do reservatório



Foto 3 - Cerca no perímetro



Foto 4 - Visão geral do reservatório



Foto 5 - Visão geral do reservatório



Foto 6 - Visão geral do reservatório



Foto 7 - Cobertura do reservatório.



Foto 8 - Tampa de inspeção.



Foto 9 - Visão geral do reservatório



Foto 10 - Tampa de inspeção.



Foto 11 - Escada para manutenção.



Foto 12 - Descida do extravasor.



Foto 13 - Captor do SPDA.



Foto 14 - Cobertura do reservatório

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES6.2] Ausência de identificação da área	Conforme
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Não Conforme
[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Não Conforme

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Chaminé de ventilação sem tela de proteção.



Foto 2 - Chaminé de ventilação sem tela de proteção.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Não Conforme
--	--------------

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção possui aberturas.




Foto 2 - Aberturas na tampa de inspeção, ao fundo.

ETA I - RIO CLARO

ETA I - RIO CLARO

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA I - RIO CLARO](#)

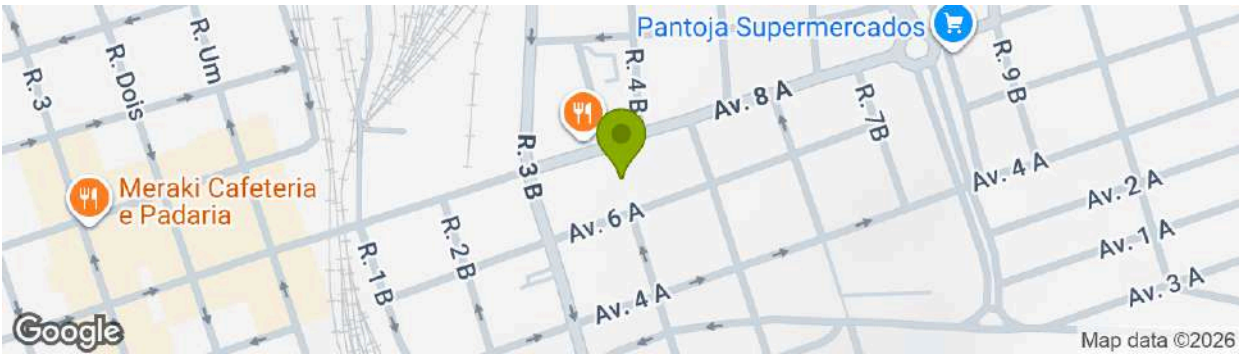

Endereço: Av. 8 A, 360 - Cidade Nova, Rio Claro - SP, 13506-760, Brasil. nº 360. . **CEP:** 13506-760 / **Cidade:** Rio Claro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374989, long=-47.3189491, accuracy=13.653

Fiscalizado	#214815918
Data de início da fiscalização	19/08/2026
Data de término da fiscalização	19/08/2026
Observações Gerais	Imagens obtidas com drone, sem caráter de fiscalização.

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Imagem aérea da ETA I.



Foto 2 - Imagem aérea da ETA I.



Foto 3 - Imagem aérea da ETA I.

ARQUIVOS COMPLEMENTARES

- Fotos do CCO do DAAE exibindo o monitoramento de nível de reservatórios que possuem telemetria.

Fabio de Melo Sotelo

Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

(editado 5 vezes - última modificação: 26/08/2026 09:16:25)

É base de:



[Auto de Notificação 317/2026 - Fiscalização Programada](#)





Este item foi mencionado em:

[Memorando 929/2026 - Relatório de Fiscalização - DAAE Rio Claro - Agosto/2026](#)

[Ofício 2.187/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 581/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

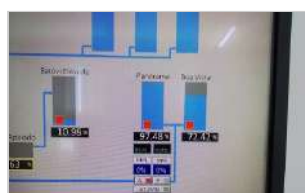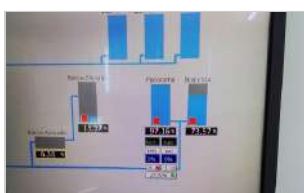

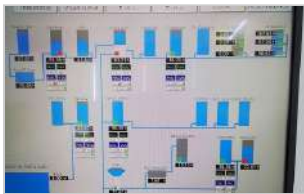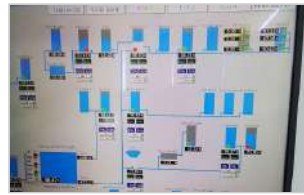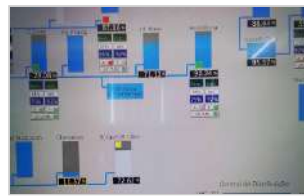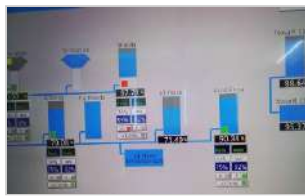

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

28/08/2026 09:22:22

Fábio de Melo Sotelo D2 emitiu o [Auto de Notificação 317/2026](#) a partir deste documento.

28/08/2026 09:23:03

Fábio de Melo Sotelo D2 assinou digitalmente [Relatório de Fiscalização 361/2026](#) com o certificado **FÁBIO DE MELO SOTELO** CPF **399.XXX.XXX-36** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1-361/2026

28/08/2026 09:24

(Encaminhado)

Fábio S. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Vanessa Naccarato Piffer - DTO, por gentileza encaminhar ao prestador junto ao Auto de Notificação.

Obrigado

Att,

—
Fabio de Melo Sotelo

Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

28/08/2026 09:24:10

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido (2)

