



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
239.717.876.572.748.812

Arespcj

CC

Município

Ibaté

· 19 3343-9800

CNPJ 45.355.575/0001-65

D1

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

25/08/2026 08:27

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE IBATÉ

PRESTADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS, OBRAS, ÁGUA, SANEAMENTO E SERV. PÚBLICOS

Verificação de Não Conformidades

Americana, agosto de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibaté

Prefeito: Ronaldo Rodrigo Venturi

Endereço: Av. São João N° 1771 - Centro - CEP: 14815-000

Telefone: (16) 3343-9800

E-mail: prefeitura@ibate.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.303/2021

1.2 PRESTADOR

Nome: Secretaria Municipal de Projetos, obras, saneamento e serviços públicos

Responsável legal: Francisco Carlos Rosário dos Santos Rodrigues (Secretário Municipal)

Endereço: Av. São João N° 1771 - Centro - CEP: 14815-000

Telefone: (16) 3343-9800

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Pedro Henrique Damada – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Francisco Carlos Rosário dos Santos Rodrigues – Secretário Municipal

Pedro Rios Figueiredo – Chefe de Divisão

3. FISCALIZAÇÃO

Em 23/07/2026, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

Tabela 1. Não conformidades apontadas no município de Ibaté.

Subsistema	Código da Não Conformidade	Descrição da Não Conformidade	Observações	Prazo para solução
POÇO REAL PARK 2 - IBATÉ	CSB-2.4	Ausência de identificação da área		Em até 180 dias
EEEE 2 IBATÉ	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não conformidade relacionada à existência de abertura sem fechamento adequado.	Imediato
EEEE 1 IBATÉ	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva		Em até 180 dias
EEEE 2 IBATÉ	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva		Em até 180 dias
EEEE 3 - IBATÉ	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva		Em até 180 dias
ETE NOVA (SÃO JOÃO)	ETE-8.26	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida		Em até 180 dias
ETE NOVA (SÃO JOÃO)	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não conformidade relacionada à existência de aberturas sem fechamento adequado na ETE.	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

A. Abastecimento de água

1. *Captação subterrânea (Poço)*


Item Fiscalizado 15.964 - Poço Real Park 1 (Ibaté)

Poço Real Park 1

POÇO REAL PARK 1 - IBATÉ

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO REAL PARK 1 - IBATÉ](#)

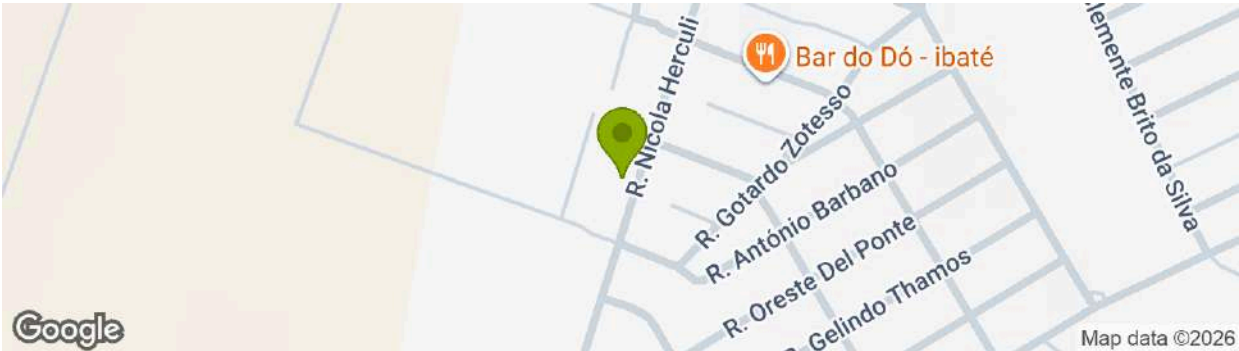

Endereço: R. Nicola Herculi, 281 - Jardim Nossa Sra. Aparecida, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil.
nº 281. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9592196, long=-48.0186617, accuracy=13.653

Fiscalizado	#210770850
Data de início da fiscalização	23/07/2026
Data de término da fiscalização	23/07/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral do poço.



Foto 2 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 3 - Laje de proteção.



Foto 4 - Tubo medição de nível e macromedidor.



Foto 5 - Placa de identificação.



Foto 6 - Cercamento que abrange tanto o poço quanto o reservatório.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

N/A

[CSB2.6] Observações

Não foi possível verificar o funcionamento do macromedidor no momento da fiscalização, permanecendo a informação de que o equipamento se encontra em operação baseada na declaração do prestador.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

N/A

[CSB2.15] Observações

A cloração e a fluoretação são realizadas diretamente no reservatório.


Item Fiscalizado 15.961 - Poço Real Park 2 (Ibaté)

Poço Real Park 2

POÇO REAL PARK 2 - IBATÉ

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO REAL PARK 2 - IBATÉ](#)

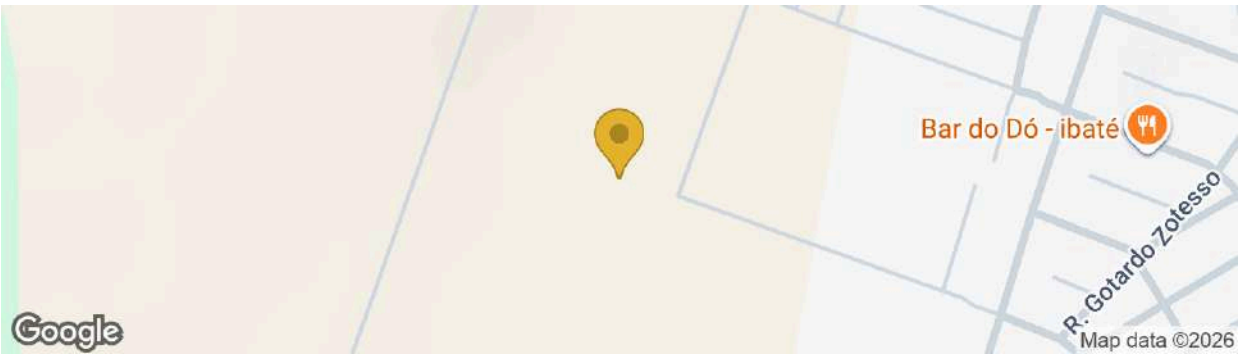

Endereço: 2XRH+G6, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9490547, long=-48.0266145, accuracy=13.653

Fiscalizado	#210770847
-------------	------------

Data de início da fiscalização	23/07/2026
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	23/07/2026
---------------------------------	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
---------------------------------------	-----

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral do poço.



Foto 2 - Macromedidor, tubo de nível e laje de proteção.



Foto 3 - Painel elétrico.



Foto 4 - Cercamento da área do poço.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área	Não Conforme
--	--------------

[CSB2.4] Observações	Providenciar placa de identificação.
----------------------	--------------------------------------

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

N/A

[CSB2.6] Observações

Não foi possível verificar o funcionamento do macromedidor no momento da fiscalização, permanecendo a informação de que o equipamento se encontra em operação baseada na declaração do prestador.

2. Reservatório


Item Fiscalizado 15.965 - RES Elevado Real Park (Ibaté)

RES Elevado Real Park

RESERVATÓRIO ELEV REAL PARK - IBATÉ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEV REAL PARK - IBATÉ](#)

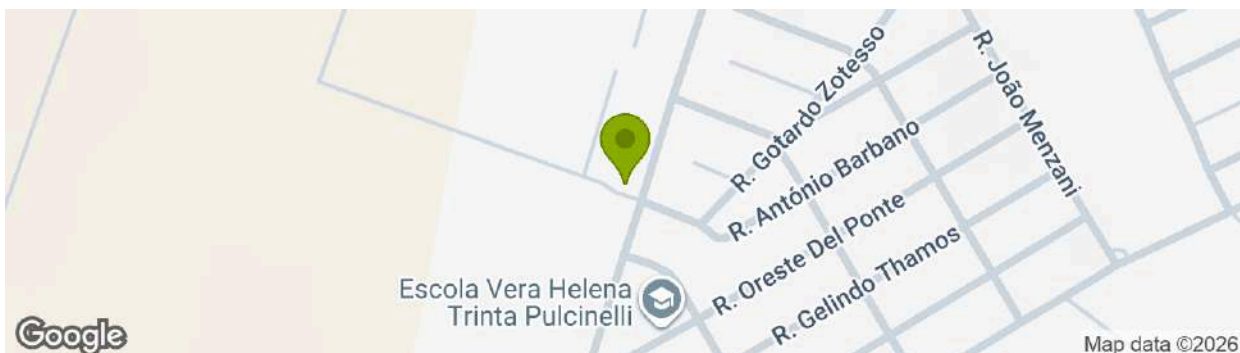

Endereço: R. Nicolás Herculi, 221 - Jardim Nossa Sra. Aparecida, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil.
nº 221. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Fiscalizado #210770849

Data de início da fiscalização 23/07/2026

Data de término da fiscalização 23/07/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Ponto de adição de produto químico.



Foto 3 - Base do reservatório, com destaque para a tubulação de saída de água para a rede de distribuição e medidor de nível.



Foto 4 - Abertura final do tubo extravasor e seu local de lançamento.



Foto 5 - Tubulação de abastecimento.



Foto 6 - Placa de identificação.



Foto 7 - Escada de acesso ao topo do reservatório.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível avaliar.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível avaliar.

B. Esgotamento sanitário

1. Estação Elevatória de Esgoto

EEE José Giro

EEEB 1 IBATÉ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB 1 IBATÉ](#)



Endereço: R. Izaltino Moraes, 192 - Jardim Cruzado, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 192. .
CEP: 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9300444, long=-48.0029764, accuracy=13.653

Fiscalizado	#210770853
--------------------	------------

Data de início da fiscalização	23/07/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	23/07/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Gradeamento grosseiro.



Foto 2 - Conjunto moto bomba (em operação).



Foto 3 - Painel elétrico para acionamento do conjunto motobomba.

[EEE7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

N/A

[EEE7.11] Observações

Em fevereiro de 2026, foi realizada fiscalização na qual se constatou que o gradeamento grosseiro se encontrava em condições inadequadas. Na presente fiscalização, verificou-se que a situação persiste. Conforme observado, há acúmulo de esgoto no local, com dificuldade de escoamento para a estação elevatória e consequente risco de extravasamento. A situação foi objeto de Não Conformidade apontada no Relatório nº 78/2026.

Fotos de [EEE7.11]



Foto 1 - Devido ao acúmulo de sujeira no gradeamento, o esgoto não escoa adequadamente para a estação elevatória, havendo risco de extravasamento.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEE7.3] Observações

Foi informado que o sistema dispõe de uma única bomba reserva, armazenada em almoxarifado, destinada ao atendimento das quatro Estações Elevatórias de Esgoto. Ressalta-se que o equipamento não se encontra instalado nas elevatórias, não proporcionando, portanto, redundância operacional imediata em caso de falha dos conjuntos em funcionamento.


Item Fiscalizado 15.960 - EEE Jardim América (Ibaté)

EEE Jardim América

EEEB 2 IBATÉ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB 2 IBATÉ](#)

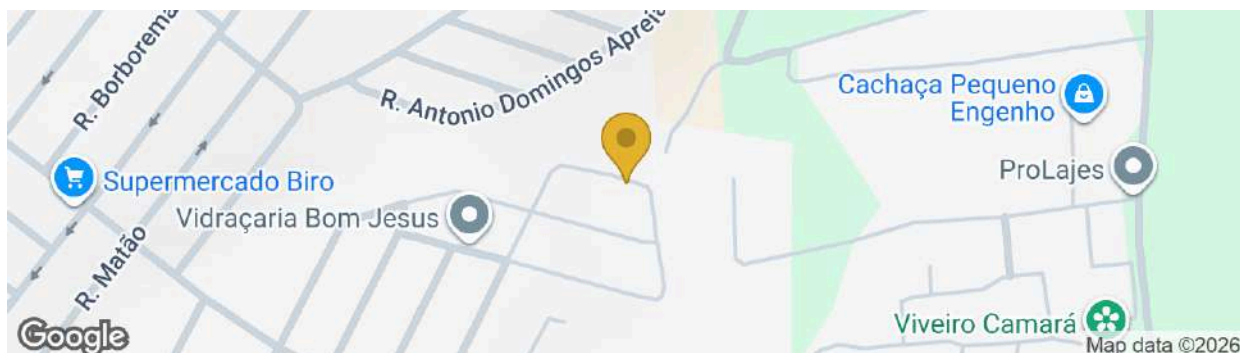

Endereço: R. João Novelli, 21, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 21. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9369936, long=-47.996839, accuracy=13.653

Fiscalizado	#210770856
-------------	------------

Data de início da fiscalização	23/07/2026
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	23/07/2026
---------------------------------	------------

Observações Gerais	
--------------------	--

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Gradeamento grosseiro 1.



Foto 2 - Tambor para armazenamento de de resíduos retirado do gradeamento 1.



Foto 3 - Conjunto moto bomba em operação.



Foto 4 - Poço de sucção.



Foto 5 - Tubulação de recalque.



Foto 6 - Placa de identificação instalada na edificação onde se encontra o painel elétrico da bomba.



Foto 7 - Gradeamento grosseiro 2.



Foto 8 - Gradeamento grosseiro 2.

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

N/A

[EEE7.5] Observações

Há dois gradeamentos.
O Gradeamento 1
apresentava poucos
resíduos, sem

comprometer a passagem do esgoto. O Gradeamento 2 permanecia nas mesmas condições observadas na fiscalização de fevereiro de 2026. Após o apontamento, o prestador realizou sua limpeza. Ressalta-se a necessidade de limpeza periódica dos gradeamentos para garantir o escoamento do esgoto e evitar extravasamentos.

Fotos de [EEE7.5]



Foto 1 - Limpeza do gradeamento (registro feito pelo prestador).



Foto 2 - Gradeamento grosseiro 1.



Foto 3 - Gradeamento grosseiro 2.



Foto 4 - Sinais de extravasamento de esgoto observados no Gradeamento 2.

[EEE7.3] Observações

Foi informado que o sistema dispõe de uma única bomba reserva, armazenada em almoxarifado, destinada ao atendimento das quatro Estações Elevatórias de Esgoto. Ressalta-se que o equipamento não se encontra instalado nas elevatórias, não proporcionando, portanto, redundância operacional imediata em caso de falha dos conjuntos em funcionamento.

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE7.12] Observações

Providenciar o fechamento adequado da abertura, utilizando material apropriado.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Abertura com proteção inadequada.


Item Fiscalizado 16.172 - EEE Rodeio (Ibaté)

EEE Rodeio

EEEB 3 - IBATÉ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB 3 - IBATÉ](#)

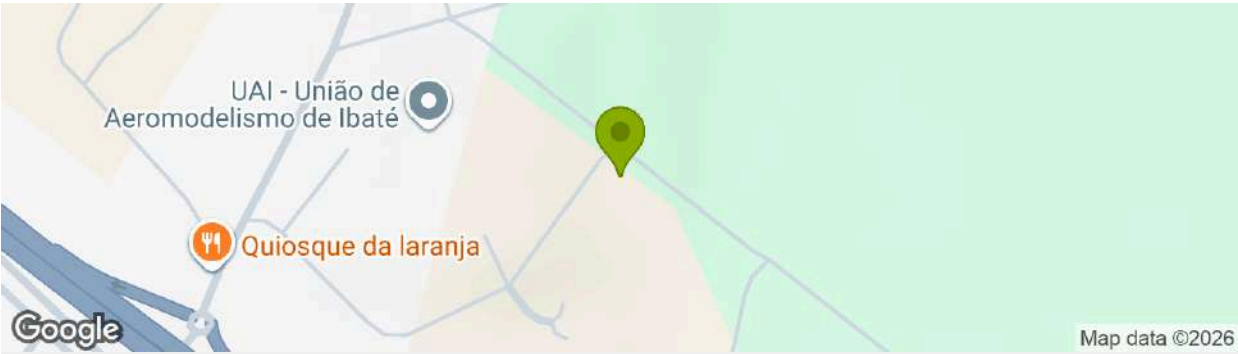

Endereço: 3226+HQ, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.09019660949707, long=-47.78532791137695, accuracy=13.653

Fiscalizado	#210770859
Data de início da fiscalização	23/07/2026
Data de término da fiscalização	23/07/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista geral do conjunto motobomba para recalque de esgoto



Foto 2 - Placa de identificação.



Foto 3 - Extintor de incêndio.



Foto 4 - Painel elétrico.



Foto 5 - Gerador (sem funcionamento).



Foto 6 - Conjunto motobomba (em operação).



Foto 7 - Poço de sucção.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEE7.3] Observações

Foi informado que o sistema dispõe de uma única bomba reserva, armazenada em almoxarifado, destinada ao atendimento das quatro Estações Elevatórias de Esgoto. Ressalta-se que o equipamento não se encontra instalado nas elevatórias, não proporcionando, portanto, redundância operacional imediata em caso de falha dos conjuntos em funcionamento.

2. Estação de Tratamento de Esgoto


Item Fiscalizado 16.252 - ETE São João (Ibaté)

ETE São João

ETE NOVA (SÃO JOÃO)

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE NOVA \(SÃO JOÃO\)](#)

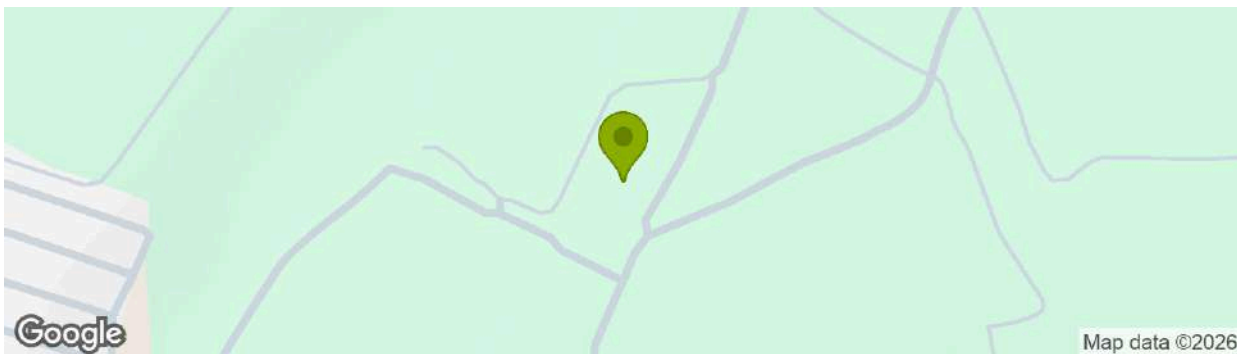

Endereço: 3285+QM, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Fiscalizado	#215366115
--------------------	------------

Data de início da fiscalização	23/07/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	23/07/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Passagem de esgoto bruto.



Foto 2 - Ponto de entrada do esgoto bruto.



Foto 3 - Caixas de areia do sistema de tratamento preliminar de esgoto.



Foto 4 - Caixas de areia do sistema de tratamento preliminar de esgoto. Parte final com comporta para direcionamento do fluxo.



Foto 5 - Calha Parshall.



Foto 7 - Ponto de saída do tratamento preliminar.



Foto 9 - Lagoas anaeróbicas. O sistema é composto por duas lagoas, com direcionamento do fluxo entre as unidades.

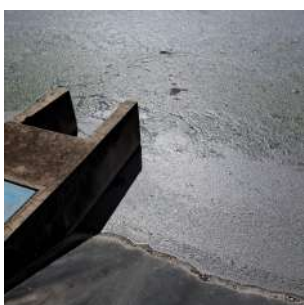


Foto 12 - Borda da lagoa aeróbica.



Foto 6 - Ponto de saída do tratamento preliminar.



Foto 8 - Lagoas anaeróbicas. O sistema é composto por duas lagoas, com direcionamento do fluxo entre as unidades.



Foto 10 - Passagem do esgoto entre as lagoas anaeróbicas.



Foto 11 - Borda da lagoa aeróbica.



Foto 13 - Vista geral das lagoas aeróbicas.



Foto 14 - Vista geral das lagoas aeróbicas.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	N/A
[ETE8.13] Observações	Não conformidade vinculada ao CAC 04/2024.
[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Não Conforme
[ETE8.26] Observações	Providenciar o documento junto ao órgão competente.
[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[ETE8.29] Observações	Avaliar a adequação do sistema de gradeamento, considerando a passagem de quantidade significativa de resíduos sólidos para as etapas subsequentes. Providenciar, ainda, o fechamento adequado das aberturas existentes na ETE, de modo a garantir condições adequadas de conservação e segurança.

Fotos de [ETE8.29]



Foto 1 - Abertura sem tampa.



Foto 2 - Acúmulo de resíduos sólidos após a passagem pelo gradeamento grosseiro.



Foto 3 - Acúmulo de resíduos sólidos após a passagem pelo gradeamento grosseiro.



Foto 4 - Abertura sem tampa.

Item Fiscalizado 15.963 - ETE São José das Correntes (Ibaté)

ETE São José das Correntes

ETE VELHA (SÃO JOSÉ DAS CORRENTES)

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE VELHA \(SÃO JOSÉ DAS CORRENTES\)](#)



Endereço: 3X2F+9J, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.948944, long=-48.0265031, accuracy=13.653

Fiscalizado #210770851

Data de início da fiscalização 23/07/2026

Data de término da fiscalização 23/07/2026

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Ponto de entrada do esgoto bruto e gradeamento.



Foto 2 - Caixas de areia do sistema de tratamento preliminar de esgoto.



Foto 3 - Calha Parshall.



Foto 4 - Ponto de saída do efluente do sistema de tratamento preliminar para as lagoas.



Foto 5 - Ponto de entrada do esgoto na lagoa anaeróbica.



Foto 6 - Vista geral da lagoa anaeróbica.



Foto 7 - Borda da lagoa anaeróbica.

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

N/A

[ETE8.28] Observações

Não Conformidade já apontada no Auto de Notificação nº 132/2024

e reiterada no Relatório de Fiscalização nº 78/2026.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	N/A
[ETE8.13] Observações	Não conformidade vinculada ao CAC 04/2024.
[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	N/A
[ETE8.25] Observações	Não conformidade vinculada ao CAC 04/2024.
[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	N/A
[ETE8.26] Observações	Não conformidade vinculada ao CAC 04/2024.

Pedro Henrique Damada

Analista de Regulação e Fiscalização - Químico

E-mail: pedro@arespcj.com.br


(editado 4 vezes - última modificação: 28/08/2026 17:05:54)




É base de:

[Auto de Notificação 318/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

- [Memorando 920/2026 - Aprovação de relatório de fiscalização - Ibaté](#)
- [Ofício 2.216/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)
- [Proc. Administrativo 589/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

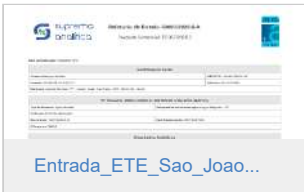

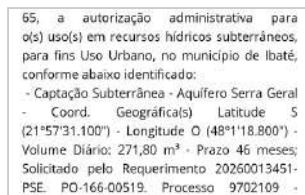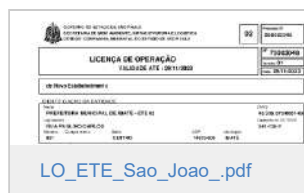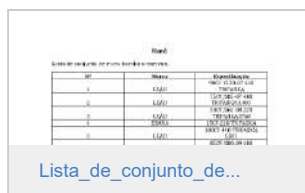

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

26/08/2026 15:28:42

Pedro Henrique Damada **D1** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 15.961..**

28/08/2026 10:00:01

Pedro Henrique Damada **D1** emitiu o **Auto de Notificação 318/2026** a partir deste documento.

28/08/2026 17:02:44

Pedro Henrique Damada **D1** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 364/2026** com o certificado **PEDRO HENRIQUE DAMADA** CPF **389.XXX.XXX-27** conforme **MP nº 2.200/2001**.

Tramitação 1-364/2026

28/08/2026 17:06

(Encaminhado)

Pedro D. **D1**

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Prezada **Vanessa Naccarato Piffer - DTO**, encaminhar para providências, por gentileza!
Obrigado!

—
Pedro Henrique Damada

Analista de Regulação e Fiscalização - Químico

E-mail: pedro@arespcj.com.br

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

28/08/2026 17:06:57

E-mail para **vanessa@arespcj.com.br**

E-mail entregue, lido (5)