Ares Pcj

CC

Município
Araras
· 19 3547-3088
CNPJ 44.215.846/0001-14

D2 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

24/08/2026 16:23

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ARARAS

PRESTADOR: Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras - SAEMA

Verificação de Não Conformidades

Americana, agosto de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Araras
Prefeito: Irineu Marretto
Endereço: Rua Pedro Álvares Cabral,83 - Centro Araras/SP
Telefone: (19) 3547-3000
Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 4.679/2014, de 24/03/2014

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras – SAEMA
Responsável legal: Rubens Franco Jr.
Endereço: Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida
Telefone: (19) 3543-5500

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist – Analista de Fiscalização e Regulação

2.2 PRESTADOR

Anderson Gabriel Martins – Ajudante de Mecânico Industrial

Cleber Henrique Luiz – Técnico de Tratamento de Esgoto

Tamiris Juliana de Oliveira – Técnico de Tratamento de Esgoto

3. FISCALIZAÇÃO

Em 11/08/2026, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

Tabela 1

Subsistema	Código da NC	Descrição da NC	Prazo para solução
EEAT JOSÉ OMETTO	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEAT JOSE OMETTO II	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
ETE - ARARAS	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETE - ARARAS	ETE-8.26	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Em até 180 dias
ETE - ARARAS	ETE-8.5	Ausência de conjunto motobomba reserva	Em até 180 dias
RES. JOSÉ OMETTO II	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. JOSÉ OMETTO II	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES. RESIDENCIAL PORTAL DO SOL	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Captação Subterrânea:

Novo Item Fiscalizado 16.127 - Poço da Escola Rural - Elihu Root (Araras)

Poço da Escola Rural - Elihu Root

POÇO ESCOLA RURAL - ELIHU ROOT - ARARAS

Checklist: Fiscalização na Captação Subterrânea
Sistema: POÇO ESCOLA RURAL - ELIHU ROOT - ARARAS



Endereço: Estr. Elihu Root, 6453 - Jardim Sao Joao, Araras - SP, 13604-053, Brasil. nº 6453. .
CEP: 13604-053 / **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.300973, long=-47.3234581, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço da Escola Rural - Elihu Root
Data de início da fiscalização	11/08/2026
Data de término da fiscalização	11/08/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Cavalete do poço.



Foto 2 - Placa de identificação.



Foto 3 - Laje de proteção.



Foto 4 - Tubo de medição de nível.



Foto 5 - Medidor de vazão.



Foto 6 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 7 - Saída de água bruta.



Foto 8 - Cabine onde é realizado o tratamento da água.



Foto 9 - Vista interna da cabine.



Foto 10 - Extintor de incêndio.



Foto 11 - Validade do extintor de incêndio.



Foto 12 - Dosagem de ácido fluossilícico e hipoclorito de sódio.

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos Conforme

[CSB2.16] Observações	Os laudos, com as respectivas validades dos produtos utilizados no tratamento, estão anexos ao presente Relatório de Fiscalização.
[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Conforme

Fotos de CSB2.2



Foto 1 - Bomba reserva.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga	Conforme
[CSB2.11] Observações	Outorga anexa ao presente Relatório de Fiscalização.
[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Conforme
[CSB2.14] Observações	O laudo de análise dos parâmetros de qualidade da água encontra-se anexo ao presente Relatório de Fiscalização.

Estação Elevatória de Água Tratada:

Novo Item Fiscalizado 16.130 - EEAT José Ometto II (Araras)

EEAT José Ometto II

EEAT JOSE OMETTO II

Checklist: Fiscalização na Estação Elevatória de Água
Sistema: EEAT JOSE OMETTO II



Endereço: Av. Ferdinando Pietro Pavan, 1285 - Jardim mirian, Araras - SP, 13606-238, Brasil. nº 1285. . **CEP:** 13606-238 / **Bairro:** Jardim mirian / **Cidade:** Araras, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.3661473, long=-47.3325719, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT José Ometto II
Data de início da fiscalização	11/08/2026
Data de término da fiscalização	11/08/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Entrada da EEAT.



Foto 2 - Placa de inauguração da EEAT e do reservatório metálico.



Foto 3 - Vista da EEAT



Foto 4 - Placa do local.



Foto 5 - Conjunto de motobombas.



Foto 6 - Bomba 1.



Foto 7 - Bomba 2.



Foto 8 - Painel de controle.



Foto 9 - Painéis elétricos.



Foto 10 - Extintor de incêndio.



Foto 11 - Validade do extintor de incêndio.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Não Conforme
[EEA4.7] Observações	A caixa de drenagem da bomba não está interligada à tubulação de saída, devendo ser providenciada sua adequada interligação.

Fotos de [EEA4.7]




Foto 1 - Caixa de drenagem da bomba apresentando vazamento.

Novo Item Fiscalizado 16.133 - EEAT José Ometto (Araras)

EEAT José Ometto

EEAT JOSÉ OMETTO

Checklist: Fiscalização na Estação Elevatória de Água
Sistema: EEAT JOSÉ OMETTO

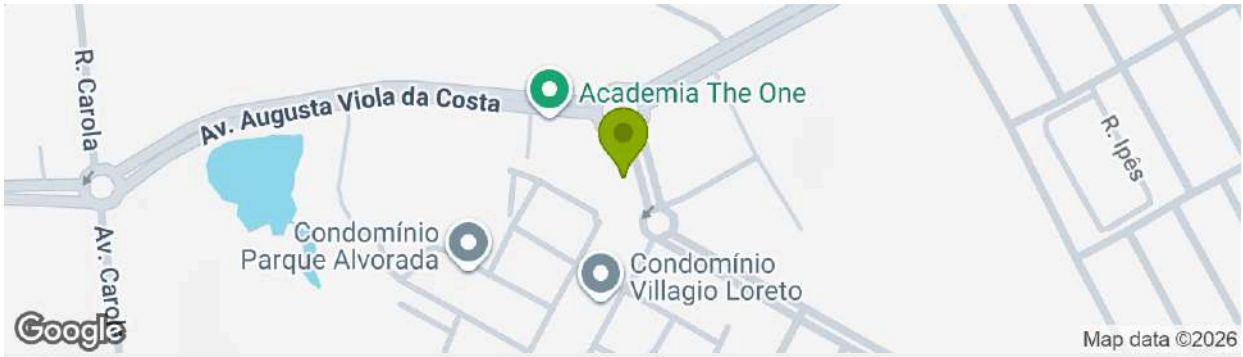

Endereço: Av. Ferdinando Pietro Pavan, 100 - Jardim Costa Verde, Araras - SP, 13606-238, Brasil. nº 100. . **CEP:** 13606-238 / **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3595129, long=-47.3434316, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT José Ometto
Data de início da fiscalização	11/08/2026
Data de término da fiscalização	11/08/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista dos conjuntos de motobombas, sendo duas bombas em operação e uma de reserva.



Foto 2 - Painéis de controle.



Foto 3 - Conjuntos de motobombas



Foto 4 - Extintor de incêndio.



Foto 5 - Validade do extintor.



Foto 6 - Bomba 1.



Foto 7 - Bomba 2.



Foto 8 - Bomba 3.



Foto 9 - Vista da EEAT.



Foto 10 - Placa de identificação.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Não Conforme
[EEA4.7] Observações	A bomba 1 apresenta drenagem inadequada da água de lubrificação da gaxeta, devendo ser providenciada a adequação do sistema de drenagem.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Drenagem da bomba 1.



Foto 2 - Detalhe da drenagem inadequada da bomba 1.

Reservatórios:

Novo Item Fiscalizado 16.126 - Reservatório da Escola Rural - Elihu Root (Araras)

Reservatório da Escola Rural - Elihu Root

RES. ELEVADO ESCOLA RURAL - ELIHU ROOT - ARARAS

Checklist: Fiscalização no Reservatório
Sistema: RES. ELEVADO ESCOLA RURAL - ELIHU ROOT - ARARAS



Endereço: Estr. Elihu Root, 6447 - Jardim Sao Joao, Araras - SP, 13604-053, Brasil. nº 11069. .
CEP: 13604-053 / **Bairro:** Jardim Sao Joao / **Cidade:** Araras, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.3009664, long=-47.3235568, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório da Escola Rural - Elihu Root
Data de início da fiscalização	11/08/2026
Data de término da fiscalização	11/08/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Vista da entrada.



Foto 3 - Vista frontal do reservatório.



Foto 4 - Vista lateral.



Foto 5 - Entrada de água proveniente do recalque do poço.



Foto 6 - Descarga do reservatório



Foto 7 - Vista da laje inferior do reservatório.



Foto 8 - Outra lateral do reservatório.



Foto 9 - Base do reservatório.



Foto 10 - Manômetro instalado para indicação do nível do reservatório.



Foto 11 - Tubulações de distribuição e de extravasamento do reservatório.



Foto 12 - Saída do extravasor

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	N/A
[RES6.3] Observações	O reservatório apresenta vazamentos em sua parede, sendo

	necessário realizar os devidos reparos. A não conformidade já havia sido apontada no Relatório de Fiscalização nº 151/2023.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento na parede do reservatório.


Novo Item Fiscalizado 16.128 - Reservatório Portal do Sol (Araras)

Reservatório Portal do Sol

RES. RESIDENCIAL PORTAL DO SOL

Checklist: Fiscalização no Reservatório

Sistema: RES. RESIDENCIAL PORTAL DO SOL

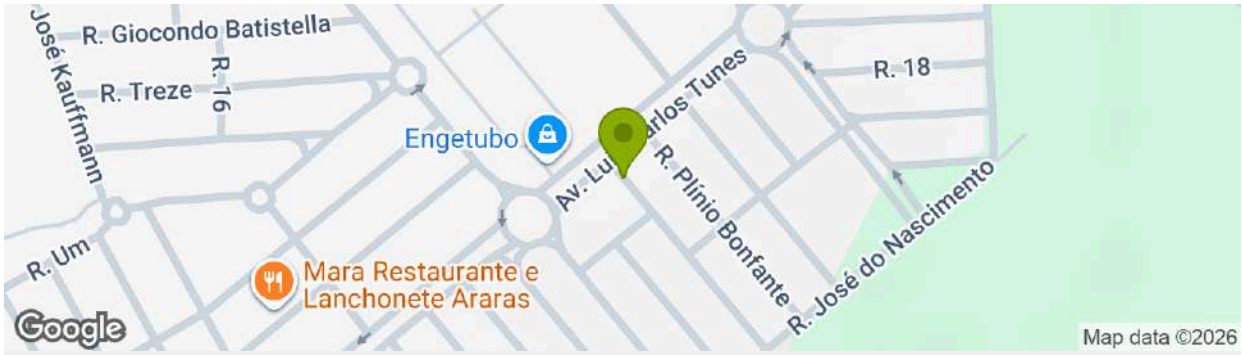

Endereço: R. Antonio Ricardo Môro, 21 - Parque Dom Pedro, Araras - SP, 13606-464, Brasil. nº 21. . **CEP:** 13606-464 / **Cidade:** Araras, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório Portal do Sol
Data de início da fiscalização	11/08/2026
Data de término da fiscalização	11/08/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista da entrada.



Foto 2 - Placa de identificação.



Foto 3 - Vista frontal do reservatório.



Foto 4 - Lateral do reservatório.



Foto 5 - Vista da outra lateral do reservatório.



Foto 6 - Escada marinheiro.



Foto 7 - Extravasor.



Foto 8 - Tubulações de saída.



Foto 9 - Manômetro com o nível do reservatório.



Foto 10 - Tubulação de descarga.



Foto 11 - Vista geral da lateral do reservatório.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Não Conforme
[RES6.9] Observações	O extravasor não possui tela de proteção contra a entrada de insetos e pequenos animais, devendo ser providenciada sua instalação.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Extravasor sem tela de proteção.



Foto 2 - Detalhe do extravasor sem tela de proteção.



Foto 3 - Vista do extravasor.

Novo Item Fiscalizado 16.129 - Reservatório José Ometto II - Apoiado I (Araras)

Reservatório José Ometto II - Apoiado I

JOSÉ OMETTO II (APOIADO)

Checklist: Fiscalização no Reservatório
Sistema: JOSÉ OMETTO II (APOIADO)



Endereço: Av. Ferdinando Pietro Pavan, 1285 - Jardim mirian, Araras - SP, 13606-238, Brasil. nº 1285. . **CEP:** 13606-238 / **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3659652, long=-47.3326246, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório José Ometto II - Apoiado I
Data de início da fiscalização	11/08/2026
Data de término da fiscalização	11/08/2026
Observações Gerais	Dois reservatórios apoiados, que funcionam como vasos comunicantes.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista da entrada.



Foto 2 - Placa de identificação.



Foto 3 - Vista do conjunto de reservatórios.



Foto 4 - Tubulação de saída direcionada à estação elevatória.



Foto 5 - Entrada de água no reservatório.



Foto 6 - Lateral do primeiro reservatório.



Foto 7 - Extravasor do reservatório.



Foto 8 - Lateral do segundo reservatório.



Foto 9 - Vista geral da lateral do primeiro reservatório.



Foto 10 - Vista geral da lateral do segundo reservatório.



Foto 11 - Vista traseira do segundo reservatório.



Foto 12 - Vista da outra lateral do segundo reservatório.



Foto 13 - Vista traseira do segundo reservatório.



Foto 14 - Vista geral da outra lateral do conjunto de reservatórios.



Foto 15 - Antiga EEAT.

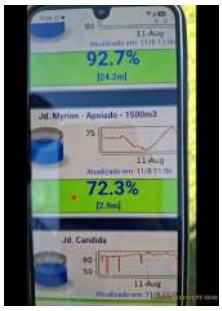


Foto 16 - Nível do conjunto de reservatórios (Jd. Myrian).

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	N/A
[RES6.3] Observações	Existem vazamentos em todo o perímetro dos dois reservatórios, devendo ser sanados. A não conformidade já havia sido apontada nos Relatórios de Fiscalização nº 339/2016 e nº 342/2019.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento.



Foto 2 - Vazamento na lateral do primeiro reservatório.



Foto 3 - Vazamentos próximos ao extravasor.



Foto 4 - Detalhe do vazamento próximo do extravasor.



Foto 5 - Vazamento próximo a base.



Foto 6 - Vazamentos na parede traseira do segundo reservatório.



Foto 7 - Detalhe dos vazamentos na parede traseira do segundo reservatório



Foto 8 - Vazamentos entre os dois reservatórios.



Foto 9 - Vazamentos na outra lateral do primeiro reservatório.

Novo Item Fiscalizado 16.131 - Reservatório José Ometto III - Metálico (Araras)

Reservatório José Ometto III - Metálico

RES. JOSÉ OMETTO III

Checklist: Fiscalização no Reservatório

Sistema: RES. JOSÉ OMETTO III



Endereço: Av. Ferdinando Pietro Pavan, 1285 - Jardim mirian, Araras - SP, 13606-238, Brasil. nº 1285. . **CEP:** 13606-238 / **Bairro:** Jardim mirian / **Cidade:** Araras, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.3661693, long=-47.3326177, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório José Ometto III - Metálico
Data de início da fiscalização	11/08/2026
Data de término da fiscalização	11/08/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações	Reservatório composto por duas células, sendo a EEAT responsável pelo recalque da água para a célula superior.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório.



Foto 2 - Tubulação de alimentação da célula superior.



Foto 3 - Tubulações de saída.



Foto 4 - Manômetro com indicação do nível da célula superior.



Foto 5 - Vista do local.



Foto 6 - Placa do local.



Foto 7 - Tubulação de alimentação da célula inferior.



Foto 8 - Extravasor da célula inferior.



Foto 9 - Escada tipo marinheiro.



Foto 10 - Tubulação de saída.



Foto 11 - Tubulações de sucção e recalque da EEAT.



Foto 12 - Manômetro com indicação do nível da célula inferior.



Foto 13 - Tubulações e escada marinheiro.



Foto 14 - Detalhe da escada marinheiro.




Foto 15 - Vista frontal do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 16.132 - Reservatório José Ometto I (Araras)

Reservatório José Ometto I

RES. JOSÉ OMETTO II

Checklist: Fiscalização no Reservatório
Sistema: RES. JOSÉ OMETTO II

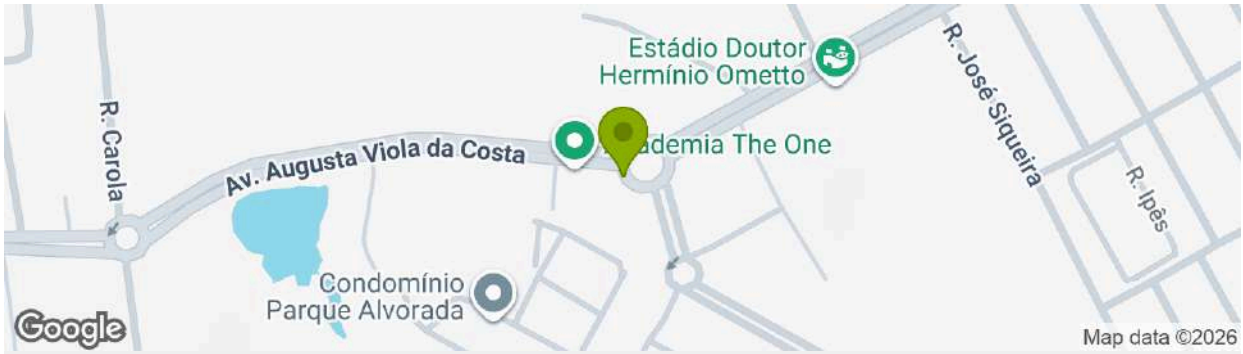

Endereço: Av. Augusta Viola da Costa, 1200, Araras - SP, 13606-020, Brasil. nº 1200. . **CEP:** 13606-020 / **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3592301, long=-47.3435798, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório José Ometto I
Data de início da fiscalização	11/08/2026
Data de término da fiscalização	11/08/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Vista do reservatório.



Foto 3 - Entrada de água.



Foto 4 - Outra entrada de água.



Foto 5 - VRP na entrada de água.



Foto 6 - Vista lateral do reservatório.



Foto 7 - Mais uma tubulação de entrada de água.



Foto 8 - Extravasor.



Foto 9 - Saída do extravasor e descarga de fundo.



Foto 10 - Escada marinheiro.



Foto 11 - Vista das laterais do reservatório.



Foto 12 - Vista traseira do reservatório.



Foto 13 - Detalhe do extravasor.



Foto 14 - Cobertura do reservatório.



Foto 15 - Tubulação de ventilação.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Não Conforme
[RES6.11] Observações	O reservatório não dispõe de sistema de medição de nível, sendo necessária a providência para sua instalação.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Não Conforme
[RES6.10] Observações	O reservatório possui tampa de inspeção oxidada e inadequadamente instalada, permitindo a entrada de insetos e pequenos animais, sendo necessária sua substituição e adequada instalação.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção oxidada e inadequadamente instalada

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	N/A
[RES6.3] Observações	O reservatório apresenta vazamento em sua lateral, devendo ser providenciados os devidos reparos. Não conformidade já apontada nos Relatórios de Fiscalização nº 339/2016 e nº 342/2019.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Detalhe do vazamento.



Foto 2 - Vazamento na lateral do reservatório.

Estação de Tratamento de Esgoto:


Novo Item Fiscalizado 16.134 - ETE Araras (Araras)

ETE Araras

ETE - ARARAS

Checklist: Fiscalização na ETE

Sistema: ETE - ARARAS

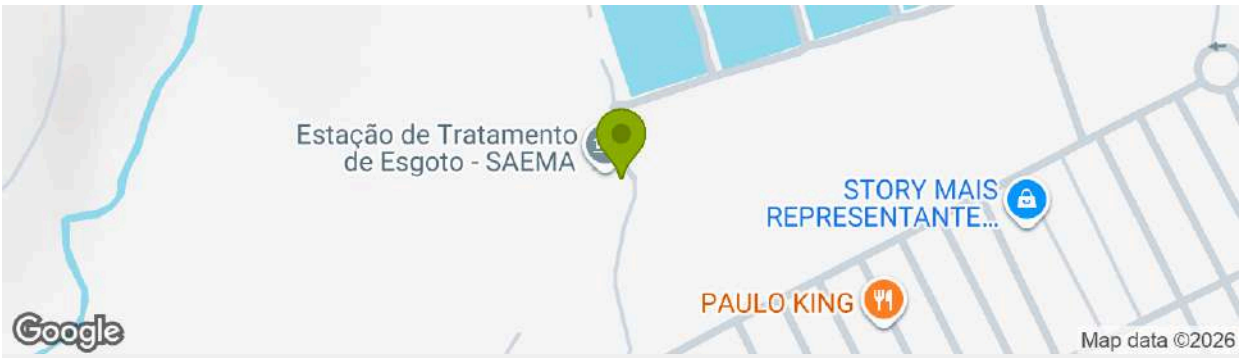

Endereço: MM48+97 - Jardim Europa, Araras - SP, Brasil. . **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3440189, long=-47.3343708, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE Araras
Data de início da fiscalização	11/08/2026
Data de término da fiscalização	11/08/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Estação Elevatória de Esgoto (EEE).



Foto 2 - Entrada do efluente na EEE.



Foto 3 - Gradeamento da EEE.



Foto 4 - Vista do poço de sucção e do gradeamento.



Foto 5 - Painéis elétricos da EEE.



Foto 6 - Extintor de incêndio da EEE.



Foto 7 - Validade do extintor de incêndio.



Foto 8 - Vista da EEE.



Foto 9 - Tratamento preliminar.



Foto 10 - Entrada da tubulação proveniente da Zona Leste, por gravidade.



Foto 11 - Entrada do efluente proveniente da estação elevatória.



Foto 12 - Gradeamento do tratamento preliminar.



Foto 13 - Caixa de areia do tratamento preliminar.



Foto 14 - Desarenador.



Foto 15 - Vista do desarenador.



Foto 16 - Calha Parshall de um dos lados.



Foto 17 - Encontro dos efluentes provenientes dos dois lados.



Foto 18 - Calha Parshall do outro lado.



Foto 19 - Medidor de vazão.



Foto 20 - Laboratório.



Foto 21 - Painel de diagnóstico da EEE.



Foto 22 - Equipamentos do laboratório.



Foto 23 - Lagoa 1.



Foto 24 - Caixa de distribuição da Lagoa 1.



Foto 25 - Caixa de distribuição das Lagoas 2 e 3.



Foto 26 - Lagoa 2.



Foto 27 - Lagoa 3.



Foto 28 - Vista da lagoa 2.



Foto 29 - Dosagem de antiespumante.



Foto 30 - Validade do antiespumante.



Foto 31 - Saída do efluente tratado das Lagoas 2 e 3.



Foto 32 - Efluente tratado das Lagoas 2 e 3.



Foto 33 - Saída do efluente tratado da Lagoa 1.



Foto 34 - Efluente tratado da Lagoa 1.



Foto 35 - Portaria da ETE.



Foto 36 - Placa de identificação.



Foto 37 - Chuveiro de apoio.



Foto 38 - Extintor do prédio da administração.



Foto 39 - Validade do extintor de incêndio do prédio da administração.



Foto 40 - Vista geral das lagoas.



Foto 41 - EPIs.

[ETE8.5] Ausência de conjunto motobomba reserva	Não Conforme
[ETE8.5] Observações	A EEE não dispõe de bomba reserva instalada, sendo que as três bombas existentes operam simultaneamente. Deve ser providenciada a instalação de bomba reserva, de modo a garantir a continuidade operacional do sistema.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	N/A
[ETE8.13] Observações	A DBO média do efluente lançado encontra-se em desacordo com os limites estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 8.468/1976. A não conformidade já foi apontada no Relatório de Fiscalização nº 90/2026. Os relatórios referentes ao último trimestre encontram-se anexos ao presente Relatório de Fiscalização.
[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Não Conforme
[ETE8.25] Observações	A ETE não dispõe de Licença de Operação, devendo ser providenciada a sua regularização junto ao órgão ambiental competente.
[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Não Conforme
[ETE8.26] Observações	O SAEMA não apresentou a outorga para lançamento de efluentes, tendo apresentado somente a “Declaração sobre Viabilidade de Implantação de Empreendimento”. Devendo ser providenciada a regularização da outorga de lançamento de efluentes junto ao órgão competente. A referida Declaração encontra-se anexa ao presente Relatório de Fiscalização.

_

Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist
Analista de Fiscalização e Regulação


(editado 2 vezes - última modificação: 28/08/2026 10:56:38)

É base de:

Auto de Notificação 315/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

- Memorando 918/2026 - Relatório de Fiscalização 362/2026 - SAEMA - Araras
- Ofício 2.212/2026 - Encaminhamento de Ofício
- Proc. Administrativo 585/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

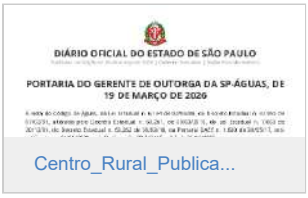

Centro_Rural_Publica...



Controle_Laboratorio...



Controle_Laboratorio...


Relatorio_de_Analise...



Relatorio_de_Analise...



Relatorio_de_Analise...



Relatorio_de_Analise...



Relatorio_de_Analise...



Relatorio_de_Analise...



Relatorio_de_Analise...



Relatorio_de_Analise...



Relatorio_de_Analise...



Relatorio_de_Analise...



Relatorio_de_Analise...



Relatorio_de_Analise...



Relatorio_de_Analise...



Relatorio_de_Analise...



Relatorio_de_Analise...



Relatorio_de_Analise...



Relatorio_de_Analise...



Relatorio_de_Analise...



Relatorio_de_Analise...



Relatorio_de_Analise...



Semestre_01_Escola_R...

SP_Aguas_DVI_Despejo...

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

24/08/2026 16:29:08 Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist D2 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 16.129**..

24/08/2026 16:30:36 Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist D2 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 16.132**..

24/08/2026 16:44:22 Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist D2 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 16.132**..

24/08/2026 16:46:06 Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist D2 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 16.134**..

28/08/2026 08:07:17 Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist D2 emitiu o Auto de Notificação 315/2026 a partir deste documento.

28/08/2026 10:57:15 Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist D2 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 362/2026** com o certificado **NIKOLAS ANDREY DE OLIVEIRA SIGRIST** CPF **375.XXX.XXX-95** conforme MP nº 2.200/2001 .

Tramitação 1-362/2026

28/08/2026 10:58

(Encaminhado)

Prezada Vanessa Naccarato Piffer - DTO ,

Nikolas S. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.

CC

Para prosseguimento, por gentileza.

Atenciosamente

_

Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist

Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 1 vez - última modificação: 28/08/2026 11:04:57)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

28/08/2026 10:58:07 E-mail para **vanessa@arespcj.com.br** E-mail entregue, lido (2)